
เอกสารแนบ

เอกสารแนบที่ 1

หนังสือที่ ทส1009.9/6206 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2555 เรื่อง
ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการขยายกำลังการผลิตโพลีคาร์บอเนตครั้งที่ 3 ของ
บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด



ที่ ทส 1009/9/ 6206

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยสุขุมวิทเลขที่ 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10400

28 มิถุนายน 2555

เรื่อง ผลการพิจารณาการขอรับสิทธิประโยชน์ทางทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับสิทธิบัตร
ครั้งที่ 3 ของบริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด ที่ ADM118/12 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2555

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการขยายกำลังการผลิตโพลีคาร์บอเนต ครั้งที่ 3 ของบริษัท
ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ตำบลนาตาฬาท
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ที่บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด ต้องยื่นติดปฏิบัติ
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ
ด้านอุตสาหกรรม โครงการนิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกับ
นิคมอุตสาหกรรม และโครงการด้านพลังงาน

ตามที่หนังสืออ้างถึง บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการขยายกำลังการผลิตโพลีคาร์บอเนต ครั้งที่ 3 ของบริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด
ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ตำบลนาตาฬาท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ซิโอฟ
จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา
รายงาน ความละเอียดแล้วแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาข้อมูลดังกล่าว
เบื้องต้นและนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน ปีละเรียน และแยกหรือประกอบสภาพการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
15/2555 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ที่พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการขยายกำลังการผลิตโพลีคาร์บอเนต ครั้งที่ 3 ของบริษัท ไทยโพลี
คาร์บอเนต จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ตำบลนาตาฬาท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยให้บริษัทฯ

ยึดถือ...

ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด คำนึงและยึดถือในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และขอให้อำเภอ โขยโพลี
คาร์บอเนต จำกัด ประสานผู้จัดทำรายงานฯ (บริษัท ซิโอฟ จำกัด) ให้จัดทำรายงานฯ รวมทั้งมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านการ
พิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ ในรูปแบบ Portable Document Format (PDF) และเสนอ
ต่อสำนักงานฯ ภายใน 1 เดือน เพื่อให้ใช้ประกอบการต่อไป สำหรับรายงานผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ ได้กำหนดให้เป็นไปตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม คำนึงและยึดถือใน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในการนี้ สำนักงานหนังสือแจ้งบริษัท ซิโอฟ จำกัด จำกัด เพื่อทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



เลขาธิการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร 0 2265 6500 ต่อ 6801

โทรสาร 0 2265 6616



เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



สำนักงาน
เลขที่ 2555



ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์ ๒๖๕๕ กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
๒๖๕๕ กรมการปกครอง
๓ กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง



ที่ พส 1009.1/ 6232

ถึง บริษัท จีเอส จำกัด

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอส่งสำเนาหนังสือ ที่ พส 1009.1/6206 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2555 เรื่อง ผลการพิจารณาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยที่กรมการปกครอง จัตุรัส ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม มาแดง ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ดำเนินการต่อไป



สำนักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

โทร. 0 2 265 6615

โทรสาร 0 2 265 6616

ตารางที่ 1

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง

โครงการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าคาร์บอนดัก ครั้งที่ 3

ของบริษัท ไทยไฟฟ้าคารบอนดัก จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาการเฝ้า	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ	- ติดตั้งหม้อไอน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและถนน เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย) - อ้างอิงตามมาตรฐานการวัดที่วางจากที่ดินที่ก่อสร้าง - ควบคุมรถบรรทุกด้วยผ้าใบ เพื่อป้องกันการกระเด็นของวัสดุก่อสร้าง	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและถนน	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท ไทยไฟฟ้าคารบอนดัก จำกัด
2. คุณภาพน้ำผิวดิน	- ควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างไม่ให้ทิ้งเศษวัสดุทิ้งลงรางระบายน้ำในโครงการ - จัดหาที่ทิ้งน้ำและถังขยะ สำหรับขนถ่ายกากของเสียในพื้นที่ก่อสร้าง - ควบคุมให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณที่ก่อสร้างและถนนโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งอาจถูกน้ำฝนชะล้างลงสู่ระบบน้ำฝนได้ เช่น ถนนระบายน้ำ คูน้ำ คลองระบายน้ำ - ควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างไม่ให้ทิ้งเศษวัสดุทิ้งลงรางระบายน้ำในโครงการ - ควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างไม่ให้ทิ้งเศษวัสดุทิ้งลงรางระบายน้ำในโครงการ - ควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างไม่ให้ทิ้งเศษวัสดุทิ้งลงรางระบายน้ำในโครงการ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท ไทยไฟฟ้าคารบอนดัก จำกัด
3. เสียง	- ศึกษาระดับการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง กำหนดให้ดำเนินการในช่วงเวลากลางวัน (08.00-17.00 น.) - นำอุปกรณ์เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่ลดเสียงดัง เพื่อช่วยลดระดับเสียงดังที่เกินกว่า	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท ไทยไฟฟ้าคารบอนดัก จำกัด
4. การคมนาคม	- ติดป้ายจำกัดความเร็วบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริษัทผู้รับเหมาต้องขนถ่ายวัสดุจากขี้นรถ ใช้ปฏิกิริยาเคมีหรืออย่างเคร่งครัด - ควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างไม่ให้ทิ้งเศษวัสดุทิ้งลงรางระบายน้ำในโครงการ - ควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างไม่ให้ทิ้งเศษวัสดุทิ้งลงรางระบายน้ำในโครงการ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณเส้นทางจราจรที่ต่อเนื่อง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท ไทยไฟฟ้าคารบอนดัก จำกัด

มีจำนวน 2535

จำนวนหน้า 2/55

ผู้จัดทำเอกสาร

บริษัท ไทยไฟฟ้าคารบอนดัก จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาการเฝ้า	ผู้รับผิดชอบ
4. การคมนาคม (ต่อ)	- ตรวจสอบสภาพรถบรรทุกก่อนที่จะใช้งาน เช่น ระบบเบรก ไฟคัน - กำหนดให้บริษัทผู้รับเหมาจำกัดไม่ให้บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าขีดความสามารถของรถบรรทุก - ควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างไม่ให้ทิ้งเศษวัสดุทิ้งลงรางระบายน้ำในโครงการ - ควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างไม่ให้ทิ้งเศษวัสดุทิ้งลงรางระบายน้ำในโครงการ - ควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างไม่ให้ทิ้งเศษวัสดุทิ้งลงรางระบายน้ำในโครงการ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณเส้นทางจราจรที่ต่อเนื่อง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท ไทยไฟฟ้าคารบอนดัก จำกัด
5. กากของเสีย	- จัดให้มีภาชนะรองรับกากของเสียหรือถังขยะในพื้นที่ก่อสร้าง - ควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างไม่ให้ทิ้งเศษวัสดุทิ้งลงรางระบายน้ำในโครงการ - ควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างไม่ให้ทิ้งเศษวัสดุทิ้งลงรางระบายน้ำในโครงการ - ควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างไม่ให้ทิ้งเศษวัสดุทิ้งลงรางระบายน้ำในโครงการ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท ไทยไฟฟ้าคารบอนดัก จำกัด
6. ความเป็นอยู่และความปลอดภัย	- แบ่งเขตบริเวณก่อสร้างอย่างเหมาะสม เช่น เขตก่อสร้าง เขตพักอาศัยของชุมชน - ติดป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนภัยในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย เช่น "เขตก่อสร้างห้ามเข้า" - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเวรยามตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบและตรวจตราทั่วไป - ควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างไม่ให้ทิ้งเศษวัสดุทิ้งลงรางระบายน้ำในโครงการ - ควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างไม่ให้ทิ้งเศษวัสดุทิ้งลงรางระบายน้ำในโครงการ - ควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างไม่ให้ทิ้งเศษวัสดุทิ้งลงรางระบายน้ำในโครงการ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท ไทยไฟฟ้าคารบอนดัก จำกัด

มีจำนวน 2535

จำนวนหน้า 3/55

ผู้จัดทำเอกสาร

บริษัท ไทยไฟฟ้าคารบอนดัก จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีและใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่จำเป็นในการทำงาน ให้เหมาะสมกับประเภทของงาน ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่นละออง อุปกรณ์ป้องกันแสงรบกวน เป็นต้น - จัดเตรียมรถสำหรับส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลใกล้ที่เข้านกที่มีเวชภัณฑ์ - จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน เช่น ห้องส้วม น้ำดื่ม เครื่องใช้สำหรับการปฐมพยาบาล เป็นต้น - กำหนดให้ผู้ควบคุมหรือหัวหน้างานก่อสร้างเป็นผู้ตรวจและดูแลการปฏิบัติตามกฎหรือข้อกำหนดด้านความปลอดภัย 	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท ไทยโพลิคาร์บอนเนต จำกัด
7. เศรษฐกิจและสังคม	<ul style="list-style-type: none"> - พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่น - ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องควบคุมดูแลกิจกรรมงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีความต่อเนื่องและราบรื่น และความปลอดภัยต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง - กำหนดให้มีช่องทางร้องเรียนถึงความเสี่ยงหรืออันตรายจากการก่อสร้างของโครงการ โดยโครงการจะต้องให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ร้องเรียน 	- จวนวน โดยรอบ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท ไทยโพลิคาร์บอนเนต จำกัด

ประธานบริษัท
บริษัท ไทยโพลิคาร์บอนเนต จำกัด

มิถุนายน 2555
จำนวนหน้า 4/55

ผู้อำนวยการ
บริษัท ไทยโพลิคาร์บอนเนต จำกัด

ตารางที่ 2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการขยายกำลังการผลิตโพลิคาร์บอนเนต ครั้งที่ 3 ของบริษัท ไทยโพลิคาร์บอนเนต จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป	<p>1.1 ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิต โพลิคาร์บอนเนต ครั้งที่ 3 ฉบับเดือนมีนาคม 2555 และรายงานข้อมูลเบื้องต้น ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ฉบับเดือนพฤษภาคม 2555 ซึ่งจัดทำโดยบริษัท ชีคอส จำกัด</p> <p>1.2 เมื่อผลการติดตามตรวจสอบได้แสดงให้เห็นว่ามีปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยโพลิคาร์บอนเนต จำกัด ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดระยะเวลาการติดตามตรวจสอบต่อไป</p> <p>1.3 หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่สามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยโพลิคาร์บอนเนต จำกัด ต้องแจ้งให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบโดยเร็วที่สุดถึงสาเหตุและได้ใช้ความระมัดระวังในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว</p> <p>1.4 บริษัท ไทยโพลิคาร์บอนเนต จำกัด ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสรุปให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบทุก 6 เดือน</p>	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ไทยโพลิคาร์บอนเนต จำกัด

ประธานบริษัท
บริษัท ไทยโพลิคาร์บอนเนต จำกัด

มิถุนายน 2555
จำนวนหน้า 5/55

ผู้อำนวยการ
บริษัท ไทยโพลิคาร์บอนเนต จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาพิจารณา	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>1.5 ในกรณีที่บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามที่ ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด แจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสอดคล้องกับข้อสังเกตหรือข้อแนะนำ หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับแจ้งไว้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกันให้จัดทำแผนการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าวข้างต้นที่รับทราบไว้แล้ว แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ - หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสอดคล้องกับข้อสังเกตหรือข้อแนะนำ หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ทกช.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบ ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 			

ประธานบริษัท
บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

เดือนพฤษภาคม 2555
จำนวนหน้า 6/55

ผู้อำนวยการ
บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาพิจารณา	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>1.6 สรุปผลการศึกษา SAZOP ของโครงการ และนำเสนอข้อควรระวังที่เกิดผลกระทบสูงสุด หรือประเภท F&GID และขอความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการต่อไป</p> <p>1.7 ทำแจ้งหน่วยงานกลาง (TMA) เพื่อดำเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโครงการ</p> <p>1.8 เมื่อโครงการดำเนินการผลิตสินค้าเชิงพาณิชย์ของเครื่องจักร และมีการขยายการผลิต (Steady State) แล้ว ทดสอบการระดมทุนตามข้อกำหนดข้างต้นที่มีกำหนดว่าค่าที่ระบุไว้ในรายงาน บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด ต้องมีเงินสำรองที่เพียงพอ และแจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ</p> <p>1.9 หากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบ มีแนวโน้มที่จะต่ำกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโครงการจะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขผลกระทบในคุณภาพอากาศ</p> <p>1.10 หากผลการประเมินคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยรวมของโครงการไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของประเทศไทย ได้ทำการปรับปรุงแล้ว ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2550 นั้น มีกำหนดว่าค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด ต้องดำเนินการปรับปรุงมาตรการบรรเทาผลกระทบ</p>			

หมายเหตุ : จัดเป็นได้ หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติมนอกจากมาตรการเดิมที่เสนอไว้ในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการภายใต้การผลิโพลีคาร์บอเนตของโรงงานที่ 2 ฉบับเดือนพฤษภาคม 2554

ประธานบริษัท
บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

เดือนพฤษภาคม 2555
จำนวนหน้า 7/55

ผู้อำนวยการ
บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

 
ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>1.11 ในกรณีที่มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากเครื่องจักรและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการ มีแนวโน้มสูงขึ้นจากค่าที่ตรวจวัดให้ในช่วงการดำเนินการปกติ แต่ยังไม่เกินค่าควบคุมที่กำหนดไว้ ให้โครงการตรวจสอบหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขเพื่อหลีกเลี่ยงความพหุคูณในการแก้ไขปัญหาก็อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบการยึดหลักว่าไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วนชัดเจนด้วย</p> <p>1.12 ให้ความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบต่อเนื่อง (Online Monitoring) ในสถานประกอบการ ไปยังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring and Control Center: EMCC) ของกรมควบคุมมลพิษทั่วประเทศ</p> <p>1.13 กำหนดให้โครงการแจ้งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทราบ ก่อนการหยุดการผลิตเพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำปี (Shutdown/Overhaul) และในช่วงก่อนการเริ่มกระบวนการผลิต (Pre-Startup)</p> <p>1.14 หากโครงการ ไม่ดำเนินการก่อสร้างภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่ดำเนินการขออนุญาตและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาโครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และยื่นขอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจะต้องดำเนินการทบทวนข้อมูลของผลกระทบและมาตรการ เสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดการพิจารณาเพิ่มเติม</p>			



ประธานบริษัท
บริษัท ไทยโพลิคาร์บอเนต จำกัด

มิถุนายน 2555
จำนวนหน้า 5/55




ผู้ชำนาญการ
บริษัท POLYCARBONATE CO., LTD.

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>1.15 เนื่องจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ประกาศใช้พื้นที่ห้ามเผาในที่โล่งตามความรุนแรงของพื้นที่ โครงการขออาศัยกำลังการผลิตไฟฟ้าของเครื่องจักร 3 ของบริษัท ไทยโพลิคาร์บอเนต จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในเขตควบคุมมลพิษ ต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและข้อบัญญัติของเขตควบคุมมลพิษนั้น</p> <p>1.16 เมื่อผลการดำเนินการของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กมด.) ในโครงการได้เสร็จสมบูรณ์แล้วและได้ดำเนินการแล้ว เพื่อให้ได้ผลของทางสถิติการวัดความถูกต้องของข้อมูลที่ได้แล้ว ไม่ให้เกิดผลกระทบที่ตามมาเป็นกรณีในการพิจารณาเพื่อประเมินผลกระทบจากภาคภายในโครงการต่อไป</p> <p>1.17 กำหนดให้โครงการรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นบริเวณโครงการ ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศของพื้นที่โครงการ</p> <p>1.18 จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพของพนักงาน เพื่อนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบในการศึกษาผลกระทบสุขภาพของผลกระทบของพนักงานประจำปี ในแต่ละพื้นที่ดำเนินงาน โดยพิจารณาพื้นที่เสี่ยง พร้อมทั้งระบุอายุงานของพนักงานที่ทำงานในพื้นที่นั้น และวิเคราะห์ความเสี่ยงของผลกระทบจากโรคเพื่อแจ้งแจ้งการรับสัมผัสข้อมูลทางสุขภาพกับฐานข้อมูลสุขภาพด้วย</p> <p>1.19 ให้ผู้ประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับระยะเวลาการประกอบกิจการอุตสาหกรรมที่มีการสัมผัสกับสารเคมีในประเภทอันตรายประเภท 1 โดยเสนอในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการทบทวนและเฝ้าระวังผลกระทบป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการให้ครบถ้วนสมบูรณ์</p>			

 หมายเหตุ : ชัดเจนได้ ทนทาน มีสารทวนที่มีสารเปลี่ยนเป็น 4 / เพิ่มขึ้น จากระบบการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ประธานบริษัท
บริษัท ไทยโพลิคาร์บอเนต จำกัด

มิถุนายน 2555
จำนวนหน้า 9/55



ผู้ชำนาญการ
บริษัท POLYCARBONATE CO., LTD.

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพอากาศ	การดำเนินการโครงการฯ ส่วนขยายไม่มีการระบายน้ำเสีย (SO ₂ , SO ₃ , F ₂ O ₃) 2.1 กำหนดใช้ใบไม้แห้งที่ไม่ต้องผ่านการอบหรือการอัด CO ₂ ในถังที่ Off Gas Place ของโรงงาน PC1 ที่รองรับก๊าซที่ส่งมาจากถังสูงชุด 5-300 วัตต์/ลบ.เมตร Off Gas Place ของโรงงาน PC2 ที่รองรับก๊าซที่ส่งมาจากถังสูงชุด 420 วัตต์/ลบ.เมตร 2.2 ใช้ของ Hепtane และ Methylene Chloride ที่เกิดจากการอบแห้งโพสติกวอลล์และ Fine PC ปั่นอยู่ ชุดงาน PC Recovery System เพื่อแยกจาก PC น้ำกลั่นไม่ให้ปน จากน้ำของ Hепtane และ Methylene Chloride จะถูกส่งไปยัง Adsorption Tank ซึ่งภายในบรรจุด้วย Activated Carbon เพื่อดูดซับไอสารอินทรีย์ไว้ก่อนระบายก๊าซที่เหลือออกสู่บรรยากาศ โดยควบคุมอัตราการระบายก๊าซดังนี้ โรงงาน PC1 : Hепtane Adsorber ปล่อง V481 A/B/C - Hепtane ไม่เกิน 2.237 กรัมต่อวินาที หรือไม่เกิน 368.7 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร - Methylene Chloride ไม่เกิน 1.466 กรัมต่อวินาที หรือไม่เกิน 241.6 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ปล่อง 2V681 A/B/C - Hепtane ไม่เกิน 2.127 กรัมต่อวินาที หรือไม่เกิน 350.5 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	- Off Gas Place - Hепtane Adsorber และ Methylene Chloride Adsorber	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ไทยโพสติกวอลล์ จำกัด บริษัท ไทยโพสติกวอลล์ จำกัด

หมายเหตุ : จัดเก็บได้ หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม จากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ การดำเนินการผลิตโพสติกวอลล์ของโรงงานที่ 2 ฉบับเดือนตุลาคม 2554

ประธานบริษัท
บริษัท ไทยโพสติกวอลล์ จำกัด

มีนาคม 2555
จำนวนหน้า 1055

ผู้อำนวยการ
บริษัท ชัยภูมิ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- Methylene Chloride ไม่เกิน 1.395 กรัมต่อวินาที หรือไม่เกิน 229.9 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร : Methylene Chloride Adsorber ปล่อง V-487 A/B - Methylene Chloride ไม่เกิน 0.097 กรัมต่อวินาที หรือไม่เกิน 356 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โรงงาน PC2 : Hепtane Adsorber ปล่อง 3V-681 A/B/C - Hепtane ไม่เกิน 4.750 กรัมต่อวินาที หรือไม่เกิน 255 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร - Methylene Chloride ไม่เกิน 2.349 กรัมต่อวินาที หรือไม่เกิน 126.1 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร : Methylene Chloride Adsorber ปล่อง 3V-487 A/B - Methylene Chloride ไม่เกิน 0.110 กรัมต่อวินาที หรือไม่เกิน 1,009 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2.3 กรณีเกิดการรั่วไหลของสารเคมี (Spill) ของสารเคมีอันตราย การควบคุมคือใช้วิธี - SO ₂ ไม่เกิน 27 ส่วนในล้านส่วน (v/v) หรือไม่เกิน 0.112 กรัมต่อวินาที			

หมายเหตุ : จัดเก็บได้ หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม จากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ การดำเนินการผลิตโพสติกวอลล์ของโรงงานที่ 2 ฉบับเดือนตุลาคม 2554

ประธานบริษัท
บริษัท ไทยโพสติกวอลล์ จำกัด

มีนาคม 2555
จำนวนหน้า 1055

ผู้อำนวยการ
บริษัท ชัยภูมิ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- NO_2 ไม่เกิน 180 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือไม่เกิน 0.270 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร หากโครงการฯ จะไปดำเนินการในพื้นที่ที่มีค่าเฉลี่ยรายปีของ NO_2 เกินกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ จะต้องมีการวัดค่าเฉลี่ยรายปีของ NO_2 ในพื้นที่ดังกล่าว และหากค่าเฉลี่ยรายปีของ NO_2 เกินกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ จะต้องมีการวัดค่าเฉลี่ยรายปีของ NO_2 ในพื้นที่ดังกล่าว และหากค่าเฉลี่ยรายปีของ NO_2 เกินกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ จะต้องมีการวัดค่าเฉลี่ยรายปีของ NO_2 ในพื้นที่ดังกล่าว			
2.4 จัดให้มี Air Tight Room เพื่อป้องกันการรั่วไหลของก๊าซไฮโดรเจนออกไซด์จากหน่วยผลิต Carbonyl Gas พร้อมกับติดตั้งโปรแกรมและวิธีการตรวจสอบซ่อมบำรุงประจำปี เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุรั่วไหลหรือการปล่อยก๊าซ Air Tight Room ของโรงงาน PCI จะมีการติดตั้งเครื่องวัดก๊าซ Air Tight Room ของโรงงาน PCI จะมีการติดตั้งเครื่องวัดก๊าซ Air Tight Room ของโรงงาน PCI จะมีการติดตั้งเครื่องวัดก๊าซ Air Tight Room ของโรงงาน PCI	- Air Tight Room	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ไทยโพลิเมอร์บอนด์ จำกัด	
2.5 หากเกิดการรั่วไหลของก๊าซ CG ภายใน Air Tight Room จะมีสัญญาณเตือนเป็นไซเรน มีแสงไฟสีแดงเตือน โดยสัญญาณจะปรากฏบริเวณทางเข้าออก Air Tight Room และห้องควบคุมส่วนกลาง				
2.6 Air Tight Room เป็นพื้นที่ทำงานเฉพาะ ห้ามเข้าคนได้รับอนุญาตจากผู้จัดการผลิต หรือหัวหน้ากะ โดยต้องเข้าไปอย่างน้อย 3 คน และต้องนำเครื่องตรวจจับก๊าซ (CG Gas Detector) ติดตั้งด้วยอย่างน้อย 1 ชุด รวมทั้งต้องมีหน้าฉากพร้อมใช้การฉุกเฉิน และจะต้องติดตั้งเครื่องวัดก๊าซรั่วไหลโดยอัตโนมัติ และต้องมีการฝึกอบรมพนักงานทุกคน				

หมายเหตุ : ขีดเส้นใต้ หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง / เติมนั้น จากการดำเนินการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการฯ ภายใต้การดูแลให้ได้รับอนุญาตของโรงงานที่ 2 ฉบับเดือนตุลาคม 2554



ประธานบริษัท
บริษัท ไทยโพลิเมอร์บอนด์ จำกัด

มิถุนายน 2555
จำนวนหน้า 12/55



ผู้อำนวยการโครงการ
บริษัท ไทยโพลิเมอร์บอนด์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ																					
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>2.7 จัดให้มีการตรวจสอบและทดสอบเครื่องตรวจจับก๊าซ (Gas Detectors & Indicator Units) เป็นประจำ ซึ่งประกอบด้วย</p> <table><thead><tr><th></th><th>โรงงาน PCI</th><th>โรงงาน PC2</th></tr></thead><tbody><tr><td>เครื่องตรวจจับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์</td><td>12 ชุด</td><td>14 ชุด</td></tr><tr><td>เครื่องตรวจจับก๊าซคลอรีน</td><td>3 ชุด</td><td>2 ชุด</td></tr><tr><td>เครื่องตรวจจับก๊าซ Heptane</td><td>2 ชุด</td><td>1 ชุด</td></tr><tr><td>เครื่องตรวจจับ Carbonyl Gas</td><td>20 ชุด</td><td>50 ชุด</td></tr><tr><td>เครื่องตรวจจับ O_2</td><td>-</td><td>1 ชุด</td></tr><tr><td>เครื่องตรวจจับ LPG</td><td>-</td><td>1 ชุด</td></tr></tbody></table> <p>สำหรับการติดตั้งเครื่องตรวจจับก๊าซไฮโดรเจนออกไซด์ มีดังนี้</p> <p>โรงงาน PCI</p> <ul style="list-style-type: none">CO Detector 12 แห่ง ติดตั้งที่บริเวณพื้นที่หน่วยผลิต CO และ Air Tight RoomH_2 Detector 5 แห่ง ติดตั้งที่บริเวณพื้นที่หน่วยผลิต COCl_2 Detector 3 แห่ง ติดตั้งที่บริเวณ Air Tight Room หน้าอาคารห้องควบคุมการผลิต และหน้าสถานีมาตรวัดก๊าซคลอรีน ซึ่งมีความเข้มตั้งแต่ 0-3 ppm และตั้งสัญญาณเตือนที่ 0.5 ppmHeptane Detector 2 แห่ง ติดตั้งที่บริเวณชุดผลิต Heptane อาคาร G-StructureCG Detector ติดตั้งที่บริเวณดังนี้<ul style="list-style-type: none">ติดตั้งใน Air Tight Room ที่ 2 ระดับที่ 10-0.3 ppm ตั้งสัญญาณเตือนที่ 0.1 ppm 9 ชุด0-1% ตั้งสัญญาณเตือนที่ 0.15% 7 ชุด		โรงงาน PCI	โรงงาน PC2	เครื่องตรวจจับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์	12 ชุด	14 ชุด	เครื่องตรวจจับก๊าซคลอรีน	3 ชุด	2 ชุด	เครื่องตรวจจับก๊าซ Heptane	2 ชุด	1 ชุด	เครื่องตรวจจับ Carbonyl Gas	20 ชุด	50 ชุด	เครื่องตรวจจับ O_2	-	1 ชุด	เครื่องตรวจจับ LPG	-	1 ชุด	- หน่วยการผลิต	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ไทยโพลิเมอร์บอนด์ จำกัด
	โรงงาน PCI	โรงงาน PC2																							
เครื่องตรวจจับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์	12 ชุด	14 ชุด																							
เครื่องตรวจจับก๊าซคลอรีน	3 ชุด	2 ชุด																							
เครื่องตรวจจับก๊าซ Heptane	2 ชุด	1 ชุด																							
เครื่องตรวจจับ Carbonyl Gas	20 ชุด	50 ชุด																							
เครื่องตรวจจับ O_2	-	1 ชุด																							
เครื่องตรวจจับ LPG	-	1 ชุด																							

หมายเหตุ : ขีดเส้นใต้ หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง / เติมนั้น จากการดำเนินการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการฯ ภายใต้การดูแลให้ได้รับอนุญาตของโรงงานที่ 2 ฉบับเดือนตุลาคม 2554



ประธานบริษัท
บริษัท ไทยโพลิเมอร์บอนด์ จำกัด

มิถุนายน 2555
จำนวนหน้า 12/55



ผู้อำนวยการโครงการ
บริษัท ไทยโพลิเมอร์บอนด์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาพิจารณา	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งใน Scrubbing System ที่ 0-0.3 ppm ซึ่งตั้งอยู่ภายในที่ 0.1 ppm 4.10 - ติดตั้งภายใน Air Tight Room ที่ 0-0.3 ppm ซึ่งตั้งอยู่ภายในที่ 0.1 ppm 4.10 - ติดตั้ง Double Seal Flange ที่ระดับความดันขึ้น 0-1,000 ppm 5.10 และตั้งอยู่ภายในที่ 50 ppm - โรงงาน PC2 - CO Detector 1.5 เมตร ติดตั้งใน Air Tight Room 10 เมตร ติดตั้งใน CO Detector 1 เมตร ติดตั้งในบริเวณพื้นที่ของอาคารที่ติดตั้ง CO (CO Metering Station) - Cl₂ Detector 2 เมตร ติดตั้งใน Air Tight Room ที่ระดับความดันขึ้น 0-3 ppm และตั้งอยู่ภายในที่ 0.5 ppm - LPG Detector 1 เมตร ติดตั้งใน LPG Cylinder 100 Heptane Detector 1 เมตร ติดตั้งในบริเวณจุดจุดรับ Heptane จาก G-Structure - O₂ Detector 1.5 เมตร ติดตั้งใน Air Tight Room ที่ระดับความดันขึ้น 0-10% และตั้งอยู่ภายในที่ 2% - CO Detector ขยายที่ติดตั้งมี <ul style="list-style-type: none"> : ติดตั้งใน Air Tight Room ที่ 3 ระดับ คือ <ul style="list-style-type: none"> 0-0.3 ppm ตั้งอยู่ภายในที่ 0.1 ppm 10 เมตร 0-1,000 ppm ตั้งอยู่ภายในที่ 50 ppm 3 เมตร 0-10% ตั้งอยู่ภายในที่ 5% 1 เมตร : ติดตั้งใน Scrubbing System ที่ 2 ระดับ คือ <ul style="list-style-type: none"> 0-0.3 ppm ตั้งอยู่ภายในที่ 0.1 ppm 4 เมตร 0-1,000 ppm ตั้งอยู่ภายในที่ 50 ppm 4 เมตร 			

หมายเหตุ : จัดเก็บได้ หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง / แก้ไข จากรายงานการเปลี่ยนแปลงเพื่อลดผลกระทบป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่ 2 ฉบับเดือนตุลาคม 2554

ประธานบริษัท
บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด



มีนาคม 2555
จำนวนหน้า 14/35

ผู้อำนวยการ
บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาพิจารณา	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งภายใน Air Tight Room 10 เมตร ที่ระดับความดันขึ้น 0-0.3 ppm และตั้งอยู่ภายในที่ 0.1 ppm - ติดตั้ง Double Seal Flange 1.8 เมตร ที่ระดับความดันขึ้น 0-1,000 ppm และตั้งอยู่ภายในที่ 50 ppm <p>2.3 จัดให้มีระบบกำจัดสารมลพิษทางอากาศจากกระบวนการผลิต โดยใช้ Scrubbing System-1, -2, -3 และ -4 เพื่อกำจัด Carbonyl Gas (CG) ที่ โรงงาน PC1 และโรงงาน PC2 โดยสารทำงานจะแตกต่างกัน ลักษณะการทำงานของระบบและมาตรการมีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - Waste Gas จากกระบวนการผลิตก๊าซ CG จะถูกนำเข้าสู่ Scrubbing System-1 ซึ่งใช้ NaOH 2% เป็นตัวดูดซับมลพิษก๊าซ CG จากนั้นส่งก๊าซที่เหลือไปเผา Off Gas Flare - หากเกิดการรั่วไหล CG ภายในหน่วยการผลิต CG จะถูกดูดไปบำบัดใน Scrubbing System-2 ซึ่งใช้ 2% NaOH เป็นตัวดูดซับมลพิษก๊าซที่เหลือไปเข้าสู่ Scrubbing System-3 - หากภายใน GCG Room ที่ผลิต CG และ UT Room จะถูกดูดไปเข้าสู่ Scrubbing System-3 ซึ่งใช้ 2% NaOH เป็นตัวดูดซับมลพิษก๊าซ และหากเกิดการรั่วไหลขึ้น ต้องใช้ NaOH ของสารละลาย NaOH ที่เข้มข้นเป็น 32% เป็นตัวดูดซับมลพิษ และที่ Scrubbing System-3 มีการติดตั้ง Automatic Gas Alarm เพื่อตรวจจับก๊าซ CG - ภายใน LCG Room จะติดตั้ง Scrubbing System-4 ซึ่งใช้ 2% NaOH เป็นตัวดูดซับมลพิษ CG ในกรณีเกิดการรั่วไหลภายใน LCG Room 			

ประธานบริษัท
บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด



มีนาคม 2555
จำนวนหน้า 15/35

ผู้อำนวยการ
บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- มีระบบไฟฟ้าสำรอง (Diesel Generator) 2 ชุด (Redundancy) ซึ่งเดิมเครื่อง Diesel ไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ แต่สามารถควบคุมการเกิดเพลิงไหม้จากโรงงาน PCI และ TPAC ซึ่งพร้อมที่จะจ่ายไฟฟ้าให้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ			
2.9	ก๊าซที่รวมจาก MC Adsorption in RE & NE Process มีการรวมกับ Methylene Chloride ออกด้วยอัตราไม่เกิน 0.53 กรัมต่อวินาที	- MC Adsorption ใน RE & NE Process	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ไทยโพลิคาร์บอน จำกัด
2.10	พนักงานที่ควบคุมอุณหภูมิการทำงานของ Off Gas Flare, MC Adsorber และ HE Adsorber จะต้องมีความรู้และได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี	- พนักงานควบคุม	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ไทยโพลิคาร์บอน จำกัด
2.11	จัดให้มีโปรแกรมการตรวจสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดังกล่าว ในข้อ 2.10 เพื่อให้การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการรายงานผลพบหากหากพบเกินเกณฑ์มาตรฐาน	- Off Gas Flare, MC Adsorber, HE Adsorber และ Solid Incinerator	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ไทยโพลิคาร์บอน จำกัด
2.12	จัดให้มีการตรวจวัดและป้องกัน กรณีที่หลุดรั่วของ Heptane และ/หรือ Methylene Chloride มีปัญหา ดังนี้ - คิดคำนวณการปล่อยสารจากปริมาณของ Heptane ที่บริเวณทางเข้าของระบบ และที่ปล่อยออกจากถังปล่อยของระบบ ตลอดจนประสิทธิภาพ (Efficiency) ของชุดดูดซับ ในแต่ละชุดเป็นระยะๆ หากปริมาณ Heptane ปรากฏมีมากกว่าปกติ บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุที่ผิดปกติของถังปล่อย หรือมาตรการแก้ไขต่อไป - ดำเนินการตรวจสอบความสูงของระดับถังของน้ำมันที่ ในแต่ละชุดเป็นประจำทุก 2 ปี หรือทุกครั้งที่พบข้อบกพร่อง เพื่อให้แน่ใจว่าระดับของน้ำมันยังเป็นไปตามที่ออกแบบไว้ ถ้าหากพบว่าระดับน้ำมัน	- Heptane Adsorber และ MC Adsorber	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ไทยโพลิคาร์บอน จำกัด



บริษัท ไทยโพลิคาร์บอน จำกัด

เดือนพฤษภาคม 2555
จำนวนหน้า 15/55



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	ดำเนินการกักเก็บกลิ่นเหม็น บริษัทฯ ซึ่งได้เตรียมดำเนินการกักเก็บกลิ่นเหม็นไว้จำนวนหนึ่ง และทำการกักเก็บ (Top Up) ลงไป เพื่อให้ได้กลิ่นเหม็นของระดับชั้นดิน - กักเก็บดิน ตามที่โครงการ - ทำการประเมินผลกระทบด้านกลิ่นเหม็นจากชุดดูดซับ ตามระยะห่างจากที่ Mitsubishi Gas Chemical Co., Ltd. ซึ่งเป็น Licensee รับผิดชอบ			
2.13	จัดให้มีการตรวจวัดและป้องกัน กรณีที่หลุดรั่วของระบบชุดดูดซับ Heptane มีปัญหา (Equipment Break Down) ดังนี้ - ในกรณีที่เกิดปัญหาที่ชุดดูดซับ Heptane ไม่สามารถใช้งานได้ สาเหตุที่อาจเกิดจาก หรือเปลี่ยนของถังสำรอง (Spare Part) ได้ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง และบริษัทฯ จะทำการลดการผลิตทั้งหมดลงในระดับต่ำสุด (Minimum Load) ซึ่งในการทำงานของระบบชุดดูดซับ จะประกอบด้วย ชุดดูดซับ 3 ชุด ทำหน้าที่ต่าง ๆ กัน แต่อย่างไรก็ตามกรณีที่ชุดใดชุดหนึ่งของชุดดูดซับมีปัญหา ชุดดูดซับที่เหลืออีก 2 ชุด ให้ถูกตรวจสอบให้ทำงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยต้องตรวจสอบว่ามีความสัมพันธ์กันระหว่างชุดดูดซับทั้ง 3 ชุด ว่าสามารถทำงานร่วมกันได้หรือไม่ของชุดดูดซับ ทั้ง 3 ชุดมีปัญหา ชุดดูดซับซึ่งให้ถูกตรวจสอบให้ทำงานชุดอื่นโดยตัวใดตัวหนึ่งได้ไม่น้อยกว่า 50 นาที ที่สามารถกักเก็บได้ (Adsorption Capacity) อีกขั้นหนึ่งในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชุดใดชุดหนึ่ง - ในกรณีที่ชุดดูดซับมีปัญหาที่ตัวใดตัวหนึ่งแรง ชุดดูดซับไม่สามารถทำงานต่อไปได้ หรือต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนชุดใดชุดหนึ่งของ บริษัทฯ จะดำเนินการหยุดการผลิตทันทีในหน่วยโพลิเมอร์-ไรเซชัน ที่เกิดปัญหาดังกล่าวนี้หรือส่งผลกระทบต่อคุณภาพของ PC	- Heptane Adsorber	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ไทยโพลิคาร์บอน จำกัด



บริษัท ไทยโพลิคาร์บอน จำกัด

เดือนพฤษภาคม 2555
จำนวนหน้า 17/55



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาพิจารณา	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>Powder อย่างมาก และหรือปริมาณการใช้ของ Heptane และ Methylene Chloride สูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณก๊าซ Solvent ที่สะสมและเพิ่มความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อการเกิดไฟไหม้</p> <p>- อุปกรณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระบบของชุดดูดซับนี้ บริษัทฯ ได้จัดและกำหนดให้อยู่ในระดับ Risk A (หมายเหตุ : อุปกรณ์ที่อยู่ใน Risk A บริษัทฯ จะให้ความสำคัญอย่างยวดยิ่ง โดยจะทำให้ทุกชนิดที่ระบุไว้เป็นส่วนหนึ่งของวงจรควบคุมที่บริษัทฯ ได้ระบุอย่างเคร่งครัด ตลอดจนจัดทำเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (Vendor) ระบุและขึ้นส่วนประกอบเพิ่มเติม (Consumable Spare Part) ที่ต้องการสำรอง 100% หรือมากกว่า)</p>			
2.14	จัดให้มีการตรวจการรั่วไหลและป้องกัน กรณีอุปกรณ์ของระบบชุดดูดซับของ Methylene Chloride มีปัญหา (Equipment Break Down) อันเนื่องมาจากการใช้สารดูดซับที่มีอายุการใช้งานไม่ครบถ้วน และบริษัทฯ สามารถตรวจสอบหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่สำรอง (Spare Part) ได้ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่ง Methylene Chloride Adsorber จะประกอบด้วย ชุดดูดซับ 2 ชุด ทำงานสลับ Shift ต่างๆ กัน และชุดดูดซับนี้จะถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้ตามขั้น Step ต่างๆ กัน และชุดดูดซับนี้จะถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้ตามขั้น Step ต่างๆ กัน และชุดดูดซับนี้จะถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้ตามขั้น Step ต่างๆ กัน	- Methylene Chloride Adsorber	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนเนต จำกัด
2.15	จัดให้มีระบบไฟฟ้าสำรอง (Emergency Generator) สำหรับการทำงานปกติของระบบชุดดูดซับ และระบบความปลอดภัยของโรงงานกรณีที่มีระบบไฟฟ้าที่จ่ายมาจากระบบกริด ไลน์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) มีปัญหา	- หน่วยผลิต CG	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนเนต จำกัด



มีอายุ 2555
จำนวนหน้า 13/55



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาพิจารณา	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>โดยจะทำการผลิตชิ้นงานที่ผลิตจากกระบวนการซึ่งจะผลิตไฟฟ้าของโรงงานได้ โรงงานแห่งนี้มีเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าของบริษัทฯ โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ปกติ และบริษัทฯ มีการใช้ระบบไฟฟ้าสำรองแบบ Tri-ibus System จากอีกโรงงานหนึ่งจะทำให้ชุดดูดซับสามารถทำงานได้ตามปกติ โดยทั้งโรงงาน (โรงงาน PCI และโรงงาน PCI) จะลดกำลังการผลิตที่ระดับค่าสูง (Maximum Load)</p>			
2.16	มี Bag Filter ติดตั้งที่ระบบ Pneumatic Transfer ของผลิตภัณฑ์ เพื่อไว้เก็บฝุ่นที่เกิดขึ้นจากกระบวนการใช้ถ่านหิน	- ระบบ Pneumatic Transfer	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนเนต จำกัด
2.17	ก๊าซที่ระบายออกจากหน่วยโพธิ์เมธิลีนคลอไรด์ จะมีส่วนประกอบของ Methylene Chloride และ Heptane ซึ่งจะต้องส่งไปบำบัดที่ MC Adsorber และ HE Adsorber ดังนั้นหากหน่วยบำบัดทั้งสองชนิดนี้ขัดข้อง และไม่สามารถตรวจสอบปริมาณการระบายก๊าซเมื่อให้อยู่ในระดับที่กำหนดไว้ จะต้องหยุดการผลิตในหน่วยโพธิ์เมธิลีนคลอไรด์ ทั้งนี้จะต้องไม่มีการระบายก๊าซนี้เข้าสู่บรรยากาศโดยตรง โดยไม่ผ่านการบำบัดก่อน	- หน่วยโพธิ์เมธิลีนคลอไรด์	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนเนต จำกัด
2.18	ควบคุมไม่ให้มีปริมาณการคายน้ำจากอากาศอย่างเคร่งครัด			
การจัดการทางวิศวกรรม (VOC)	2.19 จัดทำข้อมูลการระบายสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) ที่มาจาก Point Source และ Fugitive Source จากแหล่งต่างๆ ให้ครบถ้วน ตามแนวทางที่หน่วยงานราชการกำหนด หรือ U.S.EPA ภายในระยะเวลา 1 ปี หรือปีถัดมาดำเนินการ	- พื้นที่โรงงาน	- ภายในระยะเวลา 1 ปี เมื่อโครงการก่อสร้างและการผลิตได้ดำเนินการผลิตแล้ว	บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนเนต จำกัด



มีอายุ 2555
จำนวนหน้า 15/55



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการดำเนินการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ																		
3. คุณภาพน้ำใต้ดิน - ผลกระทบจากของเสียของเหลวของโครงการ - ต่อคุณภาพน้ำ ชั่วถาวรจากน้ำใต้ดินเนื่องจากกระบวนการผลิต	<p>3.1 การบูรณะระบบ Solvent Recovery ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้สารอินทรีย์ในการผลิตโพลิเอทิลีน และลดความเสี่ยงการปนเปื้อนน้ำใต้ดินรอบระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>3.2 การบูรณะระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Carbon Adsorption ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้ โดยนำสิ่งที่ผ่านการบำบัดแล้วเข้าห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง โดยนำไปตามประเภทการแพร่กระจายของสารปนเปื้อน ถ้าพบระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงาน ประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลักคือ</p> <table><thead><tr><th></th><th>โรงงาน PC1</th><th>โรงงาน PC2</th></tr></thead><tbody><tr><td>- Equalization Tank</td><td>286 m³</td><td>309 m³</td></tr><tr><td>- pH Control Tank</td><td>32 m³</td><td>30 m³</td></tr><tr><td>- Check Tank</td><td>150 m³</td><td>340 m³</td></tr><tr><td>- Emergency Tank</td><td>1,920 m³</td><td>2,000 m³</td></tr><tr><td>- Lifting Pump Pit</td><td>18 m³</td><td>30 m³</td></tr></tbody></table> <p>ทั้งนี้ Emergency Tank ของโรงงาน PC1 และโรงงาน PC2 จะมีท่อเชื่อมต่อกัน และจะต้องถูกทำให้ว่างอยู่เสมอเพื่อรองรับน้ำเมื่อจากกระบวนการผลิต ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกับระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>- Activated Carbon Adsorber จากกลั่นน้ำมันดิบ 25.2 ลูกบาศก์เมตร บรรจุด้วย Granular Active Carbon ที่ได้จากกระบวนการผลิต 8x30 มีประสิทธิภาพในการบำบัดมลพิษจากสารปนเปื้อนในน้ำเสียที่มีความเข้มข้น 100 มิลลิกรัม การเปลี่ยน Activated Carbon Adsorber ที่ใช้งานจาก</p>		โรงงาน PC1	โรงงาน PC2	- Equalization Tank	286 m ³	309 m ³	- pH Control Tank	32 m ³	30 m ³	- Check Tank	150 m ³	340 m ³	- Emergency Tank	1,920 m ³	2,000 m ³	- Lifting Pump Pit	18 m ³	30 m ³	<p>- ระบบ Solvent Recovery</p> <p>- ระบบบำบัดน้ำเสีย</p>	<p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>บริษัท โทโฮชิเคอร์มอนด์ จำกัด</p> <p>บริษัท โทโฮชิเคอร์มอนด์ จำกัด</p>
	โรงงาน PC1	โรงงาน PC2																				
- Equalization Tank	286 m ³	309 m ³																				
- pH Control Tank	32 m ³	30 m ³																				
- Check Tank	150 m ³	340 m ³																				
- Emergency Tank	1,920 m ³	2,000 m ³																				
- Lifting Pump Pit	18 m ³	30 m ³																				

หมายเหตุ: จดบันทึกนี้ หมายเหตุ: มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง / เพิ่มเป็น ขาดมาตรการที่เป็นแผนกที่ดำเนินการป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และมาตรการติดตามควบคุมผลกระทบเชิงลบ
โครงการฯ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการโครงการฯ วันที่ 2 ธันวาคม 2554

บริษัท ไทยโกลบอลเคมิคอล จำกัด

พฤษภาคม 2555
จำนวนหน้า 2055

บริษัท ชีคอบี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	มาตรการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> • หลีกเลี่ยงการรดน้ำ TOC ที่บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย ถ้าค่า TOC ที่อ่านได้มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 13 มิลลิกรัมต่อลิตร (BOD ประมาณ 18 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง) ให้หยุดการทำงานของ Activated Carbon Adsorber ที่ยังแรก และใช้ถังชีวของกันที่ • Life Cycle ของตัวถังมีประมาณ 6 ปีปกติ ของการใช้งาน โดยหากถึง 6 ปีปกติ ให้ดำเนินการเปลี่ยนการกรองแบบใหม่นั่นเองค่า TOC ที่บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย ถ้ามีแนวโน้ม Break Through ให้ทำการเปลี่ยนทันที 			
3.3	<p>ติดตั้งเครื่องตรวจวัด pH และ TOC ขึ้นแบบ On-line ที่บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วลดผลตรวจ โดยควบคุมค่าของ pH ในน้ำระหว่าง 7.5-8.6 และค่าของ TOC ไม่เกิน 14 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งสัญญาณแจ้งเตือนระบบ DCS หากพบว่าน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการแล้วมีคุณภาพไม่ได้ตามกำหนด จะต้องมีการนำน้ำนั้นส่งไป Equalization Tank เพื่อส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสียอีกครั้ง หรือหากผลการตรวจวัดค่าของจาก Check Tank ทั้งเครื่องวัดตรวจวัด pH และ TOC จะต้องได้รับการตรวจสอบ บำรุงรักษา และการ Calibrate เพื่อไม่ให้มีไร้วatsonหรืออยู่ในสภาพที่ใช้งานและเชื่อถือได้</p>	- บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ไทยวชิรเคมี จำกัด
3.4	<p>ตรวจวิเคราะห์ค่า COD ของน้ำเสียที่บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย และยืนยันผลการตรวจวัดกับค่า TOC ที่ได้จากเครื่องตรวจวัด TOC แบบ On-line</p>			
3.5	<p>ระหว่างดำเนินการ หากเครื่อง TOC แบบพกพาตรวจวัดที่มีแนวโน้มสูงขึ้น และมีค่าเกินเกณฑ์กำหนด (14 มิลลิกรัมต่อลิตร) จะมีสัญญาณเตือน เพื่อให้พนักงานทำการตรวจสอบแก้ไขและดำเนินการดังนี้</p>			

บริษัท ไทยโกลด์มิเนอรัล จำกัด

พฤษภาคม ๒๕๕๕
จำนวนหน้า ๒๒๖๕

บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - พนักงานในท้องถิ่นควบคุมและแจ้งเจ้าหน้าที่ Outside Operator บิดวาล์วระบายน้ำที่ Check Tank ขนาด 340 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งรองรับน้ำเสียได้ 2 ชั่วโมง ให้เวลาดำเนินการในขั้นนี้ประมาณ 5 นาที - นำตัวกรองทรายหยาบคู่กับตัวกรองน้ำที่ดูดซับ Activated Carbon Adsorber ไปทาลำ COD และนำน้ำตามมาตรฐานทดสอบการอ่านค่า TOC ใช้เวลาในขั้นนี้ประมาณ 1.5 ชั่วโมง - หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ ทำการเดินปั๊มน้ำเสียกลับเข้า Emergency Tank ขนาด 2,000 ลูกบาศก์เมตร - มีความเสี่ยงจากสารเคมีที่ส่งเข้า Effluent Tank แล้วไปรวมตัวกับน้ำเสียที่มาจากกระบวนการผลิตเข้าถัง Emergency Tank ของโรงงาน PC1 ขนาด 1,500 ลูกบาศก์เมตร และโรงงาน PC2 ขนาด 2,000 ลูกบาศก์เมตร แทน ซึ่งกระบวนการบำบัดน้ำเสียของโรงงาน PC1 ซึ่งถัง Emergency Tank ของถังของโรงงาน จะสามารถรองรับน้ำเสียจากโรงงาน PC1 ได้เกิน 23 ชั่วโมง หากกรณีเกิดน้ำเสียของโรงงาน PC2 เข้าถัง Emergency Tank ของถังของโรงงาน จะสามารถรองรับน้ำเสียจากโรงงาน PC2 ได้เกิน 18 ชั่วโมง แต่เหตุการณ์นี้ทำให้โรงงานมีความเสี่ยงต่อถัง Emergency Tank ของโรงงาน PC1 และโรงงาน PC2 จะรองรับน้ำเสียได้ 1 ชั่วโมง จะเกิดการล้นถังไปท่ระบายน้ำเสียหรือเกิด Sludge Deposit นำมาซึ่งการเกิดกลิ่นเหม็นในบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียได้เป็นอย่างดี 			
3.6	ไม่พบพื้นที่ที่มีการรั่วไหลของสารไฮโดรคาร์บอนจากถังเก็บน้ำทิ้ง ซึ่งมีการควบคุมดูแลจุดควบคุมและบริเวณที่ควบคุมการรั่วไหล 264 จุดตามแผนที่แนบ	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนเตค จำกัด

หมายเหตุ : จัดเก็บได้ หมายเหตุ มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม จากรายงานการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ : บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนเตค จำกัด 2554

ประธานบริษัท
บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนเตค จำกัด

มีนาคม 2555
จำนวนหน้า 22/55

ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนเตค จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	<p>พื้นที่บ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงาน PC1 พนักงานที่รับผิดชอบในขั้นนี้คือพนักงานผลิตสารตัว ① ที่กระบวนการผลิตสารไฮโดรคาร์บอนที่ตัว ② ซึ่งตัว ① V-903 (Hydrocarbon Tank) ขนาดความจุ 766 ลูกบาศก์เมตร ในกระบวนการผลิตสารตัว ② ซึ่งตัว ② V-903 (Hydrocarbon Tank) ขนาดความจุ 400 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีความสามารถรองรับน้ำเสียจากโรงงาน PC1 ได้เกิน 23 ชั่วโมง หากกรณีเกิดน้ำเสียของโรงงาน PC2 เข้าถัง Emergency Tank ของถังของโรงงาน จะสามารถรองรับน้ำเสียจากโรงงาน PC2 ได้เกิน 18 ชั่วโมง แต่เหตุการณ์นี้ทำให้โรงงานมีความเสี่ยงต่อถัง Emergency Tank ของถังของโรงงาน PC1 และโรงงาน PC2 จะรองรับน้ำเสียได้ 1 ชั่วโมง จะเกิดการล้นถังไปท่ระบายน้ำเสียหรือเกิด Sludge Deposit นำมาซึ่งการเกิดกลิ่นเหม็นในบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียได้เป็นอย่างดี</p>			
3.7	ควบคุมการรั่วไหลของสารเคมีจากถังเก็บน้ำทิ้ง โดยจะต้องมีผู้รับผิดชอบการรั่วไหล	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนเตค จำกัด
3.8	มีการสำรองน้ำดื่มสำหรับพนักงานในบ่อบำบัดน้ำเสียไว้ อย่างน้อยตามคำแนะนำของพนักงานท้องถิ่น เพื่อให้สามารถดื่มน้ำสะอาดได้ตลอดเวลา			
3.9	มี Oil Separator ซึ่งออกแบบตามมาตรฐาน Japanese Fire Code ติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ของหน่วยการผลิตรวม 28 จุด (โรงงาน PC1 : 16 จุด โรงงาน PC2 : 12 จุด) เพื่อให้บ่อบำบัดน้ำเสียในบริเวณนี้ อย่างน้อยตามมาตรฐานการรั่วไหลของน้ำมัน หรือสารเคมี จะต้องมีการแจ้งเตือนระบบทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินจากท่อแตกหรือถังแตก โดยไม่ควรมีการแจ้งเตือนหากท่อรั่วไหลลงไปในระบบระบายน้ำ หรือดินชั้น หรือระบบบำบัดน้ำเสียโดยตรง	- หน่วยการผลิต	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนเตค จำกัด

หมายเหตุ : จัดเก็บได้ หมายเหตุ มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม จากรายงานการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ : บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนเตค จำกัด 2554

ประธานบริษัท
บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนเตค จำกัด

มีนาคม 2555
จำนวนหน้า 22/55

ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนเตค จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	3.10 นำน้ำเสียจากอาคารสำนักงานมาบำบัดด้วยน้ำยาล้างจานแล้วนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ในบริเวณพื้นที่ว่าง 3.11 นำน้ำที่เหลือใช้มาใช้น้ำใหม่ในระบบ Scrubber 3.12 กรณีที่จากแหล่งน้ำ จะลดค่าการปนเปื้อน ตามระดับความรุนแรง 3.13 มีการควบคุมปริมาณน้ำทิ้งที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย และต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่ปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ	- อาคารสำนักงาน	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ไทยโพลิคาร์บอน จำกัด
4. ระดับเสียง	4.1 ใช้มาตรการลดระดับเสียงที่เกิดจากเครื่องจักรกลต่าง ๆ ของเครื่องจักรกลต่าง ๆ ภายในอาคาร (Compressor) มีการติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง (Sound Barrier) 4.2 มีป้ายเตือนหรือเครื่องหมายเตือนให้ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากป้องกันเสียง 4.3 จัดทำ Noise Contour Map ในพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ปฏิบัติงาน 4.4 จัดทำโปรแกรมการตรวจวัดระดับเสียงตามจุดต่างๆ โดยจะตรวจวัดเป็นระยะ 4.5 จัดให้มีการตรวจวัดระดับเสียงตามจุดต่างๆ โดยจะตรวจวัดเป็นระยะ	- บริเวณอาคารผลิต	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ไทยโพลิคาร์บอน จำกัด
5. การคมนาคม	5.1 จัดทำแผนผังการจราจรภายในพื้นที่โครงการ นำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการจัดการจราจรภายในพื้นที่ โดยจะดำเนินการปรับปรุงถนนให้มีความเหมาะสม 5.2 จัดให้มีรถรับส่งพนักงาน เพื่อลดจำนวนรถยนต์ส่วนบุคคล โดยอาจจัดร่วมกับ TPAC	- พื้นที่โรงงาน	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ไทยโพลิคาร์บอน จำกัด

บริษัท ไทยโพลิคาร์บอน จำกัด

มิถุนายน 2555
จำนวนหน้า 24/35

บริษัท ไทยโพลิคาร์บอน จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5. การคมนาคม (ต่อ)	5.3 จัดทำแผนผังการจราจรภายในพื้นที่โครงการ นำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการจัดการจราจรภายในพื้นที่ โดยจะดำเนินการปรับปรุงถนนให้มีความเหมาะสม 5.4 จัดให้มีรถรับส่งพนักงาน เพื่อลดจำนวนรถยนต์ส่วนบุคคล โดยอาจจัดร่วมกับ TPAC	- พื้นที่โรงงาน	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ไทยโพลิคาร์บอน จำกัด
6. อากาศ	6.1 จัดทำแผนผังการจราจรภายในพื้นที่โครงการ นำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการจัดการจราจรภายในพื้นที่ โดยจะดำเนินการปรับปรุงถนนให้มีความเหมาะสม 6.2 จัดทำแผนผังการจราจรภายในพื้นที่โครงการ นำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการจัดการจราจรภายในพื้นที่ โดยจะดำเนินการปรับปรุงถนนให้มีความเหมาะสม 6.3 จัดทำแผนผังการจราจรภายในพื้นที่โครงการ นำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการจัดการจราจรภายในพื้นที่ โดยจะดำเนินการปรับปรุงถนนให้มีความเหมาะสม 6.4 จัดทำแผนผังการจราจรภายในพื้นที่โครงการ นำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการจัดการจราจรภายในพื้นที่ โดยจะดำเนินการปรับปรุงถนนให้มีความเหมาะสม	- พื้นที่โรงงาน	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ไทยโพลิคาร์บอน จำกัด

หมายเหตุ : จัดทำได้ หมายเหตุ : มาตรการที่ดำเนินการเปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม จากการดำเนินการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการขององค์การหลัก โพลิคาร์บอนของโรงงานที่ 2 ฉบับแก้ไขล่าสุด 2554

บริษัท ไทยโพลิคาร์บอน จำกัด

มิถุนายน 2555
จำนวนหน้า 25/35

บริษัท ไทยโพลิคาร์บอน จำกัด

Training Tables

หมายเหตุ : จัดขึ้นให้ นายอภัย นาคกรการ ขึ้นมาเปลี่ยนมือ / เก็บเงิน จากการขานการเปลี่ยนมือเพื่อเก็บนาคกรการปิ้งกินแทนใบของนาคกรการปิ้งกินแล้ว และนาคกรการคิดมาตรวจนาคกรการปิ้งกินแล้ว
โครงการขายของถึงการศึกษา โภชการของนาคกรการปิ้งกิน 2 ฉบับเดือนตุลาคม 2554

บริษัท วัชรวิทย์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาความถี่	ผู้รับผิดชอบ											
7. สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	7.4 จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ ให้ชุมชนใกล้เคียงและประชาชนทั่วไปทราบ 7.5 ร่วมมือกับราชการและประชาชนในกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น และการรณรงค์รักษาสภาพแวดล้อม														
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	8.1 จัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้กับพนักงานในหน่วยผลิต หน่วยซ่อมบำรุง และพนักงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ควรจัดอบรมและการใช้เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถใช้งานได้ถูกต้อง 8.2 จัดให้มีห้องพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ หาก TPCC จะจัดห้องพยาบาลและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลร่วมกับ TPAC จะต้องแน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นๆ มีเพียงพอ 8.3 มีการจัดการสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม ได้แก่ - มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ - จัดให้มีอุปกรณ์ชำระล้างฉุกเฉิน ประกอบด้วย สักน้ำฉุกเฉินและที่ล้างตา ควรมีการตรวจสอบทดสอบอยู่เป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เมื่อต้องการ - จัดเตรียม Portable Gas Detector ชนิดต่างๆ ไว้สำรองเพื่อพอส ภายใต้วงเวียนพื้นที่โรงงาน PC1 และโรงงาน PC2 เพื่อสามารถนำไปใช้ตรวจสอบก๊าซในพื้นที่ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ประกอบด้วย <table><tr><td></td><td>โรงงาน PC1</td><td>โรงงาน PC2</td></tr><tr><td>CO Detector</td><td>10 ชุด</td><td>8 ชุด</td></tr><tr><td>CG Detector</td><td>13 ชุด</td><td>12 ชุด</td></tr><tr><td>CL₂ Detector</td><td>1 ชุด</td><td>1 ชุด</td></tr></table>		โรงงาน PC1	โรงงาน PC2	CO Detector	10 ชุด	8 ชุด	CG Detector	13 ชุด	12 ชุด	CL ₂ Detector	1 ชุด	1 ชุด	- พื้นที่โรงงานพนักงาน - คลังสารเคมีอาคารดำเนินการ	บริษัท ไทยโพลีเอสเตอร์คอมด จำกัด
	โรงงาน PC1	โรงงาน PC2													
CO Detector	10 ชุด	8 ชุด													
CG Detector	13 ชุด	12 ชุด													
CL ₂ Detector	1 ชุด	1 ชุด													

ประธานบริษัท
บริษัท ไทยโพลีเอสเตอร์คอมด จำกัด

มีนาคม 2555
จำนวนหน้า 28/55

ผู้อำนวยการ
บริษัท ไทยโพลีเอสเตอร์คอมด จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาความถี่	ผู้รับผิดชอบ
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)					
การดำเนินการควบคุม ปกติและระหว่างการทำงาน ฉุกเฉิน	โรงงาน PC1	โรงงาน PC2			
	O ₂ Detector	1 ชุด	2 ชุด		
	SO ₂ Detector	1 ชุด	1 ชุด		
	NH ₃ Detector	2 ชุด	2 ชุด		
	H ₂ S	1 ชุด	-		
	Multi Gas Detector 3 Sensors	-	2 ชุด		
			(O ₂ , Combustible Gas, CL ₂ /CO)		
	Multi Gas Detector 4 Sensors	2 ชุด	1 ชุด		
	(O ₂ , CO, Combustible Gas)	(O ₂ , SO ₂ , NH ₃ , Combustible Gas)			
	Multi Gas Detector 5 Sensors	1 ชุด			
	(O ₂ , CL ₂ , NH ₃ , SO ₂ , Combustible Gas)				
	- หากเกิดเหตุฉุกเฉินทั้งโรงงาน PC1 และโรงงาน PC2 สามารถใช้ Portable Gas Detector ชนิดต่างๆ ร่วมกันได้อย่างเพียงพอ				
	- การเข้าไปปฏิบัติงานในหน่วยผลิตของ โรงงาน PC1 และโรงงาน PC2 ต้องเข้าไปพร้อมผู้ร่วมงานอย่างน้อย 2 คน พร้อมอุปกรณ์ คือ				
	• อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล				
	• วิทยุสื่อสารสำหรับติดต่อแจ้งเหตุฉุกเฉิน				

บริษัท ไทยโพลีเอสเตอร์คอมด จำกัด

มีนาคม 2555
จำนวนหน้า 28/55

บริษัท ไทยโพลีเอสเตอร์คอมด จำกัด

7708120-733.docx

หมายเหตุ: จัดตั้งให้ หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง / เปลี่ยน การดำเนินงานการเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะอาดกัลยาณิวัฒนา พิธีการรับรองของโรงงานที่ 2 ถนนบึงนาราง ตำบล 2554

บริษัท จีเอ็มเอ็ม บีวีซี

[illegible]

SECRET

บริษัท ไทยโพลิคาร์บอเนต จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
8. อชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - มีการตรวจสอบความพร้อมก่อนเริ่มการทำงานจากพื้นที่อันตราย (Safety Check List) - มีการตรวจสอบความพร้อมก่อนเริ่มการทำงานจากพื้นที่อันตราย (Pre-Start-up Safety Review Check List) - มีการตรวจสอบความพร้อมก่อนเริ่มการทำงานจากพื้นที่อันตราย (Safety Check List) การทำงานจะต้องมีการตรวจสอบความพร้อมก่อนเริ่มการทำงานจากพื้นที่อันตราย (Safety Check List) ให้มั่นใจ (Power Failure Test) - มาตรการความปลอดภัยในการทำงาน (Normal Operation) - มีการฝึกอบรมก่อนเริ่มการทำงาน (Training) - ต้องปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Work Instruction) - ตรวจสอบความพร้อมก่อนเริ่มการทำงานจากพื้นที่อันตราย (Safety Check List) - มีการตรวจสอบความพร้อมก่อนเริ่มการทำงานจากพื้นที่อันตราย (Safety Check List) การทำงานจะต้องมีการตรวจสอบความพร้อมก่อนเริ่มการทำงานจากพื้นที่อันตราย (Safety Check List) ให้มั่นใจ (Power Failure Test) - มาตรการความปลอดภัยในการทำงาน (Normal Operation) - มีการฝึกอบรมก่อนเริ่มการทำงาน (Training) - ต้องปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Work Instruction) - ตรวจสอบความพร้อมก่อนเริ่มการทำงานจากพื้นที่อันตราย (Safety Check List) - มีการตรวจสอบความพร้อมก่อนเริ่มการทำงานจากพื้นที่อันตราย (Safety Check List) การทำงานจะต้องมีการตรวจสอบความพร้อมก่อนเริ่มการทำงานจากพื้นที่อันตราย (Safety Check List) ให้มั่นใจ (Power Failure Test) 			
8.13 มาตรการลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมต่อพนักงาน เมื่อเกิดอุบัติเหตุ	<ul style="list-style-type: none"> - พนักงานปฏิบัติตามการควบคุมการฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุ (SCBA) เมื่อเกิดอุบัติเหตุ - พนักงานปฏิบัติตามการควบคุมการฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุ (SCBA) เมื่อเกิดอุบัติเหตุ 			

หมายเหตุ : จัดทำขึ้นได้ หมดอายุ มาตรการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม / เติมน้ำ จากโครงการการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตโพธิ์สารบอนด์ของโรงงานที่ 2 จังหวัดขอนแก่น 2554



มีนาคม 2555
จำนวนหน้า 36/35



ผู้จัดทำเอกสาร
บริษัท ไทยโพธิ์สารบอนด์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
8. อชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน จะต้องแจ้งหัวหน้างานหรือแพทย์ - จัดให้มีการตรวจสอบความพร้อมก่อนเริ่มการทำงานจากพื้นที่อันตราย (Safety Check List) การทำงานจะต้องมีการตรวจสอบความพร้อมก่อนเริ่มการทำงานจากพื้นที่อันตราย (Safety Check List) ให้มั่นใจ (Power Failure Test) 			
8.14 ใช้ KPT เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน				
8.15 ตามคู่มือให้มีการฝึกอบรมฉุกเฉิน				
8.16 รวมคู่มือให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด				
8.17 จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า (Breeding Conservation Program)	<ul style="list-style-type: none"> - ประเมินการขึ้นทะเบียนปริมาณของสัตว์ป่าในเขตสงวน (Personal Exposure) ใน 5 ชั่วโมงการทำงาน - แยกกลุ่มผู้ขึ้นทะเบียนปริมาณของสัตว์ป่าจากการทำงาน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • กลุ่มผู้ขึ้นทะเบียนปริมาณของสัตว์ป่าจากการทำงาน 35 ชั่วโมง/สัปดาห์ ต้องผ่านการตรวจการได้ยิน (Audiogram) เพื่อพิจารณาเป็นประจำปี • กลุ่มผู้ขึ้นทะเบียนปริมาณของสัตว์ป่าจากการทำงาน 35 ชั่วโมง/สัปดาห์ ต้องเข้าโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า - การดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า <ul style="list-style-type: none"> • จัดทำวิธีการขึ้นทะเบียนปริมาณของสัตว์ป่าจากการทำงาน แยกกลุ่มจากการทำงาน เพื่อหาสาเหตุการเกิดผลกระทบการได้ยิน • กรณีพบว่าอาจจะมีปัจจัยการขึ้นทะเบียนปริมาณของสัตว์ป่าจากการทำงาน แนะนำให้พนักงานลดการขึ้นทะเบียนปริมาณของสัตว์ป่าจากการทำงาน • มาตรการลดการขึ้นทะเบียนปริมาณของสัตว์ป่าจากการทำงาน • พิจารณาขอระดับความถี่ของเสียงจากพื้นที่เสียง โดยวิธีทางด้านวิศวกรรม 			



มีนาคม 2555
จำนวนหน้า 37/35



บริษัท ไทยโพธิ์สารบอนด์ จำกัด

ตารางที่ 3

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการขยายกำลังการผลิตโพลีคาร์บอเนต ครั้งที่ 3
ของบริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาและความถี่	วิธีการตรวจวัดวิเคราะห์	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ 1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) - Heptane (C ₇ H ₁₆) - ความเร็วและทิศทางลม	ตรวจวัด 3 สถานี ได้แก่ - <u>บริเวณโรงงาน</u> - โรงเรือนรีดท่อนองแฟน - ชุมชนบ้านซากกลาง (ดังแสดงในรูปที่ 4)	- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วัน ติดต่อกัน	- CO : Non-Dispersive Infrared Method (NDIR) - NO ₂ : Chemiluminescence Method - Heptane : Gas Chromatography Method/ Sorbent Adsorption Method - ความเร็วและทิศทางลม : Cup Anemometer/ Anodized Aluminum Vane หรือใช้วิธีที่แทนแฉะโค หน่วยงานของราชการ	บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

หมายเหตุ : จุดเก็บได้ หมายความว่า มีการเปลี่ยนแปลง / พื้นผิว จากการรายงานการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการขยายกำลังการผลิตโพลีคาร์บอเนตของโรงงานที่ 2 ฉบับเดือนตุลาคม 2554




ประธานบริษัท
บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

มีนาคม 2555
จำนวนหน้า 40/55



ผู้อำนวยการ
บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

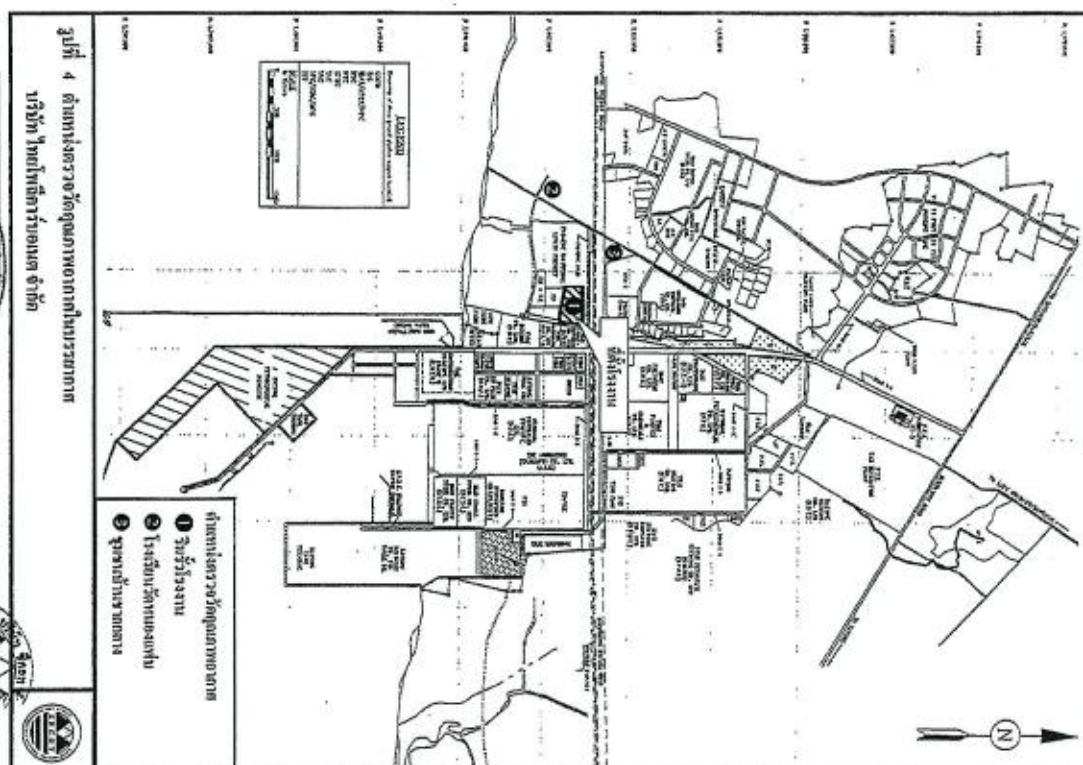

ประธานบริษัท
บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด
มีนาคม 2555
จำนวนหน้า 40/55

ผู้อำนวยการ
บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาและความถี่	วิธีการตรวจวัดวิเคราะห์	ผู้รับผิดชอบ
1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ต่อ) - Methylene Chloride (CH_2Cl_2)	- โรงครัวโรงงาน - โรงเชื่อม/รีไซเคิลของเหล็ก - ฐานน้ำมันจากคลอง	- ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง - ครั้งละ 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง	- Methylene Chloride: Gas Chromatography Method/ Sorbest Adsorption Method หรือใช้วิธีที่เสนอแนะโดยหน่วยงานของทางราชการ	- บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด
1.2 คุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ - Methylene Chloride (CH_2Cl_2) - Methylene Chloride (CH_2Cl_2) - Heptane (C_7H_{16})	- ปล่อง MC Adsorber 2 ปล่อง • V-487 A/B • 3V-487 A/B - ปล่อง HE Adsorber 3 ปล่อง • V-681 A/B/C • 2V-681 A/B/C • 3V-681 A/B/C (ดังแสดงในรูปที่ 5)	- ปีละ 2 ครั้ง	- Methylene Chloride: Gas Chromatography Method/ Sorbest Adsorption Method - Heptane: Gas Chromatography Method/ Sorbest Adsorption Method หรือใช้วิธีที่เสนอแนะโดยหน่วยงานของทางราชการ	- บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

หมายเหตุ: จัดเก็บได้ หมายเหตุ: มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง / เติมน้ำมัน จากรายงานการเปลี่ยนแปลงเพื่อลดผลกระทบการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 โครงการขยายกำลังการผลิตโพลีคาร์บอเนตของโรงงานที่ 2 ฉบับเดือนตุลาคม 2554





บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

มีอายุจน 2555
 จำนวนหน้า 42/55




บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

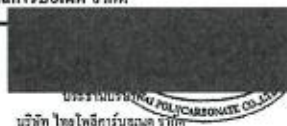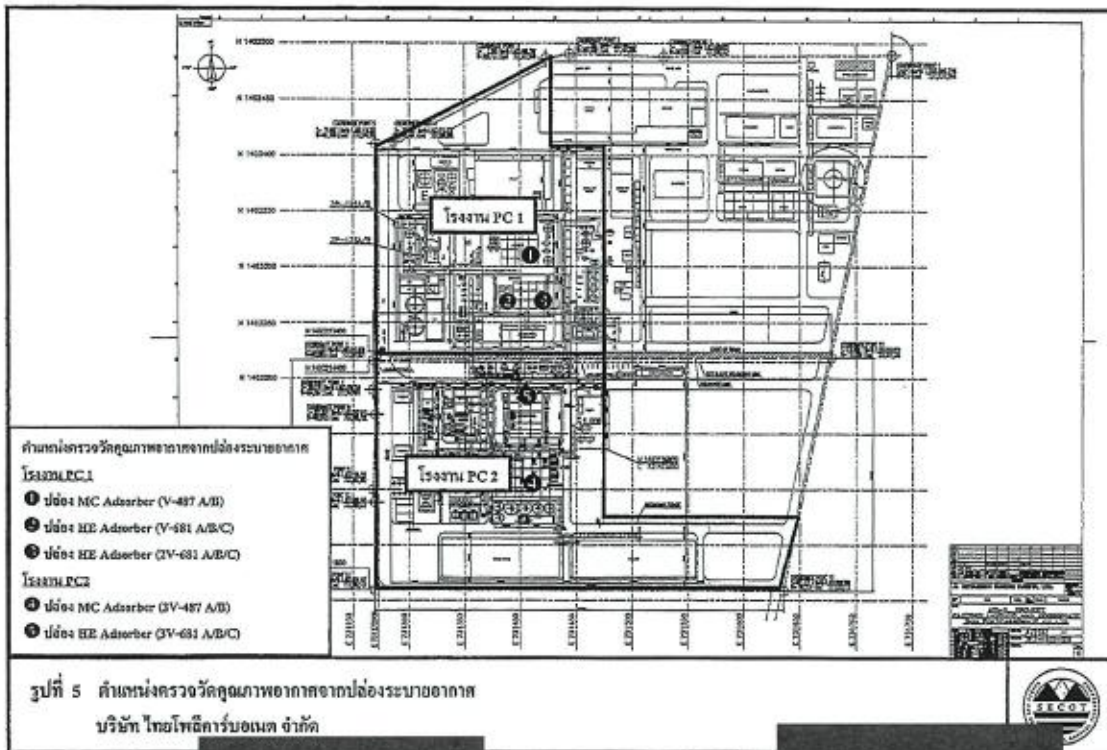

บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

มีอายุจน 2555
 จำนวนหน้า 43/55

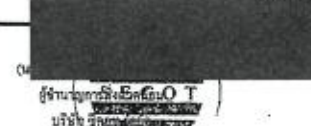

บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

1000100-700 600

หมายเหตุ: จดเก็บบัตรหมายเชิญ มาตรการที่มีสาระเป็นประโยชน์ / เพิ่มเติม จากกระบวนการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างการปฏิบัติงานและแก้ไขผลกระทบเชิงแวดล้อม ผลจากการติดตามตรวจสอบผลกระทบเชิงสิ่งแวดล้อม
โครงการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าของเขื่อนลำนาน 2 ฉบับยื่นตุลาคม 2554

มิถุนายน 2555
จำนวนหน้า 44/55


บริษัท อีอีซี จำกัด



บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

มกราคม 2555
จำนวนหน้า 45/55

บริษัท จำกัด

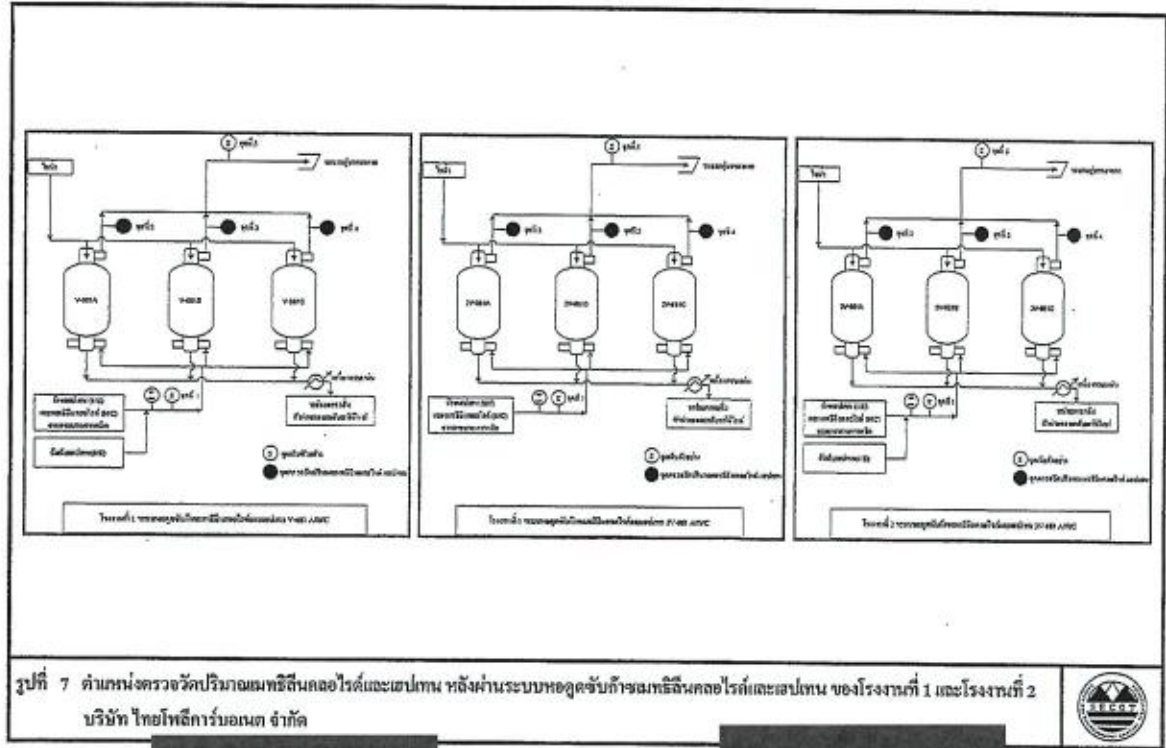

บริษัท ไทยโพลิคาร์บอน จำกัด

มีนาคม 2555
จำนวนหน้า 46/55

บริษัท ไทยโพลิคาร์บอน จำกัด


ตารางที่ 3 (ต่อ)

คุณภาพเชิงเทคนิคอื่น	บริเวณที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาและความถี่	วิธีการตรวจวิเคราะห์	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพน้ำ 2.1 คุณภาพน้ำทิ้ง - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - ซีโอดี (COD _{Cr}) - บีโอดี (BOD ₅) - ของแข็งแขวนลอย (SS) - ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) - น้ำมันและไขมัน (FOG) - ปริมาณคาร์บอนในสารประกอบอินทรีย์ (Total Organic Carbon : TOC)	- ใน Check Tank จำนวน 2 บ่อ ของโรงงาน PC1 และโรงงาน PC2 (ดังแสดงในรูปที่ 8)	- เดือนละ 1 ครั้ง	- pH : pH Meter - COD _{Cr} : Potassium Dichromate Digestion - BOD ₅ : Azide Modification Method, 20°C 5 day - SS : Dried at 103-105 °C หรือ 105 °C - TDS : Dried at 103-105 °C or 105 °C - FOG : Soxhlet Extraction Method/Partition Gravimetric Method - TOC : TOC analyzer หรือใช้วิธีที่เสนอแนะโดยหน่วยงานของทางราชการ	- บริษัท ไทยโพลิคาร์บอน จำกัด
2.2 คุณภาพน้ำในแหล่งรองรับน้ำทิ้ง - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - ซีโอดี (COD _{Cr}) - บีโอดี (BOD ₅)	- ภาชนะรับน้ำทิ้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคกลาง - แหล่งน้ำทิ้งก่อนเข้าคลองระบายน้ำ - ของโครงการ 50 เมตร	- เดือนละ 1 ครั้ง	- pH : pH Meter - COD _{Cr} : Open Reflux, method - BOD ₅ : Azide Modification	- บริษัท ไทยโพลิคาร์บอน จำกัด

บริษัท ไทยโพลิคาร์บอน จำกัด

มีนาคม 2555
จำนวนหน้า 47/55


บริษัท ไทยโพลิคาร์บอน จำกัด

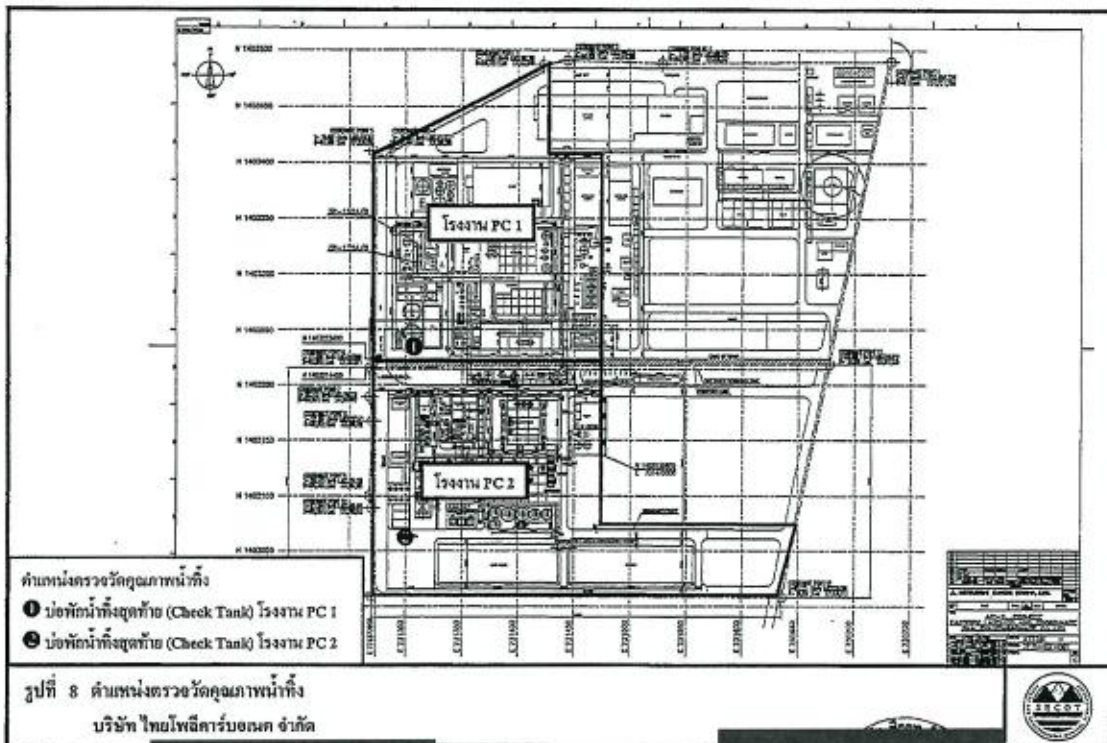

ตารางที่ 3 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาและความถี่	วิธีการตรวจวัดวิเคราะห์	ผู้รับผิดชอบ
2.2 คุณภาพน้ำในแหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ต่อ) - ของแข็งแขวนลอย (SS) - ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) - น้ำมันและไขมัน (FOG) - ปริมาณคาร์บอนในการประกอบอินทรีย์ (Total Organic Carbon : TOC) - โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform Bacteria)	- รางระบายน้ำสายหลัก หลังถังบำบัด - บริเวณระหว่างรางระบายน้ำทิ้งของ โรงงานกับรางระบายน้ำทิ้งของ นิคมอุตสาหกรรมขนาด 50 เมตร		- SS : Dried at 103-105 °C or 108 °C - TDS : Dried at 103-105 °C or 108 °C - FOG : Soxhlet Extraction Method/Fat/Grease Gravimetric Method - TOC : TOC analyzer - Coliform Bacteria : MPN Method หรือใช้วิธีที่เสนอแนะโดย หน่วยงานของทางราชการ	
3. ระดับเสียง - ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq(24)) - ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn) - ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	- บริเวณของพื้นที่โรงงาน 1 จุด (ดังแสดงในรูปที่ 9)	- ปีละ 4 ครั้ง	- Leq(24)/L90/Ldn : Integrated Sound Level Measurement หรือใช้วิธีที่เสนอแนะโดย หน่วยงานของทางราชการ	- บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนเนต จำกัด

หมายเหตุ : จัดเก็บได้ หมายเหตุ : มาตรการที่จัดการเมื่อเสียง / ใกล้เคียง จากโรงงานการปล่อยมลพิษที่เกินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการขยายกำลังการผลิตโพลีคาร์บอนเนต โรงงานที่ 2 ฉบับเดือนตุลาคม 2554

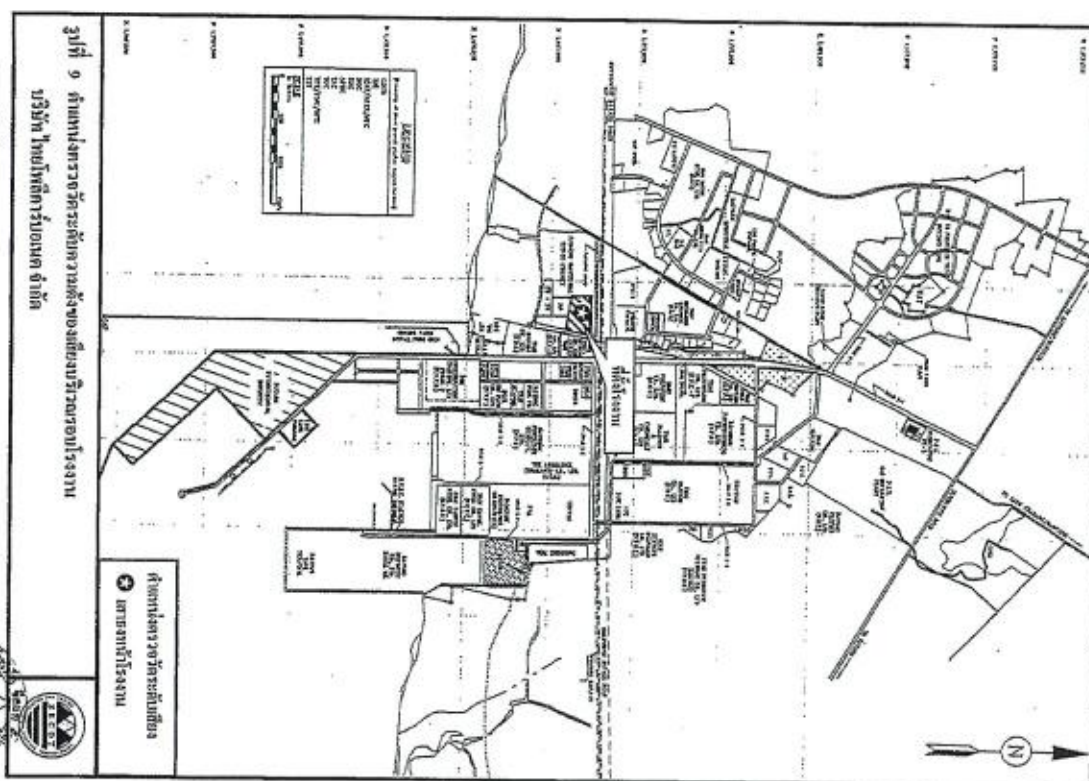

1-800-390-0000

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาและจำนวน	วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์	ผู้รับผิดชอบ
<p>4. อากาศภายในและภายนอกอาคาร</p> <p>4.1 คุณภาพอากาศในสถานที่ทำงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) - คลอรีน (Cl₂) 	<ul style="list-style-type: none"> - CG Production Process - CG Production Process 	- ปีละ 4 ครั้ง	<ul style="list-style-type: none"> - CO : Electrochemical Sensor Method - Cl₂ : Ion Chromatographic Method หรือใช้วิธีที่เสนอแนะโดยหน่วยงานของทางราชการ 	- บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนเนต จำกัด
<ul style="list-style-type: none"> - Methylene Chloride (CH₂Cl₂) 	<ul style="list-style-type: none"> - Polymerization Process - P Structure - G Structure 	- ปีละ 4 ครั้ง	<ul style="list-style-type: none"> - Methylene Chloride : Gas Chromatography Method/ Sorbent Adsorption Method หรือใช้วิธีที่เสนอแนะโดยหน่วยงานของทางราชการ 	
<ul style="list-style-type: none"> - Heptane (C₇H₁₆) 	<ul style="list-style-type: none"> - Polymerization Process - G Structure 	- ปีละ 4 ครั้ง	<ul style="list-style-type: none"> - Heptane : Gas Chromatography Method/ Sorbent Adsorption Method หรือใช้วิธีที่เสนอแนะโดยหน่วยงานของทางราชการ 	


ตารางที่ 3 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาและความถี่	วิธีการตรวจวัดวิเคราะห์	ผู้รับผิดชอบ
4.1 คุณภาพอากาศในสถานที่ทำงาน (ต่อ) - ฝุ่นละอองรวม	- Pelletizing and Bagging Area (ดังแสดงในรูปที่ 10)	- ปีละ 4 ครั้ง	- ฝุ่นละอองรวม : Filtration Gravimetric method หรือใช้วิธีที่เสนอแนะโดย หน่วยงานของทางราชการ	
4.2 เสียง - Leq	- ในสถานที่ทำงานซึ่งมีพนักงาน ทำงานอยู่ประจำ เช่น บริเวณ Inspection Room บริเวณ Analysis Room และ Control Room เป็นต้น (ดังแสดงในรูปที่ 11) - ตรวจวัดระดับการรบกวนเสียง โดยเครื่องตรวจวัดเสียงชนิดหัว ส่วนบุคคล (Personal Dosimeter) ในบริเวณที่มีเสียงดัง	- ปีละ 4 ครั้ง ในช่วงเวลาที่ ตรวจวัดเสียงที่ขอบเขตพื้นที่ โรงงาน - 3 ปีต่อครั้ง	- Leq : Integrated Sound Level Measurement หรือใช้วิธีที่เสนอแนะโดย หน่วยงานของทางราชการ	- บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด
4.3 การจัดการโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพพนักงาน - การตรวจร่างกายทั่วไป - การฉีดวัคซีนป้องกัน - การตรวจปัสสาวะ	- ก่อนหรือเมื่อเข้าทำงานเป็น พนักงานใหม่ของโรงงาน - พนักงานทุกคน	- ก่อนหรือเมื่อเข้าทำงานเป็น พนักงานใหม่ของโรงงาน - ปีละ 1 ครั้ง	- ตรวจโดยแพทย์ทาง อาชีวเวชศาสตร์	- บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด


 ประธานบริษัท
 บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

มิถุนายน 2555
 จำนวนหน้า 52/55



 ผู้อำนวยการ
 บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

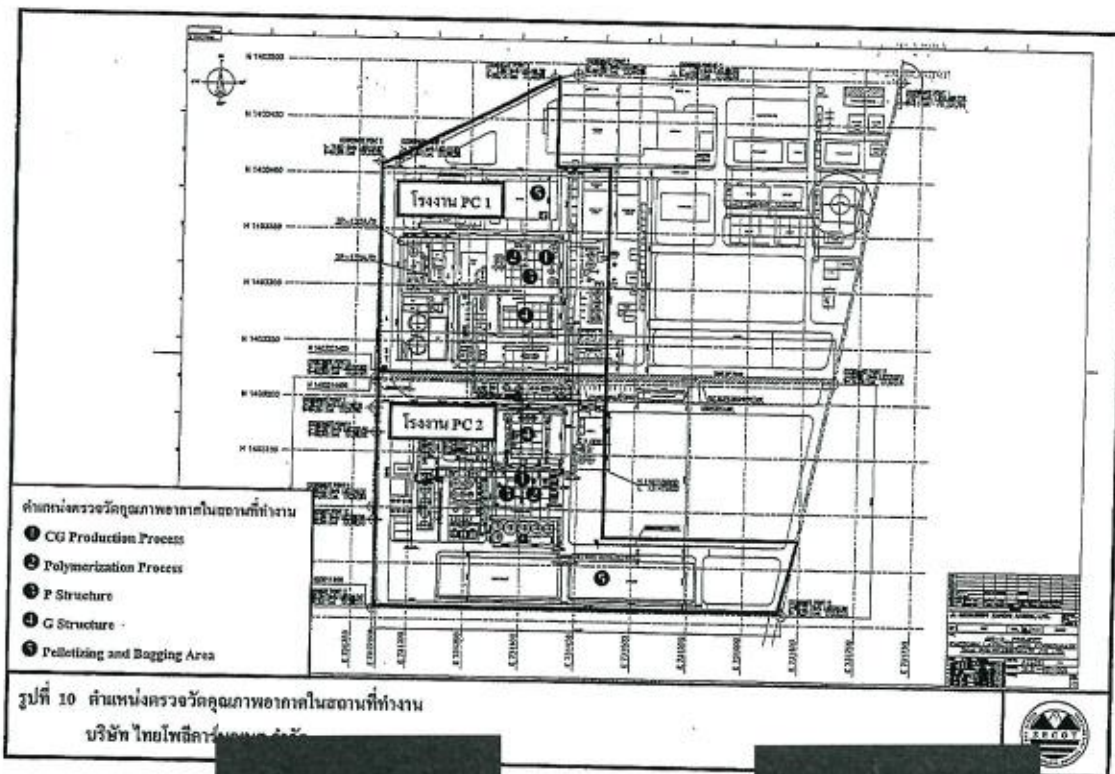


รูปที่ 10 ตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานที่ทำงาน
 บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด


 ประธานบริษัท
 บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

มิถุนายน 2555
 จำนวนหน้า 53/55

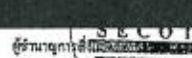
 ผู้อำนวยการ
 บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

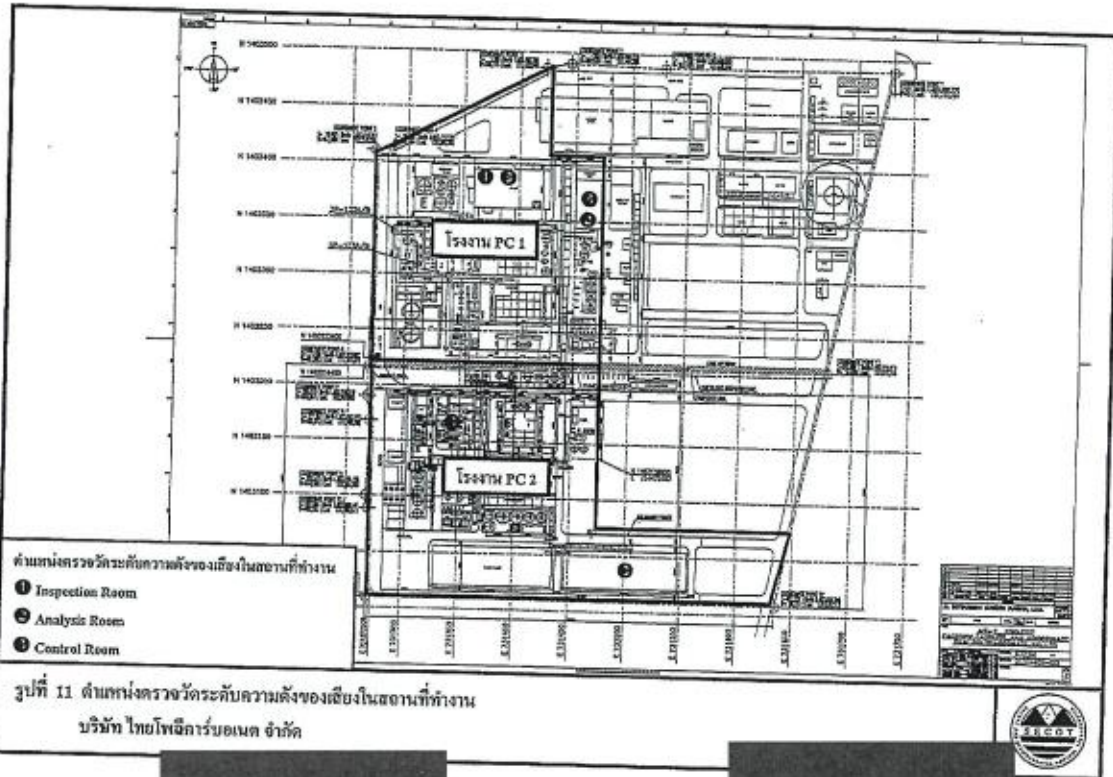

ตำแหน่งตรวจวัดระดับความดังของเสียงในสถานที่ทำงาน
 ① Inspection Room
 ② Analysis Room
 ③ Control Room

รูปที่ 11 ตำแหน่งตรวจวัดระดับความดังของเสียงในสถานที่ทำงาน
 บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

[Redacted]
 บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

มิถุนายน 2555
 จำนวนหน้า 54/55

[Redacted]
 ผู้แทนฝ่ายสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาและความถี่	วิธีการตรวจวัดวิเคราะห์	ผู้รับผิดชอบ
4.3 การจัดการมลพิษทางอากาศ (ต่อ) - การตรวจสอบการดำเนินงานของดับ - การตรวจสอบการปล่อยไอเสีย - การตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย - การตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย - การตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย - การตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย - การตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย - การตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย - การตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย - การตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย	- พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการ เหมืองหินคลอกไทร			
4.4 บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ/เหตุการณ์	- ภายในโรงงาน	- ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ หรือเหตุการณ์		- บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด
5. เสร็จสิ้น-สังคม - ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ของโรงงาน ในชุมชนโดยรอบและพื้นที่ ที่ตั้งสถานประกอบการ หรือทั้งความดีของพื้นที่ชุมชน ที่ตั้ง และมีความร่วมมือกับชุมชน	- ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ ได้แก่ ชุมชนบ้านหนองเต็งและ ชุมชนบ้านจากกลาง	- ปีละ 1 ครั้ง	- สัมภาษณ์โดยใช้ แบบสอบถาม	- บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

หมายเหตุ: จิตเห็นได้ หมายถึง การที่มีการเปลี่ยนแปลง / เติบโต จากการดำเนินการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 โครงการขยายกำลังการผลิตโพลีคาร์บอเนตของ โรงงานที่ 2 ฉบับเดือนตุลาคม 2554

[Redacted]
 บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

มิถุนายน 2555
 จำนวนหน้า 55/55

[Redacted]
 บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด



เอกสารแนบที่ 2

หนังสือนำเสนอรายงานการปฏิบัติตามมาตรการด้าน
สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2564



บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด
THAI POLYCARBONATE CO.,LTD.



ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO TS 16949
BUREAU VERITAS
Certification



Emporium Tower, Floor 24/4-8, 622 Sukhumvit Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand Tel : 0-2261-9260 Fax : 0-2261-9272 to 5
Plant : Padaeng Industrial Estate, 1/1 Padaeng Road, Map-Ta-Phut, Rayong 21150, Thailand Tel : 0-3868-4816 Fax : 0-3868-5625

ที่ SF- Ext.032/22

วันที่ 28 มกราคม 2565

เรื่อง ขอส่งมอบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตโพลีคาร์บอเนต ครั้งที่ 3 ช่วงที่ 2 ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตโพลีคาร์บอเนต ครั้งที่ 3 ช่วงที่ 2 ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 จำนวน 3 เล่ม และ CD จำนวน 4 แผ่น

ตามที่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดให้บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด จะต้องทำการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยสรุปให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบเป็นประจำทุก 6 เดือน นั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ช่วงที่ 2 ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานฯ ให้กับทางสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้มีอำนาจอนุญาตในพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามมาตรา 51/1 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

ยืนยันการส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน Monitor) ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โครงการขยายกำลังการผลิตโพลีคาร์บอเนต ครั้งที่ 3 ประเภทโครงการ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
รอบ 2 พ.ศ.2564

ข้าพเจ้าบริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด ได้นำส่งข้อมูลรายงาน Monitor ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ตรวจสอบรายละเอียดถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว และขอยืนยันว่ารายงาน Monitor ที่จัดส่งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และทางเอกสาร มีรายละเอียดที่เหมือนกันทุกประการ



ขอแสดงความนับถือ



ผู้ดำเนินการ/ผู้ขออนุญาต พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

เอกสารแนบที่ 3

ขั้นตอนการตรวจสอบกรณีผลการตรวจวัดมีค่าผิดปกติไป
จากเดิม (Procedure การติดตามและวัดผล)

<div>  บริษัท ไทยโพลีเอทีแอล จำกัด THAI POLYACETAL CO., LTD. </div> <div>  บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด THAI POLYCARBONATE CO., LTD. </div>	PROCEDURE Doc. No. : 3EM – P003 Title : การติดตามและวัดผล Rev. No. : 4 Page : 3 of 3		
--	--	--	--

EMC / OHSMC	Concern Department	SHE Dept.	Reference
<div> Start 5.1 Assign a responsible department to implement in accordance with a new legal or changes EMC/OHSMC </div>	<div> 5.2 Consider to do a self measurement or not. Concern dept. Yes 5.3 Establish WI, equipment, and calibration Concern dept. No 5.4 Evaluate the third party Concern dept. </div>	<div> 5.5 Revise EP SHE Dept. </div>	<div> 1EM - S001 2EM - S001 1EM - S001 2EM - S001 3MC - P102 </div>

เอกสารแนบ 1 Flow Chart การติดตามและวัดผล

```

graph TD
    Start([Start]) --> 5.1[5.1 Assign a responsible department to implement in accordance with a new legal or changes  
EMC/OHSMC]
    5.1 --> 5.2{5.2 Consider to do a self measurement or not.  
Concern dept.}
    5.2 -- Yes --> 5.3[5.3 Establish WI, equipment, and calibration  
Concern dept.]
    5.2 -- No --> 5.4[5.4 Evaluate the third party  
Concern dept.]
    5.3 --> 5.6[5.6 Arrange the measurement  
Concern dept.]
    5.4 --> 5.6
    5.6 --> 5.6.1{5.6.1 Monitoring result is ok?  
Concern dept.}
    5.6.1 -- Yes --> 5.6.2[5.6.2 Send the monitoring result to SHE dept  
Concern dept.]
    5.6.1 -- No --> 5.6.1[5.6.1 Follow corrective and preventive action  
Concern dept.]
    5.6.2 --> End([End])
    5.6.1 --> End
  
```

UNCONTROLLED DOCUMENT

เอกสารแนบที่ 4

Procedure การเตรียมการเพื่อตอบสนองเหตุผิดปกติและ
เหตุฉุกเฉิน

 บริษัท ไทยโพลีเอซีตัล จำกัด THAI POLYACETAL CO., LTD.	 บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด THAI POLYCARBONATE CO., LTD.	Title : การเตรียมการเพื่อตอบสนองเหตุผิดปกติและเหตุฉุกเฉิน Title : การเตรียมการเพื่อตอบสนองเหตุผิดปกติและเหตุฉุกเฉิน	Doc. No. : 3SE – P010 Rev. No. : 6	Page : 1 of 39
PROCEDURE	Doc. No. : 3SE – P010 Rev. No. : 6	Title : การเตรียมการเพื่อตอบสนองเหตุผิดปกติและเหตุฉุกเฉิน	Page : 1 of 39	
1. วัตถุประสงค์	1.1 เพื่อกำหนดโครงสร้าง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ การบังคับบัญชา การสั่งการ เครื่องมืออุปกรณ์ การติดต่อสื่อสาร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	1.2 เพื่อให้เป็นแนวทางในการประสานงาน ปฏิบัติการตอบสนองเหตุผิดปกติเหตุฉุกเฉิน ลดความเสี่ยง ความสูญเสียต่อชีวิต,ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด	1.3 เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางการฝึกซ้อมแผน ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ตอบสนองเหตุฉุกเฉินในระดับต่างๆ	
2. ขอบเขต	ครอบคลุมเหตุการณ์ผิดปกติเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นภายในบริษัทและภายนอกที่มีผลกระทบต่อบริษัท ไทยโพลีเอซีตัล จำกัดและบริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัดอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ ดังนี้	- ไฟไหม้ ระเบิด - สารเคมีอันตรายหกรั่วไหล - ก๊าซอันตรายรั่วไหล - สารกัมมันตรังสีรั่วไหล	- เหตุผิดปกติเหตุฉุกเฉินอื่นๆ เช่น สิ่งปฏิกูลที่ไม่ได้ใส่รวมถังขยะรวมชาติ	
3. คำจำกัดความ	3.1 เหตุผิดปกติ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยให้เกิดผลกระทบต่อ ชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมเพียงเล็กน้อยพื้นที่ที่บริษัทที่เกิดเหตุสามารถควบคุมให้อยู่ในสภาวะปกติได้ ดังต่อไปนี้	3.1.1 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ ตัวอย่างเช่น	- กรณีไฟไหม้จากบริษัท Glow มีปัญหา ส่งผลให้อุปกรณ์เหตุการณ์ฉุกเฉินดับไหม้ - กรณีมีก๊าซ CG รั่วไหลจากอุปกรณ์ภายในห้อง Air Tight Room - กรณีการแจ้งเตือนภายนอกบริษัทฯ ตัวอย่างเช่น	3.1.2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายนอกบริษัทฯ
- กรณีเหตุฉุกเฉิน ก๊าซรั่ว, ไฟไหม้ หรือ สารเคมีหกรั่วไหล ของบริษัทซึ่งเกี่ยวข้องกับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม	- กรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินการระบายน้ำเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Shutdown) ของบริษัทซึ่งเกี่ยวข้องกับท่อภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม	- กรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายนอกบริษัทฯ และไม่มีผลกระทบ ต่อชีวิต หรือทรัพย์สินของพนักงานที่อยู่ภายในบริษัทฯ ฝ่าย SHE จะทำการประกาศแจ้งเตือนพนักงานที่เกี่ยวข้อง		

 บริษัท ไทยโพลีเอซีตัล จำกัด THAI POLYACETAL CO., LTD.	 บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด THAI POLYCARBONATE CO., LTD.	Title : การเตรียมการเพื่อตอบสนองเหตุผิดปกติและเหตุฉุกเฉิน Title : การเตรียมการเพื่อตอบสนองเหตุผิดปกติและเหตุฉุกเฉิน	Doc. No. : 3SE – P010 Rev. No. : 6	Page : 2 of 39
PROCEDURE	Doc. No. : 3SE – P010 Rev. No. : 6	Title : การเตรียมการเพื่อตอบสนองเหตุผิดปกติและเหตุฉุกเฉิน	Page : 2 of 39	
3.2 เหตุฉุกเฉิน (Emergency) หมายถึง สภาวะที่มีอันตรายหรืออันตรายสูง ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม หรือ เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นแล้วไม่สามารถควบคุมให้อยู่ในสภาวะปกติได้ในเวลาอันสั้น	3.3 ระดับความรุนแรงของเหตุการณ์โรงงาน : ฉุกเฉินออกเป็น 3 ระดับ	3.3.1 เหตุฉุกเฉินระดับกะ (Shift Level)	- เหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้, ก๊าซรั่ว, สารเคมีหกรั่วไหล หรือ รั่วซึมรั่วไหล ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยให้เกิดผลกระทบต่อ ชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมเพียงเล็กน้อย - สามารถควบคุมให้อยู่ในสภาวะปกติได้โดยที่ผู้รับผิดชอบประจำพื้นที่ตาม โครงสร้างทีมบริหารเหตุการณ์ระดับกะ	3.3.2 เหตุฉุกเฉินระดับโรงงาน (Plant)
- เหตุฉุกเฉินที่ไม่สามารถควบคุม โดยทีมทีมบริหารเหตุการณ์ระดับกะประจำพื้นที่ - ไม่ส่งผลกระทบต่อ โรงงานข้างเคียง หรือชุมชนภายนอก - สามารถควบคุมสถานการณ์ และระงับเหตุการณ์ ได้ด้วยแผน ฝึกอบรมเหตุการณ์ของโรงงานตาม โครงสร้างทีมบริหารเหตุการณ์ระดับ โรงงาน	3.3.3 เหตุฉุกเฉินระดับ ภายนอก 2	- เหตุฉุกเฉินที่ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์และระงับเหตุการณ์ ได้ด้วยแผน ได้อย่างเหตุการณ์ของ โรงงานตามโครงสร้างทีมบริหารเหตุการณ์ระดับ โรงงาน - ต้องระงับเหตุการณ์ด้วยแผนหรือ ได้รับความสนับสนุนจาก โรงงานข้างเคียงหรือ ท้องถิ่นกับนิคมอุตสาหกรรม	3.4 เหตุฉุกเฉินระดับจังหวัด 1 (ภายนอก 3)	- เหตุฉุกเฉินที่มีความรุนแรงขึ้นซึ่งความสามารถของ โรงงานในการควบคุมหรือระงับเหตุการณ์ได้ - ต้องระงับเหตุการณ์ด้วยแผนหรือ ได้รับความสนับสนุนจาก โรงงานข้างเคียงหรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.5 เหตุฉุกเฉินระดับจังหวัด 2	3.6 เหตุฉุกเฉินระดับจังหวัด 3	3.7 เหตุฉุกเฉินระดับจังหวัด 4	3.8 เหตุฉุกเฉินระดับจังหวัด 5	3.9 เหตุฉุกเฉินระดับจังหวัด 6
- เหตุฉุกเฉินที่มีความรุนแรงขึ้นซึ่งความสามารถของ โรงงานในการควบคุมหรือระงับเหตุการณ์ได้ - ต้องระงับเหตุการณ์ด้วยแผนหรือ ได้รับความสนับสนุนจาก โรงงานข้างเคียงหรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	- เหตุฉุกเฉินที่มีความรุนแรงขึ้นซึ่งความสามารถของ โรงงานในการควบคุมหรือระงับเหตุการณ์ได้ - ต้องระงับเหตุการณ์ด้วยแผนหรือ ได้รับความสนับสนุนจาก โรงงานข้างเคียงหรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	- เหตุฉุกเฉินที่มีความรุนแรงขึ้นซึ่งความสามารถของ โรงงานในการควบคุมหรือระงับเหตุการณ์ได้ - ต้องระงับเหตุการณ์ด้วยแผนหรือ ได้รับความสนับสนุนจาก โรงงานข้างเคียงหรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	- เหตุฉุกเฉินที่มีความรุนแรงขึ้นซึ่งความสามารถของ โรงงานในการควบคุมหรือระงับเหตุการณ์ได้ - ต้องระงับเหตุการณ์ด้วยแผนหรือ ได้รับความสนับสนุนจาก โรงงานข้างเคียงหรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	- เหตุฉุกเฉินที่มีความรุนแรงขึ้นซึ่งความสามารถของ โรงงานในการควบคุมหรือระงับเหตุการณ์ได้ - ต้องระงับเหตุการณ์ด้วยแผนหรือ ได้รับความสนับสนุนจาก โรงงานข้างเคียงหรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

5. หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibility)

5.1 ผู้รับผิดชอบความฉุกเฉิน (Emergency Director หรือ ED)

ผู้รับผิดชอบ	ผู้จัดการโรงงาน (Plant Manager) ของพื้นที่โรงงานที่เกิดเหตุ พื้นที่โรงงานที่ได้รับผลกระทบ
ข้อมูลสื่อสาร	วิธีสื่อสาร Walkies – Talkies PD-TPAC: POM1/ POM2/ POM3 PD-TPCC: VP1/VP2/PT1/PT2
นามวิงตาม	ED
จุดรายงานตัว	ECC
รายงานตัวต่อ	-
ผู้ปฏิบัติงานที่แทน	ผู้ที่ได้รับมอบหมาย (Assigned)
การถ่ายทอดพิเศษฉุกเฉิน	ผู้สื่อสาร ประสิทธิภาพสูง
ข้อกังวลด้านราย	อำนาจการตัดสินใจ ในการควบคุมเหตุฉุกเฉินให้กลับรียกกลับผู้ควบคุมศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน(ECC Command)และผู้จัดการ ผลิต(กิตติคุณ(OC)
หน้าที่เบื้องต้น	หลักผู้สรา Emergency Command, Crisis Management

หน้าที่รับผิดชอบ:

1. สรุปสถานการณ์เหตุฉุกเฉินเบื้องต้น ให้ ECC หรือก่อนเริ่มปฏิบัติงานนี้ที่
2. มอบหมายภารกิจเบื้องต้นให้ทีมสนับสนุนต่างๆ เพื่อดำเนินการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน
3. รายงานข้อมูลให้ผู้บริหารระดับสูง, ประธานบริษัท หรือรองประธานทราบ เป็นระยะ
4. วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาการควบคุมเหตุฉุกเฉินที่เหมาะสม จนกว่าเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

5. พิจารณาการประกาศ ออกเลิกเหตุฉุกเฉินเมื่อเหตุการณ์สงบ โดยประกาศผ่านทางช่องทางที่จะสะดวกที่สุดหรือหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย / ข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ (SMS) เป็นต้น
6. จัดการแถลงข่าว ให้ข้อมูลเชิงสันักกับมวลชน, ให้ข้อมูลองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ
7. ลงทะเบียนเหตุฉุกเฉินและเริ่มเข้าสู่ แผนฉุกเฉินระดับกองบ.2 ้วยประสานงานแจ้งการ กับผู้บริหาร กบอ./
8. กรณิเหตุฉุกเฉินรุนแรงเข้าสู่ แผนฉุกเฉินระดับจังหวัด(กบอ.3) ้วยประสานงานแจ้งการ กับผู้บริหาร กบอ./

หมายเหตุ

9. กรณีเหตุฉุกเฉินรุนแรงเข้าสู่ แผนฉุกเฉินระดับจังหวัด ้วยร่วมประสานงานแจ้งการ กับ ED ของส่วนราชการตามโครงสร้างระบุไว้ในแผนฉุกเฉินของจังหวัด

TPAC

บริษัท ไทยโพลีเอตาล จำกัด

THAI POLYACETAL CO., LTD.

TPCC

บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

THAI POLYCARBONATE CO., LTD.

PROCEDURE

Title : การเตรียมการที่ตอบสนองเหตุการณ์ผิดปกติและเหตุฉุกเฉิน

Doc. No. : 3SE – P010

Rev. No. : 6

Page : 9 of 39



5.2 ผู้ควบคุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (ECC Coordinator)

ผู้รับผิดชอบ	Maintenance Executive Technical Manager (ผู้บริหารด้านเทคนิคฝ่ายซ่อมบำรุง) หรือ QC & RD Executive Technical Manager (ผู้บริหารด้านเทคนิคฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ) หรือผู้สั้การฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย
ช่องทางการสื่อสาร	วิทยุสื่อสาร Walkies – Talkies PD TPAC : POM1/ POM2/ POM3 PD TPCC : VP1/VP2/PT1/PT2
นามเรียกขาน	-
จุดรายงานตัว	ศูนย์บัญชาการควบคุมเหตุการณ์ (ECC)
รายงานตัวต่อ	ผู้อำนวยการเหตุการณ์ (Emergency Director หรือ ED)
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน	ในกรณีที่ว่างงานปกติ : Maintenance Executiveหรือ QC-RD Executive หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
การแจ้งภัยพิบัติ/อุปสรรค ป้องกันอันตราย	แจ้งกักต ประจำตำแหน่ง
หน้าที่ป้องกัน	ประสานงานกับ ED จัดตั้งศูนย์ ECC และบัญชาการผู้จัดการทีมสนับสนุนใน ECC พร้อมทั้งให้ข้อมูลต่อ ED เป็นระยะ
การฝึกอบรม	หลักสูตร Emergency Command

หน้าที่รับผิดชอบ: เมื่อ ได้รับสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินระดับโรงงาน(ณ.๑) และระดับ ณ.๒ ให้

- จัดตั้ง และควบคุม ตั้งการ กำกับดูแล การปฏิบัติงานของศูนย์บัญชาการควบคุมเหตุการณ์ (ECC)
- รับแจ้งสาปเคราะห์ฉุกเฉินจากเหตุการณ์เบื้องต้นจาก ED
- ควบคุมดูแล จัดสรรหน้าที่ภายในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตาม โครงสร้างทีมงานและ ให้คำปรึกษากับการปฏิบัติงานตามขั้นตอน
- ติดตามงานที่ได้รับมอบหมายกับผู้จัดการทีมสนับสนุนและ ให้คำปรึกษากับการปฏิบัติงานตามขั้นตอน
- รายงานสถานการณ์การแพร่ ขดถ้ารีบด่วนกับ ED เพื่อตัดสินใจเข้าใช้ศูนย์ช่วยเหลือ ในการควบคุมและดับเหตุฉุกเฉิน
- สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องใช้ กำแพงเขต วัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ในการควบคุมและดับเหตุฉุกเฉิน
- ประสานงานและให้ข้อมูลแก่นักข่าวหน้าด่านต่างๆ ที่เข้าร่วมควบคุม ระงับเหตุฉุกเฉิน ตามที่ร้องขอ

<div><div><div>TPAC</div><div>บริษัท ไทยโพลีเอซีตัล จำกัด</div><div>THAI POLYACETAL CO., LTD.</div></div><div><div>TPCC</div><div>บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด</div><div>THAI POLYCARBONATE CO., LTD.</div></div></div>		Title : การเตรียมการที่ตอบสนองเหตุการณ์ปกติและเหตุฉุกเฉิน	
Doc. No. : 3SE – P010	Rev. No. : 6	Page : 10 of 39	
5.3 ผู้สั่งการ ณ.ที่เกิดเหตุ (On-Scene Commander หรือ OC)			
ผู้รับผิดชอบ	ผู้จัดการฝ่ายผลิตของโรงงานที่เกิดเหตุ โรงงานที่ได้รับผลกระทบ		
ช่องทางการสื่อสาร	วิทยุ Walkies – Talks PD TPAC: POM1/ POM2/ POM3 PD TPCC : VP1/VP2/PT1/PT2		
นามเรียกขาน	OC		
จุดรายงานตัว	CCR บริเวณที่ปลอดภัย ใกล้จุดที่เกิดเหตุจุดดับที่ EC กำหนด		
รายงานตัวต่อ	ผู้อำนวยการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Director :ED)		
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน	ในกรณีที่ว่างงานปกติ : ส่วนรับผิดชอบโดย Shift Supervisor โรงงานที่เกิดเหตุ ในเวลาทำงานปกติ : Section Manager ที่เกิดเหตุหรือผู้ได้รับมอบหมาย		
การแจ้งภัยพิบัติ/ อุปสรรคป้องกันอันตราย	หากพบเหตุการภาวะฉุกเฉิน / เกิดภัย ประจันตการณ์ / อุปสรรค PPE ที่เหมาะสมกับเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน เช่น หน้ากากป้องกันสารเคมี		
หน้าที่ป้องกัน	ควบคุมเหตุการแพร่ และสั่งการ ในการระงับเหตุ และ ช่วยชีวิตผู้เกิดเหตุ ประเมินสถานการณ์ฉุกเฉิน บัญชาการควบคุมและดับเหตุฉุกเฉิน		
การฝึกอบรม	หลักสูตร Emergency Command and Advance Emergency/ Fighting		
หน้าที่รับผิดชอบ			
1. รับแจ้งสรุปเหตุการณ์ฉุกเฉินจากศูนย์ควบคุมทีมระงับเหตุฉุกเฉิน (EC)และทำหน้าที่เป็น OC			
2. ประเมินสถานการณ์และพิจารณา ลำดับความสําคัญของการควบคุมเหตุฉุกเฉินร่วมกับ EC			
3. รายงานข้อมูลสถานการณ์ที่จุดเกิดเหตุให้แก่ ED พร้อมเป็นระยะ			
4. กำหนดทรัพยากรและดำเนินการระงับเหตุฉุกเฉินกับ EC			
5. ประสานงานกับ ED ในการดำเนินการ ดังนี้			
- การระงับเหตุ และให้ความช่วยเหลือทีมสนับสนุนต่างๆ ที่เข้ามาช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง			
- การพิจารณาและตัดสินใจ ขอความช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ์ความจำเป็น			
- การประเมินความสําคัญในการสั่งอพยพพนักงานบางส่วนหรือทั้งหมดและการแจ้งเตือน			
6. พิจารณาและตัดสินใจในการสั่งการยกเลิกภาวะฉุกเฉินร่วมกับ ED			
หมายเหตุ: กรณีภาวะฉุกเฉินมีความรุนแรงเข้าสู่ เหตุฉุกเฉินจังหวัดระดับ 1 (เกณฑ์ ๑.3) OC โรงงานต้องร่วมประสานงาน สั่งการ ณ จุดเกิดเหตุ ร่วมกับ OC ของจังหวัด			



 บริษัท ไทยโพลิเอทิลีน จำกัด THAI POLYACETAL CO., LTD.	 บริษัท ไทยโพลิคาร์บอเนต จำกัด THAI POLYCARBONATE CO., LTD.	
PROCEDURE	Title : การเตรียมการที่ห้องสนทนาคู่ติดปีกและหลุมฉุกเฉิน	
Doc. No. : 3SE – P010	Rev. No. : 6	Page : 13 of 39

5.6 ทีมระงับเหตุฉุกเฉินประจำกะ (Shift Emergency Response Team/ERT)

ผู้รับผิดชอบ	พนักงาน Operator ประจำกะและพนักงานควบคุม DCS
ช่องทางการสื่อสาร	วิทยุ Walkies – Talkies PD.TPAC : POM1/POM2/POM3 PD.TPCC : VPL/XP2/PT1/PT2
นามเรียกขาน	ERT 1,2,3
จุดรวมตัว	CCR จุดที่ปลอดภัยใกล้บริเวณที่เกิดเหตุตามที่ EC กำหนด
รายงานตัวต่อ	EC (Emergency Chief)
ผู้ปฏิบัติงานแทน	ไม่มี
การแจ้งภาวะพิเศษ/อุปกรณ์	ชุดฉุกเฉิน, ชุดป้องกันสารเคมี / หมวกกันน็อก, SCBA, เครื่อง
ป้องกันอันตราย	เจตึก เป็นต้น
หน้าที่ป้องกัน	DCS ประกาศแจ้งเตือนเบื้องต้น ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและแจ้งข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ Emergency call rule และทีมทำการระงับเหตุเบื้องต้น
	ควบคุมดูแลการเตือนระบบ, การควบคุมระบบการกระจายเพื่อแจ้งเตือน
	อำนวยความสะดวกการเดินเข้าพื้นที่
การฝึกอบรม	หลักสูตร Basic and Advance Emergency/ Fighting

หน้าที่รับผิดชอบ :

- 1.สำรวจและแจ้งเหตุฉุกเฉินเบื้องต้นให้ EC ทราบ
2. DCS ประกาศแจ้งเตือนงานที่ไม่เกี่ยวข้องออก เหนือที่เกิดเหตุ ติดกระแสน้ำ ไฟฟ้า, แจ้งเหตุให้ผู้จัดการฝ่าย/แจ้งเหตุให้ฝ่าย SHE และผู้เกี่ยวข้องทางโทรศัพท์ทาง SMS ฯลฯ พร้อมตรวจอุปกรณ์ใน DCSเพื่อใช้ข้อมูลต่อ EC เป็นระยะ
3. ทีมระงับเหตุชุดเตรียมอุปกรณ์จะรับชุด สามชุดและอุปกรณ์ป้องกันที่ส่งคืน ทำการทดสอบอุปกรณ์ก่อนใช้งานและแจ้งสถานะพร้อมของกับต่อ EC CCR ติดตามและรายงาน Process conditions ต่อ EC เป็นระยะ
- 4.ควบคุมดูแลบริเวณอาคารฉุกเฉิน คัดแยกระบบ, Shutdown ระบบ, การปล่อยระบบฉุกเฉิน
- 5.การควบคุมระบบการกระจายหรือการแจ้งเตือน, ปิดกั้นพื้นที่อันตราย และรวมทีมการติดกระแสน้ำให้
- 6.ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ/ช่วยเหลือผู้เกี่ยวข้องที่จุดปลอดภัยและดูแลตลอดเวลาจนกว่าทีมความปลอดภัยมาถึง
7. DCS บันทึกข้อมูลเหตุการณ์ จำนวนทีมระงับเหตุ การใช้งาน SCBA และแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ
- 8.ดูแลและจัดการปฏิบัติงานทีมระงับเหตุฉุกเฉินประจำกะ (3SE – S003)

 บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด THAI POLYACETAL CO., LTD.	 บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด THAI POLYCARBONATE CO., LTD.
PROCEDURE	
Doc. No. : SSE – P010	Title : การเตรียมการเพื่อตอบสนองเหตุการณ์เกิดเหตุฉุกเฉิน
Rev. No. : 6	Page : 14 of 39
5.7 ทีมสนับสนุนฝ่ายซ่อมบำรุง (MT Supporting Team)	
ผู้รับผิดชอบ	หัวหน้าทีมสนับสนุน : วิศวกรอาวุโสหรือ ชูปไป๋ รวิชัยชัยรัตน์
ชื่อการสื่อสาร	ทีมสนับสนุนฝ่ายซ่อมบำรุง - พนักงานฝ่ายซ่อมบำรุง
นามเรียกขาน	วิทย์ Walkies – Talks ชื่อ MT TPAC / MT TPCC
จุดรวมตัว	ทีมสนับสนุน MT1, MT2
รายงานลำดับ	หน่วยอาคารถาวร / หน่วยอาคารคลังสินค้า TPCCI
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน	หาก ทีมสนับสนุนฝ่ายซ่อมบำรุง (ผู้จัดการฝ่าย MT โรงงานที่เกิดเหตุ) ไม่มี
การแจ้งเตือนฉุกเฉิน/อุปกรณ์	ชุดดับเพลิง / หมวกป้องกันสารเคมี, SCBA เป็นต้น
หน้าที่ที่มอบหมาย	ตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่ดับเพลิง และรายงานความพร้อมการสนับสนุนช่วยเหลือของทีมต่อ หาก ทีมสนับสนุนฝ่ายซ่อมบำรุง
การฝึกอบรม	หลักสูตร Basic and Advance Emergency/ Fighting
หน้าที่รับผิดชอบ :	
1. หัวหน้าทีมสนับสนุนจัดเตรียมทีมสนับสนุนและรายงานคำต่อขอ, ทีมสนับสนุนฝ่ายซ่อมบำรุง	
2. สมาชิกดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ป้องกันสารเคมีและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นตามลักษณะอันตราย	
พร้อมทั้งต้องนำเครื่องตรวจจับก๊าซพิษไปตรวจสอบ	
3. จัดส่งเจ้าหน้าที่ให้ทราบผลการรายงานของพื้นที่ดับเพลิงในช่องทางฉุกเฉินให้ใช้งานได้	
และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อขอ, ทีมสนับสนุนฝ่ายซ่อมบำรุง	
4. เตรียมทีมพร้อมสนับสนุน ช่วยเหลือ จนถึงการร้องขอ	
(เมื่อทีมสนับสนุนสามารถร้องขอ หัวหน้าทีมต้องประเมินความปลอดภัยในการส่งสายให้เหมาะสม	
และปลอดภัยตามเหตุการณ์)	

 บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด THAI POLYACETAL CO., LTD.		 บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด THAI POLYCARBONATE CO., LTD.	
PROCEDURE		Title : การเตรียมการเพื่อตอบสนองเหตุผิดปกติและเหตุฉุกเฉิน	
Doc. No. : 3SE – P010	Rev. No. : 6	Page : 15 of 39	

5.8 ทีมอพยพ (A/B use C/D)

ผู้รับผิดชอบ	หัวหน้าทีมอพยพ A/B : TPAC & TPCC QC – RD Section Manager ผู้ประสานงานทีมอพยพ C/D : Officer Packing (PT2) use WH2		
ข้อมูลการสื่อสาร	วิทยุ Walkies – Talkies ช่อง SHE & ECC2		
นามเรียกขาน	ทีมอพยพ A/B หรือทีมอพยพ C/D		
ชุดงานมาตรฐาน	กรณีไฟไหม้ : ทีมอพยพ A/B คือการบริหารชั้น/อาคาร LG ทีมอพยพ C/D ที่สุ่มทางเข้า VP2 (ตาม VP ของเจ้าชุด VP2 ที่สะสม ไม่สเกลลิร) กรณีการแชร์สารเคมีรั่ว : ทีมอพยพ A/B คือการบริหารชั้น หรืออาคาร LG ทีมอพยพ C/D ที่ Office Packing PT2/WH2		
รถงานส่วนตัว	หากทีมสนับสนุนฝ่าย QC&RD ใช้รถจากฝ่ายควบคุมคุณภาพโรงงาน (ไม่ติดไฟ)		
ผู้ปฏิบัติงานที่แทน	ในเวลาทำงานปกติ หัวหน้าทีม : QC – RD Section Manager (TPAC & TPCC) use PT2 Operator (Packing) นอกเวลาทำงาน หัวหน้าทีมที่แทน : QC – RD Technician Shift พื้นที่ไม่มีกีดขวาง		
การแจ้งเหตุพิเศษ/อุปกรณ์ป้องกันอันตราย	ไม่จำเป็น / อุปกรณ์ที่ต้องใช้จะเตรียมไว้ที่พื้นที่ปฏิบัติงาน		
หน้าที่รับผิดชอบ	จัดเตรียมทีมอพยพ มอบหมายภารกิจให้ลูกทีม ติดตามจำนวนผู้อพยพในแต่ละพื้นที่ (แผนที่สุดรวมพลตามเอกสารแบบ 1) ทีมอพยพ A/B: ดูแลจุดอพยพในอาคาร 1, 2, 3, และ 3.2 ทีมอพยพ C/D: ดูแลจุดอพยพในอาคาร 4 และ 5		
การฝึกอบรม	หลักสูตร Emergency Response Plan		

หน้าที่รับผิดชอบ :

1. จัดเตรียมทีมอพยพและรายงานตัวต่อ ผอ. ทีมสนับสนุนฝ่าย QC&RD (ผอ. ฝ่ายพื้นที่เกิดเหตุ)
2. มอบหมายภารกิจ ให้ลูกทีม ติดตามจำนวนผู้อพยพในแต่ละพื้นที่และรายงานรวมพนักงาน ผู้รับเหมา
 - ติดตามรายชื่อจำนวนพนักงานทั้งหมดและผู้รับเหมาประจำไซต์งานพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
 - ติดตามรายชื่อจำนวนผู้รับเหมาชั่วคราว จากใบลงทะเบียนที่มอบ 1, 6, 8
 - ติดตามผู้รับผิดชอบ โดยแจ้ง 3a พนักงานที่ถูกเข้าพบ
 - ตรวจสอบรายชื่อและจำนวน ของแต่ละฝ่ายจากตัวแทนฝ่ายที่สุ่มรวมพล
3. สรุปโดยรวมผู้อพยพออกใช้ชุดหายใจและมีเจ้าหน้าที่ทีมอพยพ รายงานให้ผอ. ทีมสนับสนุนฝ่าย QC&RD
4. หากผู้ดูแลผู้อพยพ ไม่ให้เส้นตรงขนาดใหญ่ ขาดคุณสมบัติ ข้อมูลเหตุการณ์เบื้องต้น ไม่ให้ผู้อพยพทราบ
5. สนับสนุนกำลังพลช่วยเหลือทีมอพยพ เลขพื้นที่ 3a มีการร้องขอ
6. นำการอพยพ โดยควบคุมดูแลการอพยพย้ายจุดของพนักงาน , ผู้รับเหมาและผู้ติดตาม ไปยังจุดที่ปลอดภัย

 บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด THAI POLYACETAL CO., LTD.		 บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด THAI POLYCARBONATE CO., LTD.	
PROCEDURE		Title : การเตรียมการเพื่อตอบสนองเหตุผิดปกติและเหตุฉุกเฉิน	
Doc. No. : 3SE – P010	Rev. No. : 6	Page : 16 of 39	

5.9 ทีมส่วนตัว/การรักษาพยาบาลและบริหารอาหารเครื่องดื่ม (Refer Compensation Team)

ผู้รับผิดชอบ	ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์และพนักงานงานของแผนก		
ข้อมูลการสื่อสาร	โทร 3114 / โทร 3104		
นามเรียกขาน	-		
ชุดงานมาตรฐาน	อาคารบริหารชั้น 3 / ชั้น 1		
รายงานตัวต่อ	ผู้จัดการทีมสนับสนุนฝ่าย HR/ADM		
ผู้ปฏิบัติงานที่แทน	ผู้ที่ได้รับมอบหมาย		
การแจ้งเหตุพิเศษ/อุปกรณ์ป้องกันอันตราย	ไม่จำเป็น / หน้ากากป้องกันสารเคมี / แว่นตาป้องกันสารเคมี		
หน้าที่รับผิดชอบ	ประสานงานกับทีมพยาบาล เพื่อนำส่งผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล ดูแลค่าใช้จ่าย การรักษาพยาบาล และจัดหาเครื่องดื่มอาหารพร้อมเจ้าหน้าที่บริการ ให้กับทีมให้ทีมเพิ่มเติมให้ทีมฉุกเฉิน		
การฝึกอบรม	หลักสูตร Emergency Response Plan		

หน้าที่รับผิดชอบ :

1. รายงานสวนพร้อมของกับติดต่อผู้จัดการทีมสนับสนุนฝ่าย HR/ADM
2. ประสานงานกับทีมพยาบาล กรณีมีผู้บาดเจ็บ เตรียมประวัติ ข้อมูลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ / เจ็บป่วย บ่งชี้กัน
3. ประสานงานกับโรงพยาบาล นำส่งผู้บาดเจ็บส่ง ไปยังโรงพยาบาลและแจ้งส่งญาติของญาติบาดเจ็บ
4. จัดเจ้าหน้าที่ดูแลผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยฉุกเฉินนำส่งไปแจ้งโรงพยาบาลและแจ้งส่งญาติของญาติบาดเจ็บ
5. รายงานการปฏิบัติหน้าที่ให้ ผอ. ทีมสนับสนุนฝ่าย HR/ADMทราบหรือแจ้งกับทีมที่ปรึกษาในการจัดการ
6. จัดหาเครื่องดื่มอาหาร ให้ทีมระดับฉุกเฉิน ทีมสนับสนุนและหน่วยงานภายนอกที่เข้าโรงงาน
เช่น เจ้าหน้าที่ กนอ. เจ้าหน้าที่เทศบาล ฯลฯ (เพื่อช่วยเหลือภายนอกให้ติดต่อทีมจัดหาและจัดซื้อ)
7. จัดหาเจ้าหน้าที่ดูแลและบริหารสเฟิร์ฟ เครื่องดื่ม อาหาร ให้ทีมสนับสนุนและผู้เกี่ยวข้อง
8. คัดค้านอาการของผู้บาดเจ็บ เจ็บป่วยผู้จัดการทีมสนับสนุนฝ่าย HR/ADM แจ้งต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบ

 บริษัท ไทยโพลีเอสเตอร์ จำกัด THAI POLYACETAL CO., LTD.		 บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด THAI POLYCARBONATE CO., LTD.	
PROCEDURE		Title : การเตรียมการเพื่อตอบสนองเหตุฉุกเฉิน	
Doc. No. : 3SE – P010	Rev. No. : 6	Page : 17 of 39	

5.10 ทีมพยาบาล (First aid team : FA)

ผู้รับผิดชอบ	พยาบาลประจำห้อง QC&RD จะเป็นผู้ติดต่อ SHE On call
ช่องการสื่อสาร	วิทยุ Walkies – Talkies ของ SHE&ECC
นามเรียกขาน	ทีมพยาบาล/FA
จุดรายงานตัว	ห้องพยาบาล
รายงานตัวต่อ	เวลาทำงานปกติ : หัวหน้ากะที่เกิดเหตุ (ECN) SHE Officer / MC นอกเวลาทำงานปกติ : หัวหน้ากะที่เกิดเหตุ (ECY) On call SHE
ผู้ปฏิบัติงานที่แทน	พนักงาน QC&RD จะเป็นผู้ที่ไม่เกิดเหตุ
การแจ้งภัยพิบัติ/อุปกรณ์ป้องกัน	ไม่ใช้เสียง / นานาฬิกาป้องกันสารเคมี / แวนเคปป้องกันสารเคมี
ถ้าเกิดเหตุ	เตรียมรถที่นำทั้งพยาบาล และอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทันที และเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกมาที่จุดปลอดภัย
การฝึกอบรม	First Aid and CPR

หน้าที่รับผิดชอบ :

1. พยาบาลวิชาชีพ (ตลอด 24 ชม.)
 - ติดต่อพนักงานขับรถห้องพักคนขับรถ โทร 3112) นำรถมาที่ หน้าห้องพยาบาล
 - จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
 - บันทึกเหตุการณ์ ข้อมูลผู้แจ้งเหตุการณ์ ผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยและอาการเบื้องต้น แจ้งสาย SHE ทราบทันที
 - รายงานตัวต่อ SHE โดยตรง วิทยุแจ้งหัวหน้ากะที่เกิดเหตุ/โทรแจ้ง DCS ที่ CCR
 - จัดประชุมทีมและมอบหมายหน้าที่ให้ถูกต้อง
 - เข้าทำการช่วยเหลือ ขนย้าย หรือส่งต่อผู้บาดเจ็บที่มีการร้องขอ
 - รายงานความคืบหน้า และข้อมูลผู้บาดเจ็บให้ SHE หรือ SHE On Call ทราบ
2. QC&RD จะเป็นผู้เกิดเหตุ (กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินระดับโรงงาน QC&RD จะทั้งหมด)
 - ออกกองที่พื้นที่เกิดเหตุ มารายงานตัวที่ห้องพยาบาล เป็นผู้ช่วยพยาบาล ในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
 - สักถามเส้นทาง ลักษณะ ในสถานที่ และเป็นผู้นำพาพนักงานขับรถ กรณีเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

ทำการประสานงานกับ หัวหน้ากะ นำผู้บาดเจ็บออกไปห้องพยาบาล
3. ดูรายละเอียดการใช้งานทีมพยาบาล (3SE – S007)

 บริษัท ไทยโพลีเอสเตอร์ จำกัด THAI POLYACETAL CO., LTD.		 บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด THAI POLYCARBONATE CO., LTD.	
PROCEDURE		Title : การเตรียมการเพื่อตอบสนองเหตุฉุกเฉิน	
Doc. No. : 3SE – P010	Rev. No. : 6	Page : 18 of 39	

5.11 ทีมควบคุมจราจร (Traffic Team : TT)

ผู้รับผิดชอบ	หัวหน้าทีมจราจร : หัวหน้าแผนกคลังสินค้าและจัดส่ง ทีมควบคุมจราจร : พนักงาน 1.1.6
ช่องการสื่อสาร	วิทยุ Walkies – Talkies ของ SHE & ECC3
นามเรียกขาน	ทีมจราจร/TT
จุดรายงานตัว	ป้าย 1
รายงานตัวต่อ	ผอ. ทีมสนับสนุนฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง (LG DM)
ผู้ปฏิบัติงานที่แทน	ในนอกเวลาทำงานปกติ : หัวหน้าทีมจราจร/TT กรณีสารเคมีรั่วไหล : หัวหน้าทีมจราจร/TT และทีมความปลอดภัย
การแจ้งภัยพิบัติ/อุปกรณ์ป้องกัน	ป้องกันสารเคมี
ถ้าเกิดเหตุ	ควบคุมการเข้า – ออกของบุคคลและยานพาหนะ และนำพาทีมช่วยเหลือ ออก ขนออก ไปยังจุดอพยพและประสานงานร่วมกับ MC
การฝึกอบรม	Emergency Response Plan

หน้าที่รับผิดชอบ : เมื่อ ได้รับสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินระดับโรงงาน (ตาม 1.1.6 และ 1.1.7)

1. หัวหน้า รับผิดชอบ - ออกโรงงานและควบคุมการเข้า – ออกตามคำสั่ง
 2. หัวหน้าทีมจราจรรายงานความพร้อมของทีมต่อ ผอ. ทีมสนับสนุนฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง
 3. ลงทะเบียนบันทึก ทีมสนับสนุน ขนออกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอช่วยเหลือฉุกเฉิน
 4. ประสานงานกับ ผอ. ทีมสนับสนุนฝ่าย LG หรือผู้สั่งการฉุกเฉิน ณ ที่เกิดเหตุ (OC)
- ในการรับมือช่วยเหลือจากภายนอกเข้าช่วยเหลือที่จุดนัดพบ
5. ส่งเอกสารรายชื่อผู้รับแทน ที่เข้าออกบริษัท ส่งให้ทีมอพยพ A/B
- กรณีเกิดเหตุใหญ่ : เวชภัณฑ์ทีมสนับสนุนเพื่อตรวจสอบจำนวนพนักงานผู้รับแทนที่จุดอพยพก่อน และส่งไปทีมอพยพ A/B
6. ดูรายละเอียดการใช้งานทีมควบคุมการจราจร (3SE – S005)



 บริษัท ไทยโพลีเอซีตัล จำกัด THAI POLYACETAL CO., LTD.		 บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด THAI POLYCARBONATE CO., LTD.	
PROCEDURE		Title : การเตรียมการเพื่อตอบสนองเหตุฉุกเฉินและเหตุฉุกเฉิน	
Doc. No. : 3SE – P010	Rev. No. : 6	Page : 19 of 39	

5.12 ทีมติดต่อสื่อสาร

ผู้รับผิดชอบ	หัวหน้าทีม : หัวหน้าแผนกธุรการ ทีมติดต่อสื่อสาร : พนักงานต้อนรับ , เจ้าหน้าที่ ADM, แผนกธุรการ
ช่องทางการสื่อสาร	วิทยุ Walkies – Talkies ช่อง SHE & ECC1
นามเรียกขาน	ทีมสื่อสาร
ชุดรายงานตัว	ECC1 ประจำที่โต๊ะประชาสัมพันธ์ในอาคารบริหาร ECC2 ประจำที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคลังสินค้า TPCC (LG Office)
รายงานตัวต่อ	ผู้จัดการทีมสนับสนุนฝ่าย HR&ADM
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน	ในเวลากลางคืนปกติ หัวหน้าทีม : หัวหน้าแผนกต้อนรับแผนกธุรการ นอกเวลาแห่งนอกปกติ หัวหน้าทีม : หัวหน้ากะพื้นที่เกิดเหตุหรือหัวหน้ากะที่ได้รับมอบหมายแจ้งขอความช่วยเหลือตาม โครงสร้างระบบฉุกเฉินประจำกะ ไม่ถนัด
การแจ้งภัยพิบัติ/อุปกรณ์ป้องกันอันตราย	ติดต่อสื่อสาร/แจ้งสถานการณ์ฉุกเฉินให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบ, รายงาน, หน่วยงาน ราชการ และชุมชนที่เกี่ยวข้องทราบตาม Emergency Callout Route และประสานงาน
หน้าที่เบื้องต้น	รับข้อมูลผู้สื่อข่าว บุคคลภายนอกหรือให้ข้อมูลเหตุการณ์เบื้องต้น แต่ผู้สอบถามตามเอกสารแถลงการณ์ที่ ED อนุมัติ
การฝึกอบรม	Emergency Response Plan

หน้าที่รับผิดชอบ :

1. แจ้งเหตุฉุกเฉินให้ผู้บริหารตาม Emergency Callout Route และหน่วยงานราชการ ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้อง ผู้ควบคุมศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน ผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือระบบ SMS หรือ Email
2. แจ้งขอความช่วยเหลือ ถ้าถึงกับสนับสนุน จากหน่วยงานภายนอก ตามคำสั่งผก. ทีมสนับสนุนฝ่าย HR&ADM
3. รับและเก็บบันทึกข้อมูลผู้สื่อข่าวข่าวสารที่ติดต่อเข้ามาทางกัลลหสุร ขงนาง ผก. ทีมสนับสนุนฝ่ายที่
4. ให้ข้อมูลเหตุการณ์เบื้องต้นกับผู้ติดต่อข้อมการขอทราบ(แจ้งเป็นข้อมูลเอกสารแถลงการณ์ที่ ED อนุมัติ)
5. บันทึกข้อมูลผู้โทรติดต่อเข้ามา เช่น ชื่อ ที่อยู่ หรือบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับและอื่นๆ ทุกครั้ง
6. จบบันทึกรายละเอียด ข้อมูลที่ได้รับ การปฏิบัติงานที่ ช่วงเกิดเหตุฉุกเฉินตลอด จนถึงยกเลิกเหตุฉุกเฉิน และสรุปรายงานให้กับผก. ทีมสนับสนุนฝ่าย HR&ADM หลังประกาศเหตุฉุกเฉินสงบ ทั้งนี้
7. ประกาศแจ้งส่ง SMS /โทรศัพท์ ประกาศการยกเลิกเหตุฉุกเฉินตามที่แจ้งขอผู้ดำเนินการ E/C/ECC
8. สรุปรายละเอียดการปฏิบัติงานติดต่อสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน (3SE – SI009)

 บริษัท ไทยโพลีเอซีตัล จำกัด THAI POLYACETAL CO., LTD.		 บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด THAI POLYCARBONATE CO., LTD.	
PROCEDURE		Title : การเตรียมการเพื่อตอบสนองเหตุฉุกเฉินและเหตุฉุกเฉิน	
Doc. No. : 3SE – P010	Rev. No. : 6	Page : 20 of 39	

5.13 ทีมประชาสัมพันธ์ชุมชน (CSR)

ผู้รับผิดชอบ	หัวหน้าทีม : หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ชุมชน ทีมประชาสัมพันธ์ : พนักงานประชาสัมพันธ์ชุมชน
ช่องทางการสื่อสาร	วิทยุ Walkies – Talkies ช่อง SHE & ECC1
นามเรียกขาน	ทีมประชาสัมพันธ์
ชุดรายงานตัว	ECC1 ประจำที่โต๊ะประชาสัมพันธ์ห้องประชุม 1 / 2 ชั้น ในอาคารบริหาร ECC2 ประจำที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคลังสินค้า TPCC1
รายงานตัวต่อ	ผก. ทีมสนับสนุนฝ่าย HR&ADM
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน	พนักงานฝ่ายบริหาร (HR/AD Dept.)
การแจ้งภัยพิบัติ/อุปกรณ์ป้องกันอันตราย	ไม่จำเป็น
หน้าที่เบื้องต้น	ตรวจสอบพื้นที่ชุมชนรอบโรงงานและจุดเสี่ยงต่างๆและเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือชุมชนที่ได้รับอนุญาตให้เข้าโรงงานร่วมฝึกหัด และติดต่อชุมชน ประสานงานให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีได้รับผลกระทบหรือรายงานต่อที่ผก. ทีมสนับสนุนฝ่าย HR&ADM ทั้งนี้
การฝึกอบรม	Emergency Response Plan

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. รวบรวมข่าวสาร จากภายนอก จากโทรศัพท์, TV ฯลฯ/สรุปและแจ้งต่อที่ ผก. ทีมสนับสนุนเป็นระยะ
2. จัดเตรียมห้องรับแขก และห้องแถลงข่าว เมื่อได้รับคำสั่งจากที่ ผก. ทีมสนับสนุนฝ่าย HR&ADM
3. ดูแลต้อนรับเจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการ ผู้สื่อข่าว หรือชุมชน
4. ติดต่อทีมสนับสนุนที่สหกรณ์การเกษตร รวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ สรุปเป็นเอกสารแถลงการณ์ให้ ผก. ทีมสนับสนุนฝ่าย HR&ADM และส่งให้ ED อนุมัติ
5. ส่งข้อมูลข่าวสาร,เอกสารแถลงการณ์ ที่ ED อนุมัติแล้ว (ฉบับ 1, 2.....เมื่อส่ง) ให้บุคคลภายนอกที่มาขอข่าว (ถ้ามี) และให้ข้อมูลที่มีความจำเป็นต้องการจำเป็น ให้ส่งให้ MC
6. ติดต่อข่าวสารที่รับจากผู้สื่อข่าว จากสื่อต่างๆ และสรุปให้ ผก. ทีมสนับสนุนฝ่าย HR&ADM รายงานเป็นระยะๆ
7. กรณีมีผลกระทบกับภายนอกโรงงาน/เหตุการณ์ภายนอกต้องจัดตั้งทีมเพื่อลงสำรวจชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ประสานงานให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกับชุมชนหรือผู้ได้รับผลกระทบทันทีและรายงานสถานการณ์ให้ผก. ทีมสนับสนุนฝ่าย HR&ADM ทราบ
8. รายงานการปฏิบัติงานที่ให้ ผก. ทีมสนับสนุนฝ่าย HR&ADM หรือตัวแทน ทราบเป็นระยะ

5.18 ทีมผู้บันทึกเหตุการณ์ (Historian)

ผู้รับผิดชอบ	แผนก ISO (ผู้ร่างและแก้ไข) หรือทีม TC หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
ช่องทางการสื่อสาร	สื่อสารโดยตรงกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
นามเรียกขาน	-
จุดรายงานตัว	ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (Emergency Commander Center)
รายงานตัวต่อ	ผู้ควบคุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (EC : ECC Coordinator)
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน	ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
การแต่งกายพิเศษ/อุปกรณ์	เสื้อกั๊กประจำตำแหน่ง
ป้องกันอันตราย	
หน้าที่ที่ต้องดำเนินการ	บันทึกเหตุการณ์ฉุกเฉิน และสนับสนุนข้อมูลกับทีมที่ปรึกษาฝ่าย ADM/HR หรือทีมประสานพื้นที่เพื่อใช้วางแผนเหตุการณ์ให้ ED อนุมัติเป็นระยะ
การฝึกอบรม	หลักสูตร Emergency Response Plan

หน้าที่รับผิดชอบ :

- บันทึกเหตุการณ์ เช่น การเกิดเหตุ..... สถานที่..... มายังเลขอุปกรณ์..... วันที่เวลาเกิดเหตุ.....
 - บันทึกข้อมูลได้ครบ/จัดการเหตุ เช่น ระลึกลาঘরণเร่ง.....ทิศทางลม.....ชื่อ ED.....ชื่อ OC.....
 - บันทึกข้อมูลบางส่วนได้เสีย เช่น จำนวนผู้อพยพ.....ผู้บาดเจ็บ/เจ็บป่วย.....พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
 - บันทึกการปฏิบัติงานภารกิจของทีมงานสนับสนุน เช่น ทีมสื่อสารแจ้งข้อมูลให้.....ทราบแล้วเวลา.....
- ทีมพยายามช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเข้าไปที่..... เวลา..... อาคารผู้บาดเจ็บ.....และอื่นๆ
- ทำการร่างสรุปรายงานเหตุการณ์เงินที่ดำเนินการแล้วแจ้งให้ ED ทราบเป็นระยะ
 - ให้ความช่วยเหลือ ED คนที่ได้รับมอบหมาย
 - ให้ข้อมูลกับทีมที่ปรึกษาฝ่าย ADM/HR หรือทีมประสานพื้นที่ในการวางแผนรายงานเหตุการณ์ต่อสื่อมวลชน

เป็นระยะตามสถานการณ์ และให้อนุมัติโดย ED หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย

5.19 ทีมปิดผนึกอาคาร (Seal Team)

ผู้รับผิดชอบ	หัวหน้าทีม - ผู้จัดการฝ่าย TC หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทีมปิดผนึก : TC Staff 4 คน/WH2 คน/Packing Staff 1คน(PT2)/Store 1 คน
ช่องทางการสื่อสาร	ใช้วิทยุสื่อสาร ช่อง SHE & ECC4
นามเรียกขาน	Seal Team
จุดรายงานตัว	ECC
รายงานตัวต่อ	ผู้ควบคุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (Emergency Control ECC)
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน	Assigned TC SM
การแต่งกายพิเศษ/อุปกรณ์ป้องกันอันตราย	Half Face Mask/Goggles or Full Face Mask
หน้าที่ที่ต้องดำเนินการ	กำหนดทีมปิดผนึกอาคาร เช่นห้องน้ำ ประชุมและห้อง EEC กรณีเหตุฉุกเฉินสามารถนำในกรณีทั่วทั้งโรงงานและช่วยสนับสนุนทีมจุดบันทึกเหตุการณ์
การฝึกอบรม	-

หน้าที่รับผิดชอบ :

- กำหนดทีมปิดผนึกอาคาร เช่นปิดพัฒนาอาคาร, ปิดห้องลมในโรงงาน, การควบคุมอาคารที่ประตูและส้วมห้องเปิดเช่น หน้าต่าง บนลิ้นชักเปิด โดยแจ้งการถือการบริหารหรืออาคาร LG ปิดตามแผนปิดผนึก
 - อาคารซ่อมบำรุง (โทร 3314) รับเคสขอโดยเจ้าหน้าที่ Store กำหนดให้ปิดผนึกห้องMM/ME/MI/ST
 - อาคารบริหารรับผิดชอบ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่าย TC ให้ปิดผนึกที่ชั้น 1 ห้องน้ำชาย 4 จุด, ห้องน้ำหญิง 4 จุด /ชั้น2 ห้องน้ำชาย 1 จุด, ห้องน้ำหญิง 1 จุด
 - ชั้น3 ห้องน้ำชาย 1 จุด, ห้องน้ำหญิง 1 จุด, ห้องควบคุมไฟฟ้า 1 จุดและห้องครัว 1 จุด
 - อาคารคลังสินค้า (โทร 1542-3) รับเคสขอโดยเจ้าหน้าที่คลังสินค้าที่ได้รับมอบหมาย ให้ปิดที่ประตูทางเข้าสำนักงานด้านทิศตะวันตก 1 จุดประตูทางเข้า LG ด้านทิศตะวันตก 1 จุด
 - อาคารคลังสินค้า (โทร 3505) รับเคสขอโดยเจ้าหน้าที่คลังสินค้าที่ได้รับมอบหมาย ปิดพัฒนาอาคาร 1 จุด
 - อาคารผลิตTPC PT-2 โทร2422-244รับเคสขอโดยเจ้าหน้าที่ Packing Staff ที่ได้รับมอบหมาย ปิดพัฒนาอาคาร 1 จุด
- ชุดอาคาร 1 ชุดและประตูทางเข้าอาคารทิศตะวันตก 1 ชุด
- กำหนดทางเดินเข้า-ออกอาคาร (แจ้งทางเข้า-ออก) การสั่งทำการปิดผนึกอาคารหลังโรงงาน
 - หัวหน้าทีมเมื่อเสร็จการปิดผนึกจุดบันทึกการปิดผนึกและให้สนับสนุนช่วยเหลือการจุดบันทึกเหตุการณ์ตามเวิร์คใน ECC
 - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตาม ED

5.20 ทีมผู้จัดเตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือวิทยุสื่อสาร

ผู้รับผิดชอบ	หัวหน้าทีม : ผู้จัดการฝ่าย IT ทีมผู้จัดเตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือวิทยุสื่อสาร : IT Staff
ช่องทางการสื่อสาร	วิทยุ Walkies – Talkies ช่อง SHE & ECC
นามเรียกขาน	-
จุดรายงานตัว	ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (ECC)
รายงานตัวต่อ	ผู้ควบคุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (Emergency Control ECC) หรือ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน	ผู้จัดการทีมสนับสนุนฝ่าย IT
การแต่งกายพิเศษ/อุปกรณ์ป้องกันอันตราย	ผู้ที่ได้รับมอบหมาย เสื้อกั๊กประจำตำแหน่ง
หน้าที่เบื้องต้น	ภาวะฉุกเฉินระดับกะ : เตรียมห้อง ECC1/ECC2 ให้พร้อมใช้งานตามผังโครงสร้าง ECC ภาวะฉุกเฉินระดับโรงงาน(แบบอ.บและระดับแบบอ.๒ : นำส่งวิทยุสื่อสารให้กับทีมสนับสนุนตามโครงสร้างทีมระงับเหตุฉุกเฉิน
การฝึกอบรม	หลักสูตร Emergency Response Plan

หน้าที่รับผิดชอบ :

- เมื่อได้รับแจ้งภาวะฉุกเฉินระดับกะ(จ ก)SHE หรือ SMS)ให้ดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมของ ห้อง ECC
- เมื่อได้ยินสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินระดับโรงงาน(แบบอ.บและระดับแบบอ.๒
- เตรียมวิทยุสื่อสารจากฝ่ายความปลอดภัยที่พร้อมใช้งานให้กับทีมสนับสนุนและที่ปรึกษาให้ที่ปรึกษา HR/AD DM 1 ค้า, หัวหน้าทีมสื่อสาร 1 ค้า,ที่ปรึกษา QC-RD DM 1 ค้า,หัวหน้าทีมอพยพ 1 ค้า, ทีมจัดเตรียมอุปกรณ์ 1 ค้า และ ที่ปรึกษา LG DM 1 ค้า
- จัดอุปกรณ์ในห้อง ECC ให้พร้อมในการใช้งาน เช่น Computer, Projector , LAN, จอ LCD หรือ TV ,เครื่องหรือเปิด ไปตามเวลาที่ห้องใช้งาน, ชุดประจำตำแหน่ง ป้ายตำแหน่งตามแผนผัง,อุปกรณ์เครื่องมือเขียนและอื่นๆ
- ให้ความช่วยเหลือ ED ทางด้าน IT และหรือสถานที่ได้รับมอบหมาย


5.21 ทีมจัดห และจัดซื้ออุปกรณ์/สวียอ

ผู้รับผิดชอบ	หัวหน้าทีม : ผู้จัดการฝ่าย PS ทีมผู้จัดหา และจัดซื้อสวียอ : PS Staff
ช่องทางการสื่อสาร	โทร 1522
นามเรียกขาน	-
จุดรายงานตัว	ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (ECC)
รายงานตัวต่อ	ผู้ควบคุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (Emergency Control ECC)
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน	ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
การแต่งกายพิเศษ/อุปกรณ์ป้องกันอันตราย	เสื้อกั๊กประจำตำแหน่ง
หน้าที่เบื้องต้น	บันทึกอุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้งานในการระงับเหตุ(แจ้ง ทการสื่อสารของED)และติดต่อผู้ขยเหตุของการส่งของสนับสนุน ED เมื่อ ได้รับคำสั่ง
การฝึกอบรม	หลักสูตร Emergency Response Plan

หน้าที่รับผิดชอบ : เมื่อ ได้รับสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินระดับโรงงาน(แบบอ.1)และระดับแบบอ.๒

- รายงานตัวห้อง ECC
 - ตรวจสอบรายชื่อผู้ขยหมายเลขโทรศัพท์ในครัวเรือนอาหาร
 - ติดต่อผู้ขายที่เกี่ยวข้องให้เตรียมพร้อม เช่นผู้ขยอุปกรณ์ PPE และอื่นๆ
 - แจ้งการสื่อสารของED (มีอุปกรณ์ดับเพลิงอะไรที่ถูกใช้งานและเครื่องจักรที่ได้รับความเสี่ยง)
- พร้อมบันทึกอุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้ระงับเหตุและบันทึก รายการเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหาย
- จัดซื้อจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเสบียงอาหาร ตามที่ได้รับภารกิจขอ ใหัทันตามเวลาที่กำหนด

	บริษัท ไทยฟอสเฟต จำกัด THAI PHOSPHATE CO., LTD.		บริษัท ไทยคาร์บอเนต จำกัด THAI POLYCARBONATE CO., LTD.
PROCEDURE	Title : การเตรียมการเพื่อตอบสนองเหตุฉุกเฉิน	Page : 29 of 39	
Doc. No. : 3SE – P010	Rev. No. : 6		
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน			
6.1 ขั้นตอนการปฏิบัติกรณีเหตุฉุกเฉิน			
6.1.1 การแจ้งเหตุผิดปกติหรือเหตุฉุกเฉิน :	ผู้พบเห็นเหตุการณ์/หัวหน้างาน แจ้งเหตุการณ์กับผู้เกี่ยวข้องดังนี้		
6.1.1.1 เหตุการณ์ที่พบในขณะผลิต :	แจ้งไปยังควบคุมการผลิตพื้นที่เกิดเหตุ พื้นที่รับผิดชอบ		
6.1.1.2 เหตุการณ์ที่พบขณะขนส่งผลิตภัณฑ์ :	แจ้งไปยังความปลอดภัย โทรทัศน์ 1191 หรือ วิ่งสื่อสาร ช่อง 9		
6.1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อได้รับการแจ้งเตือน			
6.1.2.1 ฝ่ายผลิตดำเนินการสำรวจสถานที่ที่เกิดเหตุและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น			
6.1.2.2 ฝ่าย SHE ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบนอกเขตผลิตสำนักงาน LG-WH I/W-HQ/QC PT/ลานจอดรถอาคารบริหาร/โรงขนถ่ายสารขมปนุและป้อนขบวนรถสาย			
6.1.2.3 ฝ่ายผลิต ประกาศครั้งที่ 1 แจ้งเหตุผิดปกติให้พนักงานทราบ (ตัวอย่างประกาศแจ้งเหตุผิดปกติตามเอกสารแนบ4)			
6.1.2.4 วิ่งสื่อสารโทรศัพท์และส่ง SMS แจ้งผู้บริหาร/กษ./และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตาม Emergency Callout Route			
6.1.2.5 เข้าระงับเหตุผิดปกติ และในกรณีไม่สามารถระงับเหตุผิดปกติเบื้องต้นได้ ให้ปฏิบัติตามข้อ 6.2			
6.1.2.6 ประกาศครั้งที่ 2 แจ้งยกเลิกเหตุผิดปกติ (ตามตัวอย่างเอกสารแนบ4)			
หมายเหตุ: กรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายนอกบริษัทฯ และไม่มีความรุนแรงต่อชีวิต หรือทรัพย์สินพนักงาน ที่อยู่ภายในบริษัทฯ ฝ่าย SHE จะทำการประกาศแจ้งเตือนงานเพื่อทราบ			
6.2 ขั้นตอนการปฏิบัติกรณีเหตุฉุกเฉินระดับสูง			
6.2.1 พื้นที่เกิดเหตุแจ้งให้ผู้จัดการฝ่าย เจ้าหน้าที่ SHE และผู้จัดการโรงงานทราบทันที			
6.2.2 ประกาศครั้งที่ 1 แจ้งเหตุฉุกเฉินระดับสูง (ตามตัวอย่างเอกสารแนบ4)			
6.2.3 จัดทีมสำรวจตรวจสอบเหตุฉุกเฉินรายงานและระบุสาเหตุตามโครงสร้างที่มีระบบเหตุฉุกเฉินระดับสูง			
6.2.4 ประกาศครั้งที่ 2 แจ้งยกเลิกเหตุฉุกเฉิน(ตามตัวอย่างเอกสารแนบ4)			

 บริษัท ไทยพีแอล จำกัด (มหาชน) THAI POLYACETAL CO., LTD.	 บริษัท ไทยพีแอล จำกัด (มหาชน) THAI POLYCARBONATE CO., LTD.
PROCEDURE	Title : การเตรียมการเพื่อตอบสนองอุบัติเหตุที่เกิดจากชุดฉุกเฉิน
Doc. No. : 3SE – P010	Rev. No. : 6
	Page : 30 of 39
<p>6.3 ขั้นตอนปฏิบัติการเมื่อเกิดอุบัติเหตุระดับโรงงานภายในและระดับภายนอก</p> <p>6.3.1 ทีมที่ใกล้เคียงต้องแจ้งให้ผู้จัดการฝ่าย SHE และผู้จัดการโรงงานทราบทันที</p> <p>6.3.2 ประกาศครั้งที่ 1 แจ้งเหตุฉุกเฉินระดับโรงงานภายใน หรือ ระดับภายนอก (คนตัวอย่างเอกสารแนบ 4)</p> <p>6.3.3 แจ้งขอถึงสนับสนุนคนโครงสร้างทีมระดมชุดฉุกเฉินระดับโรงงาน (ภายในและระดับภายนอก 2)</p> <p>6.3.4 ผู้ที่มีหน้าที่ตามที่จะไปโรงงานได้ขอชุดฉุกเฉินปฏิบัติงาน โครงสร้างหน้าที่ที่กำหนด</p> <p>กรณีไม่สามารถระดมได้</p> <p>6.3.5 ผู้ที่มีหน้าที่ในแผนให้ขอชุดฉุกเฉินให้ขอพบไปดูรวมพลที่ปลอดภัย</p> <p>6.3.6 ประกาศครั้งที่ 2 แจ้งยกเลิกชุดฉุกเฉิน (ตามตัวอย่างเอกสารแนบ 4)</p>	<p>6.4 ขั้นตอนปฏิบัติการเมื่อเกิดอุบัติเหตุระดับจังหวัด</p> <p>ปฏิบัติงานด้วยแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินในกลุ่มเกิดอุตสาหกรรมที่เพิ่มความปลอดภัย ED หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมกับ ศูนย์สืบรับและควบคุมดูแลภาพที่สิ่งแวดล้อม (EMCC) หรือศูนย์สื่อสารประสานงานของเขตสิ่งแวดล้อมกรมพื้นที่ หรือกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตสุขภาพ (เขต ป.อ.เขตสนอ) เพื่อลงพื้นที่ในการประสานงานให้ข้อมูลอย่าง ทั่วป ไปยังพื้นที่ ED ของ ภายใน และผู้เกี่ยวข้องอื่น</p>
<p>6.5 ขั้นตอนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุการณ์ระดับชาติ</p> <p>6.5.1 แจ้งให้หัวหน้าโรงงานและผู้จัดการฝ่าย รับส่งภัยทราบทันที</p> <p>6.5.2 ประสานแจ้งเตือนหน่วยงานให้ดูแลพื้นที่ที่เผชิญ</p> <p>6.5.3 แจ้งเหตุให้ CCR ประจำพื้นที่และ SHE ทราบทันที</p> <p>6.5.4 Shift Sup สังกัดพื้นที่ ควบคุมการเข้า-ออกอาคารและอาคารริม ฝั่งขึ้นออกพื้นที่ที่เห็น</p> <p>6.5.5 เจ้าหน้าที่ QC คุมพื้นที่ด้านหน้า การเข้าพื้นที่ที่ความปลอดภัยทางรังสีของโรงงานทราบ</p> <p>6.5.6 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี แจ้งเหตุให้สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ทราบและขอคำแนะนำ</p> <p>6.5.7 ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ</p>	

TPAC

บริษัท ไทยโพลีเอสเตอร์ จำกัด

THAI POLYACETAL CO., LTD.

TPCC

บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

THAI POLYCARBONATE CO., LTD.

Title : การเตรียมการเพื่อตอบสนองเหตุผิดปกติและเหตุฉุกเฉิน

Rev. No. : 6

Page : 31 of 39

PROCEDURE

Doc. No. : 3SE – P010

Rev. No. : 6

6.6 ขั้นตอนการอพยพ

เหตุฉุกเฉินและ ขาดบุคลากรที่เกิดขึ้น เช่น เกิดเพลิงไหม้ สารเคมีรั่วไหลหรือก๊าซในลม มีเหตุจำเป็นต้องทำการอพยพพนักงานออกจากพื้นที่ต่างๆเพื่อให้เกิดความปลอดภัย พนักงานที่ไม่ใช่เจ้าของพื้นที่ ผู้มาติดต่อและผู้รับเหมา โดยให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

6.6.1 เมื่อได้ยินเสียงประกาศแจ้งเหตุผิดปกติหรือประกาศเหตุฉุกเฉินระดับกะ

- ให้ออกทางเขลงเล็ดพ้นที่เกิดเหตุ
- ไปที่หน้า CCR หรือสำนักงาน
- ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มีประกาศและวอล์คเกอร์ส่งต่อไป

6.6.2 เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินระดับ โรงงาน และมีประกาศเหตุฉุกเฉินระดับ โรงงานขึ้นไป

- ให้อพยพจากพื้นที่ที่เกิดเหตุ
- ไปยังจุดรวมพลที่กำหนด
- ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มีประกาศและวอล์คเกอร์ส่งต่อไป

หมายเหตุ: หัวหน้าฝ่ายทำการนับจำนวนพนักงานและผู้รับเหมาในสังกัดและรายงานต่อทีมอพยพ

6.6.3 ประเภทของเสียงสัญญาณแจ้งเหตุผิดปกติและเหตุฉุกเฉิน

ประเภทของเหตุฉุกเฉิน	เหตุผิดปกติที่เกิดเหตุระดับกะ	เหตุฉุกเฉินระดับ โรงงาน
ตกลงไหม้	เสียงกริ่ง	เสียงรูดคาร์วาล์วและประกาศ...
ก๊าซรั่ว	เสียงนกหวีด	เสียงรูดคาร์วาล์วและประกาศ...
สารเคมีรั่วไหล	ไม่มี	เสียงรอกขนานตึงและประกาศ...

6.7 จุดรวมพล

6.7.1 จุดรวมพลที่เกิดเหตุเพลิงไหม้

จุดรวมพล	สถานที่	สำหรับ
A	อยู่ข้างของรถขนานต่อจากโรงการ	สำหรับพนักงานและผู้รับเหมาประจำที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ของ TPAC และ TPCC1
B	อยู่บริเวณอาคารรักษาความปลอดภัย 2	ใช้สำหรับเป็นจุดสำรองกรณีที่มีความจำเป็นต้องออกจากจุดรวมพล A
C	อยู่บริเวณอาคารเก็บอุปกรณ์ในฝั่งซ่อมบำรุง	ใช้สำหรับพนักงานและผู้รับเหมาที่เข้าไปปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ของ TPCC2
D	อยู่บริเวณจุดรักษาความปลอดภัย ประตู 4	ใช้สำหรับเป็นจุดสำรองกรณีต้องย้ายออกจากจุดรวมพล C
จุดรวมพลผู้รับเหมาและผู้มาติดต่อ	ปลอดภัย 1	ผู้รับเหมาและผู้มาติดต่อ

TPAC

บริษัท ไทยโพลีเอสเตอร์ จำกัด

THAI POLYACETAL CO., LTD.

TPCC

บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

THAI POLYCARBONATE CO., LTD.

Title : การเตรียมการเพื่อตอบสนองเหตุผิดปกติและเหตุฉุกเฉิน

Page : 32 of 39

Doc. No. : 3SE – P010

Rev. No. : 6

6.7.2) จุดรวมพลกรณีก๊าซรั่วไหลและสารเคมีอันตรายรั่วไหล

จุดรวมพล	สถานที่	สำหรับ
1	อาคารซ่อมบำรุง	- พนักงานฝ่ายซ่อมบำรุงและผู้รับเหมา ไปประจำที่ห้องทำงาน
2	อาคารบริหาร	- พนักงานในอาคารบริหารที่ไม่มีหน้าที่ประจำชั้นเหตุฉุกเฉิน - QC POM และPacking POMประจำชั้น2 TPAC - QC VP-QC PT ประจำชั้น3 - ผู้รับเหมา และVisitors ประจำพื้นที่ 1 อยู่ห้องอบรม
3	3.1อาคารคลังสินค้า TPCC1 3.2 อาคาร QC &RD ใหม่	3.1พนักงานฝ่าย LGผู้รับเหมา WH1และ BPA 3.2 พนักงาน QC & RD (TPAC&TPCC)
4	อาคารคลังสินค้า TPCC2	พนักงานฝ่าย WH2 ผู้รับเหมาของWH2 และ BPA
5	อาคาร PT2 (TPCC2)	พนักงานบิวรี่และผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานใน TPCC 2

6.8 การประกาศยกเลิกเหตุฉุกเฉิน(ตามเอกสารแนบ4และการยกเลิกเหตุฉุกเฉินซึ่งเป็นผู้อำนาจสั่งให้)

6.5.1 เหตุฉุกเฉินระดับกะ เป็นความรับผิดชอบของหัวหน้ากะที่เกิดเหตุ สั่งให้ DCS ประกาศ

6.5.2 เหตุฉุกเฉินระดับ โรงงาน(ยกยอ.1)และระดับกะ 2 เป็นความรับผิดชอบ ED สั่งให้ ทีมติดต่อสื่อสารประกาศ

6.5.3 เหตุฉุกเฉินระดับจังหวัด ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของ ผู้ปฏิบัติงานที่เป็น IC ในเวลานั้น

6.9 การประสานพื้นที่และการแถลงข่าว

ประชาสัมพันธ์การแถลงข่าว : เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ประชาสัมพันธ์ ทีม PR หรือที่ปรึกษาฝ่าย ADM/HR
ต้องนำข้อความ ได้รับการตรวจและอนุมัติจากผู้จัดการ โรงงานก่อน จึงจะนำไปประชาสัมพันธ์ได้

กรณีชี้แจงแถลงข่าว: ทีมประชาสัมพันธ์สื่อสารกับสถานที่ไม่เกี่ยวข้องและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่สื่อมวลชนและชุมชน
ที่นิยาม ได้สื่อทรา



The figure is a detailed site plan of the TPCC Plant, divided into five distinct zones, each color-coded and labeled. The plan includes various industrial facilities such as pumps, tanks, storage vessels, and processing units. Key areas include:

- Zone 1 (Pink):** Administrative and support area including a parking lot, maintenance building, and various offices.
- Zone 2 (Light Blue):** Pumping and storage area with multiple pumps (P-PLANT, P-PLANT, P-PLANT) and tanks (TANK, TANK, TANK).
- Zone 3 (Green):** Power and cooling area featuring a power station (TPCC PT1), cooling towers (COOLING TOWER), and a flare.
- Zone 4 (Dark Blue):** Boiling and steam area with a boiler (BOILER), steam generators (STEAM GENERATOR), and a tank (TANK).
- Zone 5 (Purple):** Large storage and processing area with a large storage tank (TANK), a flare, and various processing units.

The plan also shows Stand Areas 1, 2, and 3, and a Stand House 4. The overall layout is organized to facilitate the flow of materials and energy within the plant.


Figure 1: Site plan of the TPCC Plant showing five zones.

[illegible]

 บริษัท ไทยโพลีอะซิติก จำกัด THAI POLYACETAL CO., LTD.		 บริษัท ไทยคาร์บอนเนต จำกัด THAI POLYCARBONATE CO., LTD.	
PROCEDURE	Title : การพิจารณาเพื่อตอบสนองข้อพิพาทคดีพิเศษเหตุฉุกเฉิน		
Doc. No. : 3SE – P010	Rev. No. : 6	Page : 37 of 39	
เอกสารแนบ 4 ตัวอย่างประกาศแจ้งเหตุฉุกเฉิน			
กรณีเหตุการณ์ผิดปกติ(โดย CCR พื้นที่เกิดเหตุ)			
<ul style="list-style-type: none"> - “ประกาศ.....ประกาศ.....ขณะนี้เกิดอุบัติเหตุผิดปกติ (ประเภทเหตุการณ์ผิดปกติ). - ในพื้นที่ (บริเวณที่เกิดเหตุ)...ของ... (โรงงานที่เกิดเหตุ)...เอ ซึ่งตั้งที่ใกล้ทางแยก - ขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องออกจาก พื้นที่ขณะนี้...(ชื่อผลิตภัณฑ์เกิดเหตุ)” 			
การแจ้งเหตุฉุกเฉินระดับกะ (โดย CCR พื้นที่เกิดเหตุ)			
<ul style="list-style-type: none"> - “ประกาศ.....ประกาศ.....ขณะนี้เกิด... (ประเภทเหตุการณ์)... .. ความรุนแรงระดับกะ - ในพื้นที่ (บริเวณที่เกิดเหตุ)...ของ... (โรงงานที่เกิดเหตุ).... - มีความจำเป็นต้องไปทางทิศ..... - ขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องออกจาก พื้นที่ขณะนี้...(ชื่อผลิตภัณฑ์เกิดเหตุ)” 			
การแจ้งเหตุฉุกเฉินระดับโรงงาน(นอกเขต๑,๒)ตอน๑,๒ระดับจังหวัด(ระดับจังหวัด๑,๒)			
<ul style="list-style-type: none"> - “ประกาศ.....ประกาศ.....ขณะนี้เกิด... (ประเภทเหตุการณ์)... ..ความรุนแรงระดับเหตุฉุกเฉินโรงงาน(นอกเขต๑,๒)นอกเขตจังหวัด(ระดับจังหวัด๑,๒) - ขึ้นที่บริเวณ... (บริเวณที่เกิดเหตุ)...ของ... (โรงงานที่เกิดเหตุ).... - มีความจำเป็นต้องไปทางทิศ..... - ขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องออกจากจุดที่เกิดเหตุ ไปยังสุรพาพนหรือถนนที่อยู่ใกล้เคียง 			
การแจ้งการประกาศแจ้งผู้ภาวะปกติ(โดย ทีมสื่อสาร)			
- “ประกาศ.....ประกาศ.....ขณะนี้ (ประเภทเหตุการณ์) สามารถควบคุม ได้ใช้ผู้ภาวะปกติแล้ว ขอให้นักงานท่านมาตามปกติ จึงแจ้งมาเพื่อทราบ			
การแจ้งการประกาศเพื่อ งานทดสอบหรือฝึกซ้อมแผน			
ก่อน - “ประกาศ.....ประกาศ ค่อย ไปเป็นการทดสอบ หรือ การฝึกซ้อมแผน.... (ประเภทเหตุการณ์.....) ขอให้นักงานท่านมาทำงานตามปกติ			
หลัง - “ประกาศ.....ประกาศ การทดสอบ หรือ การฝึกซ้อมแผน ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ			

[illegible]

 บริษัท ไทยปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) THAI PETROLEUM CO., LTD.	 บริษัท ไทยปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) THAI POLYACETAL CO., LTD.	 บริษัท ไทยปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) THAI POLYCARBONATE CO., LTD.
Title : การดำเนินการที่ต่อเนื่องตามเอกสารแนบมาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน		
Doc. No. : SSE – P010	Rev. No. : 6	Page 39 of 39

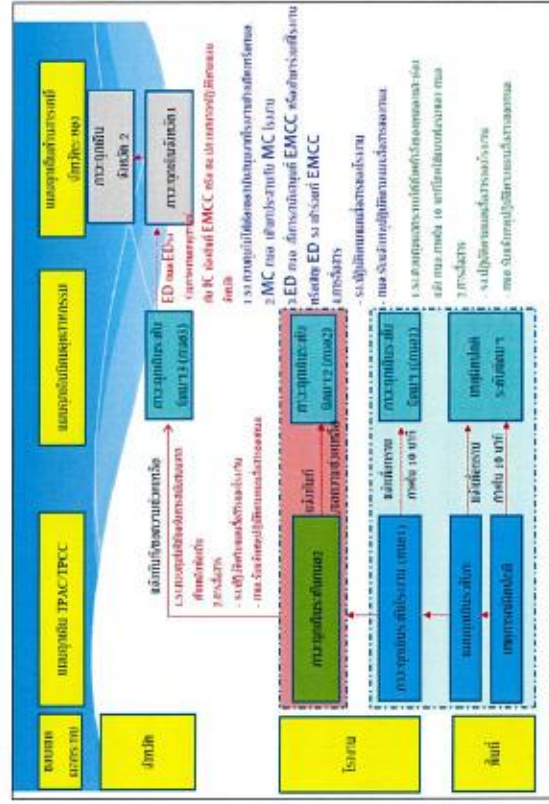



 บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด THAI POLYACETAL CO., LTD.	 บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด THAI POLYCARBONATE CO., LTD.	
PROCEDURE	Title : การสอบสวนอุบัติเหตุ / อุบัติการณ์หรือเหตุการณ์ผิดปกติ Rev. No. : 6	Page : 1 of 19
1. วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อกำหนดมาตรฐานในการรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ อุบัติการณ์หรือเหตุการณ์ผิดปกติและการรายงานการกระทำและสภาพการทั้งหมดที่ไม่ปลอดภัย 1.2 เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงซึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุ อุบัติการณ์หรือเหตุการณ์ผิดปกติ 1.3 เพื่อค้นหามาตรการป้องกันและทำการแก้ไขปริมให้มีให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันกับเกิดขึ้นซ้ำอีก		
2. ขอบเขต ระเบียบปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของพนักงาน ในกลุ่มบริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัดและบริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด		
3. คำจำกัดความ 3.1 อุบัติการณ์ (Incident) หมายถึง เหตุการณ์หนึ่ง “ ที่เกิดขึ้น ” โดยไม่มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าหรือไม่คาดคิด ซึ่ง ผิดจากเหตุการณ์ “ ทำให้เกิด ” ที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน “ การบาดเจ็บเล็กน้อย, เสียชีวิต, หรือสิ้นชีพิตักษัย รวมทั้งผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมและชื่อเสียงของบริษัทฯ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ <ul style="list-style-type: none"> - อุบัติเหตุ (Accident) - เหตุการณ์ผิดปกติ (Near Miss) 3.2 อุบัติเหตุ (Accident) หมายถึง เหตุการณ์หนึ่ง “ ที่เกิดขึ้น ” โดยไม่มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าหรือไม่คาดคิด ซึ่ง ผิดจากเหตุการณ์ “ ทำให้เกิด ” อันตรายต่อชีวิต, ทรัพย์สิน, สิ่งแวดล้อมหรือกระบวนการผลิต ซึ่งอุบัติการณ์เป็นส่วนย่อยของอุบัติเหตุ (Incident) โดยแบ่งออกเป็น 8 ชนิด คือ <ul style="list-style-type: none"> - การบาดเจ็บเล็กน้อยจากการทำมา (Occupational Injury/Illness) - ไฟไหม้ระเบิด (Fire/ Explosion) - รั่วไหลแก๊ส (Gas release) - สารเคมีหก, รั่วไหล, การปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม (Chemical spill /Environment impact) - อุบัติเหตุ ยานพาหนะ (Motor vehicle accident) - การรั่วไหลของ CG (CG leak) - ทรัพย์สินเสียหาย (Property Damaged) - อื่นๆ (Other) 		

บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด THAI POLYACETAL CO., LTD.		บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด THAI POLYCARBONATE CO., LTD.	
PROCEDURE		Title : การสอบสวนอุบัติเหตุ / อุบัติการณ์หรือเหตุการณ์ผิดปกติ	
Doc. No. : 3SE – P150	Rev. No. : 6	Page : 2 of 19	
<p>3.3 เหตุการณ์เกือบอุบัติเหตุ (Near Miss) หมายถึง เหตุการณ์หนึ่งๆ ที่เกิดขึ้น “ ที่สัมผัสเพื่อความปลอดภัย “ อาจจะมีผลทำให้เกิด “ การบาดเจ็บ/ เสียชีวิต, หรืออันตรายหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือชื่อเสียงของบริษัท รวมถึงการรั่วไหลของ CG ที่ยังไม่ถึง Alarm ดังขึ้น</p> <p>3.4 การกระทำและสภาพที่ไม่ปลอดภัย หมายถึง ความไม่ปลอดภัยในการทำงานที่เกิดขึ้น และซึ่งไม่เกิดเหตุการณ์เกือบอุบัติเหตุ (Near Miss) โดยตรวจสอบพบหรือตรวจสอบโดยผู้ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Action) หมายถึง การกระทำต่างๆ ของบุคคลซึ่งมีเจตนาไปจากการปฏิบัติด้วยความปลอดภัยที่ขึ้นชื่อยอมรับหรือถูกนายช่างกำหนด และอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเอง บุคคลอื่น หรืออุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร รวมถึงการกระทำที่ก่อให้เกิดสภาพการที่ไม่ปลอดภัย ดังตัวอย่างต่อไปนี้<ul style="list-style-type: none">• ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย• ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน• ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ชำรุด• ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ไม่เหมาะสม ถูกต้อง- สภาพการที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) หมายถึง สภาพการณ์ที่มีสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปจากสภาพที่ปลอดภัยทั่วไปที่ขึ้นชื่อยอมรับ ซึ่งไม่เหมาะสมอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือทรัพย์สินเสียหาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้<ul style="list-style-type: none">• เครื่องมือ อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย• ระบบการเคลื่อนย้ายวัสดุเสียหาย• เครื่องกำกับป้องกันคนเข้าไม่เหมาะสม• สถานะของถนนเสี่ยงต่อไฟไหม้ระเบิด <p>3.5 การบาดเจ็บและเกือบบาดเจ็บจากการทำงาน (Occupational Injury/ Illness) หมายถึง อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้ว มีผลทำให้เกิดการบาดเจ็บ เช่น ถูกของมีคมบาด, ภาวะอุณหภูมิสูง, เผลอใจลื่นหรือหกล้ม วัตถุตก เป็นต้น หรือมีผลทำให้เกิดโรคจากการทำงาน โดยสาเหตุอาจมีการสัมผัสกับระยะสั้นๆ หรือเป็นระยะเวลานานๆ และอาจทำให้เกิดอาการเรื้อรังหรือเฉียบพลันได้ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการดูถูกความกลัวความเจ็บ, การกลืนกินหรือการสำลักสิ่งของ</p> <p>ลักษณะของการบาดเจ็บ/ เกือบบาดเจ็บ (Classification of Injury/ Illness) ย่อเป็น 4 ชนิด คือ</p> <ul style="list-style-type: none">- อุบัติเหตุซึ่งบาดเจ็บ (Lost Time Injury (LTI))- การเปลี่ยนแปลงการทำงาน (Restricted Work Case (RWC))			

บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด THAI POLYACETAL CO., LTD.		บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด THAI POLYCARBONATE CO., LTD.	
PROCEDURE		Title : การสอบสวนอุบัติเหตุ / อุบัติการณ์หรือเหตุการณ์ผิดปกติ	
Doc. No. : 3SE – P150	Rev. No. : 6	Page : 3 of 19	
การบาดเจ็บซึ่งรุนแรง (Medical Treatment Case (MTC))			
- การบาดเจ็บซึ่งรุนแรงหมายถึง (First Aid Case (FAC))			
3.6 เหตุผลใหม่/ระเบิดตัวรั่วไหล (Fire/Explosion/ Gas Release) หมายถึง อุบัติเหตุซึ่งใหม่, การเผาไหม้, การระเบิด, การกระจายตัว หรือการปลดปล่อยก๊าซต่างๆ ออกสู่บรรยากาศโดยที่ไม่มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าซึ่งมีผลทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน, สิ่งก่อสร้าง, ภาวะความปลอดภัย, ชีวิต และกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง			
3.7 ก๊าซ CG รั่วไหล หมายถึง ก๊าซ CG ที่รั่วไหลจากการรวมการเกิดในปริมาณจากเครื่องสามารถตรวจสอบและสังเกตเห็นด้วยสายตา			
3.8 สารเคมีหก, รั่วไหล กระเด็นหรือหก (Chemical Spill / Environment Impact) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าหรือไม่ได้ตั้งใจที่จะปล่อยสารเคมีให้หกหรือรั่วไหลออกสู่ภายนอกที่เก็บ, ดังกับหรือกระบวนการผลิต และอาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบ			
หมายเหตุ: บุคคลมีความรุนแรง มาข้อ 3.6, 3.7 และ 3.8 ต้องผ่านการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม			
3.9 อุบัติเหตุยานพาหนะ (Motor Vehicle Accident (MVA)) หมายถึง อุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ ซึ่งมิใช่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ, เสียชีวิต, หรืออันตราย			
3.10 อื่นๆ (Other) หมายถึง เหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่สามารถจำแนกได้เป็นประเภทที่กำหนด			
3.11 การบาดเจ็บซึ่งรุนแรงหมายถึง (First Aid Case (FAC)) หมายถึง เหตุการณ์ที่มีการบาดเจ็บเล็กน้อย เช่น แผลลอก, แผลพุพอง หรือกัดที่ผิวหนัง เป็นต้น ซึ่งโดยปกติแล้วไม่จำเป็นต้องรักษาโดยแพทย์เพียงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเท่านั้น รวมทั้งการนำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บเพื่อประเมินความรุนแรงจากการโดยแพทย์ (ดูรายละเอียด ในเอกสารแนบ 6)			
3.12 การบาดเจ็บซึ่งรุนแรง (Medical Treatment Case (MTC)) หมายถึง เหตุการณ์การบาดเจ็บ/เจ็บป่วยที่รุนแรงและต้องการการปฐมพยาบาลเฉพาะ โดยเฉพาะโดยแพทย์ โดยเฉพาะการบาดเจ็บซึ่งรุนแรงเท่านั้น จะไม่ถือว่ารุนแรงจนต้องทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ดูรายละเอียด ในเอกสารแนบ 6)			
3.13 การบาดเจ็บซึ่งเปลี่ยนงานหน้าที่ (Restricted Work Case (RWC)) หมายถึง การบาดเจ็บ/เจ็บป่วยจากการทำงานซึ่งต้องทำการปฐมพยาบาลและรักษาเฉพาะ โดยแพทย์ ที่ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไม่สามารถปฏิบัติงานที่ก่อนหน้า มีผลเหตุการณ์นี้สามารถเปลี่ยนจาก เกิดเหตุการณ์ และจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนไปหรือโยกย้ายงานประจำ			
3.14 อุบัติเหตุซึ่งบาดเจ็บ (Lost Time Injury (LTI)) หมายถึง เหตุการณ์การบาดเจ็บซึ่งเปลี่ยนการทำงานซึ่งส่งผลให้ผู้บาดเจ็บ/เจ็บป่วย ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ในวันที่ทำการต่อไป (Next working day) ตามปกติหลังจากรวันที่เกิดเหตุซึ่งผู้บาดเจ็บ ต้องหยุดพักเวลาในการทำงาน (ไม่นับวันที่เกิดเหตุจะไม่คิดรวมถึงวันหยุดต่างๆ หลังจากวันที่เกิดเหตุ)			



บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด THAI POLYACETAL CO., LTD.		บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด THAI POLYCARBONATE CO., LTD.	
PROCEDURE	Title : การสอบสวนอุบัติเหตุ / อุบัติการณ์หรือเหตุการณ์ผิดปกติ		
Doc. No. : 3SE – P150	Rev. No. : 6	Page : 4 of 19	
<p>3.15 อุบัติเหตุรวม (Total Recordable Case (TRC)) หมายถึง ความเสียหายของอุบัติเหตุที่รุนแรง (LTI), การบาดเจ็บขั้นรุนแรง พยายาม (MTC) และการเปลี่ยนแปลงการทำงาน (RWC) ทั้งหมด (จะไม่คิดรวมกับการบาดเจ็บขั้นรุนแรง พยายาม (FAC))</p> <p>3.16 จำนวนชั่วโมงในการทำงาน (Man hours (MH)) หมายถึง ผลรวมชั่วโมงการทำงานของพนักงานหรือพนักงานทั้งหมดรวมทั้งการทำงานช่วงเวลาและการฝึกอบรม (โดยไม่คิดส่วนวันลาและวันพดงาน)</p> <p>3.17 ผู้รับเหมา (Contractor) ในเอกสารฉบับนี้ผู้รับเหมาจะหมายถึงทีมงานของบริษัทผู้รับเหมาประจำที่ปฏิบัติงานภายในพื้นที่ของวิสาหกิจ โดยมีการควบคุมความปลอดภัยในการทำงานและบันทึกเวลาในการทำงาน ซึ่งอาจเป็นผู้รับเหมา (Contractor) และผู้รับเหมาช่วย (Sub-Contractor) หรืออาจมีอย่างหนึ่ง</p> <p>3.18 ระบบการสอบสวนอุบัติเหตุ (Incident Investigation System) หมายถึง กระบวนการในการสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ เพื่อช่วยให้ผู้สอบสวนเหตุการณ์อุบัติเหตุ สามารถค้นหาสาเหตุที่เกิดขึ้น และนำแนวทางลดความเสียหายจากอุบัติเหตุไปปรับปรุงที่ถูกต้อง</p> <p>3.19 ผู้สอบสวนอุบัติเหตุ/อุบัติเหตุการ (Investigator) หมายถึงพนักงานหัวหน้างานระดับ Supervisor ขึ้นไปของฝ่ายต่าง ๆ</p>			
<p>4. ผู้รับผิดชอบ</p> <p>4.1 ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและระงับเหตุเบื้องต้นพร้อมทั้งรายงานอุบัติเหตุ/อุบัติเหตุร้ายแรงเหตุการณ์ผิดปกติการกระทำหรือสภาพการที่ไม่ปลอดภัยต่าง ๆ ให้แก่หัวหน้างานที่รับผิดชอบทันที รวมทั้งให้ความร่วมมือในการสอบสวนอุบัติเหตุ / อุบัติการณ์ ดัง ๆ</p> <p>4.2 ผู้รับเหมา มีหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและระงับเหตุเบื้องต้นพร้อมทั้งรายงานอุบัติเหตุ/อุบัติเหตุร้ายแรงเหตุการณ์ผิดปกติการกระทำหรือสภาพการที่ไม่ปลอดภัยต่าง ๆ ให้แก่หัวหน้างานหรือพนักงานของบริษัทที่รับผิดชอบทันที รวมทั้งให้ความร่วมมือในการสอบสวนอุบัติเหตุ / อุบัติการณ์ ต่าง ๆ</p> <p>4.3 หัวหน้างาน (ส่งระดับ Supervisor ขึ้นไป) มีหน้าที่เป็นผู้สอบสวนอุบัติเหตุ/อุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ผิดปกติได้รับดำเนินการสอบสวนทันทีหรืออย่างช้าภายใน 48 ชั่วโมงและเขียนรายงาน โดย ใช้แบบฟอร์มการรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ/อุบัติเหตุการ หรือแบบฟอร์มรายงานการกระทำและสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย และเหตุการณ์ผิดปกติ</p> <p>4.4 ผู้จัดการฝ่าย มีหน้าที่ดังนี้ คือ</p> <ul style="list-style-type: none">- ควบคุมดูแลให้มีการสอบสวนและรายงานอุบัติเหตุ/อุบัติเหตุการให้ถูกต้องในระยะเวลาที่กำหนด (ตามตารางแนบที่ 2)- พิจารณาความถูกต้องของรายงาน และอนุมัติรายงานเพื่อส่งให้ผู้จัดการโรงงานพิจารณา- เข้าร่วมสอบสวนอุบัติเหตุ/อุบัติเหตุการ/อุบัติเหตุการโรงงานกำหนด ให้จัดตั้งทีมสอบสวน- ติดตามสวนคืนพื้นที่ของเหตุการณ์ไปทั่วทั้ง ๔ จัดส่งให้แก้ไขลดความสูญเสีย- เขียนอนันต์และชี้แจงข้อผิดพลาด			



<div><div><div>บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด THAI POLYACETAL CO., LTD.</div></div><div><div><div>บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด THAI POLYCARBONATE CO., LTD.</div></div></div></div>			
PROCEDURE	Title : การสอบสวนอุบัติเหตุ / อุบัติการณ์หรือเหตุการณ์ผิดปกติ	Page : 5 of 19	
Doc. No. : 3SE – P150	Rev. No. : 6		
4.5 ผู้จัดการโรงงาน มีหน้าที่ดังนี้ คือ			
<ul style="list-style-type: none">- ในการพิจารณาความสอดคล้องหรือความถูกต้องของรายงานการสอบสวน- จัดให้มีการสอบสวน โดยทีมสอบสวนพิเศษ ในกรณีที่รายงานการสอบสวน ไม่สอดคล้องหรือถูกต้องสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์- อนุมัติ รายงานการสอบสวนและจัดส่งให้แก้ไขลดความปลอดภัย หัวหน้าและทีมตรวจสอบ- ให้การสนับสนุนการสอบสวนและการแก้ไขป้องกัน ทั้งทรัพยากร งบประมาณ, เครื่องมือและสิ่งอื่น ๆ ที่จำเป็น			
4.6 ฝ่ายความปลอดภัย อชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ดังนี้			
<ul style="list-style-type: none">- จัดระเบียบรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ / อุบัติการณ์ หรือแบบฟอร์มรายงานการกระทำและสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย และเหตุการณ์ผิดปกติ- ส่วนรายงานการสอบสวนให้แก่อุบัติการณ์ รายงาน - ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ- พิจารณา ตรวจสอบรายงานการสอบสวนพร้อมทั้งติดตามผลการแก้ไขและนำข้อมูลด้านความปลอดภัยอุบัติเหตุ เพื่อเทียบกับมาตรฐานที่กำหนด- นำเสนอ รายงานอุบัติเหตุ/อุบัติเหตุการ, การกระทำ และสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและเหตุการณ์ผิดปกติ- ติดตามขอพบปะของทุกหน่วยงานเพื่อรับข้อมูลไปใช้ในการจัดทำโครงการลดความเสี่ยง (ในเวลาที่การปฏิบัติ)			
4.7 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และบริหารมีหน้าที่ที่ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหกรรมจังหวัด, IEAT ในการมีผู้เชี่ยวชาญเตรียมเรื่อง เกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนหรือสวัสดิการต่างๆ ในกรณีที่ผู้บาดเจ็บเจ็บป่วยจากการทำงานรวมทั้งประสานงานกับโรงพยาบาล ในการจัดส่งหัวหน้างานที่ได้รับบาดเจ็บ			
4.8 พยาบาล มีหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเจ็บป่วย และคัดกรองพยาบาลจากภายนอกเพื่อจัดส่งผู้บาดเจ็บ ไปยังโรงพยาบาล(นอกเวลาทำการ) และเขียนรายงานผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ภายใน 24 ชั่วโมงตามแบบฟอร์ม เช่น หัวหน้างานและผู้จัดการฝ่ายของผู้บาดเจ็บ, เจ้าหน้าที่ที่มีความปลอดภัยหรือเวียนนัยและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากร มนุษย์ และบริหารหรือผู้จัดการ โรงงานที่เกี่ยวข้องเฉพาะกรณีนำส่งผู้บาดเจ็บไปรักษาที่โรงพยาบาล			



 บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด THAI POLYACETAL CO., LTD.	 บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด THAI POLYCARBONATE CO., LTD.	
PROCEDURE	Title : การขอเสนอผลิตภัณฑ์ / อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์	
Doc. No. : SSE – P150	Rev. No. : 6	Page : 6 of 19
5. ขั้นตอนการดำเนินการ 5.1 ขั้นตอนการรายงานการเสนอผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ และเหตุการณ์ผลิตภัณฑ์ 5.1.1 ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หรือผู้พบเห็นเหตุการณ์ เช่น วิศวกรหรือบุคลากรต้องบันทึก 5.1.1.1 ในกรณีที่เป็นอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ - ทำการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเจ็บป่วยเบื้องต้นและรีบแจ้งหัวหน้างานทันที - ในกรณีที่เป็นการบาดเจ็บรุนแรงห้ามเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ จนกว่ามีบุคลากรที่มีอาชีพ ผลการแพทย์ ผู้บาดเจ็บ เช่น แพทย์ โภชนา, ก้าวร้าว เป็นต้น หมายเหตุ : ในกรณีที่เป็นการบาดเจ็บฉุกเฉินส่งโรงพยาบาลหรือรักษาพยาบาลไว้ โดยแจ้งกระทรวงสาธารณสุข แล้วให้คำแนะนำการรับส่งผู้บาดเจ็บตามระเบียบปฏิบัติการรับเหตุฉุกเฉิน 5.1.1.2 รายงานเหตุการณ์แก่หัวหน้างานที่รับผิดชอบทางโทรศัพท์, วิทยุสื่อสาร หรือ โดยทางวาจา 5.1.1.3 ในกรณีที่เป็นการกระทำและสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น - ให้พิจารณาเหตุการณ์ (ถ้าจำเป็น) - แจ้งหัวหน้างานทันที - หากเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ยาก จะต้องปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ปลอดภัยก่อน 5.1.2 หัวหน้างานทำการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและอาการของผู้บาดเจ็บทันที 5.1.2.1 ตรวจสอบอาการของผู้บาดเจ็บ โดยไม่เฝ้าผู้บาดเจ็บเจ็บป่วย ได้รับการปฐมพยาบาลอย่าง เพียงพอ เช่น น้ำดื่ม ปรอทที่ห้องพยาบาล, โรงพยาบาล เป็นต้น - อาการของผู้บาดเจ็บรุนแรง แจ้งผู้จัดการฝ่าย, เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและทรัพยากร มนุษย์ และเข้าพื้นที่ที่มีความปลอดภัย อาทิวน มัคและสิ่งแวดล้อมเพื่อ ประสานงานในการส่งผู้บาดเจ็บไป โรงพยาบาล ได้ดีเยี่ยม 5.1.2.2 ในกรณีที่บาดเจ็บเล็กน้อยหรือบาดเจ็บเล็กน้อยหรือการกระทำและสภาพการ ทำงานที่ไม่ปลอดภัย ให้ทำการตรวจสอบและ แก้ไขสภาพการทำงานที่ปลอดภัยนั้นไป อยู่ใกล้ความปลอดภัย 5.1.3 คณะกรรมการความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้นของ เหตุการณ์ และการแก้ไขป้องกัน รวมทั้งทำการทบทวนการประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมที่เกิด อุบัติเหตุดังกล่าวและลดระดับความเสี่ยงด้วยวิธีตามวิธีประเมินความเสี่ยงตามวิธีประเมิน 5.1.3.1 และ 5.1.3.2 โดยนำโดย Safety Committee หรือที่จัดทำรายงานการสอบสวนส่งให้ผู้จัดการฝ่ายทันที - แบบฟอร์มการรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ/อุปกรณ์ (SSE – F017) - หรือแบบฟอร์มรายงานการกระทำและสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (SSE – F051)		


[illegible]

บริษัท ไทยโพลีเอซีที จำกัด THAI POLYACETAL CO., LTD.		บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด THAI POLYCARBONATE CO., LTD.	
PROCEDURE		Title : การสอบสวนอุบัติเหตุ / อุบัติการณ์หรือเหตุการณ์ผิดปกติ	
Doc. No. : 3SE – P150	Rev. No. : 6	Page : 8 of 19	
<ul style="list-style-type: none">- ดำเนินการสอบสวนและแจ้งให้ผู้จัดการโรงงาน , ผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ- เมื่อเสร็จสิ้นการสอบสวนแล้วให้ดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุ (ตามขั้นตอนการดำเนินการสอบสวนอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์หรือเหตุการณ์ผิดปกติ (3SE – 1002))- นำเสนอข้อมูลสรุปของงานอุบัติเหตุ/อุบัติเหตุ หรือการกระทำและสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย และเหตุการณ์ผิดปกติ			
5.2 ขั้นตอนการสอบสวน โดยทีมสอบสวนพิเศษ			
5.2.1 เมื่อผู้จัดการโรงงานพิจารณาแล้วมีความจำเป็นต้องดำเนินการสอบสวนให้มีคำสั่ง ให้ทำการจัดตั้งทีมสอบสวนพิเศษ โดยกำหนดสมาชิกและหัวหน้าทีมจากฝ่าย ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายซ่อมบำรุง , ฝ่ายควบคุมคุณภาพ , ฝ่ายความปลอดภัย, Specialist, Advisor อื่น ๆ เป็นต้น			
5.2.2 หัวหน้าทีมสอบสวนพิเศษดำเนินการนัดประชุมสมาชิกทีมสอบสวนเพื่อกำหนดแนวทางการสอบสวนและดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์			
5.2.3 จัดทำรายงานสรุปผลการสอบสวนสาเหตุของเหตุการณ์ภายในระยะเวลา 1 เดือนหลังจากได้รับการจัดตั้งทีมสอบสวนพิเศษและรายงานไปที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยระดับบริษัท			
5.2.4 คณะกรรมการความปลอดภัยระดับบริษัทพิจารณาและให้ความเห็น (ถ้ามี)			
5.2.5 ให้ความความปลอดภัยหรือคำแนะนำและสิ่งแวดลอมจัดเก็บเอกสารไว้กับการสอบสวนสาเหตุกับแนวความคิดผลการแก้ไขป้องกัน			
5.3 การติดตามผลการแก้ไขป้องกัน			
5.3.1 ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเหตุการณ์ ฝ่ายความปลอดภัย อธิษณณัยและสิ่งแวดลอมจะทำการติดตามผลการแก้ไขและป้องกันไปยังผู้จัดการฝ่าย หรือตัวแทน โดย Electronic Mail ระบบ LAN			
5.3.2 ผู้จัดการฝ่าย หรือตัวแทนตรวจสอบและติดตามผลการแก้ไขและการป้องกันหรือแจ้งรายงานความคืบหน้าของการแก้ไขและการป้องกันในแต่ละวันหรือสัปดาห์จนกว่าจะเสร็จหรืออยู่ในระยะเฝ้าระวัง ติดตามผลการแก้ไข			
<ul style="list-style-type: none">- และหรือมอบหลักฐานสำเนาเอกสาร ที่มีการแก้ไข ปรับปรุง เช่น สำเนา Work order , สำเนาใบสั่งซื้อ , สำเนา WI ส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น- จัดส่งผลการติดตามผลการแก้ไขให้ฝ่าย ความปลอดภัย อธิษณณัยและสิ่งแวดลอมเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การติดตามผลการแก้ไขและการป้องกันภายใน 1 สัปดาห์หลังจากวันแจ้ง			

<div><div></div><div>บริษัท ไทยโพลีเอซีที จำกัด THAI POLYACETAL CO., LTD.</div></div> <div><div></div><div>บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด THAI POLYCARBONATE CO., LTD.</div></div>			
PROCEDURE		Title : การสอบสวนอุบัติเหตุ / อุบัติการณ์หรือเหตุการณ์ผิดปกติ	
Doc. No. : 3SE – P150	Rev. No. : 6	Page : 9 of 19	
<p>5.3.3 ฝ่ายความปลอดภัย อธิษณณัยและสิ่งแวดลอมสรุปข้อมูลผลการติดตามการแก้ไขและการป้องกันในกรณีที่ผลการแก้ไขและการป้องกันยังไม่แล้วเสร็จจะต้องดำเนินการติดตามผลการแก้ไขต่อไป</p> <p>- สรุปข้อมูลการแก้ไขและการป้องกันแบบเสนอประจำเดือนหรือพร้อมกันสรุปรายงานอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ หรือ เหตุการณ์ผิดปกติ</p> <p>6. เอกสารอ้างอิง</p> <p>6.1 ISM – M001 คู่มือด้านความปลอดภัยของ TPAC</p> <p>6.2 2SM – M001 คู่มือด้านความปลอดภัยของ TPCC</p> <p>6.3 3SE – 1002 ขั้นตอนการดำเนินการสอบสวนอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์หรือเหตุการณ์ผิดปกติ</p> <p>6.4 3SE – S016 คู่มือการออกแบบฟอร์มรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์</p> <p>6.5 3SE – F017 แบบฟอร์มการรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์</p> <p>6.6 3SE – F018 แบบฟอร์มการรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์</p> <p>6.7 3SE – F051 แบบฟอร์มรายงานการกระทำและสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย และเหตุการณ์ผิดปกติ</p> <p>7. การบันทึก</p> <p>7.1 แบบฟอร์มการรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ (3SE – F017) จัดเก็บไว้ที่ Accident/Incident or Near Miss Report File ของฝ่ายความปลอดภัย อธิษณณัยและสิ่งแวดลอม เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี โดยจัดเรียงตามหมายเลขของรายงาน</p> <p>7.2 แบบฟอร์มรายงานการกระทำและสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย และเหตุการณ์ผิดปกติ (3SE – F051) จัดเก็บไว้ที่ Accident/Incident or Near Miss Report File ของฝ่ายความปลอดภัย อธิษณณัยและสิ่งแวดลอม เป็นระยะเวลา 5 ปี</p> <p>8. เอกสารแนบ</p> <p>8.1 เอกสารแนบ 1 ระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ (Severity Classification Guideline)</p> <p>8.2 เอกสารแนบ 2 ระยะเวลาในการรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์</p> <p>8.3 เอกสารแนบ 3 Flow chart ขั้นตอนการรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์</p> <p>8.4 เอกสารแนบ 4 Flow chart ขั้นตอนการสอบสวน โดยทีมสอบสวนพิเศษ</p> <p>8.5 เอกสารแนบ 5 Flow chart ขั้นตอนการติดตามผลการแก้ไขป้องกัน</p>			



 บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด THAI POLYACETAL CO., LTD.		 บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด THAI POLYCARBONATE CO., LTD.		Title : การขอสงวนลิขสิทธิ์ / การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา		Page : 18 of 19
PROCEDURE		Doc. No. : JSE - P159		Rev. No. : 6		
เอกสารแนบที่ 1 ขอบเขตการขอสงวนลิขสิทธิ์ (Security Classification (Guideline))						
การขอสงวนสิทธิ์ที่ 1		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์				
การขอสงวนลิขสิทธิ์</						

 บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด THAI POLYACETAL CO., LTD.		 บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด THAI POLYCARBONATE CO., LTD.		Title : การขอสงวนลิขสิทธิ์ / การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา Page : 11 of 19	
PROCEDURE		Rev. No. : 6			
หมวดหมู่ระดับที่ 2 การขอสงวนลิขสิทธิ์					
ประเภท		วัตถุประสงค์		ประเภท	
1. การขอสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย		วัตถุประสงค์ตามกฎหมาย		วัตถุประสงค์ตามกฎหมาย	
การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์	
2. การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์		การขอสงวนลิขสิทธิ์	

 บริษัท โพลีแอคทีฟ จำกัด THAI POLYACTAL CO., LTD.	บริษัท โพลีแอคทีฟ จำกัด THAI POLYCARBONATE CO., LTD.	TSCA รหัส: 10000000000000000000 TSCA รหัส: 10000000000000000000	Title : รายงานการประเมินผล ผู้เขียน/แก้ไข/อนุมัติ/แก้ไข	Rev. No. : 6	Page : 13 of 10
PROCEDURE	Doc. No. : MSE - P150	1. การประเมินผล	2. การประเมินผล	3. การประเมินผล	4. การประเมินผล
1. การประเมินผล	1. การประเมินผล	1. การประเมินผล	1. การประเมินผล	1. การประเมินผล	1. การประเมินผล
2. การประเมินผล	2. การประเมินผล	2. การประเมินผล	2. การประเมินผล	2. การประเมินผล	2. การประเมินผล

มหาวิทยาลัย ปทุมธานี, ๒๐๑๕. ๓๖๕ หน้า

[illegible]

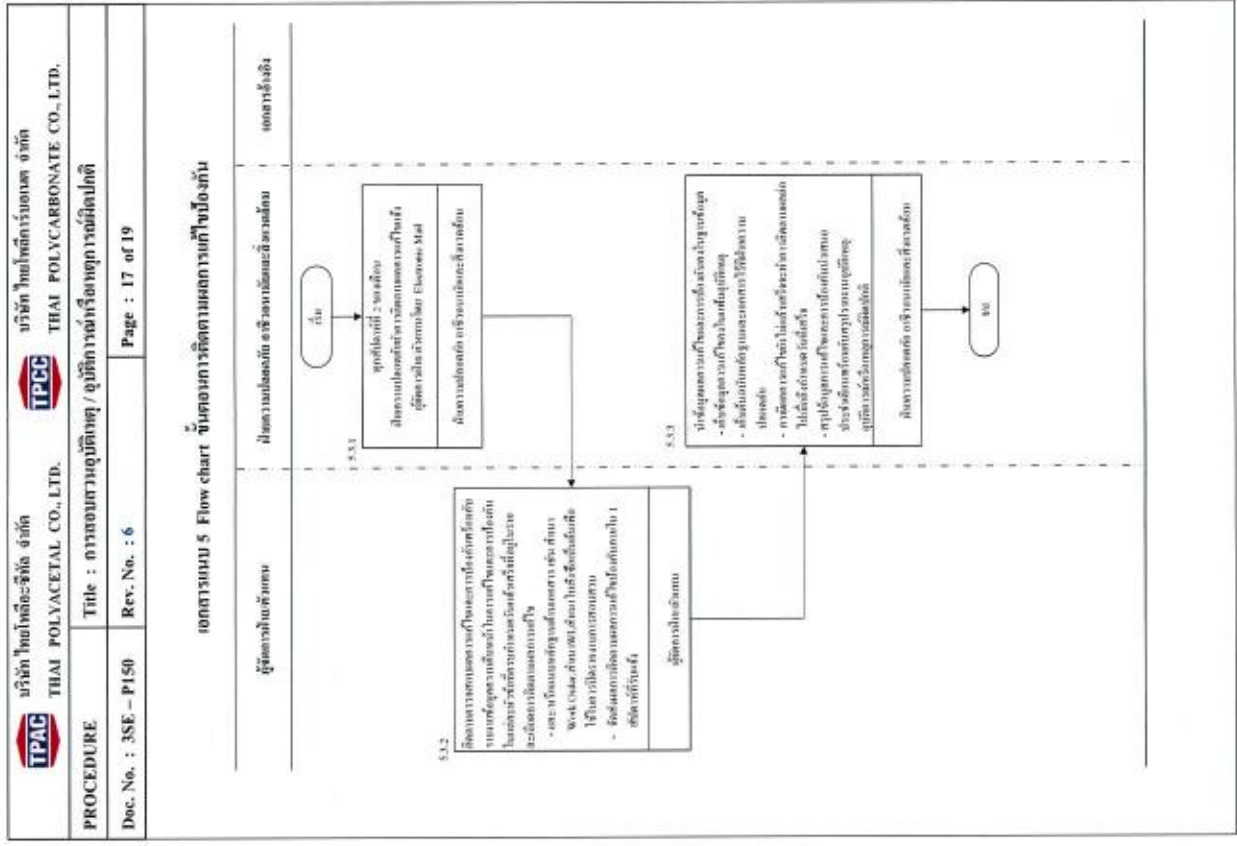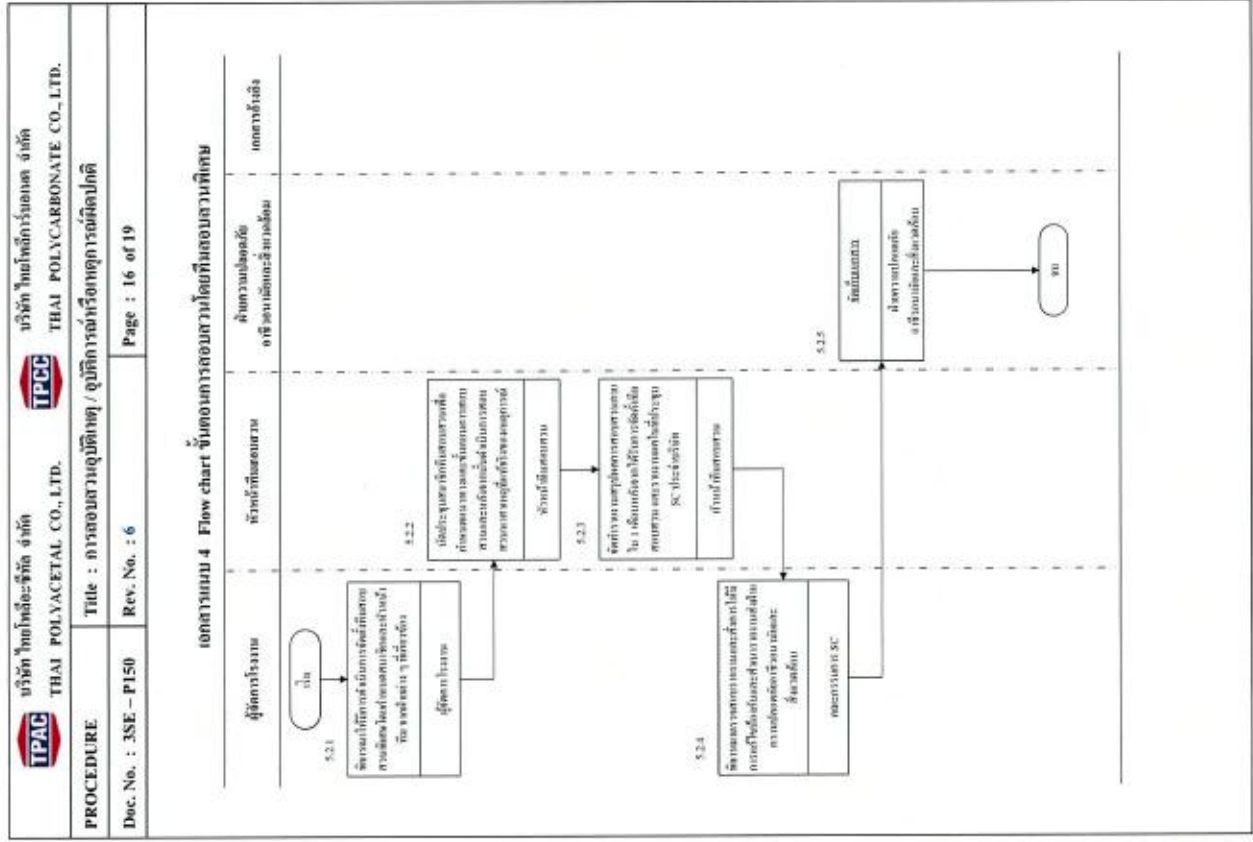

เอกสารแนบที่ 5

ผลการศึกษา วิเคราะห์และทบทวนการดำเนินงานในโรงงาน
เพื่อการป้องกันอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี

HAZOP

หมายเหตุ: โปรดดูเอกสารของระบบในโปรแกรมที่เขียนโดยระบบอัตโนมัติ HAZOP
รายละเอียด (Node SO) Process 1
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Parameter) Level, 2 phase in HW&ES layer

หมายเหตุ: โปรดดูเอกสารของระบบในโปรแกรมที่เขียนโดยระบบอัตโนมัติ HAZOP
รายละเอียด (Node SO) Process 1
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Parameter) Level, 2 phase in HW&ES layer

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequences)	มาตรการป้องกัน (Mitigation)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	ผลลัพธ์ (Rating)
High Level	RS level (A1-700) -F701 idle run -wrong adjust valve	-RS contamination in V-710 -RS may be plug at V-711	A1/L700 alarm H, I, II A2/RSI provide A3/L700 Alarm II B1 Alarm panel B2 Valve check list C1 Tag system D1/L710 D2/LA7102 alarm H D3 Alarm or timer	1) Preventive Maintenance 2) Work Instruction 3) Panel check	2	2	4
High Level	6" overflow line clogged	HW overflow to VT line	A1/L700 alarm H, I, II A2/L700 Alarm II	1) Work Instruction 2) Panel check	1	2	2
High Pressure	wrong adjust valve downstream F-701 -line clogged	-F701 may be damaged	A1/RG701 provide B1 Valve check list C2 Tag system D1/LN701	1) Work Instruction	1	2	2

หมายเหตุ: โปรดดูเอกสารของระบบในโปรแกรมที่เขียนโดยระบบอัตโนมัติ HAZOP
รายละเอียด (Node SO) Process 1
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Parameter) Level, 2 phase in HW&ES layer

หมายเหตุ: โปรดดูเอกสารของระบบในโปรแกรมที่เขียนโดยระบบอัตโนมัติ HAZOP
รายละเอียด (Node SO) Process 1
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Parameter) Level, 2 phase in HW&ES layer

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequences)	มาตรการป้องกัน (Mitigation)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	ผลลัพธ์ (Rating)
High Temperature	N/A	N/A	N/A				
Low Temperature	N/A	N/A	N/A				
No Temperature	N/A	N/A	N/A				
High Reaction	N/A	N/A	N/A				
Low Reaction	N/A	N/A	N/A				
No Reaction	N/A	N/A	N/A				
High Pressure	N/A	N/A	N/A				
No Pressure	N/A	N/A	N/A				

หมายเหตุ: โปรดดูเอกสารของระบบในโปรแกรมที่เขียนโดยระบบอัตโนมัติ HAZOP
รายละเอียด (Node SO) Process 1
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Parameter) Level, 2 phase in HW&ES layer

หมายเหตุ: โปรดดูเอกสารของระบบในโปรแกรมที่เขียนโดยระบบอัตโนมัติ HAZOP
รายละเอียด (Node SO) Process 1
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Parameter) Level, 2 phase in HW&ES layer

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequences)	มาตรการป้องกัน (Mitigation)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	ผลลัพธ์ (Rating)
High Level	RS level (A1-700) -decable leak -drum valve open leak	-RS leak to ATM -F701 overflow	A1/L700 alarm L, I, II A2/RSI provide B1 keep provide C2 Tag system D1/RG-7011 D2 Tank floor provided	1) Preventive Maintenance	2	2	4
Low flow	N/A	N/A	N/A				
No flow	N/A	N/A	N/A				

หมายเหตุ: โปรดดูเอกสารของระบบในโปรแกรมที่เขียนโดยระบบอัตโนมัติ HAZOP
รายละเอียด (Node SO) Process 1
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Parameter) Level, 2 phase in HW&ES layer

หมายเหตุ: โปรดดูเอกสารของระบบในโปรแกรมที่เขียนโดยระบบอัตโนมัติ HAZOP
รายละเอียด (Node SO) Process 1
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Parameter) Level, 2 phase in HW&ES layer

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequences)	มาตรการป้องกัน (Mitigation)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	ผลลัพธ์ (Rating)
High Level	HW flow V-710 to V-713 -drum valve open leak -wrong adjust valve	-HW leak out, soft contamination -V-713 level low -> 710 decrease rate	A1/RG-712 alarm L, I, II B1 keep provide B2 Valve check list C2 Tag system D1/LC-713 L, II Alarm D2/18k boiler provided	1) Work Instruction	2	1	1
No Flow	low HW flow V-710 to V-713 -F711 idle run -wrong adjust valve	-V-710 level high, V-713 level low -> 710 S.D -> 710 S.D	A1/RG-712 alarm L, I, II B1 alarm panel B2 Tag system D1/L7101 L, II provided D2/LC-713 L, I, II D3/L5 710 S.D	1) Preventive Maintenance 2) Work Instruction 3) Consider to install stand by pump	3	2	6

แผนการชี้แจงความเสี่ยงการปฏิบัติงานด้าน 3

ฉบับที่ 9 / 50

ฉบับที่ 26.03.2013

เอกสารที่ 1: วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานด้าน 3

วัตถุประสงค์ (Scope) SO Process 2

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (Parameter) Level, temperature, pressure

การประเมินความเสี่ยง (Risk) 30-1000

จุดตรวจ (Detection)	สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น (Possible Cause)	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safety Measures)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (IL)	ผลกระทบ (IS)	ระดับความเสี่ยง (Rating)
Level level	HW level V-710	-Flexible leak -HW leak out and contaminate	A11.17101 alarm L.L.L. A2184J provide B11 keep provide C11 bag system provide D111767111 provide D211186 provide	1) Preventive Maintenance 2) Work Instruction	2	2	4
	HW level V-710	-Liquid overflow to V7 line -V710 S.D	A11.17101 alarm L.L.H A21.15.710 Alarm H B11 alarm panel provide D111767112 Alarm L.L.L.	1) Preventive Maintenance 2) Work Instruction 3) Consider to install stand by pump	3	2	6
More flow	N/A	N/A	N/A	N/A			

แผนการชี้แจงความเสี่ยงการปฏิบัติงานด้าน 3

ฉบับที่ 7 / 50

ฉบับที่ 26.03.2013

เอกสารที่ 1: วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานด้าน 3

วัตถุประสงค์ (Scope) SO Process 3

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (Parameter) Level, temperature, pressure

การประเมินความเสี่ยง (Risk) 30-1000

จุดตรวจ (Detection)	สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น (Possible Cause)	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safety Measures)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (IL)	ผลกระทบ (IS)	ระดับความเสี่ยง (Rating)
Level level	V712 level high	-Temperature V-713 decrease -pressure increase -V710 decrease rate	A11.17121 alarm H.H.H B111 alarm panel B21 alarm panel C21 bag system D111767131, 13 Alarm D211767131, 13 provide D311767131 provide	1) Preventive Maintenance 2) Work Instruction	2	2	4
	HW level V-710	-Temperature V-713 decrease -pressure increase -V710 decrease rate	A11.17121 alarm L.L.L B111 alarm panel B21 alarm panel C21 bag system D111767131, 13 Alarm D211767131, 13 provide D311767131 provide	1) Preventive Maintenance 2) Work Instruction	2	1	2
More flow	N/A	N/A	N/A	N/A			

แผนการชี้แจงความเสี่ยงการปฏิบัติงานด้าน 3

ฉบับที่ 6 / 50

ฉบับที่ 26.03.2013

เอกสารที่ 1: วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานด้าน 3

วัตถุประสงค์ (Scope) SO Process 2

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (Parameter) Level, temperature, pressure

การประเมินความเสี่ยง (Risk) 30-1000

จุดตรวจ (Detection)	สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น (Possible Cause)	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safety Measures)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (IL)	ผลกระทบ (IS)	ระดับความเสี่ยง (Rating)
Level level	HW level V-710	-Flexible leak -HW leak out and contaminate	A11.17101 alarm L.L.L. A2184J provide B11 keep provide C11 bag system provide D111767111 provide D211186 provide	1) Preventive Maintenance 2) Work Instruction	2	2	4
	HW level V-710	-Liquid overflow to V7 line -V710 S.D	A11.17101 alarm L.L.H A21.15.710 Alarm H B11 alarm panel provide D111767112 Alarm L.L.L.	1) Preventive Maintenance 2) Work Instruction 3) Consider to install stand by pump	3	2	6
More flow	N/A	N/A	N/A	N/A			

แผนการชี้แจงความเสี่ยงการปฏิบัติงานด้าน 3

ฉบับที่ 8 / 50

ฉบับที่ 26.03.2013

เอกสารที่ 1: วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานด้าน 3

วัตถุประสงค์ (Scope) SO Process 3

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (Parameter) Level, temperature, pressure

การประเมินความเสี่ยง (Risk) 30-1000

จุดตรวจ (Detection)	สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น (Possible Cause)	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safety Measures)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (IL)	ผลกระทบ (IS)	ระดับความเสี่ยง (Rating)
Level level	V712 level high	-Temperature V-713 decrease -pressure increase -V710 decrease rate	A11.17121 alarm H.H.H B111 alarm panel B21 alarm panel C21 bag system D111767131, 13 Alarm D211767131, 13 provide D311767131 provide	1) Preventive Maintenance 2) Work Instruction	2	2	4
	HW level V-710	-Temperature V-713 decrease -pressure increase -V710 decrease rate	A11.17121 alarm L.L.L B111 alarm panel B21 alarm panel C21 bag system D111767131, 13 Alarm D211767131, 13 provide D311767131 provide	1) Preventive Maintenance 2) Work Instruction	2	1	2
More flow	N/A	N/A	N/A	N/A			

[illegible]

with 30 (Nodes) 50 (Process)	TRANSMON (Node Description)	HW is for heating

Идентификация (transcript)	Level, temperature, pressure	ΔH (kJ/mol)	ΔG (kJ/mol)	ΔS (J/mol·K)
1	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
2	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
3	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
4	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
5	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
6	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
7	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
8	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
9	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
10	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
11	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
12	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
13	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
14	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
15	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
16	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
17	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
18	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
19	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
20	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
21	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
22	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
23	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
24	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
25	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
26	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
27	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
28	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
29	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
30	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
31	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
32	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
33	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
34	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
35	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
36	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
37	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
38	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
39	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
40	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
41	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
42	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
43	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
44	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
45	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
46	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
47	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
48	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
49	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
50	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
51	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
52	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
53	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
54	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
55	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
56	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713	-40°	1.713
57	34 °C, 0.02 kg/cm ²	13.713		

ข้อปฏิบัติ (Violation)	สถานการณ์ที่พบบ่อย (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safetyguard)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	อันดับ (Rating)
More Temperature	N/A	N/A	N/A				
No Temperature	N/A	N/A	N/A				
More Reaction	N/A	N/A	N/A				
Less Reaction	N/A	N/A	N/A				
No Reaction	N/A	N/A	N/A				
More Pressure	N/A	N/A	N/A				
Less Pressure	N/A	N/A	N/A				
No Pressure	Same condition with "No Flow"	Same condition with "No Flow"	Same condition with "No Flow"	2	1	2	1
More Flow	N/A	N/A	N/A				

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพจิตของผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้าในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น และเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตและการใช้บริการสุขภาพจิตของผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้าในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น

[illegible]

พื้ดิน (Parameter)	ระดับ, temperature, position	ความหนาแน่น (Value)	ความหนาแน่น (Density)
พื้ดิน (Parameter)	ระดับ, temperature, position	ความหนาแน่น (Value)	ความหนาแน่น (Density)

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกันเหตุการณ์ (Safeguards)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	อันดับ ความเสี่ยง (Rating)
Motor Temperature	N/A	N/A	N/A				
Load Temperature	N/A	N/A	N/A				
No Temperature	N/A	N/A	N/A				
Motor Reaction	N/A	N/A	N/A				
Load Reaction	N/A	N/A	N/A				
No Reaction	N/A	N/A	N/A				
Motor Pressure	N/A	N/A	N/A				
Load Pressure	N/A	N/A	N/A				
No Pressure	Same condition with "No Flow"	Same condition with "No Flow"	Same condition with "No Flow"		4	3	4
							2

เลขที่หนังสือ: 10724 และหมายเลขแจ้งจับ 440.15.1341 นสพ.ที่ 2178/2558 เรื่องขอความเห็นชอบการปรับแก้การปฏิบัติกาตามข้อ 3073 HA.2558

min 30 (Node) S1 Process 4	3 10/25/16 (Node Description)	HW is 2nd bearing

අනුමාන පරාමිති (Parameter)	මටුව, භූමිකම්පන, ප්‍රමාණය	අනුමාන (Value)	අනුමාන (Value)
අනුමාන පරාමිති (Parameter)	මටුව, භූමිකම්පන, ප්‍රමාණය	අනුමාන (Value)	අනුමාන (Value)

ข้อบกพร่อง (Defect)	อาการที่สังเกตเห็น (Visible Cause)	สาเหตุที่พบบ่อย (Common Cause)	การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (First Aid)	ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา (Troubleshooting)	การดำเนินการแก้ไข (Corrective Action)			
					โดย (By)	จำนวนครั้ง (No.)	ผู้ดำเนินการ (By)	วันที่ดำเนินการ (Date)
Motor not running	V-717 level increase pump idle run valve malfunction wrong adjust valve	-Temperature V-717 decrease -Pressure increase -V710 decrease rate	A1) ILC-717 alarm L1/H1 B1) standby pump P-718B B2) alarm panel C1) tag system D1) PLC-717 Alarm L, L1 D2) FAS-717 D3) Indicator lamp Y* between V-715, V-717	1) Preventive Maintenance 2) Work Instruction	1	2	4	2
No Flow	wrong adjust valve p-718 idle run	low flow supply to downstream may be effect to v710s3 + level V-713 increase - Pressure increase	A1) F7722 L.L. alarm provide B1) standby pump P-718B B2) Alarm panel C1) tag system D1) ILC-717, H1 alarm D2) PLC-717	1) Preventive Maintenance 2) Work Instruction	1	2	4	2
Motor flow	N/A	N/A	N/A	N/A				
Leak flow	N/A	N/A	N/A	N/A				

สมการเชิงเส้น อีกรูปแบบหนึ่งของสมการที่คุ้นเคยกัน ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีดังนี้ สมการของระนาบในปริภูมิสามมิติ

H07-09 (Node1 SU) Process 5 3 H07-09 (Node Description)

HW 20 (Node 1, Node 2)
3 (HW 20) (Node 1, Node 2)
3 (HW 20) (Node 1, Node 2)

[illegible]

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguard)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	อันดับความเสี่ยง (Rank)
Mixed exit	T-227 level high p=724 alk run wrong adjust valve	-5.4x10 ⁻⁴ T-227 high, may flooding condition -T710 decrease into -Temperature decrease -Pressure increase	A1: ALC-727 H, HH alarm C13 tag is start B1) alarm panel B2) Valve-check list D2) 18" balance line	1) Preventive Maintenance 2) Work Instruction	2	2	4
Most temperature	T-227 over high -too much 65 steam supply -steam valve malfunction	-pressure up in column, may may be damage solvent may be back out to ATM -T710 may be S/D	A1) H727, T727, 2, 3, T727 H, HH B1) H727 H, HH D1) H727, T727 H, HH D2) PG-727 H, HH	1) Preventive Maintenance 2) Work Instruction	2	3	6

แผนการปฏิบัติงานของกระบวนการปฏิบัติงานที่ 3

หน้า 13 / 50

แก้ไขวันที่ 26.03.2013

เอกสารที่: วิศวกรตรวจสอบการดำเนินงานไปงานที่วิศวกรตรวจสอบการปฏิบัติงานที่ 3078 HA20P

รหัส (Node/SC) Process 3

รายละเอียด (Node Description) HW distribution

ค่าการปฏิบัติงาน (Value) 95.2 C, 0.04 kg/cm2, 1E-727 ~ 4P*

ชนิดการวัด (Parameter) Level, temperature, pressure

แผนการปฏิบัติงาน

IP-109-1

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safe guard)	ข้อกำหนด (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	อันดับ (Rating)
More/less pressure	T-727 pressure + too much SS steam supply - valve malfunction	- pressure up in column, may may be damage solvent may be leak out to ATM -770 may be STD - Temperature increase	A) ILC-727 alarm HHH A2) ILC721 provide A3) PG727 provide B) ILC-727 HHH alarm provide D) SV713 provide D2) P balance line D3) ILC721, ILC722, ILC725 HHH	1) Preventive Maintenance 2) Work Instruction	2	3	6
							2

แผนการปฏิบัติงานของกระบวนการปฏิบัติงานที่ 3

หน้า 14 / 50

แก้ไขวันที่ 26.03.2013

เอกสารที่: วิศวกรตรวจสอบการดำเนินงานไปงานที่วิศวกรตรวจสอบการปฏิบัติงานที่ 3078 HA20P

รหัส (Node/SC) Process 5

รายละเอียด (Node Description) HW distribution

ค่าการปฏิบัติงาน (Value) 95.2 C, 0.04 kg/cm2, 1E-727 ~ 4P*

ชนิดการวัด (Parameter) Level, temperature, pressure

แผนการปฏิบัติงาน

IP-109-1

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safe guard)	ข้อกำหนด (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	อันดับ (Rating)
Less Temperature	N/A	N/A	N/A				
No Temperature	N/A	N/A	N/A				
More/less reaction	N/A	N/A	N/A				
Less/less reaction	N/A	N/A	N/A				
No/less reaction	N/A	N/A	N/A				
More/less flow	Same condition with "More/less"	Same condition with "More/less"	Same condition with "More/less"		2	3	6
Less/less flow	Same condition with "Less/less"	Same condition with "Less/less"	Same condition with "Less/less"		2	2	4
No/less flow	Same condition with "No/less"	Same condition with "No/less"	Same condition with "No/less"		2	1	2

แผนการปฏิบัติงานของกระบวนการปฏิบัติงานที่ 3

หน้า 14 / 50

แก้ไขวันที่ 26.03.2013

เอกสารที่: วิศวกรตรวจสอบการดำเนินงานไปงานที่วิศวกรตรวจสอบการปฏิบัติงานที่ 3078 HA20P

รหัส (Node/SC) Process 5

รายละเอียด (Node Description) HW distribution

ค่าการปฏิบัติงาน (Value) 95.2 C, 0.04 kg/cm2, 1E-727 ~ 4P*

ชนิดการวัด (Parameter) Level, temperature, pressure

แผนการปฏิบัติงาน

IP-109-1

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safe guard)	ข้อกำหนด (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	อันดับ (Rating)
Less/low	-V-728 can not make flow - wrong adjust valve - valve malfunction - drain valve open leak	- level 1-727 high - hot HW leak to ATM - 4-728 can raise	B) ILC provide C) ILC system D) ILC728 provide D2) ILC-727 HHH alarm provide D3) ILC provide	1) Preventive Maintenance 2) Work Instruction	2	2	4
							2
No/low	-V-728 idle run - wrong adjust valve - valve malfunction	- level 1-727 high/low flooding condition can not separate solvent from HW -770 decrease rate	C) ILC system D) ILC alarm panel D1) ILC-727 HHH alarm provide D2) ILC balance line between V-717 D3) ILC721, ILC722, ILC722	1) Preventive Maintenance 2) Work Instruction	2	1	2
							1

แผนการปฏิบัติงานของกระบวนการปฏิบัติงานที่ 3

หน้า 16 / 50

แก้ไขวันที่ 06.06.2013

เอกสารที่: วิศวกรตรวจสอบการดำเนินงานไปงานที่วิศวกรตรวจสอบการปฏิบัติงานที่ 3078 HA20P

รหัส (Node/SC) Process 6

รายละเอียด (Node Description) condensate vapor from V-713 & collect liquid

ค่าการปฏิบัติงาน (Value) 3.0 - two phase (MC & water) in V-720, 1E-720 ~ 3P*

ชนิดการวัด (Parameter) Level, pt

แผนการปฏิบัติงาน

IP-109-1

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safe guard)	ข้อกำหนด (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	อันดับ (Rating)
Less/low	V-720 level low - drain valve open leak - wrong adjust valve - valve malfunction	- No AW flow to V-721 - water contamination is solvent to V-720 - AW MC leak out to ATM	A) ILC-720 alarm LLL A2) ILC provide B) ILC provide C) ILC system provide D1) ILC721 L.L.L alarm D2) ILC721 provide	1) Preventive Maintenance 2) Work Instruction	2	2	4
No/low	- MC-720 malfunction - wrong adjust valve - no P/A supply to V-720	CT contaminant in MC phase P/C quality may be off spec	C) ILC system C2) Valve check kit B1) ILC-720 HHH alarm	1) Preventive Maintenance 2) Work Instruction	2	2	4
More/low	N/A	N/A	N/A				
Less/low	N/A	N/A	N/A				

เอกสารชี้แจงรายละเอียดการประเมินความเสี่ยง HAZOP

รายละเอียด (Node Description) Bottom III in 2nd heat up

ตัวแปร (Value) 44.4c, discharge pump 2, 1 kg/cm², 97-750 ~ 0.15 bar

ผลกระทบ (Parameter) temperature, level

Id-1052

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safety Guard)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	ผลลัพธ์ (Rating)
No Temperature	N/A	N/A	N/A				
More Reaction	N/A	N/A	N/A				
Leak Reaction	N/A	N/A	N/A				
No Reaction	N/A	N/A	N/A				
More Low	Same condition with "More Pressure" Same condition with "More Pressure"	Same condition with "More Pressure"	Same condition with "More Pressure"		2	2	4
Leak Pressure	Same condition with "Leak Flow" Same condition with "Leak Flow"	Same condition with "Leak Flow"	Same condition with "Leak Flow"		2	2	4
No Pressure	Same condition with "No Flow" Same condition with "No Flow"	Same condition with "No Flow"	Same condition with "No Flow"		2	2	4

เอกสารชี้แจงรายละเอียดการประเมินความเสี่ยง HAZOP

รายละเอียด (Node Description) Bottom III in 2nd heat up

ตัวแปร (Value) 103.4c, 1.1 kg/cm², 11-752 ~ 30"

ผลกระทบ (Parameter) temperature, level, pressure

Id-1052

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safety Guard)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	ผลลัพธ์ (Rating)
Leak level	- drain valve open leak - valve malfunction	- P-752 cavitate - solvent leak out via ATM	A1) LC-752 alarm L.L.L. A2) SD provide D1) FC-752 provide D2) secondary containment provide D3) QA-752 provide D4) T1-752 and FC-752 provide D5) P-752 provided	1) Preventive Maintenance 2) Work Instruction	2	2	4
More Pressure	V-752 pressure - drain valve malfunction - wrong adjust valve	- solvent may leak out via Drain to ATM, if/750 may be S.D	A1) T1-752 alarm H.I.H.I A2) PG-752 provide A3) P1-750, P1-750 provide A4) EV-750 provide C1) bag system provide D1) FC-752 H.I.H.I provide	1) Preventive Maintenance 2) Work Instruction	2	2	4

เอกสารชี้แจงรายละเอียดการประเมินความเสี่ยง HAZOP

รายละเอียด (Node Description) Bottom III in 2nd heat up

ตัวแปร (Value) 103.4c, 1.1 kg/cm², 11-752 ~ 30"

ผลกระทบ (Parameter) temperature, level

Id-1052

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safety Guard)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	ผลลัพธ์ (Rating)
Leak Low	4-753 open not make flow	- V-752 level high	D1) FC-752 provide	1) Preventive Maintenance	2	2	4
No Low	4-753 off on - wrong adjust valve - valve malfunction	- V-752 level high - possible to decrease rate	D1) FC-752 provide D2) H-751B standby pump provide C1) bag system provide D3) LC-752 H.I.H.I alarm provide D2) B* balance line	1) Preventive Maintenance 2) Work Instruction	2	2	4

เอกสารชี้แจงรายละเอียดการประเมินความเสี่ยง HAZOP

รายละเอียด (Node Description) Bottom III in 2nd heat up

ตัวแปร (Value) 103.4c, 1.1 kg/cm², FC-752 ~ 1100 kg/h

ผลกระทบ (Parameter) temperature, level

Id-1052

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safety Guard)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	ผลลัพธ์ (Rating)
Leak Temperature	No supply 65 steam supply - valve malfunction - wrong adjust valve - steam trap does not work	- solvent contamination in waste water - pressure increase - process solvent may be leak out to ATM	A1) T1-752 alarm L.L.L. D1) FC-752 L.L.L. alarm provide C1) bag system provide D1) P1-752 L.L.L. alarm provide D2) B* balance line D3) QA-753 provide D4) steam trap before valve provide	1) Preventive Maintenance 2) Work Instruction	2	2	4
More Temperature	too much 65 steam supply - valve malfunction - wrong adjust valve	- temperature high contaminants in HE - pressure increase - process solvent may be leak out to ATM	A1) T1-752 alarm H.I.H.I D1) FC-752 alarm H.I.H.I C1) bag system provide D1) P1-752, P1-752 provide D2) B* balance line to V-752 D3) KA-750, P1-750 provide D4) SV-750 provide	1) Preventive Maintenance 2) Work Instruction	2	2	4

เอกสารที่เกี่ยวกับเอกสารประเมินความเสี่ยง 3
หน้า (Side) / SI Process 11
ชื่อ (Name) / Value 107.6, 1.1 kg/cm2, PLC-752 ~ 100 kg/h
อุณหภูมิ (Temperature) / level
ชื่อ (Name) / Value 107.6, 1.1 kg/cm2, PLC-752 ~ 100 kg/h
อุณหภูมิ (Temperature) / level

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safety Guard)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	ผลลัพธ์ (Rating)
No Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A			
More Reaction	N/A	N/A	N/A	N/A			
Less Reaction	N/A	N/A	N/A	N/A			
No Reaction	N/A	N/A	N/A	N/A			
More Flow	Same condition with "More Flow"	Same condition with "More Flow"	Same condition with "More Flow"	Same condition with "More Flow"	2	2	4
Less Pressure	Same condition with "Less Flow"	Same condition with "Less Flow"	Same condition with "Less Flow"	Same condition with "Less Flow"	2	2	4
No Pressure	Same condition with "No Flow"	Same condition with "No Flow"	Same condition with "No Flow"	Same condition with "No Flow"	2	2	4

เอกสารที่เกี่ยวกับเอกสารประเมินความเสี่ยง 3
หน้า (Side) / SI Process 12
ชื่อ (Name) / Value 107.6, 1.1 kg/cm2, PLC-752 ~ 100 kg/h
อุณหภูมิ (Temperature) / level
ชื่อ (Name) / Value 107.6, 1.1 kg/cm2, PLC-752 ~ 100 kg/h
อุณหภูมิ (Temperature) / level

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safety Guard)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	ผลลัพธ์ (Rating)
More Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A			
Less Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A			
No Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A			
More Reaction	N/A	N/A	N/A	N/A			
Less Reaction	N/A	N/A	N/A	N/A			
No Reaction	N/A	N/A	N/A	N/A			
More Pressure	N/A	N/A	N/A	N/A			
Less Pressure	N/A	N/A	N/A	N/A			
No Pressure	N/A	N/A	N/A	N/A			

เอกสารที่เกี่ยวกับเอกสารประเมินความเสี่ยง 3
หน้า (Side) / SI Process 12
ชื่อ (Name) / Value 107.6, 1.1 kg/cm2, PLC-752 ~ 100 kg/h
อุณหภูมิ (Temperature) / level
ชื่อ (Name) / Value 107.6, 1.1 kg/cm2, PLC-752 ~ 100 kg/h
อุณหภูมิ (Temperature) / level

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safety Guard)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	ผลลัพธ์ (Rating)
Less Level	- Alarm malfunction - wrong adjust valve - alarm valve open leak	- low HIF flow to V-580 level low - solvent leak out to ATM risk to fire occur	A1) L1754 L.L.L alarm provide A2) R2758 provide C1) Caping system provide D1) L1760 L.L.L alarm C2) Valve check not	1) Preventive Maintenance 2) Work Instruction	2	2	4
More Flow	N/A	N/A	N/A	N/A			
Less Flow	N/A	N/A	N/A	N/A			
No Flow	N/A	N/A	N/A	N/A			

เอกสารที่เกี่ยวกับเอกสารประเมินความเสี่ยง 3
หน้า (Side) / SI Process 13
ชื่อ (Name) / Value 107.6, 1.1 kg/cm2, PLC-752 ~ 100 kg/h
อุณหภูมิ (Temperature) / level
ชื่อ (Name) / Value 107.6, 1.1 kg/cm2, PLC-752 ~ 100 kg/h
อุณหภูมิ (Temperature) / level

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safety Guard)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	ผลลัพธ์ (Rating)
Less level	- alarm valve open leak - P-758 valve - P-758 side run - wrong adjust valve - valve malfunction	- MC leak out to ATM - P-758 operate, reflux flow fluctuate - top T-732 temperature high contamination in MC - MC may be leak out to ATM - T710 may be S/D	A1) L1757 alarm L.L.L. A2) L1757 provide C1) tag system provide D1) cap provide D1) R2758 provide D2) PLC 7322 L.L.L alarm provide A1) PLC 7322 alarm L.L.L. D1) alarm panel provide C1) tag system provide D1) T7322 alarm L.L.L. D2) T7324 provide A1) PLC 7322 alarm L.L.L. D1) R2758 provide C1) tag system provide D1) T7322 alarm L.L.L. D1) Cap provide D2) tag system provide	1) Preventive Maintenance 2) Work Instruction 3) Consider to install stand by pump 3) Preventive Maintenance 2) Work Instruction 3) Consider to install stand by pump 3) Preventive Maintenance 2) Work Instruction 3) Consider to install stand by pump	2	2	4
More Flow	N/A	N/A	N/A	N/A			
Less Flow	N/A	N/A	N/A	N/A			
No Flow	N/A	N/A	N/A	N/A			

doi:10.1371/journal.pone.0142055.g002

8.41" rise includes chimney flue rise for its removal.

received on average 10,000 e-mails in 2000, 100,000 in 2001, and 1,000,000 in 2002.

1401-42

Temperature, level

ข้อบกพร่อง (Defect)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safety)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					Initial (L)	Current (S)	Residual (Rating)
Level off	- flexible link	pumps may be cavitate	A1)1170 alarm L.L.	1) Preventive Maintenance	2	3	6
No flow	pumps idle run, 1-771A, 2B- wrong adjust valve valve malfunction	-low MC flow is downstream -low tank flow rate is downstream, sequence abnormal (N.T) -production rate decrease	A1)2HFQ3502 alarm L.L. S2 lag system provide D1) alarm A199 or DCS D2)12HFQ3502 L.L. provide	1) Preventive Maintenance 2) Work Instruction	2	2	4
More flow			A1)2HFQ3502 alarm H.H	1) Preventive Maintenance 2) Work Instruction	2	1	2

with $\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$ and $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$.

100

1000

ผลการวิจัยพบว่า มีสาระที่ ๓ และผลตามมาตรฐานที่ ๓ เป็นไปตามที่คิดไว้ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม

 Al^{3+} receiving electron transfer to an organic

1

1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 26

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

ฟังก์ชันเดิม (Use/Status)	สถานะที่เสี่ยง (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguard)	ผู้รับผิดชอบ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L1)	ความถี่ (S)	ผลกระทบ (S)	ระดับความเสี่ยง (Rating)
More/temperature	N/A	N/A	N/A					
Less/temperature	N/A	N/A	N/A					
Not/temperature	N/A	N/A	N/A					
More/function								
Less/function	N/A	N/A	N/A					
Not/function	N/A	N/A	N/A					
More/pressure	Same condition with "More/low"	Same condition with "More/low"	Same condition with "More/low"		2	1	2	1
Less/pressure	Same condition with "Less/low"	Same condition with "Less/low"	Same condition with "Less/low"		2	2	4	2
Not/pressure	Same condition with "Not/low"	Same condition with "Not/low"	Same condition with "Not/low"		2	2	4	2

Содержание

1000

100

การที่พื้นที่ \mathbb{R}^n มีสมบัติการปิดภายใต้การคูณด้วยสเกลาร์และภายใต้การบวกก็หมายความว่า \mathbb{R}^n เป็นปริภูมิเวกเตอร์

16 | ²⁸ | ²⁹ | ³⁰ | ³¹ | ³² | ³³ | ³⁴ | ³⁵ | ³⁶ | ³⁷ | ³⁸ | ³⁹ | ⁴⁰ | ⁴¹ | ⁴² | ⁴³ | ⁴⁴ | ⁴⁵ | ⁴⁶ | ⁴⁷ | ⁴⁸ | ⁴⁹ | ⁵⁰ | ⁵¹ | ⁵² | ⁵³ | ⁵⁴ | ⁵⁵ | ⁵⁶ | ⁵⁷ | ⁵⁸ | ⁵⁹ | ⁶⁰ | ⁶¹ | ⁶² | ⁶³ | ⁶⁴ | ⁶⁵ | ⁶⁶ | ⁶⁷ | ⁶⁸ | ⁶⁹ | ⁷⁰ | ⁷¹ | ⁷² | ⁷³ | ⁷⁴ | ⁷⁵ | ⁷⁶ | ⁷⁷ | ⁷⁸ | ⁷⁹ | ⁸⁰ | ⁸¹ | ⁸² | ⁸³ | ⁸⁴ | ⁸⁵ | ⁸⁶ | ⁸⁷ | ⁸⁸ | ⁸⁹ | ⁹⁰ | ⁹¹ | ⁹² | ⁹³ | ⁹⁴ | ⁹⁵ | ⁹⁶ | ⁹⁷ | ⁹⁸ | ⁹⁹ | ¹⁰⁰ | ¹⁰¹ | ¹⁰² | ¹⁰³ | ¹⁰⁴ | ¹⁰⁵ | ¹⁰⁶ | ¹⁰⁷ | ¹⁰⁸ | ¹⁰⁹ | ¹¹⁰ | ¹¹¹ | ¹¹² | ¹¹³ | ¹¹⁴ | ¹¹⁵ | ¹¹⁶ | ¹¹⁷ | ¹¹⁸ | ¹¹⁹ | ¹²⁰ | ¹²¹ | ¹²² | ¹²³ | ¹²⁴ | ¹²⁵ | ¹²⁶ | ¹²⁷ | ¹²⁸ | ¹²⁹ | ¹³⁰ | ¹³¹ | ¹³² | ¹³³ | ¹³⁴ | ¹³⁵ | ¹³⁶ | ¹³⁷ | ¹³⁸ | ¹³⁹ | ¹⁴⁰ | ¹⁴¹ | ¹⁴² | ¹⁴³ | ¹⁴⁴ | ¹⁴⁵ | ¹⁴⁶ | ¹⁴⁷ | ¹⁴⁸ | ¹⁴⁹ | ¹⁵⁰ | ¹⁵¹ | ¹⁵² | ¹⁵³ | ¹⁵⁴ | ¹⁵⁵ | ¹⁵⁶ | ¹⁵⁷ | ¹⁵⁸ | ¹⁵⁹ | ¹⁶⁰ | ¹⁶¹ | ¹⁶² | ¹⁶³ | ¹⁶⁴ | ¹⁶⁵ | ¹⁶⁶ | ¹⁶⁷ | ¹⁶⁸ | ¹⁶⁹ | ¹⁷⁰ | ¹⁷¹ | ¹⁷² | ¹⁷³ | ¹⁷⁴ | ¹⁷⁵ | ¹⁷⁶ | ¹⁷⁷ | ¹⁷⁸ | ¹⁷⁹ | ¹⁸⁰ | ¹⁸¹ | ¹⁸² | ¹⁸³ | ¹⁸⁴ | ¹⁸⁵ | ¹⁸⁶ | ¹⁸⁷ | ¹⁸⁸ | ¹⁸⁹ | ¹⁹⁰ | ¹⁹¹ | ¹⁹² | ¹⁹³ | ¹⁹⁴ | ¹⁹⁵ | ¹⁹⁶ | ¹⁹⁷ | ¹⁹⁸ | ¹⁹⁹ | ²⁰⁰ | ²⁰¹ | ²⁰² | ²⁰³ | ²⁰⁴ | ²⁰⁵ | ²⁰⁶ | ²⁰⁷ | ²⁰⁸ | ²⁰⁹ | ²¹⁰ | ²¹¹ | ²¹² | ²¹³ | ²¹⁴ | ²¹⁵ | ²¹⁶ | ²¹⁷ | ²¹⁸ | ²¹⁹ | ²²⁰ | ²²¹ | ²²² | ²²³ | ²²⁴ | ²²⁵ | ²²⁶ | ²²⁷ | ²²⁸ | ²²⁹ | ²³⁰ | ²³¹ | ²³² | ²³³ | ²³⁴ | ²³⁵ | ²³⁶ | ²³⁷ | ²³⁸ | ²³⁹ | ²⁴⁰ | ²⁴¹ | ²⁴² | ²⁴³ | ²⁴⁴ | ²⁴⁵ | ²⁴⁶ | ²⁴⁷ | ²⁴⁸ | ²⁴⁹ | ²⁵⁰ | ²⁵¹ | ²⁵² | ²⁵³ | ²⁵⁴ | ²⁵⁵ | ²⁵⁶ | ²⁵⁷ | ²⁵⁸ | ²⁵⁹ | ²⁶⁰ | ²⁶¹ | ²⁶² | ²⁶³ | ²⁶⁴ | ²⁶⁵ | ²⁶⁶ | ²⁶⁷ | ²⁶⁸ | ²⁶⁹ | ²⁷⁰ | ²⁷¹ | ²⁷² | ²⁷³ | ²⁷⁴ | ²⁷⁵ | ²⁷⁶ | ²⁷⁷ | ²⁷⁸ | ²⁷⁹ | ²⁸⁰ | ²⁸¹ | ²⁸² | ²⁸³ | ²⁸⁴ | ²⁸⁵ | ²⁸⁶ | ²⁸⁷ | ²⁸⁸ | ²⁸⁹ | ²⁹⁰ | ²⁹¹ | ²⁹² | ²⁹³ | ²⁹⁴ | ²⁹⁵ | ²⁹⁶ | ²⁹⁷ | ²⁹⁸ | ²⁹⁹ | ³⁰⁰ | ³⁰¹ | ³⁰² | ³⁰³ | ³⁰⁴ | ³⁰⁵ | ³⁰⁶ | ³⁰⁷ | ³⁰⁸ | ³⁰⁹ | ³¹⁰ | ³¹¹ | ³¹² | ³¹³ | ³¹⁴ | ³¹⁵ | ³¹⁶ | ³¹⁷ | ³¹⁸ | ³¹⁹ | ³²⁰ | ³²¹ | ³²² | ³²³ | ³²⁴ | ³²⁵ | ³²⁶ | ³²⁷ | ³²⁸ | ³²⁹ | ³³⁰ | ³³¹ | ³³² | ³³³ | ³³⁴ | ³³⁵ | ³³⁶ | ³³⁷ | ³³⁸ | ³³⁹ | ³⁴⁰ | ³⁴¹ | ³⁴² | ³⁴³ | ³⁴⁴ | ³⁴⁵ | ³⁴⁶ | ³⁴⁷ | ³⁴⁸ | ³⁴⁹ | ³⁵⁰ | ³⁵¹ | ³⁵² | ³⁵³ | ³⁵⁴ | ³⁵⁵ | ³⁵⁶ | ³⁵⁷ | ³⁵⁸ | ³⁵⁹ | ³⁶⁰ | ³⁶¹ | ³⁶² | ³⁶³ | ³⁶⁴ | ³⁶⁵ | ³⁶⁶ | ³⁶⁷ | ³⁶⁸ | ³⁶⁹ | ³⁷⁰ | ³⁷¹ | ³⁷² | ³⁷³ | ³⁷⁴ | ³⁷⁵ | ³⁷⁶ | ³⁷⁷ | ³⁷⁸ | ³⁷⁹ | ³⁸⁰ | ³⁸¹ | ³⁸² | ³⁸³ | ³⁸⁴ | ³⁸⁵ | ³⁸⁶ | ³⁸⁷ | ³⁸⁸ | ³⁸⁹ | ³⁹⁰ | ³⁹¹ | ³⁹² | ³⁹³ | ³⁹⁴ | ³⁹⁵ | ³⁹⁶ | ³⁹⁷ | ³⁹⁸ | ³⁹⁹ | ⁴⁰⁰ | ⁴⁰¹ | ⁴⁰² | ⁴⁰³ | ⁴⁰⁴ | ⁴⁰⁵ | ⁴⁰⁶ | ⁴⁰⁷ | ⁴⁰⁸ | ⁴⁰⁹ | ⁴¹⁰ | ⁴¹¹ | ⁴¹² | ⁴¹³ | ⁴¹⁴ | ⁴¹⁵ | ⁴¹⁶ | ⁴¹⁷ | ⁴¹⁸ | ⁴¹⁹ | ⁴²⁰ | ⁴²¹ | ⁴²² | ⁴²³ | ⁴²⁴ | ⁴²⁵ | ⁴²⁶ | ⁴²⁷ | ⁴²⁸ | ⁴²⁹ | ⁴³⁰ | ⁴³¹ | ⁴³² | ⁴³³ | ⁴³⁴ | ⁴³⁵ | ⁴³⁶ | ⁴³⁷ | ⁴³⁸ | ⁴³⁹ | ⁴⁴⁰ | ⁴⁴¹ | ⁴⁴² | ⁴⁴³ | ⁴⁴

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523</
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

1000

Journal of Management Education

ลักษณะการปนเปื้อน (Deviation)	สาเหตุการปนเปื้อน (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequences)	มาตรการป้องกันเบื้องต้น (Safety guards)	ขั้นตอนการแก้ไข (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง (Risk)		
					ความรุนแรง (L)	ความถี่ (S)	ความน่าเชื่อถือ (Rating)
Level level	<ul style="list-style-type: none"> - drain valve open leak - MC leak via mechanical seal 	<ul style="list-style-type: none"> - V-790 level low - P-791/A may be cavitate, not enough flow to cooling pumps, may be damage - MC leak out to ATM 	<ul style="list-style-type: none"> A11) L790 alarm L.L A2) S2790 provide B1) cap provide D1) P-791/E standby pump D2) JG791/A provide 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Preventive Maintenance 2) Work Instruction 	3	2	6
Mixed level	<ul style="list-style-type: none"> - process liquid leak via mechanical to MC/T system - MC leak through 1.12" rubber flange-773 	<ul style="list-style-type: none"> - MC/T with contaminate process pumps may be damage 	<ul style="list-style-type: none"> D3) Downdrum catch pump provide D4) Secondary containment provide A11) L790 alarm L.HH A2) S2790 provide D1) Downdrum catch pump provide D2) SG of process pumps 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Preventive Maintenance 2) Work Instruction 	2	2	4
Level/low	<ul style="list-style-type: none"> - P-791/A can not make flow enough adjust valve - drain valve open leak 	<ul style="list-style-type: none"> - pump may be damage - MC leak out to ATM 	<ul style="list-style-type: none"> A1) Downdrum catch pump B1) JG791/A provide B2) P-791/B standby pump provide B3) cap provide C1) cap system provide D3) Secondary containment provide 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Preventive Maintenance 2) Work Instruction 	2	2	4

แผนการฝึกอบรมบุคลากรปฏิบัติงานหน้าที่ 3
วัตถุประสงค์ (Objective) Transfer skill to dryer and sack WG to IE adobe
ผู้จัดทำ (Maker) IE Process 1
ผู้ตรวจรับ (Parameter) Pressure, Air flow
ค่าตรวจรับ (Value) 121F-610 ~ 0-30 and 121, 121F-610 ~ 5000-6000 Nm/h

ข้อบกพร่อง (Observation)	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Sub-panels)	ขั้นตอนการแก้ไข (Recommended Action)	ระดับความรุนแรง (Severity)		
					น้อย (L)	ปานกลาง (S)	มาก (H)
Less Pressure	Less pressure in system -Wrong adjust 14" JF valve of 12B-603, 12B-613-811 - 12XN-602.1-602 malfunction.	Product off spec. -12M-610 are negative pressure. -Flow, pressure of air at 12M-610 wrong.	A1) 12FPG-6131, 12FPG-6132 A2) 12FPG-6031, 12FPG-6032 A3) 12FPG-6132, 12FPG-6131 C1) Tag system D1) 12FPG-6101, 12FPG-6102, 12FPG-6103 D2) 12FPG-6101 D3) Drain valve and emergency running	1) Control by follow work instruction 2) Preventive Maintenance 3) Patrol check and record Log sheet	2	2	4

แผนการฝึกอบรมบุคลากรปฏิบัติงานหน้าที่ 3
วัตถุประสงค์ (Objective) Transfer skill to dryer and sack WG to IE adobe
ผู้จัดทำ (Maker) IE Process 1
ผู้ตรวจรับ (Parameter) Pressure, Air flow
ค่าตรวจรับ (Value) 121F-610 ~ 0-30 and 121, 121F-610 ~ 5000-6000 Nm/h

ข้อบกพร่อง (Observation)	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Sub-panels)	ขั้นตอนการแก้ไข (Recommended Action)	ระดับความรุนแรง (Severity)		
					น้อย (L)	ปานกลาง (S)	มาก (H)
Less Flow	Less FC to 12M-610 -M-610TS not full efficiency -Relay valve not full efficiency -XV not full open -Flexible hose leak -Line clog -Type flange leak	Production rate decrease. -FC overflow to F-604 and filter clog -FC leak out to ATM. -Flow, pressure, temperature of air wrong. -FC clog in system -FC clog in system -FC clog in system -Type flange leak	C1) IE-610TS D1) 12FPG-610 D2) 12FPG-6101, 12FPG-6131, 12FPG-6031, 12FPG-6032, 12FPG-6132 D3) 12FPG-6031, 12FPG-6131, 12FPG-6132 D4) 12FPG-604 D5) 12FPG-6131, 12FPG-6101, 12FPG-6102, 12FPG-6103, 12FPG-6101 D6) Drain valve	1) Control by Work Instruction 2) Preventive Maintenance 3) Patrol check and record Log sheet	2	2	4
Less Flow	Less FC to 12M-610 -B-613-811 not full efficiency -Wrong adjust 14" JF valve	Production rate decrease. -Flow, pressure, temperature of air wrong. -FC clog in system	C1) Tag system, valve check list D1) 12FPG-610 D2) 12FPG-6101, 12FPG-6131, 12FPG-6031, 12FPG-6132, 12FPG-6102, 12FPG-6103, 12FPG-6101 D4) Drain valve	1) Control by Work Instruction 2) Preventive Maintenance 3) Patrol check and record Log sheet	2	2	4

แผนการฝึกอบรมบุคลากรปฏิบัติงานหน้าที่ 3
วัตถุประสงค์ (Objective) Transfer skill to dryer and sack WG to IE adobe
ผู้จัดทำ (Maker) IE Process 1
ผู้ตรวจรับ (Parameter) Pressure, Air flow
ค่าตรวจรับ (Value) 121F-610 ~ 0-30 and 121, 121F-610 ~ 5000-6000 Nm/h

ข้อบกพร่อง (Observation)	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Sub-panels)	ขั้นตอนการแก้ไข (Recommended Action)	ระดับความรุนแรง (Severity)		
					น้อย (L)	ปานกลาง (S)	มาก (H)
No Flow	No FC to 12M-610 - 12B-613, 12B-603 stop - 14" JF valve close	Production rate decrease. -Flow, pressure, temperature of air wrong. Product off spec. -FC clog in system.	C1) Alarm panel. C2) Tag system C3) Valve check list D1) 12FPG-610 D2) 12FPG-6101, 12FPG-6131, 12FPG-6031 D3) 12FPG-6132 D4) Drain valve and emergency running	1) Control by Work Instruction 2) Preventive Maintenance 3) Patrol check and record Log sheet	1	3	3
No Flow	No FC to 12M-610 -M-610TS stop - 12B-613-811 valve close - Line clog	Production rate decrease. -FC overflow to F-604 and filter clog -Flow, pressure, temperature of air wrong. Product off spec. -FC clog in system.	C1) Alarm panel. C2) IE-610TS D1) 12FPG-610 D2) 12FPG-6101, 12FPG-6131, 12FPG-6031 D3) 12FPG-6132 D4) 12FPG-604 D5) 12FPG-6131, 12FPG-6101, 12FPG-6102, 12FPG-6103, 12FPG-6101 D6) Drain valve	1) Control by follow work instruction 2) Preventive Maintenance 3) Patrol check and record Log sheet	1	3	3

แผนการฝึกอบรมบุคลากรปฏิบัติงานหน้าที่ 3
วัตถุประสงค์ (Objective) Transfer skill to dryer and sack WG to IE adobe
ผู้จัดทำ (Maker) IE Process 1
ผู้ตรวจรับ (Parameter) Pressure, Air flow
ค่าตรวจรับ (Value) 121F-610 ~ 0-30 and 121, 121F-610 ~ 5000-6000 Nm/h

ข้อบกพร่อง (Observation)	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Sub-panels)	ขั้นตอนการแก้ไข (Recommended Action)	ระดับความรุนแรง (Severity)		
					น้อย (L)	ปานกลาง (S)	มาก (H)
Less Flow	Less FC to 12M-610 - 12B-613-811 clog	Production rate decrease. -Flow, pressure, temperature of air wrong. -FC clog in system -Pressure discharge 12B-603 increase. -FC clog in system	C1) IE-610 C2) Air blower D1) 12FPG-610 D2) 12FPG-6101, 12FPG-6131, 12FPG-6031, 12FPG-6032 D3) 12FPG-6132, 12FPG-6101, 12FPG-6102, 12FPG-6103, 12FPG-6101 D4) Drain valve D5) Vent	1) Preventive Maintenance 2) Patrol check and record Log sheet	2	2	4
Less Pressure	Less pressure at discharge -H-603 - FC valve of vent line open	-FC and WG leak out to ATM - FC and WG come to IE adsorber	A1) FPG-6032 C1) Tag system	1) Control by Work Instruction 2) Patrol check and record Log sheet	2	2	4

DOI: 10.1002/eqe.2691

Unit (Node)	Est. Project %	Est. Project \$	Est. Project #
3002100 (Node Description) - Expense Mgt. III, vapor in wet PC at C2M-610	100%	\$1,000,000	1

unpublished manuscript, 1288-1029

© 2001-2006 — 9780520928888

Thermometer (Barometer) Temperature Pressure Air Flow

(214) 640-3000 • 5000-6000 MHz

Средняя температура воздуха в июле $\bar{t}_{\text{ср}} = 17^\circ\text{C}$

Abstract: The purpose of this study was to determine the effect of the use of a computer program on the learning of the basic concepts of the theory of sets. The study was conducted with a group of 30 students in a high school. The results showed that the use of the computer program had a positive effect on the learning of the basic concepts of the theory of sets.

0000-9268(200709)27:9;1-B

unpublished (200-1027)

ชื่อโครงการ (Deviation)	สาเหตุที่แท้จริง (Probable Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguards)	การประเมินความเสี่ยง				
				Low (1)	Medium (2)	High (3)	Very High (4)	Unacceptable (5)
Excess Flow	Excess air by 12M-610 - Pipe leakage, flexible tank of 12B-651 - 12F-430, 432, 434 - 12E-603 and full capacity.	Product off spec. Production rate decrease. Process Temperature in 12M-610 decrease	A) 12B-610 B) 12F-430, 432, 12F-651 C) 12E-603 D) 12B-610 E) Emergency running and drain valve.	1	2	3	4	5

[illegible][illegible]

test (in M-Me)	Concave M ⁺ Difference in wt % ^a at 2 M-6 M	maximum Node (Deviation)
1	0.00	0.00
2	0.00	0.00
3	0.00	0.00
4	0.00	0.00
5	0.00	0.00
6	0.00	0.00
7	0.00	0.00
8	0.00	0.00
9	0.00	0.00
10	0.00	0.00
11	0.00	0.00
12	0.00	0.00
13	0.00	0.00
14	0.00	0.00
15	0.00	0.00
16	0.00	0.00
17	0.00	0.00
18	0.00	0.00
19	0.00	0.00
20	0.00	0.00
21	0.00	0.00
22	0.00	0.00
23	0.00	0.00
24	0.00	0.00
25	0.00	0.00
26	0.00	0.00
27	0.00	0.00
28	0.00	0.00
29	0.00	0.00
30	0.00	0.00
31	0.00	0.00
32	0.00	0.00
33	0.00	0.00
34	0.00	0.00
35	0.00	0.00
36	0.00	0.00
37	0.00	0.00
38	0.00	0.00
39	0.00	0.00
40	0.00	0.00
41	0.00	0.00
42	0.00	0.00
43	0.00	0.00
44	0.00	0.00
45	0.00	0.00
46	0.00	0.00
47	0.00	0.00
48	0.00	0.00
49	0.00	0.00
50	0.00	0.00
51	0.00	0.00
52	0.00	0.00
53	0.00	0.00
54	0.00	0.00
55	0.00	0.00
56	0.00	0.00
57	0.00	0.00
58	0.00	0.00
59	0.00	0.00
60	0.00	0.00
61	0.00	0.00
62	0.00	0.00
63	0.00	0.00
64	0.00	0.00
65	0.00	0.00
66	0.00	0.00
67	0.00	0.00
68	0.00	0.00
69	0.00	0.00
70	0.00	0.00
71	0.00	0.00
72	0.00	0.00
73	0.00	0.00
74	0.00	0.00
75	0.00	0.00
76	0.00	0.00
77	0.00	0.00
78	0.00	0.00
79	0.00	0.00
80	0.00	0.00
81	0.00	0.00
82	0.00	0.00
83	0.00	0.00
84	0.00	0.00
85	0.00	0.00
86	0.00	0.00
87	0.00	0.00
88	0.00	0.00
89	0.00	0.00
90	0.00	0.00
91	0.00	0.00
92	0.00	0.00
93	0.00	0.00
94	0.00	0.00
95	0.00	0.00
96	0.00	0.00
97	0.00	0.00
98	0.00	0.00
99	0.00	0.00
100	0.00	0.00

CONTACT: 609-785-1027

3. *Measurement of Node-Displacement*

การคำนวณ (Pumpage) Temperature, Pressure, Air Flow

 $\chi^2_{\text{min}}/\text{dof} = 1.06$ (2.97×10^{-8})

1. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

Minimum Node CPU Process
$\frac{1}{\lambda}$
Transmission (Node Description)
Evaporator MCPU core at 70°C at 2 MHz/6 Hz

unpublished manuscript (2004-2007)

ชนิดข้อบกพร่อง (Deviation)	ประเภทข้อบกพร่อง (Possible Cause)	ผลกระทบ/ลักษณะ (Consequence)	มาตรการป้องกัน/การแก้ไข (Safeguard)	การประเมินความเสี่ยง				
				ความถี่ (f)	ความรุนแรง (S)	อันดับความเสี่ยง (Ranking)	มาตรการแก้ไข (Action)	วันที่ดำเนินการ (Date)
No Flow	No air seal in L206-610 L206-608 trip Tripble bottom Manual valve close	-Product off spec. -4°C Log in system -Process Temperature in L214-610 decrease	A1) L201-4050, L201-4054, L201-6102, L201-6104 C1) Alarm panel C2) Tag system C3) L201-2601, 6082 D1) L201-6111, 6112, 6101, L201-6100 D2) L201-4010, 6102, 6103 D3) L201-6101, 612, 6102 D4) Air supply for air seal	2	2	4	2	

ข้อบกพร่อง (Defect)	การตรวจพบ (Visible Cause)	สาเหตุที่พบบ่อย (Common Cause)	การแก้ไขเบื้องต้น (Immediate Action)	มาตรการป้องกัน (Preventive Measure)	วันที่ตรวจพบ (Date Found)	วันที่แก้ไข (Date Fixed)	ผู้แก้ไข (Fixed By)	ผู้ตรวจสอบ (Checked By)
Not Flow	No air in 2 BM-410 ② BM-613 stop -flexible broken -Manual valve close	-Product oil spec. . -Production rate decrease. -PC, Air in system. -Pressure, Temperature in 2 BM-410 decrease	A) ① ② H-610 ③ ④ Alarm panel. ⑤ ⑥ Ttg system and valve check list ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	1) Preventive Maintenance 2) Control by Work Instruction 3) Period check and record Log sheet	1	3	3	2
Low Pressure	Less air in 2 BM-610 ② BM-613, 39-608 not full capacity -dpc, change lock	-Product oil spec. . -PC, Air in system. -Temperature in system decrease.	A) ① ② H-610, 2 PC-610 ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	1) Control by Work Instruction 2) Preventive Maintenance 3) Period check and record Log sheet	1	2	2	1

เอกสารนี้จัดทำโดย: วิศวกรความปลอดภัยในการทำงานหน้า 3
วัตถุประสงค์ (Node Description): Exposure MC, JE vapor in wet PC at 21M-610
ค่าพารามิเตอร์ (Value): 21TG-6101 ~ 130°C, 21PF-6101 ~ 0-30 mmH2O,
21PF-610 ~ 5000-6000 Nm3/h

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น (Possible Causes)	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Consequences)	มาตรการป้องกันที่ควรดำเนินการ (Safety Measures)	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Operating Procedures)	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
Low Pressure	Low pressure in 21M-610 -Wrong adjust valve -21PF-606 (21PF-652) Filter clog.	-Product off spec. -PC clog in system. -Temperature in system decrease. -Air supply in 21M-610 decrease.	A) 21PF-6101, 21PF-603, 21PF-603, 21PF-608, 21PF-609 C) 21PF-609 D) 21PF-609, 4101, 4104, 4102, 4103 D2) 21PF-6101, 6102, 6103, 6104 D3) Emergency draining drain valve.	1) Control by Work Instruction 2) Preventive Maintenance 3) Patrol check and record Log sheet	2, 2, 2, 4, 2
More Pressure	More pressure in 21M-610 -PC clog and line of 21M-610 -Wrong adjust valve	-Temperature in system using -Air supply in 21M-610 decrease. -PC lock out to ATM	A) 21PF-606, 21PF-6101 C) 21PF-610, 6101, 6104, 6102, 6103 D) 21PF-610, 4101, 4104, 4102, 4103 D2) 21PF-610, 4101, 4104, 4102, 4103 D3) Emergency draining drain valve. D4) Regulate board. D5) 21PF-603, 21PF-608, 21PF-608, 21PF-612	1) Control by Work Instruction 2) Preventive Maintenance 3) Patrol check and record Log sheet	2, 2, 2, 4, 2

เอกสารนี้จัดทำโดย: วิศวกรความปลอดภัยในการทำงานหน้า 3
วัตถุประสงค์ (Node Description): Exposure MC, JE vapor in wet PC at 21M-610
ค่าพารามิเตอร์ (Value): 21TG-6101 ~ 130°C, 21PF-6101 ~ 0-30 mmH2O,
21PF-610 ~ 5000-6000 Nm3/h

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น (Possible Causes)	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Consequences)	มาตรการป้องกันที่ควรดำเนินการ (Safety Measures)	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Operating Procedures)	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
Low Temperature	Low steam in 21M-610 -Flexible hose broken, zipper, flange leak. -Steam supply trouble.	-Product off spec. -Production rate decrease. -PC clog in system. -System, Temperature in system decrease.	A) 21PF-6102 A2) 21PF-6102 D) 21PF-6101 D2) Emergency draining drain valve D3) 21PF-610 D4) 21PF-610, 4101, 4102, 4103, 4104	1) Control by Work Instruction 2) Preventive Maintenance 3) Patrol check and record Log sheet	1, 3, 3, 3, 2
More Temperature	More temp in 21M-610 -High solvent in PC feed and screw feeder touching	-Product off spec (PC, barrel). -Pressure and temperature in system increase -Fire generate in dryer	A) 21PF-610, 4101, 4102, 4103 A2) 21PF-610, 4101, 4102, 4103 D) 21PF-6101, 4101, 4102, 4103 D2) Emergency draining drain valve. D3) 21PF-610, 4101, 4102, 4103. D4) 21PF-610's provided D5) Fire-Box plan D6) Camera and CCTV in dryer D7) Emergency N2 feeding to dryer D8) N2 Police at screw feeder	1) Control by Work Instruction 2) Preventive Maintenance 3) Patrol check and record Log sheet	3, 3, 9, 3

เอกสารนี้จัดทำโดย: วิศวกรความปลอดภัยในการทำงานหน้า 3
วัตถุประสงค์ (Node Description): Exposure MC, JE vapor in wet PC at 21M-610
ค่าพารามิเตอร์ (Value): 21TG-6101 ~ 130°C, 21PF-6101 ~ 0-30 mmH2O,
21PF-610 ~ 5000-6000 Nm3/h

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น (Possible Causes)	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Consequences)	มาตรการป้องกันที่ควรดำเนินการ (Safety Measures)	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Operating Procedures)	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
Low Temperature	Low steam in 21M-610 -Wrong adjust valve -21PF-6102 malfunction	-Product off spec. -Production rate decrease. -PC clog in system. -Pressure and temperature in system decrease.	A) 21PF-610, 4101, 4102, 4103 C) 21PF-610, 4101, 4102, 4103 D) 21PF-610, 4101, 4102, 4103 D2) Emergency draining drain valve. D3) 21PF-610 D4) 21PF-610, 4101, 4102, 4103, 4104, 4102, 4103	1) Control by Work Instruction 2) Preventive Maintenance 3) Patrol check and record Log sheet	1, 3, 3, 2
More Temperature	More steam in 21M-610 -21PF-6102 malfunction -Wrong adjust Steam valve	-Product off spec (PC, barrel). -Pressure and temperature in system swing	A) 21PF-610, 4101, 4102, 4103 C) 21PF-610, 4101, 4102, 4103 D) 21PF-610, 4101, 4102, 4103 D2) Emergency draining drain valve. D3) Manual block valve. D4) 21PF-610, 4101, 4102, 4103, 4104, 4102, 4103	1) Control by Work Instruction 2) Preventive Maintenance 3) Patrol check and record Log sheet	1, 2, 2, 1

เอกสารนี้จัดทำโดย: วิศวกรความปลอดภัยในการทำงานหน้า 3
วัตถุประสงค์ (Node Description): Exposure MC, JE vapor in wet PC at 21M-610
ค่าพารามิเตอร์ (Value): 21TG-6101 ~ 130°C, 21PF-6101 ~ 0-30 mmH2O,
21PF-610 ~ 5000-6000 Nm3/h

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น (Possible Causes)	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Consequences)	มาตรการป้องกันที่ควรดำเนินการ (Safety Measures)	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Operating Procedures)	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
No Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A	2, 2, 4, 2
More/less	N/A	N/A	N/A	N/A	1, 3, 3, 2
No Pressure	N/A	N/A	N/A	N/A	1, 3, 3, 2

เอกสารที่: จิตเวช เภสัชกรรม โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (Scale Description) Transfer PC, powder from 23M-610 to 23S-642

รหัส (Scale) DR Process 3

ปัจจัยการชี้แจง (Parameters) Pressure, Temperature

แบบประเมินความเสี่ยง (24-1027)

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguard)	ขั้นตอนการแก้ไข (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง	
					ก่อนการชี้แจง (Before)	หลังการชี้แจง (After)
Less Flow	Less air flow transfer PC from 23M-610 to 23S-642 -23S-642 clog	-Temperature in 23M-610 increase -May cause to 23S-610 trip -PC clog in line -Amp load 23M-610 increase -Production rate decrease	C1) 23PS-610 D1) 23PT-610, 23TC-610, 4102, 4103 D2) 23ES-610 D3) Emergency draining and drain valve D4) Alarm control panel	1) Control by Work Instruction 2) Preventive Maintenance 3) Patrol check and record Log sheet	2	2
Less Flow	Less PC from 23M-610 to 23S-642 -Pipe Bange leak -Flexible hose broken	-PC leak out to ATM -Pressure Temperature in 23M-610 swing -Production rate decrease	D1) TS-610 D2) PT-610, IV-610 D3) Emergency draining and drain valve	1) Control by Work Instruction 2) Preventive Maintenance 3) Patrol check and record Log sheet	1	2
Less Flow	Less PC from 23M-610 to 23S-642 -Wrong adjust valve -Drain valve open +23S-610 not full capacity	-Temperature in 23M-610 increase -PC leak to ATM -Amp load 23M-610 increase	C3) Tag system and valve check list D1) 23TS-610, 23TC-610, 6102, 6103 D2) 23ES-610 D4) Emergency draining and drain valve	1) Control by Work Instruction 2) Preventive Maintenance 3) Patrol check and record Log sheet	1	2

เอกสารที่: จิตเวช เภสัชกรรม โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (Scale Description) Transfer PC, powder from 23M-610 to 23S-642

รหัส (Scale) DR Process 3

ปัจจัยการชี้แจง (Parameters) Pressure, Temperature

แบบประเมินความเสี่ยง (23B-1027)

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguard)	ขั้นตอนการแก้ไข (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง	
					ก่อนการชี้แจง (Before)	หลังการชี้แจง (After)
More Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A		
Less Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A		
No Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A		
More/less function	N/A	N/A	N/A	N/A		
No function	N/A	N/A	N/A	N/A		
More/less Pressure	N/A	N/A	N/A	N/A		
Less/less Pressure	Same condition with "Less/less Same condition with "Less/less	Same condition with "Less/less Same condition with "Less/less	Same condition with "Less/less Same condition with "Less/less	Same condition with "Less/less Same condition with "Less/less	1	2
No Pressure	Same condition with "No/low Same condition with "No/low	Same condition with "No/low Same condition with "No/low	Same condition with "No/low Same condition with "No/low	Same condition with "No/low Same condition with "No/low	2	4

เอกสารที่: จิตเวช เภสัชกรรม โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (Scale Description) Transfer PC, powder from 23M-610 to 23S-642

รหัส (Scale) DR Process 3

ปัจจัยการชี้แจง (Parameters) Pressure, Temperature

แบบประเมินความเสี่ยง (23B-1027)

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguard)	ขั้นตอนการแก้ไข (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง	
					ก่อนการชี้แจง (Before)	หลังการชี้แจง (After)
No Flow	No PC from 23M-610 to 23S-642 -23S-610 clog -Wrong adjust valve	-Temperature in 23M-610 increase -Production rate decrease -Amp load 23M-610 increase	C1) Alarm control panel D1) 23PT-610, 23TC-610, 4102, 4103 D2) 23ES-610 D3) 23TS-610, 6101, 6104, 6102, 6103 D4) Emergency draining and drain valve	1) Control by Work Instruction 2) Preventive Maintenance 3) Patrol check and record Log sheet	2	2
More/less	N/A	N/A	N/A	N/A		

เอกสารที่: จิตเวช เภสัชกรรม โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (Scale Description) Transfer PC, powder from 23M-647 to 23V-444

รหัส (Scale) DR Process 4

ปัจจัยการชี้แจง (Parameters) Temperature, Pressure, Air Flow

แบบประเมินความเสี่ยง (23B-1028)

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguard)	ขั้นตอนการแก้ไข (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง	
					ก่อนการชี้แจง (Before)	หลังการชี้แจง (After)
Less Flow	Less PC to 23V-444 -Safety valve not full capacity -PC clog in line -Pipe flange leak -SV not full open	-Loss of product -PC overflow to 23B-642 and may to clog -Section pressure of 23B-647 decrease -Production rate decrease and loss product -PC clog in system -Pressure in system increase	C1) 23S-643 D1) 23PS-647, 23TS-645 D2) 23L-645 II D3) 3.1A Banging line D4) 23SV-447	1) Preventive Maintenance 2) Control by Work Instruction 3) Patrol check and record Log sheet	3	2
Less Flow	Less PC to 23V-444 -23S-647 not full capacity -Flexible hose broken	-Production rate decrease -Loss product -PC clog in system -Pressure in system increase	D3) 23PS-647, 23TS-645	1) Preventive Maintenance 2) Patrol check and record Log sheet	3	2

เอกสารที่แนบมา มีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการที่เสนอไว้ข้างต้น

min (Node) 10 Process 4
3 00:27:00 (Node Description) Transfer PC power loop (270-647 to 270-644)

Ítem	Unidad (Parámetro)	Temperatura, Presión, Air Flow	Valor
1	Temperatura	105°C	123KJ-647-105C
2	Presión	1.21 TG	123KJ-647-1.21TG
3	Air Flow	1918 Nm³/d	123KJ-647-1918Nm³/d

www.journalofnursing.com (784-3028)

อาการ/โรค (Disease)	สาเหตุ/สาเหตุ (Possible Cause)	ผลกระทบ/ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน/มาตรการป้องกัน (Safeguard)	คำแนะนำ (Recommendation)	การบำรุงรักษา (Maintenance)		
					ความถี่ (H.)	ความถี่ (M)	ความถี่ (Y)
No Flow	No PC to (2) V-544 + (2) B-627 stop + Electric hose broken	Production rate decrease and loss product + PC, dog in system. + Pressure in system increase.	(1) Alarm panel (10) (2) B-674, (2) B-645, (20) (1), (2) Z-649 stop (3) Emergency run and drain valve (2) B-640	(1) Preventive Maintenance (2) Patrol check and record log sheet	2	2	2
No Flow	No PC to (2) V-544 + Empty valve stop, XV close + PC, dog in line	Production rate decrease + Loss product + PC, overflow to (2) B-645 and may to dog + Solution pressure of (2) B-647 Decrease and (2) B-647 trip	(1) Alarm panel (10) (2) B-674, (2) B-645 (20) (2) S-643 H (3) (2) S-V-647 (30) (2) S-643 H (40) Emergency run and drain valve (2) B-640 (60) LA, flooding line	(1) Preventive Maintenance (2) Patrol check and record log sheet	2	2	2

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}, \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} \right) = \frac{\partial L}{\partial y}, \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{z}} \right) = \frac{\partial L}{\partial z}$$

Abstract

Introduction

100

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่พบบ่อย (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguard)	คำแนะนำ (Recommendation)	จำนวนครั้ง (No.)	อันดับ (Rating)
More Pressure	More pressure in system. -2.26-6.67 asp	-Production rate decrease and low product -PC drop in system. -Pressure in system increase	A1) 12.473-445 (2.26-6.67) C1) Alarm Control panel D1) 11.122-610 stop. D2) Frequency run and drain valve (2.86-6.1)	1) Preventive Maintenance	1	2
More temperature	More temperature at WJ -Wrong adjust valve CW -Cooling trouble. -2.26-6.66 boiling	-Temperature at (2.48-6.4) increase -run to overhaul trip and damage. -PC drop in system - Production load decrease - Low Product.	A1) 12.10 G-647 C1) Trip system and valve check list D2) 13.132-646 CWR D3) Alarm control panel D3) 11.122-610 stop D3) Frequency run and drain valve D4) 2.26-6.47	1) Preventive Maintenance 2) Work Instruction 3) Inspect Heat exchanger that use CW in every 5.2) 4) Panel check and record log sheet	3	6

x is the number of days since the beginning of the year

100

www.elsevier.com/locate/jmb

TABLE 1. *Mean values of the variables measured in the 1000 subjects*

[illegible]

22

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 105–112

1000

ตัวแปรต้น (Explanatory)	ตัวแปรตาม (Droable Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	ความสัมพันธ์ (Relationship)	การประเมินความเสี่ยง			
				ความถี่ (Frequency)	ความรุนแรง (Severity)	ความน่าจะเป็น (Probability)	ผลกระทบ (Impact)
More temperature	N/A	N/A	N/A	1	3	3	9
Less temperature	N/A	N/A	N/A	1	3	3	9
No temperature	N/A	N/A	N/A	1	3	3	9
More Rainfall	N/A	N/A	N/A	1	3	3	9
Less Rainfall	N/A	N/A	N/A	1	3	3	9
No Rainfall	N/A	N/A	N/A	1	3	3	9
More Day	Same condition with "More"	Same condition with "More"	Same condition with "More"	1	3	3	9
No Day	Same condition with "No"	Same condition with "No"	Same condition with "No"	1	3	3	9

$$f \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^d) \text{ and } \mathbf{f} \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^d)^d \text{ are given by}$$

ผลการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะการดำเนินงานในโครงการนี้เป็นงานในโครงการที่ดำเนินการขึ้นเป็นครั้งแรกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

W100/Node1	IR Process 5
Y0000000	Node (Description) Transfer PC powder ksp (240-644 to (240-664

Thermogravimetric (TGA) Flow, Temperature, Pressure

www.benthamonline.com 12741-12748

ข้อบกพร่อง (Defect)	สาเหตุที่พบบ่อย (Possible Cause)	ผลกระทบที่พบบ่อย (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguard)	วิธีการแก้ไข (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					ความรุนแรง (IL)	ความถี่ (IS)	ความน่าเชื่อถือ (RI)
Loss Flow	Loss PC to 12S-662 -Spig flange leak.	-PC, clog in line -Action Pressure increase -Inflammation can in system	A1) 12H-660 D1) 12H-6603, 12H-664, 12H-6650 D2) Two side provide	1) Preventive Maintenance 2) Patrol check and record log sheet	1	2	1
Loss Flow	Loss PC to 12S-662 -2" B-566 clog	-Production rate decrease -PC, clog in system -Action pressure of 12B-664 decrease -22B-661, 12B-664 trip due to transfer problem	A1) 12H-660 C1) 12H-663 D1) 12H-664 D3) 12H-664	1) Preventive Maintenance 2) Patrol check and record log sheet	2	4	2
Loss Flow	Loss PC to 12S-662 -4" B-663, clog	-Production rate decrease -PC, clog in system -Pressure down alarm decrease, up alarm increase -Action pressure of 12B-664 decrease. -Loss product -22B-664 overload trip	A1) 12H-660 C1) L.A. flushing line D2) 12H-663 D3) L.A-663 Alarm H D4) 12H-664, 12H-664, 12H-660 D5) Alarm panel	1) Preventive Maintenance 2) Carry by Work instruction 3) Patrol check and record log sheet	2	4	2

\mathbb{P}^1

[illegible] $\Delta G_{\text{fusion}}^{\circ}(\text{kJ mol}^{-1})$ Flow Temperature, Pressure
 $\Delta H_{\text{fusion}}^{\circ}(\text{kJ mol}^{-1})$ -4.54 kJ mol⁻¹, -400°, -0.1 kPa

จำนวนข้อ (Derivative)	สาเหตุที่อาจเกิด (Possible Cause)	ผลกระทบที่อาจเกิด (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safety guard)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (Rating)
No Flow	No PC to 120-662 -Memory valve 120-664 stop -XV close, PC, dog in line.	-May lose product. -PC dog in system -Level 120-664 increase. -Pressure down steam decrease, up steam increase	S-11 Alarm panel C-23 120H-660 D-11 12401663, 1240G-664, 1201H-660 D-21 12LA-644-II D-31 12SV-664 D-41 12V-664 service hopper	1) Preventive Maintenance 2) Control by Work instruction	2	2	4	2
Moist Level	Moist PC in 120-663 -23LA-663 malfunction	-23H-663 dog -Cause to transfer problem May lose product -23H-664 overhaul trip	D-11 LA flushing line. D-21 12401-663, 1240G-664 D-31 Alarm panel	1) Preventive Maintenance 2) Patrol check and record log sheet	2	2	4	2

[illegible]

ผลการศึกษา พบว่าระดับความพึงพอใจในการใช้บริการของศูนย์บริการประชาชนของ อบจ.บุรีรัมย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด

Flow, Temperature, Pressure

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สถานการณ์ที่เป็นไปได้ (Possible Causes)	การสืบเสาะหาสาเหตุ (Consequence)	มาตรการป้องกันและบรรเทา (Solutions)	มาตรการ (Measures)	การประเมิน (Rating)
Less pressure	Less pressure at suction 12B-664 -12B-665, 12E-660 clog	-Production rate decrease -FC clog at suction -Pressure up alarm at 12E-665 -Increase up alarm at 12E-665 -May 12B-664 trip due to -May 12E-661 alarm -max vacuum pressure -air flow decrease -May cause to loss product -Level 12E-664 increase -Inorganic transfer problem	A) 12E-664 C) 11A Bumping bar C2) 12E-660, C2) 12E-665 D) 12E-664 E2) 12E-661 E3) 12LA-644 Alarm H	1) Preventive Maintenance 2) Control by Work instruction	2 2 2 4 2
Less pressure	Less pressure at discharge line -SV mal. function -FC clog in line	-May loss product -Pressure up alarm increase -Level V-644 increase -FC clog in line	A) 12E-664 C) 11 Alarm panel C2) 12E-660 D2) 1A-644 H D3) 12E-664 D4) 12E-660, C2) 12E-665	1) Preventive Maintenance 2) Work instruction	2 2 4 2

นอกจากนี้ ยังพบผลกระทบด้านลบใน 3 กลุ่มที่พบผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา ได้แก่

Material	Transfer N° Powder
900 MPa (Modul) DR Process S	
$\sigma_{\text{UTS}}(\text{MPa})$ (Tensometer)	77-680
$\sigma_{\text{UTS}}(\text{N/mm}^2)$ (Value)	-343.4 N/mm ² -36.3°C -0.1K _a

manuscript number: 1240-1028

ข้อควรระวัง (Precaution)	การป้องกันเหตุ (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguard)	คำแนะนำ (Recommendation)	การดำเนินการตามข้อกำหนด (Compliance)		
					หมายเลข (No.)	ผู้รับผิดชอบ (Responsible)	ระยะเวลา (Duration)
More pressure	More pressure at section line - Safety valve stop. - XV-close - Line clog	- FC, clog in system - Pressure down alarm decrease - Air flow clog	A) (2) FC-660, (2) FC-663 B) (2) FC-664 C) (2) Alarm panel D) (2) FC-660 E) (2) FC-664	1) Preventive Maintenance 2) Work Instruction	2	2	2
More pressure	More pressure in system - (2) FC-664 stop - Flexible hose broken	- Production load decrease - FC, clog in system - Level (2) FC-664 increase - Air flow clog	F) (2) Alarm panel G) (2) FC-660 H) (2) FC-663 I) (2) FC-664 J) (2) FC-664 Alarm H K) (2) FC-664 L) (2) FC-664	1) Preventive Maintenance 2) Patrol check and record log sheet	2	2	2
More Temperature	More temp at (2) FC-664 - wrong alarm valve - CW trouble	- (2) FC-664 trip (over heat) or damage - End of (2) FC-664 increase - Production load decrease - Accurate transfer problem.	M) (2) Tag system and valve check list N) (2) Alarm control panel. O) (2) FC-664 H P) (2) Keep powder (2) FC-664	1) Preventive Maintenance 2) Work Instruction 3) Patrol check and record log sheet	2	2	2

1. *Environ. Biol. Fish.* 1997, 48: 171-180.

[illegible]Transfer (N^o Periods)

unpublished manuscript

สาเหตุ (Cause)	ระยะเวลา (Time)	ผลกระทบ (Consequence)	วิธีแก้ไข (Solution)	มาตรการป้องกัน (Prevention)	ต้นทุน (Cost)	ความเสี่ยง (Risk)	การประเมินผล (Evaluation)
Low Flow	Less PC to 126-672-I -216-673, clog	-PC, Avg. is 8y/8H -Discharge pressure decrease and section pressure increase -Pressure transfer problem. -Production rate decrease -Section pressure of 8-674 decrease	A) 131-670 C) 131-A, B, C, D, E, F, G, H D) 131-674 E) 131-673 H G) 131-674, 131-670	1) Preventive Maintenance 2) Control by Work instruction	2	2	2
Low Flow	Less PC to 126-672-I -126-662, not full capacity. -XV not full open. -PC, clog in line	-Low product -Discharge pressure decrease and section pressure increase -Section pressure of 131-674 decrease -PC, can overflow to 126-663	A) 131-670 B) 126-673, 126-674, 131-670 C) 126-674 D) 126-663 H E) 126-662 H	1) Preventive Maintenance 2) Control by Work instruction 3) Patrol check and record log sheet	2	2	2

2. $\lim_{p \rightarrow \infty} \frac{\log \log p}{p} = 0$

where $\hat{\mu}_i$ is the estimated mean of μ_i and $\hat{\sigma}_i^2$ is the estimated variance of μ_i . The estimated mean and variance of μ_i are given by

Transfer Ink Powder

 $\bar{\eta}_{\text{inh}}(\text{Value}) = 4.65 \times 10^{-3} \text{ mL/g}$

ข้อบกพร่อง (Defect)	สาเหตุที่พบบ่อย (Possible Cause)	ผลกระทบ (Effect/Consequence)	มาตรการป้องกัน (Prevention)	คำแนะนำ (Recommendation)	การป้องกันตาม 1			
					ก่อน (Before)	ระหว่าง (During)	หลัง (After)	ตาม (According)
Less Flow	Less PC to 128-672-1 + 124-670 clip	- Loss product - PC clip in system - Production rate decrease - Pneumatic transfer problem - Suction pressure of 120-474 decrease	A1) 124-670 C1) 1240-670 D1) 1280-674 D2) 1240-674, 1240-675	1) Preventive Maintenance 2) Control by Work instruction 3) Final check and record log sheet	2	2	4	2
Less Flow	Less PC to 128-672-1 + 200-674 not old capacity + Hydraulic hose broken	- Production rate decrease - PC clip in system - Pressure in system increase - Pneumatic transfer problem	A1) 124-670 D1) 1240-675, 1240-674, 1240-670	1) Preventive Maintenance 3) Final check and record log sheet	2	2	4	2

เหตุการณ์: ข้อบกพร่องของระบบการปฏิบัติงานขั้นที่ 3
ข้อบกพร่อง (Defect) : DR Process 6
ประเภทความเสี่ยง (Parameter) : Flow, Pressure
ระดับความเสี่ยง (Value) : -4452 Nod. - 0.1kg.

เหตุการณ์: ข้อบกพร่องของระบบการปฏิบัติงานขั้นที่ 3
ข้อบกพร่อง (Defect) : DR Process 6
ประเภทความเสี่ยง (Parameter) : Flow, Pressure
ระดับความเสี่ยง (Value) : -4452 Nod. - 0.1kg.

ข้อบกพร่อง (Defect)	สาเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Sub-parameters)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	อันดับ (Rating)
No Flow	No FC to (2)B-672-1 + (2)B-673 stop + flexible hose broken	Alarm product + FC clog in system + Pressure in system increase + Pressure transfer problem + Production rate decrease	A1) (2)B-670 C1) Alarm panel D1) (2)B-673, (2)B-674, (2)B-675 D2) (2)B-673, (2)B-674, (2)B-675 D3) (2)B-673, (2)B-674, (2)B-675	1) Preventive Maintenance 2) Control by Work instruction 3) Patrol check and record log sheet	2	2	4
No Flow	No FC to (2)B-672-1 + (2)B-673 stop + XV mal-function + FC clog in line	Alarm product + FC clog in system + Pressure transfer problem + Production rate decrease	C1) Alarm control panel C2) (2)B-670 D1) (2)B-673, (2)B-674, (2)B-675 D2) (2)B-673, (2)B-674, (2)B-675 D3) (2)B-673, (2)B-674, (2)B-675	1) Preventive Maintenance 2) Control by Work instruction	2	2	4

เหตุการณ์: ข้อบกพร่องของระบบการปฏิบัติงานขั้นที่ 3
ข้อบกพร่อง (Defect) : DR Process 6
ประเภทความเสี่ยง (Parameter) : Flow, Pressure
ระดับความเสี่ยง (Value) : -4452 Nod. - 0.1kg.

เหตุการณ์: ข้อบกพร่องของระบบการปฏิบัติงานขั้นที่ 3
ข้อบกพร่อง (Defect) : DR Process 6
ประเภทความเสี่ยง (Parameter) : Flow, Pressure
ระดับความเสี่ยง (Value) : -4452 Nod. - 0.1kg.

ข้อบกพร่อง (Defect)	สาเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Sub-parameters)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	อันดับ (Rating)
More Pressure	More pressure at suction line + (2)B-672 stop + XV close line clog pipe + Flange leak	Production rate decrease + FC clog in system + FC overflow to (2)B-663 + Discharge pressure of equipment decrease + Air flow strong + Contaminate can leak to system	A1) (2)B-670, (2)B-673, (2)B-674 C1) Alarm control panel D1) (2)B-673, (2)B-674, (2)B-675 D2) (2)B-673, (2)B-674, (2)B-675 D3) (2)B-673, (2)B-674, (2)B-675 D4) Two oaks provide	1) Preventive Maintenance 2) Control by Work instruction 3) Patrol check and record log sheet	2	2	4
More Pressure	More pressure at suction line + (2)B-673 stop + XV mal-function + Flange pipe leak	Production rate decrease + FC clog in system + Discharge pressure of equipment decrease + Air flow strong + Contaminate can leak into system	A1) (2)B-670, (2)B-673, (2)B-674 C1) Alarm control panel C2) (2)B-670 D1) (2)B-673, (2)B-674, (2)B-675 D2) Two oaks provide	1) Preventive Maintenance 2) Control by Work instruction 3) Patrol check and record log sheet	2	2	4

ข้อบกพร่อง (Defect)	สาเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Sub-parameters)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	อันดับ (Rating)
More Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A			
Less Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A			
Not Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A			
More fluctuation	N/A	N/A	N/A	N/A			
Less fluctuation	N/A	N/A	N/A	N/A			
Not fluctuation	N/A	N/A	N/A	N/A			
More low	Same condition with "More low"	Same condition with "More low"	Same condition with "More low"	Same condition with "More low"	2	2	4
Not pressure	Same condition with "Not low"	Same condition with "Not low"	Same condition with "Not low"	Same condition with "Not low"	2	2	4

© 2007 The Authors
Journal compilation © 2007 Blackwell Publishing Ltd

(iii) $\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n (\tilde{\mu}_i - \mu)$ (iid) Gaussian Φ

$\sim N(0, \sigma^2)$ / Node (Gaussian) / Factorial [ii] Binomial

$\hat{\sigma}_{\text{min}}^2$ (Minimum Variance Bound) $\hat{\sigma}_{\text{min}}^2 = 1 - \text{RPF}$

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น (Possible Causes)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguards)	ขั้นตอน (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง (Risk Rating)		
					โอกาส (L1)	ความรุนแรง (S)	ความถี่ (Frequency)
Loss Flow	Loss PC to 120V-675A/B +120A-675 not full capacity or clog. 4-type flange leak. 4-burn valve open.	+PC overflow to bucket (loss product) +Level 120V-675A/B decrease +May to 120A-675 trip and damage.	(1) Tag system (01) By pass line (02) 120A-675A/B. (03) Alarm control panel. (04) I/L by pass 120A-675 (05) Valve check list	(1) Control by Work Instruction (2) Preventive Maintenance (3) Patrol check and record log sheet	2	2	4
Loss Flow	Loss not from 200-475 to 05804 +120A-675 not full capacity. +Wrong adjust valve +20A-675 clog.	+Product off spec (due to contaminants leak to system.) +Discharge pressure decrease	(1) Tag system (2) 120A-675, 20A-675 (03) Two days provide	(1) Control by Work Instruction (2) Preventive Maintenance (3) Patrol check and record log sheet	3	2	6
Loss Flow	Loss PC to 120V-675A/B +120A-675, 6752 not full function +Wrong adjust valve	+PC clog at 120A-675 and cause to damage +PC overflow to sampling house +Level 120V-475A/B decrease +120A-675 trip +Loss product	(1) Tag system (01) 120A-675A/B (02) Alarm panel (03) I/L by pass 120A-675 (04) Valve check list	(1) Preventive Maintenance (2) Control by Work Instruction (3) Patrol check and record log sheet	2	2	4

 $\frac{d}{dt} \left(\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} + \frac{z^2}{2} \right) = x \dot{x} + y \dot{y} + z \dot{z}$

and the \mathcal{H}_2 norm of the system is given by

[†]1990 (1990-91) 1991 (1991-92) 1992 (1992-93) 1993 (1993-94) 1994 (1994-95) 1995 (1995-96) 1996 (1996-97) 1997 (1997-98) 1998 (1998-99) 1999 (1999-00) 2000 (2000-01) 2001 (2001-02) 2002 (2002-03) 2003 (2003-04) 2004 (2004-05) 2005 (2005-06) 2006 (2006-07) 2007 (2007-08) 2008 (2008-09) 2009 (2009-10) 2010 (2010-11) 2011 (2011-12) 2012 (2012-13) 2013 (2013-14) 2014 (2014-15) 2015 (2015-16) 2016 (2016-17) 2017 (2017-18) 2018 (2018-19) 2019 (2019-20) 2020 (2020-21) 2021 (2021-22) 2022 (2022-23) 2023 (2023-24) 2024 (2024-25) 2025 (2025-26) 2026 (2026-27) 2027 (2027-28) 2028 (2028-29) 2029 (2029-30) 2030 (2030-31) 2031 (2031-32) 2032 (2032-33) 2033 (2033-34) 2034 (2034-35) 2035 (2035-36) 2036 (2036-37) 2037 (2037-38) 2038 (2038-39) 2039 (2039-40) 2040 (2040-41) 2041 (2041-42) 2042 (2042-43) 2043 (2043-44) 2044 (2044-45) 2045 (2045-46) 2046 (2046-47) 2047 (2047-48) 2048 (2048-49) 2049 (2049-50) 2050 (2050-51) 2051 (2051-52) 2052 (2052-53) 2053 (2053-54) 2054 (2054-55) 2055 (2055-56) 2056 (2056-57) 2057 (2057-58) 2058 (2058-59) 2059 (2059-60) 2060 (2060-61) 2061 (2061-62) 2062 (2062-63) 2063 (2063-64) 2064 (2064-65) 2065 (2065-66) 2066 (2066-67) 2067 (2067-68) 2068 (2068-69) 2069 (2069-70) 2070 (2070-71) 2071 (2071-72) 2072 (2072-73) 2073 (2073-74) 2074 (2074-75) 2075 (2075-76) 2076 (2076-77) 2077 (2077-78) 2078 (2078-79) 2079 (2079-80) 2080 (2080-81) 2081 (2081-82) 2082 (2082-83) 2083 (2083-84) 2084 (2084-85) 2085 (2085-86) 2086 (2086-87) 2087 (2087-88) 2088 (2088-89) 2089 (2089-90) 2090 (2090-91) 2091 (2091-92) 2092 (2092-93) 2093 (2093-94) 2094 (2094-95) 2095 (2095-96) 2096 (2096-97) 2097 (2097-98) 2098 (2098-99) 2099 (2099-00) 2100 (2100-01) 2101 (2101-02) 2102 (2102-03) 2103 (2103-04) 2104 (2104-05) 2105 (2105-06) 2106 (2106-07) 2107 (2107-08) 2108 (2108-09) 2109 (2109-10) 2110 (2110-11) 2111 (2111-12) 2112 (2112-13) 2113 (2113-14) 2114 (2114-15) 2115 (2115-16) 2116 (2116-17) 2117 (2117-18) 2118 (2118-19) 2119 (2119-20) 2120 (2120-21) 2121 (2121-22) 2122 (2122-23) 2123 (2123-24) 2124 (2124-25) 2125 (2125-26) 2126 (2126-27) 2127 (2127-28) 2128 (2128-29) 2129 (2129-30) 2130 (2130-31) 2131 (2131-32) 2132 (2132-33) 2133 (2133-34) 2134 (2134-35) 2135 (2135-36) 2136 (2136-37) 2137 (2137-38) 2138 (2138-39) 2139 (2139-40) 2140 (2140-41) 2141 (2141-42) 2142 (2142-43) 2143 (2143-44) 2144 (2144-45) 2145 (2145-46) 2146 (2146-47) 2147 (2147-48) 2148 (2148-49) 2149 (2149-50) 2150 (2150-51) 2151 (2151-52) 2152 (2152-53) 2153 (2153-54) 2154 (2154-55) 2155 (2155-56) 2156 (2156-57) 2157 (2157-58) 2158 (2158-59) 2159 (2159-60) 2160 (2160-61) 2161 (2161-62) 2162 (2162-63) 2163 (2163-64) 2164 (2164-65) 2165 (2165-66) 2166 (2166-67) 2167 (2167-68) 2168 (2168-69) 2169 (2169-70) 2170 (2170-71) 2171 (2171-72) 2172 (2172-73) 2173 (2173-74) 2174 (2174-75) 2175 (2175-76) 2176 (2176-77) 2177 (2177-78) 2178 (2178-79) 2179 (2179-80) 2180 (2180-81) 2181 (2181-82) 2182 (2182-83) 2183 (2183-84) 2184 (2184-85) 2185 (2185-86) 2186 (2186-87) 2187 (2187-88) 2188 (2188-89) 2189 (2189-90) 2190 (2190-91) 2191 (2191-92) 2192 (2192-93) 2193 (2193-94) 2194 (2194-95) 2195 (2195-96) 2196 (2196-97) 2197 (2197-98) 2198 (2198-99) 2199 (2199-00) 2200 (2200-01) 2201 (2201-02) 2202 (2202-03) 2203 (2203-04) 2204 (2204-05) 2205 (2205-06) 2206 (2206-07) 2207 (2207-08) 2208 (2208-09) 2209 (2209-10) 2210 (2210-11) 2211 (2211-12) 2212 (2212-13) 2213 (2213-14) 2214 (2214-15) 2215 (2215-16) 2216 (2216-17) 2217 (2217-18) 2218 (2218-19) 2219 (2219-20) 2220 (2220-21) 2221 (2221-22) 2222 (2222-23) 2223 (2223-24) 2224 (2224-25) 2225 (2225-26) 2226 (2226-27) 2227 (2227-28) 2228 (2228-29) 2229 (2229-30) 2230 (2230-31) 2231 (2231-32) 2232 (2232-33) 2233 (2233-34) 2234 (2234-35) 2235 (2235-36) 2236 (2236-37) 2237 (2237-38) 2238 (2238-39) 2239 (2239-40) 2240 (2240-41) 2241 (2241-42) 2242 (2242-43) 2243 (2243-44) 2244 (2244-45) 2245 (2245-46) 2246 (2246-47) 2247 (2247-48) 2248 (2248-49) 2249 (2249-50) 2250 (2250-51) 2251 (2251-52) 2252 (2252-53) 2253 (2253-54) 2254 (2254-55) 2255 (2255-56) 2256 (2256-57) 2257 (2257-58) 2258 (2258-59) 2259 (2259-60) 2260 (2260-61) 2261 (2261-62) 2262 (2262-63) 2263 (2263-64) 2264 (2264-65) 2265 (2265-66) 2266 (2266-67) 2267 (2267-68) 2268 (2268-69) 2269 (2269-70) 2270 (2270-71) 2271 (2271-72) 2272 (2272-73) 2273 (2273-74) 2274 (2274-75) 2275 (2275-76) 2276 (2276-77) 2277 (2277-78) 2278 (2278-79) 2279 (2279-80) 2280 (2280-81) 2281 (2281-82)

ค่าเฉลี่ยรวม (Mean) ค่าเบี่ยงเบน (Dev.)

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่สังเกตพบ (Consequence)	มาตรการแก้ไขเบื้องต้น (Subplan)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การดำเนินการแก้ไข			
					วันที่ (Date)	ผู้ดำเนินการ (By)	สถานะการแก้ไข (Status)	เวลาในการดำเนินการ (Estimate time) (Hour)
No Flow	See PC to (2) A-476A, B +Level 672 stop -Manual valve close	-PC, clog in line -PC overflow to (2) A-673 -Automatic transfer problem -Level (2) B-476A, B decrease -Discharge pressure at 2(B)-475 abnormal -Low product	(C) Alarm control panel (2) Tag system Valve check, lot (D) (2) HX-473, (2) HX-474 (2) (2) A-476A, B (3) (2) A-473 B, (2) B-472 (34) LA, flushing line. (5) (2) H-670	1) Preventive Maintenance 2) Work Instruction	2	2	4	2
No Flow	See PC to (2) B-476A, B - (2) B-675 stop or clog	-PC overflow to bucket (loss product) -Level (2) B-476A, B decrease - (2) B-11 by pass (2) B-475	(C) Alarm panel (3) By pass line (2) (2) A-476A, B (3) B-11 by pass (2) B-475	1) Preventive Maintenance 2) Control by Work Instruction 3) Patrol check and record log sheet	2	2	4	2

11. $\frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} \ln 2$

min(Made) 10 Percent 7
 100-110 (Made) Transfer IV: Powder

Median value (parameter): Flow, percentage, level
 Minimum (Value): 2.4, 3-6.76 A, 0 ~ 0.0000

ข้อบกพร่อง (Defect)	สาเหตุ (Possible Cause)	ผลกระทบ/ข้อสังเกต (Consequence)	มาตรการแก้ไข/การควบคุม (Safeguard)	ขั้นตอนการแก้ไข (Resolution)	การประเมินความเสี่ยง (Risk)		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	อันดับความเสี่ยง (Rank)
Less Flow	Less PC to C104-675, B -C102-677 not full capacity, -C103X-6751 not full open	-PC log on line -PC monitor to system-673 -Dynamic transfer problem -Level system V-675A, B decrease -Discharge pressure of C200-675 increase -No flow on log -Less product	01) C104-675, C104-675 02) C104-675A, B 03) C200-673 B, C200-672 B 04) L.A. flushing line. 05) C200-675.	1) Preventive Maintenance 2) Control by Work Instruction	2	2	4
No Flow	No air flow (C200-675 to system -C200-675 stop -Wrong adjust valve	-product off spec(due to contaminate into system) -Discharge pressure decrease	01) Tag system 02) Alarm panel 03) C104-675, C200-675 04) Two shift provide	1) Preventive Maintenance 2) Work Instruction 3) Patrol check and record log sheet	2	2	4

continued

non

[illegible]

Efficiency (Parameter) Flow measure level

ข้อบกพร่อง (Defect)	สาเหตุ (Cause)	ผลกระทบ (Effect)	การตรวจพบ (Detection)	การป้องกัน (Prevention)	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)		
					ความถี่ (Frequency)	ความรุนแรง (Severity)	ความน่าเชื่อถือ (Reliability)
Low Pressure	-Product off spec. -Contaminant in tank system -Discharge pressure (2.0-6.75) decrease -Pipe, flange leak	-Product off spec. -Contaminant in tank system -Discharge pressure (2.0-6.75) decrease	A1) 12PC-675 A2) 12PH-675 C1) Alarm control panel D1) Two sds provide	1) Preventive Maintenance 2) Patrol check and record log sheet	2	4	2
Low Pressure	-Product off spec. -Contaminant in tank system -Discharge pressure (2.0-6.75) increase -2.0-6.75 overload trip	-Product off spec. -Contaminant in tank system -Discharge pressure (2.0-6.75) increase	A1) 12PC-675 A2) 12PH-675 C1) Tag system D1) Two PC sds provide D2) Alarm panel	1) Work Instruction 2) Patrol check and record log sheet	2	4	2
No Pressure	-No pressure in system -2.0-6.75 stop valve full open -Wrong adjust valve	-No pressure in system -Contaminant in tank system -Discharge pressure decrease	A1) 12PC-675 A2) 12PH-675 C1) Tag system D1) Two PC sds provide D2) Alarm panel	1) Preventive Maintenance 2) Work Instruction 3) Patrol check and record log sheet	2	4	2

เอกสารชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงานหน้า 3
หน้า 48 / 57
วันที่ 26/03/2013
เอกสารชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงานหน้า 3
หน้า 48 / 57
วันที่ 26/03/2013
เอกสารชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงานหน้า 3
หน้า 48 / 57
วันที่ 26/03/2013

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes)	ผลกระทบ (Consequences)	มาตรการป้องกัน (Mitigation)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง (Risk Rating)
More Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A	2
Less Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A	2
No Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A	2
More Pressure	N/A	N/A	N/A	N/A	2
Less Pressure	N/A	N/A	N/A	N/A	2
No Pressure	N/A	N/A	N/A	N/A	2

เอกสารชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงานหน้า 3
หน้า 49 / 57
วันที่ 26/03/2013
เอกสารชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงานหน้า 3
หน้า 49 / 57
วันที่ 26/03/2013
เอกสารชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงานหน้า 3
หน้า 49 / 57
วันที่ 26/03/2013

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes)	ผลกระทบ (Consequences)	มาตรการป้องกัน (Mitigation)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง (Risk Rating)
Low Pressure	Low pressure at discharge line - C210-606 stop - C210-606 stop - C210-606 stop	- Effect to efficiency of drying, cooling step and may cause to HE, MC, tank - Effect to temperature profile of C210-606 stop	- C210-606 stop - C210-606 stop - C210-606 stop	- C210-606 stop - C210-606 stop - C210-606 stop	2
More Pressure	More pressure at discharge of C210-606 - C210-606 stop - C210-606 stop	- Effect to efficiency of drying, cooling step and may cause to HE, MC, tank - Effect to temperature profile of C210-606 stop	- C210-606 stop - C210-606 stop - C210-606 stop	- C210-606 stop - C210-606 stop - C210-606 stop	2
More Temperature	More steam supply to C210-606 - C210-606 stop - C210-606 stop	- A/C life time decrease - A/C life time decrease - A/C life time decrease	- A/C life time decrease - A/C life time decrease - A/C life time decrease	- A/C life time decrease - A/C life time decrease - A/C life time decrease	2

เอกสารชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงานหน้า 3
หน้า 49 / 57
วันที่ 26/03/2013
เอกสารชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงานหน้า 3
หน้า 49 / 57
วันที่ 26/03/2013
เอกสารชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงานหน้า 3
หน้า 49 / 57
วันที่ 26/03/2013

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes)	ผลกระทบ (Consequences)	มาตรการป้องกัน (Mitigation)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง (Risk Rating)
No Flow	No air supply to C210-606 stop - C210-606 stop - C210-606 stop	- Effect to efficiency of drying, cooling step and may cause to HE, MC, tank - Effect to temperature profile of C210-606 stop	- C210-606 stop - C210-606 stop - C210-606 stop	- C210-606 stop - C210-606 stop - C210-606 stop	2
No Flow	No air supply to C210-606 stop - C210-606 stop - C210-606 stop	- Effect to efficiency of drying, cooling step and may cause to HE, MC, tank - Effect to temperature profile of C210-606 stop	- C210-606 stop - C210-606 stop - C210-606 stop	- C210-606 stop - C210-606 stop - C210-606 stop	2

เอกสารชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงานหน้า 3
หน้า 50 / 57
วันที่ 26/03/2013
เอกสารชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงานหน้า 3
หน้า 50 / 57
วันที่ 26/03/2013
เอกสารชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงานหน้า 3
หน้า 50 / 57
วันที่ 26/03/2013

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes)	ผลกระทบ (Consequences)	มาตรการป้องกัน (Mitigation)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง (Risk Rating)
Low Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A	2
No Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A	2
More Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A	2
Less Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A	2
No Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A	2

สารเคมี (ชื่อ) : กรด 2,4-ไดคลอโรเบนซิกซัลโฟนใน 1,2-ไดคลอโรเอทานอล (2,4-DCS) ในชื่อการค้าว่า 555 HAZOP
 หมายเลข (ชื่อ) : 555 HAZOP
 หมายเลข (ชื่อ) : 555 HAZOP

Transformation (Node Description) "WU" node

 $1000 \text{ mm}^3 \text{ (N/Sec)} = 0.001640 \text{ m}^3 \text{ (N/Sec)}$

600-367-3000 www.merck.com

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่สังเกตได้ (Consequence)	มาตรการป้องกันเบื้องต้น (Safety guards)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	อันดับ (R)	ระดับการยอมรับ (Rating)
Moto Pressure	Moto Pressure not 275-481.4-° Wrong adjust HSCV valve +2E-688 damage	- Moto MCHIE leak out to NTM	A1) 12 PG-680, 12 PG-680 C1) Tag system D1) 12 PG-680 D2) L1, 1680 S.D and XY by pass to vent D3) 12 PG-680/2, 680/3 D4) Design coverage	1) Preventive Maintenance 2) Control by Work Instruction 3) Inspect IIX on S.D	2	3	4	2

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

wind 47 47

and

นอกจากนี้แล้ว ยังสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ได้ด้วย

Abstract: *Abstract (Module Description):* BCG cooler

 $\lambda_{\text{max}}(\text{nm})$ (2.45-6.00) - 400-700 nm

0000-0001-7869-1029

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่พบบ่อย (Possible Causes)	ผลกระทบที่สังเกตได้ (Consequences)	มาตรการแก้ไขที่เสนอ (Suggested Actions)	การประเมินความเสี่ยง			
				ความรุนแรง (IL)	ความถี่ (EI)	การตรวจพบ (OF)	การควบคุม (CR)
Low Temperature	N/A	N/A	N/A				
Not Temperature	N/A	N/A	N/A				
More Deflection	N/A	N/A	N/A				
Less Deflection	N/A	N/A	N/A				
No Deflection	N/A	N/A	N/A				
Moist Flow	Same condition with "Moisture"	Same condition with "Moisture"	Same condition with "Moisture"	2	2	4	2
Less Flow	Same condition with "Less Flow"	Same condition with "Less Flow"	Same condition with "Less Flow"	2	2	4	2
No Pressure	N/A	N/A	N/A				
No Pressure	N/A	N/A	N/A				

สมการ (1) สามารถเขียนเป็นสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งได้โดยนำสมการ (2) มาแทนค่าในสมการ (1) จะได้

Transaction Mode Description	WU cooler
1. WU cooler	
2. WU cooler	
3. WU cooler	
4. WU cooler	
5. WU cooler	
6. WU cooler	
7. WU cooler	
8. WU cooler	
9. WU cooler	
10. WU cooler	
11. WU cooler	
12. WU cooler	
13. WU cooler	
14. WU cooler	
15. WU cooler	
16. WU cooler	
17. WU cooler	
18. WU cooler	
19. WU cooler	
20. WU cooler	
21. WU cooler	
22. WU cooler	
23. WU cooler	
24. WU cooler	
25. WU cooler	
26. WU cooler	
27. WU cooler	
28. WU cooler	
29. WU cooler	
30. WU cooler	
31. WU cooler	
32. WU cooler	
33. WU cooler	
34. WU cooler	
35. WU cooler	
36. WU cooler	
37. WU cooler	
38. WU cooler	
39. WU cooler	
40. WU cooler	
41. WU cooler	
42. WU cooler	
43. WU cooler	
44. WU cooler	
45. WU cooler	
46. WU cooler	
47. WU cooler	
48. WU cooler	
49. WU cooler	
50. WU cooler	
51. WU cooler	
52. WU cooler	
53. WU cooler	
54. WU cooler	
55. WU cooler	
56. WU cooler	
57. WU cooler	
58. WU cooler	
59. WU cooler	
60. WU cooler	
61. WU cooler	
62. WU cooler	
63. WU cooler	
64. WU cooler	
65. WU cooler	
66. WU cooler	
67. WU cooler	
68. WU cooler	
69. WU cooler	
70. WU cooler	
71. WU cooler	
72. WU cooler	
73. WU cooler	
74. WU cooler	
75. WU cooler	
76. WU cooler	
77. WU cooler	
78. WU cooler	
79. WU cooler	
80. WU cooler	
81. WU cooler	
82. WU cooler	
83. WU cooler	
84. WU cooler	
85. WU cooler	
86. WU cooler	
87. WU cooler	
88. WU cooler	
89. WU cooler	
90. WU cooler	
91. WU cooler	
92. WU cooler	
93. WU cooler	
94. WU cooler	
95. WU cooler	
96. WU cooler	
97. WU cooler	
98. WU cooler	
99. WU cooler	
100. WU cooler	

 $0.16 \text{ THz} (\text{Value}) \sim 200\text{--}300 \text{ mV}$

6021-8821 **Acetaminophen** (298-4620)

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่พบบ่อย (Probable Causes)	ผลกระทบที่สังเกตได้ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safety Action)	ขั้นตอนการแก้ไข (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (CL)	ความรุนแรง (CS)	อันดับความเสี่ยง (Ranking)	
Less Pressure	Less pressure at inlet line of (23V-681) A-C - Pipe, flange leak - Heat exchanger damage - 2(XY-681) open leak pipe	WG leak out to ATM (Loss MC, and HIE)	A11 (23PG-680), (24PG-680) D11 HIE analyzer (23X-680)	1) Preventive Maintenance 2) Control by Work Instruction 3) Patrol check and record log sheet	2	2	4	2
More Pressure	More pressure at inlet line of (23V-681) A-C - (23V-681) A-C plug with A-C - (23XY-681) A-C 2 test ball function	- More MC, HIE leak out to ATM - (23V-681) A-C - (23V-681) A-C plug with A-C - (23XY-681) A-C 2 test ball function	A11 (23PG-680), (24PG-680) D11 Seal pot D21 (13-680) S.D and XY by post line to vent bag D31 (23X-680)	1) Preventive Maintenance 2) Control by Work Instruction 3) Patrol check and record log sheet	2	2	4	2
More Temperature	More temperature at (23H-680) - Wrong adjust valve - cooling problem	- More MC, HIE in WG to adsorber and move leak to ATM - (23H-680)	A11 (23TG-680), (23TG-680), (23TG-680) C11 Tag system C21 IXS alarm system D11 (23X-680) D21 (23X-680), (24H-680)	1) Preventive Maintenance 2) Work Instruction 3) Patrol check and record log sheet	2	2	4	2

\mathbb{P}^n is the projective space of dimension n .

1985 48 57

4603-5013

แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นโดยนักวิจัยชาวอเมริกันและชาวอังกฤษ ได้แสดงให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงของประชากรโลกจะขึ้นอยู่กับอัตราการเกิดและการตาย ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจ

Translation (Node Description)	Network Address
10.10.10.10	10.10.10.10
10.10.10.11	10.10.10.11
10.10.10.12	10.10.10.12
10.10.10.13	10.10.10.13
10.10.10.14	10.10.10.14
10.10.10.15	10.10.10.15
10.10.10.16	10.10.10.16
10.10.10.17	10.10.10.17
10.10.10.18	10.10.10.18
10.10.10.19	10.10.10.19
10.10.10.20	10.10.10.20
10.10.10.21	10.10.10.21
10.10.10.22	10.10.10.22
10.10.10.23	10.10.10.23
10.10.10.24	10.10.10.24
10.10.10.25	10.10.10.25
10.10.10.26	10.10.10.26
10.10.10.27	10.10.10.27
10.10.10.28	10.10.10.28
10.10.10.29	10.10.10.29
10.10.10.30	10.10.10.30
10.10.10.31	10.10.10.31

 $\sim 10^{-10} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ (2.17C-68) (A. B. ~ 40-13)

unpublished manuscript (2009-10-29)

ข้อบกพร่อง (Defect)	สาเหตุ (Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguard)	คำแนะนำ (Recommendation)	หน่วย (U.)	จำนวน (No.)	ความเสี่ยง (Rating)
Less Flow	Less S.V. to 120-684 +2/3X581(A+C) not full open Wrong adjust valve Strainer 120-582, 120-683 4kg type, design and drain valve leak	Pressure at 120V-681 A+C increase. -1 and 120V-684 decrease. Steam may flow out to ATM Efficiency of desorbent step decrease	1) Trip 50-680 101 seal port 1201 High pass line and block valve. 1301 124.6-684 1401 124.5-684 alarm L, I.L. 1205 secondary containment 168 QA, 753	1) Preventive Maintenance 2) Work Instruction	2	2	4
More Temperature	More temperature at 120V-681 A+C +2/3CV-681 or 120V-681 malfunction	effect to efficiency of HIE solvent (Life time decrease) Pressure and flow of steam fluctuation	1) 120V-681 A+C, 120V-681 100 120V-681 102 120V-681 103 block valve 140 120V-681 A+C T.L. S.L. and open 82 purge for cool down system	1) Preventive Maintenance 2) Work Instruction 3) Period check and record log sheet	2	2	4
No Flow	N/A	N/A	N/A	N/A			

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

mi 30 (Nuclei) DR Percent II

 $\hat{\sigma}^2_{\text{est}}(\beta)$ |[illegible]

Node	Process ID	Iteration (Node Description)	Death (if) (order of HE, MC, ...)
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

$\Delta H_{\text{fusion}}^{\circ}$ (J/mole)	$\Delta H_{\text{fusion}}^{\circ}$ (kcal/mole)	T_m° (K)	T_m° (°C)	T_m° (°F)
10,000	2,400	300	27	80
15,000	3,600	330	57	135
20,000	4,800	360	87	188
25,000	6,000	390	117	243
30,000	7,200	420	147	307
35,000	8,400	450	177	350
40,000	9,600	480	207	405
45,000	10,800	510	237	455
50,000	12,000	540	267	510
55,000	13,200	570	297	565
60,000	14,400	600	327	620
65,000	15,600	630	357	675
70,000	16,800	660	387	730
75,000	18,000	690	417	785
80,000	19,200	720	447	840
85,000	20,400	750	477	895
90,000	21,600	780	507	950
95,000	22,800	810	537	1,005
100,000	24,000	840	567	1,060

[illegible][illegible]

1997	91	57
------	----	----

26.07.2011

સાધારણ રીતે, \mathbb{R}^n માં n સ્વતંત્ર વેક્ટર્સ v_1, v_2, \dots, v_n નો સેટ બેઝિસ બને છે.

57 57

2013-2014

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 109–116

จุดตรวจ (Check point)	เงื่อนไขที่ตรวจพบ (Observable condition)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safety goal)	มาตรการบรรเทา (Mitigation)	ระดับความเสี่ยง (Risk level)			
					ก่อน (Before)	ระหว่าง (During)	หลัง (After)	รวม (Overall)
No Flow	<p>No SLV in (2V-730)</p> <p>Wrong adjust valve.</p> <p>Strainer clog</p>	<p>-A level of (2V-684) decrease.</p> <p>-A level of (2V-730) decrease</p> <p>-Pump run dry. And may damage.</p> <p>-Pressure in system swing from normal operation.</p>	<p>C1) Tag station</p> <p>A1) (2V1.G-684</p> <p>D2) (2V1.S-684 alarm L1, H1 and L1, pump stop</p> <p>missing</p> <p>D3) (2V1.K-730</p> <p>D4) (2V2.S-685</p> <p>D5) Alarm control panel</p> <p>D6) High pump strainer line</p>	<p>1) Work Instruction</p> <p>2) Panel check</p>	2	2	4	2
Less Level	<p>Less SLV in (2V-684</p> <p>Strainer valve open tank pump</p> <p>single glass broken</p> <p>recirc. pipe, Barge tank</p>	<p>-A level of (2V-730) decrease</p> <p>-SLV tank out to ATM</p>	<p>A1) (2V1.S-684 Alarm L1, H1 and L1, pump stop.</p> <p>A2) (2V1.G-684</p> <p>C1) Tag system</p> <p>C2) Cap</p> <p>D1) (2V1.K-730</p> <p>D2) secondary constraint</p> <p>D3) QA 753</p>	<p>1) Preventive Maintenance</p> <p>2) Work Instruction</p> <p>2) Panel check</p>	2	2	4	2
Less Level	<p>Less SLV in (2V-684</p> <p>-72V.S-684 malfunction</p> <p>(lost show L1, L11)</p>	<p>-Pump run dry and cause to pump damage</p> <p>-Pressure in system decrease</p>	<p>A1) (2V1.S-684 and L1, pump stop.</p> <p>A2) (2V1.G-684</p> <p>D1) (2V1.K-685</p> <p>D2) Alarm control panel</p>	<p>1) Preventive Maintenance</p> <p>2) Panel check</p>	2	2	4	2

นอกจากนี้พบว่า โดสระดับสูงมีความเกี่ยวข้องกับงานในโรงงานที่อันตราย ซึ่งเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย 15.2% 14

Unit (Node) (00 Process (1	Transaction (Node Description) (Data Table)
Unit (Node) (00 Process (1	Transaction (Node Description) (Data Table)

[illegible][illegible]

1. *Formal communication* is a communication that is planned and structured. It is often used in formal settings such as business meetings, conferences, and presentations. It is characterized by a clear purpose, a defined audience, and a structured format.

นอกจากนี้พบว่า โดสระดับสูงมีความเกี่ยวข้องกับงานในโรงงานที่อันตราย ซึ่งเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย 15.2% 14

main	(Node) [0] Process (t)	main	(Node Description) Drain task
-------------	------------------------	-------------	-------------------------------

Parameter (Parameter)	Unit
mean mass (M _{mean})	1.1-1.15 M _⊙
mean radius (R _{mean})	1.5-1.6 R _⊙
mean density (ρ _{mean})	1.1-1.15 g/cm ³
mean surface gravity (g _{mean})	1.1-1.15 m/s ²
mean escape velocity (v _{esc})	1.1-1.15 km/s
mean surface temperature (T _{surf})	1.1-1.15 K
mean luminosity (L _{mean})	1.1-1.15 L _⊙
mean bolometric flux (F _{bol})	1.1-1.15 W/m ²
mean bolometric magnitude (M _{bol})	1.1-1.15 mag
mean absolute bolometric magnitude (M _{bol,abs})	1.1-1.15 mag
mean absolute magnitude (M _{abs})	1.1-1.15 mag
mean apparent magnitude (M _{app})	1.1-1.15 mag
mean distance (d _{mean})	1.1-1.15 pc
mean proper motion (μ _{mean})	1.1-1.15 mas/yr
mean parallax (π _{mean})	1.1-1.15 mas
mean radial velocity (v _r)	1.1-1.15 km/s
mean transverse velocity (v _t)	1.1-1.15 km/s
mean total velocity (v _{tot})	1.1-1.15 km/s
mean age (t _{mean})	1.1-1.15 Myr
mean lifetime (τ _{mean})	1.1-1.15 Myr
mean time to merger (t _{merg})	1.1-1.15 Myr
mean time to collision (t _{coll})	1.1-1.15 Myr
mean time to tidal disruption (t _{td})	1.1-1.15 Myr
mean time to evaporation (t _{evap})	1.1-1.15 Myr
mean time to destruction (t _{dest})	1.1-1.15 Myr
mean time to formation (t _{form})	1.1-1.15 Myr
mean time to migration (t _{mig})	1.1-1.15 Myr
mean time to capture (t _{cap})	1.1-1.15 Myr
mean time to escape (t _{esc})	1.1-1.15 Myr
mean time to inspiral (t _{insp})	1.1-1.15 Myr
mean time to merger (t _{merg})	1.1-1.15 Myr
mean time to collision (t _{coll})	1.1-1.15 Myr
mean time to tidal disruption (t _{td})	1.1-1.15 Myr
mean time to evaporation (t _{evap})	1.1-1.15 Myr
mean time to destruction (t _{dest})	1.1-1.15 Myr
mean time to formation (t _{form})	1.1-1.15 Myr
mean time to migration (t _{mig})	1.1-1.15 Myr
mean time to capture (t _{cap})	1.1-1.15 Myr
mean time to escape (t _{esc})	1.1-1.15 Myr
mean time to inspiral (t _{insp})	1.1-1.15 Myr
mean time to merger (t _{merg})	1.1-1.15 Myr
mean time to collision (t _{coll})	1.1-1.15 Myr
mean time to tidal disruption (t _{td})	1.1-1.15 Myr
mean time to evaporation (t _{evap})	1.1-1.15 Myr
mean time to destruction (t _{dest})	1.1-1.15 Myr
mean time to formation (t _{form})	1.1-1.15 Myr
mean time to migration (t _{mig})	1.1-1.15 Myr
mean time to capture (t _{cap})	1.1-1.15 Myr
mean time to escape (t _{esc})	1.1-1.15 Myr
mean time to inspiral (t _{insp})	1.1-1.15 Myr
mean time to merger (t _{merg})	1.1-1.15 Myr
mean time to collision (t _{coll})	1.1-1.15 Myr
mean time to tidal disruption (t _{td})	1.1-1.15 Myr
mean time to evaporation (t _{evap})	1.1-1.15 Myr
mean time to destruction (t _{dest})	1.1-1.15 Myr
mean time to formation (t _{form})	1.1-1.15 Myr
mean time to migration (t _{mig})	1.1-1.15 Myr
mean time to capture (t _{cap})	1.1-1.15 Myr
mean time to escape (t _{esc})	1.1-1.15 Myr
mean time to inspiral (t _{insp})	1.1-1.15 Myr
mean time to merger (t _{merg})	1.1-1.15 Myr
mean time to collision (t _{coll})	1.1-1.15 Myr
mean time to tidal disruption (t _{td})	1.1-1.15 Myr
mean time to evaporation (t _{evap})	1.1-1.15 Myr
mean time to destruction (t _{dest})	1.1-1.15 Myr
mean time to formation (t _{form})	1.1-1.15 Myr
mean time to migration (t _{mig})	1.1-1.15 Myr
mean time to capture (t _{cap})	1.1-1.15 Myr
mean time to escape (t _{esc})	1.1-1.15 Myr
mean time to inspiral (t _{insp})	1.1-1.15 Myr
mean time to merger (t _{merg})	1.1-1.15 Myr
mean time to collision (t _{coll})	1.1-1.15 Myr
mean time to tidal disruption (t _{td})	1.1-1.15 Myr
mean time to evaporation (t _{evap})	1.1-1.15 Myr
mean time to destruction (t _{dest})	1.1-1.15 Myr
mean time to formation (t _{form})	1.1-1.15 Myr
mean time to migration (t _{mig})	1.1-1.15 Myr
mean time to capture (t _{cap})	1.1-1.15 Myr
mean time to escape (t _{esc})	1.1-1.15 Myr
mean time to inspiral (t _{insp})	1.1-1.15 Myr
mean time to merger (t _{merg})	1.1-1.15 Myr
mean time to collision (t _{coll})	1.1-1.15 Myr
mean time to tidal disruption (t _{td})	1.1-1.15 Myr
mean time to evaporation (t _{evap})	1.1-1.15 Myr
mean time to destruction (t _{dest})	1.1-1.15 Myr
mean time to formation (t _{form})	1.1-1.15 Myr
mean time to migration (t _{mig})	1.1-1.15 Myr
mean time to capture (t _{cap})	1.1-1.15 Myr
mean time to escape (t _{esc})	1.1-1.15 Myr
mean time to inspiral (t _{insp})	1.1-1.15 Myr
mean time to merger (t _{merg})	1.1-1.15 Myr
mean time to collision (t _{coll})	1.1-1.15 Myr
mean time to tidal disruption (t _{td})	1.1-1.15 Myr
mean time to evaporation (t _{evap})	1.1-1.15 Myr
mean time to destruction (t _{dest})	1.1-1.15 Myr
mean time to formation (

[illegible]

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequences)	มาตรการแก้ไขที่แนะนำ (Suggested Action)	การติดตามตรวจสอบ (Monitoring)			
				วันที่ (Date)	โดย (By)	ความถี่ (Frequency)	วิธีการ (Method)
Max Temperature	N/A	N/A	N/A				
Low Temperature	N/A	N/A	N/A				
No Temperature	N/A	N/A	N/A				
Max Reaction	N/A	N/A	N/A				
Low Reaction	N/A	N/A	N/A				
No Reaction	N/A	N/A	N/A				
Max Pressure	N/A	N/A	N/A				
Low Pressure	Same condition with "Low" Same condition with "Low" Same condition with "Low"	Same condition with "Low" Same condition with "Low" Same condition with "Low"	Same condition with "Low" Same condition with "Low" Same condition with "Low"	2	2	2	2
No Pressure	Same condition with "No" Same condition with "No" Same condition with "No"	Same condition with "No" Same condition with "No" Same condition with "No"	Same condition with "No" Same condition with "No" Same condition with "No"	2	2	2	2

ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้

[illegible]

447-50 (M.L.A.) 120 December 17

[illegible]

www.elsevier.com/locate/jmb

อาการ (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes)	ผลกระทบ (Consequence)	การตรวจวินิจฉัย (Subsidiary)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	วันที่พบ (Date)	ผู้พบ (By)	ระดับความรุนแรง (Rating)	
Motor level	Motor LV level at powder silo +22.5-31.0 (-3%) mal-function.	LV can overflow to 12 E-906 and cause to 2 HP-906 stop. -Incapable transfer problem -Delay of timer -Pressure increase	A1) 12 E-18 10-870 D1) 12 E-1 A 106 alarm II D2) 1 A 1 flashing line. D3) 12 HP-906 D4) Inverter board D5) 1 E. time alarm at : 1860 D6) PG one pipe line. D7) 12 HP-920 D8) 1 E. 7996, 12 V-920 1 B.	1) Preventive Maintenance 2) Work Instruction	3	2	6	2

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑

แผนก (อื่นๆ) โปรดระบุ:

4097-70 (NLS-6) IIR Process 12

[illegible]

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑

แผนก (อื่นๆ) โปรดระบุ:

4097-70 (NLS-6) IIR Process 12

[illegible]

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่พบบ่อย (Possible Causes)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguards)	ขั้นตอนการแก้ไข (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					ความรุนแรง (L1)	ความถี่ (L3)	ความเสียหาย (Rating)
Less Flow	Less PC to powder silo -230V-80V not full capacity -230V-441-2, 230V-80V1, -230V850A,B not full power -wrong adjust valve -Avent line clog	-Discharge pressure of 230-80V decrease -spend long time for transfer PC	(C1) Tag system (C2) 230V1-80V (D1) 230V2-80V (D2) 1L inner alarm at ± 1000	1) Preventive Maintenance 2) Work Instruction 3) Patrol check	4	1	4
No Flow	No PC to powder silo -230V-80V stop -230V-441-2, 230V-80V1, -230V-850A,B close -wrong adjust valve	-Discharge pressure of 230-80V decrease -spend long time for transfer PC	(C1) Alarm control panel (C2) Tag system (D1) 230V2-80V, 230V1-80V (D2) 1L inner alarm at ± 1000	1) Preventive Maintenance 2) Work Instruction	4	1	4

6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

และเขียนโดยผู้เขียนที่ปรึกษาและนักเขียนที่มีประสบการณ์ในการเขียนบทความวิชาการ

doi:10.1371/journal.pone.0174040.g002

1000 201700001 010 1000000 12

[illegible]

ข้อบกพร่อง (Defect)	สมมติฐานสาเหตุ (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Mitigation)	การดำเนินการ (Action)			
				โดย (By)	จำนวน (No.)	ชนิด (Type)	ความถี่ (Frequency)
Low Pressure	Less pressure at discharge line of 210-800 type flange leak -FC lock out to ATM	-speed long time for transfer PC -FC lock out to ATM	A) (210-800, 210-800) B) ILL inner alarm at 1800 C) (210-800-870)	2	2	4	2
Low Pressure	Less pressure at discharge line of 210-800 -210-800 stop -210V-441-2, 210V-801, 1 (210V-876), B close wrong adjust valve -210-877	-speed long time for transfer PC -210-800 stop -210V-441-2, 210V-801, 1 (210V-876), B close wrong adjust valve -210-877	A) (210-800, 210-800) C) Alarm control panel C2) Tag system C3) (210V-877 B) ILL inner alarm at 1800	4	1	4	2
Low Pressure	Less pressure at discharge line of 210-800 type flange leak -210-800 stop	-FC stop in line -Automatic transfer problem -speed long time for transfer PC -FC lock out to ATM	A) (210-800, 210V-800) C) Alarm control panel B) ILL inner alarm at 1800 D) Continue line between 210-800 and 210-800 D) ILL Stop Seq. 1000	2	2	4	2

สารเคมีที่ใช้: วัสดุผสมพลาสติกชนิดแข็ง (Hard Plastic) / วัสดุผสมพลาสติกชนิดอ่อน (Soft Plastic)
รหัสสินค้า: DR-Process 12
ลักษณะการใช้งาน: (Application) Process

วัสดุผสม (Material) : (Material)
ลักษณะการใช้งาน: (Application) Process

แผนการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 3

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ (Incident Possibility)	ผลกระทบ (Consequences)	มาตรการป้องกัน (Prevention Measures)	มาตรการบรรเทาผลกระทบ (Mitigation Measures)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)		
					ต่ำ (Low)	ปานกลาง (Medium)	สูง (High)
Material	N/A	N/A	N/A	N/A			
Low temperature	N/A	N/A	N/A	N/A			
High temperature	N/A	N/A	N/A	N/A			
Material	N/A	N/A	N/A	N/A			
Low function	N/A	N/A	N/A	N/A			
High function	N/A	N/A	N/A	N/A			
Material	N/A	N/A	N/A	N/A			
Low pressure	N/A	N/A	N/A	N/A			
High pressure	N/A	N/A	N/A	N/A			
Material	N/A	N/A	N/A	N/A			

แผนการปฏิบัติงานและรายงานผลรายสัปดาห์ที่ 3

วันที่ 5 / 55

สัปดาห์ที่ 26-03-2013

แผนการปฏิบัติงานและรายงานผลรายสัปดาห์ที่ 3

จุดตรวจ (Deviation)	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกันเหตุการณ์ (Safeguards)	คำแนะนำ (Recommendation)	การปฏิบัติงาน	การปฏิบัติงาน	การปฏิบัติงาน
More temperature	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	3
Less temperature	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	3
No temperature	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	3
More function	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	3
Less function	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	3
No function	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	3

แผนการปฏิบัติงานและรายงานผลรายสัปดาห์ที่ 3

วันที่ 5 / 55

สัปดาห์ที่ 26-03-2013

แผนการปฏิบัติงานและรายงานผลรายสัปดาห์ที่ 3

จุดตรวจ (Deviation)	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกันเหตุการณ์ (Safeguards)	คำแนะนำ (Recommendation)	การปฏิบัติงาน	การปฏิบัติงาน	การปฏิบัติงาน
Less Level	Less level in V-512 -Piper flange leak -Vessel damage	RS lock out to ATM (GR process STD)	A11 P117 alarm L.L.L. provided D11 Secondary containment, provided D21 LUC-229 alarm L.L.L.	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1	3	2
More pressure	More pressure in V-512 -Wrong adjust valve	Disruption of MC decrease (GR process STD)	A11 P117 alarm L.L.L. provided C11 Tag system provided D21 Valve check list D11 P115 alarm L.L.L. provided	1) Control by Following Work Instruction	1	2	3

แผนการปฏิบัติงานและรายงานผลรายสัปดาห์ที่ 3

วันที่ 6 / 55

สัปดาห์ที่ 28-03-2013

แผนการปฏิบัติงานและรายงานผลรายสัปดาห์ที่ 3

จุดตรวจ (Deviation)	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกันเหตุการณ์ (Safeguards)	คำแนะนำ (Recommendation)	การปฏิบัติงาน	การปฏิบัติงาน	การปฏิบัติงาน
Less Flow	Less flow of RS from pump -V-512 -Pump efficiency decrease	Temperature and Concentration of process fluctuation	D11 T1102, S11, provided D21 G512, provided D31 P5213 provided	1) Preventive Maintenance	2	4	2
No Flow	No flow of RS supply to V-512 -Concentration Pump able not	Pressure in line decrease RS may clogged in heat exchanger Temperature in line increase (GR process STD)	S11 Common stand by pump, provided C11 Alarm panel at UCB, provided D11 P5213, provided D21 P5213, S11, S111, provided D31 P5213, provided D41 T1102, S11, provided	1) Preventive Maintenance	1	3	2
No Flow	No flow of RS to V-512 -PUC512 not function -Wrong adjust valve	Pressure in line increase Pressure in V-512 decrease RS may clogged in heat ex changer GR process STD	C11 Tag system D11 PUC512, provided D21 P5213, S11, S111, provided D31 V512, provided D41 T512, provided	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1	2	2

แผนการปฏิบัติงานและรายงานผลรายสัปดาห์ที่ 3

วันที่ 8 / 55

สัปดาห์ที่ 26-03-2013

แผนการปฏิบัติงานและรายงานผลรายสัปดาห์ที่ 3

จุดตรวจ (Deviation)	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกันเหตุการณ์ (Safeguards)	คำแนะนำ (Recommendation)	การปฏิบัติงาน	การปฏิบัติงาน	การปฏิบัติงาน
More temperature	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	2
Less temperature	N/A	N/A	N/A	N/A	2	4	2
No temperature	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	2
More function	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	2
Less function	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	2
No function	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	2

หมายเหตุ: ข้อควรระวังและมาตรการป้องกันภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการด้าน 3 (HAZOP)

รหัส (Node): GR Process 3

ปัจจัยอันตราย (Parameter): Level, Density

ระดับความเสี่ยง (Risk): 10-102

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguard)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง (Risk Rating)
Less Flow	Less flow of RS to V-530 -Flow adjust valve -Line clogged	-HIC measurement error -Level of V-530 decrease -Level of V-530 increase -HIE RS spill out to ATM	A1) SG equipped in line, provided B1) NC-7 flushing, provided C1) Tag system, provided D2) Valve check kit	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1 2 2 1
Less Flow	Less flow of RS supply to V-530 -Flow adjust valve -Line clogged	-Level of V-530 decrease -Level of V-530 increase -HIE RS spill out to ATM	A1) Tag system, provided B1) Tag system, provided C2) Cap, provided D2) 11520 alarm L.L.I., provided D3) 11530 alarm L.L.I., provided D4) Isolation block valve, provided D5) Secondary containment, provided D6) QA753, IIE detector, provided	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1 2 2 1

หมายเหตุ: ข้อควรระวังและมาตรการป้องกันภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการด้าน 3 (HAZOP)

รหัส (Node): GR Process 3

ปัจจัยอันตราย (Parameter): Level, Density

ระดับความเสี่ยง (Risk): 10-102

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguard)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง (Risk Rating)
Less level	Less level of V-530 -Vessel damage	HIE RS leak to ATM	A1) 11520 alarm L.L.I., provided A2) SG equipped on vessel, provided D1) Secondary containment, provided D2) QA753, IIE detector, provided D3) Isolation block valve, provided D4) PG521 provided	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1 3 3 2
Less pressure	Less pressure in line -PG-5301 malfunction -HIE mixing pump idle run	Flow of RS supply to V-530 decrease	C1) Stand by pump, provided C2) Alarm panel at CCR, provided D1) PG-5301 alarm L.L.I., provided D2) 11520 alarm L.L.I.	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	3 2 6 2
Less pressure	Less pressure in V-530 -Vent line clogged	Pressure in V-530 decrease and vessel may damage by vacuum cause to HIE RS leak to ATM	D1) Isolation block valve, provided D2) Secondary containment, provided D3) QA753, IIE detector, provided	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1 3 3 2

หมายเหตุ: ข้อควรระวังและมาตรการป้องกันภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการด้าน 3 (HAZOP)

รหัส (Node): GR Process 3

ปัจจัยอันตราย (Parameter): Level, Density

ระดับความเสี่ยง (Risk): 10-102

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguard)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง (Risk Rating)
Less flow	Less flow of RS supply to V-530 -PG-5301 malfunction -Line clogged -Flow adjust valve -Pump efficiency decrease	-Level of V-530 increase -Level of V-530 decrease -Level of V-530 increase -HIE RS spill out to ATM	A1) PG5301 alarm H.I.HI, provided B1) Stand by pump, provided C1) Tag system, provided D1) 11520 alarm H.I.HI, provided D2) 11530 alarm L.L.I., provided D3) 11580 alarm H.I.HI, provided	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1 3 3 2
No flow	No flow of RS to HIC-520 line -Flow adjust valve -Line clogged	-HIC measurement error	A1) SG equipped in line, provided C1) Tag system, provided D1) NC-7 flushing, provided D2) Isolation block valve, provided	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1 2 2 1
No flow	No flow of RS to V-530 -HIE mixing pump idle run -Flow adjust valve	-Level of V-530 increase -Level of V-530 decrease -Pressure in line decrease	A1) PG5301 alarm L.L.I., provided B1) Stand by pump, provided C1) Alarm panel at CCR, provided C2) Tag system, provided D1) 11520 alarm H.I.HI, provided D2) 11530 alarm L.L.I., provided D3) PG521, provided	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	3 2 6 2

หมายเหตุ: ข้อควรระวังและมาตรการป้องกันภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการด้าน 3 (HAZOP)

รหัส (Node): GR Process 3

ปัจจัยอันตราย (Parameter): Level, Density

ระดับความเสี่ยง (Risk): 10-102

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguard)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง (Risk Rating)
Less Mixing	Less mixing in V-520 -HIE mixing agitator idle run	Gas formation may occur and may clogging in system	A1) HIC-520, provided A2) SG equipped vessel, provided C1) Alarm panel at CCR, provided D1) SG equipped in line, provided	1) Preventive Maintenance	2 2 4 2
More Pressure	More pressure in V-520 -Vent line clogged	Pressure in V-520 increase and vessel may damage by over pressure cause to HIE RS leak to ATM	D1) Isolation block valve, provided D2) Secondary containment, provided D3) QA753, IIE detector, provided	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1 3 3 2

จุดตรวจ (Deviation)	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguards)	จุดตรวจ (Recommendation)	การดำเนินการแก้ไข		
					ทันที (I.L.)	ตาม (S)	ตาม (Rating)
No/Temporize	N/A	N/A	N/A	N/A			
Less/Temporize	N/A	N/A	N/A	N/A			
No/Temporize	N/A	N/A	N/A	N/A			
More/Function	N/A	N/A	N/A	N/A			
Less/Function	N/A	N/A	N/A	N/A			
No/Function	N/A	N/A	N/A	N/A			
More/Flow	Same condition with "More/Pressure condition with "More/Pressure"				1	3	2
No/Pressure	Same condition with "No/Flow/Pressure condition with "No/Flow"				1	2	1

จุดตรวจ (Deviation)	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguards)	จุดตรวจ (Recommendation)	การดำเนินการแก้ไข		
					ทันที (I.L.)	(S)	ตาม (Rating)
No Flow	No flow from V-530 to Pump -Wrong adjust valve -Line clogged	Level of V-530 increase Level of V-540 decrease Pump run dry and damage GR process S/D	A1) SG equipped in line, provided C1) Tag system, provided C2) Valve check list D1) LC-530 alarm (L.H.I.), provided D2) LC-540 alarm (L.L.I.), provided D3) EI alarm (L.L.I.), provided D4) Common line from each other, provided	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1	3	2
No Flow	No flow from PC Pump P-532 -V-532 line pump -Wrong adjust valve -Line clogged -Pump side run	Pressure in line increase Current of another pump increase Effect to characteristic of PC powder	A1) SG equip in line, provided C1) Alarm point at CCR, provided C2) Valve check list D1) PG-521/522, provided D2) H12/12/12/15 alarm (L.H.I.), provided D3) LC-540 alarm (L.L.I.), provided D4) LC-530 alarm (L.H.I.), provided	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	2	1	2

จุดตรวจ (Deviation)	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguards)	จุดตรวจ (Recommendation)	การดำเนินการแก้ไข		
					ทันที (I.L.)	(S)	ตาม (Rating)
Less flow	Less flow of solvent from E-534 to V-530 -Line clogged -PC-530 mal-function -E-534 clogged	Pressure in V-530 increase Effect to PC powder quality GR process load down	C1) Common line and series condenser D1) PG-530 alarm (L.H.I.), provided D2) PG-530, provided D3) SV-532, provided	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	3	1	3
Less flow	Less flow of PC from V-530 supply to pump -Pipe flange leak -Drain valve open leak	PC H2O spill to ATM Level of V-530 decrease and may pump contamination	C1) Valve check list D1) LC-530 alarm (L.L.I.), provided D2) Secondary containment, provided D3) Tag system and cap, provided D4) H131, 532, 533 alarm (L.L.I.), provided	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1	2	1
No flow	No flow of solvent from V-530 to P-534 -PC-530 mal-function	Pressure in V-530 increase may cause to SV flow out to ATM Effect to PC powder quality GR process S/D	D1) PG-530 alarm (L.H.I.), provided D2) PG-530, provided D3) SV-532, provided	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1	3	2

จุดตรวจ (Deviation)	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguards)	จุดตรวจ (Recommendation)	การดำเนินการแก้ไข		
					ทันที (I.L.)	(S)	ตาม (Rating)
No Flow	No flow of PC supply to V-540 -Wrong adjust valve -Line clogged	Level of V-540 decrease Level of V-530 increase Pressure in PC line increase Pump current decrease GR process S/D	A1) SG equipped in line, provided C1) Tag system, provided D1) LC-540 alarm (L.L.I.), provided D2) PG-521/522, provided D3) H12/12/15 alarm (L.L.I.), provided D4) LC-530, H11	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1	3	2
Less Level	Less level at V-530 -Drain valve open leak -Valve damage	GR process may S/D GR process may S/D	A1) LC-530 alarm (L.L.I.), provided C1) Tag system and cap, provided C2) Valve check list, provided D2) QN-533, H12 detector, provided D3) Secondary containment, provided D4) H12/12/15 alarm (L.L.I.), provided A1) LC-530 alarm (L.L.I.), provided C1) Tag system provided C2) Valve check list, provided D1) LC-540 alarm (L.H.I.), provided	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1	3	2
Less Level	Less level in V-530 -LC-530 (valve) mal-function -Wrong adjust valve	GR splash to wall and SG Level of V-540 increase Mixing efficiency to good cause keep clogged at suction pump GR process load down	A1) LC-530 alarm (L.L.I.), provided C1) Tag system provided C2) Valve check list, provided D1) LC-540 alarm (L.H.I.), provided	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	2	2	4

สมาคมกีฬา โอลิมปิก และคณะกรรมการโอลิมปิกสากล ซึ่งประกอบด้วย 204 ประเทศ และคณะกรรมการโอลิมปิกสากล ซึ่งประกอบด้วย 204 ประเทศ และคณะกรรมการโอลิมปิกสากล ซึ่งประกอบด้วย 204 ประเทศ

Unit 20 (Node)	GR Percent 5	Unit 20 (Node Description)	GR Percent 5
Unit 20 (Node)	GR Percent 5	Unit 20 (Node Description)	GR Percent 5

[illegible]

unpublished results

ข้อบกพร่อง (Deviation)	อาการที่สังเกตเห็น (Visible Cause)	ผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลง (Consequence)	มาตรการป้องกันเบื้องต้น (Safeguards)	คำแนะนำ (Recommendation)	การดำเนินการแก้ไข (Corrective Action)			
					โดย (By)	จำนวน (No.)	โดย (By)	ระยะเวลา (Timing)
Mass Pressure	More pressure in line supply to V-540 - Wrong adjust valve (F) - LCV-540 mal-function - Line clogged	More flow of PC to V-540 Layed off V-540 decrease Layed off V-540 increase	A1) PC-541, H31, provided C11) Tag system, provided D1) SG equipped in line, provided D2) LCV-540 alarm L.L.I., provided D3) LCV-550 alarm H.H.H., provided D4) SGV-540 provided	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	3	2	6	2
More Temperature	More temperature in V-540 - TIC-540 mal-function	Pressure in system increase More vapor flow rate to E-540 and may V-542 clogged SGH process load down	A1) TIC-540, B alarm H.H.H., provided C1) Block valve, provided D1) FV-540 alarm H.H.H., provided D2) PC-540, S42, provided D3) Stand by V-542, provided D4) Bypass V-542, provided D5) Bypass E-543 to E-583, provided	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1	2	2	1

1. *For the purpose of this study, the following definitions were used:*

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

[illegible]

พารามิเตอร์ (Parameter)	อุณหภูมิ (Temperature, °C)	ค่าคงที่ (Value)
ค่าคงที่ (Value)	(273°C - 540) - 75°C	(218.3°C - 540) - 55%
ค่าคงที่ (Value)	(273°C - 540) - 75°C	(218.3°C - 540) - 63%

[illegible]

ข้อควรระวัง (Observation)	สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น (Possible Cause)	การดำเนินการแก้ไข (Countermeasures)	การป้องกัน (Prevention)	การติดตามผล (Monitoring)	การประเมินผล (Evaluation)
Low Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
No Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Moisture	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Low Humidity	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
No Reaction	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
No Pressure	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
No Flow	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[illegible]

100.20 (Node)	100.20 (Node)	100.20 (Node)
---------------	---------------	---------------

พารามิเตอร์ (Parameter)	Temperature Level
สัมประสิทธิ์ (Value)	20°C (21.0°C-50.0°C) 25°C (26.0°C-50.0°C) 30°C (31.0°C-50.0°C)

www.elsevier.com/locate/jbiotec

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Mitigation)	ขั้นตอนการแก้ไข (Recommended Action)	บันทึก (Log)	ผู้ดำเนินการ (Operator)	วันที่ดำเนินการ (Date)
Less Flow	Less flow of solvent from V-540 to V-530 - Pipe: large leak - Drain valve open leak	Solvent spill out to ATM	C1) Tag system, provided C2) Capi, provided C3) Secondary containment, provided D2) QA/QC, IIE device, provided	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1	2	3
Less Flow	Less flow of PC supply to V-540 - Wrong adjust valve - L.C. V-540 mal-function (open) - Efficiency of pump decrease - Line clogged	Level of V-540 increase Level of V-550 decrease Discharge pressure increase May cause to QR process shut down	A1) SGI equipped in line, provided B1) Back valve, provided B2) JW (blading), provided C1) Tag system, provided C2) Shut by pump provided D1) L.C. V-540 alarm I.I.HI, provided D2) L.C. V-550 alarm L.L., provided D3) PQS (A.I. HI), provided	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	2	3	4
No Reaction	No mixing of PC, in V-540 - regulator valve run - Inertive damage	No mixing in V-540 cause lump PC, clogged in line pump Effect to PC product quality May cause to GR, S.T.	C1) Alarm panel at CCE, provided D1) PQS (A.I. HI) provided D2) L.C. V-540 I.I.HI alarm D3) SGI in line provided	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance 3) Direct electrical connection	4	5	6

the \mathbb{C}^n space.

๑๑๖๖ ปี (พ.ศ.) ๒๕๖๖ และเมื่อถึงวันครบรอบ ๒๕๖๖ ปี (พ.ศ.) ๒๕๖๖

1st Exponent	2nd Exponent	1st Exponent (Node Description)	2nd Exponent (Node Description)
100	20	100	20

Information (Parameter)	Temperature Level (Flow)
Temperature (Value)	20°C, 30°C, 40°C, 50°C, 60°C, 70°C, 80°C, 90°C, 100°C
Flow Rate (Value)	100 L/min, 200 L/min, 300 L/min, 400 L/min, 500 L/min, 600 L/min, 700 L/min, 800 L/min, 900 L/min, 1000 L/min
Pressure (Value)	100 kPa, 200 kPa, 300 kPa, 400 kPa, 500 kPa, 600 kPa, 700 kPa, 800 kPa, 900 kPa, 1000 kPa
Humidity (Value)	10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%
Light Intensity (Value)	1000 lux, 2000 lux, 3000 lux, 4000 lux, 5000 lux, 6000 lux, 7000 lux, 8000 lux, 9000 lux, 10000 lux
Sound Level (Value)	100 dB, 200 dB, 300 dB, 400 dB, 500 dB, 600 dB, 700 dB, 800 dB, 900 dB, 1000 dB
Vibration Level (Value)	100 mm/s², 200 mm/s², 300 mm/s², 400 mm/s², 500 mm/s², 600 mm/s², 700 mm/s², 800 mm/s², 900 mm/s², 1000 mm/s²
Acceleration (Value)	100 m/s², 200 m/s², 300 m/s², 400 m/s², 500 m/s², 600 m/s², 700 m/s², 800 m/s², 900 m/s², 1000 m/s²
Angular Velocity (Value)	100 rad/s, 200 rad/s, 300 rad/s, 400 rad/s, 500 rad/s, 600 rad/s, 700 rad/s, 800 rad/s, 900 rad/s, 1000 rad/s
Linear Velocity (Value)	100 m/s, 200 m/s, 300 m/s, 400 m/s, 500 m/s, 600 m/s, 700 m/s, 800 m/s, 900 m/s, 1000 m/s
Displacement (Value)	100 m, 200 m, 300 m, 400 m, 500 m, 600 m, 700 m, 800 m, 900 m, 1000 m
Force (Value)	100 N, 200 N, 300 N, 400 N, 500 N, 600 N, 700 N, 800 N, 900 N, 1000 N
Energy (Value)	100 J, 200 J, 300 J, 400 J, 500 J, 600 J, 700 J, 800 J, 900 J, 1000 J
Power (Value)	100 W, 200 W, 300 W, 400 W, 500 W, 600 W, 700 W, 800 W, 900 W, 1000 W
Efficiency (Value)	10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%
Throughput (Value)	100 items/s, 200 items/s, 300 items/s, 400 items/s, 500 items/s, 600 items/s, 700 items/s, 800 items/s, 900 items/s, 1000 items/s
Latency (Value)	100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms, 500 ms, 600 ms, 700 ms, 800 ms, 900 ms, 1000 ms
Bandwidth (Value)	100 Mbps, 200 Mbps, 300 Mbps, 400 Mbps, 500 Mbps, 600 Mbps, 700 Mbps, 800 Mbps, 900 Mbps, 1000 Mbps
Packet Loss (Value)	10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%
Round Trip Time (Value)	100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms, 500 ms, 600 ms, 700 ms, 800 ms, 900 ms, 1000 ms
Queue Size (Value)	100 items, 200 items, 300 items, 400 items, 500 items, 600 items, 700 items, 800 items, 900 items, 1000 items
Buffer Size (Value)	100 items, 200 items, 300 items, 400 items, 500 items, 600 items, 700 items, 800 items, 900 items, 1000 items
Window Size (Value)	100 items, 200 items, 300 items, 400 items, 500 items, 600 items, 700 items, 800 items, 900 items, 1000 items
Retransmission Rate (Value)	10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%
Throughput (Value)	100 items/s, 200 items/s, 300 items/s, 400 items/s, 500 items/s, 600 items/s, 700 items/s, 800 items/s, 900 items/s, 1000 items/s
Latency (Value)	100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms, 500 ms, 600 ms, 700 ms, 800 ms, 900 ms, 1000 ms
Bandwidth (Value)	100 Mbps, 200 Mbps, 300 Mbps, 400 Mbps, 500 Mbps, 600 Mbps, 700 Mbps, 800 Mbps, 900 Mbps, 1000 Mbps
Packet Loss (Value)	10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%
Round Trip Time (Value)	100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms, 500 ms, 600 ms, 700 ms, 800 ms, 900 ms, 1000 ms
Queue Size (Value)	100 items, 200 items, 300 items, 400 items, 500 items, 600 items, 700 items, 800 items, 900 items, 1000 items
Buffer Size (Value)	100 items, 200 items, 300 items, 400 items, 500 items, 600 items, 700 items, 800 items, 900 items, 1000 items
Window Size (Value)	100 items, 200 items, 300 items, 400 items, 500 items, 600 items, 700 items, 800 items, 900 items, 1000 items
Retransmission Rate (Value)	10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%
Throughput (Value)	100 items/s, 200 items/s, 300 items/s, 400 items/s, 500 items/s, 600 items/s, 700 items/s, 800 items/s, 900 items/s, 1000 items/s
Latency (Value)	100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms, 500 ms, 600 ms, 700 ms, 800 ms, 900 ms, 1000 ms
Bandwidth (Value)	100 Mbps, 200 Mbps, 300 Mbps, 400 Mbps, 500 Mbps, 600 Mbps, 700 Mbps, 800 Mbps, 900 Mbps, 1000 Mbps
Packet Loss (Value)	10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%
Round Trip Time (Value)	100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms, 500 ms, 600 ms, 700 ms, 800 ms, 900 ms, 1000 ms
Queue Size (Value)	100 items, 200 items, 300 items, 400 items, 500 items, 600 items, 700 items, 800 items, 900 items, 1000 items
Buffer Size (Value)	100 items, 200 items, 300 items, 400 items, 500 items, 600 items, 700 items, 800 items, 900 items, 1000 items
Window Size (Value)	100 items, 200 items, 300 items, 400 items, 500 items, 600 items, 700 items, 800 items, 900 items, 1000 items
Retransmission Rate (Value)	10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%
Throughput (Value)	100 items/s, 200 items/s, 300 items/s, 400 items/s, 500 items/s, 600 items/s, 700 items/s, 800 items/s, 900 items/s, 1000 items/s
Latency (Value)	100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms, 500 ms, 600 ms, 700 ms, 800 ms, 900 ms, 1000 ms
Bandwidth (Value)	100 Mbps, 200 Mbps, 300 Mbps, 400 Mbps, 500 Mbps, 600 Mbps, 700 Mbps, 800 Mbps, 900 Mbps, 1000 Mbps
Packet Loss (Value)	10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%
Round Trip Time (Value)	100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms, 500 ms, 600 ms, 700 ms, 800 ms, 900 ms, 1000 ms
Queue Size (Value)	100 items, 200 items, 300 items, 400 items, 500 items, 600 items, 700 items, 800 items, 900 items, 1000 items
Buffer Size (Value)	100 items, 200 items, 300 items, 400 items, 500 items, 600 items, 700 items, 800 items, 900 items, 1000 items
Window Size (Value)	100 items, 200 items, 300 items, 400 items, 500 items, 600 items, 700 items, 800 items, 900 items, 1000 items
Retransmission Rate (Value)	

00000000000000000000000000000000

ข้อบกพร่อง (Defect)	การป้องกัน (Preventive Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	การตรวจพบ (Subsidiary)	วิธีแก้ไข (Remedy)			
				โดย (By)	จำนวน (No.)	วันที่ (Date)	หมายเหตุ (Remarks)
ข้อบกพร่อง (Defect)	ข้อบกพร่อง (Preventive Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	การตรวจพบ (Subsidiary)	โดย (By)	จำนวน (No.)	วันที่ (Date)	หมายเหตุ (Remarks)
No Reaction	No reaction of PC in V-550 - Bad Inoperative agitator side man	No mixing in V-550 cause lump PC, clogged in line pump Effect to PC, product quality May cause to GR S.I.D	(C1) Alarm panel at CCB, provided (C2) H-2531A, H-1 provided (C3) H-240 (L.H.H) alarm (D) SGA in line provided	1	2	1	
Low Level	Low level in V-550 - Pipe Bump leak - Drain valve open leak - Vessel damage	PC, HE, spill to ATM may cause to GR S.I.D	A1) H-250 alarm L.L.I., provided C1) Cap, provided (C2) Tag system, provided (D) Secondary containment (E2) QX33, provided	1	3	2	
Low Temperature	Low temp of PC in V-550 - AS supply system trouble - Wrong adjust valve	Effect to PC, product quality Pressure in V-550 decrease Pressure in AS line decrease	A1) H-250 alarm L.L.I., provided C1) Tag system, provided (C2) H-250 L.L.I. alarm (E1) H-250 alarm L.L.I., provided (E2) H-250, provided (E3) H-2502, provided (E4) H-2503, provided	1	1	1	

เอกสารที่ 3: ใบแจ้งผลการประเมินความเสี่ยงตามแบบฟอร์มที่แนบมา

วันที่ 26.03.2013

แบบฟอร์มตามกฎ ก.พ.ร. 10-024

ข้อบกพร่อง (Defect)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการแก้ไข (Mitigation)	การประเมินความเสี่ยง		
				โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	ความเสี่ยง (Rating)
Less Flow	No flow of PC supply to M-551 - Wrong adjust valve - Line clogged - PC-550 mal-function - Efficiency of P-551 decrease - Line clogged	Level of V-550 increase Pressure in line increase GR process may shut down	A1) SC supply in line, provided A2) P-551 alarm L.L.I. alarm B1) Pump valve, provided B2) Block valve, provided C1) Tag system, provided C2) Stand by pump, provided D1) LC-550 alarm L.H.I., provided D2) P-551 alarm L.H.I., provided D3) P-551 alarm L.L.I. alarm	3	2	6
More Level	More level in V-550 - Start pump after run - Section line clogged	Mixing efficiency no good Cause pump PC clogged at line pump and may GR shut down	A1) LC-550 alarm L.H.I., provided B1) Stand by pump, provided C1) P-551 alarm L.H.I., provided C2) Alarm panel at CCR, provided D1) SC equipped on vessel, provided D2) P-551 alarm L.L.I. alarm	3	2	6

เอกสารที่ 3: ใบแจ้งผลการประเมินความเสี่ยงตามแบบฟอร์มที่แนบมา

วันที่ 26.03.2013

แบบฟอร์มตามกฎ ก.พ.ร. 10-024

ข้อบกพร่อง (Defect)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการแก้ไข (Mitigation)	การประเมินความเสี่ยง		
				โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	ความเสี่ยง (Rating)
No Flow	No flow of PC from V-550 to P-551 - Wrong adjust valve - Section line clogged	Level of V-550 increase P-551 ready and damage Cause to GR process S.D	C1) Tag system, provided D1) LC-550 alarm L.H.I., provided D2) Stand by pump, provided D3) P-551 alarm L.L.I. alarm	1	3	3
Less Flow	Less flow of solvent from V-550 to V-540 - Line clogged	Pressure in V-550 increase Cause over pressure and vessel damage GR process may S.D	D1) P-550 alarm L.H.I., provided D2) P-551 alarm L.H.I., provided	1	3	3
Less Flow	Less flow of PW PC to section Pump - Line clogged - Wrong adjust valve	Level in V-550 increase P-551 activation Cause to GR shut down	B1) PW flushing, provided C1) Tag system, provided D1) LC-550 alarm L.H.I., provided D2) Stand by pump, provided D3) P-551 alarm L.H.I., provided D4) P-551 alarm L.L.I. alarm	1	2	2

เอกสารที่ 3: ใบแจ้งผลการประเมินความเสี่ยงตามแบบฟอร์มที่แนบมา

วันที่ 26.03.2013

แบบฟอร์มตามกฎ ก.พ.ร. 10-024

ข้อบกพร่อง (Defect)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการแก้ไข (Mitigation)	การประเมินความเสี่ยง		
				โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	ความเสี่ยง (Rating)
No Flow	No flow of PC supply to M-550 - Line clogged - Wrong adjust valve - LC-550 mal-function	Level of V-550 increase Discharge pressure increase Cause to GR S.D	A1) SC supply in line, provided A2) P-550 alarm L.L.I. alarm B1) PW flushing, provided C1) Tag system, provided C2) Stand by pump, provided D1) LC-550 alarm L.H.I., provided D2) P-551 alarm L.H.I., provided D3) P-551 alarm L.L.I. alarm	3	2	6
No Flow	No flow of PC supply to M-550 - Start pump (P-551) after run	Level of V-550 increase Discharge pressure decrease	A1) SC supply in line, provided A2) P-550 alarm L.L.I. alarm B1) Stand by pump, provided C1) Alarm panel at CCR, provided D1) LC-550 alarm L.H.I., provided D2) P-551 alarm L.H.I., provided D3) P-551 alarm L.L.I. alarm	2	2	4

เอกสารที่ 3: ใบแจ้งผลการประเมินความเสี่ยงตามแบบฟอร์มที่แนบมา

วันที่ 26.03.2013

แบบฟอร์มตามกฎ ก.พ.ร. 10-024

ข้อบกพร่อง (Defect)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการแก้ไข (Mitigation)	การประเมินความเสี่ยง		
				โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	ความเสี่ยง (Rating)
Less Flow	Less flow of PW PC to section Pump - Pipe flange leak, crack - Check valve open leak	Level in V-550 decrease PC/HI spill to ATM	B1) Cap, provided C1) Tag system, provided D1) LC-550 alarm L.L.I., provided D2) Secondary containment, provided D3) QA/QC, IE detector, provided D4) P-550 alarm L.L.I. alarm	1	2	2
More Pressure	More pressure in V-550 - Vent line clogged	May cause over pressure and vessel damage	A1) P-550 alarm L.H.I., provided A2) P-551 alarm L.H.I., provided	1	3	3
Less Pressure	Less pressure in V-550 - Vent line clogged	May cause vacuum and vessel damage	A1) P-550 alarm L.L.I., provided A2) P-551 alarm L.L.I., provided	1	3	3

หมายเหตุ: ข้อควรระวังในการใช้งานระบบน้ำดับเพลิงแบบอัตโนมัติการแจ้งเตือนความผิดปกติระบบน้ำดับเพลิง HAZOP
รหัส (Node): GR Process 6
ฟังก์ชัน (Function): Temperature, Level, Pressure
ค่าพารามิเตอร์ (Value): (2)(4)(550 - 49% (2)(1)(250 - 0)(6)(4 (2)(4)(550 - 0)(18)(4

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (safeguards)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	ระดับความเสี่ยง (Rating)
Low Flow	Low flow of FC supply to M-550 decrease 960 - 802 crack broken - 802 crack broken - 802 crack broken	Level of V-550 decrease Discharge pressure decrease PC shut out to AZTM Status is GR load down	A1) SG equip in line, provided A2) FT2500A, B alarm L, L.L. D1) LK-550 alarm L, L.L., provided D2) FN2551A1, B1C, provided D3) Secondary containment, provided D4) EI-580A, B L, L.L. alarm	1) Control by following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1	2	2

หมายเหตุ: ข้อควรระวังในการใช้งานระบบน้ำดับเพลิงแบบอัตโนมัติการแจ้งเตือนความผิดปกติระบบน้ำดับเพลิง HAZOP
รหัส (Node): GR Process 7
ฟังก์ชัน (Function): Solid Liquid Separator
ค่าพารามิเตอร์ (Value): (2)(4)(550A, B - 2) A

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (safeguards)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	ระดับความเสี่ยง (Rating)
No Flow	No flow of FC from M-550 to S-480 - M-550 idle run - M-550 idle run - 2-580 idle run	Curve is GR load down	A1) SG2 equiped on M-550, provided B1) Standby equipment, provided C1) Alarm panel at CCR, provided C2) EI-580A, B alarm L, L.L.	1) Control by following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	2	2	4
Moist/Foam	N/A	N/A	N/A				
Load/Pressure	N/A	N/A	N/A				

หมายเหตุ: ข้อควรระวังในการใช้งานระบบน้ำดับเพลิงแบบอัตโนมัติการแจ้งเตือนความผิดปกติระบบน้ำดับเพลิง HAZOP
รหัส (Node): GR Process 8
ฟังก์ชัน (Function): Temperature, Level, Pressure
ค่าพารามิเตอร์ (Value): (2)(4)(550 - 49% (2)(1)(250 - 0)(6)(4 (2)(4)(550 - 0)(18)(4

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (safeguards)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	ระดับความเสี่ยง (Rating)
Moist/Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A			

หมายเหตุ: ข้อควรระวังในการใช้งานระบบน้ำดับเพลิงแบบอัตโนมัติการแจ้งเตือนความผิดปกติระบบน้ำดับเพลิง HAZOP
รหัส (Node): GR Process 7
ฟังก์ชัน (Function): Solid Liquid Separator
ค่าพารามิเตอร์ (Value): (2)(4)(580A, B - 2) A

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (safeguards)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	ระดับความเสี่ยง (Rating)
Moist/Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A			

สารเคมีที่ใช้: สารเคมีอันตรายชนิดอื่นที่ไม่ใช่สารเคมีอันตรายชนิดอื่นที่ระบุใน HAZOP

วัตถุประสงค์ (Node Description): Solid Liquid Separator

พารามิเตอร์ (Parameter): Level, Flow

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguards)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง
Too High	Too Low	Too High	Too Low	Too High	Too Low
More Level	More level in V-570 -HW pump alarm	HW PC may overflow to ATM Discharge pressure of P-571 decrease	A1) LLS alarm L.L.L., provided B1) Stand by pump provided B2) Alarm panel provided B3) Secondary containment, provided D2) PCS7 A.I. provided D3) PCS7 S. provided	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1 1 1 1 1 1
More Low	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

สารเคมีที่ใช้: สารเคมีอันตรายชนิดอื่นที่ไม่ใช่สารเคมีอันตรายชนิดอื่นที่ระบุใน HAZOP

วัตถุประสงค์ (Node Description): HW steam to process

พารามิเตอร์ (Parameter): Flow, Temperature

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguards)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง
Too High	Too Low	Too High	Too Low	Too High	Too Low
Less Flow	Less flow of HW PC at discharge line -Pipe flange leak, crack -Pipe valve open leak	HW spill out to ATM Level and Temperature of V-570 decrease Effect to PC quality	A1) PCS302 alarm L.L.L., provided C1) Tag system and cap, provided D1) Secondary containment, provided D2) T13502 alarm L.L.L., provided D3) LLS alarm L.L.L., provided	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	3 2 6 2
Less Flow	Less flow of HW from V-570 to P-572 -Pipe flange leak -Pipe valve open leak	Level of V-570 decrease Less flow of HW PC supply to V-570 cause to level and temperature of V-570 decrease HW PC spill out to ATM Effect to PC quality GR process load down	A1) PCS302 alarm L.L.L., provided C1) Tag system, provided C2) Stand by pump, provided D1) LLS alarm L.L.L., provided D2) Secondary containment, provided D3) T13502 alarm L.L.L., provided D4) PCS7 S. provided D5) T13502 alarm L.L.L., provided	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1 2 2 1

สารเคมีที่ใช้: สารเคมีอันตรายชนิดอื่นที่ไม่ใช่สารเคมีอันตรายชนิดอื่นที่ระบุใน HAZOP

วัตถุประสงค์ (Node Description): Solid Liquid Separator

พารามิเตอร์ (Parameter): Level, Flow

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguards)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง
Too High	Too Low	Too High	Too Low	Too High	Too Low
More Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Less Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
No Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
More Function	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Less Function	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
No Function	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
More Time	Same condition with "More Temperature" Same condition with "More Temperature"	Same condition with "More Temperature" Same condition with "More Temperature"	Same condition with "More Temperature" Same condition with "More Temperature"	Same condition with "More Temperature" Same condition with "More Temperature"	4 1 4 2
Less Time	Same condition with "Less Temperature" Same condition with "Less Temperature"	Same condition with "Less Temperature" Same condition with "Less Temperature"	Same condition with "Less Temperature" Same condition with "Less Temperature"	Same condition with "Less Temperature" Same condition with "Less Temperature"	2 1 2 1
No Time	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

สารเคมีที่ใช้: สารเคมีอันตรายชนิดอื่นที่ไม่ใช่สารเคมีอันตรายชนิดอื่นที่ระบุใน HAZOP

วัตถุประสงค์ (Node Description): HW steam to process

พารามิเตอร์ (Parameter): Flow, Temperature

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguards)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง
Too High	Too Low	Too High	Too Low	Too High	Too Low
No Flow	No flow of HW PC at -HW pump alarm run -Wiring adjust when Low clipped -PCS302 fail-active	Level of V-570 decrease and may overflow to ATM Temperature and level of V-570 decrease Effect to PC product quality Pump run dry and damage GR process may shut down	A1) PCS302 alarm L.L.L., provided C1) Alarm panel at CCR, provided C2) Stand by pump, provided C3) HW flushing, provided D1) LLS alarm L.L.L., provided D2) Secondary containment, provided D3) T13502 alarm L.L.L., provided D4) PCS7 S. provided	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1 2 2 1

หน้า 41 จาก 55
วันที่ 26/03/2013

หน้า 42 จาก 55
วันที่ 26/03/2013

แผนการปฏิบัติงานและรายงานผล
หน้าที่ (Node) GR Process 10
ขั้นตอน (Step) 10
พารามิเตอร์ (Parameter) Flow, Temperature
หน่วยวัด (Unit) L/min, °C
ค่าตั้ง (Setpoint) 10 L/min, 40°C
ค่าขีดจำกัด (Limit) 10 L/min, 40°C

จุดตรวจ (Detection)	สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safety Measure)	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Operating Procedure)	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)		
					โอกาส (Likelihood)	ความรุนแรง (Severity)	ระดับความเสี่ยง (Risk)
Flow Low	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	1
Flow High	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	1
Temperature Low	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	1
Temperature High	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	1
Pressure Low	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	1
Pressure High	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	1
Level Low	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	1
Level High	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	1

หน้า 43 จาก 55
วันที่ 26/03/2013

หน้า 44 จาก 55
วันที่ 26/03/2013

แผนการปฏิบัติงานและรายงานผล
หน้าที่ (Node) GR Process 11
ขั้นตอน (Step) 11
พารามิเตอร์ (Parameter) Flow, Temperature
หน่วยวัด (Unit) L/min, °C
ค่าตั้ง (Setpoint) 11 L/min, 40°C
ค่าขีดจำกัด (Limit) 11 L/min, 40°C

จุดตรวจ (Detection)	สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safety Measure)	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Operating Procedure)	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)		
					โอกาส (Likelihood)	ความรุนแรง (Severity)	ระดับความเสี่ยง (Risk)
Flow Low	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	1
Flow High	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	1
Temperature Low	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	1
Temperature High	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	1
Pressure Low	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	1
Pressure High	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	1
Level Low	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	1
Level High	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	1

หน้า 45 จาก 55
วันที่ 26/03/2013

หน้า 46 จาก 55
วันที่ 26/03/2013

แผนการปฏิบัติงานและรายงานผล
หน้าที่ (Node) GR Process 12
ขั้นตอน (Step) 12
พารามิเตอร์ (Parameter) Flow, Temperature
หน่วยวัด (Unit) L/min, °C
ค่าตั้ง (Setpoint) 12 L/min, 40°C
ค่าขีดจำกัด (Limit) 12 L/min, 40°C

จุดตรวจ (Detection)	สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safety Measure)	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Operating Procedure)	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)		
					โอกาส (Likelihood)	ความรุนแรง (Severity)	ระดับความเสี่ยง (Risk)
Flow Low	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	1
Flow High	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	1
Temperature Low	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	1
Temperature High	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	1
Pressure Low	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	1
Pressure High	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	1
Level Low	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	1
Level High	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	1

หมายเหตุ: ใบนี้ใช้เฉพาะกรณีการประเมินความเสี่ยงตามการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี HAZOP

รหัส (Code) GR Process 11

พารามิเตอร์ (Parameter) Level, Temperature

ค่าพารามิเตอร์ (Value) LC-576 ~ 80° , LC11C-5762 ~ 82.53 °C

แบบฟอร์มเลขที่ B-1025

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguard)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					ก่อน (L)	หลัง (S)	อันดับ (Rating)
More Level	More level in V-576	HW overflow to ATM	A1) LC-576 alarm L101, provided	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1	2	1
	4-577 side 'me'	Temperature of HW supply to V-576 decrease	A2) L10276, provided				
	Wrong adjust valve	Pressure in line decrease	C1) Tag system, provided				
	'me' clogged		C2) Alarm panel at CCU, provided				
	4-LC576 mal-function		D1) Secondary containment, provided				
	-TL5762 mal-function		D2) T15761, provided				
Less Flow	Wrong adjust valve		D3) TL5762 alarm L11, provided	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	2	2	2
	4-L580 mal-function		D4) T15763, provided				
No Flow	Wrong adjust valve		D5) HC5771, PU5772, PU5773, provided	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	2	2	2
	Wrong adjust valve		D6) Overflow line at V-576 to gdr				

หมายเหตุ: ใบนี้ใช้เฉพาะกรณีการประเมินความเสี่ยงตามการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี HAZOP

รหัส (Code) GR Process 12

พารามิเตอร์ (Parameter) PH, Density

ค่าพารามิเตอร์ (Value) pH - 3 Density 1.1-1.2

แบบฟอร์มเลขที่ B-1026

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguard)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					ก่อน (L)	หลัง (S)	อันดับ (Rating)
No Flow	No flow supply to V-582	Level in V-582 not increase	A1) T1582, provided	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	2	1	1
	Wrong adjust valve		D1) L1582, provided				
	Wrong adjust valve		D2) L1580 provided				
More Level	More level in V-580	Missing in V-580 not good	A1) L1580 alarm L101, provided	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	2	2	4
	Wrong adjust valve	HF RS may leak at TY seal	A2) SG applied on vessel, provided				
	Wrong adjust valve		C1) Tag system				
Less Flow	Less flow at section P-581	Level of V-580 decrease	A1) T1583 L11, alarm, provided	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	2	2	4
	Wrong adjust valve	HF RS leak out to ATM	C1) Tag system and cap provided				
	Wrong adjust valve						

หมายเหตุ: ใบนี้ใช้เฉพาะกรณีการประเมินความเสี่ยงตามการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี HAZOP

รหัส (Code) GR Process 11

พารามิเตอร์ (Parameter) Level, Temperature

ค่าพารามิเตอร์ (Value) LC-576 ~ 80° , LC11C-5762 ~ 82.53 °C

แบบฟอร์มเลขที่ B-1025

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguard)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					ก่อน (L)	หลัง (S)	อันดับ (Rating)
More Temperature	N/A	N/A	N/A	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1	1	1
	N/A	N/A	N/A				
	N/A	N/A	N/A				
	N/A	N/A	N/A				
	N/A	N/A	N/A				
	N/A	N/A	N/A				
Less Pressure	Same condition with "More Pressure"	Same condition with "More Pressure"	Same condition with "More Pressure"	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1	1	1
	Same condition with "Low Pressure"	Same condition with "Low Pressure"	Same condition with "Low Pressure"		1	1	1
No Pressure	Same condition with "No Flow"	Same condition with "No Flow"	Same condition with "No Flow"	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1	2	2
	Same condition with "No Flow"	Same condition with "No Flow"	Same condition with "No Flow"		1	2	2

หมายเหตุ: ใบนี้ใช้เฉพาะกรณีการประเมินความเสี่ยงตามการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี HAZOP

รหัส (Code) GR Process 12

พารามิเตอร์ (Parameter) PH, Density

ค่าพารามิเตอร์ (Value) pH - 3 Density 1.1-1.2

แบบฟอร์มเลขที่ B-1026

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguard)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					ก่อน (L)	หลัง (S)	อันดับ (Rating)
Less Pressure	Less pressure in line	Level of V-582 decrease	A1) T1581, provided	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	2	2	4
	Type flange leak	Level of V-580 decrease	C1) Tag system and cap provided				
	Flexible broken	Level of V-580 decrease	D1) T1583 L11, alarm, provided				
Less Pressure	Wrong adjust valve	Pressure in V-580 decrease and may cause to vessel damage may HF RS leak out to ATM	D1) Secondary containment, provided	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1	2	3
	Wrong adjust valve						
	Wrong adjust valve						
Less Level	Less level of V-580	Level of V-580 decrease	A1) L1580 alarm L11, provided	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1	2	2
	Vessel damage	HF RS leak out to ATM	A2) SG applied on vessel, provide				
	Type flange leak	HF RS leak out to ATM	D1) Secondary containment, provided				
More Pressure	More pressure in V-580	Pressure in V-580 increase and may cause to vessel damage	D1) Secondary containment, provided	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1	2	2
	More pressure in V-580						
	More pressure in V-580						

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Subsidiary)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	อันดับ (Rating)
More Pressure	N/A	N/A	N/A	N/A			
Less Pressure	N/A	N/A	N/A	N/A			
More Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A			
Less Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A			
No Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A			
More Function	N/A	N/A	N/A	N/A			
Less Function	N/A	N/A	N/A	N/A			
No Function	N/A	N/A	N/A	N/A			
More Flow	Same condition with "More Pressure condition with "More Pressure"				1	2	2
No Flow	Same condition with "No Flow condition with "No Flow"				2	1	2

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Subsidiary)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	อันดับ (Rating)
Less Pressure	Less pressure in V-582 -XV mal-function -Type flange leak	SLV leak out to ATM	A1) F582, provided A2) F582, provided B1) Secondary containment, provided B2) QA/53, IE detector, provided	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1	2	2
More Level	More level of V-582 -XV mal-function -Line clogged -Line 582 mal-function	Level of V-582 increase and may over flow to SLV line and leak at TV and cause to IE RS leak out	A1) F582 alarm L.L.I., provided A2) SG equipped on vessel provided B1) 3 way valve to vent to gater, provided B2) Secondary containment, provided B3) QA/53, IE detector, provided	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1	2	2
Less Flow	Less flow of SLV from V-582 to V-584 -Wrong adjust valve -Line clogged -V-584 clogged	Pressure in V-582 increase and may over pressure blow out to ATM	A1) F582, provided A2) F582, provided B1) Secondary containment, provided B2) QA/53, IE detector, provided B3) Stand by detector B4) F582, provided B5) F582, provided	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	3	2	6

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Subsidiary)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	อันดับ (Rating)
More Pressure	More pressure in V-582 -Wrong adjust valve -XV mal-function -V-584 clogged -Line clogged -C-W system trouble	Pressure in V-582 increase and may cause to SLV blow out to ATM	A1) F582, provided A2) F582, provided A3) F582, provided C1) Tag system, provided C2) Alarm panel at UCR, provided D1) Stand by V-584, provided D2) Secondary containment, provided D3) QA/53, IE detector, provided D4) F582, provided	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1	2	2
Less Flow	Less flow of SLV from V-582 to V-584 -XV mal-function -Type flange leak	SLV leak out to ATM	A1) F582, provided A2) SG equipped on vessel, provided B1) Secondary containment, provided B2) QA/53, IE detector, provided	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1	2	2
Less Level	Less level in V-582 -XV mal-function -Line 582 mal-function -Vessel damage	Level of V-582 decrease and cause to entering no good IE RS PC leak out to ATM	A1) F582 alarm L.L.I., provided A2) SG equipped on vessel, provided B1) Secondary containment, provided B2) QA/53, IE detector, provided	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1	2	2

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Subsidiary)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	อันดับ (Rating)
More Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A			
Less Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A			
No Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A			
More Function	N/A	N/A	N/A	N/A			
Less Function	N/A	N/A	N/A	N/A			
No Function	N/A	N/A	N/A	N/A			
More Flow	Same condition with "More Pressure condition with "More Pressure"				1	2	2
No Pressure	N/A	N/A	N/A	N/A			
No Flow	N/A	N/A	N/A	N/A			

เอกสาร: วัสดุอันตรายที่ผลิตขึ้นใหม่ในโรงงานผลิตพลาสติกชนิดแข็ง HAZOP
หน้า (Side) GR Process 14
ผู้จัดทำ (Author): Analyst
ตรวจสอบ (Check): QA-723-dan
VENT CONDENSER

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกันเหตุการณ์ (Safeguard)	คำแนะนำ (Recommendations)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ผลกระทบ (S)	ระดับความเสี่ยง (Rating)
Less Flow	Less flow of liquid solvent -Type Flange leak	Solvent leak out to ATM	D1) Secondary containment, provided D2) QA723, IE detector, provided	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1	2	1
Less Flow	Less flow of vent gas to E-599 -Type Flange leak	Vent gas leak out to ATM	-	This process is already defined in safety area 1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1	2	1
Less Flow	Less flow of WG to H-603 -Type Flange leak -Equipment damage	WG leak out to ATM Pressure in line increase	D1) PG599, provided	This process is already defined in safety area 1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1	2	1

เอกสาร: วัสดุอันตรายที่ผลิตขึ้นใหม่ในโรงงานผลิตพลาสติกชนิดแข็ง HAZOP
หน้า (Side) GR Process 14
ผู้จัดทำ (Author): Temperature
ตรวจสอบ (Check): T-446 - 0.5 °C
VENT CONDENSER

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกันเหตุการณ์ (Safeguard)	คำแนะนำ (Recommendations)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ผลกระทบ (S)	ระดับความเสี่ยง (Rating)
Less Temperature	N/A	N/A	N/A				
No Temperature	N/A	N/A	N/A				
More Reaction	N/A	N/A	N/A				
Less Reaction	N/A	N/A	N/A				
No Reaction	N/A	N/A	N/A				
More Pressure	N/A	N/A	N/A				
Less Pressure	Same condition with "Less Flow"	Same condition with "Less Flow"	Same condition with "Less Flow"		1	2	1
No Pressure	N/A	N/A	N/A				
More Flow	N/A	N/A	N/A				

เอกสาร: วัสดุอันตรายที่ผลิตขึ้นใหม่ในโรงงานผลิตพลาสติกชนิดแข็ง HAZOP
หน้า (Side) GR Process 14
ผู้จัดทำ (Author): Temperature
ตรวจสอบ (Check): T-446 - 0.5 °C
VENT CONDENSER

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกันเหตุการณ์ (Safeguard)	คำแนะนำ (Recommendations)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ผลกระทบ (S)	ระดับความเสี่ยง (Rating)
More Temperature	More temperature in WG -HB supply system trouble	Heat capacity of E-599 decrease cause to solvent condensation decrease	A1) PG599, provided H1) Stand by H1 pump H2) Stand by refilling C1) Tag system, provided C2) Alarm panel at CCR, provided	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1	2	2
Less Flow	Less flow of liquid S.V. to V-730 -HB supply system trouble	Heat capacity of E-599 decrease cause to solvent condensation decrease and provided to V-441, less solvent	H1) Stand by H1 pump H2) Stand by refilling C1) Tag system, provided C2) Alarm panel at CCR, provided H1) PG599, provided	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1	2	1
No Flow	N/A	N/A	N/A				

หมายเหตุ: ข้อควรระวังในการดำเนินการตามแผนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน 3 (HAZOP) ให้ปฏิบัติตาม (Node Description) F1401-B5 and cool down before separate and vent

พารามิเตอร์ (Parameter) Temperature

ค่าพารามิเตอร์ (Value) F1411 - 4-25 bar, E1-430 - 45 Amp.

พารามิเตอร์ (Parameter) F1430A-B - 10-15 bar, E1-412 - 1-4 bar

HA-1014

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequences)	มาตรการป้องกัน (safeguards)	คำแนะนำ (Recommendation)	ขั้นตอน (I.L)	ความถี่ (IS)	ระดับความเสี่ยง (Rating)
Low Flow	Less RS supply - Drain valve open leak	- NE production rate decrease - RS leak out	A) F1411 AL, ALL provide A2) F1430A,B AL, ALL provide B1) Cap system provide B2) Tag system provide D1) F1420 provide	- secondary containment provide	1	2	2
Low Flow	Less MC supply - Wrong adjust valve	- RS concentration high may be cause to L.L separator clog and overload impeller production rate decrease	A) F1412 AL, ALL provide B1) Tag system provide D1) F1412 AL, ALL provide D2) F1430 L1 provide D3) F1420 provide	1) Control by following Work Instruction	1	2	2
Low Flow	Less MC supply - Drain valve open leak	- MC leak out - RS concentration high may be cause to L.L separator clog and overload impeller production rate decrease	A) F1412 AL, ALL provide B1) Cap provide B2) Tag system provide D1) F1412 AL, ALL provide D2) F1430 L1 provide D3) F1420 provide	1) Control by following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1	2	2

หมายเหตุ: ข้อควรระวังในการดำเนินการตามแผนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน 3 (HAZOP) ให้ปฏิบัติตาม (Node Description) F1401-B5 and cool down before separate and vent

พารามิเตอร์ (Parameter) Temperature

ค่าพารามิเตอร์ (Value) F1411 - 4-25 bar, E1-430 - 45 Amp.

พารามิเตอร์ (Parameter) F1430A-B - 10-15 bar, E1-412 - 1-4 bar

HA-1014

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequences)	มาตรการป้องกัน (safeguards)	คำแนะนำ (Recommendation)	ขั้นตอน (I.L)	ความถี่ (IS)	ระดับความเสี่ยง (Rating)
Low Temperature	N/A	N/A	N/A				
No Temperature	N/A	N/A	N/A				
More Reaction	N/A	N/A	N/A				
Low Reaction	N/A	N/A	N/A				
No Reaction	N/A	N/A	N/A				
More Pressure	N/A	N/A	N/A				
Low Pressure	Same condition with "Low Flow"	Same condition with "Low Flow"	Same condition with "Low Flow"		1	2	2
No Pressure	Same condition with "No Flow"	Same condition with "No Flow"	Same condition with "No Flow"		1	2	2
More Flow	N/A	N/A	N/A				

หมายเหตุ: ข้อควรระวังในการดำเนินการตามแผนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน 3 (HAZOP) ให้ปฏิบัติตาม (Node Description) F1401-B5 and cool down before separate and vent

พารามิเตอร์ (Parameter) Temperature

ค่าพารามิเตอร์ (Value) F1411 - 4-25 bar, E1-430 - 45 Amp.

พารามิเตอร์ (Parameter) F1430A-B - 10-15 bar, E1-412 - 1-4 bar

HA-1014

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequences)	มาตรการป้องกัน (safeguards)	คำแนะนำ (Recommendation)	ขั้นตอน (I.L)	ความถี่ (IS)	ระดับความเสี่ยง (Rating)
More Temperature	Wrong adjust RH valve - Instrument malfunction - HSE supply system trouble	- MC will evaporate at L.L separator cause to pressure at L.L separator fluctuate L.L may be imp. NE production rate decrease	A) F1411 AL, ALL provide A2) F1413, TUG 412 provide B1) Tag system provide D1) F1411, provide D2) F1412 provide D3) F1412 AL, ALL provide	1) Control by following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1	2	2
No Flow	No MC supply - Pump idle run - Wrong adjust valve	- RS concentration high may be cause to L.L separator clog and overload impeller production rate decrease	A) F1412 AL, ALL provide B1) Tag system provide D1) F1412 AL, ALL provide D2) F1412 provide D3) F1412 AL, ALL provide	1) Control by following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1	2	2

หมายเหตุ: ข้อควรระวังในการดำเนินการตามแผนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน 3 (HAZOP) ให้ปฏิบัติตาม (Node Description) F1401-B5 and cool down before separate and vent

พารามิเตอร์ (Parameter) Temperature

ค่าพารามิเตอร์ (Value) F1411 - 4-25 bar, E1-430A-B - 10-15 bar, E1-412 - 1-4 bar

HA-1016

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequences)	มาตรการป้องกัน (safeguards)	คำแนะนำ (Recommendation)	ขั้นตอน (I.L)	ความถี่ (IS)	ระดับความเสี่ยง (Rating)
Low Flow	Less RS supply - Wrong adjust valve	- NE production rate decrease	A) F1430 A,B AL, ALL provide B1) Tag system provide D1) F1430 provide	1) Control by following Work Instruction	1	2	2
Low Flow	Less RS supply - Drain valve open leak	- RS, MC leak out - NE production rate decrease	A) F1430 A,B AL, ALL provide B1) Tag system provide D2) Cap provide	- secondary containment	1	2	2
Low Flow	Less FW supply to L.L - wrong adjust valve - flexible hose broken	- L.L separator temperature high may be lock NE production rate decrease - RS leak out and clog at vent line	A) F1430 A2, B2 provide A2) SG provide B1) Tag system provide D1) F1430 A, B provide D2) F1431, F1432	- secondary containment	1	2	2
No Flow	No FW supply - Wrong adjust valve	- L.L separator temperature high may be lock NE production rate decrease	A) F1430 A,B AL, ALL provide A2) SG provide provide B1) Tag system provide D1) F1430 A,B provide D2) F1431, F1432	1) Control by following Work Instruction	1	2	2

เอกสารที่ 1: ฟอร์มการประเมินความเสี่ยง
 วัตถุประสงค์ (Purpose)
 วัตถุประสงค์ (Scope)
 วัตถุประสงค์ (Parameter)

Working sequence and

Temperature

ค่าอุณหภูมิ (Value): T1-413 ~ 26-30°C, P1-430A/B ~ 10-15 bar, T1-431 ~ 27-33°C, E1-430 ~ 45 bar, T1-432 ~ 27-33°C

Working sequence and

Temperature

ค่าอุณหภูมิ (Value): T1-413 ~ 26-30°C, P1-430A/B ~ 10-15 bar, T1-431 ~ 27-33°C, E1-430 ~ 45 bar, T1-432 ~ 27-33°C

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguard)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	ระดับความเสี่ยง (Rating)
Low Flow	- Less MC supply - Drain valve open leak	- RS, MC may be leak out from top of L.L. separator - NF production rate decrease	A1) B1430 ALI, ALI, ALL provide B1) Cap provide B2) Tag system provide D1) Overflow line to V-300	- Secondary containment	1	2	1
No Flow	- No MC supply - Wrong adjust valve - Pump idle run	- RS, MC may be leak out from top of L.L. separator - NF production rate decrease	A1) B1430A1, ALI, ALI, ALL provide B1) Tag system provide C1) Alarm at Panel	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1	2	1
Reverse Flow	- L.L. separator side run	- NF production rate decrease - RS leak out and drag at vent line	A1) B1430 A2, B2 provide B1) B1 430 A,B provide C1) By pass operation	- Secondary containment	1	2	1
Moisture	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	1

เอกสารที่ 1: ฟอร์มการประเมินความเสี่ยง
 วัตถุประสงค์ (Purpose)
 วัตถุประสงค์ (Scope)
 วัตถุประสงค์ (Parameter)

Working sequence and

ค่าอุณหภูมิ (Value): T1-413 ~ 26-30°C, P1-430A/B ~ 10-15 bar, T1-431 ~ 27-33°C, E1-430 ~ 45 bar, T1-432 ~ 27-33°C

Working sequence and

Temperature

ค่าอุณหภูมิ (Value): T1-413 ~ 26-30°C, P1-430A/B ~ 10-15 bar, T1-431 ~ 27-33°C, E1-430 ~ 45 bar, T1-432 ~ 27-33°C

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguard)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	ระดับความเสี่ยง (Rating)
No Flow	- No AK supply - Wrong adjust valve	- Can not recovery after HPA and after HPA may be cause to product off spec.	A1) B14312 ALI, ALL provide D1) B1432 alarm IL, HH	1) Control by Following Work Instruction	1	1	1
Low Flow	- Less PWC supply - Wrong adjust valve	- HPA recovery efficiency decrease - effect to product off spec.	A1) B14311 ALI, ALL provide B1) Tag system provide D1) B1432 alarm IL, HH	1) Control by Following Work Instruction	1	1	1
No Flow	- No PWC supply - wrong adjust valve	- HPA recovery efficiency decrease	A1) B14311 ALI, ALL provide B1) Tag system provide D1) B1432 alarm IL, HH	1) Control by Following Work Instruction	1	1	1
Low Flow	- Less HPA supply to V-431, V-432 - Wrong adjust valve	- MC separate and pressure high effect to amp of L.L. separator flow and may be trip HSE (production rate decrease)	B1) Tag system provide D1) B1431, 432 ALI, AHH provide D2) B1440 IL provide	1) Control by Following Work Instruction	1	2	1

เอกสารที่ 1: ฟอร์มการประเมินความเสี่ยง
 วัตถุประสงค์ (Purpose)
 วัตถุประสงค์ (Scope)
 วัตถุประสงค์ (Parameter)

Working sequence and

Temperature

ค่าอุณหภูมิ (Value): T1-413 ~ 26-30°C, P1-430A/B ~ 10-15 bar, T1-431 ~ 27-33°C, E1-430 ~ 45 bar, T1-432 ~ 27-33°C

Working sequence and

Temperature

ค่าอุณหภูมิ (Value): T1-413 ~ 26-30°C, P1-430A/B ~ 10-15 bar, T1-431 ~ 27-33°C, E1-430 ~ 45 bar, T1-432 ~ 27-33°C

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguard)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	ระดับความเสี่ยง (Rating)
Moist Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	1
Low Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	1
No Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	1
Moist Function	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	1
Low Function	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	1
No Function	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	1
Moist Pressure	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	1
Low Pressure	Same condition with "Low Flow"	Same condition with "Low Flow"	Same condition with "Low Flow"	Same condition with "Low Flow"	1	2	1
No Pressure	Same condition with "Low Flow"	Same condition with "Low Flow"	Same condition with "Low Flow"	Same condition with "Low Flow"	1	2	1

เอกสารที่ 1: ฟอร์มการประเมินความเสี่ยง
 วัตถุประสงค์ (Purpose)
 วัตถุประสงค์ (Scope)
 วัตถุประสงค์ (Parameter)

Working tank of M-430A/B

ค่าอุณหภูมิ (Value): T1-413 ~ 26-30°C, P1-430A/B ~ 10-15 bar, T1-431 ~ 27-33°C, E1-430 ~ 45 bar, T1-432 ~ 27-33°C

Working tank of M-430A/B

ค่าอุณหภูมิ (Value): T1-413 ~ 26-30°C, P1-430A/B ~ 10-15 bar, T1-431 ~ 27-33°C, E1-430 ~ 45 bar, T1-432 ~ 27-33°C

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguard)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	ระดับความเสี่ยง (Rating)
Low Level	- Low level at V-431, V-432 - Wrong adjust valve/therm valve to V-300	- Temperature decrease and effects A-431, A-432 overheat - NF production rate decrease	A1) B1431, 11432 ALI, ALL provide D2) B1431, 432 provide C1) 1700 IL, HH	1) Control by Following Work Instruction	1	1	1
Moist Temperature	- Wrong adjust beyond line of HH	- MC block M-440 may be trip	A1) T1 431 ALI, AHH provide B1) Tag system provide D1) B1440 provide	1) Control by Following Work Instruction	1	2	1
Low Flow	- Less RS supply - Wrong adjust valve - Sampling valve open leak	- RS, AK leak out - NF production rate decrease	B1) Tag system provide B2) Cap provide	- secondary containment	1	2	1
Low Flow	- Less AK supply - Drain valve open leak	- Can not recovery after HPA and after HPA remain in product which effect to product off spec.	A1) B14312 ALI, ALL provide B1) Cap provide provide B2) Tag system provide	- secondary containment	1	2	1

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินการตามแผนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน HAZOP
 ของ (Node) NE Process 7
 ขั้นตอน (Node) NE Process 7

Temperature
 EI-450 : 34 Amp.

แผนการรับมือ
 B-1018

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguards)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	ผลลัพธ์ รวม (Rating)
Low flow	Less RS supply - Wrong adjust valve	- NE production rate decrease	AI BT450 AL ALL provide BI Tag system provide DI BT450 provide	1) Control by Following Work Instruction	1	2	2
No flow	No PW supply - Wrong adjust valve	- L.L. separator stop. High may be lock NE production rate decrease	AI BT450 AL ALL provide BI Tag system provide DI BT450 provide	1) Control by Following Work Instruction	1	2	2
No flow	No RS supply - Wrong adjust valve	- NE production rate decrease	AI BT450 AL ALL provide BI Tag system provide	1) Control by Following Work Instruction	1	2	2
Reverse flow	L.L. separator idle run	- NE production rate decrease - RS leak out and stop at vent line - C11 by pass operation	AI BT450 provide BI BT450 provide C11 by pass operation	- secondary containment	1	2	2
More flow	N/A	N/A	N/A				

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินการตามแผนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน HAZOP
 ของ (Node) NE Process 8
 ขั้นตอน (Node) NE Process 8

Temperature
 EI-451 : 38 Amp.

แผนการรับมือ
 B-1018

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguards)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	ผลลัพธ์ รวม (Rating)
Low flow	Less RS supply - Wrong adjust valve - Valve open leak	- RS leak out. - NE production rate decrease.	BI Tag system provide. DI Tag provide.	- Secondary containment provide.	1	2	2
No flow	No PWC supply - Wrong adjust valve	- RS contaminant with AB, PA effect to product off spec.	AI BT 451 AL ALL provide. BI Tag system provide.	1) Control by Following Work Instruction	1	2	2
Low flow	Less HDS to V-451 - Wrong adjust valve	- MC. exsperita and pressure high effect to amp. of L.L. separator fluctuate and may be tap NE production rate decrease)	BI Tag system provide. DI BT451 ALI, ADHI provide. DI BT451 LI provide.	1) Control by Following Work Instruction	1	2	2
Low level	Less level at V-451 - Bottom valve of V-451 open leak to V-700.	- Temperature decrease and effect to A-451 overhead top. - NE production rate decrease.	AI RS2 provide. DI BT451 AL ALL provide. DI BT 451 LI provide. C11 BT500 H IIII	1) Control by Following Work Instruction	1	1	1
More flow	N/A	N/A	N/A				

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินการตามแผนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน HAZOP
 ของ (Node) NE Process 9
 ขั้นตอน (Node) NE Process 9

Temperature
 EI-450 : 34 Amp.

แผนการรับมือ
 B-1018

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguards)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	ผลลัพธ์ รวม (Rating)
More temperature	N/A	N/A	N/A				
Low temperature	N/A	N/A	N/A				
No temperature	N/A	N/A	N/A				
More reaction	N/A	N/A	N/A				
Less reaction	N/A	N/A	N/A				
No reaction	N/A	N/A	N/A				
More pressure	N/A	N/A	N/A				
Less pressure	Same condition with "Less flow"	Same condition with "Less flow"	Same condition with "Less flow"		1	2	2
No pressure	Same condition with "No flow"	Same condition with "No flow"	Same condition with "No flow"		1	2	2

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินการตามแผนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน HAZOP
 ของ (Node) NE Process 10
 ขั้นตอน (Node) NE Process 10

Temperature
 EI-451 : 38 Amp.

แผนการรับมือ
 B-1018

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguards)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	ผลลัพธ์ รวม (Rating)
More temperature	N/A	N/A	N/A				
Low temperature	N/A	N/A	N/A				
No temperature	N/A	N/A	N/A				
More reaction	N/A	N/A	N/A				
Less reaction	N/A	N/A	N/A				
No reaction	N/A	N/A	N/A				
More pressure	N/A	N/A	N/A				
Less pressure	Same condition with "Less flow"	Same condition with "Less flow"	Same condition with "Less flow"		1	2	2
No pressure	Same condition with "No flow"	Same condition with "No flow"	Same condition with "No flow"		1	2	2

ผลการตรวจวัด : ตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซพิษในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ที่ 3

หน้า 26 (Node) NE Process 9

ใบตรวจวัด (Document)

Temperature : Working separator

ค่ามาตรฐาน (Value) : T1-4001 ~ 80-200 kg/hr. T2-4001 ~ 54 Atm.

หน่วยวัด : B-101K

จุดตรวจวัด (Detection)	การตรวจวัด (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequences)	มาตรการป้องกัน (Safety Guard)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (IL)	ความรุนแรง (SI)	อันดับ (Rating)
Low/No Flow	Less MS supply - Wrong adjust valve. - Drain valve open leak.	RS, MC may be leak out from top of L.I. separator. - NE production rate decrease.	A11E1401 AL-ALL provide. H2Cap provide. H2Tag system provide. DI1 E1402 provide.	- Secondary containment provide.	1	2	2
Low/No Flow	Less PW supply to L.I. - Wrong adjust valve. - Flexible hose broken.	- L.I. separator temperature high may be leak (NE production rate decrease) - RS leak out and clog at vent line.	A11E1402 provide. A21S53 provide. H2Tag system provide. DI1 E1401 provide.	- Secondary containment provide.	1	2	2
Reversed/low	L.I. separator all run	- NE production rate decrease. - RS leak out and clog at vent line.	H2Tag system provide. H2Cap provide.	- Secondary containment provide.	1	2	2
Low/No Flow	Less RS supply - Drain valve open leak.	- RS, MC leak out. - NE production rate decrease.	H2Tag system provide. H2Cap provide.	- Secondary containment provide.	1	2	2

ผลการตรวจวัด : ตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซพิษในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ที่ 3

หน้า 26 (Node) NE Process 9

ใบตรวจวัด (Document)

Temperature : Working separator

ค่ามาตรฐาน (Value) : T1-4001 ~ 80-200 kg/hr. T2-4001 ~ 54 Atm.

หน่วยวัด : B-101K

จุดตรวจวัด (Detection)	การตรวจวัด (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequences)	มาตรการป้องกัน (Safety Guard)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (IL)	ความรุนแรง (SI)	อันดับ (Rating)
More/Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A			
Less/Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A			
No/Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A			
More/Function	N/A	N/A	N/A	N/A			
Less/Function	N/A	N/A	N/A	N/A			
No/Function	N/A	N/A	N/A	N/A			
More/Pressure	N/A	N/A	N/A	N/A			
Less/Pressure	Same condition with "Less/low"	Same condition with "Less/low"	Same condition with "Less/low"	Same condition with "Less/low"	1	2	2
No/Pressure	Same condition with "No/low"	Same condition with "No/low"	Same condition with "No/low"	Same condition with "No/low"	1	2	2

ผลการตรวจวัด : ตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซพิษในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ที่ 3

หน้า 26 (Node) NE Process 9

ใบตรวจวัด (Document)

Temperature : Working separator

ค่ามาตรฐาน (Value) : T1-4001 ~ 80-200 kg/hr. T2-4001 ~ 54 Atm.

หน่วยวัด : B-101K

จุดตรวจวัด (Detection)	การตรวจวัด (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequences)	มาตรการป้องกัน (Safety Guard)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (IL)	ความรุนแรง (SI)	อันดับ (Rating)
Low/No Flow	Less RS supply - Wrong adjust valve.	- NE production rate decrease.	H2Tag system provide. DI1 E1401 provide.	H2Cap provide.	1	2	2
No/No Flow	No MC supply - Wrong adjust valve. - Pump all run.	- RS, MC may be leak out from top of L.I. separator. - NE production rate decrease.	A11E1401 AL-ALL provide. H2Tag system provide.	H2Cap provide.	1	2	2
No/No Flow	No PW supply - Wrong adjust valve.	- L.I. separator temperature high may be leak (NE production rate decrease)	A11E1402 provide. A21S53 provide. H2Tag system provide. DI1 E1401 provide.	H2Cap provide.	1	2	2
Low/No Flow	Less RS supply - Drain valve open leak.	- RS, MC leak out.	H2Tag system provide. H2Cap provide.	- Secondary containment provide.	1	2	2

ผลการตรวจวัด : ตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซพิษในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ที่ 3

หน้า 26 (Node) NE Process 10

ใบตรวจวัด (Document)

Temperature : Storage tank of AW

ค่ามาตรฐาน (Value) : T1-4013 ~ 800-810 kg/hr. LK-401 ~ 50"

หน่วยวัด : B-101T

จุดตรวจวัด (Detection)	การตรวจวัด (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequences)	มาตรการป้องกัน (Safety Guard)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (IL)	ความรุนแรง (SI)	อันดับ (Rating)
Low/No Flow	Less AW supply - Wrong adjust valve. - Drain valve open leak.	- Move AW return in RS cause to PC off spec (Discolor) - CT remain in product. - AW leak out.	A11E14413 AL-ALL provide. H2Tag system provide. H2Cap provide.	- Secondary containment.	1	2	2
Low/No Flow	Less MC supply - Wrong adjust valve. - Drain valve open leak.	- RS may be plug at pump (Pump trip) - Less AW supply (Product off spec) - MC leak out.	A11E1401 provide. H2Tag system provide. H2Cap provide. DI1 P-402 alarm panel. DI1 P-402.	- Secondary containment.	1	2	2
Low Level	- Drain valve open leak.	- MC leak out.	A11E1401 provide.		1	2	2
More Level	- Drain valve open leak.	- Less AW supply.	A21LCK-401.		1	2	2
		- MC leak out.	A11E1401 provide.		1	2	2
		- Less AW supply.	A21LCK-401.		1	2	2

หมายเหตุ: วิเคราะห์และรายงานการดำเนินงานในรายงานที่จัดทำขึ้นโดยตามการปฏิบัติงานพื้นที่พื้นที่ HAZOP
หัวข้อ (Node) NE Process 13
ผู้จัดทำ (Parameter)

Extracted MC tank
pressure
11-47% - 33-75%

แผนปฏิบัติงานสายงาน 8-1019

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequences)	มาตรการป้องกัน/การควบคุม (Safeguards)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	ผลลัพธ์ รวม (Rating)
Level low	Less level V-478 - Drain valve open leak.	- MC tank out. - Pump cavitate and effect to low MC supply to RE process.	A) I/L/H/A.M.L.L provide. B) Tag system provide. D2 Cap provide. D1 PDC-487 A,B provide. N/A	- Secondary containment provide.	2	2	4
More flow	N/A	N/A	N/A	N/A			2
Level low	N/A	N/A	N/A	N/A			
Not flow	N/A	N/A	N/A	N/A			

หมายเหตุ: วิเคราะห์และรายงานการดำเนินงานในรายงานที่จัดทำขึ้นโดยตามการปฏิบัติงานพื้นที่พื้นที่ HAZOP
หัวข้อ (Node) NE Process 14
ผู้จัดทำ (Parameter)

MC adsorber
Temperature
T1-485 - 2-40 °C

แผนปฏิบัติงานสายงาน 8-1020

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequences)	มาตรการป้องกัน/การควบคุม (Safeguards)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	ผลลัพธ์ รวม (Rating)
Level low	Less HHS to E-485 - Wrong adjust valve - Drain valve open leak.	- H11 leak out. - Low MC recovery. - Increase load to MC adsorber	H1 Tag system provide. D2 Cap provide. H11 Tag system	- Secondary containment provide. 1) Control by Following Work Instruction	1	2	2
Not flow	No HHS to E-485 - wrong adjust valve.	- Low MC recovery. - Increase load to MC adsorber			1	2	2
Not flow	No MC supply to V-487. - Wrong adjust valve.	- MC tank out from pos. - Back pressure at vent system	H1 Tag system provide.	1) Control by Following Work Instruction	2	2	4
Not flow	No MC supply to V-487. - Harver table run H-484, H-486	- MC tank out from pos. - Back pressure at vent system	H1 Alarm panel. C) Common Sect. Disc. Line for both train.	1) Preventive Maintenance	2	2	4

หมายเหตุ: วิเคราะห์และรายงานการดำเนินงานในรายงานที่จัดทำขึ้นโดยตามการปฏิบัติงานพื้นที่พื้นที่ HAZOP
หัวข้อ (Node) NE Process 13
ผู้จัดทำ (Parameter)

Extracted MC tank
pressure
11-47% - 33-75%

แผนปฏิบัติงานสายงาน 8-1019

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequences)	มาตรการป้องกัน/การควบคุม (Safeguards)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	ผลลัพธ์ รวม (Rating)
More temperature	N/A	N/A	N/A	N/A			
Level temperature	N/A	N/A	N/A	N/A			
Not temperature	N/A	N/A	N/A	N/A			
More function	N/A	N/A	N/A	N/A			
Level function	N/A	N/A	N/A	N/A			
Not function	N/A	N/A	N/A	N/A			
More pressure	N/A	N/A	N/A	N/A			
Level pressure	N/A	N/A	N/A	N/A			
Not pressure	N/A	N/A	N/A	N/A			

หมายเหตุ: วิเคราะห์และรายงานการดำเนินงานในรายงานที่จัดทำขึ้นโดยตามการปฏิบัติงานพื้นที่พื้นที่ HAZOP
หัวข้อ (Node) NE Process 14
ผู้จัดทำ (Parameter)

MC adsorber
Temperature
T1-487A,B - 30-140 °C

แผนปฏิบัติงานสายงาน 8-1020

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequences)	มาตรการป้องกัน/การควบคุม (Safeguards)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	ผลลัพธ์ รวม (Rating)
Not low	No AIR supply - AIR slower rate rate.	- Adsorption efficiency decrease.	H1) Alarm panel provide. H2) FCV489 , FCV492 provide.	1) Preventive Maintenance	1	2	2
Level low	Less 10% supply - Wrong adjust valve. - Instrument mal function. - Drain valve open leak.	- Adsorption efficiency decrease.	H1) Tag system provide. H2) Cap provide. D1) FCV487 provide. D2) FCV487 A,B provide.	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1	2	2
Not low	No 10% supply - Wrong adjust valve. - Instrument mal function.	- Adsorption efficiency decrease.	H1) Tag system provide.	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1	2	2
More pressure	More pressure 10% - Instrument mal function.	- Adsorption efficiency decrease.	A1) FCV487, FCV487A,B, FCV487B provide. A2) FCV487, A177 provide. D1) Seal pot provide.	1) Preventive Maintenance	2	3	6

เอกสารชี้แจงรายละเอียดการประเมินด้าน 3
 วัตถุประสงค์ของการประเมินด้าน 3
 วัตถุประสงค์ของการประเมินด้าน 3
 วัตถุประสงค์ของการประเมินด้าน 3

MC, alderher
 LG-492 - 50%
 Temperature
 10-100

ข้อบกพร่อง (Defect)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Subsidiary)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	อันดับ (Rating)
Low flow	- Less HBS to E-491 - Wrong adjust valve - Drain valve open leak	- MC recovery efficiency decrease - HB leak out	01) Tag system provide 02) Cap provide 03) H.G.492 provide	- Secondary containment	1	2	2
No flow	- No HBS to E-491 - Wrong adjust valve	- MC recovery efficiency decrease	01) Tag system provide 02) Cap provide 03) H.G.492 provide	01) Control by following Work Instruction	1	2	2
Low level	- Less level at V-492 - Drain valve open leak - Wrong adjust valve	- MC leak out - Less MC recovery - Less MC recovery	01) H.G. 492 provide 02) L.S.492 provide 03) Tag system provide 04) Cap provide	- Secondary containment provide	1	2	2
Mixed level	- More level at V-492 - wrong adjust valve - Pump air run	- Less MC recovery - MC overflow to vent line	01) H.G. 492 provide 02) L.S.492 provide 03) Valve panel provide 04) Tag system provide	01) Control by following Work Instruction 02) Preventive Maintenance	1	2	2

เอกสารชี้แจงรายละเอียดการประเมินด้าน 3
 วัตถุประสงค์ของการประเมินด้าน 3
 วัตถุประสงค์ของการประเมินด้าน 3
 วัตถุประสงค์ของการประเมินด้าน 3

MC, alderher
 LG-492 - 50%
 Temperature
 10-100

ข้อบกพร่อง (Defect)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Subsidiary)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	อันดับ (Rating)
Low flow	- Less MC vapor supply to H-444 - Wrong adjust valve - Drain valve open leak	- MC leak out	01) Tag system provide 02) Cap provide	- Close loop system of pot provide	1	2	2

เอกสารชี้แจงรายละเอียดการประเมินด้าน 3
 วัตถุประสงค์ของการประเมินด้าน 3
 วัตถุประสงค์ของการประเมินด้าน 3
 วัตถุประสงค์ของการประเมินด้าน 3

MC, alderher
 LG-492 - 50%
 Temperature
 10-100

ข้อบกพร่อง (Defect)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Subsidiary)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	อันดับ (Rating)
Low flow	- Less ALK supply to V-487 - Wrong adjust valve - Suction filter clog	- Adsorption efficiency decrease	01) Tag system provide 02) Filter ALK provide 03) H.G.482 provide	01) Control by following Work Instruction	1	2	2
No flow	- No CWS to E-490 - Wrong adjust valve	- MC recovery efficiency decrease	01) Tag system provide 02) H.G.482 provide	01) Control by following Work Instruction	1	2	2

เอกสารชี้แจงรายละเอียดการประเมินด้าน 3
 วัตถุประสงค์ของการประเมินด้าน 3
 วัตถุประสงค์ของการประเมินด้าน 3
 วัตถุประสงค์ของการประเมินด้าน 3

MC, alderher
 LG-492 - 50%
 Temperature
 10-100

ข้อบกพร่อง (Defect)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Subsidiary)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	อันดับ (Rating)
More temperature	- N/A	- N/A	- N/A	- N/A			
Low temperature	- N/A	- N/A	- N/A	- N/A			
No temperature	- N/A	- N/A	- N/A	- N/A			
More function	- N/A	- N/A	- N/A	- N/A			
Less function	- N/A	- N/A	- N/A	- N/A			
No function	- N/A	- N/A	- N/A	- N/A			
More low	- Same condition with "More function"	- Same condition with "More function"	- Same condition with "More function"	- Same condition with "More function"	2	3	6
Less function	- Same condition with "Less low"	- Same condition with "Less low"	- Same condition with "Less low"	- Same condition with "Less low"	1	2	2
No function	- Same condition with "No low"	- Same condition with "No low"	- Same condition with "No low"	- Same condition with "No low"	1	2	2

แผนการปฏิบัติงานของงานปฏิบัติการส่วนที่ 3

ฉบับที่ 3 / 42

ฉบับที่ 26.01.2013

ผลการฝึกสอน : ได้รับความรู้เกี่ยวกับงานปฏิบัติการส่วนที่ 3 และมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานปฏิบัติการส่วนที่ 3

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เกี่ยวกับงานปฏิบัติการส่วนที่ 3 และสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

ผู้รับผิดชอบ : (Parameter) - Completely Controlled by sequence operation

CG Vapourizer

ค่าตั้ง (Value) : FC-300A-B - 0.5-1.05 ksc, FC-300A-B - 1600-1800 kg/h, WP-300A-B - 500-1400 kg

จุดตรวจ (Checklist)	สถานการณ์ (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safety Guard)	จุดตรวจ (Recommendation)	การปฏิบัติงาน		
					ข้อบกพร่อง (I.I)	จำนวน (SS)	ระดับความรุนแรง (Rating)
Control Flow	RWT Leak into FC-300A-B	1) CG decompose by Water 2) Temperature in FC-300A-B increase 3) Pressure of FC-300A-B increase	D1) 2FE300A-B, HJH, Alarm D2) 2SV300A-B, Provided D3) 2SV300A-B, Alarm	1) Annual S.D. inspection, 2) Preventive Maintenance	1	3	3
Leak Flow	RWT Flow decrease	CG Gas Feed Rate is 12 R-300A-B, Decrease	A1) FC300A-B A2) FC300A-B	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	2	2	4
Leak Flow	Non Valve, Open Pin	1) CG Gas leak in ATR 2) FC-300A-B Pressure, Decrease	Vaporization Tank up) C1) Below seal valve C2) Valve check, but C3) Handle cover valve D1) ATR and Scrubbing System, Provided D2) CG Detector, Provided D3) Internal scrubber	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1	3	3

แผนการปฏิบัติงานของงานปฏิบัติการส่วนที่ 3

ฉบับที่ 3 / 42

ฉบับที่ 26.01.2013

ผลการฝึกสอน : ได้รับความรู้เกี่ยวกับงานปฏิบัติการส่วนที่ 3 และมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานปฏิบัติการส่วนที่ 3

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เกี่ยวกับงานปฏิบัติการส่วนที่ 3 และสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

ผู้รับผิดชอบ : (Parameter) - Completely Controlled by sequence operation

CG Vapourizer

ค่าตั้ง (Value) : FC-300A-B - 0.5-1.05 ksc, FC-300A-B - 1600-1800 kg/h, WP-300A-B - 500-1400 kg

จุดตรวจ (Checklist)	สถานการณ์ (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safety Guard)	จุดตรวจ (Recommendation)	การปฏิบัติงาน		
					ข้อบกพร่อง (I.I)	จำนวน (SS)	ระดับความรุนแรง (Rating)
Soft Flow	2SV300A-B, Closed Not open	2FE-300 A/B Pressure Increase Sequence +150 abnormal	A1) FC300A-B A2) FC300A-B C1) Instrument Panel Alarm C2) P4602, L.I.E., Alarm D1) 2FE300A-B, HJH, Alarm D2) 2SV300A-B, Provided D3) 13. Pressure high (2SV300A-B) Auto-open, Inaction	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1	2	2
Soft Flow	2SV300A-B, Closed Not open	2FE-300 A/B Pressure Increase Sequence +150 abnormal	A1) FC300A-B A2) FC300A-B C1) Instrument Panel Alarm C2) P4602, L.I.E., Alarm D1) 2FE300A-B, HJH, Alarm D2) 2SV300A-B, Provided D3) 13. Pressure high (2SV300A-B) Auto-open, Inaction	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1	2	2

แผนการปฏิบัติงานของงานปฏิบัติการส่วนที่ 3

ฉบับที่ 2 / 42

ฉบับที่ 26.01.2013

ผลการฝึกสอน : ได้รับความรู้เกี่ยวกับงานปฏิบัติการส่วนที่ 3 และมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานปฏิบัติการส่วนที่ 3

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เกี่ยวกับงานปฏิบัติการส่วนที่ 3 และสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

ผู้รับผิดชอบ : (Parameter) - Completely Controlled by sequence operation

CG Vapourizer

ค่าตั้ง (Value) : FC-300A-B - 0.5-1.05 ksc, FC-300A-B - 1600-1800 kg/h, WP-300A-B - 500-1400 kg

จุดตรวจ (Checklist)	สถานการณ์ (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safety Guard)	จุดตรวจ (Recommendation)	การปฏิบัติงาน		
					ข้อบกพร่อง (I.I)	จำนวน (SS)	ระดับความรุนแรง (Rating)
Leak Flow	Purge Pump Valve Flexible Pipe, Leakage	1) CG Gas leak in ATR 2) FC-300A-B Pressure, Decrease	C1) Below seal valve C2) Double seal valve D1) ATR and Scrubbing System, Provided D2) CG Detector, Provided D3) Internal scrubber	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	3	2	6
Leak Flow	Purge Clogged	2FE-300A-B Pressure, Increase	D1) 2FE300A-B, HJH, Alarm D2) 2SV300A-B, Provided D3) 13. Pressure high (2SV300A-B) Auto-open, Inaction	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	4	1	4
Soft Flow	RWT No Flow	None of CG vapor feed rate (2FE-300A-B)	D1) FC300A-B L.I.L. D2) FC300A-B D3) Sequence Abnormal Stop, Inaction Vaporization Tank up)	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1	2	2

แผนการปฏิบัติงานของงานปฏิบัติการส่วนที่ 3

ฉบับที่ 4 / 42

ฉบับที่ 26.01.2013

ผลการฝึกสอน : ได้รับความรู้เกี่ยวกับงานปฏิบัติการส่วนที่ 3 และมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานปฏิบัติการส่วนที่ 3

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เกี่ยวกับงานปฏิบัติการส่วนที่ 3 และสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

ผู้รับผิดชอบ : (Parameter) - Completely Controlled by sequence operation

CG Vapourizer

ค่าตั้ง (Value) : FC-300A-B - 0.5-1.05 ksc, FC-300A-B - 1600-1800 kg/h, WP-300A-B - 500-1400 kg

จุดตรวจ (Checklist)	สถานการณ์ (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safety Guard)	จุดตรวจ (Recommendation)	การปฏิบัติงาน		
					ข้อบกพร่อง (I.I)	จำนวน (SS)	ระดับความรุนแรง (Rating)
Soft Flow	Manual Valve downstream of 2SV300A-B, Closed	2FE-300 A/B Pressure Increase Sequence +150 abnormal	A1) FC300A-B A2) FC300A-B C1) Tag System, Provided C2) Valve check, but D1) 2FE300A-B, HJH, Alarm D2) 2SV300A-B, Provided D3) 13. Pressure high sequence 2FE function	1) Control by Following Work Instruction	1	2	2
Leak and	Vessel Leakage	Liquid CG leak in ATR	A1) 2FE300A-B L.I.L. alarm D1) ATR and Scrubbing System, Provided D2) CG Detector, Provided D3) Internal scrubber	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1	3	3

การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการดูแลสุขภาพของประเทศไทย

1991-92 (N/A)	1992-93 (N/A)	1993-94 (N/A)	1994-95 (N/A)	1995-96 (N/A)	1996-97 (N/A)	1997-98 (N/A)	1998-99 (N/A)	1999-00 (N/A)	2000-01 (N/A)	2001-02 (N/A)	2002-03 (N/A)	2003-04 (N/A)	2004-05 (N/A)	2005-06 (N/A)	2006-07 (N/A)	2007-08 (N/A)	2008-09 (N/A)	2009-10 (N/A)	2010-11 (N/A)	2011-12 (N/A)	2012-13 (N/A)	2013-14 (N/A)	2014-15 (N/A)	2015-16 (N/A)	2016-17 (N/A)	2017-18 (N/A)	2018-19 (N/A)	2019-20 (N/A)	2020-21 (N/A)	2021-22 (N/A)	2022-23 (N/A)	2023-24 (N/A)	2024-25 (N/A)	2025-26 (N/A)	2026-27 (N/A)	2027-28 (N/A)	2028-29 (N/A)	2029-30 (N/A)	2030-31 (N/A)	2031-32 (N/A)	2032-33 (N/A)	2033-34 (N/A)	2034-35 (N/A)	2035-36 (N/A)	2036-37 (N/A)	2037-38 (N/A)	2038-39 (N/A)	2039-40 (N/A)	2040-41 (N/A)	2041-42 (N/A)	2042-43 (N/A)	2043-44 (N/A)	2044-45 (N/A)	2045-46 (N/A)	2046-47 (N/A)	2047-48 (N/A)	2048-49 (N/A)	2049-50 (N/A)	2050-51 (N/A)	2051-52 (N/A)	2052-53 (N/A)	2053-54 (N/A)	2054-55 (N/A)	2055-56 (N/A)	2056-57 (N/A)	2057-58 (N/A)	2058-59 (N/A)	2059-60 (N/A)	2060-61 (N/A)	2061-62 (N/A)	2062-63 (N/A)	2063-64 (N/A)	2064-65 (N/A)	2065-66 (N/A)	2066-67 (N/A)	2067-68 (N/A)	2068-69 (N/A)	2069-70 (N/A)	2070-71 (N/A)	2071-72 (N/A)	2072-73 (N/A)	2073-74 (N/A)	2074-75 (N/A)	2075-76 (N/A)	2076-77 (N/A)	2077-78 (N/A)	2078-79 (N/A)	2079-80 (N/A)	2080-81 (N/A)	2081-82 (N/A)	2082-83 (N/A)	2083-84 (N/A)	2084-85 (N/A)	2085-86 (N/A)	2086-87 (N/A)	2087-88 (N/A)	2088-89 (N/A)	2089-90 (N/A)	2090-91 (N/A)	2091-92 (N/A)	2092-93 (N/A)	2093-94 (N/A)	2094-95 (N/A)	2095-96 (N/A)	2096-97 (N/A)	2097-98 (N/A)	2098-99 (N/A)	2099-00 (N/A)	2100-01 (N/A)	2101-02 (N/A)	2102-03 (N/A)	2103-04 (N/A)	2104-05 (N/A)	2105-06 (N/A)	2106-07 (N/A)	2107-08 (N/A)	2108-09 (N/A)	2109-10 (N/A)	2110-11 (N/A)	2111-12 (N/A)	2112-13 (N/A)	2113-14 (N/A)	2114-15 (N/A)	2115-16 (N/A)	2116-17 (N/A)	2117-18 (N/A)	2118-19 (N/A)	2119-20 (N/A)	2120-21 (N/A)	2121-22 (N/A)	2122-23 (N/A)	2123-24 (N/A)	2124-25 (N/A)	2125-26 (N/A)	2126-27 (N/A)	2127-28 (N/A)	2128-29 (N/A)	2129-30 (N/A)	2130-31 (N/A)	2131-32 (N/A)	2132-33 (N/A)	2133-34 (N/A)	2134-35 (N/A)	2135-36 (N/A)	2136-37 (N/A)	2137-38 (N/A)	2138-39 (N/A)	2139-40 (N/A)	2140-41 (N/A)	2141-42 (N/A)	2142-43 (N/A)	2143-44 (N/A)	2144-45 (N/A)	2145-46 (N/A)	2146-47 (N/A)	2147-48 (N/A)	2148-49 (N/A)	2149-50 (N/A)	2150-51 (N/A)	2151-52 (N/A)	2152-53 (N/A)	2153-54 (N/A)	2154-55 (N/A)	2155-56 (N/A)	2156-57 (N/A)	2157-58 (N/A)	2158-59 (N/A)	2159-60 (N/A)	2160-61 (N/A)	2161-62 (N/A)	2162-63 (N/A)	2163-64 (N/A)	2164-65 (N/A)	2165-66 (N/A)	2166-67 (N/A)	2167-68 (N/A)	2168-69 (N/A)	2169-70 (N/A)	2170-71 (N/A)	2171-72 (N/A)	2172-73 (N/A)	2173-74 (N/A)	2174-75 (N/A)	2175-76 (N/A)	2176-77 (N/A)	2177-78 (N/A)	2178-79 (N/A)	2179-80 (N/A)	2180-81 (N/A)	2181-82 (N/A)	2182-83 (N/A)	2183-84 (N/A)	2184-85 (N/A)	2185-86 (N/A)	2186-87 (N/A)	2187-88 (N/A)	2188-89 (N/A)	2189-90 (N/A)	2190-91 (N/A)	2191-92 (N/A)	2192-93 (N/A)	2193-94 (N/A)	2194-95 (N/A)	2195-96 (N/A)	2196-97 (N/A)	2197-98 (N/A)	2198-99 (N/A)	2199-00 (N/A)	2200-01 (N/A)	2201-02 (N/A)	2202-03 (N/A)	2203-04 (N/A)	2204-05 (N/A)	2205-06 (N/A)	2206-07 (N/A)	2207-08 (N/A)	2208-09 (N/A)	2209-10 (N/A)	2210-11 (N/A)	2211-12 (N/A)	2212-13 (N/A)	2213-14 (N/A)	2214-15 (N/A)	2215-16 (N/A)	2216-17 (N/A)	2217-18 (N/A)	2218-19 (N/A)	2219-20 (N/A)	2220-21 (N/A)	2221-22 (N/A)	2222-23 (N/A)	2223-24 (N/A)	2224-25 (N/A)	2225-26 (N/A)	2226-27 (N/A)	2227-28 (N/A)	2228-29 (N/A)	2229-30 (N/A)	2230-31 (N/A)	2231-32 (N/A)	2232-33 (N/A)	2233-34 (N/A)	2234-35 (N/A)	2235-36 (N/A)	2236-37 (N/A)	2237-38 (N/A)	2238-39 (N/A)	2239-40 (N/A)	2240-41 (N/A)	2241-42 (N/A)	2242-43 (N/A)	2243-44 (N/A)	2244-45 (N/A)	2245-46 (N/A)	22
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----

V-331, KW1 Tack

unemployment

Mean (Value) 101.331 - 1.4

ปฏิกิริยาเคมี (Chemical) TC33

ข้อบกพร่อง (Defect)	สาเหตุที่สงสัย (Possible Cause)	ผลกระทบ/อันตราย (Consequences)	มาตรการป้องกัน/ควบคุม (Safeguard)	ขั้นตอนการแก้ไข (Corrective Action)	การป้องกัน (Prevention)	บันทึก (Log)
Level Low	1) Leak 2) 302, 303, 307, 308 Pump Flange Leakage	1) 2/E-310A/B Temperature, not increase caused CO ₂ vaporization rate low 2) 2/E-310A/B Pressure, not increase 3) 2/401-310A/B, not decrease 4) 2/6V-311 Level, decrease	1) 1) FIC310A/B, L.I.L, Alarm 2) 1) FIC311A/B, L.I.L, Alarm 3) 1) PS310A/B provided 4) 1) PS311A/B provided 5) 1) W310A/B provided 6) 1) L2311, provided	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1) 2 2	1
Model Low	2) 2/E-310A/B, Not Closed	2) 1) 2/E-310A/B Pressure, increase 2) 1) 2/401-310A/B, H.H.I, Alarm	1) 1) 2/401-310A/B, H.H.I, Alarm 2) 1) 2/35V-310A/B, Provided	1) Preventive Maintenance	1) 3 3	2
Not Low	1) Leak 2) 301 Manual Valve, Closed	1) Pump RW1 cavitation 2) 1) 2/E-310A/B Temperature, not increase caused CO ₂ vaporization rate low 3) 1) 2/E-310A/B Pressure, not increase 4) 1) 2/401-310A/B, not decrease	1) 1) Tag System, Provided 2) 1) Valve check list 3) 1) 2/401-310A/B, L.I.L, Alarm 4) 1) 2/CO ₂ Vaporization Tracer up 5) 1) 2/35V-310A/B, Provided 6) 1) FIC311A/B provided 7) 1) PS310A/B provided 8) 1) W310A/B provided	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1) 2 2	1

การดำเนินงานของศูนย์ฯ มีดังนี้

ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลของครูผู้สอนได้เป็นอย่างดี

[illegible]

V-333; KWT Tank

1700-1011

Function (Value) MT-111 = 9.98

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

ชื่ออุปกรณ์ (Equipment)	สมมติฐานสาเหตุ (Possible Cause)	ผลกระทบที่เกิดขึ้น (Consequences)	มาตรการป้องกัน (safeguards)	วิธีการแก้ไข (Recommendation)	การป้องกัน (Prevention)		
					เวลา (Time) (L)	ความถี่ (Frequency) (F)	ผลกระทบ (Impact) (I)
Not Flow	1) Leak 300, 303, 307, 308 2) FRC-330A, B, Not open	1) (2) F-330A, B Temperature, not increase caused CG vaporization rate low 2) (2) F-330A, B Pressure, not increase 3) (2) W-330A, B, not decrease	1) (1) FRC-330A, B, L.L.L. Alarm (2) CG Vaporization Alarm (3) (1) (2) FRC-330A, B, L.L.L. Alarm (4) (2) CG Vaporization Timer up (5) (3) FQ-3301 L.L.L alarm (6) (4) FRC-330A, B provided (7) (5) FQ-330A, B1 provided (8) (6) W-330A, B provided	1) Control by following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1	3	3
Level, level	1) (2) V-331 Drain Valve, Open Pass 2) Drain Vent Valve of the RW-1 Line, Open Pass 3) CW Supply to (2) W-333; Stop	1) Flow of RW-1, Decrease 2) CG Vaporization Rate, Decrease	A1) Over Flow line, Provided A2) Sight Glass, Provided C1) Tag system and cap provided D1) (2) FRC-330A, B, L.L.L. Alarm D2) CG Vaporization Timer up D3) FQ-3301 L.L.L alarm	1) Control by following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1	3	3

Ενότητα 1. Η έννοια της έντασης

and then

10174 • J. Neurosci., July 26, 2006 • 26(30):10167–10174

V-331, RWI York.

unconformity

 $\frac{1}{2} \text{H}_2\text{O} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}$

185-186

จุดตรวจ (Hazard)	สาเหตุการเกิด (Probable Cause)	ผลกระทบ (Consequences)	มาตรการป้องกัน การควบคุม (Safety Controls)	ขั้นตอนการทำงาน (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	ระดับความเสี่ยง (Rating)
Mixed level	CWS over supply	CWS over flow and keep RWI decrease	A1) LG33 A2) Sight Glass Provided A3) Tag system B1) Over flow line Provided B2) TIC3H L L I alarm	1	1	1	
Mixed Pressure	As in "More flow" Scenario						
Low Temperature	As in "No Low flow" Scenario						

หมายเหตุ: โปรดดูรายละเอียดการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563

IS Feed to HP Dissolution

WIC-311 - 0.4 kg

Atmospheric pressure and ambient temperature

120-1010

ขั้นตอนการทำงาน (Iteration)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguards)	ขั้นตอนการทำงาน (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	ระดับความเสี่ยง (Rating)
Contaminant Flow	IS contamination	IS can pass to V-320 and effect to product quality (high YI)	D1) IS2 pump line provided D2) IS feed, prevent O2 effect product	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	3	2	6
Leak flow	Dumping rate of IS from V-310 to V-311 is low Valve noise is obstruct or not suitable position or SMS11 trouble	WIC311 does not increase 900 Sequence abnormal stop 27M000 (UP)	C1) Alarm panel D1) WIC311, provided D2) Annunciation and sequence opened guide, provided	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	2	2	4
Leak flow	Transfer flow loss by IS leakage via flange damage or flange loose	IS leak to atm and sequence specification abnormal	D1) WIC311, provided D2) Annunciation and sequence opened guide, provided D3) Hatch report	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1	2	2

หมายเหตุ: โปรดดูรายละเอียดการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563

IS Feed to HP Dissolution

WIC-311 - 0.4 kg

Atmospheric pressure and ambient temperature

120-1010

ขั้นตอนการทำงาน (Iteration)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguards)	ขั้นตอนการทำงาน (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	ระดับความเสี่ยง (Rating)
Moist Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A			
Leak Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A			
Noise Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A			
Leak Pressure	N/A	N/A	N/A	N/A			
Noise Pressure	N/A	N/A	N/A	N/A			
Moist flow	N/A	N/A	N/A	N/A			

หมายเหตุ: โปรดดูรายละเอียดการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563

IS Feed to HP Dissolution

WIC-311 - 0.4 kg

Atmospheric pressure and ambient temperature

120-1010

ขั้นตอนการทำงาน (Iteration)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguards)	ขั้นตอนการทำงาน (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	ระดับความเสี่ยง (Rating)
Leak flow	Dumping rate of IS from V-311 to V-320 is low Valve noise is obstruct or not suitable position	WIC311 slightly decrease 900 Sequence abnormal stop WIC311 HI	D1) WIC311, provided D2) Annunciation and sequence opened guide, provided D3) IS2 pump line, provided D4) Hatch report	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1	2	2
Leak level	Remaining quantity of IS in V-310 is low No IS Loading	900 Sequence abnormal stop 15310 L	A1) 15310, L alarm provided D1) Annunciation and sequence opened guide, provided D2) Set routine load IS to V-310	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1	1	1
Moist flow	IS can be oxidized with O2 in atmosphere	Low quality of IS	D1) Run IS-312 to prevent O2 enrichment in system D2) IS2 loading system D1) Confirm IS remain in reaction by GC	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	4	1	4

หมายเหตุ: โปรดดูรายละเอียดการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563

IS Feed to HP Dissolution

FIX-3201 - 40-45 for fix

Atmospheric pressure and ambient temperature

120-1010

ขั้นตอนการทำงาน (Iteration)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguards)	ขั้นตอนการทำงาน (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	ระดับความเสี่ยง (Rating)
Leak flow	Drain Valve - Sampling Valve of 9% AK open leak	AK leak to ATM	A1) FIX3201, provided C1) Tag system D1) Valve Cap, provided D2) Control to WW Treatment, provided	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1	2	2
Leak flow	9% AK transfer rate is not in specification range Valve noise is obstruct or not suitable position	900 Sequence abnormal stop WIC3201 HI	A1) FIX3201, provided C1) Tag System, provided D1) Annunciation and sequence opened guide, provided	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1	1	1
Noise flow	9% flow AK feed into C1V-320 Field switch status of F-125A,311 are not correct Both pump are set for [AUT] or [MAN] mode in rule -XCV Valve mal-function	900 Sequence abnormal stop SMS125 AHSU1	A1) FIX3201, provided D1) Annunciation and sequence opened guide, provided	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1	2	2

แผนการปฏิบัติงานและงานประจำเดือนกันยายน 2563

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes)	ผลกระทบ (Consequences)	มาตรการป้องกัน (Safeguards)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง (Risk Rating)
Most Pressure	Low #1 PVC flow to F-321	HPA & HS leak out to ATM	D11 L1X240, L.L.I. provided D21 WUC105, provided D31 WUC111, provided	1) Control by following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1
Pan off reaction	Agitation efficiency low side run	Undissolved HF remaining at the bottom of the bottom #100 Sequence abnormal stop (LIX200)	A1 JTX220 abnormal D11 Annunciation and sequence opened guide, provided	1) Control by following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	2

แผนการปฏิบัติงานและงานประจำเดือนกันยายน 2563

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes)	ผลกระทบ (Consequences)	มาตรการป้องกัน (Safeguards)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง (Risk Rating)
Low flow	Low flow MC to V-340 drum valve flange open leak	Wrong concentration of ST MC leak out to ATM Sequence abnormal stop [9-340 LIX2405 1]	A1 JTX3405 alarm L.L.I. provided B1) Cap. Provided D11 LIX240, L.L.I. alarm provided D21 Annunciation and sequence opened guide, provided	1) Control by following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1
No flow	No flow of ST MC from V-340 to V-345 P-342 alle run	Level in V-340 low Level in V-345 does not increase pump condition	B1) Alarm panel at CCE, provided D11 LIX245, L.L.I. alarm provided D21 LIX245, L.L.I. provided	1) Control by following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1
No flow	No flow of ST MC from V-340 to V-345 Valve make obstruct	Level V-340 does not increase pump condition	B1) Strainer installed at bottom of V-340, provided C1) Tag system, provided D11 LIX245, L.L.I. provided D21 JTX342, provided	1) Control by following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1

แผนการปฏิบัติงานและงานประจำเดือนกันยายน 2563

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes)	ผลกระทบ (Consequences)	มาตรการป้องกัน (Safeguards)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง (Risk Rating)
Most Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A	1
Low Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A	2
No Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A	1
Most Reaction	N/A	N/A	N/A	N/A	1
Low Reaction	N/A	N/A	N/A	N/A	1
No Reaction	N/A	N/A	N/A	N/A	1
Most Pressure	N/A	N/A	N/A	N/A	1
Low Pressure	Same condition with "Low flow"	Same condition with "Low flow"	Same condition with "Low flow"	Same condition with "Low flow"	1
No Pressure	Same condition with "No flow"	Same condition with "No flow"	Same condition with "No flow"	Same condition with "No flow"	1

แผนการปฏิบัติงานและงานประจำเดือนกันยายน 2563

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes)	ผลกระทบ (Consequences)	มาตรการป้องกัน (Safeguards)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง (Risk Rating)
No flow	No flow MC to V-340 by Valve make obstruct or not suitable position	Sequence abnormal stop [9-340 JTX3405 1]	A1 JTX3405, provided D11 LIX240, L.L.I. alarm provided D21 Annunciation and sequence opened guide, provided	1) Control by following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1

เอกสารชี้แจงการประเมินความเสี่ยง						
หน้า 29 / 42						
วันที่ 26.03.2013						
ST Foundation						
Thailand (State Document)						
Thailand (Value) ITX-1403 - 1000-600 kg, LIX-143 - 77.8 g, LIX-140 - 20-25%						
Thailand (Parameter) Target ST concentration						
ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequences)	มาตรการป้องกัน (Mitigation)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	ผู้รับผิดชอบ (Responsible)	วันที่ดำเนินการ (Date)
More Temperature	N/A	N/A	N/A			
Less Temperature	N/A	N/A	N/A			
No Temperature	N/A	N/A	N/A			
More Reaction	N/A	N/A	N/A			
Less Reaction	N/A	N/A	N/A			
No Reaction	N/A	N/A	N/A			
Less Pressure	Same condition with "Less low"	Same condition with "Less low"	Same condition with "Less low"		1	2
No Pressure	Same condition with "No low"	Same condition with "No low"	Same condition with "No low"		1	1
More Low	N/A	N/A	N/A			

แบบฟอร์มข้อมูลรายละเอียดการปฏิบัติงานที่ 3						
วันที่ 30 / 12 / 2563 ฉบับที่ 28-03-2013						
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (NCEP) หน่วยงาน (Unit) : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (DPPA) ชื่อโครงการย่อย (Sub-project) : ระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ (NCEP) ชื่อโครงการย่อย (Sub-project) : ระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ (NCEP)						
จุดตรวจ (Check Point)	สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Mitigation)	ขั้นตอนการดำเนินการ (Procedure)	ผู้รับผิดชอบ (Responsible)	ระยะเวลา (Duration)
1. จุดตรวจ (Check Point)	Low flow of ST-MC from V-345 to CTR-350A/B Valve rotary obstruct	(150) abnormal stop	A1) (2) FIC-350A/B, L.L.L. provided B1) Strainer installed at bottom of V-345; provided C1) Tag system provided	1	1	1
2. จุดตรวจ (Check Point)	Low flow of ST-MC from V-343 to V-345 Valve rotary obstruct	Level V-345 does not increase pump operation	B1) Strainer installed at bottom of V-343; provided C1) Tag system provided D1) FIC-345, L.L.L. provided E2) KCS-44A/B provided	1	1	1
3. จุดตรวจ (Check Point)	Low flow of ST-MC from V-343 to CTR-350A/B Valve rotary obstruct	(150) abnormal stop	A1) (2) FIC-350A/B, L.L.L. provided B1) Strainer installed at bottom of V-343; provided C1) Tag system provided	1	2	1

[illegible][illegible]

เอกสาร: ใบเสร็จประเมินอันตรายตามใบประเมินที่ขึ้นกับมาตรการป้องกันอันตรายที่ 3 HAZOP

รหัส (Code) RE Process 8

ขั้นตอน (Node) ST Storage and transfer Urea

ปัจจัยอันตราย (Parameter) Atmospheric pressure and ambient temperature

ค่าอันตราย (Value) LIX-345 - 40-45%, FTX-347 - 3300-3800 kg/h

เป้าหมาย (Target) LIX-345 - 75-80%

ค่าอันตราย (Value) LIX-347 - 78-81%, LIX-349 - 30-45%, FTX-347 - 3300-3800 kg/h

เป้าหมาย (Target) CT Concentration

วัตถุประสงค์ (Node Description) CT Dissolution

ฉบับที่ 26.03.2013

CT Dissolution

120-1010

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequences)	มาตรการป้องกัน (safeguards)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L.I.)	ความรุนแรง (S)	อันดับ (Rating)
More temperature	N/A	N/A	N/A	N/A			
Less temperature	N/A	N/A	N/A	N/A			
No temperature	N/A	N/A	N/A	N/A			
More/less reaction	N/A	N/A	N/A	N/A			
Less reaction	N/A	N/A	N/A	N/A			
No reaction	N/A	N/A	N/A	N/A			
More/low	Same condition with "More/less" Same condition with "More/less"	Same condition with "More/less"	Same condition with "More/less"	Same condition with "More/less"	1	3	2
Less/pressure	Same condition with "Less/low"	Same condition with "Less/low"	Same condition with "Less/low"	Same condition with "Less/low"	1	1	1
No/pressure	Same condition with "No/low"	Same condition with "No/low"	Same condition with "No/low"	Same condition with "No/low"	1	1	1

เอกสาร: ใบเสร็จประเมินอันตรายตามใบประเมินที่ขึ้นกับมาตรการป้องกันอันตรายที่ 3 HAZOP

รหัส (Code) RE Process 9

CT Dissolution

ปัจจัยอันตราย (Parameter) Target CT concentration

ค่าอันตราย (Value) LIX-347 - 78-81%, LIX-349 - 30-45%, FTX-347 - 3300-3800 kg/h

ค่าอันตราย (Value) LIX-347 - 78-81%, LIX-349 - 30-45%, FTX-347 - 3300-3800 kg/h

CT Dissolution

120-1010

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequences)	มาตรการป้องกัน (safeguards)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L.I.)	ความรุนแรง (S)	อันดับ (Rating)
Less cool	Sampling Valve (from valve open leak)	CT MC leak out to atm	A1) LIX-347, L.I. alarm provided A2) LIX-349 L.I. provided B1) P-03-48, provided B2) Secondary containment, provided	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1	2	1
More/low	N/A	N/A	N/A	N/A			
Less/low	N/A	N/A	N/A	N/A			

เอกสาร: ใบเสร็จประเมินอันตรายตามใบประเมินที่ขึ้นกับมาตรการป้องกันอันตรายที่ 3 HAZOP

รหัส (Code) RE Process 9

CT Dissolution

ปัจจัยอันตราย (Parameter) Target CT concentration

ค่าอันตราย (Value) LIX-347 - 78-81%, LIX-349 - 30-45%, FTX-347 - 3300-3800 kg/h

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequences)	มาตรการป้องกัน (safeguards)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L.I.)	ความรุนแรง (S)	อันดับ (Rating)
More temperature	N/A	N/A	N/A	N/A			
Less temperature	N/A	N/A	N/A	N/A			
No temperature	N/A	N/A	N/A	N/A			
More/less reaction	N/A	N/A	N/A	N/A			
Less reaction	N/A	N/A	N/A	N/A			
No reaction	N/A	N/A	N/A	N/A			
More pressure	N/A	N/A	N/A	N/A			
Less pressure	N/A	N/A	N/A	N/A			
No pressure	Same condition with "No/low"	Same condition with "No/low"	Same condition with "No/low"	Same condition with "No/low"	1	2	1

หมายเหตุ: 1) วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานคือการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 2) วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานคือการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 3) วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานคือการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Preventive Measure)	การปฏิบัติงาน		
				เวลา (L)	สถานที่ (S)	ระดับความรุนแรง (Rating)
Low Flow	Low flow ST to R-250 by valve route obstruct, not suitable position	Sequence Abnormal stop FX350A5 L	A1) FX350A, B5, L, alarm provided C1) Strainer provided at ST dissolution D1) Annunciation and sequence operated guide, provided	2	1	2
Low Flow	Unit valve open leak	MC, ST, AK can leak out	B1) Cap provided C1) Tag system, provided D1) L1350 L, L1	2	1	2
Low Flow	Low flow MC to R-250 by valve route obstruct, not suitable position	Sequence Abnormal stop FX350 L	A1) FX350 L, L1, alarm provided C1) Tag System, provided D1) Annunciation and sequence operated guide, provided	1	1	1
Low Flow	Low flow AK to R-250 by valve route obstruct, not suitable position	Sequence Abnormal stop FX350 L	A1) FX350 L, L1, alarm provided C1) Tag System, provided D1) Annunciation and sequence operated guide, provided	1	1	1

หมายเหตุ: 1) วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานคือการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 2) วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานคือการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 3) วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานคือการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Preventive Measure)	การปฏิบัติงาน		
				เวลา (L)	สถานที่ (S)	ระดับความรุนแรง (Rating)
Low Reaction	CG cannot completely react with HPTS	CG vapor gas liquid layer and outside cover of reactor and also B-251 and piping (possibilities to leak out to atm)	D1) VSS160 provided D2) S2 purge dip pipe provided D3) Alarm panel	3	2	6
Low Reaction	CG cannot completely react with HPTS (efficiency of agitated decrease side min)	Sequence Abnormal Stop (High HPTS remain in L1)	D1) VSS160 provided D2) S2 purge dip pipe provided D3) Alarm panel	1	3	2
Moist Temperature	Temperature after cooling step is higher than target L1 supply trouble	Sequence Abnormal stop TUX350 HL	A1) TUX350, provided C1) Tag System, Provided D1) Annunciation and sequence operated guide, provided	1	2	2

หมายเหตุ: 1) วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานคือการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 2) วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานคือการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 3) วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานคือการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Preventive Measure)	การปฏิบัติงาน		
				เวลา (L)	สถานที่ (S)	ระดับความรุนแรง (Rating)
No Flow	No flow ST to R-250 by valve route obstruct, not suitable position	Sequence Abnormal stop FX350A5 L	A1) FX350A, B5, L, alarm provided C1) Strainer provided at ST dissolution D1) Annunciation and sequence operated guide, provided	2	1	2
No Flow	No flow AK to R-250 by valve route obstruct, not suitable position	Sequence Abnormal stop FX350 L	A1) FX350 L, L1, alarm provided C1) Tag System, provided D1) Annunciation and sequence operated guide, provided	2	1	2
No Flow	No flow MC to R-250 by valve route obstruct, not suitable position	Sequence Abnormal stop FX350 L	A1) Abnormal stop FX350 L C1) Tag System, provided D1) Annunciation and sequence operated guide, provided	2	1	2

หมายเหตุ: 1) วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานคือการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 2) วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานคือการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 3) วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานคือการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Preventive Measure)	การปฏิบัติงาน		
				เวลา (L)	สถานที่ (S)	ระดับความรุนแรง (Rating)
Low Temperature	N/A	N/A	N/A			
No Temperature	N/A	N/A	N/A			
Moist Reaction	N/A	N/A	N/A			
No Reaction	N/A	N/A	N/A			
Moist Pressure	N/A	N/A	N/A			
Low Pressure	Same condition with "Low Flow"	Same condition with "Low Flow"	Same condition with "Low Flow"	1	1	1
No Pressure	Same condition with "No Flow"	Same condition with "No Flow"	Same condition with "No Flow"	2	1	2
Moist Flow	N/A	N/A	N/A			

ข้อผิดพลาด (Deviation)	การระบุสาเหตุ (Possible Cause)	การระบุผลกระทบ (Consequences)	การระบุมาตรการป้องกัน (Safeguards)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง (Risk)
Low flow	Less flow CT to R-350 by valve rate obstruct not suitable position	Sequence abnormal stop EFX160 III	A) EFX590A3 B3 L.L.L. alarm provided B) Tag system provided C) YS590, provided	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	2 1 2 1
Low flow	Down valve open leakage	CT MC lock out to stop down CT lead to R-350 effect to phase change phenomenon (Reaction not complete)	A) EFX590A3 B3 L.L.L. alarm provided B) Tag system provided C) YS590, provided	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	2 1 2 1
No flow	No flow CT to R-350 by valve rate obstruct not suitable position	Sequence abnormal stop EFX160 III	A) EFX590A3 B3 L.L.L. alarm provided B) Tag system provided C) YS590, provided	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	2 1 2 1
No flow	Phase change not occur Agitation stop	Product off-spec	A) YS590, provided B) Alarm panel (XM160)		2 3 6 2

ข้อผิดพลาด (Deviation)	การระบุสาเหตุ (Possible Cause)	การระบุผลกระทบ (Consequences)	การระบุมาตรการป้องกัน (Safeguards)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง (Risk)
More temperature	N/A	N/A	N/A		
Less temperature	N/A	N/A	N/A		
No temperature	N/A	N/A	N/A		
More reaction	N/A	N/A	N/A		
Less reaction	N/A	N/A	N/A		
More pressure	N/A	N/A	N/A		
Less pressure	Same condition with "Low flow"	Same condition with "Low flow"	Same condition with "Low flow"		2 1 2 1
No pressure	Same condition with "High low"	Same condition with "High low"	Same condition with "High low"		2 1 2 1
More flow	N/A	N/A	N/A		

Abstract

140V-3110 (Node Description) from XV7101 to the Junction of C12 (see

 $\text{PH}^2 102 - 760 \text{ Nm}^3/\text{h} \quad 11.2231 - 29.3431 \text{ h}$

1001-87

จุดพบโรค (Detections)	สาเหตุที่พบได้ (Feasible Cause)	ผลกระทบที่พบบ่อย (Complications)	การควบคุมโรคตามวิธี (Safeguards)	การป้องกันโรค			
				โรค (IL)	ความรุนแรง (Severity)	แหล่ง (Source)	วิธีการ (Method)
More Temperature	N/A	N/A	N/A				
Less Temperature	N/A	N/A	N/A				
No Temperature	N/A	N/A	N/A				
More Reaction	N/A	N/A	N/A				
Less Reaction	N/A	N/A	N/A				
No Reaction	N/A	N/A	N/A				
More Pressure	N/A	N/A	N/A				
Less Pressure	Same condition with "Less Pressure"	Same condition with "Less Pressure"	Same condition with "Less Pressure"	1	3	3	2
No Pressure	Same condition with "No Pressure"	Same condition with "No Pressure"	Same condition with "No Pressure"	1	3	3	2

\mathbf{F}

104

Abstract

Journal of Management Education

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/121196>; this version posted June 1, 2017. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

0001-7448/06/0000-0000\$05.00/0

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น (Possible Causes)	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Consequence)	มาตรการป้องกัน/แก้ไข (Safeguards)	คำแนะนำ (Recommendation)	ผู้ตรวจ (IL)	ผู้ดำเนินการ (OS)	วันที่ดำเนินการ (Date)	สถานะ (Status)
Low Flow	Pump/ Valve/ Valve Leak (outside ATM)	1) C2 Supply Line Pressure Decrease 2) Excess CO to the flue (K-300) 3) C2 leak out to ATM	A1) FC2104, L.L. Alarm A2) FC2251, H.H. Alarm A3) FC2104, L.L. Alarm A4) FC2106, L.L. Alarm B1) QD12, H.H. Alarm C1) Q4004L, 42 D1) Flare (K-200) Design Coverage	1) Set Preventive Maintenance 2) Control Process by Following Work Instruction	1	3	3	2

www.bjvill.com

Yuan, Y. (Node Description) CPU Time: 1.46e+007 hours H/L: 1.4e+008 CO2 time

$$d(\text{VOC})/d(\text{VOC}) = 1.00 \times 10^{-1} \text{ s}^{-1} \quad d(\text{VOC})/d(\text{VOC}) = 1.00 \times 10^{-1} \text{ s}^{-1}$$

ข้อบกพร่อง (Defect)	สาเหตุ (From the Cause)	ผลกระทบ/ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguard)	ขั้นตอนการแก้ไข (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
Less Flow	Drain Valve (outside ATSL) Open	1) C/L Leak to ATM 2) C/L Low Pressure, Decrease 3) Excess CO to the flue (X-200)	A3) FIC2104, L.L.L. Alarm A2) FID211, H.H.H. Alarm A3) FIC2104, L.L.L. Alarm B1) Q212, H.H.H. Alarm B2) PIC2104, L.L.L. Alarm B3) PIC2103, L.L.L. C2) Tag system, Provided C2) Cap of Drain Valve, provided D1) Flare (X-200) Design, Coverage D2) J0004, 0042 provided	1) Control Process by Following Work Instruction	โอกาส (Likelihood) 1 ความรุนแรง (Severity) 3 อันดับความเสี่ยง (Rating) 3

$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}$

2000

...and ...

...and the ...

 $\text{TIME} = \frac{\text{TIME}}{\text{Nnode_This_run}} \quad (\text{Time: Time}/\text{Nnode_CC(1) run})$

1000-0001/04/0000-0000\$05.00/0

ข้อบกพร่อง (Deviation)	ชื่ออุปกรณ์/ส่วนประกอบ (Device/Component)	ผลกระทบ/ลักษณะ (Consequence)	มาตรการป้องกัน/การแก้ไข (Safeguard)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)		
					โอกาส (Likelihood)	ความรุนแรง (Severity)	ระดับความเสี่ยง (Rating)
Loss Flow	Drain Valve (in ATR), (Open leak)	1) CD Leak to ATR 2) CD Supply Line Pressure Decrease 3) Excess CO to the flare (OX-200)	A1) FIC2104, L.I., Alarm A2) FIC211, H.I/HI Alarm A3) FIC2104, L.I., Alarm B1) FIC2104, L.I. Alarm B2) Q212, H.I/HI Alarm C1) Tag system, Provided C2) Cap of Drain Valve, provided D1) Flare (OX-200) Design, Coverage	1) Set Preventive Maintenance 2) Control Process by Following Work Instruction	1	2	1
Loss Flow	Tripping Triang Valve Leak (outside ATR)	1) CD Supply Line Pressure Decrease 2) Excess CO to the flare (OX-200) 3) CD Leak out to ATR	A1) FIC223, H.I/HI Alarm A2) FIC2104, L.I., B.P. Alarm A3) FIC2104, L.I., Alarm B1) Q212, H.I/HI Alarm B2) FIC2104, L.I., B.P. Alarm D1) ATR and Scrubbing System, Provided D2) CD detector, Provided D3) Flare (OX-200) Design, Coverage	1) Set Preventive Maintenance 2) Control Process by Following Work Instruction	1	2	1

[illegible]

Node ID (Node)	CG Generation Unit	Year	Unit Type	Capacity (MW)	Cost (\$/MWh)	CO ₂ Emissions (t/MWh)	Notes
1	1	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
2	2	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
3	3	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
4	4	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
5	5	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
6	6	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
7	7	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
8	8	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
9	9	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
10	10	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
11	11	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
12	12	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
13	13	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
14	14	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
15	15	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
16	16	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
17	17	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
18	18	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
19	19	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
20	20	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
21	21	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
22	22	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
23	23	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
24	24	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
25	25	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
26	26	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
27	27	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
28	28	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
29	29	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
30	30	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
31	31	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
32	32	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
33	33	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
34	34	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
35	35	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
36	36	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
37	37	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
38	38	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
39	39	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
40	40	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
41	41	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
42	42	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
43	43	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
44	44	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
45	45	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
46	46	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
47	47	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
48	48	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
49	49	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
50	50	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
51	51	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
52	52	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
53	53	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
54	54	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
55	55	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
56	56	2012	Natural Gas	100	8	0.4	
57	57	2012	Natural Gas</				

^aMean value (Parameter) Terrestrial Presum. Flow

ข้อบกพร่อง (Defect)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่สังเกตได้ (Consequence)	มาตรการป้องกันที่วางแผนไว้ (Safeguards)	ข้อแนะนำ (Recommendation)	ใบสั่ง (I.L.)	จำนวน (Qty)	วันที่ (Date)	ผู้ดำเนินการ (By)
Less Flow	Spring Plunge: Choked	1) C/D Supply Line Pressure Increase 2) Excess C/D to the flare (KS-200)	A) D/P-2104, L.L.L, D/P-Alarm B) D/P-2103 and D/P-2104, H.H.H Alarm C) Flare (KS-200) Design, Coverage	1) Set Preventive Maintenance 2) Control Process by Following Work Instruction	1	2		1
No Flow	No Supply from THASCO	1) C/D Supply Line Pressure Increase 2) Pressure of Discharging Unit, Increased 3) Excess C/D to the flare (KS-200)	A) D/P-2104, L.L.L, D/P-Alarm A-2) D/P-2101, H.H.H Alarm A-3) FFC-104, L.L.L Alarm B) D/P-2103, L.L.L, E.P.-Alarm B-2) D/P-2104, L.L.L D/P-Alarm B-3) Q-212, H.H.H Alarm D) Hot Line Between FPEC and THASCO, in connection D-2) D-222, H, OH, Alarm and S/N-222, Provided D-3) Flare (KS-200) Design, Coverage	-	2	3		2

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 399–406

4400 วังทอง 3 จังหวัด นครราชสีมา 30650 โทร 043-291111 โทรสาร 043-291140

00110 (Node) (CG Generation Unit 2)

Temperature, Pressure, Flow

ข้อบกพร่อง (Defect)	สาเหตุที่พบได้บ่อย (Possible Cause)	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Consequence)	มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Standards)	ข้อกำหนด (Requirement)	วิธีแก้ไข (Solution)	ผู้รับผิดชอบ (Responsible)	วันที่แก้ไข (Date)	สถานะ (Status)	หมายเหตุ (Remarks)
No Flow	Manual Valve and not Closed	1) Gas Supply Line Pressure Increase 2) Pressure of Expanding Unit Increase 3) Excess CO to the Burner (S-200)	A) 1) B2104, L1, L1, 90° Alarm A2) 1) B2231, H100 Alarm B) 1) P2, 3200, 3200 and 10° Alarm B2) 1) Q232, H100 Alarm B3) 1) B2103, H100 B4) 1) B2104, L1, L1 B5) 1) B222, H, H, Alarm and SV222, Provided C) 1) Tag System, Provided D) 1) Set Valve Check List E) 1) Flare (S-200) Design, Coverage	1) Control Process by following Work Instruction	1	3	7		

$$f_{\text{eff}} = \frac{f}{1 + \frac{f}{f_{\text{c}}}}$$
 $\text{myID}(\text{Node})$: CG Generation Unit ?
 $\text{myID}(\text{Node}) \neq \text{ID}$ (Node Description) (TTL size = max(CV)) I am $\Delta T_{\text{eff}}^{\text{eff}}(\text{K})$ Temperature Difference (K)

ข้อบกพร่อง (Defect)	สาเหตุที่พบบ่อย (Probable Causes)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safety Guards)	ขั้นตอนการแก้ไข (Recommendation)	วันที่แก้ไข (Date)	ผู้แก้ไข (By)	ตรวจสอบ (Check)	บันทึก (Remarks)
No Flow	Manual Valve at H/L Closed	1) C2 Supply Line Pressure from THASCO, Increase 2) C2 Supply Line Pressure in TPCC, Decrease 3) Pressure of Disengaging Unit, Increase 4) Excess CO in the flare (X-200)	A1) H2104, L.L.L, R.P. Alarm A2) Q212, H.HB Alarm A3) H2231, H.HB Alarm A4) FC2104, L.L.L. Alarm B01) P22103, L.L.L, R.P. Alarm C-1) Tag System, Provided D10) Piping Design Covered Max Pressure D2) FC2104, L.L.L, R.P. Alarm D3) P122, H, H.H, Alarm and SV722, D4) Incinerator (X-200) Design, Coverage D5) See Valve Check List	1) Control Process by Following Work Instruction	1	3	3	2
No Flare	Check Valve, Trouble not open	1) C2 Supply Line Pressure, Decrease 2) Pressure of Disengaging Unit, Increase 3) Excess CO in the flare (X-200)	A1) FC2104, L.L.L, R.P. Alarm A2) F1231, H.HB Alarm B1) Q212, H.HB Alarm B2) P122, H, H.H, Alarm and SV722, Provided D1) P22104, H.HB R.P. Alarm D2) Flare (X-200) Design, Coverage	1) Set Preventive Maintenance 2) Control Process by Following Work Instruction	1	3	3	2

1880-1881

[illegible]and 10 (Node): C/G Generation Unit 7
a mutation (Node Description): C/D Line: Line 202 from H/L to Junction C/D Line

Infinitesimal (Parameter) Temperature Pressure Flow

ชื่อผู้ตรวจ (Inspector)	การปฏิบัติงาน (Possible Cause)	ผลการปฏิบัติงาน (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguard)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	วันที่ตรวจ (Date)	ผู้ตรวจ (Inspector)	ผู้รับทราบ (Manager)
No-Flow	SV2103, Closed	1) CLE Supply Line Pressure Decrease 2) Pressure of Degassing Fluid Increase 3) Pressure CO by the Burner (X-280)	A1) PIC2104, L.I.L., H.P. Alarm A2) PIC2101, H.I.H. Alarm B1) PV2109, L.I.H. and H.P. Alarm B2) QV212, L.I.H. Alarm B3) PIC2103, L.I.H. B4) PV2104, L.I., B5) PIC212, L.I. H.I. Alarm and SV212, Provalve C1) Tag System, Provided D1) Set Valve Check List D2) Instrument Panel Alarm, Provided E3) Burner (X-280) Design, Coverage	1) Set Preventive Maintenance 2) Control Process by Following Work Instruction	1	3	2

01234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300

WORM Model Cyl Classification Unit 9

5001-01 [www.pearsoned.com](#)

non-zero ($N_{\text{obs}} \neq 0$)

Ammonia (Purpurella) tarconatus Purpurella Flou

ข้อบกพร่อง (Defect)	สาเหตุที่ทราบได้ (Identifiable Cause)	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Consequence)	มาตรการป้องกันที่ทราบได้ (Safeguards)	ข้อแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง (Rating)		
No Flow	PGC104, Closed	1) CSD Supply Line Pressure Decrease 2) Pressure of Degassing Unit, Increase 3) Excess CO to the flare (IC-200)	A1) PGC2104, L.L.L, IOP-Alarm A2) PGC211, H.H.H Alarm B1) PGC2109, L.L.L, H.H.H and I.O.P Alarm B2) QD212, H.H.H Alarm C1) Trip System, Provided C2) Instrument Panel Alarm, Provided C3) PPG62, L.L.L, IOP-Alarm D1) PGC103, H.H.H, IOP-Alarm D2) PGC2104, L.L.L, IOP-Alarm D3) PGC222, H, H.H, Alarm and SV222, Provided D4) Flare IC-200's Design, Coverage	1) Set Preventive Maintenance 2) Control Process by Following Work Instruction	1 (L)	3 (S)	2

\mathbb{R}^n and \mathbb{R}^m are the real coordinate spaces of dimension n and m respectively.

1000

[illegible]

11.20.11. \mathbb{R}^n 上的 n 重微分形式 ω 的积分与 ω 的系数行列式 Δ 的符号有关。如果 Δ 是正的，那么 $\int \omega$ 就是正的；如果 Δ 是负的，那么 $\int \omega$ 就是负的。如果 Δ 是零，那么 $\int \omega$ 就是零。

911.701 (Node-1) C/C++ Generation [Unit 7]

1000-0000

 $\hat{\sigma}_{\text{intrin}}^2$ (Value)

การคำนวณ (Parameter) Temperature, Pressure, Flow

ข้อควรระวัง (Deviation)	สาเหตุการเกิดข้อผิดพลาด (Double Cause)	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Signposts)	คำแนะนำ (Recommendations)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาสการเกิด (L1)	ความรุนแรง (S)	อันดับความเสี่ยง (Rating)
More Time	PRC-104, Over open	1) Degassing Unit Pressure Increase 2) Excess C12 to the Scrubbing System	A1) PRC-2104, H-101 Alarm A2) PRC-211, H-101 Alarm A3) PRC-2104, H-101 Alarm B1) Q1212, L.L.L. Alarm C1) Tag System, Provided A2) Instrument Panel Alarm D1) P1222, H-101, Alarm D2) SV2222, Provided D3) Scrubbing System, Provided	1) Set Preventive Maintenance 2) Control Process by Following Work Instruction	2	3	4
More Time	PRC-2104, Over open	1) Degassing Unit Pressure Increase 2) Excess C12 to the Scrubbing System	A1) PRC-211, H-101 Alarm B1) Q1212, L.L.L. Alarm B2) PRC-2104, H-101 Alarm B3) P12103 L.L.L. C1) Tag System, Provided C2) Instrument Panel Alarm D1) P1222, H-101, Alarm D2) SV2222, Provided D3) Scrubbing System, Provided	1) Set Preventive Maintenance 2) Control Process by Following Work Instruction	1	3	2

university of the south

1000

เมื่อวันที่ 26.03.2013

ผลการศึกษา วิเคราะห์ และหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุการจราจรประเภทชนท้ายรถคันหน้า 1 ครั้ง และชนท้ายรถคันหน้า 1 ครั้ง และชนท้ายรถคันหน้า 1 ครั้ง

Worm (Node) CG Generation Day 2

 $\bar{\sigma}_{\text{inter}}(\text{Value})$ FIC-2104 ~ 740 Nm3/h, FIC231 ~ 25 Nm3/h

ข้อควรระวัง (Disclaimer)	สถานการณ์จำลอง (Hypothetical Cases)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequences)	แนวทางป้องกันเหตุการณ์ (Safety Measures)	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			
				โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	อันดับความเสี่ยง (Ranking)	ระดับความรุนแรง (Severity)
Minor Temperature	N/A	N/A	N/A				
Low Temperature	N/A	N/A	N/A				
No Temperature	N/A	N/A	N/A				
Minor Reaction	N/A	N/A	N/A				
Low Reaction	N/A	N/A	N/A				
No Reaction	N/A	N/A	N/A				
Minor Poison	Same condition with "Minor" volume condition with "Minor" low	Same condition with "Minor" volume condition with "Minor" low	Same condition with "Minor" volume condition with "Minor" low	2	2	4	2
Low Pressure	Same condition with "Low" volume condition with "Low" low	Same condition with "Low" volume condition with "Low" low	Same condition with "Low" volume condition with "Low" low	1	2	2	1
No Pressure	Same condition with "No" volume condition with "No" low	Same condition with "No" volume condition with "No" low	Same condition with "No" volume condition with "No" low	1	3	3	2

ผลการพิจารณา: ปลอดภัย และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในโรงงานที่มีการขึ้นทะเบียนและปฏิบัติตามเงื่อนไขของ HAZOP
ข้อ 20 (Scope) CO Generation Unit 3
ปัจจัยการประเมิน (Parameter) Outlet Temperature, pH
ค่าคงที่ (Value) 120°C, NH₄OH - 9.5

จุดตรวจ (Deviation)	สาเหตุที่อาจเกิด (Possible Causes)	เหตุการณ์ที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguards)	คำแนะนำ (Recommendations)	การประเมินความเสี่ยง		
					โทษ (L)	ความรุนแรง (S)	อันดับ (Rating)
Less Flow	Re-210A/B Tube Leak	CO/CO ₂ leak to CWI Line	(01) S00171, L.L. provide C31HC material, provide (01) ATR and Scrubbing System, Provided (02) CO/CO ₂ C2 Detector, Provided (03) Interlock S D CO Process (04) PQ2105 pro (05) T-291	(1) Set Preventive Maintenance	1	3	3
Less Flow	Piping Plug/Valves Leakage	(1) E-210 Section Pressure, Decrease (2) CO/CO ₂ C2 Leak to ATR	C31HC material, provide (01) ATR and Scrubbing System, Provided (02) CO/CO ₂ C2 Detector, Provided (03) Interlock S D CO Process (04) PQ2105 pro (05) T-291	(1) Set Preventive Maintenance	1	3	3

ผลการพิจารณา: ปลอดภัย และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในโรงงานที่มีการขึ้นทะเบียนและปฏิบัติตามเงื่อนไขของ HAZOP
ข้อ 20 (Scope) CO Generation Unit 3
ปัจจัยการประเมิน (Parameter) Outlet Temperature, pH
ค่าคงที่ (Value) 120°C, NH₄OH - 9.5

ผลการพิจารณา: ปลอดภัย และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในโรงงานที่มีการขึ้นทะเบียนและปฏิบัติตามเงื่อนไขของ HAZOP
ข้อ 20 (Scope) CO Generation Unit 4
ปัจจัยการประเมิน (Parameter) Outlet Temperature, Pressure, pH
ค่าคงที่ (Value) 40°C, 0.05 kg/cm², NH₄OH - 9.5

จุดตรวจ (Deviation)	สาเหตุที่อาจเกิด (Possible Causes)	เหตุการณ์ที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguards)	คำแนะนำ (Recommendations)	การประเมินความเสี่ยง		
					โทษ (L)	ความรุนแรง (S)	อันดับ (Rating)
Less Temperature	N/A	N/A	N/A				
No Temperature	N/A	N/A	N/A				
More Reaction	N/A	N/A	N/A				
Less Reaction	N/A	N/A	N/A				
No Reaction	N/A	N/A	N/A				
More Pressure	N/A	N/A	N/A				
Less Pressure	Same condition with "Less Flow" Same condition with "Less Flow"	N/A	N/A		1	3	3
No Pressure	N/A	N/A	N/A				
More Flow	N/A	N/A	N/A				

จุดตรวจ (Deviation)	สาเหตุที่อาจเกิด (Possible Causes)	เหตุการณ์ที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguards)	คำแนะนำ (Recommendations)	การประเมินความเสี่ยง		
					โทษ (L)	ความรุนแรง (S)	อันดับ (Rating)
Less Flow	Sampling Valve, Open	CO/CO ₂ C2 Leak to ATR	(01) Cap, Provided (1) Tag System, Provided (01) ATR and Scrubbing System, Provided (02) CO/CO ₂ C2 Detector, Provided (03) T-291 (04) PQ211 (01) NH ₄ OH, L.L. (1) HC Material (01) ATR and Scrubbing System, Provided (02) CO/CO ₂ C2 Detector, Provided (03) Interlock S D CO Process (04) PQ211	(1) Set Preventive Maintenance	1	2	2
Less Flow	E-211 Tube Leakage	(1) E-211 Section Pressure, Decrease	(01) NH ₄ OH, L.L. (1) HC Material (01) ATR and Scrubbing System, Provided (02) CO/CO ₂ C2 Detector, Provided (03) Interlock S D CO Process (04) PQ211	(1) Set Preventive Maintenance	1	3	3
Less Flow	Piping Plug/Valves, Leakage	(1) Pressure E-211, Section, Decrease (2) CO/CO ₂ C2 Leak to ATR	(1) HC Material (01) ATR and Scrubbing System, Provided (02) CO/CO ₂ C2 Detector, Provided (03) Interlock S D CO Process (04) T-291 (05) PQ2105 211	(1) Set Preventive Maintenance	1	3	3

แผนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย
หน้า 21 / 104
ฉบับที่ 21 / 104
วันที่ 21 / 104

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Prevention)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	อันดับ (Rating)
More Flow	N/A	N/A	N/A	N/A			
Less Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A			
No Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A			
More Corrosion	N/A	N/A	N/A	N/A			
Less Corrosion	N/A	N/A	N/A	N/A			
No Corrosion	N/A	N/A	N/A	N/A			
More Pressure	N/A	N/A	N/A	N/A			
Less Pressure	N/A	N/A	N/A	N/A			
Less Flow	N/A	N/A	N/A	N/A			

แผนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย
หน้า 21 / 104
ฉบับที่ 21 / 104
วันที่ 21 / 104

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Prevention)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	อันดับ (Rating)
More Flow	N/A	N/A	N/A	N/A			
Less Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A			
No Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A			
More Corrosion	N/A	N/A	N/A	N/A			
Less Corrosion	N/A	N/A	N/A	N/A			
No Corrosion	N/A	N/A	N/A	N/A			
More Pressure	N/A	N/A	N/A	N/A			
Less Pressure	N/A	N/A	N/A	N/A			
Less Flow	N/A	N/A	N/A	N/A			

แผนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย
หน้า 22 / 104
ฉบับที่ 22 / 104
วันที่ 22 / 104

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Prevention)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	อันดับ (Rating)
More Flow	N/A	N/A	N/A	N/A			
Less Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A			
No Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A			
More Corrosion	N/A	N/A	N/A	N/A			
Less Corrosion	N/A	N/A	N/A	N/A			
No Corrosion	N/A	N/A	N/A	N/A			
More Pressure	N/A	N/A	N/A	N/A			
Less Pressure	N/A	N/A	N/A	N/A			
Less Flow	N/A	N/A	N/A	N/A			

แผนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย
หน้า 22 / 104
ฉบับที่ 22 / 104
วันที่ 22 / 104

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Prevention)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	อันดับ (Rating)
More Flow	N/A	N/A	N/A	N/A			
Less Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A			
No Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A			
More Corrosion	N/A	N/A	N/A	N/A			
Less Corrosion	N/A	N/A	N/A	N/A			
No Corrosion	N/A	N/A	N/A	N/A			
More Pressure	N/A	N/A	N/A	N/A			
Less Pressure	N/A	N/A	N/A	N/A			
Less Flow	N/A	N/A	N/A	N/A			

สถานที่ตรวจ : โรงแปรรูปและกวนหมักแป้งมันสำปะหลังโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังและกากมันสำปะหลัง (HAZOP)

หน้า (Node) : CG Generation Unit 3

ชนิดการขึ้น (Parameter) : Outlet temperature, pH

ข้อบกพร่อง (Observation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguard)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L.I)	ความรุนแรง (S)	อันดับความเสี่ยง (Rating)
Low Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A			
No temperature	N/A	N/A	N/A	N/A			
Nonfunction	N/A	N/A	N/A	N/A			
Low pressure	N/A	N/A	N/A	N/A			
No reaction	N/A	N/A	N/A	N/A			
More pressure	N/A	N/A	N/A	N/A			
Low pressure	Same condition with "Low" and "Same condition with "Low"				1	3	3
No pressure	N/A	N/A	N/A	N/A			
More flow	N/A	N/A	N/A	N/A			

สถานที่ตรวจ : โรงแปรรูปและกวนหมักแป้งมันสำปะหลังโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังและกากมันสำปะหลัง (HAZOP)

หน้า (Node) : CG Generation Unit 6

ชนิดการขึ้น (Parameter) : Outlet Temperature of 1. Ignited CG, CG detector

ข้อบกพร่อง (Observation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguard)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L.I)	ความรุนแรง (S)	อันดับความเสี่ยง (Rating)
Low Flow	Dead Valve, Open	CG Leak in ATB	(B1) Hand Flange, Provided (C1) Tug System, Provided (D1) ATP and Scrubbing System, Provided (E2) CG/CG/CE Detector, Provided	Internal Scrubber inside ATB shall be provided	1	2	2
Low Flow	Piping Flange, Leakage	(1) E-220 Section Pressure, Decrease (2) CG/CG/CE Leak to ATB	(C1) HE, Material (C2) Inflow and valve (D1) IN212 (E2) ATP and Scrubbing System, Provided (E3) CG/CG/CE Detector, Provided (E4) Interlock, S.D/CG Process (E5) T-249	(1) Set Preventive Maintenance	1	3	3
							2

สถานที่ตรวจ : โรงแปรรูปและกวนหมักแป้งมันสำปะหลังโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังและกากมันสำปะหลัง (HAZOP)

หน้า (Node) : CG Generation Unit 6

ชนิดการขึ้น (Parameter) : Outlet Temperature of 1. Ignited CG, CG detector

ข้อบกพร่อง (Observation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguard)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L.I)	ความรุนแรง (S)	อันดับความเสี่ยง (Rating)
Contaminant Flow (E-220 Tube, Leak)	(D1) B tank size CG Line (2) Equipment Damage and Low product quality		(D1) L4222, IL, HH Alarm (E2) Y0220	(1) Yearly Inspection inside tube required (2) Early Current Check Periodically (3) Check Moisture before S.U	1	3	3
							2

สถานที่ตรวจ : โรงแปรรูปและกวนหมักแป้งมันสำปะหลังโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังและกากมันสำปะหลัง (HAZOP)

หน้า (Node) : CG Generation Unit 6

ชนิดการขึ้น (Parameter) : Outlet Temperature of 1. Ignited CG, CG detector

ข้อบกพร่อง (Observation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguard)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L.I)	ความรุนแรง (S)	อันดับความเสี่ยง (Rating)
More Temperature	LB System, Trouble (P-40) Idle run	(1) Pressure of E-220 Section, Increase (2) V-222 Pressure, Increase (3) V-222 Level, Decrease	A1) L1222, IL, HH Alarm B1) PG212 B2) PG221-2 C2) Signal By Refrigerator, Provided (C2) Instrument Panel Alarm D1) L1222, IL, HH Alarm D2) SG222, Provided D3) L1222, L, LL Alarm D4) Dry Run Line to Scrubber T-245, Function	(1) Set Preventive Maintenance (2) Control Process by Following Work Instruction	1	3	3
No Flow	N/A	N/A	N/A				2

เอกสารที่ 1: รายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการ (HAZOP)

HAZOP (Hazard and Operability Study) - 2-22, CG Condenser

ข้อมูลทั่วไป (General Information) - 2-22, CG Condenser

แผนการรับมือการปนเปื้อนขนาดเล็ก 3

จุดตรวจวัด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguards)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					ก่อน (Before)	หลัง (After)	ระดับความเสี่ยง (Rating)
Low Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A	1	3	3
No Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A	1	3	3
More Reaction	N/A	N/A	N/A	N/A	1	3	3
Less Reaction	N/A	N/A	N/A	N/A	1	3	3
No Reaction	N/A	N/A	N/A	N/A	1	3	3
More Pressure	N/A	N/A	N/A	N/A	1	3	3
Less Pressure	N/A	N/A	N/A	N/A	1	3	3
More Flow	N/A	N/A	N/A	N/A	1	3	3

เอกสารที่ 1: รายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการ (HAZOP)

HAZOP (Hazard and Operability Study) - 2-22, CG Flash Tank

ข้อมูลทั่วไป (General Information) - 2-22, CG Flash Tank

แผนการรับมือการปนเปื้อนขนาดเล็ก 3

จุดตรวจวัด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguards)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					ก่อน (Before)	หลัง (After)	ระดับความเสี่ยง (Rating)
Low Flow	Valve before, Open	0) CG Leak in ATR 2) V-222 Level, Decrease	H) High Flange, Provided C) Tag System, Provided D) ATR & Scrubbing System, Provided, and Work Instruction CG Detector, Provided H) L1222, L, L1, Alarm D) Interlock, Provided	1) Set Valve Check List 2) Control Process by Following Work Instruction	1	3	3
Less Flow	Piping to V-220, Clogged	0) V-222 Level, Increase 2) V-220 Level, Decrease 3) V-222 Pressure, Increase 4) CG Flow to T-262	H) L1222, L, H, Alarm D) V-222 C) L1222, L, H, Alarm D) L1222, L, L1, Alarm D) L1222, L, H, Alarm D) T-262 D) L1222, L, H, Alarm D) Scrubbing System, Provided	1) Set Preventive Maintenance 2) Control Process by Following Work Instruction	1	3	3

เอกสารที่ 1: รายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการ (HAZOP)

HAZOP (Hazard and Operability Study) - 2-22, CG Flash Tank

ข้อมูลทั่วไป (General Information) - 2-22, CG Flash Tank

แผนการรับมือการปนเปื้อนขนาดเล็ก 3

จุดตรวจวัด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguards)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					ก่อน (Before)	หลัง (After)	ระดับความเสี่ยง (Rating)
Low Flow	Piping Flange Valves, Leakage	0) CG Detector, Provided 2) V-222 Level, Decrease 3) V-222 Pressure, Increase 4) CG Flow to T-262	H) High Flange, Provided C) Tag System, Provided D) ATR & Scrubbing System, Provided and Work Instruction CG Detector, Provided H) L1222, L, L1, Alarm D) Interlock, Provided	1) Set Valve Check List 2) Control Process by Following Work Instruction	1	2	2
No Flow	Valve before, Open	0) CG Leak in ATR 2) V-222 Level, Decrease	H) High Flange, Provided C) Tag System, Provided D) ATR & Scrubbing System, Provided, and Work Instruction CG Detector, Provided H) L1222, L, L1, Alarm D) Interlock, Provided	1) Set Valve Check List 2) Control Process by Following Work Instruction	2	3	3

เอกสารที่ 1: รายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการ (HAZOP)

HAZOP (Hazard and Operability Study) - 2-22, CG Flash Tank

ข้อมูลทั่วไป (General Information) - 2-22, CG Flash Tank

แผนการรับมือการปนเปื้อนขนาดเล็ก 3

จุดตรวจวัด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguards)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					ก่อน (Before)	หลัง (After)	ระดับความเสี่ยง (Rating)
No Flow	Piping Flange, Leakage	0) V-222 Level, Increase 2) V-220 Level, Decrease 3) V-222 Pressure, Increase 4) CG Flow to T-262	H) L1222, L, H, Alarm D) V-222 C) L1222, L, H, Alarm D) L1222, L, L1, Alarm D) L1222, L, H, Alarm D) Scrubbing System, Provided	1) Set Preventive Maintenance 2) Control Process by Following Work Instruction	1	3	3
No Flow	Piping Flange, Leakage	0) CG Leak in ATR 2) V-222 Level, Decrease	C) L1222, L, L1, Alarm D) Interlock, Provided D) ATR and Scrubbing System, Provided and Work Instruction CG Detector, Provided D) T-262	1) Set Preventive Maintenance 2) Control Process by Following Work Instruction	1	3	3

เมื่อใช้วิธีนี้ จะได้ว่าค่าเฉลี่ยของ $\frac{1}{x}$ ในกลุ่มตัวอย่าง $\frac{1}{\bar{x}}$ ซึ่งเท่ากับ 0.000123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100

1017-1018 (Meads) 1717 (Generation 11) 8

Model	Model description	Model parameters
Model 1	Model 1: A simple linear regression model with one predictor variable.	$y = \beta_0 + \beta_1 x$
Model 2	Model 2: A multiple linear regression model with two predictor variables.	$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2$
Model 3	Model 3: A multiple linear regression model with three predictor variables.	$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3$
Model 4	Model 4: A multiple linear regression model with four predictor variables.	$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_4 x_4$
Model 5	Model 5: A multiple linear regression model with five predictor variables.	$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_4 x_4 + \beta_5 x_5$
Model 6	Model 6: A multiple linear regression model with six predictor variables.	$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_4 x_4 + \beta_5 x_5 + \beta_6 x_6$
Model 7	Model 7: A multiple linear regression model with seven predictor variables.	$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_4 x_4 + \beta_5 x_5 + \beta_6 x_6 + \beta_7 x_7$
Model 8	Model 8: A multiple linear regression model with eight predictor variables.	$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_4 x_4 + \beta_5 x_5 + \beta_6 x_6 + \beta_7 x_7 + \beta_8 x_8$
Model 9	Model 9: A multiple linear regression model with nine predictor variables.	$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_4 x_4 + \beta_5 x_5 + \beta_6 x_6 + \beta_7 x_7 + \beta_8 x_8 + \beta_9 x_9$
Model 10	Model 10: A multiple linear regression model with ten predictor variables.	$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_4 x_4 + \beta_5 x_5 + \beta_6 x_6 + \beta_7 x_7 + \beta_8 x_8 + \beta_9 x_9 + \beta_{10} x_{10}$

Submitted: 10 May 2007

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกันและควบคุม (Safeguards)	ขั้นตอนการแก้ไข (Escalation)	ความถี่ (Frequency)	ความเสี่ยง (Risk Rating)
No Flow	Line @ 222 Manual Valve Closed	1) Liquid CG Flood in E-213 2) V-222 Level Decrease	A1) P223, L, LL, Alarm A2) P223, H, HH, Alarm B1) L222, L, LL, Alarm C1) Tag System, Provided C2) P223, H, HH, Alarm D1) Valve check list	1) Control Process by Following Work Instruction	1	2
No Flow	Line @ 223 Manual Valve Closed	1) Line @ 223 Pressure Increase 2) V-222 Pressure Increase	A1) P221, 222, L, LL, Alarm B1) P223, H, HH, Alarm B2) P222, H, HH, Alarm and SV222; Provided C1) Tag System, Provided D1) Valve check list	1) Control Process by Following Work Instruction	1	2
Less Pressure	P2223 Mal Function	1) Level 223 Flare Increased 2) Excess CG to T-62 (Scribble) 3) V-222 Pressure Decrease	A1) P223, L, LL, Alarm A2) P222, L, LL, Alarm C1) Tag System, Provided D1) P223, 222, H, HH, Alarm D2) Q226 (CG Detector) - Provided	1) Set Protective Maintenance 2) Control Process by Following Work Instruction	1	2

แบบที่เราได้เรียนเคยยกมาเป็นความถี่ 3

100

Figure 1

DOI: 10.1002/anie.201100000

Arch. Sci. (Madr.) 57: 207-212 (2004) © 2004 Elsevier B.V.

[illegible]

www.elsevier.com/locate/bsc

อาการที่พบ (Observation)	การวินิจฉัยเบื้องต้น (Possible Causes)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	สาเหตุที่พบบ่อย (Salmonella)	คำแนะนำ (Recommendation)	การดำเนินการ (Action)	การประเมินผล (Evaluation)
No Flow	Line @ 223 Manual Valve, Close	1) Line @ 223 Pressure, Increase 2) V-222, Pressure, Increase	A1) FT223, L, L.L. Alarm B1) PIC223, H, H.H. Alarm B2) FIC222, H, H.H. Alarm and SV222, Provided C1) Instrument Panel Alarm C2) F1062, L, L.L. Alarm C3) Instrument, IOP, OOP D1) Valve check list	1) Set Preventive Maintenance 2) Control Process by Following Work Instruction	1 2 2	1
Motor Temperature Manual Valve of L1B, Closed	1) Line@223 Flow, Increase 2) Process C2 by T-262 (Scribbler) 3) Line@223 Pressure, Increase 4) V-222 Pressure, Increase 5) Line@222, No Less Flow 6) V-222 Level, Decrease	1) FT223, H, H.H. Alarm B1) FIC222, L, L.L. Alarm B2) FIC222, H, H.H. Alarm C1) Tag System, Provided D1) FIC223, H, H.H. Alarm D2) QCM60 CG Detector, Provided D3) PIC223, H, H.H. Alarm D4) FIC223, L, L.L. Alarm D5) Valve check list	A1) FIC222 B1) FIC222, L, L.L. Alarm B2) FIC222, H, H.H. Alarm C1) Tag System, Provided D1) FIC223, H, H.H. Alarm D2) QCM60 CG Detector, Provided D3) PIC223, H, H.H. Alarm D4) FIC223, L, L.L. Alarm D5) Valve check list	1) Set Preventive Maintenance 2) Control Process by Following Work Instruction	1 3 3	2

ผลการวิจัย โดยทั่วไป และพบว่าการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของระบบนิเวศวิทยาในพื้นที่ศึกษา

minim (Node) OT Generation List #

[illegible]

информация Б-1996, Н-1007

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguard)	ขั้นตอนการแก้ไข (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	อันดับความเสี่ยง (Ranking)
Loss Pressure	PK-222 ID-pos Manual N/A or: Open tank	1) Loss of 222 Flow: Increased 2) Excess CG to T-202 (Scrubber) 3) V-222 Pressure: Decrease 4) CG leak to ATB	A3) PK-222 L, L.L. Alarm B0) PK-222 L, L.L. Alarm B02) PK-222 L, L.L. Alarm C1) Tag System: Provided D0) (JF 289) CG Detector: Provided D02) T-204	1) Set Preventive Maintenance 2) Control Process by Following Work Instruction	1	2	1

$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-itx}}{1 + itx} dx = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} \right) = \frac{3}{4}$

total of 100

1000

เมื่อพิจารณาถึงข้อดีของการใช้แบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นในการพยากรณ์ค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามจากตัวแปรอิสระที่มีอยู่เพียงตัวเดียว จะพบว่าแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นมีข้อดีหลายประการ ดังนี้

w170 (Node) C12 Generation Unit 8
 generation (Node Description) E-274 C13 Condenser

Effect	Mean	Standard error	Standard deviation	Sum of squares	D.F.	Mean square	F-value	Probability > F
Overall mean	10.1	0.1	0.1	10.1	1	10.1	10.1	0.01
Between groups	10.1	0.1	0.1	10.1	1	10.1	10.1	0.01
Within groups	10.1	0.1	0.1	10.1	1	10.1	10.1	0.01
Total	10.1	0.1	0.1	10.1	1	10.1	10.1	0.01

UNIVERSITY OF MARYLAND, 19-1006, H-1007

ข้อบกพร่อง (Overhaul)	สาเหตุของข้อบกพร่อง (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safety)	ขั้นตอนการแก้ไข (Recommendation)	วันที่พบ (Date)	ผู้ดำเนินการ (Signature)	วันที่ดำเนินการ (Date)	
Motor Temperature	L.H System, Trouble p.043 side m	1) Line# 223 Flow, Increase 2) Excess CG to V-262 (Scriber) 3) Line# 223 Pressure, Increase 4) V-222 Pressure, Increase 5) Line# 222, No. 1 Loss Flow 6) V-222 Level, Decrease	A1) FG2232 B1) FI0223, H, H/L, Alarm B2) FI0222, H, H/L, Alarm and SV222 (Provide) Work Instruction C1) Standby Pump, (Provide) C2) Instrument Panel Alarm D1) FI042, H, H/L, Alarm D2) FI224, H, H/L, Alarm D3) QD69 CG (Monitor, Provide) D4) FI223, L, L/L, Alarm	1) Set Preventive Maintenance 2) Control Process by Following Work Instruction	1	3	3	2

แบบฟอร์มแจ้งเหตุความผิดปกติระบบการแจ้งเตือนภัย 3

รายละเอียด (Node) CG Generation Unit 8

ข้อมูล (Node) CG Generation Unit 8

ข้อมูล (Node) CG Generation Unit 8

ข้อมูล (Node) CG Generation Unit 8

ข้อมูล (Node) CG Generation Unit 8

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุการเกิดเหตุ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safety Guard)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โทษ (L)	ความรุนแรง (S)	ระดับความเสี่ยง (Rating)
Low Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A			
No Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A			
Modification	N/A	N/A	N/A	N/A			
Low Pressure	N/A	N/A	N/A	N/A			
No Pressure	N/A	N/A	N/A	N/A			
More Pressure	N/A	N/A	N/A	N/A			
Low Pressure	Same condition with "Low Flow" Same condition with "Low Flow"	Same condition with "Low Flow" Same condition with "Low Flow"	Same condition with "Low Flow" Same condition with "Low Flow"	Same condition with "Low Flow" Same condition with "Low Flow"	1	2	2
No Pressure	Same condition with "No Flow" Same condition with "No Flow"	Same condition with "No Flow" Same condition with "No Flow"	Same condition with "No Flow" Same condition with "No Flow"	Same condition with "No Flow" Same condition with "No Flow"	1	2	2
More Flow	N/A	N/A	N/A	N/A			

แบบฟอร์มแจ้งเหตุความผิดปกติระบบการแจ้งเตือนภัย 3

รายละเอียด (Node) CG Generation Unit 9

ข้อมูล (Node) CG Generation Unit 9

ข้อมูล (Node) CG Generation Unit 9

ข้อมูล (Node) CG Generation Unit 9

ข้อมูล (Node) CG Generation Unit 9

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุการเกิดเหตุ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safety Guard)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โทษ (L)	ความรุนแรง (S)	ระดับความเสี่ยง (Rating)
Low Flow	Piping Flange of Line @ 211; Leak	(1) CG Leak in ATR (2) V-221 Level, Decrease	(1) ILC-210, L, L.L, Alarm (2) IHC Material (3) ATR and Scrubbing System, Provided (4) CG Detector (independent system), provided (5) T-291	(1) Set Preventive Maintenance (2) Control Process by Following Work Instruction	2	3	6
More Flow	Line @ 211 Manual Valve of ILC-210 By-pass, Open	(1) V-220 Level, Increase (2) V-221 Level, Decrease	(1) Tag System, Provided (2) ILC-210, L, L.L, Alarm (3) ILC-210, L, L.L, Alarm (4) ILC-210, L, L.L, Alarm (5) Value check for	(1) Set Preventive Maintenance (2) Control Process by Following Work Instruction	1	3	3
No Flow	Manual Valve of Line @ 211; Close	(1) V-220 Level, Decrease (2) V-221 Level, Increase	(1) Tag System, Provided (2) ILC-210, L, L.L, Alarm (3) ILC-210, L, L.L, Alarm (4) ILC-210, L, L.L, Alarm (5) Value check for	(1) Set Preventive Maintenance (2) Control Process by Following Work Instruction	1	3	3

แบบฟอร์มแจ้งเหตุความผิดปกติระบบการแจ้งเตือนภัย 3

รายละเอียด (Node) CG Generation Unit 9

ข้อมูล (Node) CG Generation Unit 9

ข้อมูล (Node) CG Generation Unit 9

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุการเกิดเหตุ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safety Guard)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โทษ (L)	ความรุนแรง (S)	ระดับความเสี่ยง (Rating)
Low Flow	Piping Flange of Line @ 211; Leak	(1) CG Leak in ATR (2) V-221 Level, Decrease (3) V-230 Level, Decrease	(1) ILC-210, L, L.L, Alarm (2) ILC-210, L, L.L, Alarm (3) ATR and Scrubbing System, Provided (4) CG Detector (independent system), provided (5) T-291	(1) Set Preventive Maintenance (2) Control Process by Following Work Instruction	1	3	3
Low Flow	Purge Valve of Line @ 211; Open	(1) CG Leak in ATR (2) V-221 Level, Decrease	(1) ATR and Scrubbing System, Provided (2) CG Detector (independent system), provided (3) ILC-210, L, L.L, Alarm (4) Value check for (5) T-291	(1) Set Preventive Maintenance (2) Control Process by Following Work Instruction	1	3	3
Low Flow	Purge Valve of Line @ 212; Open	(1) CG Leak in ATR (2) V-240 Level, Decrease	(1) ATR and Scrubbing System, Provided (2) CG Detector (independent system), provided (3) ILC-210, L, L.L, Alarm (4) Value check for (5) T-291	(1) Set Preventive Maintenance (2) Control Process by Following Work Instruction	1	3	3

แบบฟอร์มแจ้งเหตุความผิดปกติระบบการแจ้งเตือนภัย 3

รายละเอียด (Node) CG Generation Unit 9

ข้อมูล (Node) CG Generation Unit 9

ข้อมูล (Node) CG Generation Unit 9

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุการเกิดเหตุ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safety Guard)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โทษ (L)	ความรุนแรง (S)	ระดับความเสี่ยง (Rating)
No Flow	Line @ 211 ILC-230; Close	(1) V-230 Level, Decrease (2) V-221 Level, Increase	(1) Instrument Panel Alarm (2) IHC-210, L, L.L, Alarm (3) ILC-210, L, L.L, Alarm (4) ILC-210, L, L.L, Alarm (5) ILC-210, L, L.L, Alarm	(1) Set Preventive Maintenance (2) Control Process by Following Work Instruction	1	3	3
No Flow	Manual Valve of Line @ 212; Close	(1) V-230 Level, Decrease (2) V-221 Level, Increase	(1) Tag System, Provided (2) ILC-210, L, L.L, Alarm (3) ILC-210, L, L.L, Alarm (4) ILC-210, L, L.L, Alarm (5) ILC-210, L, L.L, Alarm	(1) Set Preventive Maintenance (2) Control Process by Following Work Instruction	1	3	3

เอกสาร: ฟอร์มประเมินความเสี่ยงกระบวนการผลิต (Hazard Identification Form)

ชื่อโครงการ (Project Name): V-230, CG Vapour

ผู้จัดทำ (Prepared by): Temperature, Pressure, CG detector

วันที่ (Date): 13°C, 0.24 kg/cm², CG detector - 0 pph

หมายเลขเอกสาร (Document No.): B-1006, B-1007

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguard)	ขั้นตอนการดำเนินงาน (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	ผลลัพธ์ (Rating)
Low Level	Manual Valve to V-230; Open Pass	1) V-230 Pressure Increase 2) V-230 Level Increase 3) V-230 Level Decrease	A) IEC230, L, LL Alarm C) Tag System, Provided D) IEC230, H, HH Alarm E) IEC230, H, HH Alarm F) IEC230, L, LL Alarm G) IEC230, L, LL Alarm H) Valve check list	1) Control Process by Following Work Instruction	1	3	3
More Temperature/Pressure of V-230; More		1) V-230 Pressure Increase 2) V-230 Level Decrease 3) V-230 Pressure Increase 4) V-230 Level Increase	A) IEC230, H, HH Alarm B) IEC230, H, HH Alarm C) IEC230, L, LL Alarm D) V-230; Provided E) IEC230, H, HH Alarm F) IEC230, H, HH Alarm G) IEC230, L, LL Alarm H) IEC230, L, LL Alarm	1) Control Process by Following Work Instruction	1	3	3

เอกสาร: ฟอร์มประเมินความเสี่ยงกระบวนการผลิต (Hazard Identification Form)

ชื่อโครงการ (Project Name): V-230, CG Vapour

ผู้จัดทำ (Prepared by): Temperature, Pressure, CG detector

วันที่ (Date): 13°C, 0.24 kg/cm², CG detector - 0 pph

หมายเลขเอกสาร (Document No.): B-1006, B-1007

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguard)	ขั้นตอนการดำเนินงาน (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	ผลลัพธ์ (Rating)
Low Level	CG leak to Steam condensate and omission	CG leak to Steam condensate and omission	A) IEC230, L, LL Alarm B) IEC230, L, LL Alarm C) Tag System, Provided D) IEC230, H, HH Alarm E) IEC230, H, HH Alarm F) IEC230, L, LL Alarm G) IEC230, L, LL Alarm H) Valve check list	1) PT Test every year 2) Set Preventive Maintenance 3) Control Process by Following Work Instruction	1	3	3

เอกสาร: ฟอร์มประเมินความเสี่ยงกระบวนการผลิต (Hazard Identification Form)

ชื่อโครงการ (Project Name): V-230, CG Vapour

ผู้จัดทำ (Prepared by): Temperature, Pressure, CG detector

วันที่ (Date): 13°C, 0.24 kg/cm², CG detector - 0 pph

หมายเลขเอกสาร (Document No.): B-1006, B-1007

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguard)	ขั้นตอนการดำเนินงาน (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	ผลลัพธ์ (Rating)
Low Level	Spring Change; Leak	CG leak to ATR	A) IEC230, L, LL Alarm B) Gasket to prevent Leakage; Provided C) IEC230, L, LL Alarm D) ATR and Scrubbing System; Provided E) CG Detector (redundancy system); provided F) IEC230, L, LL Alarm G) IEC230, L, LL Alarm	1) Set Preventive Maintenance	1	3	3
Low Temperature	2) Supply; Triable HC230 Mal Function	1) V-230 Level Increase 2) V-230 Level Decrease	A) IEC230, L, LL Alarm C) IEC230, L, LL Alarm D) IEC230, L, LL Alarm E) Tag System; Provided F) IEC230, L, LL Alarm G) IEC230, L, LL Alarm H) IEC230, L, LL Alarm I) IEC230, L, LL Alarm	1) Control Process by Following Work Instruction	1	3	3

เอกสาร: ฟอร์มประเมินความเสี่ยงกระบวนการผลิต (Hazard Identification Form)

ชื่อโครงการ (Project Name): V-230, CG Vapour

ผู้จัดทำ (Prepared by): Temperature, Pressure, CG detector

วันที่ (Date): 13°C, 0.24 kg/cm², CG detector - 0 pph

หมายเลขเอกสาร (Document No.): B-1006, B-1007

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguard)	ขั้นตอนการดำเนินงาน (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	ผลลัพธ์ (Rating)
No Temperature	N/A	N/A	N/A				
More Pressure	N/A	N/A	N/A				
Less Pressure	N/A	N/A	N/A				
No Pressure	N/A	N/A	N/A				
More Pressure	Same condition with "More" Same condition with "More"	Same condition with "More"	Same condition with "More"		1	3	3
Less Pressure	Same condition with "Less" Same condition with "Less"	Same condition with "Less"	Same condition with "Less"		2	3	6
No Pressure	Same condition with "No" Same condition with "No"	Same condition with "No"	Same condition with "No"		1	3	3

จุดตรวจ (Deviation)	สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น (Possible Cause)	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguard)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง (Rating)
Less Level	Piping Flange Leakage	CO Leak in ATR	A) I-1232, L, L, L Alarm B) ATR and Scrubbing System Provided C) CO Detector Provided D) Interlock SDCG Process Function E) Liquid Dike Provided	Internal Scrubber shall be provided	2 3 6 2
Less Level	Line @ 210 Manual Valve is N-210, Open Pan	1) V-210 Pressure Increase 2) V-210 Level Increase 3) V-212 Level Decrease	A) I-1232, L, L, L Alarm B) Tag System Provided C) I-1232, L, L, L Alarm D) I-1232, L, L, L Alarm E) I-1232, L, L, L Alarm	1) Set Preventive Maintenance 2) Control Process by Following Work Instruction	1 3 3 2
Less Level	Vent Valve Open	1) CO Leak in ATR 2) V-212 Pressure Increase 3) V-212 Level Decrease	B) Blind Flange Provided C) Tag System Provided D) ATR and Scrubbing System Provided E) CO Detector Provided F) I-1232, L, L, L Alarm	1) Set Valve Check List 2) Control Process by Following Work Instruction	2 3 6 2

จุดตรวจ (Deviation)	สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น (Possible Cause)	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguard)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง (Rating)
Less Level	Piping Flange Leakage	1) CO Leak in ATR 2) V-212 Pressure Increase 3) V-212 Level Decrease	B) ATR and Scrubbing System Provided C) CO Detector Provided D) I-1232, L, L, L Alarm E) I-1232, L, L, L Alarm	1) Set Preventive Maintenance 2) Control Process by Following Work Instruction	2 3 6 2
Less Temperature	PS Supply Trouble	V-212 Level Increase	A) I-1232, L, L, L, ROP Alarm B) I-1232, L, L, L Alarm C) Tag System Provided D) I-1232, L, L, L Alarm E) I-1232, L, L, L Alarm	1) Set Preventive Maintenance 2) Control Process by Following Work Instruction	1 4 4 2
Less Temperature	PS Supply Trouble	V-212 Pressure Increase	A) I-1232, L, L, L, ROP Alarm B) I-1232, L, L, L Alarm C) I-1232, L, L, L Alarm D) I-1232, L, L, L Alarm E) I-1232, L, L, L Alarm	1) Set Preventive Maintenance 2) Control Process by Following Work Instruction	1 3 3 2

จุดตรวจ (Deviation)	สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น (Possible Cause)	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguard)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง (Rating)
Less Level	Noise Damage	1) Reaction Take place and form HCl 2) CO can leak to ATR	A) I-1232, L, L, L Alarm	1) Meter at SC/line required	1 3 3 2

จุดตรวจ (Deviation)	สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น (Possible Cause)	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguard)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง (Rating)
More Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A	
No Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A	
More Reaction	N/A	N/A	N/A	N/A	
Less Reaction	N/A	N/A	N/A	N/A	
No Reaction	N/A	N/A	N/A	N/A	
More Pressure	Same condition with "More Flow"	Same condition with "More Flow"	Same condition with "More Flow"	Same condition with "More Flow"	1 3 3 2
Less Pressure	Same condition with "Less Flow"	Same condition with "Less Flow"	Same condition with "Less Flow"	Same condition with "Less Flow"	1 3 3 2
No Pressure	N/A	N/A	N/A	N/A	
No Flow	N/A	N/A	N/A	N/A	

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงกับการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในคนไทย โดยศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนไทยที่มีอายุระหว่าง 40-60 ปี และมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

Generation (Gen)	Mean (Node)	Std. Dev. (Node)	Mean (Node)	Std. Dev. (Node)
1	1.00	0.00	1.00	0.00
2	1.00	0.00	1.00	0.00
3	1.00	0.00	1.00	0.00
4	1.00	0.00	1.00	0.00
5	1.00	0.00	1.00	0.00
6	1.00	0.00	1.00	0.00
7	1.00	0.00	1.00	0.00
8	1.00	0.00	1.00	0.00
9	1.00	0.00	1.00	0.00
10	1.00	0.00	1.00	0.00
11	1.00	0.00	1.00	0.00
12	1.00	0.00	1.00	0.00
13	1.00	0.00	1.00	0.00
14	1.00	0.00	1.00	0.00
15	1.00	0.00	1.00	0.00
16	1.00	0.00	1.00	0.00
17	1.00	0.00	1.00	0.00
18	1.00	0.00	1.00	0.00
19	1.00	0.00	1.00	0.00
20	1.00	0.00	1.00	0.00
21	1.00	0.00	1.00	0.00
22	1.00	0.00	1.00	0.00
23	1.00	0.00	1.00	0.00
24	1.00	0.00	1.00	0.00
25	1.00	0.00	1.00	0.00
26	1.00	0.00	1.00	0.00
27	1.00	0.00	1.00	0.00
28	1.00	0.00	1.00	0.00
29	1.00	0.00	1.00	0.00
30	1.00	0.00	1.00	0.00
31	1.00	0.00	1.00	0.00
32	1.00	0.00	1.00	0.00
33	1.00	0.00	1.00	0.00
34	1.00	0.00	1.00	0.00
35	1.00	0.00	1.00	0.00
36	1.00	0.00	1.00	0.00
37	1.00	0.00	1.00	0.00
38	1.00	0.00	1.00	0.00
39	1.00	0.00	1.00	0.00
40	1.00	0.00	1.00	0.00
41	1.00	0.00	1.00	0.00
42	1.00	0.00	1.00	0.00
43	1.00	0.00	1.00	0.00
44	1.00	0.00	1.00	0.00
45	1.00	0.00	1.00	0.00
46	1.00	0.00	1.00	0.00
47	1.00	0.00	1.00	0.00
48	1.00	0.00	1.00	0.00
49	1.00	0.00	1.00	0.00
50	1.00	0.00	1.00	0.00
51	1.00	0.00	1.00	0.00
52	1.00	0.00	1.00	0.00
53	1.00	0.00	1.00	0.00
54	1.00	0.00	1.00	0.00
55	1.00	0.00	1.00	0.00
56	1.00	0.00	1.00	0.00
57	1.00	0.00	1.00	0.00
58	1.00	0.00	1.00	0.00
59	1.00	0.00	1.00	0.00
60	1.00	0.00	1.00	0.00
61	1.00	0.00	1.00	0.00
62	1.00	0.00	1.00	0.00
63	1.00	0.00	1.00	0.00
64	1.00	0.00	1.00	0.00
65	1.00	0.00	1.00	0.00
66	1.00	0.00	1.00	0.00
67	1.00	0.00	1.00	0.00
68	1.00	0.00	1.00	0.00
69	1.00	0.00	1.00	0.00
70	1.00	0.00	1.00	0.00
71	1.00	0.00	1.00	0.00
72	1.00	0.00	1.00	0.00
73	1.00	0.00	1.00	0.00
74	1.0			

 Δ
Stimulus (Pulsed) ^{13}C NMR (CDCl_3) δ 14.9 (C, 0.1 kcal/cm², Detector = 0 refs)[illegible]

ข้อบกพร่อง (Defect)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes)	ผลกระทบ/ความเสียหาย (Consequence)	มาตรการป้องกัน/การควบคุม (SS/Controls)	ข้อกำหนด (Recommendations)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	ผลลัพธ์ (R)	ระดับความเสี่ยง (Rating)
Contaminant Flow	PC-234B Control Valve Open/Pan	1) Pressure of CO Scrubbing system Increased 2) X-200 fail	D1) PC259 CO Detector, Provided D2) PC262, L1H1, Alarm D3) PC-234A, L1,L1, Alarm D4) PC240, L1,L1, Alarm D5) PC232, L1, L1, Alarm D6) Instrument alarm panel, Provided	1) Set Preventive Maintenance 2) Control Process by Following Work Instruction	1	2	2	1

[illegible]

© 2006 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 260: 491–498

[illegible]
$$\frac{d}{dt} \ln \left(\frac{M_{\text{star}}}{M_{\text{gas}}} \right) = \left(\frac{\dot{M}_{\text{star}}}{M_{\text{star}}} \right) - \left(\frac{\dot{M}_{\text{gas}}}{M_{\text{gas}}} \right) \quad (\text{Equation 1})$$
[illegible]

ข้อบกพร่อง (Defect)	ประเภทการเกิดข้อบกพร่อง (Possible Cause)	ผลการสังเกตการณ์ (Consequence)	มาตรการป้องกันเหตุการณ์ (Safeguards)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					Initial (L)	After (S)	Residual (R)
Less Flow	Line#222 Plug, Choked	1) Pressure of CG Distribution Section, Increase 2) Liquid CG to V-240 through CG Vent Line 3) Excess CG to T-242	01) H240, L240, Alarm 02) HC234 H240 03) Q269 CG Detector, Provided	1) Set Preventive Maintenance 2) Control Process by following Work Instruction	1	3	3
Less Flow	Line#222 Manual Valve 3" Open Pans	1) V-230 Pressure, Increase 2) V-250 Level, Increase	01) Top System and cap, Provided 02) Double Valve, Existing 03) Handle cover for lock valve 04) H230, L230, Alarm 05) L250, H250, Alarm	1) Set Preventive Maintenance 2) Control Process by following Work Instruction	1	3	3
More Flow	002234, By-pass Valve, Open Pans	1) Excess CG to T-262 2) Pressure of CG Scrubbing system, Increased 3) Pressure of CG system Increased	01) Q269 CG Detector, Provided 02) H232, L232, Alarm 03) HC244, L244, Alarm 04) H240, L240, Alarm	1) Set Preventive Maintenance 2) Control Process by following Work Instruction	1	3	3

$\frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^n} \rho \, dx = \int_{\mathbb{R}^n} \rho \, dx$

Journal of Management Education 35(1) 10-12

Polymers ^a (Formulas)	Temperature (°C)	Pressure (bar)	Detector
1	100	10	UV
2	100	10	UV
3	100	10	UV
4	100	10	UV
5	100	10	UV
6	100	10	UV
7	100	10	UV
8	100	10	UV
9	100	10	UV
10	100	10	UV
11	100	10	UV
12	100	10	UV
13	100	10	UV
14	100	10	UV
15	100	10	UV
16	100	10	UV
17	100	10	UV
18	100	10	UV
19	100	10	UV
20	100	10	UV
21	100	10	UV
22	100	10	UV
23	100	10	UV
24	100	10	UV
25	100	10	UV
26	100	10	UV
27	100	10	UV
28	100	10	UV
29	100	10	UV
30	100	10	UV
31	100	10	UV
32	100	10	UV
33	100	10	UV
34	100	10	UV
35	100	10	UV
36	100	10	UV
37	100	10	UV
38	100	10	UV
39	100	10	UV
40	100	10	UV
41	100	10	UV
42	100	10	UV
43	100	10	UV
44	100	10	UV
45	100	10	UV
46	100	10	UV
47	100	10	UV
48	100	10	UV
49	100	10	UV
50	100	10	UV
51	100	10	UV
52	100	10	UV
53	100	10	UV
54	100	10	UV
55	100	10	UV
56	100	10	UV
57	100	10	UV
58	100	10	UV
59	100	10	UV
60	100	10	UV
61	100	10	UV
62	100	10	UV
63	100	10	UV
64	100	10	UV
65	100	10	UV
66	100	10	UV
67	100	10	UV
68	100	10	UV
69	100	10	UV
70	100	10	UV
71	100	10	UV
72	100	10	UV
73	100	10	UV
74	100	10	UV
75	100	10	UV
76	100	10	UV
77	100	10	UV
78	100	10	UV
79	100	10	UV
80	100	10	UV
81	100	10	UV
82	100	10	UV
83	100	10	UV
84	100	10	UV
85	100	10	UV
86	100	10	UV
87	100	10	UV
88	100	10	UV
89	100	10	UV
90	100	10	UV
91	100	10	UV
92	100	10	UV
93	100	10	UV
94	100	10	UV
95	100	10	UV
96	100	10	UV
97	100	10	UV
98	100	10	UV
99	100	10	UV
100	100	10	UV

 $\frac{1}{2} \text{m}^2 \text{min}^{-1} \text{N}^2 \text{atm}^{-1} = 19^\circ \text{C} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{N}^2 \cdot \text{atm}^{-2} \cdot \text{Detector} = 0 \text{ m}^2$

1997-1998, 1999-2000, 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020, 2021-2022, 2023-2024, 2025-2026, 2027-2028, 2029-2030, 2031-2032, 2033-2034, 2035-2036, 2037-2038, 2039-2040, 2041-2042, 2043-2044, 2045-2046, 2047-2048, 2049-2050, 2051-2052, 2053-2054, 2055-2056, 2057-2058, 2059-2060, 2061-2062, 2063-2064, 2065-2066, 2067-2068, 2069-2070, 2071-2072, 2073-2074, 2075-2076, 2077-2078, 2079-2080, 2081-2082, 2083-2084, 2085-2086, 2087-2088, 2089-2090, 2091-2092, 2093-2094, 2095-2096, 2097-2098, 2099-2100, 2101-2102, 2103-2104, 2105-2106, 2107-2108, 2109-2110, 2111-2112, 2113-2114, 2115-2116, 2117-2118, 2119-2120, 2121-2122, 2123-2124, 2125-2126, 2127-2128, 2129-2130, 2131-2132, 2133-2134, 2135-2136, 2137-2138, 2139-2140, 2141-2142, 2143-2144, 2145-2146, 2147-2148, 2149-2150, 2151-2152, 2153-2154, 2155-2156, 2157-2158, 2159-2160, 2161-2162, 2163-2164, 2165-2166, 2167-2168, 2169-2170, 2171-2172, 2173-2174, 2175-2176, 2177-2178, 2179-2180, 2181-2182, 2183-2184, 2185-2186, 2187-2188, 2189-2190, 2191-2192, 2193-2194, 2195-2196, 2197-2198, 2199-2200, 2201-2202, 2203-2204, 2205-2206, 2207-2208, 2209-2210, 2211-2212, 2213-2214, 2215-2216, 2217-2218, 2219-2220, 2221-2222, 2223-2224, 2225-2226, 2227-2228, 2229-2230, 2231-2232, 2233-2234, 2235-2236, 2237-2238, 2239-2240, 2241-2242, 2243-2244, 2245-2246, 2247-2248, 2249-2250, 2251-2252, 2253-2254, 2255-2256, 2257-2258, 2259-2260, 2261-2262, 2263-2264, 2265-2266, 2267-2268, 2269-2270, 2271-2272, 2273-2274, 2275-2276, 2277-2278, 2279-2280, 2281-2282, 2283-2284, 2285-2286, 2287-2288, 2289-2290, 2291-2292, 2293-2294, 2295-2296, 2297-2298, 2299-2300, 2301-2302, 2303-2304, 2305-2306, 2307-2308, 2309-2310, 2311-2312, 2313-2314, 2315-2316, 2317-2318, 2319-2320, 2321-2322, 2323-2324, 2325-2326, 2327-2328, 2329-2330, 2331-2332, 2333-2334, 2335-2336, 2337-2338, 2339-2340, 2341-2342, 2343-2344, 2345-2346, 2347-2348, 2349-2350, 2351-2352, 2353-2354, 2355-2356, 2357-2358, 2359-2360, 2361-2362, 2363-2364, 2365-2366, 2367-2368, 2369-2370, 2371-2372, 2373-2374, 2375-2376, 2377-2378, 2379-2380, 2381-2382, 2383-2384, 2385-2386, 2387-2388, 2389-2390, 2391-2392, 2393-2394, 2395-2396, 2397-2398, 2399-2400, 2401-2402, 2403-2404, 2405-2406, 2407-2408, 2409-2410, 2411-2412, 2413-2414, 2415-2416, 2417-2418, 2419-2420, 2421-2422, 2423-2424, 2425-2426, 2427-2428, 2429-2430, 2431-2432, 2433-2434, 2435-2436, 2437-2438, 2439-2440, 2441-2442, 2443-2444, 2445-2446, 2447-2448, 2449-2450, 2451-2452, 2453-2454, 2455-2456, 2457-2458, 2459-2460, 2461-2462, 2463-2464, 2465-2466, 2467-2468, 2469-2470, 2471-2472, 2473-2474, 2475-2476, 2477-2478, 2479-2480, 2481-2482, 2483-2484, 2485-2486, 2487-2488, 2489-2490, 2491-2492, 2493-2494, 2495-2496, 2497-2498, 2499-2500, 2501-2502, 2503-2504, 2505-2506, 2507-2508, 2509-2510, 2511-2512, 2513-2514, 2515-2516, 2517-2518, 2519-2520, 2521-2522, 2523-2524, 2525-2526, 2527-2528, 2529-2530, 2531-2532, 2533-2534, 2535-2536, 2537-2538, 2539-2540, 2541-2542, 2543-2544, 2545-2546, 2547-2548, 2549-2550, 2551-2552, 2553-2554, 2555-2556, 2557-2558, 2559-2560, 2561-2562, 2563-2564, 2565-2566, 2567-2568, 2569-2570, 2571-2572, 2573-2574, 2575-2576, 2577-2578, 2579-2580, 2581-2582, 2583-2584, 2585-2586, 2587-2588, 2589-2590, 2591-2592, 2593-2594, 2595-2596, 2597-2598, 2599-2600, 2601-2602, 2603-2604, 2605-2606, 2607-2608, 2609-2610, 2611-2612, 2613-2614, 2615-2616, 2617-2618, 2619-2620, 2621-2622, 2623-2624, 2625-2626, 2627-2628, 2629-2630, 2631-2632, 2633-2634, 2635-2636, 2637-2638, 2639-2640, 2641-2642, 2643-2644, 2645-2646, 2647-2648, 2649-2650, 2651-2652, 2653-2654, 2655-2656, 2657-2658, 2659-2660, 2661-2662, 2663-2664, 2665-2666, 2667-2668, 2669-2670, 2671-2672, 2673-2674, 2675-2676, 2677-2678, 2679-2680, 2681-2682, 2683-2684, 2685-2686, 2687-2688, 2689-2690, 2691-2692, 2693-2694, 2695-2696, 2697-2698, 2699-2700, 2701-2702, 2703-2704, 2705-2706, 2707-2708, 2709-2710, 2711-2712, 2713-2714, 2715-2716, 2717-2718, 2719-2720, 2721-2722, 2723-2724, 2725-2726, 2727-2728, 2729-2730, 2731-2732, 2733-2734, 2735-2736, 2737-2738, 2739-2740, 27

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สถานการณ์ที่พบบ่อย (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	สาเหตุที่พบบ่อย (Subgraphs)	คำแนะนำ (Recommendations)	การป้องกัน (Prevention)		
					ก่อน (L)	ขณะ (S)	หลัง (H)
Max Flow	PC-234A, Control Valve, Open/Poor	1) Excess CG to T-262 2) Pressure of CG Scrubbing system, Increased 3) Pressure of CG system, Decreased	01) CG-209 CG Detector, Provided 02) PC-262, HHH, Alarm 03) PC-234A, L, L, L, Alarm 04) PC-240, L, L, L, Alarm	1) Set Preventive Maintenance 2) Control Process by following Work Instruction	1	2	1
No Flow	Manual Valve of Line 2-240, Closed	1) Pressure of V-210, V-240 CG Distribution Section, Increased 2) No CG to T-262	C-1) Tag system, Provided C-2) Set Valve Check List 01) PC-224, H, H, L, Alarm 02) PC-210, H, H, L, Alarm 03) PC-240, H, H, L, Alarm 04) By-pass Line of PC-234A, Provided 05) CG Scrubber T-262, Provided 06) PC-262 L, L, alarm	1) Set Preventive Maintenance 2) Control Process by following Work Instruction	1	2	3

แผนการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Safety Assessment) - 13
อุณหภูมิ (Temperature) - 15°C, 0.1 kg/cm², Detector - 0 ppb
อุณหภูมิ (Temperature) - 15°C, 0.1 kg/cm², Detector - 0 ppb

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguard)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง (Risk Rating)
No Flow	PR234A, Closed - low air pressure for alarm	1) Pressure of CG Process, Increased 2) No CG to T-252	1) Instrument Pack, Alarm 2) PR252, L.L.I., Alarm 3) PR234, H.H.E., Alarm 4) PR252, H.H.E., Alarm 5) PR240, H.H.E., Alarm 6) By-pass Line of PR234A, Provided	1) Set Preventive Maintenance 2) Control Process by Following Work Instruction	1 2 2 1
More Temperature	Manual Valve of L.L.I. line, Closed	1) Pressure of CG Scrubbing system, Increased 2) Pressure of CG distillation section, Increased 3) CG level in V-240 decrease	1) T234, Provided 2) Tag system, Provided 3) Set Valve Check List 4) Q246 CG Detector, Provided 5) PR252, H.H.E., Alarm 6) PR240, L.L.I., Alarm 7) PR240, L.L.I., Alarm	1) Set Preventive Maintenance 2) Control Process by Following Work Instruction	1 2 2 1

แผนการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Safety Assessment) - 14
อุณหภูมิ (Temperature) - 15°C, 0.1 kg/cm², Detector - 0 ppb
อุณหภูมิ (Temperature) - 15°C, 0.1 kg/cm², Detector - 0 ppb

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguard)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง (Risk Rating)
Low Temperature	N/A	N/A	N/A	1) Set Preventive Maintenance 2) Control Process by Following Work Instruction	1 3 3 2
No Temperature	N/A	N/A	N/A	1) Set Preventive Maintenance 2) Control Process by Following Work Instruction	1 3 3 2
More Temperature	N/A	N/A	N/A	1) Set Preventive Maintenance 2) Control Process by Following Work Instruction	1 3 3 2
Low Pressure	N/A	N/A	N/A	1) Set Preventive Maintenance 2) Control Process by Following Work Instruction	1 3 3 2
No Pressure	N/A	N/A	N/A	1) Set Preventive Maintenance 2) Control Process by Following Work Instruction	1 3 3 2

แผนการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Safety Assessment) - 15
อุณหภูมิ (Temperature) - 15°C, 0.1 kg/cm², Detector - 0 ppb
อุณหภูมิ (Temperature) - 15°C, 0.1 kg/cm², Detector - 0 ppb

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguard)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง (Risk Rating)
Less Flow	Line 214 Pump, Clogged	1) E-330 A/B Level, Not Increase 2) V-240 Level, Increase	1) Vaporization Sequence abnormal alarm 2) E-330, H.H.E., Alarm 3) Over-flow Line of V-240 to V-250, Provided 4) Balance Line from T234 to V-240, Provided	1) Set Preventive Maintenance 2) Control Process by Following Work Instruction	1 3 3 2
Less Flow	Line 214 Sampling Valve, Open	CG Leak as ATR	1) Tag System, provided 2) Double Valve for Sampling Line 3) Handle cover for lock valve 4) ATR and Scrubbing System, Provided 5) CG Detector, Provided 6) CG Feed Timer up, Sequence Stop	1) Set Preventive Maintenance 2) Control Process by Following Work Instruction	1 3 3 2

หมายเหตุ: ข้อควรระวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานในส่วนนี้ให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานขั้น 3 HAZOP
Unit 14 (Node) CG Generation Unit 14
พารามิเตอร์ (Parameter): Temperature, Level, Detector - 0 pph

ค่าพารามิเตอร์ (Value) -5 °C, 11-240 - 20-40%, Detector - 0 pph

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกันเหตุการณ์ (Safeguards)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ผลกระทบ (S)	อันดับ (Rating)
No Flow	Line#215, Line#213 Spring Flange: Leak Closed - No IA supply	1) Reaction Sequence: Abnormal 2) E-230 A/B Level: Not Increase 3) V-240 Level: Increase 4) Pressure of piping: Flexible pipe: increase	D01 Vaporization Sequence: Abnormal Alarm D02 Instrument Panel Alarm D03 PH92, L.L.L. Alarm D04 I1240, H.H.H. Alarm D05 Over-flow Line of V-240 to V-230: Provided D06 Balance Line from Piping to V-240: Provided D07 Double Wall flexible pipe: Provided	1) Set Preventive Maintenance 2) Control Process by Following Work Instruction	1	3	3
No Flow	Line#215, Line#213 Spring Flange: Leak Closed	1) Reaction Sequence: Abnormal 2) E-230 A/B Level: Not Increase 3) V-240 Level: Increase 4) Pressure of piping: Flexible pipe: increase	D01 Vaporization Sequence: Abnormal Alarm D02 Instrument Panel Alarm D03 PH92, L.L.L. Alarm D04 I1240, H.H.H. Alarm D05 Over-flow Line of V-240 to V-230: Provided D06 Balance Line from Piping to V-240: Provided D07 Double Wall flexible pipe: Provided	1) Set Preventive Maintenance 2) Control Process by Following Work Instruction	1	3	3

หมายเหตุ: ข้อควรระวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานในส่วนนี้ให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานขั้น 3 HAZOP
Unit 14 (Node) CG Generation Unit 14
พารามิเตอร์ (Parameter): Temperature, Level, Detector - 0 pph

ค่าพารามิเตอร์ (Value) -5 °C, 11-240 - 20-40%, Detector - 0 pph

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกันเหตุการณ์ (Safeguards)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ผลกระทบ (S)	อันดับ (Rating)
No Flow	Line#215, Line#213 Spring Flange: Leak Closed	1) Reaction Sequence: Abnormal 2) E-230 A/B Level: Not Increase 3) V-240 Level: Increase 4) Pressure of piping: Flexible pipe: increase	C11 IIC Material D01 ATR and Scrubbing System: Provided D02 CG Detector: Provided D03 I1240, L.L.L. Alarm D04 T-291 internal scrubber C11 Tag System: Provided C21 Double wall flange C23 Valve check list D03 CG Feed Tank up: Sequence D02 I1240, H.H.H. Alarm D03 Over-flow Line of V-240 to V-230: Provided D04 Balance Line from Piping to V-240: Provided D05 Double Wall flexible pipe: Provided D06 CG Detector to flexible pipe: P	Should provided double seal flange	1	3	3
No Flow	Line#215, Line#213 Spring Flange: Leak Closed	1) Reaction Sequence: Abnormal 2) E-230 A/B Level: Not Increase 3) V-240 Level: Increase 4) Pressure of piping: Flexible pipe: increase	C11 IIC Material D01 ATR and Scrubbing System: Provided D02 CG Detector: Provided D03 I1240, L.L.L. Alarm D04 T-291 internal scrubber C11 Tag System: Provided C21 Double wall flange C23 Valve check list D03 CG Feed Tank up: Sequence D02 I1240, H.H.H. Alarm D03 Over-flow Line of V-240 to V-230: Provided D04 Balance Line from Piping to V-240: Provided D05 Double Wall flexible pipe: Provided D06 CG Detector to flexible pipe: P	Should provided double seal flange	1	3	3

หมายเหตุ: ข้อควรระวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานในส่วนนี้ให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานขั้น 3 HAZOP
Unit 14 (Node) CG Generation Unit 14
พารามิเตอร์ (Parameter): Temperature, Level, Detector - 0 pph

ค่าพารามิเตอร์ (Value) -5 °C, 11-240 - 20-40%, Detector - 0 pph

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกันเหตุการณ์ (Safeguards)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ผลกระทบ (S)	อันดับ (Rating)
No Flow	Line#215, Line#213 Spring Flange: Leak Closed - No IA supply	1) Reaction Sequence: Abnormal 2) E-230 A/B Level: Not Increase 3) V-240 Level: Increase 4) Pressure of piping: Flexible pipe: increase	D01 Vaporization Sequence: Abnormal Alarm D02 Instrument Panel Alarm D03 PH92, L.L.L. Alarm D04 I1240, H.H.H. Alarm D05 Over-flow Line of V-240 to V-230: Provided D06 Balance Line from Piping to V-240: Provided D07 Double Wall flexible pipe: Provided D08 W230/A, If provided D09 I1230/A, If provided D10 Pressure release line provided D11 Double wall flange D12 Balance Line from Piping to V-240: D14 CG detector provided D15 T-291 internal scrubber D11 I1240, L.L.L. Alarm D12 I1234 H.H.H. Provided	1) Set Preventive Maintenance 2) Control Process by Following Work Instruction	1	3	3
No Flow	Line#215, Line#213 Spring Flange: Leak Closed	1) Reaction Sequence: Abnormal 2) E-230 A/B Level: Not Increase 3) V-240 Level: Increase 4) Pressure of piping: Flexible pipe: increase	D01 Vaporization Sequence: Abnormal Alarm D02 Instrument Panel Alarm D03 PH92, L.L.L. Alarm D04 I1240, H.H.H. Alarm D05 Over-flow Line of V-240 to V-230: Provided D06 Balance Line from Piping to V-240: Provided D07 Double Wall flexible pipe: Provided D08 W230/A, If provided D09 I1230/A, If provided D10 Pressure release line provided D11 Double wall flange D12 Balance Line from Piping to V-240: D14 CG detector provided D15 T-291 internal scrubber D11 I1240, L.L.L. Alarm D12 I1234 H.H.H. Provided	1) Set Preventive Maintenance 2) Control Process by Following Work Instruction	1	3	3

หมายเหตุ: ข้อควรระวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานในส่วนนี้ให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานขั้น 3 HAZOP
Unit 14 (Node) CG Generation Unit 14
พารามิเตอร์ (Parameter): Temperature, Level, Detector - 0 pph

ค่าพารามิเตอร์ (Value) -5 °C, 11-240 - 20-40%, Detector - 0 pph

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกันเหตุการณ์ (Safeguards)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ผลกระทบ (S)	อันดับ (Rating)
Less Level	Manual Valves to V-230: Spring Pass	1) V-230 Pressure: Increase 2) V-240 Level: Increase 3) V-240 Level: decrease	A1 I1240, L.L.L. Alarm C11 Tag System: provided C23 Valve check list D03 Double Manual valve: Provided D02 I1230, H.H.H. Alarm D03 I1250, H.H.H. Alarm A1 I1240, H.H.H. Alarm C11 Tag System: provided C23 Valve check list D01 ATR and Scrubbing System: Provided D02 I1230 CG Detector: Provided D03 I1240, H.H.H. Alarm	1) Set Preventive Maintenance 2) Control Process by Following Work Instruction	1	2	2
More Temperature	Manual Value of L.H. Closed	1) V-240 Pressure: Increase 2) Pressure CG to T-202	A1 I1240, L.L.L. Alarm C11 Tag System: provided C23 Valve check list D03 Double Manual valve: Provided D02 I1230, H.H.H. Alarm D03 I1250, H.H.H. Alarm A1 I1240, H.H.H. Alarm C11 Tag System: provided C23 Valve check list D01 ATR and Scrubbing System: Provided D02 I1230 CG Detector: Provided D03 I1240, H.H.H. Alarm	1) Set Preventive Maintenance 2) Control Process by Following Work Instruction	1	2	2

แบบจำลองที่สร้างขึ้นจะแสดงถึงผลกระทบของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตาม

[illegible]

Температура (°C) Temperature Level Detector
 ΔT (°C) $1.1-1.50 \sim 20-40^\circ\text{C}$, Detector - 0 p.p.b.
 Измерения (Value)

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่พบบ่อย (Usual Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกันที่ระบุในสัญญา (Safeguards)	ข้อแนะนำ (Recommendation)	คะแนนการประเมินความเสี่ยง (Risk Score)	ระดับความรุนแรง (Rating)
Less Flow	Line/2 to Piping Flange Leakage	1) CGJ Leak on ATR 2) B320A/B Level Not Increase	CGJ Double seal Flange D03 ATR and Scrubbing System, Provided D02 CG Detector, Provided D03 CG Feed Turn off, Sequence Stop	1) Set Preventive Maintenance 2) Control Process by Following Work Instruction	1 3 3	2
Less Level	Piping Flange Valve vessel, Leakage	Liquid CGJ leakage	A01 D240 L.L.I. alarm CGJ Double seal Flange D03 ATR and Scrubbing System, Provided D02 CG Detector, Provided D03 Take off Vessel, Volume coverage D04 Internal Scrubber D05 Purge adjustment to absorb	1) Set Preventive Maintenance 2) Control Process by Following Work Instruction	1 3 3	2

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

100

united states

การขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้การดำเนินงานของศูนย์ฯ ไม่สามารถดำเนินไปได้ด้วยดี

¹100 MHz CDCl₃, 47°C, 270 MHz, TMS, 1.1

$\chi^2_{\text{min}}/\text{dof}$ (Parameter) Temperature Local Detector -5°C 1.1-2.40 \rightarrow 30-40% | detector = 0 mm

ข้อที่ 4 (Deviation)	การเบี่ยงเบน (Possible Causes)	ผลกระทบ (Consequences)	มาตรการป้องกัน (safeguards)	การประเมินความเสี่ยง			
				โทษ (L)	ความ น่าเชื่อถือ (S)	ความถี่ (F)	การควบคุม เดิม (Range)
Less Temperature	N/A	N/A	N/A				
Not Temperature	N/A	N/A	N/A				
More Reaction	N/A	N/A	N/A				
Less Reaction	N/A	N/A	N/A				
No Reaction	N/A	N/A	N/A				
More Pressure	N/A	N/A	N/A				
Less Pressure	Same condition with "Less" Same condition with "Less" Same condition with "Less" Same condition with "Less"			1	3	3	2
No Pressure	Same condition with "No" Same condition with "No" Same condition with "No" Same condition with "No"			1	3	3	2
More Flow	N/A	N/A	N/A				

มีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า การออกกำลังกายเป็นประจำสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ นอกจากนี้ การออกกำลังกายยังช่วยลดความเครียดและปรับปรุงสุขภาพจิตอีกด้วย

Wiring (Node)	CU Generation Unit	14
Transition (Node Description)	M-240: 14 used CG Task	

Температура (Parameter) Temperature Level Detector
 min temp (Value) -5°C (1-23) - 20-40% Detector = 0 pph
 max temp (Value) 100°C (1-23) - 100% Detector = 10 pph

ข้อบกพร่อง (Defect)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes)	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Consequence)	ขั้นตอนการแก้ไข (Solutions)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	อันดับ (Rank)	ระดับความถี่ (Rate)
Motor Temperature	L/R System, Trouble - Pump idle run - Refrig idle run	(1) V-240 Pressure, Increase (2) Evaporator CG to T-262	A1) T1240, L/H/E, Alarm A11) B Stand by pump, Provided A2) Stand by refrigerant, Provided A3) Isomoment Panel, Alarm C4) T1042, L/H/E, Alarm H1) P1042, L/H/E, Alarm D2) V-240 CG Detector, Provided D3) P1240 L/H/E alarm	1	2	2	1

[illegible]

100

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2013.06.03.006962>; this version posted June 3, 2013. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

the 2001 *Journal of Management Education* award for best article in the field of management education.

Mathematics 2022, 10, 14

Parameter	Temperature	Pressure	Level
α	15°C	0.34 g/cm ²	1.500 - 0.0

จุดตรวจ (Detection)	พิกัดตำแหน่ง (Trouble Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safety Guard)	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
No Flow	Line#2-3 XV2501 Not open	V-2501 Level Not Increased	(C1) Instrument Panel Alarm; Provided (C2) HMI; L.I.E.; Alarm (D1) ILS-6 provided	(1) Set Preventive Maintenance (2) Control Process by Following Work Instruction
Low Level	V-2501 Drain Valve; Open Poss	CX-CCH Leak in ATR	A1) ILS-6 provided (B1) Relief Flange; Provided (C1) Tag System; Provided (D1) ATR and Scrubbing System; Provided (E2) Internal Scrubber	(1) Set Preventive Maintenance (2) Control Process by Following Work Instruction
Low Level	HIF leakage from Vessel	CX-CCH Leak in ATR	A1) ILS-6 provided (D1) ATR and Scrubbing System; Provided (E2) Internal Scrubber (F3) Secondary containment	(1) Set Preventive Maintenance (2) Control Process by Following Work Instruction
Mixed Flow	N/A	N/A	N/A	
Load Flow	N/A	N/A	N/A	

เอกสาร: ใบตรวจประเมินความปลอดภัยกระบวนการผลิตตามข้อกำหนด HAZOP

พ.บ (Node): CG Generation Unit 15

พารามิเตอร์ (Parameter): Temperature, Pressure, Level

ค่าพารามิเตอร์ (Value): 15°C, 0.3 kg/cm², 1.1-2.50 - 0%

ขนาดของหน่วย: 0-100% 0-1000

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกันตามกฎ (Safeguard)	คำแนะนำ (Recommendation)	ระดับความเสี่ยง		
					ก่อน (L)	ระหว่าง (S)	หลัง (R)
More Temperature	N/A	N/A	N/A				
Less Temperature	N/A	N/A	N/A				
No Temperature	N/A	N/A	N/A				
More Reaction	N/A	N/A	N/A				
Less Reaction	N/A	N/A	N/A				
No Reaction	N/A	N/A	N/A				
More Pressure	N/A	N/A	N/A				
Less Pressure	N/A	N/A	N/A				
No Pressure	Same condition with "No Flow"	Same condition with "No Flow"	Same condition with "No Flow"		1	1	1

เอกสาร: ใบตรวจประเมินความปลอดภัยกระบวนการผลิตตามข้อกำหนด HAZOP

พ.บ (Node): CG Generation Unit 16

พารามิเตอร์ (Parameter): Flow, Pressure

ค่าพารามิเตอร์ (Value): 15°C, 0.3 kg/cm², 1.1-2.50 - 0%

ขนาดของหน่วย: 0-100% 0-1000

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกันตามกฎ (Safeguard)	คำแนะนำ (Recommendation)	ระดับความเสี่ยง		
					ก่อน (L)	ระหว่าง (S)	หลัง (R)
Less Level	V-251, Leak Check	AC: HR leak to ATM	A11 L251, L1 L, Alarm D1 Scrubbing system, Provided D2 CG Detector, Provided D3 Secondary containment D4 L1X251, L1	1) Set Preventive Maintenance 2) Control Process by Following Work Instruction	1	2	1
Less Level	V-251 Bottom Valve, Open Position	AC: HR leak to ATM	A11 L251, L1 L, Alarm B1 Double Valve, Provided C1 Tag System, Provided C2 L1 and switch, Provided D3 CG Detector, Provided A13 TIC251, H, HBI, Alarm C23 TIC42, H, HBI, Alarm C4 Instrument Panel Alarm D1 Scrubbing system, Provided	1) Set Preventive Maintenance 2) Control Process by Following Work Instruction 1) Set Preventive Maintenance 2) Control Process by Following Work Instruction	1	2	1
More Temperature	Reboiler System, Trouble ~ Pump side run	1) Excess CG to F-200 2) Heat of Decomposition reaction, Not decrease		1) Set Preventive Maintenance 2) Control Process by Following Work Instruction	1	2	1

เอกสาร: ใบตรวจประเมินความปลอดภัยกระบวนการผลิตตามข้อกำหนด HAZOP

พ.บ (Node): CG Generation Unit 16

พารามิเตอร์ (Parameter): Flow, Pressure

ค่าพารามิเตอร์ (Value): 15°C, 0.3 kg/cm², 1.1-2.50 - 0%

ขนาดของหน่วย: 0-100% 0-1000

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกันตามกฎ (Safeguard)	คำแนะนำ (Recommendation)	ระดับความเสี่ยง		
					ก่อน (L)	ระหว่าง (S)	หลัง (R)
Less Flow	Line G242 Pump, Flange, Leak	HR leak in ATR	A13 FC250, provided D1 ATR and Scrubbing System, Provided D2 Secondary containment D3 CG Detector, Provided D4 L1251, provided	1) Set Preventive Maintenance 2) Control Process by Following Work Instruction	1	2	1
No Flow	Line G242 manual valve, Close	Cannot transfer HR to V-251	C1 Tag system C2 Valve check list D1 L1X251, L1 D2 L1251, provided	1) Set Preventive Maintenance 2) Control Process by Following Work Instruction	1	2	1
No Flow	Line G44 XV251, Not open	Cannot feed AK to V-251 to complete CG decomposition reaction	A1 XV no answer, L1 A2 L1X251, L1 C1 Instrument Panel Alarm, Provided C2 TIC42, L1 L, Alarm D1 L1X251, L1 D2 L1251, provided	1) Set Preventive Maintenance 2) Control Process by Following Work Instruction	1	2	1

เอกสาร: ใบตรวจประเมินความปลอดภัยกระบวนการผลิตตามข้อกำหนด HAZOP

พ.บ (Node): CG Generation Unit 16

พารามิเตอร์ (Parameter): Flow, Pressure

ค่าพารามิเตอร์ (Value): 15°C, 0.3 kg/cm², 1.1-2.50 - 0%

ขนาดของหน่วย: 0-100% 0-1000

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกันตามกฎ (Safeguard)	คำแนะนำ (Recommendation)	ระดับความเสี่ยง		
					ก่อน (L)	ระหว่าง (S)	หลัง (R)
Less Temperature	N/A	N/A	N/A				
No Temperature	N/A	N/A	N/A				
More Reaction	N/A	N/A	N/A				
Less Reaction	N/A	N/A	N/A				
No Reaction	N/A	N/A	N/A				
More Pressure	N/A	N/A	N/A				
Less Pressure	Same condition with "Leak Flow"	Same condition with "Leak Flow"	Same condition with "Leak Flow"		1	2	1
No Pressure	Same condition with "No Flow"	Same condition with "No Flow"	Same condition with "No Flow"		1	2	1
More Flow	N/A	N/A	N/A				

[illegible]

เอกสารที่ 107-11 และเอกสารที่ 107-12 เป็นแบบการขึ้นเอกสารแบบการปฏิบัติงานที่ 3 (A220P)

หน้า 10 (Node) CG Generation Unit 18

ผู้เขียน (Parameter) Flow Analyzer

ผู้ตรวจสอบ (Value) F-602 ~ 6 m3/h, F-263 ~ 20 m3/h, ALC-265 ~ 2.3%

แบบการปฏิบัติงานที่ 3

ข้อผิดพลาด (Exception)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguard)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง	
					โอกาส (L)	ผลกระทบ (S)
Low Flow	No flow of CW supply to T-262	1) Incomplete fraction of CG decompose	A1) F1262 (local indicator), provided	Install alarm signal to PCS for F1262	1	2
	Wrong adjust manual valve at CW supply line	2) CG to X-260	C1) Tag System, Provided		2	1
No Flow	Manual Valve line IW are closed	D1) Sensor operation T-262 & T-263	D1) F1262 (local indicator), provided	Install alarm signal to PCS for F1262	1	2
		D2) CG Detector at discharge B-269 (Q1269, Q12692)	C1) Tag System, Provided		2	1
No Flow	No flow of CW supply to T-262	IW Scrubber T-262 not in function and compound CG to X-200	D1) F1262 (local indicator), provided	Install alarm signal to PCS for F1262	1	2
		D2) CG Detector at discharge B-269 (Q1269, Q12692)	C1) Tag System, Provided		2	1
No Flow	Manual Valve line IW are closed	D1) Sensor operation T-262 & T-263	D1) F1262 (local indicator), provided	Install alarm signal to PCS for F1262	1	2
		D2) CG Detector at discharge B-269 (Q1269, Q12692)	C1) Tag System, Provided		2	1

เอกสารที่ 107-11 และเอกสารที่ 107-12 เป็นแบบการขึ้นเอกสารแบบการปฏิบัติงานที่ 3 (A220P)

หน้า 10 (Node) CG Generation Unit 18

ผู้เขียน (Parameter) Flow Analyzer

ผู้ตรวจสอบ (Value) F-602 ~ 6 m3/h, F-263 ~ 20 m3/h, ALC-265 ~ 2.3%

แบบการปฏิบัติงานที่ 3

ข้อผิดพลาด (Exception)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguard)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง	
					โอกาส (L)	ผลกระทบ (S)
No Flow	No flow of AC supply to T-263 B-266 Pump Trip Idle Run	1) Incomplete fraction of CG to X-200	A1) F1263 (local indicator), provided	Install alarm signal to PCS for F1263	1	2
		2) CG to X-200	C1) Tag System, Provided		2	1
No Flow	No inlet Waste gas to Scrubber system B-269 able run	D1) Sensor operation T-262 & T-263	D1) F1262 (local indicator), provided	Install alarm signal to PCS for F1262	1	2
		D2) CG Detector at discharge B-269 (Q1269, Q12692)	C1) Tag System, Provided		2	1
No Level	No water Level in V-270 manual valve 1:1 2" opened leak	V-270 cannot function for trapping CG to high vent	A1) F1264 (local indicator), provided	Install alarm signal to PCS for F1264	1	2
		CG can leak out to high vent	C1) Tag System, Provided		2	1

เอกสารที่ 107-11 และเอกสารที่ 107-12 เป็นแบบการขึ้นเอกสารแบบการปฏิบัติงานที่ 3 (A220P)

หน้า 10 (Node) CG Generation Unit 18

ผู้เขียน (Parameter) Flow Analyzer

ผู้ตรวจสอบ (Value) F-602 ~ 6 m3/h, F-263 ~ 20 m3/h, ALC-265 ~ 2.3%

แบบการปฏิบัติงานที่ 3

ข้อผิดพลาด (Exception)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguard)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง	
					โอกาส (L)	ผลกระทบ (S)
No Flow	No flow of AC supply to T-263	1) Incomplete fraction of CG to X-200	A1) F1265 (local indicator), provided	Install alarm signal to PCS for F1265	1	2
	Wrong adjust manual Valve at CW supply line	2) CG to X-200	C1) Tag System, Provided		2	1
No Flow	Manual Valve line IW are closed	D1) Sensor operation T-262 & T-263	D1) F1262 (local indicator), provided	Install alarm signal to PCS for F1262	1	2
		D2) CG Detector at discharge B-269 (Q1269, Q12692)	C1) Tag System, Provided		2	1
No Flow	No flow of CW supply to T-262	IW Scrubber T-262 not in function and compound CG to X-200	D1) F1262 (local indicator), provided	Install alarm signal to PCS for F1262	1	2
		D2) CG Detector at discharge B-269 (Q1269, Q12692)	C1) Tag System, Provided		2	1
No Flow	Manual Valve line IW are closed	D1) Sensor operation T-262 & T-263	D1) F1262 (local indicator), provided	Install alarm signal to PCS for F1262	1	2
		D2) CG Detector at discharge B-269 (Q1269, Q12692)	C1) Tag System, Provided		2	1

เอกสารที่ 107-11 และเอกสารที่ 107-12 เป็นแบบการขึ้นเอกสารแบบการปฏิบัติงานที่ 3 (A220P)

หน้า 10 (Node) CG Generation Unit 18

ผู้เขียน (Parameter) Flow Analyzer

ผู้ตรวจสอบ (Value) F-602 ~ 6 m3/h, F-263 ~ 20 m3/h, ALC-265 ~ 2.3%

แบบการปฏิบัติงานที่ 3

ข้อผิดพลาด (Exception)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguard)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง	
					โอกาส (L)	ผลกระทบ (S)
No Level	No water Level in V-268 manual valve 1:1 2" opened	V-268 cannot function for trapping CG to high vent	A1) F1266 (local indicator), provided	Install alarm signal to PCS for F1266	1	2
		CG can leak out to high vent	C1) Tag System, Provided		2	1
More Low	No water Level in V-268 manual valve 1:1 2" opened	V-268 cannot function for trapping CG to high vent	A1) F1266 (local indicator), provided	Install alarm signal to PCS for F1266	1	2
		CG can leak out to high vent	C1) Tag System, Provided		2	1

APR 20 11 2011

i	in_i (Node)	CG Generation Unit	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327
-----	---------------	----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Function Name (Parameter)	Flow, Analysis	Standard (Value)
IT-062	~ 6 ml/h, IT-263	~ 20 ml/h, AIC-265
IT-062	~ 6 ml/h, IT-263	~ 20 ml/h, AIC-265

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่พบบ่อย (Probable Causes)	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Consequences)	มาตรการป้องกัน (Safeguards)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (Rating)
None/Temperature	N/A	N/A	N/A				
Less/Temperature	N/A	N/A	N/A				
Not/Temperature	N/A	N/A	N/A				
More/Loss	N/A	N/A	N/A				
Less/Loss	N/A	N/A	N/A				
Not/Loss	N/A	N/A	N/A				
More/Temperature	N/A	N/A	N/A				
Less/Temperature	Same condition with "Less Flow"	Same condition with "Less Flow"	Same condition with "Less Flow"	1	2	2	1
Not/Temperature	Same condition with "Not Flow"	Same condition with "Not Flow"	Same condition with "Not Flow"	1	3	3	2

© 2015 The Authors. Journal of Internal Medicine © 2015 Blackwell Publishing Ltd

min (Node)	CD Generation Unit (9)	max (Node)	Node Description	Scratch System 2
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9
10	10	10	10	10
11	11	11	11	11
12	12	12	12	12
13	13	13	13	13
14	14	14	14	14
15	15	15	15	15
16	16	16	16	16
17	17	17	17	17
18	18	18	18	18
19	19	19	19	19
20	20	20	20	20
21	21	21	21	21
22	22	22	22	22
23	23	23	23	23
24	24	24	24	24
25	25	25	25	25
26	26	26	26	26
27	27	27	27	27
28	28	28	28	28
29	29	29	29	29
30	30	30	30	30
31	31	31	31	31
32	32	32	32	32
33	33	33	33	33
34	34	34	34	34
35	35	35	35	35
36	36	36	36	36
37	37	37	37	37
38	38	38	38	38
39	39	39	39	39
40	40	40	40	40
41	41	41	41	41
42	42	42	42	42
43	43	43	43	43
44	44	44	44	44
45	45	45	45	45
46	46	46	46	46
47	47	47	47	47
48	48	48	48	48
49	49	49	49	49
50	50	50	50	50
51	51	51	51	51
52	52	52	52	52
53	53	53	53	53
54	54	54	54	54
55	55	55	55	55
56	56	56	56	56
57	57	57	57	57
58	58	58	58	58
59	59	59	59	59
60	60	60	60	60
61	61	61	61	61
62	62	62	62	62
63	63	63	63	63
64	64	64	64	64
65	65	65	65	65
66	66	66	66	66
67	67	67	67	67
68	68	68	68	68
69	69	69	69	69
70	70	70	70	70
71	71	71	71	71
72	72	72	72	72
73	73	73	73	73
74	74	74	74	74
75	75	75	75	75
76	76	76	76	76
77	77	77	77	77
78	78	78	78	78
79	79	79	79	79
80	80	80	80	80
81	81	81	81	81
82	82	82	82	82
83	83	83	83	83
84	84	84	84	84
85	85	85	85	85
86	86	86	86	86
87	87	87		

Parameter (Parameter)	Supply A&K for decomposition, Detective	Minimum (Value)	P(280) ~ 1000 ml/h, Detective ~ 0 gph
...

อาการ/ปัญหา (Symptom)	สาเหตุ/ข้อผิดพลาด (Possible Cause)	การตรวจสอบเบื้องต้น (Initial Check)	การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Initial Action)	การแก้ไขปัญหาขั้นสูง (Advanced Action)	การป้องกัน (Prevention)
Less Flow	low AK supply to T-280 mis-adjust normal valve of AK supply line	T-280 cannot operate with full capacity (CU at outlet still has high concentration)	A1) FID30 (local indicator), provided A2) Current ESL, provided C1) Valve check list D1) T-283 WG Working lower as series D2) Q283 and Q2832 to measure CG concentration at outlet T-283 D3) Intellivest control Scrubbing System D4) Internal Scrubber (T-291), provided D5) CG high conc. detector provided	1) Control Process by Following Work Instruction 2) Set Preventive Maintenance	1 2 2 1
Less Flow	low AK supply to T-280 Check Valve trouble	T-280 cannot operate with full capacity (CU at outlet still has high concentration)	A1) FID30 (local indicator), provided A2) Current ESL, provided C2) Valve check list D2) Q283 and Q2832 to measure CG concentration at outlet T-283 D3) Intellivest control Scrubbing System D4) Internal Scrubber (T-291), provided D5) CG high conc. detector provided	1) Control Process by Following Work Instruction 2) Set Preventive Maintenance	1 2 2 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี

Transitive (Node Disjoint) Scraper System 19

 $\sigma_{\text{eff}}^{\text{max}}(\text{Parameter})$ Supply AK for decomposition. Detector
min ratio (Value) 0.240 - 100 m³ h. Detector = 0 ppb

ข้อเท็จจริง (Description)	สาเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ (Possible Causes)	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Consequence)	มาตรการป้องกันที่ดำเนินการ (Safeguards)	ข้อกำหนด (Req.)	ต้นทุน (\$)	การประเมินความเสี่ยง (Rating)
No Flow	No flow W/G to T-240 H-281A, idle running	Not able to treat W/G in case high concentration leakage of CG & CG remain in ATR & CG lead to T-243	(H1) Stand by storage H-251R, provided (J1) Diesel generation supply (H1) CG detector (QA0004-QA0011), provided (J2) & (J2S, QJ2S) at outlet T-243, provided (H3) Interlock control Scrubbing System, function (J24) Internal Scrubber (T-241), provided	1	3	3
						2

and the \mathbb{R}^n -valued function \tilde{f} is defined by

Unit (Node)	CPU Generation	Unit 19	Transition (Node Description)	Scrubber System 2
Unit 19	Unit 19	Unit 19	Unit 19	Unit 19

Abbott Nutrition (Paramaribo) Supply AB for decomposition. Detector

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่พบบ่อย (Probable Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safety)	ขั้นตอนการแก้ไข (Corrective Action)	ผู้ดำเนินการ (Responsible)	วันที่ดำเนินการ (Date)
No Flow	No AK supply to T-280 pump AK supply stop	T-280 cannot function UG at outlet still too high concentration UG concentration in ATR is getting higher and might leak out XV7821-7 to atm	A11 T280 level indicator, provided A2 Common PSI, Provided B1 P-246 stand by pump D11 XV7801 shut off from DCS D2 T-285 W/G Working lower as same operation D3 Q283 and Q284 to measure CG concentration at outlet T-243 D41 XV781-7 air intake can shut off from DCS D5 Interlock Control Sampling System	1) Set Preventive Maintenance Work Instruction	1	3
No Level	No water seal at T-280 Manual valve 3.4" open, leak	UG can mix with AK scrubber to V-284 (leak out to atm)	A1 Sight glass, provided C1 Set Valve Check List D5 V-285, provided	1) Control Process by following Work Instruction	1	3
More Flow	N/A	N/A	N/A			

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguard)	ขั้นตอนการดำเนินการ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง (Risk Rating)
Low Flow	Low AK supply to T-203	T-203 not function with full capacity	A1) FT203, FT202 (local indicator), provided A2) FC205, provided (L, L1, alarm) A3) Common FSI, provided D1) Q205 & Q202 alarm in DCS D2) Interlock shut off B-202A,B, provided D3) AK-205 (AK concentration control), provided D4) Internal scrubber	D1) Set Preventive Maintenance Work Instruction	1 3 3 2
Low Flow	Less AK supply to T-203 Check valve trouble	T-203 not function with full capacity CG on case leak in ATRU might leak out to ATM	A1) FT203, FT202 (local indicator), provided A2) FC205, provided (L, L1, alarm) A3) Common FSI, provided D1) Q205 & Q202 alarm in DCS D2) Interlock shut off B-202A,B, provided D3) AK-205 (AK concentration control), provided D4) Internal scrubber	D1) Set Preventive Maintenance	1 3 3 2
Low Pressure	Same condition with "Low flow" condition with "Low flow"	Same condition with "Low flow" condition with "Low flow"	Same condition with "Low flow" condition with "Low flow"	Same condition with "Low flow" condition with "Low flow"	1 2 2 1
No Pressure	Same condition with "No flow" condition with "No flow"	Same condition with "No flow" condition with "No flow"	Same condition with "No flow" condition with "No flow"	Same condition with "No flow" condition with "No flow"	1 3 3 2

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguard)	ขั้นตอนการดำเนินการ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง (Risk Rating)
No Flow	IP-202 WQ Blower off	T-203 cannot service Acidic positive pressure in ATM CG can leak out to ATM	B1) Alarm Panel provided at CCR B2) Stand by blower, provided D1) Q205 & Q202 alarm in DCS D2) Interlock control system, provided D3) Internal Scrubber (T-201), provided D4) Water Spray system at door and building, provided D5) XV2021-7 air make can shut off from DCS	D1) Set Preventive Maintenance	1 3 3 2
Low Level	Level of scrubber in V-204 is less than over flow level (manual valve open)	Level of scrubber in V-204 is less than over flow level (manual valve open)	A1) FC205, provided (L, L1, alarm) A2) Sight glass, provided A3) Common FSI, provided A4) FT203, FT202 (local indicator), provided D1) F-122A,B Emergency line supply AK-27%, provided D2) Alarm Panel provided at CCR D3) Q205 & Q202 alarm in DCS D4) Interlock shut off B-202A,B, provided D5) AK-205, provided D6) L-205 alarm L, provided D7) Internal Scrubber (T-201), provided A1) Q204, provided C1) Set Valve Check List D1) Alarm Panel at CCR, provided D2) FT203, L2 (local indicator), provided D3) Common FSI, provided	D1) Set Preventive Maintenance Work Instruction	1 3 3 2

เมื่อใช้สมการ (1) และสมการ (2) จะได้ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ของแสงที่ตกกระทบกับความถี่ของแสงที่สะท้อนกลับ ดังนี้

MU/BN-01 CG Generation Date 20

Transition Node Description Scrapping System 1

Parameter	Supply AK for decomposition, Eluscor	61071010 (Value)	11-203 = 43 m.b.h.	ACC:264 = 2.3% a. Detektor = 0 pph
Parameter	Supply AK for decomposition, Eluscor	61071010 (Value)	11-203 = 43 m.b.h.	ACC:264 = 2.3% a. Detektor = 0 pph

0000-11-0000

II. APPENDIX

ข้อบกพร่อง (Defect)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบ/สิ่งที่เกิดขึ้น (Consequence)	มาตรการป้องกัน/การแก้ปัญหา (Safeguard)	คำแนะนำ (Recommendation)	ผู้ตรวจ (Inspector)	ผู้ดำเนินการ (Responsible)	สถานะ (Status)
More Composition CG already leak in ATR	high concentration CG in ATR		A1) CG detector provided in each floor (QAN0084-QA0011) D1) QTR & QSR2 alarm in DCS D2) Interlock shut off B-24A, B provided D3) Interlock (operating series of T-240 and T-241 (SV 2822), provided D4) VVVV adjustment for B-242, provided D5) 32" x AK supply directly (emergency line) to T-243, provided D6) Internal scrubber	1) Set Preventive Maintenance	1	4	4
No Flow	no AK supply to T-283 AK circulation (T-282) pump stop (can leak out to ATM)	T-283 cannot service cause positive pressure in ATR/CG (can leak out to ATM)	A1) FTR1, FTR2, L.L., provided A2) Common FSL, provided B1) Alarm Panel provided at OCR B2) Standby B-245 provided D1) QTR & QSR2 alarm in DCS D2) Interlock control system, provided D3) AK-245, provided D4) Internal Scrubber (T-291), provided D5) Water Spray system at dower and building	1) Set Preventive Maintenance	3	7	6
							2

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

[illegible][illegible]

continued from page 10

unconfoundedness

ชื่อโรค (Disease)	สาเหตุที่พบบ่อย (Usual Causes)	อาการที่พบบ่อย (Common Signs)	การวินิจฉัย (Diagnosis)	การป้องกัน (Prevention)	การประเมินความเสี่ยง			
					อายุ (Age)	เพศ (Gender)	อาชีพ (Occupation)	ประวัติ (History)
โรคเบาหวาน (Diabetes)	พันธุกรรม, ไลฟ์สไตล์ (Genetics, Lifestyle)	หิวน้ำ, อ่อนเพลีย, น้ำหนักลด (Thirst, Fatigue, Weight Loss)	การตรวจน้ำตาลในเลือด (Blood Sugar Test)	การออกกำลังกาย, ควบคุมอาหาร (Exercise, Diet Control)	สูง (High)	ชาย (Male)	เกษตรกร (Farmer)	ไม่มี (None)
โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension)	พันธุกรรม, ความเครียด (Genetics, Stress)	ปวดศีรษะ, ใจสั่น (Headache, Palpitation)	การวัดความดันโลหิต (Blood Pressure Measurement)	การลดน้ำหนัก, ควบคุมความเครียด (Weight Loss, Stress Management)	สูง (High)	ชาย (Male)	เกษตรกร (Farmer)	ไม่มี (None)
โรคหัวใจ (Heart Disease)	ไขมันในเลือดสูง, ไลฟ์สไตล์ (High Cholesterol, Lifestyle)	เหนื่อยง่าย, เจ็บหน้าอก (Easy Fatigue, Chest Pain)	การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG)	การออกกำลังกาย, ควบคุมไขมันในเลือด (Exercise, Cholesterol Control)	สูง (High)	ชาย (Male)	เกษตรกร (Farmer)	ไม่มี (None)
โรคไต (Kidney Disease)	ความดันโลหิตสูง, โรคเบาหวาน (Hypertension, Diabetes)	บวม, ปวดหลัง (Swelling, Back Pain)	การตรวจเลือด (Blood Test)	การควบคุมความดันโลหิต, โรคเบาหวาน (Blood Pressure Control, Diabetes Control)	สูง (High)	ชาย (Male)	เกษตรกร (Farmer)	ไม่มี (None)

การคำนวณต้นทุนรวมของโครงการจะขึ้นอยู่กับค่าของ α และ β ซึ่งสามารถหาค่าได้จากสมการ (1) และ (2) โดยที่ α และ β เป็นค่าคงที่ที่ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการ

10/10 (Node) (32 Generation) 20
3/10/20 (Node Descendants) Scribble System 2

Definition (Parameter)	Supply	AK for decomposition	Detector
$\hat{\alpha}(\text{in } \text{m}^3/\text{kg})$ (Value)	FI-2005 = 45 m ³ /kg, AK = 76.5 = 2 · 3 ⁸ a	Detector = 0	ppb

Abstract

Bibliography

ตัวแปรที่ 4 (Deviation)	การตรวจวัดซ้ำ (Double Cause)	ผลกระทบที่เกิดขึ้น (Consequence)	มาตรการป้องกันเหตุการณ์ (Safeguard)	Signature / Recommendation	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L)	ความถี่ [0.01-0.5]	ความรุนแรง (S)	ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)
More Temperature	N/A	N/A	N/A					
Less Temperature	N/A	N/A	N/A					
No Temperature	N/A	N/A	N/A					
More Reaction	N/A	N/A	N/A					
Less Reaction	N/A	N/A	N/A					
No Reaction	N/A	N/A	N/A					
More Pressure	N/A	N/A	N/A					
Less Pressure	Same condition with "Leak" Same condition with "Leak" Same condition with "Leak"				1	3	3	2
No Pressure	Same condition with "No Leak" Same condition with "No Leak" Same condition with "No Leak"				3	2	6	2

DEZINE: We print our names in a serif typeface, and we use a sans serif typeface for the headlines. We use a serif typeface for the headlines, and we use a sans serif typeface for the headlines.

 10^{-4} M (Molar) (Y) Concentration (Mol/L)

Radiorum m-metastab. A.V. con. m-metastab.

Information / Volume 16, No. 2 - 2004

 $1.7665 \pm 2\%$

ข้อบกพร่อง (Defect)	สาเหตุที่พบบ่อย (Usual Causes)	ผลกระทบที่พบบ่อย (Consequence)	มาตรการแก้ไขเบื้องต้น (Safeguards)	ขั้นตอนการแก้ไข (Rectification)	การประเมินความเสี่ยง		
					ก่อนการแก้ไข (Before)	ระหว่างแก้ไข (During)	หลังการแก้ไข (After)
Contaminant Contamination	TO contamination in AC to V-205	TO leak out to atm	A1) QH5 CO detector provided B1) Water Seal system provided B2) High Vent System B2) B2 and system 13-4" In S2 provided B3) Overflow pipe provided	1) Control Process by Following Work Instruction	1	2	1
Micro flow	N/A	N/A	N/A				
Leak flow	N/A	N/A	N/A				
Seal flow	N/A	N/A	N/A				

หน้า 101 : 104
ฉบับวันที่ 26.03.2013

หมายเหตุ: โปรดใช้เอกสารงานต้นฉบับเป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติงานของช่างเทคนิคชั้น 3 รหัส 1A220P
รหัส (Node) CG Generation Unit 22
ชื่อหน้าที่ (Parameter) AK, Generation
ค่าตาม (Value) V-245 ~ 3%
แผนปฏิบัติงานฉบับ 10-1009

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกันที่ควรปฏิบัติ (Safeguards)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	ระดับความเสี่ยง (Rating)
High Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A			
Low Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A			
No Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A			
Mod Pressure	N/A	N/A	N/A	N/A			
Low Pressure	N/A	N/A	N/A	N/A			
No Pressure	N/A	N/A	N/A	N/A			
No Pressure	N/A	N/A	N/A	N/A			

หน้า 102 : 104
ฉบับวันที่ 26.03.2013

หมายเหตุ: โปรดใช้เอกสารงานต้นฉบับเป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติงานของช่างเทคนิคชั้น 3 รหัส 1A220P
รหัส (Node) CG Generation Unit 22
ชื่อหน้าที่ (Parameter) AK, Level to Scrubber, CG
ค่าตาม (Value) 9% and 32% AK
แผนปฏิบัติงานฉบับ 10-1009-1

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกันที่ควรปฏิบัติ (Safeguards)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	ระดับความเสี่ยง (Rating)
No Flow	No 9% AK Supply to T-291 Pump 20-125 idle running	No fresh AK supply to system P-291 cannot function to decompose CU	A1) IT291-4, provided A2) 32% AK Supply provided A3) CWS Supply provided B3) Instrument alarm panel D1) H291 (pH indicator), provided D2) CWS line 9% AK supply	1) Set Preventive Maintenance 2) Control Process by Following Work Instruction	1	2	2
Low Level	System leakage (by drum valve open leak etc.)	AK which may react with CU leak out in ATR, pump P-292 cavitation	A1) IT291, I.L.L. alarm C1) Tag system, provided D1) Instrument alarm panel D2) H291 (pH indicator), provided	1) Set Preventive Maintenance 2) Control Process by Following Work Instruction	1	2	2

หน้า 103 : 104
ฉบับวันที่ 26.03.2013

หมายเหตุ: โปรดใช้เอกสารงานต้นฉบับเป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติงานของช่างเทคนิคชั้น 3 รหัส 1A220P
รหัส (Node) CG Generation Unit 22
ชื่อหน้าที่ (Parameter) AK, Level to Scrubber, CG
ค่าตาม (Value) 9% and 32% AK
แผนปฏิบัติงานฉบับ 10-1009-1

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกันที่ควรปฏิบัติ (Safeguards)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	ระดับความเสี่ยง (Rating)
No Reaction	P-290 idle running	Cannot decrease CU concentration in ATR	A1) IT291, provided A2) H291, provided B1) Panel alarm at CCR C2) Diesel generator, provided C2) IWC CWS unit at H-290 (12516, provided)	1) Set Preventive Maintenance 2) Control Process by Following Work Instruction	1	2	2
No Reaction	P-292 idle running	No AK supply to T-291 (no reaction occur)	A1) IT291, provided B1) Panel alarm at CCR C2) Diesel generator, provided C2) IWC CWS unit at P-292 (12516, provided) D1) H291, provided	1) Set Preventive Maintenance 2) Control Process by Following Work Instruction	1	2	2
Low Flow	N/A	N/A	N/A	N/A			

หน้า 104 : 104
ฉบับวันที่ 26.03.2013

หมายเหตุ: โปรดใช้เอกสารงานต้นฉบับเป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติงานของช่างเทคนิคชั้น 3 รหัส 1A220P
รหัส (Node) CG Generation Unit 22
ชื่อหน้าที่ (Parameter) AK, Level to Scrubber, CG
ค่าตาม (Value) 9% and 32% AK
แผนปฏิบัติงานฉบับ 10-1009-1

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกันที่ควรปฏิบัติ (Safeguards)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	ระดับความเสี่ยง (Rating)
High Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A			
Low Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A			
No Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A			
Low Reaction	N/A	N/A	N/A	N/A			
Mod Pressure	N/A	N/A	N/A	N/A			
Low Pressure	N/A	N/A	N/A	N/A			
No Pressure	Same condition with "No flow" Same condition with "Mod flow" Same condition with "No flow"				1	2	2
Mod Flow	N/A	N/A	N/A	N/A			

ข้อบกพร่อง (Defect)	สาเหตุ (Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการแก้ไข (Action)	ผู้รับผิดชอบ (Responsible)	วันที่ (Date)	สถานะ (Status)
Loss Flow	Loss MA supply to V-151 - By-pass B-147 open leak	- Level of V-151 low effect to P-152 cavitate - CO may be shut down	A11 PU-151 L.L. alarm B11 PU-147 provide C11 Tag System, provided D11 PU-151 I-32, provided D21 LK-151 L.L. alarm D41 CO from TIG supply	11 Control by following Work Instruction 21 Preventive Maintenance	2	4
No Flow	No flow of MA supply to V-151 - P-147 pump trouble - valve run	- Level of V-151 low can effect to P-152 cavitate - CO may be shut down	A11 PU-151 L.L. alarm B11 Alarm panel at DCU-151, provided D11 LK-151, provided D21 PU-151 I-32, provided D31 Emergency S.D (XMI-152, show status) D41 CO from TIG supply	11 Control by following Work Instruction 21 Preventive Maintenance	2	4

ข้อบกพร่อง (Defect)	สาเหตุ (Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการแก้ไข (Action)	ผู้รับผิดชอบ (Responsible)	วันที่ (Date)	สถานะ (Status)
Loss Level	No MA Level in V-151 Manual Valve Drain valve opened leak	Level of V-151 low can effect to P-152 cavitate MA leak out to atm	A11 LK-151 AL-ALL B11 Cap Tag system valve check list provide D11 PU-152, provided D21 Secondary containment, provided D41 CO from TIG supply	11 Control by following Work Instruction	2	4
More Level	- LK-151 malfunction	- MA overflow in V-151	A11 LK-151 provide D11 CO detector provide D21 Secondary containment provide	11 Preventive Maintenance	2	4
More Pressure	N/A	N/A	N/A			
More Flow	N/A	N/A	N/A			

ข้อบกพร่อง (Defect)	สาเหตุ (Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการแก้ไข (Action)	ผู้รับผิดชอบ (Responsible)	วันที่ (Date)	สถานะ (Status)
No Flow	No MA supply to V-151 - Wrong adjust valve	- Level of V-151 low can effect to P-152 cavitate - CO may be shut down	A11 PU-151 AL-ALL, provided B11 PU-147 provide C11 Tag System valve check list, provided D11 PU-152, provided D21 LK-151 AL-ALL D31 LK-151 provide D41 CO from TIG supply	11 Control by following Work Instruction	2	4
Loss Level	No MA level in V-151 - High glass and decide broken	- MA leak out - Level of V-151 low can effect to P-152 cavitate - CO may be shut down	A11 LK-151 AL-ALL D11 PU-152, provided D21 Secondary containment, provided D31 CO detector D41 CO from TIG supply	11 Preventive Maintenance	2	4

ข้อบกพร่อง (Defect)	สาเหตุ (Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการแก้ไข (Action)	ผู้รับผิดชอบ (Responsible)	วันที่ (Date)	สถานะ (Status)
More Temperature	N/A	N/A	N/A			
Less Temperature	N/A	N/A	N/A			
No Temperature	N/A	N/A	N/A			
More Function	N/A	N/A	N/A			
Less Function	N/A	N/A	N/A			
No Function	N/A	N/A	N/A			
Less Pressure	Same condition with "Less Flow"	Same condition with "Less Flow"	Same condition with "Less Flow"		2	4
No Pressure	Same condition with "No Flow"	Same condition with "No Flow"	Same condition with "No Flow"		2	4

หมายเหตุ: 1. การที่แผนกที่รับผิดชอบงานความปลอดภัยได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของระบบความปลอดภัย (Safety System) ที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แล้ว แต่ยังไม่สามารถป้องกันอุบัติเหตุได้ทั้งหมด อาจเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารนี้ เช่น การที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบความปลอดภัย หรือ การที่อุปกรณ์ความปลอดภัยไม่ทำงานตามที่กำหนดไว้

หมายเหตุ: 2. การที่แผนกที่รับผิดชอบงานความปลอดภัยได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของระบบความปลอดภัย (Safety System) ที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แล้ว แต่ยังไม่สามารถป้องกันอุบัติเหตุได้ทั้งหมด อาจเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารนี้ เช่น การที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบความปลอดภัย หรือ การที่อุปกรณ์ความปลอดภัยไม่ทำงานตามที่กำหนดไว้

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Mitigation)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง	
					ก่อน (Before)	หลัง (After)
Contaminant Flow	High Concentration of CL in MA Supply	CL cause corrosion	B1) Check each V-LAB provide	1) Control by following Work Instruction	2	3
Leak Flow	Flexible broken	- MA leak out - CL shut down - P-142 cavitation	A1) HT153 AL - ALL provide B1) Secondary containment provide B2) CO from TEG supply B3) HT151 AL - ALL provide B4) PG142 provide	1) Control by following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	2	4
Part of Reaction	Catalyst deactivate	Uncompleted reaction occurred R-153 function as HT1 to exchange heat duty from TEG outlet temp is going high	A1) HT153, 152, 151 AL, ABH B1) FC142 P-142 provide B2) CO from TEG supply B3) HT151 AL - ALL provide B4) PG142 provide	1) Control by following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1	2

หมายเหตุ: 1. การที่แผนกที่รับผิดชอบงานความปลอดภัยได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของระบบความปลอดภัย (Safety System) ที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แล้ว แต่ยังไม่สามารถป้องกันอุบัติเหตุได้ทั้งหมด อาจเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารนี้ เช่น การที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบความปลอดภัย หรือ การที่อุปกรณ์ความปลอดภัยไม่ทำงานตามที่กำหนดไว้

หมายเหตุ: 2. การที่แผนกที่รับผิดชอบงานความปลอดภัยได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของระบบความปลอดภัย (Safety System) ที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แล้ว แต่ยังไม่สามารถป้องกันอุบัติเหตุได้ทั้งหมด อาจเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารนี้ เช่น การที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบความปลอดภัย หรือ การที่อุปกรณ์ความปลอดภัยไม่ทำงานตามที่กำหนดไว้

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Mitigation)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง	
					ก่อน (Before)	หลัง (After)
More Temperature	wrong adjust valve	- condition fluctuate - operate condition abnormal	A1) HT151, 152, 153, 154, AL, ABH B2) TEG in line provide B3) TEG system provide	1) Control by following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	2	2
Less Flow	less flow to R-153 - Pipe flange leak open	- MA leak out - CO shut down - P-142 cavitation	A1) HT153 AL - ALL provide B1) Secondary containment provide B2) CO from TEG supply B3) HT151 AL - ALL provide B4) PG142 provide	1) Control by following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	2	4

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Mitigation)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง	
					ก่อน (Before)	หลัง (After)
Less Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A		
Not Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A		
More Reaction	N/A	N/A	N/A	N/A		
Not Reaction	N/A	N/A	N/A	N/A		
More Flow	Same condition with "More" Same condition with "More" Same condition with "More"	Same condition with "More" Same condition with "More" Same condition with "More"	N/A	N/A	2	4
Less Pressure	Same condition with "Less" Same condition with "Less" Same condition with "Less"	Same condition with "Less" Same condition with "Less" Same condition with "Less"	N/A	N/A	2	4
Not Pressure	Same condition with "Not" Same condition with "Not" Same condition with "Not"	Same condition with "Not" Same condition with "Not" Same condition with "Not"	N/A	N/A	2	4

แผนการปฏิบัติงานของงานบำรุงรักษาน้ำมัน 3
น้ำมัน (Slack) CO Generation Unit 3
อุณหภูมิ (Temperature) Temperature, Pressure
ค่าการไหล (Value) L/C-140 ~ 50%, TIC-150 ~ -10°C, TIC-156 ~ 52°C

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguards)	คำแนะนำ (Recommendations)	การประเมินความเสี่ยง	
					ก่อน (L)	หลัง (S)
No Flow	Leaked MA due to transfer back to V-151 - valve at L/C-140 close	- Low level MA block line 4" RQ-906 - Low flow RQ to TSA Unit - MD pressure increase	(H1) TIC-156, provided (H1) LIC-140, provided (C1) Tag System, provided (D1) F1031, provided (D2) F1145, provided	1) Control by following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	2	2
Low Level	- Drain valve of V-151 V-160 opened leak	- MA spill, soil contaminant - Possible risk to fire	(C1) Cap Tag System, provided (H1) Kias detector provide (D2) Secondary containment provide	1) Control by following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	2	2

แผนการปฏิบัติงานของงานบำรุงรักษาน้ำมัน 3
น้ำมัน (Slack) CO Generation Unit 3
อุณหภูมิ (Temperature) Temperature, Pressure
ค่าการไหล (Value) L/C-140 ~ 50%, TIC-150 ~ -10°C, TIC-156 ~ 52°C

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguards)	คำแนะนำ (Recommendations)	การประเมินความเสี่ยง	
					ก่อน (L)	หลัง (S)
Moist Temperature	No CWS supply to E-156	Unreacted MA contaminant to TSA	A1) TIC-156, provided A2) TIC-159, provided H1) S62, provided C1) Tag System, provided A2) Alarm panel at DCS, provided H1) Q171, provided	1) Control by following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	2	2
Moist Temperature	No LHS supply to E-159+L-2	- Unreacted MA contaminant to TSA - V-160 level low	A1) TIC-156, provided A2) TIC-158, provided C1) Tag System, provided A2) Alarm panel at DCS, provided H1) Q171, provided H2) LIC-140, provided H3) LIC-140, provided	1) Control by following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	2	2

แผนการปฏิบัติงานของงานบำรุงรักษาน้ำมัน 3
น้ำมัน (Slack) CO Generation Unit 3
อุณหภูมิ (Temperature) Temperature, Pressure
ค่าการไหล (Value) L/C-140 ~ 50%, TIC-150 ~ -10°C, TIC-156 ~ 52°C

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguards)	คำแนะนำ (Recommendations)	การประเมินความเสี่ยง	
					ก่อน (L)	หลัง (S)
Low Temperature	N/A	N/A	N/A			
No Temperature	N/A	N/A	N/A			
Moist Reaction	N/A	N/A	N/A			
Low Reaction	N/A	N/A	N/A			
No Reaction	N/A	N/A	N/A			
Moist Pressure	N/A	N/A	N/A			
Low Pressure	N/A	N/A	N/A			
No Pressure	Same condition with "No Flow"	Same condition with "No Flow"	Same condition with "No Flow"		2	2

แผนปฏิบัติงาน ขั้นต้นและแผนปฏิบัติงานขั้นต้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานปฏิบัติงานขั้นที่ 11.2.2.9

หน้า (Node) CO Generation Unit 4

ผู้จัดทำ (Parameter) Absorption Temperature

ค่า (Value) PC-1631 - 5.4 kg, T1-1632 - 1000-2500 NacH, T1-1682 - 40°C, T1-1681 - 100°C

แบบแผนงาน (P-0002)

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Subsidiary)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง	
					โอกาส (L)	ผลกระทบ (S)
Less Flow	Less RG Supply to TSA Wrong Adjust of Manual Valve	Cannot operate CO unit with full capacity Production Rate Decrease	A1) FT1603 Alarm L.L.L. provided B1) Tag System valve check but Provided	1) Control by following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	2	2
Less Flow	Less MA supply from P-146 to V-165 - Drain valve leak	- Scrubbing efficiency decrease which some MA and organic gas unit contamination to PSA. - MA spill out.	A1) FT1665 Alarm L.L.L. provide B1) Cap Tag system provide D1) CO detector provide D2) CO L.L. S.D. D3) Gas detector to PSA. D4) TP-169 AL-ALL.	1) Control by following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	2	2
Less Flow	Less RG supply to TSA unit - Valve piping damage leak	Cannot operate TSA with full capacity Production rate decrease RG leak out to ATM - Possible to cause fire.	A1) FT1601 Alarm L.L.L. provide A2) FT1602 Alarm L.L.L. provide D1) CO detector provided D2) CO unit leak S.D. D3) Emergency response plan for CO leak	1) Control by following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	2	2

แผนปฏิบัติงาน ขั้นต้นและแผนปฏิบัติงานขั้นต้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานปฏิบัติงานขั้นที่ 11.2.2.9

หน้า (Node) CO Generation Unit 4

ผู้จัดทำ (Parameter) Absorption Temperature

ค่า (Value) PC-1631 - 5.4 kg, T1-1632 - 1000-2500 NacH, T1-1682 - 40°C, T1-1681 - 100°C

แบบแผนงาน (P-0002)

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Subsidiary)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง	
					โอกาส (L)	ผลกระทบ (S)
More Pressure	Pressure inlet TSA line high - inlet valve "A" at 1014 close	- RG leak out via pipe connection. - Predict off spec	A1) FT1613A.H provide B1) Valve check but Tag system provide D1) CO detector provide D2) J171 provide C1) SV1165 provide.	1) Control by following Work Instruction	2	2
More Pressure	- A.C. Beckman plug in vessel.	TSA rate efficiency decrease - CO L.L. S.D.	A1) FT1613A.H, 128 provide C1) SV1165, 128 provide. D1) CO L.L. S.D.	1) Control by following Work Instruction	1	2

แผนปฏิบัติงาน ขั้นต้นและแผนปฏิบัติงานขั้นต้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานปฏิบัติงานขั้นที่ 11.2.2.9

หน้า (Node) CO Generation Unit 4

ผู้จัดทำ (Parameter) Absorption Temperature

ค่า (Value) PC-1631 - 5.4 kg, T1-1632 - 1000-2500 NacH, T1-1682 - 40°C, T1-1681 - 100°C

แบบแผนงาน (P-0002)

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Subsidiary)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง	
					โอกาส (L)	ผลกระทบ (S)
Less Level	Less level MA in V-165 - Drain valve at LV-165 open leak	- MA spill out. - Cause to fire.	A1) FT1605 Alarm L.L.L. provide. A2) FT1605 provide A3) IX165 L.L. S.D. B1) Tag system provide D1) Gas detector provide D2) CO L.L. S.D. D3) Secondary containment provide.	1) Control by following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	2	2
More Level	More level of MA in V-165 - LV165 malfunction	- Back pressure at take RG gas and may be over flow to sublayer - CO shut down.	A1) FT1605 Alarm H.H.H. provide A2) FT1605 provide A3) IX165 L.L. S.D. D1) FT165 AL-ALL.	1) Preventive Maintenance	2	2

แผนปฏิบัติงาน ขั้นต้นและแผนปฏิบัติงานขั้นต้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานปฏิบัติงานขั้นที่ 11.2.2.9

หน้า (Node) CO Generation Unit 4

ผู้จัดทำ (Parameter) Absorption Temperature

ค่า (Value) PC-1631 - 5.4 kg, T1-1632 - 1000-2500 NacH, T1-1682 - 40°C, T1-1681 - 100°C

แบบแผนงาน (P-0002)

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Subsidiary)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง	
					โอกาส (L)	ผลกระทบ (S)
No Reaction	- Segments mal-function	- Incomplete adsorption. - Product off spec.	A1) Q171 provide. D1) CO L.L. S.D. D2) FT163 A1, A2, B1, B2 provide. B1) Alarm panel	1) Control by following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1	2
Less Pressure	- Drain valve open - Pipe flange leak	- RG leak out to ATM - Production rate decrease	A1) FT1613A.H provide B1) Valve check but Cap Tag system provide D1) CO detector provide D2) J171 provide C1) SV1165 provide.	1) Control by following Work Instruction	3	2

หมายเหตุ: รายการนี้แสดงรายการที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย HAZOP
HSE (Safe) CO Generation Unit 3
วัตถุประสงค์ (Purpose):
วัตถุประสงค์ (Purpose):

วัตถุประสงค์ (Purpose):
วัตถุประสงค์ (Purpose):

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น (Possible Cause)	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Consequence)	มาตรการป้องกันที่ควรดำเนินการ (Safeguards)	คำแนะนำ (Recommendation)	ระดับความเสี่ยง	
					ก่อน (L)	หลัง (S)
More Temperature	Temp. of inlet gas PSA high -TV170 mal-function	- Life cycle of A.C. decrease - A.C. fuse and plug at any equipment	A) ITC 170 AIL, AIL provide B) Alarm panel C) ITC 180 provide D) E117, E180 provide	1) Control by following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	2	2
More Temperature	High temp. of CO outlet E-175 - No cooling water supply	- PSA H.L. shut down - Equipment may be damage	A) ITC172 Alarm H.L. JIB provide B) ITC172 provide effect to I.L. C) Tag system provide D) Alarm panel E) Design coverage	1) Control by following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	2	2

หมายเหตุ: รายการนี้แสดงรายการที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย HAZOP
HSE (Safe) CO Generation Unit 3
วัตถุประสงค์ (Purpose):
วัตถุประสงค์ (Purpose):

วัตถุประสงค์ (Purpose):
วัตถุประสงค์ (Purpose):

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น (Possible Cause)	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Consequence)	มาตรการป้องกันที่ควรดำเนินการ (Safeguards)	คำแนะนำ (Recommendation)	ระดับความเสี่ยง	
					ก่อน (L)	หลัง (S)
More Pressure	- A.C. broken and plug in pipe or stainer.	- RG gas leak out to ATM	A) ITC 161 provide B) CO detector provide C) ITC 182 provide D) Stand by stainer E) ITC 177 AIL, AILH F) SV177 provide	1) Control by following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	4	1

หมายเหตุ: รายการนี้แสดงรายการที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย HAZOP
HSE (Safe) CO Generation Unit 3
วัตถุประสงค์ (Purpose):
วัตถุประสงค์ (Purpose):

วัตถุประสงค์ (Purpose):
วัตถุประสงค์ (Purpose):

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น (Possible Cause)	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Consequence)	มาตรการป้องกันที่ควรดำเนินการ (Safeguards)	คำแนะนำ (Recommendation)	ระดับความเสี่ยง	
					ก่อน (L)	หลัง (S)
Less Flow	- Drain valve open leak	- CO leak to ATM	A) Flow indicator Alarm L.J.L provide B) V.Cup provide C) Tag system Valve check for provide D) CO detector provide with I.L. S.D.CO. E) Portable detector provide	1) Control by following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	2	2
Less Flow	Less CO gas to P-172 A/B/C - P-172 plug	- CO load decrease - Can not operate PSA, CO at full capacity - Temp. high	A) F118 AIL, AIL provide B) F180 AIL, AIL provide C) F182 provide D) Stand by filter provide E) F175 with I.L. PSA S.D.	1) Control by following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	3	3
Less Flow	Less CO gas to V-180 - P-172 capacity decrease (Flow performance)	- CO load decrease - PSA, CO can not operate at full capacity	A) F118 AIL, AIL provide B) F180 AIL, AIL provide C) Stand by pump provide D) F172 A/B/C provide	1) Control by following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	4	4

หมายเหตุ: รายการนี้แสดงรายการที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย HAZOP
HSE (Safe) CO Generation Unit 3
วัตถุประสงค์ (Purpose):
วัตถุประสงค์ (Purpose):

วัตถุประสงค์ (Purpose):
วัตถุประสงค์ (Purpose):

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น (Possible Cause)	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Consequence)	มาตรการป้องกันที่ควรดำเนินการ (Safeguards)	คำแนะนำ (Recommendation)	ระดับความเสี่ยง	
					ก่อน (L)	หลัง (S)
Less Temperature	N/A	N/A	N/A			
No temperature	N/A	N/A	N/A			
More Reaction	N/A	N/A	N/A			
Less Reaction	N/A	N/A	N/A			
More Flow	Same condition with "More Pressure"	Same condition with "More Pressure"	Same condition with "More Pressure"		4	1
Less Pressure	Same condition with "Less Flow"	Same condition with "Less Flow"	Same condition with "Less Flow"		4	3
No Pressure	Same condition with "No Flow"	Same condition with "No Flow"	Same condition with "No Flow"		2	3

เอกสาร: วิศวกรรมการผลิตแก๊สธรรมชาติในโรงงานผลิตแก๊สธรรมชาติ (NGP)

หน้า (Side) CO-Generator Unit 6

ผู้จัดทำ (Parameter) Pressure

ค่า (Value) P-178 - 800 kPa, P-179 - 6.4 kPa, P-180 - 2.3 kPa

แบบแปลนแบบ B-0004

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่พบบ่อย (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguard)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง	
					โอกาส (L)	ผลกระทบ (S)
Less Flow	Less CO flow supply to V-180 - Wrong adjust valve flag - Valve malfunction	- CO production rate decrease - Upstream pressure increase	A1) P178 alarm L.L.L provide A2) P180 alarm L.L.L provide B1) Tag system provide D1) P180 alarm L.L.L provide D2) P178 alarm L.L.L provide	1) Control by following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	2	4
Less Flow	Less CO flow supply to V-180 - Drain valve open leak - Less pressure at V-180 - Drain valve open leak - Pipe flange leak open	- CO production rate decrease - CO leak to ATM	A1) P178 alarm L.L.L provide A2) P180 alarm L.L.L provide B1) Cap Tag system provide D1) CO detector provide D2) P180 alarm L.L.L provide D3) CO L.L.S.D	1) Control by following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	2	4
Less Flow	Less recycle gas flow V-178 to inlet line - Wrong adjust L.L.L valve - M-174 side run	CO product gas quantity	A1) P178, Alarm L.L.L provide B1) Tag system Valve check list provide B2) P178, Alarm L.L.L provide D3) SV178 provide D1) Q171 provide D2) Q180 provide	1) Control by following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	2	4

เอกสาร: วิศวกรรมการผลิตแก๊สธรรมชาติในโรงงานผลิตแก๊สธรรมชาติ (NGP)

หน้า (Side) CO-Generator Unit 6

ผู้จัดทำ (Parameter) Pressure

ค่า (Value) P-178 - 800 kPa, P-179 - 6.4 kPa, P-180 - 2.3 kPa

แบบแปลนแบบ B-0004

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่พบบ่อย (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguard)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง	
					โอกาส (L)	ผลกระทบ (S)
More Pressure	Pressure at inlet line of V-180 high - 2" manual ball valve at outlet line close	- CO may leak out via valve & connection pipe to ATM	A1) P180.178 alarm H.H.H provide B1) Valve check list Tag system provide D1) CO detector provide D2) SV180.1802 provide D3) P180 AL.A.L.L	1) Control by following Work Instruction	2	4
More Pressure	Pressure at inlet line of V-180 high - P-178 not function	- CO may leak out to ATM	A1) P178 alarm H.H.H provide A2) P180 AL.A.L.L D1) CO detector provide D2) P178 AL.A.L.L D3) P177 AL.A.H.H	1) Preventive Maintenance	2	4

เอกสาร: วิศวกรรมการผลิตแก๊สธรรมชาติในโรงงานผลิตแก๊สธรรมชาติ (NGP)

หน้า (Side) CO-Generator Unit 6

ผู้จัดทำ (Parameter) Pressure

ค่า (Value) P-178 - 800 kPa, P-179 - 6.4 kPa, P-180 - 2.3 kPa

แบบแปลนแบบ B-0004

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่พบบ่อย (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguard)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง	
					โอกาส (L)	ผลกระทบ (S)
No Flow	No CO gas supply to V-180 - P-178 not function	- No CO production - Upstream pressure increase	A1) P180 Alarm L.L.L provide A2) P178 AL.A.L.L D1) P-178 AL.A.H.H	1) Preventive Maintenance	2	4
Less Pressure	Less pressure at V-180 - Drain valve open leak - Pipe flange leak open	- CO leak out to ATM - CO production rate decrease	A1) P180 alarm L.L.L provide B1) Cap Tag system provide D1) CO detector provide D2) CO L.L.S.D	1) Control by following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	2	4

เอกสาร: วิศวกรรมการผลิตแก๊สธรรมชาติในโรงงานผลิตแก๊สธรรมชาติ (NGP)

หน้า (Side) CO-Generator Unit 6

ผู้จัดทำ (Parameter) Pressure

ค่า (Value) P-178 - 800 kPa, P-179 - 6.4 kPa, P-180 - 2.3 kPa

แบบแปลนแบบ B-0004

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่พบบ่อย (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguard)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง	
					โอกาส (L)	ผลกระทบ (S)
More Pressure	Pressure at outlet line of V-180 high - Valve close not function	- CO might leak out to ATM via flange	A1) P180 AL.A.H.H provide B1) Valve check list Tag system provide D1) CO detector provide D2) SV180.1802 provide D3) CO L.L.S.D	1) Control by following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	2	4

2018年12月26日

minim (Node) CD Generation Unit ?
transmission (Node Description) Off gas holder[illegible]

Stacy L. Barron, M.D., M.P.H.

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่พบบ่อย (Probable Cause)	ผลกระทบ/ความเสี่ยง (Consequence)	มาตรการป้องกัน (safeguards)	คำแนะนำ (Recommendation)	เวลาที่ใช้ (L)	ความถี่ (S)	ระดับความรุนแรง (Rating)
No Flow	No WG supply from V-101 to T-104 - Manual valve closed - Valve mal function	- No WG supply to C-107 effect to C1 STD. - C1 STD	A111104 alarm L.L.L provide A2111071 alarm L.L.L provide C11 Valve check for Tag system provide D11 PLC1012 AL-ABH D21 PLC104 AL-ALL D31 SSV101 provide	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	2	2	4
Less Level	Level MA at T-104 low - Drain valve at suction (P-100) open leak	- C011L STD - MA leak out to ATM - P-100 cavitation	A111104 alarm L.L.L provide A211104 provide C11 Cap Tag system provide B11 Gas detector provide D21 PG100 provide D31 RO100 provide B41 Secondary containment	1) Control by Following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	2	2	4
More Level	Level MA at T-104 high - Inlet outlet valve of P-100 close	- L104 B11 L1, C1 - P-100 cavitation	A111104 alarm H.H.H provide A211104 provide B11 Valve check for Tag system provide	1) Control by Following Work Instruction	2	2	4

Exponential growth of ρ is observed in the case of

midnight 35-45

มกราคม ๒๕๖๓

และยังได้พบว่า การเพิ่มขนาดของพื้นที่ปลูกพืชในแปลงปลูกพืชเดี่ยว จะทำให้ผลผลิตพืชในแปลงปลูกพืชเดี่ยวเพิ่มขึ้น และเมื่อเพิ่มขนาดพื้นที่ปลูกพืชในแปลงปลูกพืชเดี่ยวให้มากขึ้น ผลผลิตพืชในแปลงปลูกพืชเดี่ยวจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเมื่อเพิ่มขนาดพื้นที่ปลูกพืชในแปลงปลูกพืชเดี่ยวให้มากขึ้น ผลผลิตพืชในแปลงปลูกพืชเดี่ยวจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

$$\mathbf{y} = \mathbf{y}(\mathbf{M}(\mathbf{N}, \mathbf{d}), \mathbf{C})$$
 (Generation of \mathbf{y})

Reaction Temperature (°C)	Pressure (atm)	Time (h)	Yield (%)	Product
100	10	1	100	1,2-dichloroethane
100	10	2	100	1,2-dichloroethane
100	10	3	100	1,2-dichloroethane
100	10	4	100	1,2-dichloroethane
100	10	5	100	1,2-dichloroethane
100	10	6	100	1,2-dichloroethane
100	10	7	100	1,2-dichloroethane
100	10	8	100	1,2-dichloroethane
100	10	9	100	1,2-dichloroethane
100	10	10	100	1,2-dichloroethane
100	10	11	100	1,2-dichloroethane
100	10	12	100	1,2-dichloroethane
100	10	13	100	1,2-dichloroethane
100	10	14	100	1,2-dichloroethane
100	10	15	100	1,2-dichloroethane
100	10	16	100	1,2-dichloroethane
100	10	17	100	1,2-dichloroethane
100	10	18	100	1,2-dichloroethane
100	10	19	100	1,2-dichloroethane
100	10	20	100	1,2-dichloroethane
100	10	21	100	1,2-dichloroethane
100	10	22	100	1,2-dichloroethane
100	10	23	100	1,2-dichloroethane
100	10	24	100	1,2-dichloroethane
100	10	25	100	1,2-dichloroethane
100	10	26	100	1,2-dichloroethane
100	10	27	100	1,2-dichloroethane
100	10	28	100	1,2-dichloroethane
100	10	29	100	1,2-dichloroethane
100	10	30	100	1,2-dichloroethane
100	10	31	100	1,2-dichloroethane
100	10	32	100	1,2-dichloroethane
100	10	33	100	1,2-dichloroethane
100	10	34	100	1,2-dichloroethane
100	10	35	100	1,2-dichloroethane
100	10	36	100	1,2-dichloroethane
100	10	37	100	1,2-dichloroethane
100	10	38	100	1,2-dichloroethane
100	10	39	100	1,2-dichloroethane
100	10	40	100	1,2-dichloroethane
100	10	41	100	1,2-dichloroethane
100	10	42	100	1,2-dichloroethane
100	10	43	100	1,2-dichloroethane
100	10	44	100	1,2-dichloroethane
100	10	45	100	1,2-dichloroethane
100	10	46	100	1,2-dichloroethane
100	10	47	100	1,2-dichloroethane
100	10	48	100	1,2-dichloroethane
100	10	49	100	1,2-dichloroethane
100	10	50	100	1,2-dichloroethane
100	10	51	100	1,2-dichloroethane
100	10	52	100	1,2-dichloroethane
100	10	53	100	1,2-dichloroethane
100	10	54	100	1,2-dichloroethane
100	10	55	100	1,2-dichloroethane
100	10	56	100	1,2-dichloroethane
100	10	57	100	1,2-dichloroethane
100	10	58	100	1,2-dichloroethane
100	10	59	100	1,2-dichloroethane
100	10	60	100	1,2-dichloroethane
100	10	61	100	1,2-dichloroethane
100	10	62	100	1,2-dichloroethane
100	10	63	100	1,2-dichloroethane
100	10	64	100	1,2-dichloroethane
100	10	65	100	1,2-dichloroethane
100	10	66	100	1,2-dichloroethane
100	10	67	100	1,2-dichloroethane
100	10	68	100	1,2-dichloroethane
100	10	69	100	1,2-dichloroethane
100	10	70	100	1,2-dichloroethane
100	10	71	100	1,2-dichloroethane
100	10	72	100	1,2-dichloroethane

unpublished results.

ปัจจัยนำเข้า (Inputs)	สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น (Possible Cases)	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Consequence)	การประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Rating)	การดำเนินการตามแผน		
				โอกาส (Likelihood)	ความรุนแรง (Severity)	มาตรการป้องกัน (Mitigation)
More Temperature	N/A	N/A				
Less Temperature	N/A	N/A				
No Temperature	N/A	N/A				
More Function	N/A	N/A				
Less Function	N/A	N/A				
No Function	N/A	N/A				
More Flow	N/A	N/A				
More Pressure	N/A	N/A				

สมมติว่า $\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \dot{x}^2 \right) = m \dot{x} \ddot{x}$

Wiring (Model C) Generation Unit 7

[illegible]

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/000000>; this version posted January 1, 2016. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes)	ผลกระทบ/ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกัน/การแก้ไข (Safeguards)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส (L)	ความรุนแรง (S)	ความถี่ (F)	ผลกระทบ (C)
Alarm Level	Level MA at T-104 high - P-100 trip - Shutter: Elbow plug - Check valve malfunction	- L1 104 B111, CO STD - P-100 cancellation	A111/104 Alarm B111 provide A211/G 104 provide B111 Alarm panel B111 By pass status	2	2	4	2
Level Pressure	Same condition with "Level"	Same condition with "Level"	Same condition with "Level"	2	2	4	2
No Pressure	Same condition with "No level"	Same condition with "No level"	Same condition with "No level"	2	2	4	2

unstable equilibrium point.

min 50 50 50

Received 26.03.2013

[illegible]

Unit ID (Node)	Generation Unit #	Transmission (Node Description) Name	Flow	Cost
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9
10	10	10	10	10
11	11	11	11	11
12	12	12	12	12
13	13	13	13	13
14	14	14	14	14
15	15	15	15	15
16	16	16	16	16
17	17	17	17	17
18	18	18	18	18
19	19	19	19	19
20	20	20	20	20
21	21	21	21	21
22	22	22	22	22
23	23	23	23	23
24	24	24	24	24
25	25	25	25	25
26	26	26	26	26
27	27	27	27	27
28	28	28	28	28
29	29	29	29	29
30	30	30	30	30
31	31	31	31	31
32	32	32	32	32
33	33	33	33	33
34	34	34	34	34
35	35	35	35	35
36	36	36	36	36
37	37	37	37	37
38	38	38	38	38
39	39	39	39	39
40	40	40	40	40
41	41	41	41	41
42	42	42	42	42
43	43	43	43	43
44	44	44	44	44
45	45	45	45	45
46	46	46	46	46
47	47	47	47	47
48	48	48	48	48
49	49	49	49	49
50	50	50	50	50
51	51	51	51	51
52	52	52	52	52
53	53	53	53	53
54	54	54	54	54
55	55	55	55	55
56	56	56	56	56
57	57	57	57	57
58	58	58	58	58
59	59	59	59	59
60	60	60	60	60
61	61	61	61	61
62	62	62	62	62
63	63	63	63	63
64	64	64	64	64
65	65	65	65	65
66	66	66	66	66
67	67	67	67	67
68	68	68	68	68
69	69	69	69	69
70	70	70	70	70
71	71	71	71	71
72	72	72	72	72
73	73	73	73	73
74	74	74	74	74
75	75	75	75	75
76	76	76	76	76
77	77	77	77	77
78	78	78	78	78
79	79	79	79	79
80	80	80	80	80
81	81	81	81	81
82	82	82	82	82
83	83	83	83	83
84	84	84	84	84
85	85	85	85	85
86	86	86	86	86
87	87	87	87	

$\mathcal{P}_{\text{eff}}^{\text{eff}}(\text{GeV})$ ($\mathcal{P}_{\text{eff}}^{\text{eff}}(\text{GeV})$)	Discussion
$\mathcal{P}_{\text{eff}}^{\text{eff}}(\text{GeV})$ ($\mathcal{P}_{\text{eff}}^{\text{eff}}(\text{GeV})$)	(Kleinman et al. 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004)

unintentionally noted

เหตุการณ์ 4 (Deviation)	สาเหตุของเหตุ (Possible Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการป้องกันเหตุการณ์ (Safeguard)	ข้อเสนอแนะ (Recommendations)	วันที่พบ (Date)	จำนวน (No.)	อันดับ (Rank)
Less Level	- No FW supply - 3.4" valve close plug	- WQ TAG leak out to ATM - Back up pressure of SV error	A11 IAG 200 provide D11 CTO detector D21 Tag system provide D31 CWS supply	1) Control by following Work Instruction	2	2	2
Less Level	- Less water level at flare pot - Valve leak / open	- WQ TAG leak out to ATM	A11 IAG200 provide D11 CTO detector provide D21 Cap tag system provide D31 CWS supply	1) Control by following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	2	2	2
No Reaction	- No LPG supply to pilot burner - Valve close - XV not-function	- Pilot burner online	A11 Alarm panel D11 CTO detector provide D21 TB 2001 / 2002 provide	1) Control by following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	2	3	2

หมายเหตุ: ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานขั้น 3 ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานขั้น 3 (H&OP)
หน่วย (Unit): CO Generation Unit 9
ปริมาณ (Volume): 100 TPA, TC-106 - 295-310 °C
ปริมาณ (Volume): 100 TPA, TC-106 - 295-310 °C

แผนการปฏิบัติงานตามการปฏิบัติงานขั้น 3-0006

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguard)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง	
					โอกาส (L)	ผลกระทบ (S)
More Temperature	N/A	N/A	N/A			
Less Temperature	N/A	N/A	N/A			
No Temperature	N/A	N/A	N/A			
More Reaction	N/A	N/A	N/A			
Less Reaction	N/A	N/A	N/A			
No Reaction	N/A	N/A	N/A			
More Flow	Same condition with "More Pressure"	Same condition with "More Pressure"	Same condition with "More Pressure"		2	2
Less Pressure	Same condition with "Less Pressure"	Same condition with "Less Pressure"	Same condition with "Less Pressure"		2	2

หมายเหตุ: ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานขั้น 3 ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานขั้น 3 (H&OP)
หน่วย (Unit): CO Generation Unit 10
ปริมาณ (Volume): 100 TPA, TC-106 - 295-310 °C, 11-195 - 25% Pressure - 0.5 kg

แผนการปฏิบัติงานตามการปฏิบัติงานขั้น 3-0006

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguard)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง	
					โอกาส (L)	ผลกระทบ (S)
Less Level	Less level at V-195 - Valve open leak	- Less HO flow supply to L-1991 CO S/D - HO leak to vent	A111195 alarm H, I, B provide A211195 provide B11195C provide	1) Control by following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	2	2
More Pressure	Pressure at V-195 high	- Pump cavitate	A111195 alarm H, I, B provide A211195 provide A31195V195 provide A41195V1952 provide C111197 A11, A1H provide D11195 196 provide D21 vent system provide	1) Control by following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	2	2
More concentration CO detector and flow loss effect from outsource	CO detector and flow loss effect from outsource	- CO 11, S/D D1111, CO D21 CO from TBG supply	A11 CO detector D1111, CO D21 CO from TBG supply	1) Find out new type CO detector (specification) 2) Calibrate CO detector 3) Preventive Maintenance 4) Meeting with hazardous generator	4	2

หมายเหตุ: ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานขั้น 3 ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานขั้น 3 (H&OP)
หน่วย (Unit): CO Generation Unit 10
ปริมาณ (Volume): 100 TPA, TC-106 - 295-310 °C, 11-195 - 25% Pressure - 0.5 kg

แผนการปฏิบัติงานตามการปฏิบัติงานขั้น 3-0006

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguard)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง	
					โอกาส (L)	ผลกระทบ (S)
Contaminant Flow	High oxygen content in EF	- Oxygen can oxidize with catalyst to EF-degrade	D11 Nitrogen bleed ring provide	1) Control by following Work Instruction	1	2
No Flow	No HO supply - Valve close - Pump trip	- CO 11, S/D C11195 alarm L, I, I provide B11195C provide D11195C supply	A111195 alarm L, I, I provide C11195 alarm provide B11195C supply D11195C supply	1) Control by following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	2	2
No Flow	No flow of CW to P-196 - Valve close - Cooling water system failure	- Cannot cool down EF temp. as S/D CO	C11 Top system C21 Alarm panel	1) Control by following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	2	2
No Flow	No HO supply to E-154 B-155 - Valve close - TV 165 not function	- TSA 11, S/D B-155	B11195 alarm L, I, I provide D21 Alarm panel	1) Control by following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	2	2

หมายเหตุ: ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานขั้น 3 ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานขั้น 3 (H&OP)
หน่วย (Unit): CO Generation Unit 10
ปริมาณ (Volume): 100 TPA, TC-106 - 295-310 °C, 11-195 - 25% Pressure - 0.5 kg

แผนการปฏิบัติงานตามการปฏิบัติงานขั้น 3-0006

ข้อผิดพลาด (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (Safeguard)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)	การประเมินความเสี่ยง	
					โอกาส (L)	ผลกระทบ (S)
More temperature	N/A	N/A	N/A			
Less Temperature	N/A	N/A	N/A			
No Temperature	N/A	N/A	N/A			
More Reaction	N/A	N/A	N/A			
Less Reaction	N/A	N/A	N/A			
No Reaction	N/A	N/A	N/A			
More Flow	Same condition with "More Pressure"	Same condition with "More Pressure"	Same condition with "More Pressure"		2	2
Less Flow	N/A	N/A	N/A			

[illegible]

THESE RESULTS ARE IN ACCORD WITH THE FINDINGS OF OTHER STUDIES THAT HAVE SHOWN THAT THE USE OF A SINGLE-ENDED SCALE IS MORE APPROPRIATE FOR MEASURING PERCEIVED EFFORT THAN A DOUBLE-ENDED SCALE.

[illegible]

คุณสมบัติ (Division)	ประเภทงาน (Product/Category)	รายการวัสดุ (Material)	หน่วยวัด (Unit)	รายละเอียด (Specification)	หมายเหตุ (Remarks)	ข้อมูลการสั่งซื้อ (Ordering Information)		
						จำนวน (Quantity)	ราคาต่อหน่วย (Unit Price)	รวม (Total)
งานประกอบ (Assembly)	ชิ้นส่วนประกอบ (Component)	เหล็กคุณภาพสูง (High Quality Steel)	kg	เหล็กคุณภาพสูง (High Quality Steel)	1) Control by following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1	2	2
		เหล็กคุณภาพต่ำ (Low Quality Steel)	kg	เหล็กคุณภาพต่ำ (Low Quality Steel)		1	2	2
งานประกอบ (Assembly)	ชิ้นส่วนประกอบ (Component)	เหล็กคุณภาพสูง (High Quality Steel)	kg	เหล็กคุณภาพสูง (High Quality Steel)	1) Control by following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1	2	2
		เหล็กคุณภาพต่ำ (Low Quality Steel)	kg	เหล็กคุณภาพต่ำ (Low Quality Steel)		1	2	2
งานประกอบ (Assembly)	ชิ้นส่วนประกอบ (Component)	เหล็กคุณภาพสูง (High Quality Steel)	kg	เหล็กคุณภาพสูง (High Quality Steel)	1) Control by following Work Instruction 2) Preventive Maintenance	1	2	2
		เหล็กคุณภาพต่ำ (Low Quality Steel)	kg	เหล็กคุณภาพต่ำ (Low Quality Steel)		1	2	2

Abstract

TABLE 1

1999

www.elsevier.com/locate/jmb

various types of nodes: (1) a node that is a storage tank and/or filtration system;

[illegible]

Description (Deviation)	Frequency/Severity (Probable Cause)	Impact/Consequence (Severity)	Mitigation/Control (Action)	Compliance Status		
				Initial (1)	Final (2)	Overall (3)
Motor Pressure	Motor pressure in V-220	Pressure in V-220 increase and may cause to vent	Pressure in V-220 increase	1	3	2
	Vent line clogged	Pressure in V-220 increase	Pressure in V-220 increase	1	3	2
Motor Temperature	No HH supply in E-123	Temperature of V-124 increase	Temperature of V-124 increase	1	1	1
		Pressure in V-124 increase	Pressure in V-124 increase	1	1	1
Motor Temperature	No CW supply in E-220-4	Temperature of V-124 increase	Temperature of V-124 increase	1	1	1
		Pressure in V-124 increase	Pressure in V-124 increase	1	1	1

การเปลี่ยนแปลงของระดับความรุนแรงของโรค

การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำในดินตามความลึกของดินในแปลงปลูกพืช

² *various* (Noun Description) AK STEEL RAIL TANK AND RAIL TIRE SYSTEM

$\delta(\text{H})_{\text{H}_2\text{O}}(\text{ppm})$: 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89, 1.90, 1.91, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95, 1.96, 1.97, 1.98, 1.99, 2.00, 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, 2.60, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69, 2.70, 2.71, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75, 2.76, 2.77, 2.78, 2.79, 2.80, 2.81, 2.82, 2.83, 2.84, 2.85, 2.86, 2.87, 2.88, 2.89, 2.90, 2.91, 2.92, 2.93, 2.94, 2.95, 2.96, 2.97, 2.98, 2.99, 3.00, 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06, 3.07, 3.08, 3.09, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, 3.57, 3.58, 3.59, 3.60, 3.61, 3.62, 3.63, 3.64, 3.65, 3.66, 3.67, 3.68, 3.69, 3.70, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, 3.80, 3.81, 3.82, 3.83, 3.84, 3.85, 3.86, 3.87, 3.88, 3.89, 3.90, 3.91, 3.92, 3.93, 3.94, 3.95, 3.96, 3.97, 3.98, 3.99, 4.00, 4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 4.05, 4.06, 4.07, 4.08, 4.09, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48, 4.49, 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54, 4.55, 4.56, 4.57, 4.58, 4.59, 4.60, 4.61, 4.62, 4.63, 4.64, 4.65, 4.66, 4.67, 4.68, 4.69, 4.70, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 4.75, 4.76, 4.77, 4.78, 4.79, 4.80, 4.81, 4.82, 4.83, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87, 4.88, 4.89, 4.90, 4.91, 4.92, 4.93, 4.94, 4.95, 4.96, 4.97, 4.98, 4.99, 5.00, 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07, 5.08, 5.09, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, 5.40, 5.41, 5.42, 5.43, 5.44, 5.45, 5.46, 5.47, 5.48, 5.49, 5.50, 5.51, 5.52, 5.53, 5.54, 5.55, 5.56, 5.57, 5.58, 5.59, 5.60, 5.61, 5.62, 5.63, 5.64, 5.65, 5.66, 5.67, 5.68, 5.69, 5.70, 5.71, 5.72, 5.73, 5.74, 5.75, 5.76, 5.77, 5.78, 5.79, 5.80, 5.81, 5.82, 5.83, 5.84, 5.85, 5.86, 5.87, 5.88, 5.89, 5.90, 5.91, 5.92, 5.93, 5.94, 5.95, 5.96, 5.97, 5.98, 5.99, 6.00, 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08, 6.09, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35, 6.36, 6.37, 6.38, 6.39, 6.40, 6.41, 6.42, 6.43, 6.44, 6.45, 6.46, 6.47, 6.48, 6.49, 6.50, 6.51, 6.52, 6.53, 6.54, 6.55, 6.56, 6.57, 6.58, 6.59, 6.60, 6.61, 6.62, 6.63, 6.64, 6.65, 6.66, 6.67, 6.68, 6.69, 6.70, 6.71, 6.72, 6.73, 6.74, 6.75, 6.76, 6.77, 6.78, 6.79, 6.80, 6.81, 6.82, 6.83, 6.84, 6.85, 6.86, 6.87, 6.88, 6.89, 6.90, 6.91, 6.92, 6.93, 6.94, 6.95, 6.96, 6.97, 6.98, 6.99, 7.00, 7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.06, 7.07, 7.08, 7.09, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.30, 7.31, 7.32, 7.33, 7.34, 7.35, 7.36, 7.37, 7.38, 7.39, 7.40, 7.41, 7.42, 7.43, 7.44, 7.45, 7.46, 7.47, 7.48, 7.49, 7.50, 7.51, 7.52, 7.53, 7.54, 7.55, 7.56, 7.57, 7.58, 7.59, 7.60, 7.61, 7.62, 7.63, 7.64, 7.65, 7.66, 7.67, 7.68, 7.69, 7.70, 7.71, 7.72, 7.73, 7.74, 7.75, 7.76, 7.77, 7.78, 7.79, 7.80, 7.81, 7.82, 7.83, 7.84, 7.85, 7.86, 7.87, 7.88,

Condition (Deviation)	Parameter(s) (Possible Cause)	อุปกรณ์/เครื่องมือ (Component)	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP)	การแก้ไขปัญหา (Troubleshooting)	การประเมินผล (Evaluation)		
					Score (1-5)	Pass/Fail	Remarks
Low Level	Low level in V-120 (Low flow of 52% AK)	P-122 circulation	A-03 H-120 alarm L-11 provided A-21 H-201 alarm L-11 provided H-03 Track loading provided	(1) Control by following Work Instruction (2) Preventive Maintenance	1	2	1
Minor Level	Minor level in V-120 (L-03 V-201 mal-drawn) Warning alarm value	AK can overflow in ATM	A-03 H-120 alarm H-01 provided A-21 H-120 provided	(1) Control by following Work Instruction (2) Preventive Maintenance	1	1	1
Low Pressure	Low pressure in V-023 (Hard to line filter clogged)	V-023 get vacuum and may damage	A-03 H-120 alarm L-11 provided H-03 TDS-027 provided H-03 Vent system from P-027 to dip post provided	(1) Preventive Maintenance	1	2	1
Low Pressure	Low pressure in V-120 (Vent line clogged)	V-120 get vacuum and may damage	(H-03 P-0130 provided H-25 P-0120 provided	Review to install P-0130 to dip post Venting inspection	1	1	2
More Pressure	More pressure in V-023 (Hard and line clogged)	Pressure in V-023 increase and may cause to vent damage	A-03 H-120 alarm H-01 provided H-03 Vent system from P-027 to dip post provided	Verify bleed air inspection	1	1	2

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

12

2009-2010

การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการขยายตัวของเมืองและการเกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้น

variation (Nude, (baptism)) AS STORAGE TANK AND AIR TREATMENT SYSTEM

Адрес: 117912, Москва, ул. Басовская, д. 10, стр. 1

အခြေအနေအထား (Description)	အခြေအနေအထား (Possible Cause)	အခြေအနေအထား (Consequence)	အခြေအနေအထား (Sub-point)	အခြေအနေအထား (Recommendation)	အခြေအနေအထား (Rating)		
					1 (Low)	2 (Medium)	3 (High)
Land Temperature	N/A	N/A	N/A				
No Temperature	N/A	N/A	N/A				
Mass Reaction	N/A	N/A	N/A				
Land Reaction	N/A	N/A	N/A				
No Reaction	N/A	N/A	N/A				
Mass Flow	Same condition with "Mass Flow" Same condition with "Mass Flow"	Same condition with "Mass Flow" Same condition with "Mass Flow"	Same condition with "Mass Flow" Same condition with "Mass Flow"		1	3	2
Land Flow	Same condition with "Land Flow" Same condition with "Land Flow"	Same condition with "Land Flow" Same condition with "Land Flow"	Same condition with "Land Flow" Same condition with "Land Flow"		1	2	1
No Flow	N/A	N/A	N/A				
No Pressure	N/A	N/A	N/A				

1. *Thyridopteryx* sp. nov. (Fig. 10)

สมมติว่า \vec{v}_1 และ \vec{v}_2 เป็นเวกเตอร์ในปริภูมิเวกเตอร์ V แล้ว $\vec{v}_1 + \vec{v}_2$ และ $c\vec{v}_1$ สำหรับ c เป็นสเกลาร์ ก็เป็นเวกเตอร์ใน V ด้วย

Chen, Y. H., and J. H. Tzeng. 1995. The Effect of the Choice of the Discount Rate on the Benefit-Cost Ratio of a Project. *Journal of Public Economics* 58: 393-407.

Chen, Y. H., and J. H. Tzeng. 1995. The Effect of the Choice of the Discount Rate on the Benefit-Cost Ratio of a Project. *Journal of Public Economics* 58: 393-407.

1001-7541/00/0005-0000\$10.00/0

Description (Deviation)	Material Code (Preamble Cause)	Impact on Safety (Consequence)	Control/Prevention (Self-protection)	Severity (Recommendation)	Mitigation Action		
					Item (1)	CS (2)	Rating (3)
Low Pressure	Low pressure in V-15A, B, V-137 - Vent line clogged	Vessel may damage from vacuum PA spill out to ATM	(D1) Secondary containment, provided (D2) Clean vent	(1) Control by following Work Instruction (2) Preventive Maintenance	1	3	3
Mass Pressure	Mass pressure in V-15A, B, V-137 - Vent line clogged	Pressure in vessel increase and may tank damage PA spill out to ATM	(D1) Secondary containment, provided (D2) Clean vent	(1) Control by following Work Instruction (2) Preventive Maintenance	1	3	3

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered.

Received 15 May 2014; accepted 15 May 2014; first published online 15 May 2014

Received 10 November 2004; accepted 12 January 2005

Received 10 November 2004; accepted 12 January 2005

100

Scenario (Decision)	Scenario Cause (Possible Cause)	Impacts/Consequences (Consequence)	Mitigation/Prevention (Subquery)	Severity (Government/Insurance)	Probability/Impact		
					Low	Medium	High
Low Level	Low Level in V-100 0.01-1000 Type Damage Link	- PA will be ATM - P-1000 container may effect to SE process and effect to (T) extension of \$5 per unit	A31 LE-1000 data L.L.L. provided A21 LE-1000 - provided B31 N1000 - \$5/720 - provided B21 P31000A II provided D31 Secondary container, provided	(1) Contained by following Work Subquery (2) Periodic Maintenance	1	5	2
Low Pressure	Low pressure on V-100 V-100 low charged	Link any damage form maximum PA, will not to ATM	(D3) Secondary container, provided B21 Clean unit	(1) Contained by following Work Inspective (2) Periodic Maintenance	1	3	2
Subquery	N/A	N/A	N/A				
Low Flow	Same condition with "Low Flow"	Same condition with "Low Flow"	Same condition with "Low Flow"		1	3	2
Not Flow	N/A	N/A	N/A				

9. *How many times have you been in a fight with your partner?*

consideration. Since it is not possible to find a \mathbf{z}_i such that $\mathbf{z}_i^T \mathbf{z}_i = 1$ and $\mathbf{z}_i^T \mathbf{z}_j = 0$ for all $j \neq i$, we consider the following:

Yield (%) (N): 79.74, monomer of dimer

Yield (%) (N): 79.74, monomer of dimer

$$-70 = 60 \cdot 0.931^{10} - 720 = -688.6$$

Билтэм (Deviation)	Шалбаралтын (Predict Cause)	Төрөл (Deviation Type)	Урьдчилсан хариулт (Preliminary Response)	Билтэм (Deviation)	Тогтвортой байдал (Stability)		
					Тогтвор (Stable)	Хуримт (Volatile)	Хуримт (Volatile)
Мат Температурын	N/A	N/A	N/A	N/A			
Лон Температурын	N/A	N/A	N/A	N/A			
Нэг Температурын	N/A	N/A	N/A	N/A			
Мат Температурын	N/A	N/A	N/A	N/A			
Лон Температурын	N/A	N/A	N/A	N/A			
Нэг Температурын	N/A	N/A	N/A	N/A			
Мат Температурын	N/A	N/A	N/A	N/A			
Лон Температурын	N/A	N/A	N/A	N/A			

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* contents were determined by spectrophotometry using the method of Lichtenthaler and Whistler (1987).

ข้อมูลทั่วไป (General Information)	รายละเอียด (Details)	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)	การดำเนินการ (Action)	การติดตาม (Monitoring)	การปรับปรุง (Improvement)
Low Temperature	NA	NA	NA	NA	NA
No Temperature	NA	NA	NA	NA	NA
More Reaction	NA	NA	NA	NA	NA
Low Reaction	NA	NA	NA	NA	NA
No Reaction	NA	NA	NA	NA	NA
More Flow	Same condition with "More Flow" condition with "More Flow"	Same condition with "More Flow" condition with "More Flow"	Same condition with "More Flow" condition with "More Flow"	Same condition with "More Flow" condition with "More Flow"	Same condition with "More Flow" condition with "More Flow"
No Flow	Same condition with "No Flow" condition with "No Flow"	Same condition with "No Flow" condition with "No Flow"	Same condition with "No Flow" condition with "No Flow"	Same condition with "No Flow" condition with "No Flow"	Same condition with "No Flow" condition with "No Flow"

ข้อบกพร่อง (Defect)	สาเหตุ (Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการแก้ไข (Action)	ผู้รับผิดชอบ (Responsible)	วันที่ (Date)	สถานะ (Status)
Low Pressure	Steam supply to process wrong adjust valve Control valve valve and function Supply system problem	Not enough supply to process Shut down process	A1) PI-070 alarm L.L.L. A2) PI-071/072 provide C) Tag system provide	1	3	2
More Pressure	Steam supply to process Valve and function wrong adjust valve	Steam may be leak out to ATM Dry equipment may be to damage Not enough supply to process	A1) PI-070 alarm H.H.H B1) SV-06 and 25 provide C) Tag system provide D1) PI-071, 072 at process provide	1	2	3

หมายเหตุ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยฝ่ายวิศวกรรมและฝ่ายปฏิบัติการ

หน้า 27 33

วันที่ 26.03.2013

หน้า 27 33

วันที่ 26.03.2013

ข้อบกพร่อง (Defect)	สาเหตุ (Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการแก้ไข (Action)	ผู้รับผิดชอบ (Responsible)	วันที่ (Date)	สถานะ (Status)
No flow	N/A	N/A	N/A	1	3	2
No function	N/A	N/A	N/A	1	3	2

หมายเหตุ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยฝ่ายวิศวกรรมและฝ่ายปฏิบัติการ

หน้า 26 33

วันที่ 26.03.2013

หน้า 26 33

วันที่ 26.03.2013

ข้อบกพร่อง (Defect)	สาเหตุ (Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการแก้ไข (Action)	ผู้รับผิดชอบ (Responsible)	วันที่ (Date)	สถานะ (Status)
More Temperature	N/A	N/A	N/A	1	3	2
Low Temperature	N/A	N/A	N/A	1	3	2
No Temperature	N/A	N/A	N/A	1	3	2
More function	N/A	N/A	N/A	1	3	2
Low function	N/A	N/A	N/A	1	3	2
No function	N/A	N/A	N/A	1	3	2

หมายเหตุ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยฝ่ายวิศวกรรมและฝ่ายปฏิบัติการ

หน้า 28 33

วันที่ 26.03.2013

หน้า 28 33

วันที่ 26.03.2013

ข้อบกพร่อง (Defect)	สาเหตุ (Cause)	ผลกระทบ (Consequence)	มาตรการแก้ไข (Action)	ผู้รับผิดชอบ (Responsible)	วันที่ (Date)	สถานะ (Status)
Low Level	Low condensate return flow process Valve leak open Tank leakage	Not enough supply to process Effect to GH process (GLOW) Pump shortage	A1) LLOH alarm L.L.L. A2) LLOH alarm L.L.L. C) Tag system provide D1) PI-072 and PI-074	1	3	2
More level	Pump problem Idle run leak valve leak	Re-water may be leak out to ATM	A1) LLOH alarm H.H.H A2) LLOH alarm H.H.H B1) Alarm panel C) Tag system provide D1) Over flow provide	1	2	3
Low temperature	PH water leak to tank wrong adjust valve	Effect to GH process and GLOW Re-water may be leak out to ATM	A1) T004-03 alarm L.L.L. A2) T04 at process provide C) Tag system provide D1) PI-074 at process provide D2) Over flow line provide	2	2	3

หมายเหตุ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยฝ่ายวิศวกรรมและฝ่ายปฏิบัติการ

สอน การเขียน วิจัย ๒๒๗ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจ.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) ๒๕๖๓

Infusoria (Pionea) Tenuicornis
 d. 40 mm (Vols) T. 1000 - 60 mm T. 1000 - 60 mm.

Infusoria (Pionea) Tenuicornis
 d. 40 mm (Vols) T. 1000 - 60 mm T. 1000 - 60 mm.

Infusoria (Pionea) Tenuicornis
 d. 40 mm (Vols) T. 1000 - 60 mm T. 1000 - 60 mm.

ชื่อผลิตภัณฑ์ (Description)	รหัสสินค้า (SKU)	ประเภทสินค้า (Category)	สถานะ (Status)	ข้อมูลการนำเข้า (Import Information)		ข้อมูลการส่งออก (Export Information)	
				วันที่นำเข้า (Import Date)	ปริมาณนำเข้า (Import Qty)	วันที่ส่งออก (Export Date)	ปริมาณส่งออก (Export Qty)
Motor Temperature	N/A	N/A	N/A				
No. Temperature	N/A	N/A	N/A				
Motor Position	N/A	N/A	N/A				
Load Position	N/A	N/A	N/A				
No. Position	N/A	N/A	N/A				
Motor Pressure	N/A	N/A	N/A				
Motor Flow	N/A	N/A	N/A				

เมื่อใช้วิธีนี้ ได้ 12 คู่ และสมการที่สัมพันธ์กับ Γ ของฟังก์ชัน \tilde{f} จะเปลี่ยนเป็น $\tilde{f} = \tilde{f}^{\text{new}}$ และ

$\Delta_{\text{max}} = \frac{\Delta}{\Delta_{\text{min}}} = \frac{0.0007}{0.0001} = 7$

[illegible]

$\Delta_{\text{max}} = \frac{\Delta}{\Delta_{\text{min}}} = \frac{0.0006}{0.0001} = 6$

ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Cause)	ผลกระทบที่สังเกตได้ (Consequence)	มาตรการป้องกัน/การควบคุม (Safeguard)	ข้อกำหนด (Requirement)	การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)			
					ISIRI (ISIRI)	ISIRI (ISIRI)	ISIRI (ISIRI)	ISIRI (ISIRI)
Low flow	- Wrong adjust valve - Compromise the tag	- Not enough supply to process	A1) F15-063 alarm L.L.E. provide A2) F1504 alarm L.L.E. provide C1) tag system provide D1) F15-062 alarm L.L.E. provide D2) Common air supply with V02	1) Preventive Maintenance 2) Work Instruction 3) Emergency camp provide	3	2	6	2
Low Pressure	- Jammed valve open leak - wrong adjust valve - Equipment equipment leak - Filter clog	- Not enough supply to process	A1) F15-063 alarm L.L.E. provide B1) Valve check list provide B2) Report Blue provide C1) tag system provide D1) F15-062 alarm L.L.E. provide	1) Preventive Maintenance 2) Work Instruction 3) Work Instruction	3	2	6	2
Mass Poison	- Valve not function - Program load related problem	- Air tank entry damage	A1) F15-062 alarm L.L.H.H provide A2) F1505, F1504 alarm L.L.E. provide C1) tag system provide C2) Emergency camp provide	1) Preventive Maintenance 2) Work Instruction 3) Should be install safety valve	1	3	4	2

[illegible]

Будем считать, что $\mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2$, где $\mathcal{H}_1 = \mathcal{H} \cap \mathcal{H}_1$, $\mathcal{H}_2 = \mathcal{H} \cap \mathcal{H}_2$.

Будем считать, что $\mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2$, где $\mathcal{H}_1 = \mathcal{H} \cap \mathcal{H}_1$, $\mathcal{H}_2 = \mathcal{H} \cap \mathcal{H}_2$.

Будем считать, что $\mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2$, где $\mathcal{H}_1 = \mathcal{H} \cap \mathcal{H}_1$, $\mathcal{H}_2 = \mathcal{H} \cap \mathcal{H}_2$.

โครงการ (Division)	แผนก/หัวหน้าแผนก (Division/Manager)	การประเมินตาม (Self-assessment)	ผลการประเมินตาม (Self-assessment)	คำแนะนำ (Recommendation)	การประเมินโดย (Assessment by Others)	
					ผู้ประเมิน (Assessor)	คะแนน (Rating)
Land Partner	N/A	N/A	N/A			
Land Flow	N/A	N/A	N/A			
Sub Partner	N/A	N/A	N/A			
Sub Flow	N/A	N/A	N/A			

สมการ (1) สามารถเขียนใหม่เป็นรูปสมการเชิงอนุพันธ์อันดับสองได้ดังนี้

^a χ^2 test results of the association between

^a χ^2 test results of the association between

^a χ^2 test results of the association between

ลักษณะ (Description)	พบหรือไม่พบ (Found or Not Found)	อุณหภูมิ (Temperature)	ความชื้น (Humidity)	สถานที่ (Location)	การประเมินผล (Evaluation)		
					ข้อบกพร่อง (Defect)	ความรุนแรง (Severity)	วันที่ตรวจพบ (Date)
More Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A			
Less Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A			
Not Temperature	N/A	N/A	N/A	N/A			
More Reaction	N/A	N/A	N/A	N/A			
Less Reaction	N/A	N/A	N/A	N/A			
No Reaction	N/A	N/A	N/A	N/A			
More Flow	Same condition with "More Pressure"			Same condition with "More Pressure"			2

Description of activities	Material and/or services (Possible source)	Major risk/likelihood of contamination	Control measures (Mitigation)	Residual risk (Re-estimated)	Overall risk level			
					Level of risk	Control	Residual risk	Residual risk (Rating)
Drilling	Use of CW supply to subgrouters (EPD) (CW pump drill unit using solvent risk)	Low CW supply, subgrouters to stop by 1.1. detection of DMS (DMS-00) production chemical, SDS	1) Unattended periods 2) solvent limit 1% then notify pump 220-011 provide 3) Drilling stops provide 4) 1.1. detection is provide	1) Personal Maintenance 2) Work Instruction	1	2	2	1
Load/Off	Use of CW supply to subgrouters (EPD) (CW pump drill unit using solvent risk) CW line stopped	Low CW supply, subgrouters to stop by 1.1. detection of DMS (DMS-00) production not stop by detection SDS	1) solvent limit 1% then, load/unload 2) solvent limit 1% then notify pump 220-011 provide 3) Drilling stops provide 4) 1.1. detection is provide	1) Personal Maintenance 2) Work Instruction	2	2	4	3

Figure 1. The effect of the number of trials on the mean number of correct responses.

The variable (Dimension)	Mean (standard deviation)	range (minimum-maximum)	skewness (the range of the frequency)	kurtosis (the dimension)	statistical analysis			
					mean	skewness	kurtosis	statistical analysis
LowCompensation	3.0	3.0	3.0	3.0				
HighCompensation	3.0	3.0	3.0	3.0				
WorkEnvironment	3.0	3.0	3.0	3.0				
Leadership	3.0	3.0	3.0	3.0				
JobSatisfaction	3.0	3.0	3.0	3.0				
WorkFlow	3.0	3.0	3.0	3.0				

www.pearsoned.com.au/education/au/

[illegible]

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 103–110

Symptoms (Description)	Associated Systems (Threats/Issues)	Associated Services (Vulnerabilities)	Affected Assets/Range of the (Impacts)	Affected Systems (Recommendations)	Risk Assessment			
					Asset Risk	Asset Risk	Asset Risk	Asset Risk
Low Risk	Low Risk: Low impact, low effort, low cost	Low Risk: Low impact, low effort, low cost	Low Risk: Low impact, low effort, low cost	Low Risk: Low impact, low effort, low cost	1	2	1	1
Medium Risk	Medium Risk: Medium impact, medium effort, medium cost	Medium Risk: Medium impact, medium effort, medium cost	Medium Risk: Medium impact, medium effort, medium cost	Medium Risk: Medium impact, medium effort, medium cost	2	3	2	2
High Risk	High Risk: High impact, high effort, high cost	High Risk: High impact, high effort, high cost	High Risk: High impact, high effort, high cost	High Risk: High impact, high effort, high cost	3	4	3	3
Critical Risk	Critical Risk: Critical impact, critical effort, critical cost	Critical Risk: Critical impact, critical effort, critical cost	Critical Risk: Critical impact, critical effort, critical cost	Critical Risk: Critical impact, critical effort, critical cost	4	5	4	4

© 2007 The Authors
Journal compilation © 2007 Blackwell Publishing Ltd

[illegible]

* 2008年9月、2009年9月、2010年9月の調査結果に基づく

Characteristic (Dimension)	Structural Unit (Discrete Element)	Major Substructure (Component)	Location in the Structure (Topology)	Description (Constitutive Model)	Material Properties			
					Stress (σ)	Strain (ϵ)	Modulus (E)	Poisson's Ratio (ν)
Load/Support	HA	HA	HA					
Soil/Structure	HA	HA	HA					
Member	HA	HA	HA					
Connection	HA	HA	HA					
Interface	HA	HA	HA					
Member	HA	HA	HA					
Member	HA	HA	HA					

more information please visit:

[illegible][illegible][illegible]

— *con più di 100 mila abitanti e con un'industria e un commercio*

លេខស្នើសុំ (Request ID)	ឈ្មោះអ្នកបំពេញ (Requester Name)	ស្ថានភាពស្នើសុំ (Request Status)	ស្ថានភាពស្នើសុំបន្ត (Request Progress)	កាលបរិច្ឆេទ (Request Date)	ព័ត៌មានបន្ថែម (Additional Info)			
					ស្ថានភាពស្នើសុំ (Request Status)	ស្ថានភាពស្នើសុំ (Request Status)	ស្ថានភាពស្នើសុំ (Request Status)	ស្ថានភាពស្នើសុំ (Request Status)
001	Mr. A	Open	Open	2024-01-01				
002	Mr. B	Open	Open	2024-01-02				
003	Mr. C	Open	Open	2024-01-03				
004	Mr. D	Open	Open	2024-01-04				
005	Mr. E	Open	Open	2024-01-05				
006	Mr. F	Open	Open	2024-01-06				
007	Mr. G	Open	Open	2024-01-07				
008	Mr. H	Open	Open	2024-01-08				
009	Mr. I	Open	Open	2024-01-09				
010	Mr. J	Open	Open	2024-01-10				