


ภาคผนวกที่ 5

Fire Alarm system

Fire Alarm System Inspection Report 1/2



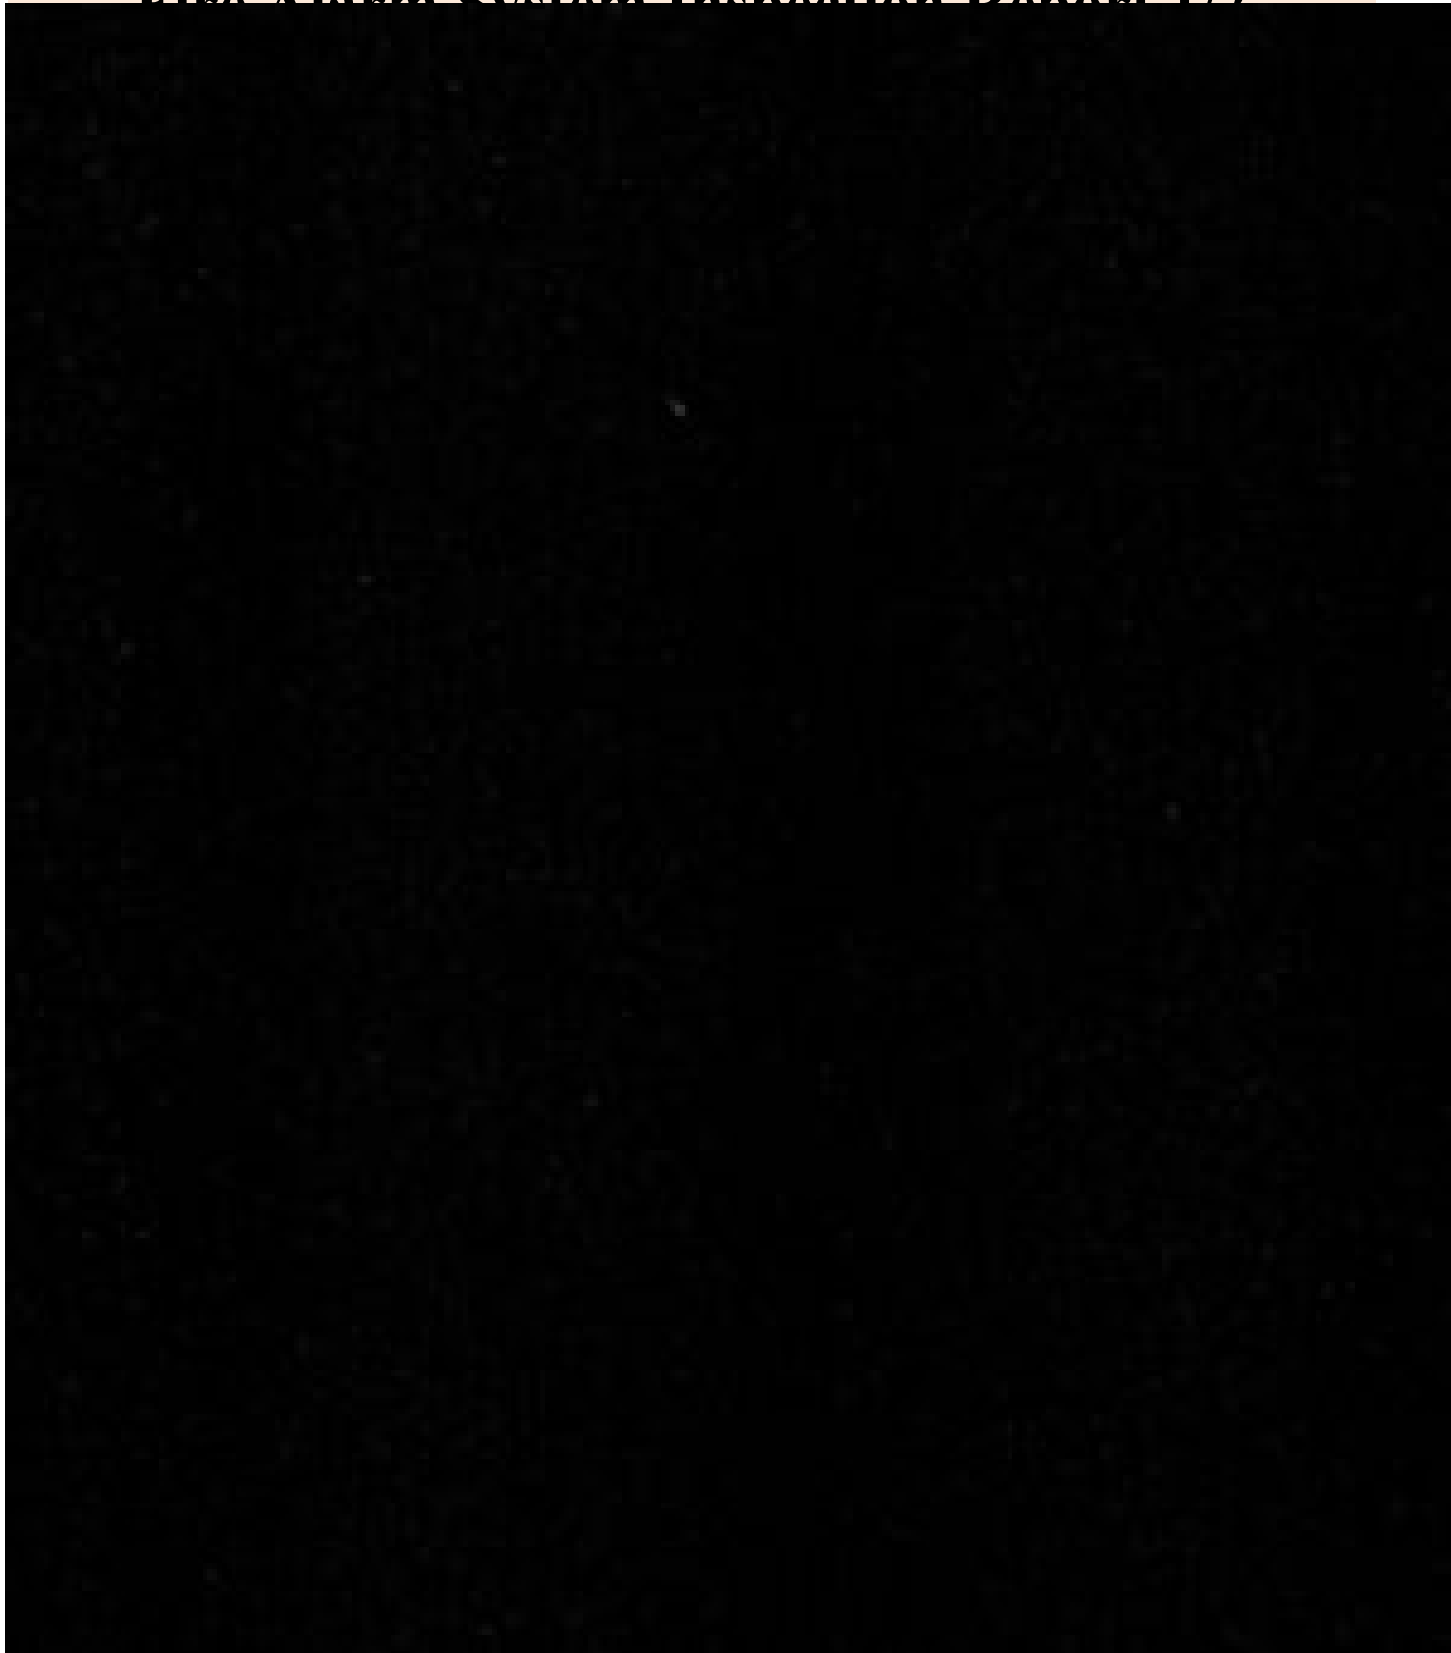

E-CON SECURITY Co.,Ltd.

E-CON Security Co., Ltd (Head Office)

65/38 Soi Phrayasuren 6, Bang Chan, Khlong Sam Wa , Bangkok

10510

สารบัญ

- ส่วนที่ 1 - สรุปการตรวจเช็คบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ครั้งที่ 1/2 ประจำปี 2569
- ส่วนที่ 2 - ขั้นตอนการทดสอบระบบ □
- ส่วนที่ 3 - รายงานการทดสอบตู้ Fire Alarm Control Panel
- ส่วนที่ 4 - รายงานการทดสอบอุปกรณ์
- ส่วนที่ 5 - ภาพถ่ายแสดงการทำงาน
- ส่วนที่ 6 - SERVICE REPORT



E-CON Security Co., Ltd (Head Office)


E-CON SECURITY Co.,Ltd. 65/38 Soi Phrayasuren 6, Bang Chan, Khlong Sam Wa , Bangkok 10510

Project

BEST WESTERN PATONG

สรุปการตรวจเช็คบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ครั้งที่ 1/2 ประจำปี 2569

สิ่งนี้เป็นเอกสารของบริษัทฯ และขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลทั้งหมด

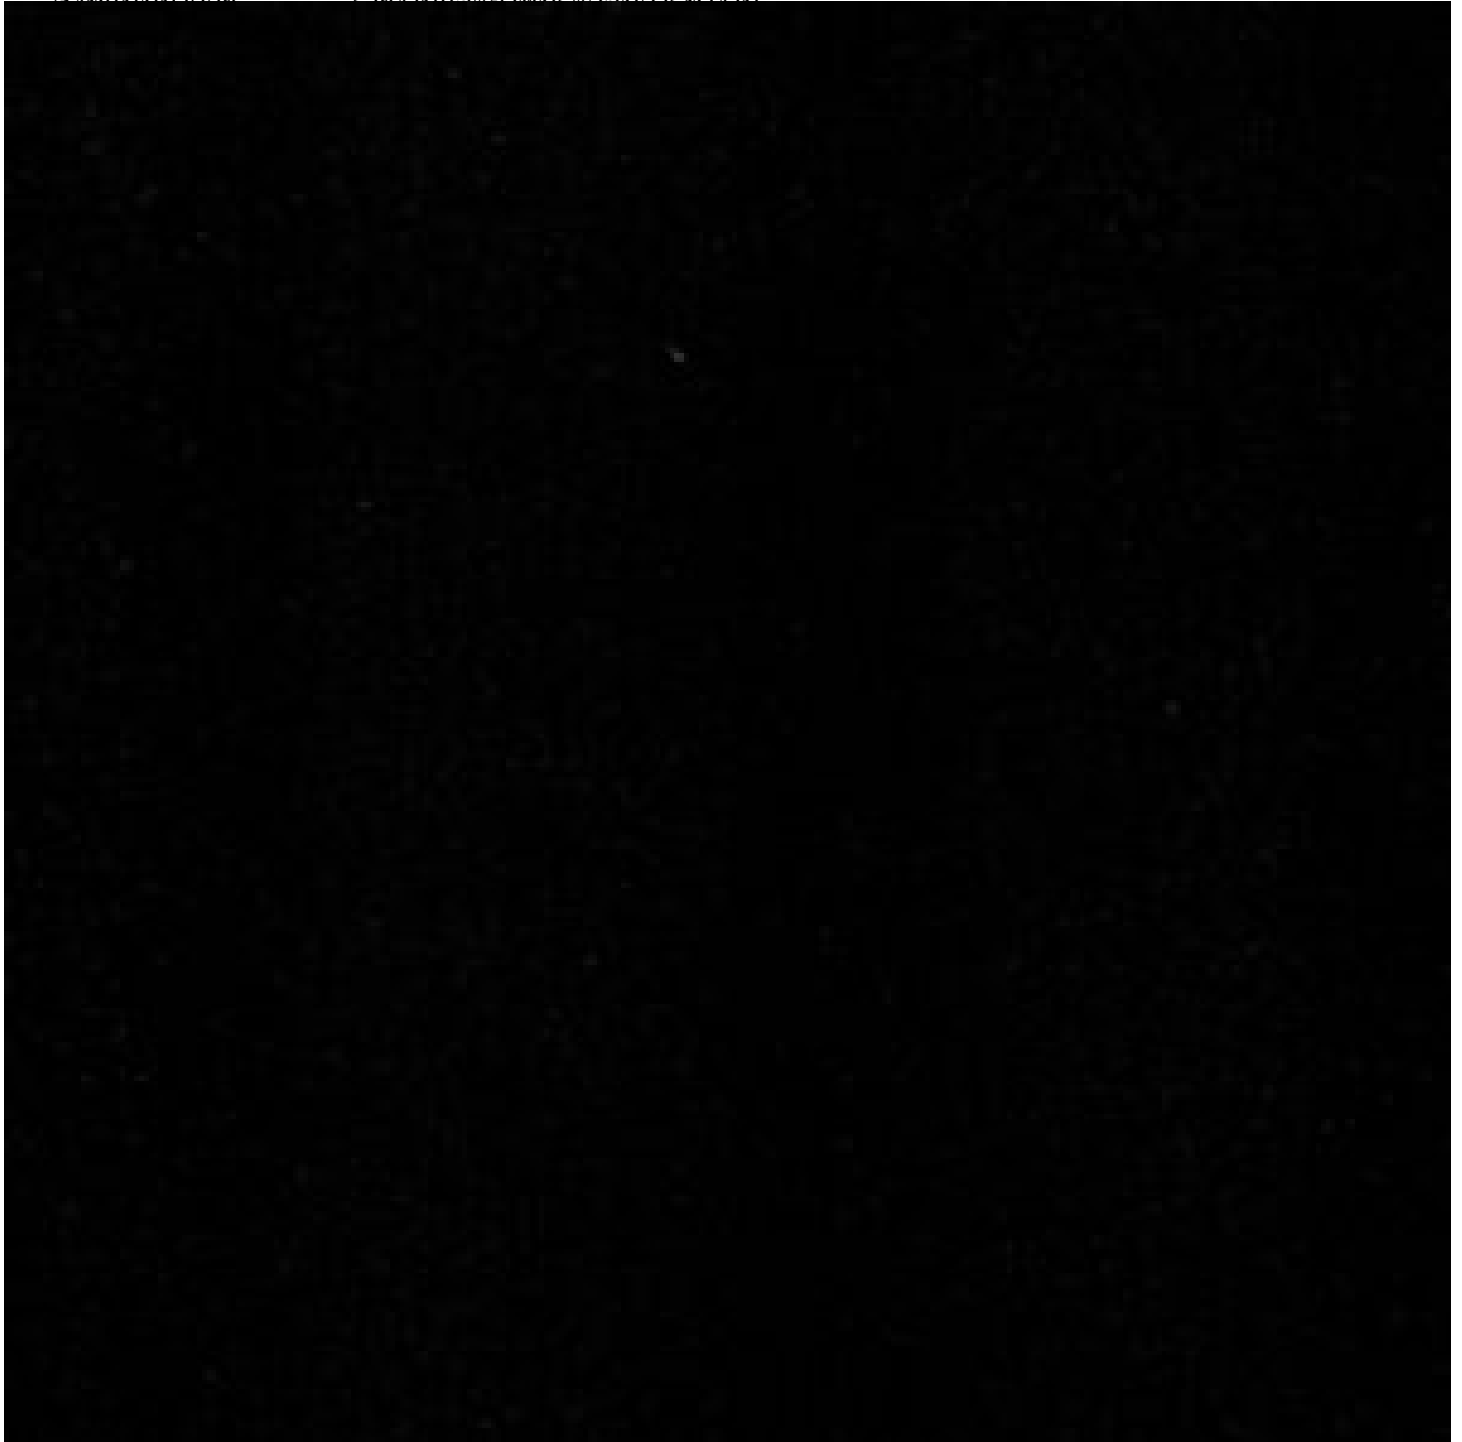



E-CON SECURITY Co.,Ltd.

E-CON Security Co., Ltd (Head Office)

65/38 Soi Phrayasuren 6, Bang Chan, Khlong Sam Wa , Bangkok 10510

ขั้นตอนการทดสอบระบบ

Item	Procedure
1	ขั้นตอนการทดสอบอุปกรณ์ระบบ Fire Alarm
1.1	Smoke Detector - Smoke Detector เป็นอุปกรณ์ตรวจจับควันชนิด Photo Electricทดสอบการทำงานโดยการ ใช้ Smoke Detector Tester เป็นอุปกรณ์ในการทดสอบ โดยการฉีดพ่นให้เป็นละอองไปที่ตัว Smoke แล้วรอสักครู่ที่ตัว Smoke จะมี LED สีแดงติดสว่างแสดงการทำงานแล้วจะมีสัญญาณ ส่งไปที่ Fire Alarm Control Panel ตัว Smoke จะหยุดการตรวจจับต่อเมื่อมีการ Reset ระบบ ที่ Fire Alarm Control Panel LED จึงจะดับและพร้อมในการทำงานครั้งต่อไป
1.2	Heat Detector - เป็นอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน โดยอาศัยการโค้งงอของโลหะ 2 ชนิด มีใช้งานอยู่ 2 ชนิด 1. แบบ Rate of Rise & Fix Temp. โดยมีใช้งานตามบริเวณห้องน้ำ, Office , ทางเดิน เป็นต้น 2. แบบ Fix Temp. มีใช้งานในห้อง Generator - ชนิดที่ 1 ทดสอบการทำงานโดยใช้ไคร้เป่าลมเป็นตัวให้ความร้อนเป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้ Heat ตรวจจับความร้อนในช่วง Rate of Rise เท่านั้นจะไม่ทดสอบในช่วง Fix Temp เนื่องจาก จะเกิดความเสียหายกับตัว Heat และจะใช้งานต่อไปไม่ได้ - ชนิดที่ 2 ไม่สามารถทดสอบการทำงานที่ Fix Temp. ได้เพราะจะทำให้เกิดความเสียหาย และไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ การทดสอบทำการ Short สายที่ขั้วอุปกรณ์แทน อุปกรณ์ชนิดนี้ไม่มีไฟ (LED) แสดงการทำงานและเมื่ออุณหภูมิลดลง ตัว Heat สามารถ พร้อมทำงานครั้งต่อไปได้ เมื่ออุปกรณ์ชนิดนี้ทำงานจะมีสัญญาณส่งไปที่ Fire Alarm Control Panel ตาม Zone ที่ติดตั้งไว้
1.3	Fire Alarm Station - เป็นอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้โดยบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ การทดสอบขึ้นอยู่กับรูปแบบการ ทำงานแต่ละชนิด - Pull Station ทดสอบโดยการดึงจริงหรือโดยการเปิดฝาครอบออก แล้วยกสวิทช์ หลังจากทดสอบแล้วให้ดันกลับในตำแหน่งเดิมเพื่อปิดฝาครอบ - Breakglassทำงานโดยการทุบกระจกให้แตกในการทดสอบจะ Key ทดสอบดันเข้าไปดันกระจก เมื่ออุปกรณ์ชนิดนี้ทำงานจะมีสัญญาณส่งไปที่ Fire Alarm Control Panel ตามZoneที่ติดตั้งไว้



E-CON SECURITY Co.,Ltd.

E-CON Security Co., Ltd (Head Office)

65/38 Soi Phrayasuren 6, Bang Chan, Khlong Sam Wa , Bangkok 10510

ขั้นตอนการทดสอบระบบ

1.4	Key Switch - Key switch ถูกติดตั้งอยู่ใน Manual Station ทดสอบโดยการไขกุญแจบิดไปยังตำแหน่ง ON เมื่ออุปกรณ์ชนิดนี้ทำงานจะมีสัญญาณส่งไปที่ Fire Alarm Control Panel ตาม Zone ที่ติดตั้งไว้
1.5	Bell - เป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัยโดยเสียงและแสง ทดสอบโดยให้ระบบทำงานตามFunction
1.6	Graphic Annunciator - เป็นแผงผังแสดงตำแหน่งการเกิดเหตุเพลิงไหม้ ตามจุดต่าง โดยแสดงเป็นหลอด LED และเสียงเตือน ทำงานโดยตู้ควบคุมรับสัญญาณการแจ้งเหตุจาก Detector แล้วประมวลผลตาม Function สั่งให้ Graphic Annunciator แสดงตำแหน่งที่เกิดเหตุ โดยที่ตู้มีปุ่ม ACK. ไว้หยุดเสียง Buzzer และปุ่มทดสอบหลอด LED.

รายงานการทดสอบตู้ Fire Alarm Control Panel

General Information

Project : BEST WESTERN PATONG BAECH	System : Fire Alarm	Model : NFS-320E
Revision : -	Manufacturer : -	
PM No. : ครั้งที่ 1/2	Start :	End :

Parts / Devices Types

Part/Dev. : FCP / Graphic Annunciator	Installed by : -
Location : LP CONTROL ROOM	Inspected by : E-CON Security Co., Ltd

Inspections and Tests List

Item	Descriptions		Visual Checking						Functional					Remarks / Comments
			Installation	Nameplate	Wiring	Color	Cleaning	Others	Alarm	Supervisory	Trouble	Status Dis.	Operation	
1	Control Cabinet		✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	
2	Power Supplies						✓	-	-	-	-	-	✓	
	2.1	Primary Power Supply (220 VAC)	✓	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	✓	
		- Line to Neutral Voltage : 216.80 VAC 50 Hz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2	Secondary Power Supply (Battery)	✓	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	✓	
	2.3	Power Supply and Charger Module	✓	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	✓	
	2.4	Battery Cabinet	✓	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	✓	
3	Indicator Lamps						✓	-	-	-	-	-	✓	
	3.1	Power On	✓	-	✓	P		-	-	-	-	-	✓	
	3.2	Fire alarm	✓	-	✓	P		-	✓	-	-	-	✓	
	3.3	Pre - alarm	-	-	✓	P		-	-	-	-	-	✓	
	3.4	Security	✓	-	✓	P		-	-	-	-	-	✓	
	3.5	Supervisory	✓	-	✓	P		-	-	-	✓	-	✓	
	3.6	Systems Trouble	✓	-	✓	P		-	-	-	-	-	✓	
	3.7	Signals Silenced	✓	-	✓	P		-	-	-	-	✓	✓	
	3.8	Point Disabled	✓	-	✓	P		-	-	-	-	-	✓	
4	Control Switches						✓	-	-	-	-	-	✓	
	4.1	Acknowledge Scroll Display	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	
	4.2	Signal Silenec	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	
	4.3	Drill Hold 2 Seconds	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	✓	
	4.4	Systems Reset	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	
	4.5	Lamp Test	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	
5	Control Keyboard		✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	
6	Shared Display Unit		✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	
	6.1	Display LCD	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	



E-CON SECURITY Co.,Ltd.

E-CON Security Co., Ltd (Head Office)

65/38 Soi Phrayasuren 6, Bang Chan, Khlong Sam Wa ,
Bangkok 10510

รายงานการทดสอบตู้ Fire Alarm Control Panel

General Information

Project : BEST WESTERN PATONG BAECH **System :** Fire Alarm **Model :** NFS-320E
Revision : - **Manufacturer :** -
PM No. : ครึ่งที่ 1/2 **Start :** **End :**

Parts / Devices Types

Part/Dev. : FCP / Graphic Annunciator **Installed by :** -
Location : LP CONTROL ROOM **Inspected by :** E-CON Security Co., Ltd

Inspections and Tests List

Item	Descriptions		Visual Checking						Functional				Remarks / Comments
			Installation	Nameplate	Wiring	Color	Cleaning	Others	Alarm	Supervisory	Trouble	Status Dis.	
	6.2	LEDs Indicator	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓
	6.3	Control Switches	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓
7	Trouble Buzzer / Remote Trouble Buzzer		✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓
8	Graphic Annunciator/Remote Graphic Annun												
	9.1	Cabinet	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓
	9.2	LEDs Indicator Module	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓
9	Interface Equipment												
	10.1	Alarm Signal to Graphic	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓

รายงานการทดสอบอุปกรณ์

Device ADDR	Type Code Label	Custom Label	Extended Label	FCP	ANN	MODULE	CABLE	DETECTOR	Remark
L001M001	Smoke Conven	DETECTOR ZONE 1	FLOOR.1	✓	✓	✓	✓	✓	
L001M002	Smoke Conven	DETECTOR ZONE 2	FLOOR.1	✓	✓	✓	✓	✓	
L001M003	Smoke Conven	DETECTOR ZONE 3	FLOOR.1	✓	✓	✓	✓	✓	
L001M004	Smoke Conven	DETECTOR ZONE 4	FLOOR.1	✓	✓	✓	✓	✓	
L001M005	Smoke Conven	DETECTOR ZONE 5	FLOOR.1	✓	✓	✓	✓	✓	
L001M006	Smoke Conven	DETECTOR ZONE 6	FLOOR.2	✓	✓	✓	✓	✓	
L001M007	Smoke Conven	DETECTOR ZONE 7	FLOOR.2	✓	-	-	-	-	INVREP (Module FZM เสีย)
L001M008	Smoke Conven	DETECTOR ZONE 8	FLOOR.2	✓	✓	✓	✓	✓	
L001M009	Smoke Conven	DETECTOR ZONE 9	FLOOR.2	✓	-	-	-	-	INVREP (Module FZM เสีย)
L001M010	Smoke Conven	DETECTOR ZONE 10	FLOOR.3	✓	✓	✓	✓	✓	
L001M011	Smoke Conven	DETECTOR ZONE 11	FLOOR.3	✓	-	-	-	-	INVREP (Module FZM เสีย)
L001M012	Smoke Conven	DETECTOR ZONE 12	FLOOR.3	✓	✓	✓	✓	✓	
L001M013	Smoke Conven	DETECTOR ZONE 13	FLOOR.3	✓	-	-	-	-	INVREP (Module FZM เสีย)
L001M014	Smoke Conven	DETECTOR ZONE 14	FLOOR.4	✓	-	-	-	-	INVREP (Module FZM เสีย)
L001M015	Smoke Conven	DETECTOR ZONE 15	FLOOR.4	✓	✓	✓	✓	✓	
L001M016	Smoke Conven	DETECTOR ZONE 16	FLOOR.4	✓	-	-	-	-	INVREP (Module FZM เสีย)
L001M017	Smoke Conven	DETECTOR ZONE 17	FLOOR.4	✓	✓	✓	✓	✓	
L001M018	Smoke Conven	DETECTOR ZONE 18	FLOOR.5	✓	-	-	-	-	INVREP (Module FZM เสีย) ,OPEN (วงจรขาดช่วง)
L001M019	Smoke Conven	DETECTOR ZONE 19	FLOOR.5	✓	-	-	-	-	OPEN (วงจรขาดช่วง)
L001M020	Smoke Conven	DETECTOR ZONE 20	FLOOR.5	✓	✓	✓	✓	✓	
L001M021	Smoke Conven	DETECTOR ZONE 21	FLOOR.5	✓	✓	✓	✓	✓	
L001M022	Smoke Conven	DETECTOR ZONE 22	FLOOR.6	✓	✓	✓	✓	✓	
L001M023	Smoke Conven	DETECTOR ZONE 23	FLOOR.6	✓	-	-	-	-	INVREP (Module FZM เสีย)
L001M024	Smoke Conven	DETECTOR ZONE 24	FLOOR.6	✓	✓	✓	✓	✓	OPEN (วงจรขาดช่วง)แก้ไขแล้ว
L001M025	Smoke Conven	DETECTOR ZONE 25	FLOOR.6	✓	-	-	-	-	INVREP (Module FZM เสีย)
L001M026	Smoke Conven	DETECTOR ZONE 26	FLOOR.7	✓	✓	✓	✓	✓	
L001M027	Smoke Conven	DETECTOR ZONE 27	FLOOR.7	✓	✓	✓	✓	✓	
L001M028	Smoke Conven	DETECTOR ZONE 28	FLOOR.7	✓	✓	✓	✓	✓	
L001M029	Smoke Conven	DETECTOR ZONE 29	FLOOR.7	✓	✓	✓	✓	✓	
L001M030	CONTROL	ALARM BELL ZONE	FLOOR.1	✓	✓	✓	✓	✓	
L001M031	CONTROL	ALARM BELL ZONE	FLOOR.2	✓	✓	✓	✓	✓	
L001M032	CONTROL	ALARM BELL ZONE	FLOOR.3	✓	✓	✓	✓	✓	
L001M033	CONTROL	ALARM BELL ZONE	FLOOR.4	✓	✓	✓	✓	✓	
L001M034	CONTROL	ALARM BELL ZONE	FLOOR.5	✓	✓	✓	✓	✓	
L001M035	CONTROL	ALARM BELL ZONE	FLOOR.6	✓	✓	✓	✓	✓	
L001M036	CONTROL	ALARM BELL ZONE	FLOOR.7	✓	✓	✓	✓	✓	

Performed by (Boy) : 

Mr. Nattachai M.
(Service Team Leader)

Customer's Representative : _____

Date : 6/7/2025

E-CON Security Co., Ltd

Date : _____

BEST WESTERN PATONG BAECH

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ครั้งที่ 1/2 ประจำปี 2569

การทดสอบ Smoke, Heat, Manual

BEST WESTERN PATONG BAECH

Location : Floor 2nd	Date of PM		Remark
	1st	2nd	
201			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
202	7/4/2569		
203			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
204	7/3/2569		
205			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
206			
207			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
208			
209			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
210	7/3/2569		
211			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
212	7/4/2569		
213			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
214	7/4/2569		
215			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
216	7/3/2569		
217			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
218	7/3/2569		
219			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
220			
221			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
222			
223			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
224			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
225			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
226			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
227			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
228			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
229			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ครั้งที่ 1/2 ประจำปี 2569

การทดสอบ Smoke, Heat, Manual

BEST WESTERN PATONG BAECH

Location : Floor 2nd	Date of PM		Remark
	1st	2nd	
230			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
231			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
232			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
233			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
234			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
235			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
236			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
237			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
238			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
239			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
240			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ครั้งที่ 1/2 ประจำปี 2569

การทดสอบ Smoke, Heat, Manual

BEST WESTERN PATONG BAECH

Location : Floor 3nd	Date of PM		Remark
	1st	2nd	
301			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
302	7/3/2569		
303			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
304	7/3/2569		
305			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
306	7/3/2569		
307			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
308	7/3/2569		
309			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
310	7/3/2569		
311			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
312	7/3/2569		
313			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
314	7/3/2569		
315			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
316	7/3/2569		
317			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
318	7/3/2569		
319			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
320	7/3/2569		
321			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
322	7/3/2569		
323			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
324			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
325			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
326			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
327			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
328			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
329			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
330			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
331			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ครั้งที่ 1/2 ประจำปี 2569

การทดสอบ Smoke, Heat, Manual

BEST WESTERN PATONG BAECH

Location : Floor 3nd	Date of PM		Remark
	1st	2nd	
332			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
333			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
334			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
335			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
336			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
337			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
338			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
339			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
340			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ครั้งที่ 1/2 ประจำปี 2569

การทดสอบ Smoke, Heat, Manual

BEST WESTERN PATONG BAECH

Location : Floor 4th	Date of PM		Remark
	1st	2nd	
401	7/3/2569		
402			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
403	7/3/2569		
404			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
405			
406			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
407	7/3/2569		
408			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
409	7/3/2569		
410			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
411	7/3/2569		
412			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
413			
414			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
415			
416			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
417			
418			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
419	7/3/2569		
420			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
421	7/3/2569		
422			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
423			
424			
425	7/3/2569		
426			
427			
428			
429	7/3/2569		
430			
431	7/3/2569		

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ครั้งที่ 1/2 ประจำปี 2569

การทดสอบ Smoke, Heat, Manual

BEST WESTERN PATONG BAECH

Location : Floor 4th	Date of PM		Remark
	1st	2nd	
432			
433			
434			
435			
436			
437			
438			
439			
440	7/3/2569		

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ครั้งที่ 1/2 ประจำปี 2569

การทดสอบ Smoke, Heat, Manual

BEST WESTERN PATONG BAECH

Location : Floor 5th	Date of PM		Remark
	1st	2nd	
501			
502			
503			
504			
505	7/3/2569		
506			
507			
508			
509			
510			
511			
512			
513	7/3/2569		
514			
515			
516	7/3/2569		
517			
518			
519			
520			
521			
522	7/3/2569		
523			
524			
525	7/3/2569		
526			
527			
528			
529			
530			
531			

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ครั้งที่ 1/2 ประจำปี 2569

การทดสอบ Smoke, Heat, Manual

BEST WESTERN PATONG BAECH

Location : Floor 5th	Date of PM		Remark
	1st	2nd	
532			
533			
534			
535			
536			
537			
538			
539			
540			

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ครั้งที่ 1/2 ประจำปี 2569

การทดสอบ Smoke, Heat, Manual

BEST WESTERN PATONG BAECH

Location : Floor 6th	Date of PM		Remark
	1st	2nd	
601			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
602			
603			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
604			
605			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
606			
607			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
608	7/3/2569		
609			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
610	7/3/2569		
611			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
612	7/3/2569		
613			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
614	7/3/2569		
615			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
616	7/3/2569		
617			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
618			
619			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
620			
621			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
622			
623			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
624			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
625			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
626			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
627			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
628			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
629			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
630			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
631			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
632			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ครั้งที่ 1/2 ประจำปี 2569

การทดสอบ Smoke, Heat, Manual

BEST WESTERN PATONG BAECH

Location : Floor 6th	Date of PM		Remark
	1st	2nd	
633			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
634			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
635			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
636			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
637			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
638			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
639			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้
640			Module เสียไม่สามารถทดสอบได้

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ครั้งที่ 1/2 ประจำปี 2569

การทดสอบ Smoke, Heat, Manual

BEST WESTERN PATONG BAECH


Location : Floor 7th	Date of PM		Remark
	1st	2nd	
701			
702			
703			
704			
705			
706			
707			
708			
709	7/3/2569		
710			
711			
712			
713			
714			
715			
716	7/3/2569		
717	7/3/2569		
718			
719			
720			
721	7/3/2569		
722			
723			
724			
725	7/3/2569		



E-CON Security Co., Ltd (Head Office)

65/38 Soi Phrayasuren 6, Bang Chan, Khlong Sam Wa ,
Bangkok 10510

สรุปภาพถ่ายแสดงการทำงาน

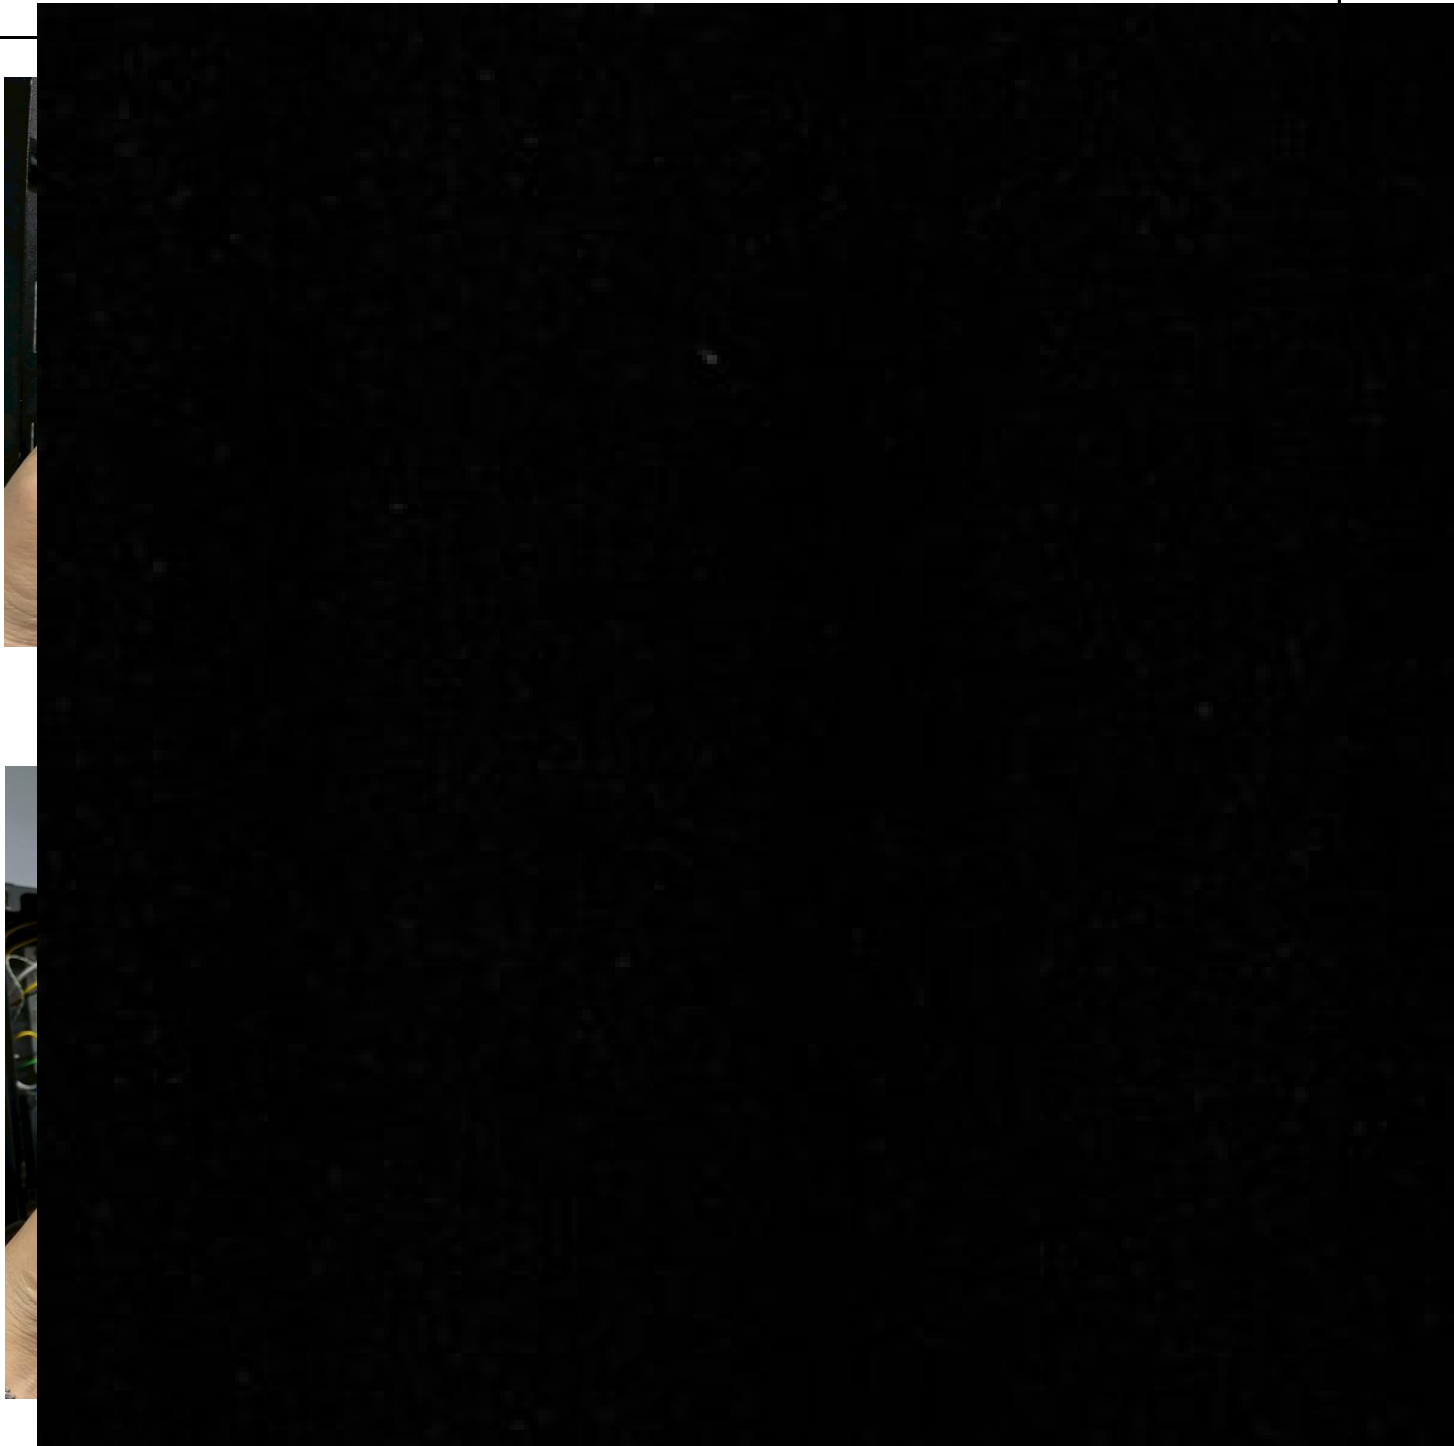

วัดสัญญาณ Loop


วัดแรงดัน Power 24 V วัดได้ 24.70 V



E-CON Security Co., Ltd (Head Office)

65/38 Soi Phrayasuren 6, Bang Chan, Khlong Sam Wa ,
Bangkok 10510

สรุปภาพถ่ายแสดงการทำงาน

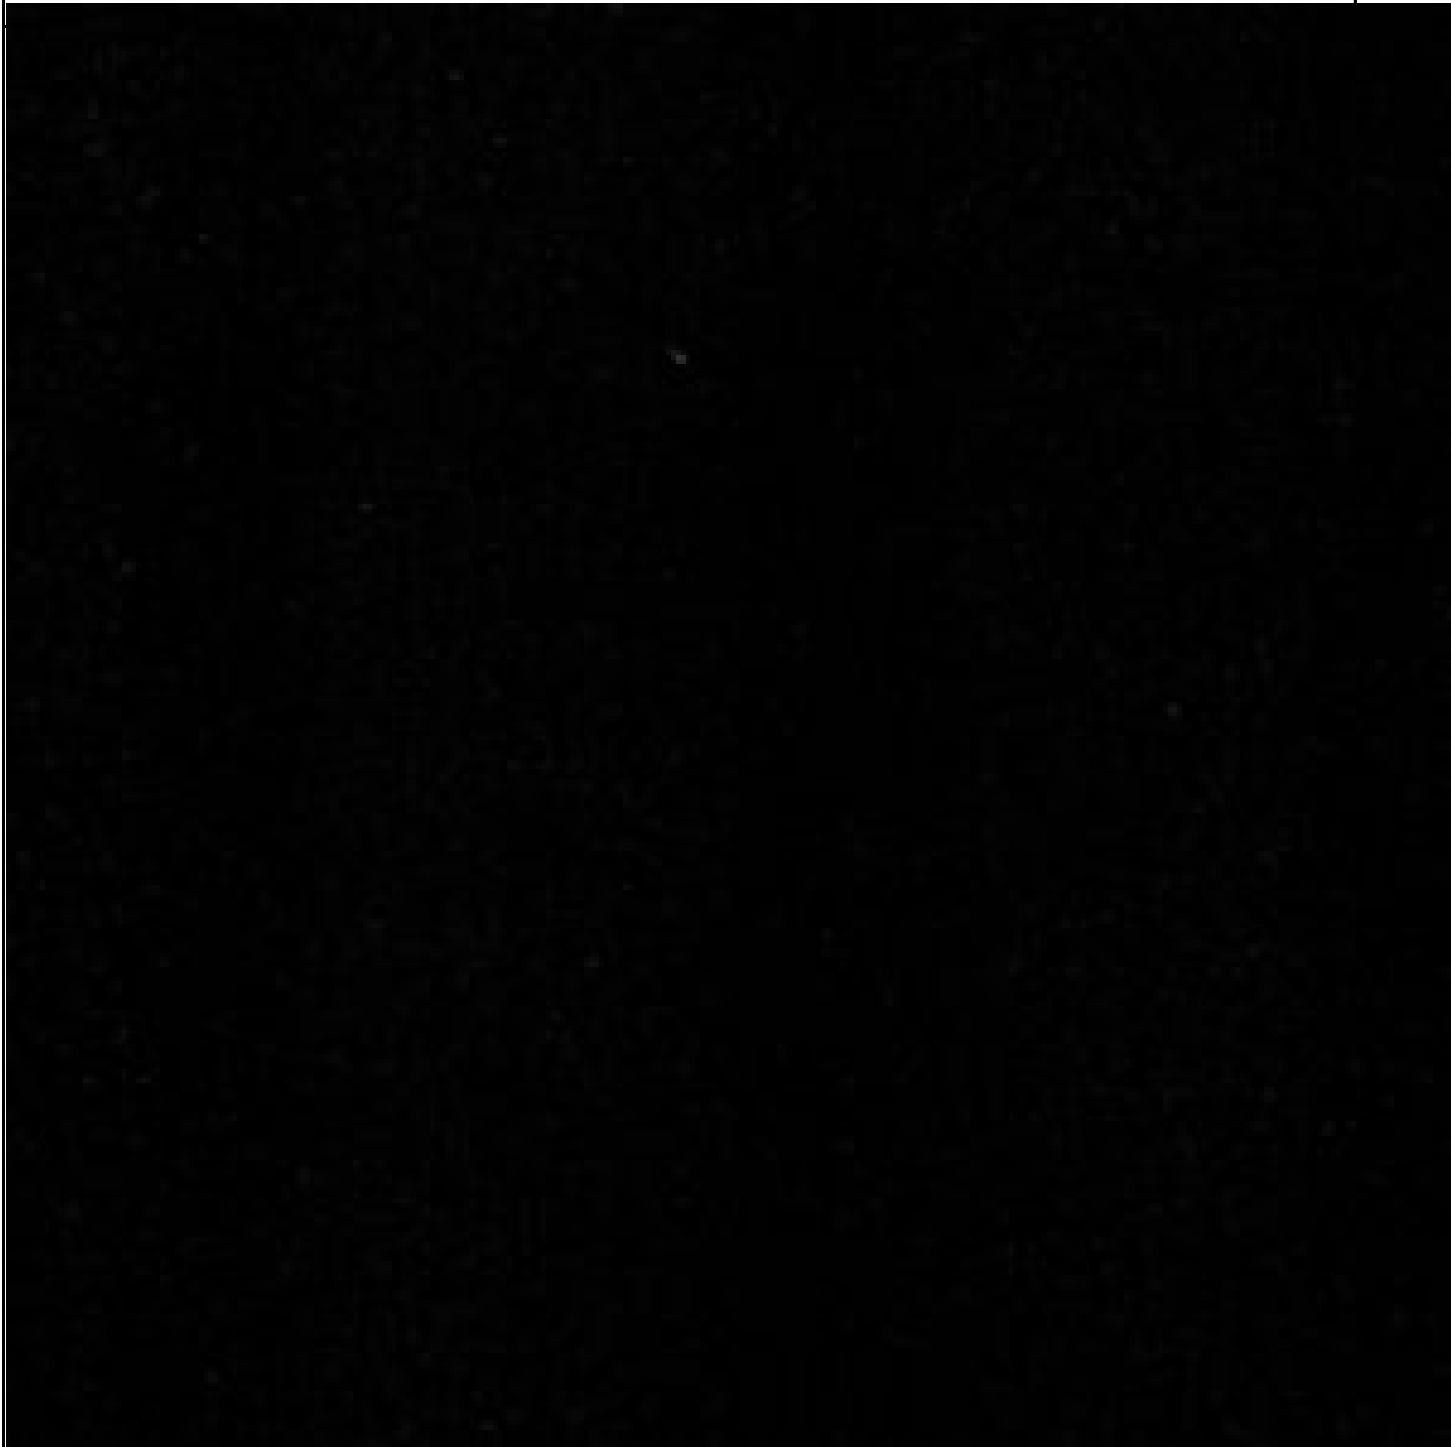



E-CON Security Co., Ltd (Head Office)

65/38 Soi Phrayasuren 6, Bang Chan, Khlong Sam Wa ,
Bangkok 10510

สรุปภาพถ่ายแสดงการทำงาน



E-CON Security Co., Ltd (Head Office)

65/38 Soi Phrayasuren 6, Bang Chan, Khlong Sam Wa ,
Bangkok 10510

สรุปภาพถ่ายแสดงการทำงาน



E-CON Security Co., Ltd (Head Office)

65/38 Soi Phrayasuren 6, Bang Chan, Khlong Sam Wa ,
Bangkok 10510

สรุปภาพถ่ายแสดงการทำงาน



E-CON Security Co., Ltd (Head Office)

65/38 Soi Phrayasuren 6, Bang Chan, Khlong Sam Wa ,
Bangkok 10510

สรุปภาพถ่ายแสดงการทำงาน



E-CON Security Co., Ltd (Head Office)

65/38 Soi Phrayasuren 6, Bang Chan, Khlong Sam Wa ,
Bangkok 10510

สรุปภาพถ่ายแสดงการทำงาน

ทดสอบการทำงานอุปกรณ์ Smoke

ทดสอบการทำงานอุปกรณ์ Smoke



E-CON Security Co., Ltd (Head Office)

65/38 Soi Phrayasuren 6, Bang Chan, Khlong Sam Wa , Bangkok
10510


Service Report

E-CON Security Co., Ltd (Head Office)
65/38 Soi Phrayasuren 6, Bang Chan, Khlong Sam Wa , Bangkok 10510
บริษัท อี - คอน ซีเคียวตี้ จำกัด (จำกัดมหาชน)
65/38 ซอยพระยาสุเรนทร์ 6 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 02-004-5818 . E-mail Address : econsecu.mail@gmail.com <http://e-consecurity.com>
Tax ID: 010 556 301 3927



SERVICE REPORT

REF. No. _____

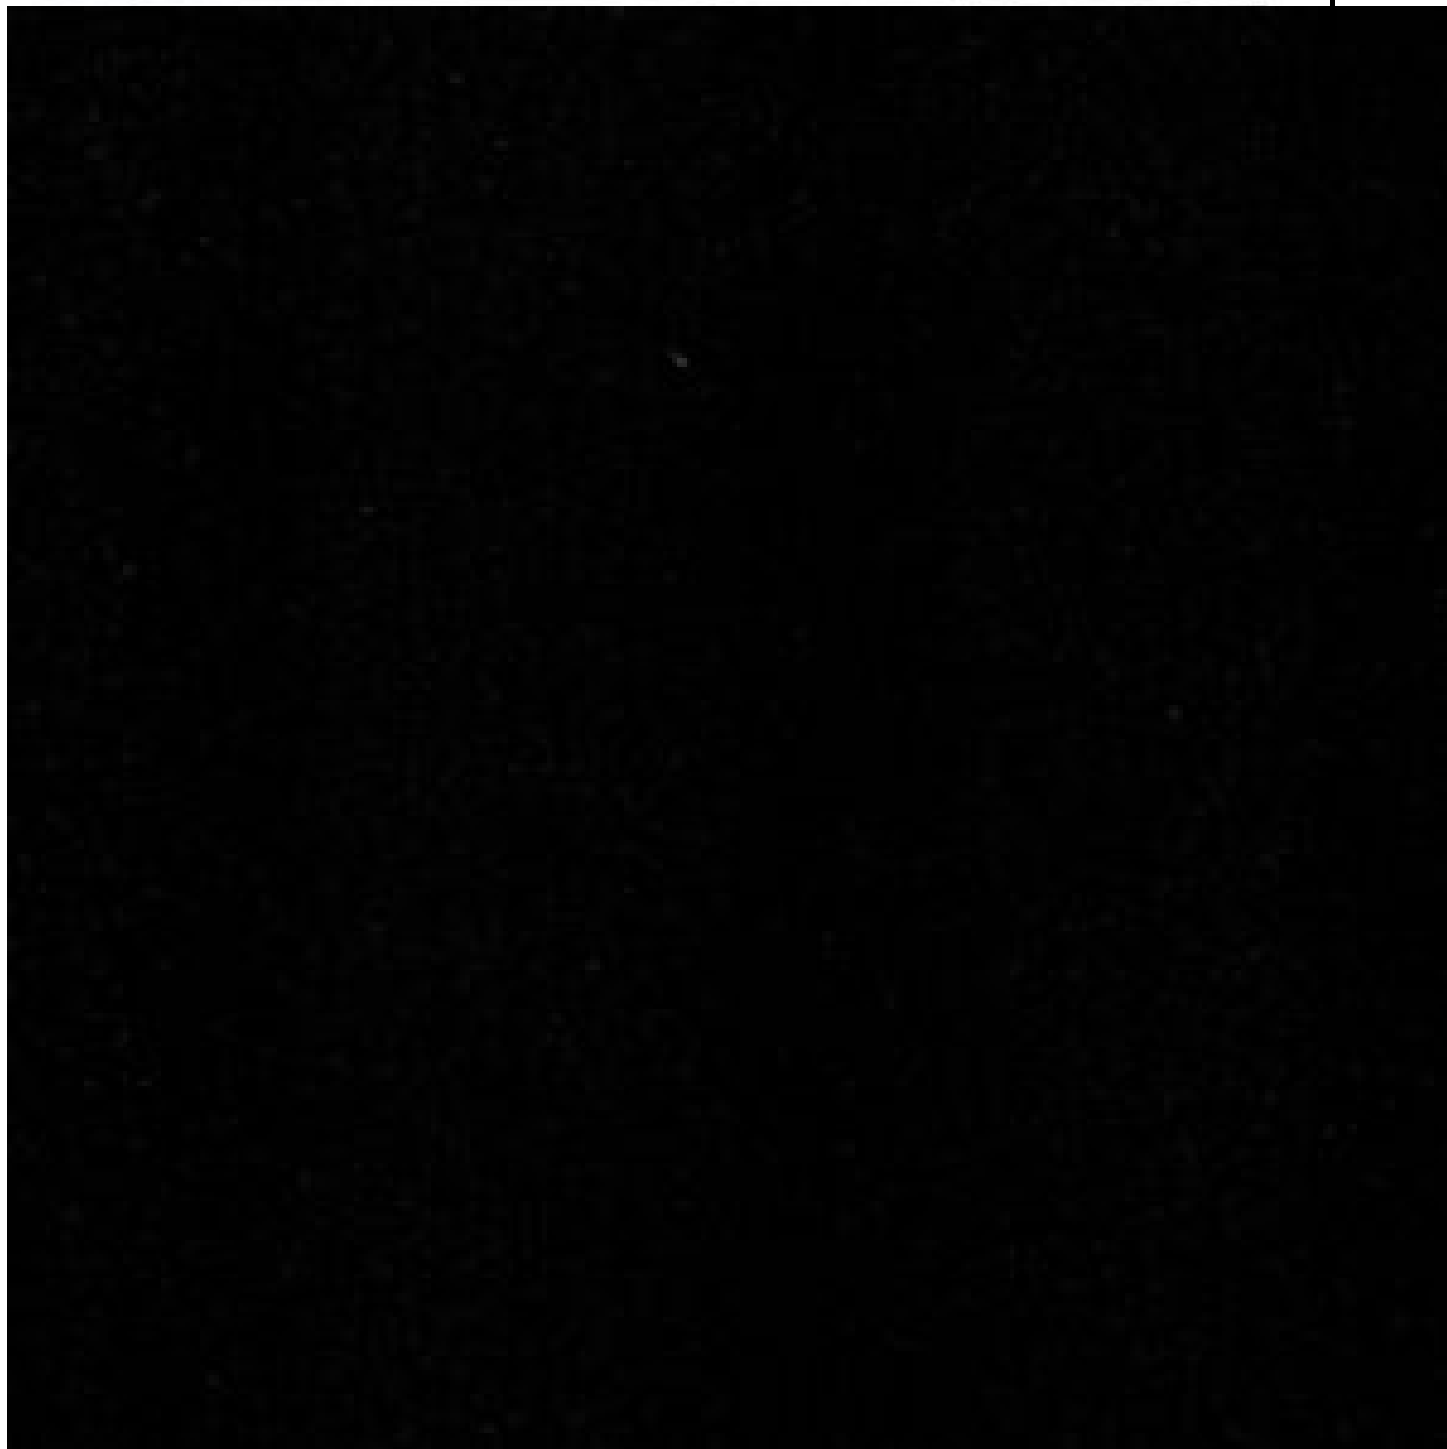



E-CON Security Co., Ltd (Head Office)

65/38 Soi Phrayasuren 6, Bang Chan, Khlong Sam Wa , Bangkok
10510

Service Report

E-CON Security Co., Ltd (Head Office)



1	6	Position
---	---	----------



E-CON Security Co., Ltd (Head Office)

65/38 Soi Phrayasuren 6, Bang Chan, Khlong Sam Wa , Bangkok
10510

Service Report

E-CON Security Co., Ltd (Head Office)
65-38 Soi Phrayasuren 6, Bang Chan, Khlong Sam Wa , Bangkok 10510
บริษัท อี-คอน ซีเคียวตี้ จำกัด (มหาชน) (ส่วนกลาง)
65-38 ซอยพระยาสุเรนทร์ 6 แขวงวัดป่าแก้ว เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 02-004-5818 , E-mail Address : econsecu@mail@gmail.com ,https://e-consecurity.com
Tax ID: 010 556 301 3927




ภาคผนวกที่ 6

ใบเสร็จสุบตะกอน




เล่มที่ ๑๖๖/๖๗ เลขที่ 39

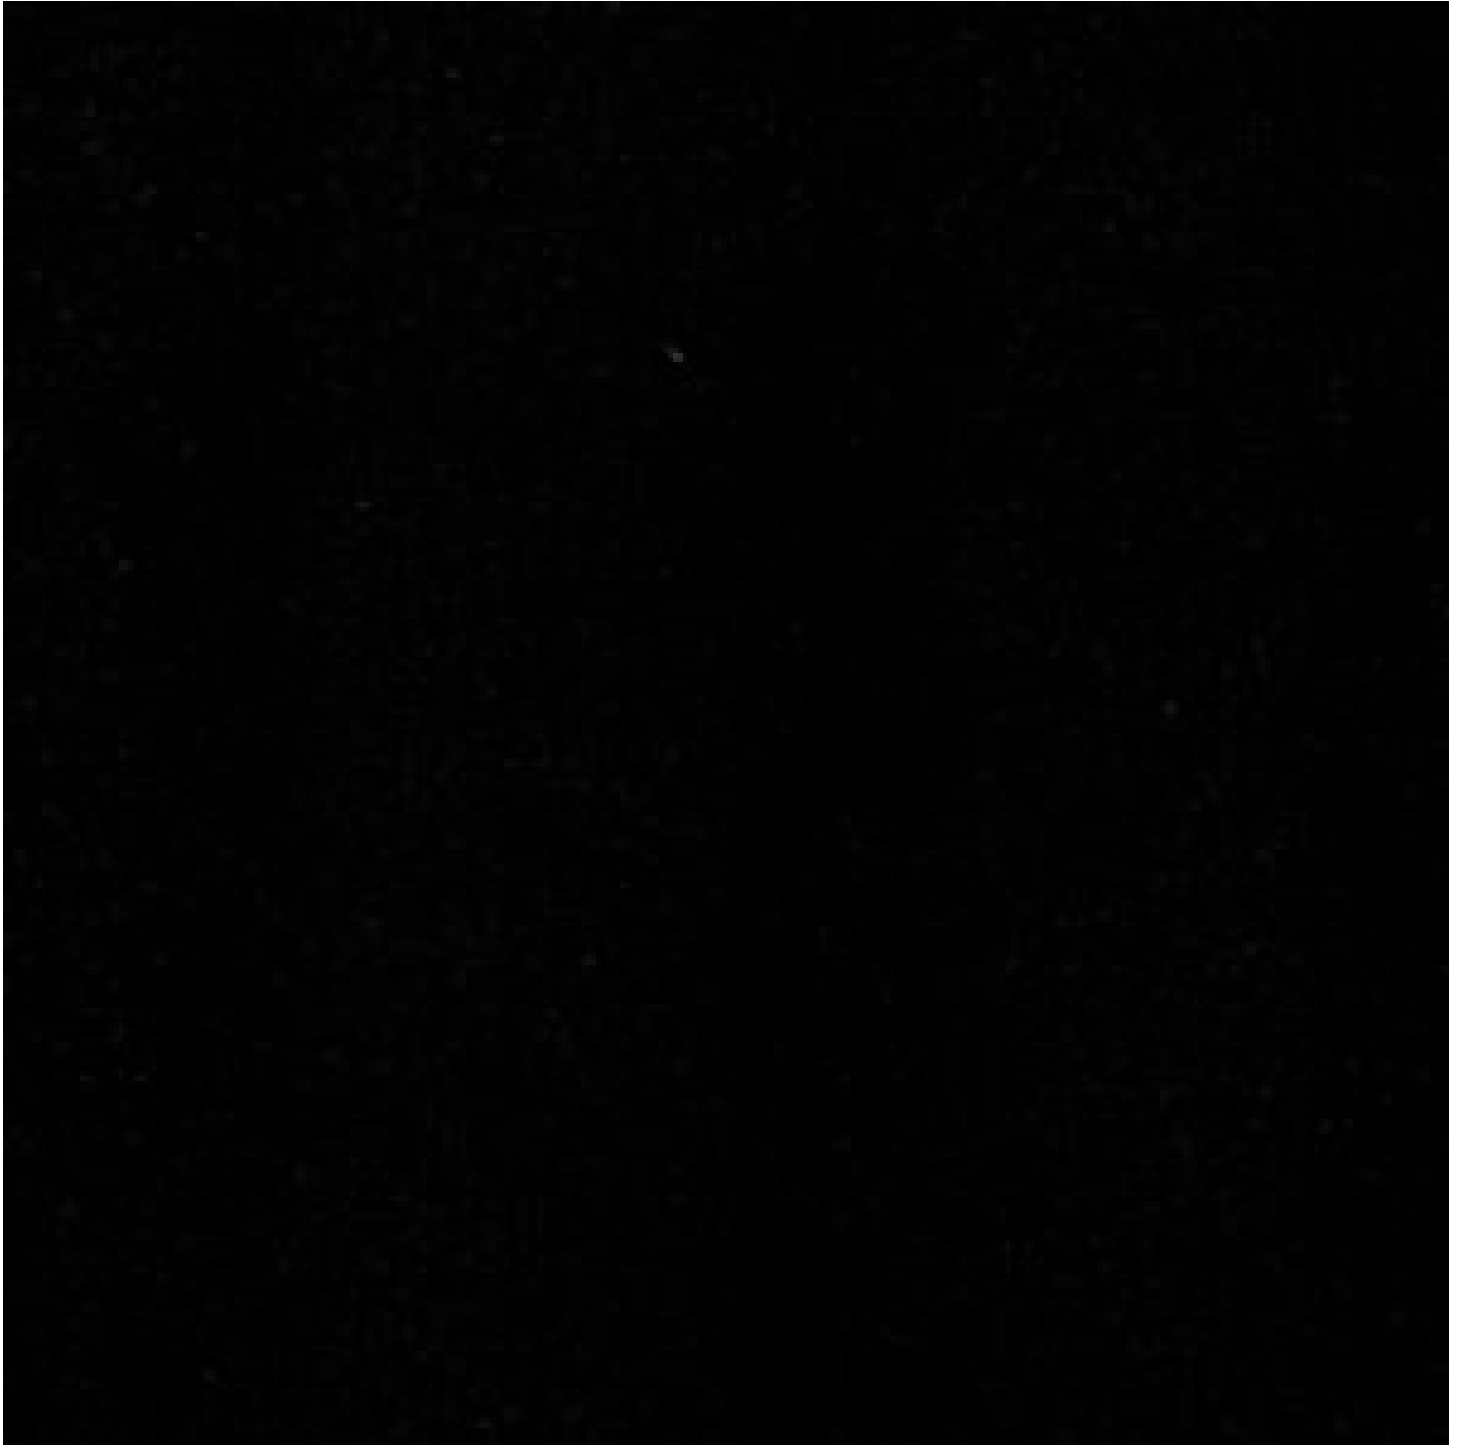




เล่มที่ 108/69 เลขที่ 74

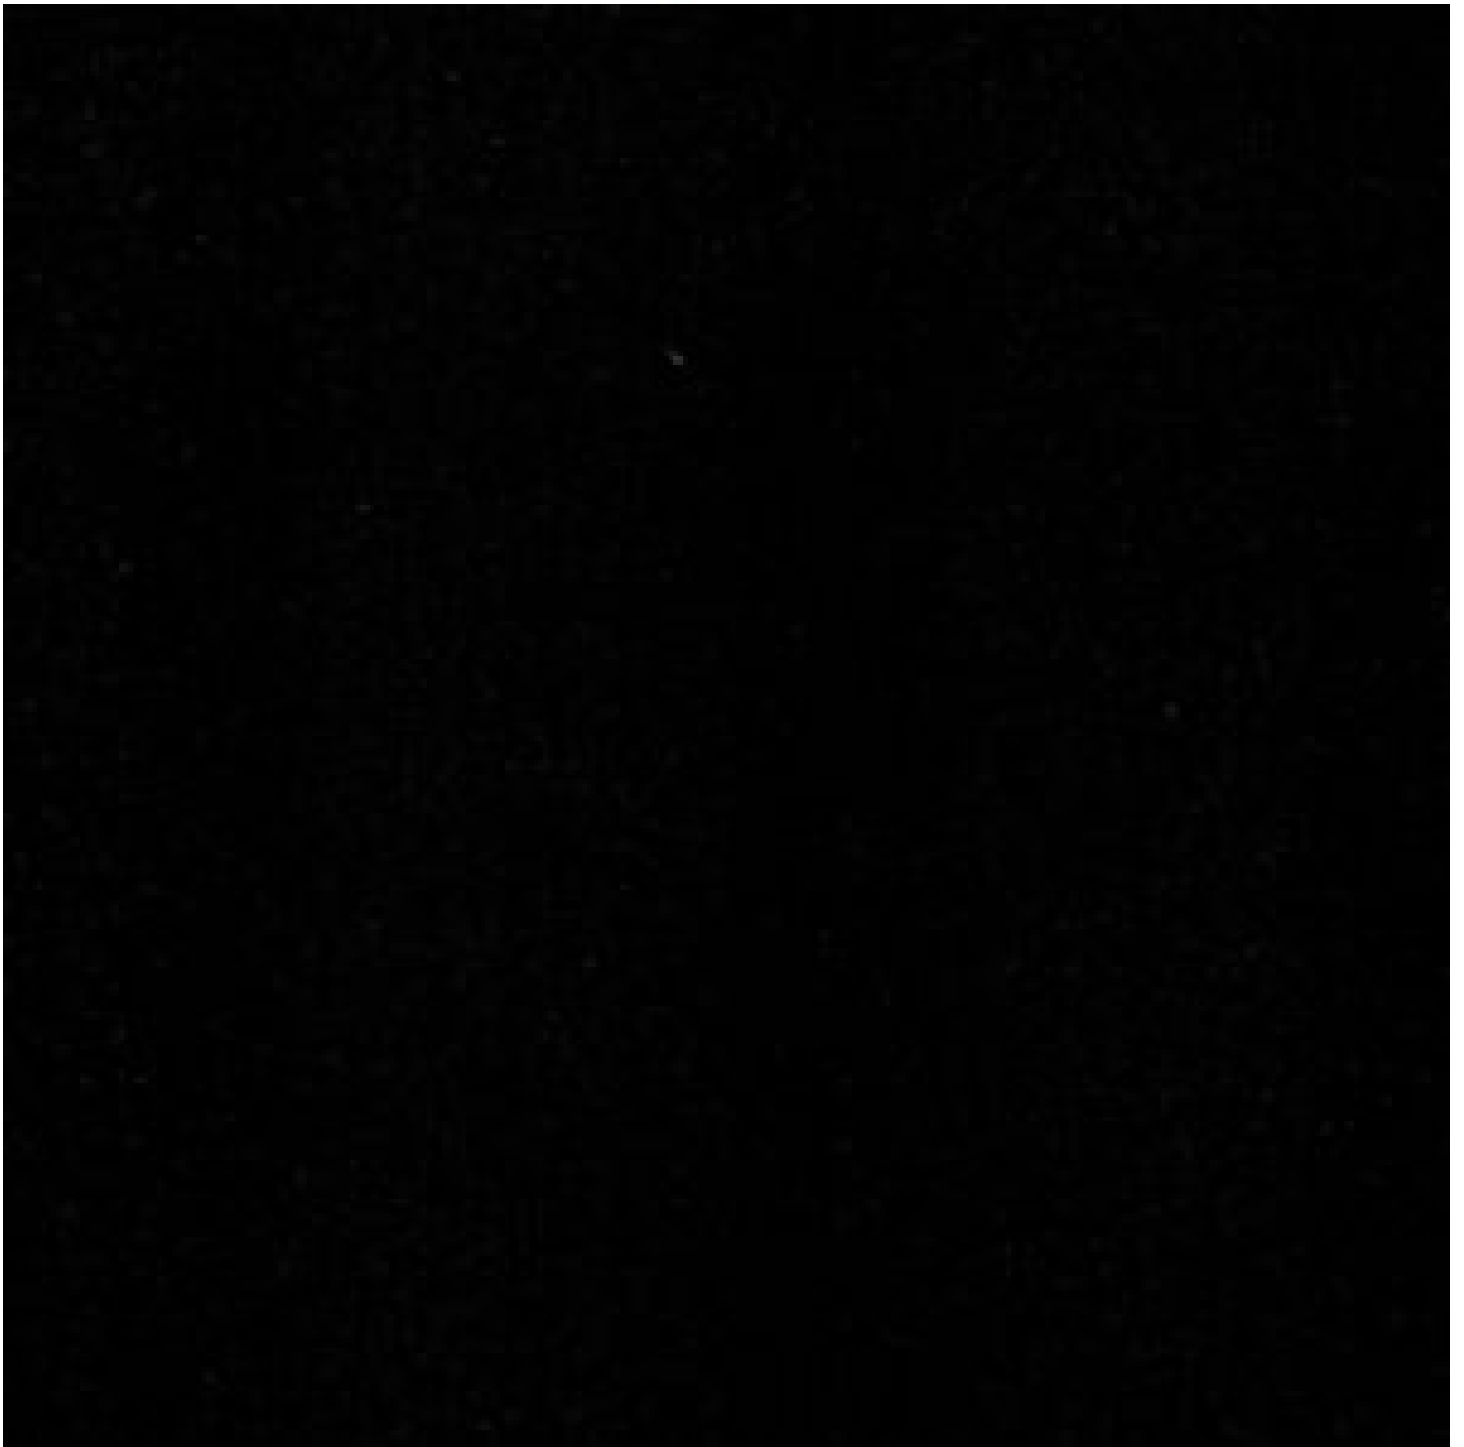



เล่มที่ ๒๐๓/๒๓ เลขที่ 33

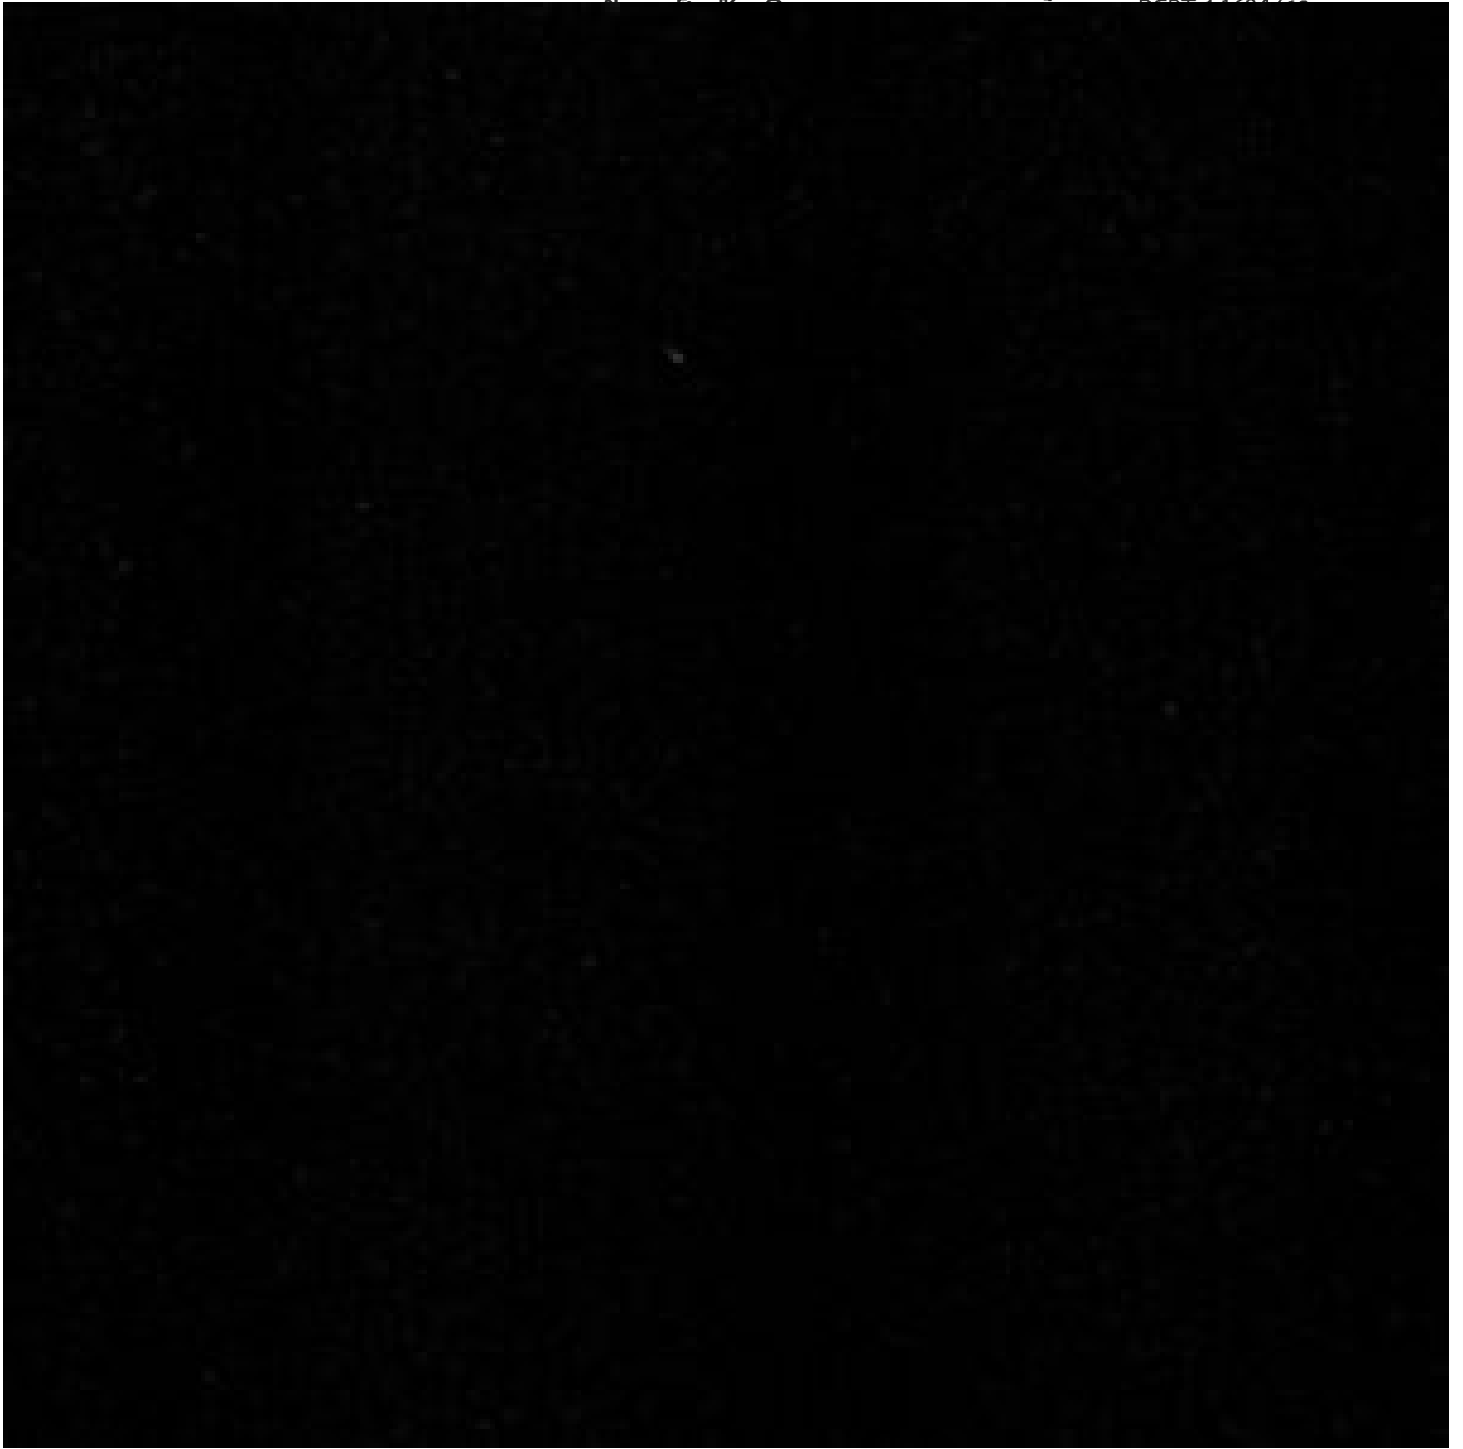



บริษัท สุดาวรรณ เซฟติคแท้งค्लीนนิ่งภูเก็ต จำกัด
SUDAWAN SEPTICTANKCLEANING PHUKET CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่ : 65/408 หมู่ที่ 2 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
Head Office : 65/408 Moo 2, Tambon Vichit, Amphoe Muang, Phuket 83000
โทร. 081-8941-583, 086-2786-536, 081-6069-048 fax. 076-513075
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0835561009055

เล่มที่ 108

ใบแจ้งหนี้ / วางบิล
INVOICE / DELIVERY ORDER

เลขที่ 5371

