


รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2569

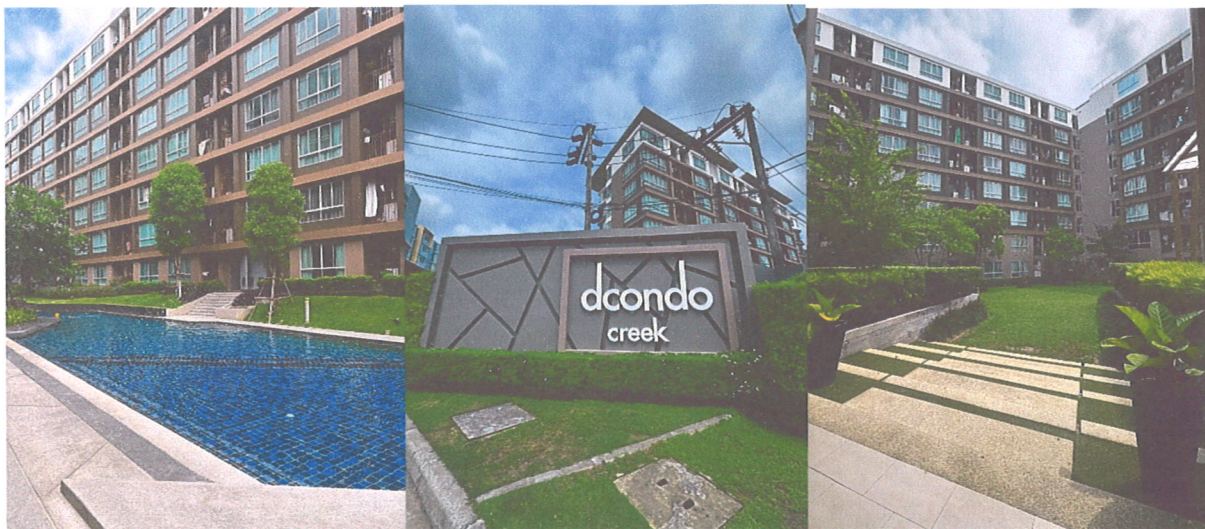

โครงการ ดี คอนโด ครีก

ตั้งอยู่เลขที่ 81 หมู่ที่ 2 ถนนวิจิตสงคราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120

เจ้าของโครงการ บริษัท อาณาवरณ จำกัด
บริหารงานโดย นิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด ครีก



จัดทำโดย

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK NATURE TAURUS CO., LTD

เลขที่ 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 076 623 955, 062 059 2888 e-mail: bknature.t@gmail.com

59/386 Village No. 4, Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel. 076 623955, 062 059 2888 e-mail: bknature.t@gmail.com


หนังสือมอบอำนาจ


เขียนที่ นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ศรีก


วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า นิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด ศรีก (ผู้มอบอำนาจ) ของบริษัท พลัส พร็อพ เพอร์ตี้ จำกัด โดยมี นางสาวนิธิมา หงษ์ยศ ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ศรีก ขอทำหนังสือมอบ อำนาจฉบับนี้เพื่อมอบ อำนาจให้บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เป็นผู้รับมอบอำนาจในการดำเนินการทำรายงาน ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด ศรีก

การใดที่ บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (ผู้รับมอบอำนาจ) ได้กระทำไปตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ แล้ว ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยถือเสมือนว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำเองทั้งสิ้น จนกว่าจะมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็น ลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจ ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน







ที่ ภก. 008646



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดภูเก็ต
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0835561013613
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 3 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. นายอัครพล บุตรสุรีย์
 2. นายเสริญ ขวัญมุณี
 3. นางสาวเสาวณี บุตรสุรีย์
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายอัครพล บุตรสุรีย์ หรือ นายเสริญ ขวัญมุณี หรือ นางสาวเสาวณี บุตรสุรีย์ ลงลายมือชื่อ/
- 4.ทุนจดทะเบียน 3,000,000.00 บาท / สามล้านบาทถ้วน
5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต/
6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 35 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

(นางสาวไตรทิพย์ สังข์แก้ว)

นายทะเบียน

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่มาตรฐาน

Leading Business
Transformation



ที่ ภก. 008646



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดภูเก็ต
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ภก. 008646

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2567
2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

เอกสารฉบับนี้ใช้สำหรับรับมอบอำนาจในการดำเนินการจัดทำ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Report) เท่านั้น



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำนำธุรกิจ

Leading Business
Transformation



- (21) ส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
(22) ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าตามที่ประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

- (23) ประกอบกิจการผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อความงาม
(24) ประกอบกิจการผลิตน้ำหอม เครื่องสำอาง และเครื่องปะทินโฉม
(25) ประกอบธุรกิจบริการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
(26) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม

รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และจัดจำหน่าย

- (27) ประกอบธุรกิจบริการทดสอบและวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี กายภาพ และชีวภาพ ทางด้านสิ่งแวดล้อม อาหาร ผลิตภัณฑอาหาร

เวชสำอาง

- (28) การขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์เครื่องหอม เครื่องสำอางและผลิตภัณฑที่ใช้ในห้องน้ำในร้านค้าเฉพาะ
(29) การขายส่งเครื่องสำอาง
(30) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาการจัดการจัดทำมาตรฐาน ISO
(31) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาในระบบผลิตน้ำประปา น้ำเสีย
(32) ประกอบธุรกิจการค้าซื้อขาย ติดตั้ง ออกแบบ ควบคุมงาน รับจ้างควบคุมดูแล ซ่อมบำรุงรักษา ตรวจสอบ ทดสอบ

รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของงานระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบประปาทุกชนิด

- (33) ประกอบกิจการค้า ซื้อขาย ติดตั้งซ่อมแซมบำรุงรักษา รับประกันเครื่องปั้นน้ำทุกระบบรวบรวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของปั้นน้ำทุกชนิด
(34) ประกอบกิจการให้บริการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(35) ประกอบกิจการให้บริการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล งานวิชาการในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ระบบสารสนเทศ

และทางด้านเศรษฐศาสตร์



หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ดีคอนโด ศรีก

วันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2569


หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ดีคอนโด ศรีก เลขที่ 81 หมู่ที่ 2 ถนนวิจิตสงคราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 ของบริษัท อาณาวรรณ จำกัด ฉบับประจำเดือน

☒ มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

☐ กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2569

☐ อื่นๆ (ระบุ)

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ดี คอนโด ศรีภ

สารบัญ	
เรื่อง	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญรูปภาพ	ค
สารบัญตาราง	จ
บทที่ 1 บทนำ	1
กิจกรรมในโครงการ 1. การใช้น้ำ	5
กิจกรรมในโครงการ 2.การใช้ไฟฟ้า	6
กิจกรรมในโครงการ 3. การอนุรักษ์พลังงาน	6
กิจกรรมในโครงการ 4. การจัดการมูลฝอย	8
กิจกรรมในโครงการ 5. การจัดการน้ำเสีย	10
กิจกรรมในโครงการ 6. การระบายน้ำ	14
กิจกรรมในโครงการ 7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/การป้องกันอัคคีภัย	14
กิจกรรมในโครงการ 8. การระบายอากาศ	18
กิจกรรมในโครงการ 9. การรักษาความปลอดภัย	19
กิจกรรมในโครงการ 10. การจัดการสระว่ายน้ำ	19
กิจกรรมในโครงการ 11. การจัดภูมิสถาปัตยกรรมและพื้นที่สีเขียวของโครงการ	20
ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	21
แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ	22
บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	27
ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	28
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	73
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	94
วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	95
วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ	95
ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม	133
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	138
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	139
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	139
เอกสารแนบ	144

สารบัญรูปภาพ

รูปภาพที่	หน้า
รูปภาพที่ 1.1 แผนที่ตั้งของโครงการ ดี คอนโด ศรีภ (Top View)	3
รูปภาพที่ 1.2 แผนที่ตั้งของโครงการ ดี คอนโด ศรีภ	4
รูปภาพที่ 1.3ผังระบบสุขาภิบาลของโครงการ	13
รูปภาพที่ 1.4 การใช้พื้นที่อาคาร	21
รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว	79
รูปภาพที่ 2.2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	79
รูปภาพที่ 2.3 สติกเกอร์ติดยานพาหนะ	79
รูปภาพที่ 2.4 พื้นที่จอดรถ	80
รูปภาพที่ 2.5 บัตรจอดรถ	80
รูปภาพที่ 2.6 ทางเข้า-ออกโครงการ	80
รูปภาพที่ 2.7 ไฟฟ้าส่องสว่าง	80
รูปภาพที่ 2.8 ถังขยะภายในโครงการ	81
รูปภาพที่ 2.9 ห้องพักขยะรวมและการทำความสะอาด	81
รูปภาพที่ 2.10 รูปแบบอาคาร	81
รูปภาพที่ 2.11 เครื่องปรับอากาศภายในโครงการ	82
รูปภาพที่ 2.12 การทำความสะอาดถนนและพื้นที่จอดรถ	82
รูปภาพที่ 2.13 เลขชั้น	82
รูปภาพที่ 2.14 กฎระเบียบเข้าพัก	82
รูปภาพที่ 2.15 กล้องวงจรปิด (CCTV)	83
รูปภาพที่ 2.16 การระบายอากาศ	83
รูปภาพที่ 2.17 การฉีดพ่นแมลง	83
รูปภาพที่ 2.18 ป้ายประชาสัมพันธ์แผ่นดินไหว	84
รูปภาพที่ 2.19 ป้ายดับเครื่องยนต์	84
รูปภาพที่ 2.20 ป้ายจำกัดความเร็ว	84
รูปภาพที่ 2.21 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ/ไฟ	84
รูปภาพที่ 2.22 ป้ายรณรงค์ทิ้งขยะลงถัง	84
รูปภาพที่ 2.23 ป้ายบอกเวลาเก็บขยะมูลฝอย	84
รูปภาพที่ 2.24 ระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนภัย	85
รูปภาพที่ 2.25 หัวรับน้ำดับเพลิง	85
รูปภาพที่ 2.26 ป้ายแสดงวิธีใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	86
รูปภาพที่ 2.27 ป้ายทางออกฉุกเฉิน	86
รูปภาพที่ 2.28 ผังเส้นทางอพยพหนีไฟ	86
รูปภาพที่ 2.29 การซ้อมอพยพหนีไฟ	86
รูปภาพที่ 2.30 จุฑรวมพล	87
รูปภาพที่ 2.31 กล้องปฐมพยาบาล	87
รูปภาพที่ 2.32 เบอร์โทรฉุกเฉิน	87
รูปภาพที่ 2.33 ถังเก็บน้ำสำรองและการล้างถัง	87

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

รูปภาพที่	หน้า
รูปภาพที่ 2.34 ระบบบำบัดน้ำเสีย	88
รูปภาพที่ 2.35 มิเตอร์ระบบบำบัดน้ำเสีย	88
รูปภาพที่ 2.36 Circuit brecker	88
รูปภาพที่ 2.37 งานซ่อมบำรุง	88
รูปภาพที่ 2.38 หม้อแปลงไฟฟ้า	89
รูปภาพที่ 2.39 ป้ายโครงการ	89
รูปภาพที่ 2.40 สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ	89
รูปภาพที่ 2.41 ท่วงยางช่วยชีวิต	89
รูปภาพที่ 2.42 สระว่ายน้ำ	89
รูปภาพที่ 2.43 ห้องจัดเก็บสารเคมี	90
รูปภาพที่ 2.44 ป้ายบอกความเสี่ยง	90
รูปภาพที่ 2.45 Capacitor Bank	90
รูปภาพที่ 2.46 การขุดลอกตะกอนรางระบายน้ำ	90
รูปภาพที่ 2.48 การประชุมภายใน	91
รูปภาพที่ 2.49 การทำความสะอาดหลอดไฟ/โคมไฟ	91
รูปภาพที่ 2.50 งานแม่บ้าน	91
รูปภาพที่ 2.51 การตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย	92
รูปภาพที่ 2.52 การตรวจสอบกล่องวงจรปิด	92
รูปภาพที่ 2.53 การตรวจสอบท่อแจกจ่ายน้ำ	92
รูปภาพที่ 2.54 การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	93
รูปภาพที่ 2.55 ไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออก	93
รูปภาพที่ 2.56 หลอดไฟลูออเรสเซนต์	93
รูปภาพที่ 2.57 ห้องพักรวม	93
รูปภาพที่ 2.58 ถังขยะแยกประเภท	93
รูปภาพที่ 3.1 การเก็บตัวอย่างน้ำ	96

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
ตารางที่ 1.1 แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ	22
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	28
ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	73
ตารางที่ 3.1 การเก็บรักษา ปริมาณ และลักษณะที่ใช้บรรจุตัวอย่างน้ำ	95
ตารางที่ 3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกกระบบบำบัดอาคาร A (จุดที่ 1)	97
ตารางที่ 3.3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกกระบบบำบัดอาคาร A (จุดที่ 2)	101
ตารางที่ 3.4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกกระบบบำบัดอาคาร B (จุดที่ 1)	105
ตารางที่ 3.5 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกกระบบบำบัดอาคาร B (จุดที่ 2)	109
ตารางที่ 3.6 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกกระบบบำบัดอาคาร C (จุดที่ 1)	113
ตารางที่ 3.7 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกกระบบบำบัดอาคาร C (จุดที่ 2)	117
ตารางที่ 3.8 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกกระบบบำบัดอาคาร D (จุดที่ 1)	121
ตารางที่ 3.9 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกกระบบบำบัดอาคาร D (จุดที่ 2)	125
ตารางที่ 3.10 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 1	129
ตารางที่ 3.11 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 2	130
ตารางที่ 3.12 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บดิน)	131
ตารางที่ 3.13 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บสีก)	132

บทสรุปผู้บริหาร

1. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ในระยะดำเนินการ โครงการ ดี คอนโด ศรีภ บริษัท อาณาธรรม จำกัด ซึ่งกำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ด้านทรัพยากรทางกายภาพ (การเกิดแผ่นดินไหว, คุณภาพอากาศ, เสียงและความสั่นสะเทือน) ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (การคมนาคมขนส่ง การใช้น้ำ การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม การจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะมูลฝอย ไฟฟ้า การป้องกันอัคคีภัย การระบายอากาศและความร้อน) ด้านคุณภาพชีวิต (สภาพสังคมและเศรษฐกิจ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขภาพ ทัศนียภาพ การบดบังแสงและทิศทางลม) รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันต่าง ๆ และการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

1. ทรัพยากรทางกายภาพ

1.1. การเกิดแผ่นดินไหว

- (1) โครงการได้มีการจัดเส้นทางอพยพ ตามบริเวณแต่ละชั้นของอาคาร และจัดให้มีป้ายทางออกฉุกเฉินแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน
- (2) ทางโครงการมีการรวบรวมเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้สำหรับติดต่อประสานงานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไว้บริเวณห้องสำนักงานนิติบุคคล โครงการจัดให้มีการซ้อมอพยพหนีภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการด้วย หรือหากทางจังหวัดมีการซ้อมอพยพหนีภัย พนักงานของโครงการจะต้องเข้าร่วมการฝึกดังกล่าวด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้น และให้มีการซักซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (3) โครงการมีการมีการซ้อมแผนอพยพหนีภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการเช่นเดียวกับการซ้อมแผนอพยพหนีไฟโดยดำเนินการปีละ 1 ครั้ง ในรอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 ทางโครงการไม่ได้มีการดำเนินการ เนื่องจากยังไม่ถึงรอบดำเนินการ จะมีการดำเนินการในรอบเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2569 ซึ่งซ้อมอพยพหนีไฟ ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568
- (4) พบโครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว เพื่อให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการสามารถไปยังจุดรวมพลได้อย่างรวดเร็ว ไว้บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโครงการ
- (5) โครงการได้มีแผนฉุกเฉินประจำโครงการ

1.2 คุณภาพอากาศ

- (1) โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื่องยนต์ไว้ภายในโครงการ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบดูแล ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (2) พบโครงการมีการจัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมถึงมีคนสวนคอยดูแล รักษา ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
- (3) โครงการมีการติดป้ายจำกัดความเร็วของรถไว้ภายในโครงการและมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบดูแล ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

1.3 เสียงและความสั่นสะเทือน

- (1) โครงการจำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในพื้นที่โครงการให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
- (2) โครงการทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื่องยนต์เมื่อจอด
- (3) โครงการปลูกต้นไม้ยืนต้นเป็นรั้วกันเสียงโดยรอบโครงการ

2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

2.1 การคมนาคมขนส่ง

- (1) โครงการมีการจัดทำสติ๊กเกอร์ติดยานพาหนะให้กับผู้พักอาศัย เพื่อใช้สำหรับนำรถเข้ามาจอดภายในโครงการ

- (2) โครงการไม่มีการกำหนดพื้นที่จอดรถประจำ โดยให้ใช้การหมุนเวียนพื้นที่จอด และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุม และอำนวยความสะดวก
- (3) โครงการมีบัตรจอดรถชั่วคราวสำหรับผู้ที่มาติดต่อ ซึ่งปัจจุบันโครงการได้กำหนดให้มีการจอดรถฟรีในเวลา 06.00-18.00 น. หลังจาก 18.00 น. คิดเงินชั่วโมงละ 100 บาท
- (4) โครงการได้มีการจัดให้เจ้าหน้าที่นิติฯ คอยแจ้งกับทางลูกบ้านในการใช้รถสาธารณะ
- (5) โครงการมีการติดตั้งป้ายแสดงทิศทางเดินรถเข้า-ออกภายในพื้นที่โครงการ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวก
- (6) โครงการมีการติดป้ายจำกัดความเร็วของรถไว้ในโครงการและมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบดูแล ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (7) พบโครงการมีการควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า - ออกพื้นที่โครงการ โดยจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลและตรวจรถเข้า - ออกตลอด 24 ชั่วโมง
- (8) โครงการมีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ รวมถึงภายในโครงการ ซึ่งสว่างเพียงพอการมองเห็น และสัญจรภายในโครงการ
- (9) โครงการมีการจัดพื้นที่จอดรถไว้ตามที่กำหนดในมาตรการ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจตรา และควบคุมการจราจรภายในโครงการ ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (10) บริเวณพื้นที่ไหล่ทางของโครงการได้มีสัญลักษณ์เส้นขาว-แดง ห้ามจอดรถบริเวณนั้น
- (11) โครงการมีการติดตั้งป้ายโครงการ ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน บริเวณด้านหน้าโครงการ

2.2 การใช้น้ำ

- (1) โครงการมีการจัดเตรียมถังเก็บน้ำสำรองไว้ตามที่กำหนดในมาตรการ ซึ่งเพียงพอต่อการสำรองน้ำไว้ใช้ภายในโครงการ
- (2) โครงการมีทีมช่างสำหรับล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำเป็นประจำ 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (3) โครงการได้จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ประหยัดน้ำ/ไฟ และเลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำภายในโครงการ
- (4) โครงการมีทีมช่างคอยสำรวจตรวจสอบการแจกจ่ายน้ำ เส้นท่อ รวมถึงเครื่องสุขภัณฑ์ หากมีการชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่โดยทันที
- (5) พบโครงการมีช่างคอยทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองของโครงการ ทั้งถังเก็บน้ำใต้ดินและถังเก็บน้ำชั้นหลังคาเป็นประจำทุกๆ 6 เดือน
- (6) พบโครงการมีช่างคอยตรวจสอบการรั่วซึมของถังเก็บน้ำสำรองและถังบำบัดน้ำเสียของโครงการอยู่ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

2.3 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม

- (1) โครงการได้มีทีมช่างคอยตรวจสอบดูแล หากมีปริมาณตะกอนสะสมจำนวนมาก จะดำเนินการขุดลอกพื้นที่
- (2) โครงการไม่ได้มีการติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณจุดระบายน้ำออกของโครงการซึ่งมีตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณจุดน้ำเข้าเพื่อติดตั้งแต่ต้นก่อนมีการบำบัด
- (3) ทางโครงการมีช่างคอยตรวจสอบดูแลรวบรวมระบบระบายน้ำของโครงการหากพบว่าชำรุดจะทำการแก้ไขทันที

2.4 การจัดการน้ำเสีย

- (1) โครงการมีระบบบำบัดน้ำเสียตามที่กำหนดไว้ในมาตรการ ซึ่งใช้หรับบำบัดน้ำเสียจากทุกกิจกรรมภายในโครงการ ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ก่อนปล่อยลงสู่สาธารณะ
- (2) ดำเนินการโครงการมีช่างที่มีความรู้ ความชำนาญ คอยตรวจสอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย อุปกรณ์กำจัดละอองน้ำ บ่อกำจัดก๊าซมีเทน ให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (3) โครงการได้มีการติดตั้งมิเตอร์ระบบบำบัดน้ำเสียแยกจากระบบไฟฟ้าส่วนอื่น ตามที่กำหนดไว้ในมาตรการ

- (4) โครงการมีช่างคอยดำเนินการตรวจสอบปริมาณของไขมันและกากตะกอน ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ และดำเนินการสูบน้ำเมื่อถึงปริมาณที่กำหนด
- (5) ทางโครงการมีการตรวจเช็คการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่องโดยจัดทำรายงาน ทส.1 - ทส.2 และมีช่างคอยตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ โดยทางโครงการได้มอบหมายให้บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัสจำกัด เป็นผู้เคราะหคุณภาพน้ำทุกเดือนตลอดเดือนระยะเวลาดำเนินการ
- (6) โครงการการปลูกต้นไม้ และจัดพื้นที่สีเขียวไว้ตามที่กำหนดในมาตรการและมีคนสวนคอยดูแล อยู่ตลอดเวลาที่เปิดดำเนินการ

2.5 การจัดการขยะมูลฝอย

- (1) โครงการมีการจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอย ไว้ตามที่กำหนดในมาตรการไว้ตามจุดต่างๆ ภายในโครงการ ซึ่งเพียงพอต่อการรองรับมูลฝอยในแต่ละวัน
- (2) โครงการมีห้องพักขยะรวมตามที่กำหนดไว้ในมาตรการ เพื่อรองรับขยะเปียก และขยะแห้ง/ขยะรีไซเคิล/ขยะอันตราย และให้บริการเทศบาลเมืองกะทู้ ในการเก็บขนมูลฝอยทั้งหมดของโครงการ
- (3) โครงการมีแม่บ้านทำหน้าที่รวบรวมมูลฝอยภายในห้องพักขยะแต่ละชั้นไปยังห้องพักขยะรวมของโครงการ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (4) โครงการมีแม่บ้านคอยทำความสะอาดห้องพักขยะรวมทุกครั้งหลังจากมีการเก็บขนมูลฝอย ซึ่งน้ำเสียทั้งหมดจากการล้างห้องพักขยะจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ
- (5) โครงการได้ให้แม่บ้านเก็บแยกขยะแต่ละประเภทก่อนนำมาไปรวบรวมทิ้งอีกครั้ง
- (6) โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด โดยมีการจัดเตรียมถังขยะประเภทต่างๆ ไว้ ภายในโครงการ และมีแม่บ้านคอยตรวจสอบดูแลการรองรับมูลฝอย ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (7) ห้องขยะภายในโครงการเป็นระบบปิด
- (8) พบโครงการได้ติดป้ายบอกเวลาการเก็บขนมูลฝอยบริเวณหน้าห้องพักขยะ

2.6 ไฟฟ้า

- (1) โครงการได้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าได้ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ขนาด 800 KVA จำนวน 1 ชุด/อาคาร สำหรับอาคาร A, B และ D และขนาด 630 KVA จำนวน 1 ชุด สำหรับอาคาร C
- (2) โครงการได้ติดตั้ง Circuit Breaker ด้านแรงดันต่ำ ขนาด 500AT/630AF สำหรับอาคาร A, B และ D และขนาด 350AT/ 400AF สำหรับอาคาร C ซึ่งทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงจากการลัดวงจรได้
- (3) หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ ตั้งอยู่ในสถานที่ ที่สะดวกต่อการตรวจสอบและซ่อมบำรุง และมีการตรวจสอบดูแลอยู่ตลอดเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (4) พบโครงการได้ติดป้ายระวางอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงบริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า
- (5) -โครงการออกแบบอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2552
- (6) โครงการมีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ แบบประหยัดพลังงานและมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลเรื่องการเปิดไฟส่องสว่างเวลากลางคืน
- (7) โครงการมีช่างคอยดำเนินการตรวจสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (8) โครงการได้มีการอบรมเรื่องการประหยัดพลังงานให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อมีการประชุม
- (9) โครงการได้มีการติดป้ายรณรงค์การประหยัดพลังงาน

การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศ

- (1) โครงการมีการปลูกต้นไม้ และจัดพื้นที่สีเขียวไว้โดยรอบบริเวณโครงการ รวมถึงมีคนสวนคอยดูแล รักษา ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

- (2) โครงการได้เลือกใช้สีอ่อนหรือสีที่ไม่ดูดซับความร้อนในการทาสีผนังภายนอกอาคารหรือห้องที่มีระบบปรับอากาศ เพื่อช่วยการสะท้อนของแสงแดดที่ดี และลดการสะสมความร้อนของผนังอาคาร
- (3) โครงการมีการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่กันความร้อนได้ดีหรือติดตั้งฉนวนกันความร้อน ตั้งแต่หลังคาจนถึงผนัง เพื่อป้องกันความร้อนและลดการนำพาความร้อนผ่านผนังอาคาร
- (4) โครงการได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพ
- (5) บริเวณพื้นที่ส่วนกลางมีลักษณะเป็นอาคารเปิดโล่ง สามารถระบายอากาศได้ดี
- (6) โครงการมีการรณรงค์ให้ปรับระดับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการอยู่ที่ 25-26 องศาเซลเซียส
- (7) โครงการมีช่างคอยตรวจเช็คระบบของเครื่องปรับอากาศ
- (8) อาคารบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการตลอดเดือนระยะเวลาดำเนินการ
- (9) บริเวณพื้นที่ส่วนกลางมีลักษณะเป็นอาคารเปิดโล่ง สามารถระบายอากาศได้ดี

การอนุรักษ์ไฟฟ้าสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น

- (1) โครงการได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพ

การอนุรักษ์พลังงานสำหรับระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

- (1) พบโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ทั้งหมดภายในโครงการเป็นแบบ Electronic Ballast
- (2) พบโคมไฟ Down Light ทั้งหมดภายในโครงการเป็นหลอด Compact Fluorescent With Electronic Ballast
- (3) โครงการได้มีการกำหนดค่าความสว่างของแต่ละพื้นที่ใช้สอยไว้ตามมาตรการ
- (4) โครงการมีการควบคุมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ส่วนกลาง ทางเดิน แบบ 2 ทาง (Lighting Control System) แทนการใช้บัลลาสต์ชนิดแกนเหล็กแบบธรรมดา
- (5) โครงการ เลือกใช้หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดค่ากำลังให้สูญเสียต่ำ (Low Loss)
- (6) โครงการมีการติดตั้งสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง หนึ่งตัวต่ออุปกรณ์แสงสว่างไฟฟ้า 1 จุด
- (7) โครงการมีช่างคอยสำรวจ ดูแลความสะอาด และบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ตลอดเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
- (8) โครงการได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เลือกใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
- (9) พบโครงการมีการติดตั้งชุด Capacitor Bank ที่ตู้ MDB ของโครงการเพื่อปรับปรุงค่า Power Factor ให้ไม่ต่ำกว่า 0.9

การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ลิฟต์

- (1) พบโครงการมีการตั้งเวลาให้ประตูลิฟต์ปิดเองเพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน
- (2) พบภายในตัวลิฟต์ของโครงการ แสดงเลขชั้นที่ชัดเจน สามารถมองเห็นได้ง่าย

2.7 การป้องกันอัคคีภัย

- (1) โครงการจัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยของโครงการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) และฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
- (2) โครงการมีช่างคอยดำเนินการตรวจสอบการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุกเดือน หากพบมีการชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ทันที
- (3) โครงการมีการซ้อมแผนอพยพหนีภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการเช่นเดียวกับการซ้อมแผนอพยพหนีไฟโดยดำเนินการปีละ 1 ครั้ง ในรอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 ทางโครงการไม่ได้มีการดำเนินการ เนื่องจากยังไม่ถึงรอบดำเนินการ จะมีการดำเนินการในรอบเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2569 ซึ่งซ้อมอพยพหนีไฟ ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568

- (4) โครงการมีการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับรวมพล เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งเพียงพอต่อจำนวนผู้พักอาศัยภายในโครงการ
- (5) พบโครงการมีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลและความปลอดภัยในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง
- (6) บริเวณอุปกรณ์ดับเพลิง มีการติดป้ายบอกวิธีการใช้งาน ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- (7) โครงการมีการติดตั้งป้ายเส้นทางอพยพหนีไฟไว้บริเวณทางเดินในอาคาร ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- (8) โครงการมีการจัดเตรียมแผนสำหรับอพยพหนีภัยในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้และแผนฉุกเฉินซึ่งได้มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละส่วนไว้

2.8 การระบายอากาศและความร้อน

- (1) โครงการมีช่างคอยทำความสะอาด และดำเนินการตรวจสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศเป็นประจำตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (2) โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื่องยนต์ไว้ภายในโครงการ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบดูแล ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (3) โครงการมีการจัดพื้นที่สีเขียวไว้ตามที่กำหนดในมาตรการ และมีคนสวนคอยดูแล บำรุงรักษาอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

3. คุณภาพชีวิต

3.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ

- (1) โครงการได้พิจารณาคนในท้องถิ่นเพื่อเข้าทำงานเพื่อเป็นการส่งเสริมคนในพื้นที่บริเวณโครงการ
- (2) ทางโครงการได้มอบหมายเจ้าหน้าที่นิติบุคคล เป็นผู้ตรวจสอบและรับฟังความคิดเห็นต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงของโครงการ ปัจจุบันยังไม่พบกรณีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด หากพบว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ทางโครงการจะมีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยทันที
- (3) โครงการมีการจัดทำข้อบังคับกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพักอาศัยภายในโครงการ โดยการแจกจ่ายให้กับผู้พักอาศัยภายในโครงการและให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและมีเจ้าหน้าที่นิติบุคคลดำเนินการตรวจสอบอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (4) โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจตรา รักษาความปลอดภัยภายในโครงการ รวมถึงควบคุมการจราจร อยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (5) โครงการมีการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System : CCTV) ไว้ทั่วทั้งบริเวณโครงการ และมีการตรวจสอบบำรุงรักษา ให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ

3.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- ระบบป้องกันอัคคีภัย

- (1) โครงการมีการรวบรวมหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่โครงการหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องไว้ภายในโครงการ และมีเจ้าหน้าที่นิติบุคคลเป็นผู้ติดต่อประสานงานในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
- (2) โครงการมีการติดตั้งป้ายแสดงการใช้งานของถังดับเพลิงทุกถังภายในโครงการ ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- (3) โครงการมีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนภัยตลอดระยะเวลาดำเนินการ
- (4) พบโครงการมีพื้นที่จุดรวมพลตามที่กำหนดไว้ในมาตรการ อยู่บริเวณด้านหน้าโครงการ ซึ่งเพียงพอต่อจำนวนผู้พักอาศัย
- (5) โครงการมีการจัดพนักงานรักษาความปลอดภัยให้อยู่ประจำโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง
- (6) โครงการมีการติดตั้งป้ายแสดงการใช้งานของถังดับเพลิงทุกถังภายในโครงการ ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- (7) พบโครงการจัดทำผังเส้นทางอพยพหนีไฟ เพื่อไปยังจุดรวมพล ติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร
- (8) ทางโครงการมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของพนักงานเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยในแผนฉุกเฉิน

- สถานพยาบาล

โครงการมีการจัดเตรียมอุปกรณ์รักษาพยาบาลเบื้องต้นไว้ยังสำนักงานนิติบุคคล และหากเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าหน้าที่นิติบุคคลจะดำเนินการติดต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โดยทันที

- ระบบความปลอดภัย

- (1) โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจตรา รักษาความปลอดภัยภายในโครงการ รวมถึงควบคุมการจราจร อยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

- สระว่ายน้ำ

- (1) โครงการได้มีช่างคอยดูแล ควบคุมคุณภาพสระว่ายน้ำภายในโครงการ และมีการตรวจคุณภาพน้ำสระทุกเดือน
- (2) โครงการไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำสระ (Life guard) อยู่ประจำ แต่จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเดินดูแลตลอดวัน
- (3) โครงการมีอุปกรณ์ช่วยชีวิต เป็นห่วงยางช่วยชีวิตอยู่บริเวณสระว่ายน้ำ
- (4) สระว่ายน้ำของโครงการมีวัสดุที่ไม่ลื่น ไม่ดูดซึมน้ำและทำความสะอาดง่าย
- (5) บริเวณที่เก็บสารเคมีมีป้ายระบุสถานที่เก็บสารเคมี และห้ามเข้า เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้อื่นและได้จัดให้มีการระบายอากาศบริเวณที่เก็บสารเคมี
- (6) โครงการได้ติดประกาศเบอร์โทรฉุกเฉินไว้สำหรับเกิดเหตุฉุกเฉินภายในโครงการ
- (7) โครงการมีแม่บ้านทำความสะอาดห้องน้ำเป็นประจำทุกวันตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (8) ทางโครงการมีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างไว้บริเวณสระว่ายน้ำของโครงการ
- (9) สระว่ายน้ำของโครงการมีเลเซอร์ดับบอกความลึกที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน

- ระบบสาธารณสุขโรค

- (1) ถังสำรองน้ำใช้ของโครงการได้ทาสีสุกกันซึมที่เป็น Non-toxic
- (2) โครงการได้มีการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำทุก 6 เดือน
- (3) โครงการได้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบสาธารณสุขโรคภายในโครงการเป็นประจำทุกเดือน
- (4) พบโครงการมีแม่บ้านคอยทำความสะอาดถังขยะ และห้องพัสดุฝอยรวมของโครงการทุกวันหลังจากเทศบาลเมืองกะทู้เข้ามาทำการเก็บมูลฝอย

3.3 สุขภาพ

- โรคระบบทางเดินหายใจ

- (1) โครงการได้มีการทำความสะอาดถาดรองรับน้ำเครื่องปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ
- (2) โครงการได้มีช่องระบายอากาศบริเวณโดยรอบอาคาร ซึ่งทำให้อากาศถ่ายเทสะดวก
- (3) โครงการได้มีการล้างทำความสะอาดถนนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
- (4) โครงการมีการติดป้ายจำกัดความเร็วของรถไว้ภายในโครงการและมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบดูแล ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (5) โครงการมีการจัดพื้นที่สีเขียวไว้ตามที่กำหนดในมาตรการ และมีคนสวนคอยดูแล บำรุงรักษาอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (6) โครงการมีการติดป้ายจำกัดความเร็วของรถไว้ภายในโครงการและมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบดูแล ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

- โรคที่มีหนูเป็นพาหะนำโรค

- (1) โครงการมีแม่บ้านดำเนินการตรวจสอบการรองรับมูลฝอย ภาชนะที่ใช้ หากพบมีการชำรุดเสียหายจะดำเนินการแก้ไขทันที
- (2) โครงการได้มอบหมายให้แม่บ้านเป็นผู้ดูแลความสะอาด
- (3) โครงการมีการจัดจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการฉีดพ่นแมลงเป็นประจำทุกเดือน

- โรคที่มีแมลงสาบเป็นพาหะนำโรค

- (1) ห้องพักขยะของโครงการเป็นแบบปิด มีป้ายปิดประตูทุกครั้ง และพบแม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องขยะ ห้องน้ำ ภายในโครงการ

- โรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค

- (1) โครงการมีการจัดจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการฉีดพ่นแมลงเป็นประจำทุกเดือน
- (2) โครงการมีการสำรวจและกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายบริเวณโครงการเป็นประจำ

- โรคผิวหนัง

- (1) น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว โครงการจะปล่อยลงสู่สาธารณะโดยไม่มีการนำกลับมาใช้ประโยชน์
- (2) โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื่องยนต์ไว้ภายในโครงการ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบดูแล ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (3) โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด และมีคนสวนคอยดูแลอยู่ตลอดเวลา
- (4) โครงการมีการติดป้ายจำกัดความเร็วของรถไว้ภายในโครงการและมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบดูแล ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

- โรคเครียด

- (1) โครงการได้มีการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำทุกเดือน
- (2) โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื่องยนต์ไว้ภายในโครงการ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบดูแล ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (3) โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการเหมาะสมกับพื้นที่ภายในโครงการ
- (4) โครงการมีการจัดพื้นที่สีเขียวไว้ตามที่กำหนดในมาตรการ และมีคนสวนคอยดูแล บำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (5) โครงการมีคนสวนคอยดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

- อุบัติเหตุ

- (1) โครงการมีการติดตั้งระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยของโครงการไว้ตามที่กำหนดในมาตรการ และมีช่างดำเนินการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (2) โครงการมีช่างดำเนินการตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุกเดือน หากพบชำรุด เสียหาย จะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที
- (3) โครงการมีการมีการซ้อมแผนอพยพหนีภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการเช่นเดียวกับการซ้อมแผนอพยพหนีไฟโดยดำเนินการปีละ 1 ครั้ง ในรอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 ทางโครงการไม่ได้มีการดำเนินการ เนื่องจากยังไม่ถึงรอบดำเนินการ จะมีการดำเนินการในรอบเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2569 ซึ่งซ้อมอพยพหนีไฟ ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568
- (4) โครงการมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ในโครงการ ซึ่งสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง
- (5) โครงการมีการติดป้ายแสดงการใช้งานของถังดับเพลิงทุกถัง
- (5) โครงการมีการติดตั้งป้ายเส้นทางอพยพหนีไฟไว้บริเวณทางเดินในอาคาร ซึ่งสามารถมองเห็นได้
- (6) โครงการมีการจัดเตรียมแผนสำหรับอพยพหนีภัยในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ และมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละส่วนไว้
- (7) โครงการมีการติดตั้งป้ายแสดงทิศทางเข้า-ออกภายในพื้นที่โครงการ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวก
- (8) โครงการได้ติดป้ายจำกัดความเร็วไว้ภายในโครงการ
- (9) โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจรถเข้า-ออกตลอดเวลาที่เปิดดำเนินการ

3.4 ทคณียภาพ

- (1) โครงการได้จัดพื้นที่สีเขียวให้เหมาะสมกับพื้นที่ภายในโครงการ
- (2) โครงการมีคณสวนคอดุแลพื้นที่สีเขียวของโครงการให้อยู่ในสภาพที่สวยงาม น่าดู อยู่ตลอดระยะดำเนินการ

3.5 การบดบังแสงและทศทางลม

- (1) โครงการได้ดำเนินการตามมาตรการในเรื่องการบดบังแสงและทศทางลม ตั้งแต่ระยะก่อสร้างโครงการ และปัจจุบันยังไม่มีกรร้องเรียนจากผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการ
- (2) โครงการได้ดำเนินการตามมาตรการในเรื่องการบดบังแสงและทศทางลม ตั้งแต่ระยะก่อสร้างโครงการ และปัจจุบันยังไม่มีกรร้องเรียนจากผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการ

2. สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โครงการ ดี คอนโด ศรีภ บริษัท อาณาธรรมณ์ จำกัด สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การเกิดแผ่นดินไหว, การคมนาคนขนสง, การใช้น้ำ, การระบายน้ำ, การจัดการน้ำเสีย, การจัดการขยะมูลฝอย, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สุขภาพและการป้องกันอัคคีภย รายละเอียดผลการปฏิบัติตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 สามารถสรุปได้ดังนี้

2.1 การเกิดแผ่นดินไหว

โครงการมีการมีการซ่อมแผนอพยพหนีภยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการเช่นเดียวกับการซ่อมแผนอพยพหนีไฟ โดยดำเนินการปีละ 1 ครั้ง ในรอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 ทางโครงการไม่ได้มีการดำเนินการเนื่องจากยังไม่ถึงรอบดำเนินการ จะมีการดำเนินการในรอบเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2569 ซึ่งซ่อมอพยพหนีไฟล่าสุดเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568

2.2 การคมนาคนขนสง

- (1) โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกในการเข้า-ออก โครงการ 24 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (2) โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยคุมดูแลเรื่องการจอดรถบริเวณทาง เข้า-ออก บนถนนสาธารณะและไหล่ทาง รวมถึงมีการติดป้ายแสดงสัญลักษณ์บริเวณพื้นที่ห้ามจอด ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

2.3 การใช้น้ำ

โครงการมีช่างคอยสำรวจการรั่วไหลของน้ำประปาในเส้นท่อ หากมีการรั่วซึม จะดำเนินการซ่อมแซมทันที

2.4 การระบายน้ำ

โครงการมีช่างคอยสำรวจปริมาณตะกอนในรางระบายน้ำของโครงการหากมีตะกอนสะสมในปริมาณมาก จะดำเนินการขุดลอกทันที

2.5 การจัดการน้ำเสีย

- (1) โครงการมีการตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยรายงานในทส. 1 บันทึกทุกวันเก็บไว้ที่โครงการเป็นเวลา 2 ปี และแบบ ทส. 2 ส่งให้เทศบาลและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกเดือน ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (2) โครงการมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ เป็นประจำทุกเดือน ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ เก็บตัวอย่างส่งตรวจโดยห้องปฏิบัติการเอกชน บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส

2.6 การจัดการขยะมูลฝอย

- (1) โครงการมีแม่บ้านดำเนินการตรวจสอบ การรองรับมูลฝอย การรื้อซึมของถังขยะ หากพบชำรุดจะดำเนินการเปลี่ยนใหม่ทันที ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (2) โครงการมีแม่บ้านตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและทำความสะอาดถังขยะ และห้องพักขยะรวมทุกครั้งที่มีการเก็บขนมูลฝอย ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

2.7 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- (1) โครงการมีช่างคอยตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และปริมาณคลอรีนตกค้าง (Residual Chlorine) ของน้ำในสระทุกวัน ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (2) โครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางชีววิทยาของน้ำในสระว่ายน้ำ ในรายการโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด และฟิคอลโคลิฟอร์ม ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (3) โครงการมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณส่วนที่ต้นของสระว่ายน้ำ ในรายการทดสอบฟิคอลโคลิฟอร์ม, ค่าความเป็นด่าง, ความกระด้าง, กรดไฮยาไนริก, คลอไรด์, แอมโมเนีย, ไนเตรต, จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้ที่ทำให้เกิดโรค (*Escherichia coli*, *S.aureus*, *P.aeruginosa*) โดยทำการทดสอบปีละ 1 ครั้ง
- (4) โครงการไม่มี Life guard แต่ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแล
- (5) โครงการมีห่วงช่วยชีวิตติดตั้งบริเวณสระว่ายน้ำ
- (6) โครงการได้มอบหมายให้ช่างเป็นผู้ดูแลและซ่อมแซมหากเกิดการชำรุด
- (7) โครงการได้มีช่างคอยตรวจสอบอุปกรณ์ระบบอัคคีภัยทุกเดือนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

2.8 สุขภาพ

- (1) โครงการมีแม่บ้านคอยตรวจสอบการรองรับขยะและการรื้อซึมของถังขยะเป็นประจำทุกวัน หากเกิดการชำรุดให้ทำการเปลี่ยนใหม่ทดแทน
- (2) ทางโครงการมีช่างคอยทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศตลอดระยะเวลาดำเนินการ
- (3) โครงการมีการจัดจ้างบริษัทเอกชน เข้ามาดำเนินการฉีดพ่นเคมี เพื่อกำจัด แมลง ยุง และสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (4) โครงการมีคณสวณคอย ดูแล รักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มีสภาพที่น่าดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
- (5) โครงการได้มีช่างคอยตรวจสอบอุปกรณ์ระบบอัคคีภัยทุกเดือนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
- (6) โครงการมีการติดตั้งป้ายแสดงทิศทางการเดินรถเข้า-ออก บริเวณโครงการ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลตลอดเวลา มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง มีเส้นขาวแดงห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณทางเข้าออก บนถนนสาธารณะ และบริเวณไหล่ทาง และมีการติดตั้งป้ายโครงการที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

2.9 การป้องกันอัคคีภัย

โครงการมีช่างคอยเดินสำรวจสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันภัยทุกชนิด หากพบว่าชำรุดจะทำการเปลี่ยนใหม่ทันที ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

บทที่ 1 บทนำ




บทที่ 1 บทนำ


รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ ดี คอนโด ศรีภ

1. ชื่อโครงการ ดี คอนโด ศรีภ
2. สถานที่ตั้ง เลขที่ 81 หมู่ 2 ถนนวิจิตรสงคราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท อาณาสุวรรณ จำกัด
4. สถานที่ติดต่อ 475 อาคารสิริปัญญา ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
5. จัดทำโดย บริษัท พีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครึ่งล่าสุดเมื่อ เดือนธันวาคม 2568
8. รายละเอียดโครงการ
 - ลักษณะ/ประเภทโครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) จำนวน 806 ห้อง ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัยขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 4 อาคาร และอาคารคลับเฮาส์ ขนาดความสูง 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
 - ขนาดพื้นที่โครงการ/ระยะทาง โครงการมีเนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 66.4 ตารางวา หรือ 14,265.60 ตารางเมตร พื้นที่โครงการมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
 - ทิศเหนือ ติดกับที่ดินบุคคลอื่น (บ้านพักคนงาน)
 - ทิศใต้ ติดกับพื้นที่โครงการ ดี คอนโด กะทู้ สูง 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร และที่ดินบุคคลอื่น (ต้นไม้และวัชพืชขึ้นปกคลุม)
 - ทิศตะวันออก ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4020 (ถนนวิจิตรสงคราม)
 - ทิศตะวันตก ติดกับที่ดินบุคคลอื่น (วัชพืชขึ้นปกคลุม)

การเดินทางมาในโครงการ สามารถเดินทางได้สะดวกโดยรถยนต์ได้ 2 เส้นทาง ดังนี้

- เส้นทางที่ 1 จากทางแยกสามกonge มุ่งหน้าสู่ตำบลกะทู้ ตรงไปตามถนนพระภูเก็ตแก้ว ประมาณ 2.27 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4020 (ถนนวิจิตรสงคราม) จากนั้นตรงไปประมาณ 215 เมตร จะถึงพื้นที่โครงการซึ่งตั้งอยู่ด้านซ้ายมือ เยื้องกับสำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้
- เส้นทางที่ 2 จากสี่แยกบริเวณที่ว่าการอำเภอกะทู้ มุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอเมืองภูเก็ต ตรงไปตามถนนกะทู้-สามกonge ประมาณ 2 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4020 (ถนนวิจิตรสงคราม) จากนั้นตรงไปประมาณ 215 เมตร จะถึงพื้นที่โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ด้านซ้ายมือ เยื้องกับสำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผู้พักอาศัยในโครงการจึงมีทางเลือกในการเข้าถึงโครงการได้หลายเส้นทาง ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบทางด้านการคมนาคมขนส่งต่อผู้ที่สัญจรบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการลดลงได้





กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)

1. การใช้น้ำ

1.1. ปริมาณการต้องการใช้น้ำของโครงการ

ปริมาณน้ำใช้ในช่วงดำเนินการ เกิดจากกิจกรรมต่างๆ เช่น อาบน้ำ ชักล้าง ประกอบอาหาร การใช้น้ำสำหรับสุขภัณฑ์ และอื่นๆ คิดเป็นปริมาณการใช้น้ำในโครงการทั้งสิ้น 401.635 ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็นความต้องการน้ำใช้สูงสุด (Peak Demand) เท่ากับ 37.64 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

1.2. แหล่งน้ำใช้และระบบจ่ายน้ำ

แหล่งน้ำใช้หลักของโครงการใช้น้ำประปา จากสำนักงานประปาภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาค โดยมีแนวท่อประปาของโครงการ ต่อเข้ากับท่อเมนของการประปา ผ่านมิเตอร์น้ำต่อด้วยท่อขนาด 4 นิ้ว เข้าเก็บกักในถังเก็บน้ำใต้ดินของแต่ละอาคาร ก่อนปั๊มด้วยเครื่องสูบน้ำ ผ่านท่อประปาขนาด 3 นิ้ว ขึ้นสู่ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าของแต่ละอาคาร ก่อนแจกจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ของอาคาร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

อาคาร A มีถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กใต้ดินปริมาตร 119.04 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง อยู่บริเวณใต้อาคาร จากนั้นจะสูบน้ำขึ้นไปเก็บไว้บนถังน้ำถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าของอาคาร โดยใช้เครื่องสูบน้ำจำนวน 3 เครื่อง ทำงานพร้อมกัน มีอัตราการสูบน้ำ 30 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง สำหรับถังน้ำชั้นดาดฟ้าเป็นถังคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 2 ถัง ปริมาตร 9.11 และ 12.79 ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ รวมปริมาตรถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า 21.90 ลูกบาศก์เมตร ก่อนแจกจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ของอาคาร A โดยชั้นที่ 5 ถึงชั้นที่ 8 จะส่งจ่ายน้ำผ่านท่อประปาด้วยเครื่องสูบน้ำชนิดเพิ่มแรงดัน (Booster Pump) จำนวน 2 เครื่องทำงานพร้อมกัน มีอัตราการสูบน้ำ 13 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/เครื่อง และชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 4 จะส่งจ่ายน้ำโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) ผ่านท่อประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว รวมปริมาตรเก็บกักน้ำของอาคาร A เท่ากับ 140.94 ลูกบาศก์เมตร

อาคาร B มีถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กใต้ดินปริมาตร 139.78 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง อยู่บริเวณใต้อาคาร จากนั้นจะสูบน้ำขึ้นไปเก็บไว้บนถังน้ำถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าของอาคาร โดยใช้เครื่องสูบน้ำจำนวน 3 เครื่อง ทำงานพร้อมกัน มีอัตราการสูบน้ำ 30 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง สำหรับถังน้ำชั้นดาดฟ้าเป็นถังคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 2 ถัง ปริมาตร 9.11 และ 12.79 ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ รวมปริมาตรถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า 21.90 ลูกบาศก์เมตร ก่อนแจกจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ของอาคาร B โดยชั้นที่ 6 ถึงชั้นที่ 8 จะส่งจ่ายน้ำผ่านท่อประปาด้วยเครื่องสูบน้ำชนิดเพิ่มแรงดัน (Booster Pump) จำนวน 2 เครื่องทำงานพร้อมกัน มีอัตราการสูบน้ำ 13 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/เครื่อง และชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 5 จะส่งจ่ายน้ำโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) ผ่านท่อประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว รวมปริมาตรเก็บกักน้ำของอาคาร B เท่ากับ 161.68 ลูกบาศก์เมตร

อาคาร C มีถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กใต้ดินปริมาตร 84.24 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง อยู่บริเวณใต้อาคาร จากนั้นจะสูบน้ำขึ้นไปเก็บไว้บนถังน้ำถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าของอาคาร โดยใช้เครื่องสูบน้ำจำนวน 3 เครื่อง ทำงานพร้อมกัน มีอัตราการสูบน้ำ 20 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง สำหรับถังน้ำชั้นดาดฟ้าเป็นถังคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 2 ถัง ปริมาตร 9.11 และ 12.79 ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ รวมปริมาตรถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า 21.90 ลูกบาศก์เมตร ก่อนแจกจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ของอาคาร C และอาคารห้องพักขยะรวม โดยชั้นที่ 6 ถึงชั้นที่ 8 จะส่งจ่ายน้ำผ่านท่อประปาด้วยเครื่องสูบน้ำชนิดเพิ่มแรงดัน (Booster Pump) จำนวน 2 เครื่องทำงานพร้อมกัน มีอัตราการสูบน้ำ 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/เครื่อง และชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 5 จะส่งจ่ายน้ำโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) ผ่านท่อประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว รวมปริมาตรเก็บกักน้ำของอาคาร C เท่ากับ 106.14 ลูกบาศก์เมตร

อาคาร D มีถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กใต้ดินปริมาตร 133.92 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง อยู่บริเวณใต้อาคาร จากนั้นจะสูบน้ำขึ้นไปเก็บไว้บนถังน้ำถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าของอาคาร โดยใช้เครื่องสูบน้ำจำนวน 3 เครื่อง ทำงานพร้อมกัน มีอัตราการสูบน้ำ 20 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง สำหรับถังน้ำชั้นดาดฟ้าเป็นถังคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 2 ถัง ปริมาตร 9.11 และ 12.79 ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ รวมปริมาตรถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า 21.90 ลูกบาศก์เมตร ก่อนแจกจ่ายไปยังส่วนต่างๆ

ของอาคาร D อาคารคลับเฮาส์ และสระว่ายน้ำ โดยชั้นที่ 6 ถึงชั้นที่ 8 จะส่งจ่ายน้ำผ่านท่อประปาด้วยเครื่องสูบน้ำชนิดเพิ่มแรงดัน (Booster Pump) จำนวน 2 เครื่องทำงานพร้อมกัน มีอัตราการสูบน้ำ 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/เครื่อง และชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 5 จะส่งจ่ายน้ำโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) ผ่านท่อประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว รวมปริมาตรเก็บกักน้ำของอาคาร D เท่ากับ 155.82 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้นรวมปริมาตรเก็บกักน้ำของโครงการ เท่ากับ 564.58 ลูกบาศก์เมตร

1.3. การสำรองน้ำใช้

ถังเก็บน้ำในโครงการมีจำนวน 12 ถัง แยกเป็นถังเก็บน้ำใต้ดินจำนวน 4 ถัง มีปริมาตร 119.04 ลูกบาศก์เมตร (อาคาร A) จำนวน 1 ถัง ปริมาตร 139.78 ลูกบาศก์เมตร (อาคาร B) จำนวน 1 ถัง ปริมาตร 84.24 ลูกบาศก์เมตร (อาคาร C) จำนวน 1 ถัง และปริมาตร 133.92 ลูกบาศก์เมตร (อาคาร D) จำนวน 1 ถัง และถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าจำนวน 8 ถัง ปริมาตร 9.11 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ถัง และปริมาตร 12.79 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ถัง รวมปริมาตรน้ำที่กักเก็บไว้ในโครงการ 564.58 ลูกบาศก์เมตร

2. การใช้ไฟฟ้า

โครงการจะขอรับบริการด้านไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต ด้วยระบบไฟฟ้าแรงสูงทั้งนี้รายละเอียดในการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่สำคัญภายในโครงการมีดังนี้

2.1. ระบบไฟฟ้าปกติ

โครงการได้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน (Oil Immerse Type Transformers) ขนาด 800 KVA จำนวน 1 ชุด/อาคาร สำหรับอาคาร A, B และ D และขนาด 630 KVA จำนวน 1 ชุด สำหรับอาคาร C เพื่อลดแรงดันต่ำเข้าสู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board : MDB) ของแต่ละอาคาร โดยโครงการจะรับกระแสไฟฟ้าผ่านหม้อแปลง ก่อนแปลงไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 33 KV เป็น 400/230 V เพื่อจ่ายไฟฟ้าไปยังแต่ละอาคาร สำหรับตำแหน่งของหม้อแปลงไฟฟ้าทุกชุดจะติดตั้งอยู่บริเวณพื้นที่สีเขียว

2.2. ระบบความปลอดภัยของการไฟฟ้า

โครงการได้ติดตั้ง Circuit Breaker : CB ด้านแรงดันต่ำขนาด 500AT/630AF สำหรับอาคาร A, B และ D และขนาด 350AT/400AF สำหรับอาคาร C ซึ่งทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงจากการลัดวงจรได้ในเวลาที่เหมาะสมและทันเวลาก่อนที่จะเกิดความเสียหาย ส่วนภายในห้องไฟฟ้าและห้อง MDB จะปิดกั้นที่มั่นคงและมิดชิด และไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในห้องไฟฟ้าของโครงการและมีที่ว่างเพียงพอเพื่อการตรวจสอบ ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาในส่วนที่เป็นไฟฟ้าแรงต่ำ

3. การอนุรักษ์พลังงาน

เนื่องจากโครงการมีการใช้พลังงานในการทำกิจกรรมต่างๆ เป็นจำนวนมาก ดังนั้น โครงการจัดให้มีมาตรการเพื่อลดการใช้พลังงานภายในโครงการสำหรับเจ้าของโครงการ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ มีรายละเอียดดังนี้

3.1. การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศ

- ปลุกต้นไม้ภายในโครงการให้มากที่สุด เพื่อร่มเงาให้กับตัวอาคารและช่วยลดอุณหภูมิที่เกิดจากเครื่องปรับอากาศ
- ออกแบบอาคารให้หันหน้าไปทางทิศเหนือ เพื่อหลีกเลี่ยงให้แสงแดดเข้าสู่ช่องเปิดของอาคารโดยตรง
- เลือกใช้สีอ่อนหรือสีที่ไม่ดูดซับความร้อน ในการทาสีภายนอกอาคารหรือห้องที่มีระบบปรับอากาศเพื่อช่วยการสะท้อนของแสงที่ดี และลดการสะสมความร้อนของผนังอาคาร
- เลือกใช้สีสะท้อนแสง สีกันความร้อน หรือกระเบื้องสีอ่อนสำหรับหลังคาของอาคาร เพื่อลดการดูดซับความร้อน

- เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างที่กักความร้อนได้ดีหรือติดตั้งฉนวนกันความร้อนตั้งแต่หลังคาจนถึงผนัง เพื่อป้องกันความร้อนและลดการนำพาความร้อนผ่านผนังอาคาร เช่น ติดตั้งฉนวนกันความร้อนหรือฝ้าเพดานหรือใต้หลังคา และเลือกใช้ผนังมวลเบาหรือผนังที่ติดตั้งฉนวนกันความร้อน เป็นต้น
- เลือกใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง และประหยัดพลังงาน
- ติดตั้งชุดระบายความร้อน ไว้ในบริเวณที่โปร่งโล่ง เพื่อให้อากาศภายนอกหมุนเวียนได้สะดวก
- ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการให้เหมาะสมโดยประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส
- หมั่นตรวจเช็คสภาพระบบทั่วไปของเครื่องปรับอากาศบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ
- ตรวจสอบช่องระบายอากาศบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางระบายอากาศ

3.2. การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น

- ติดตั้งเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูง และมีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน
- เลือกใช้หัวฝักบัวชนิดประหยัดน้ำ (Water Effluent Showerhead) เพราะประหยัดน้ำกว่าหัวฝักบัวธรรมดา 25-75%
- เลือกใช้เครื่องทำน้ำอุ่นที่มีฉนวนภายในตัวเครื่อง และมีฉนวนหุ้ม เพราะสามารถลดการใช้พลังงานได้ 10-20%

3.3. การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

- โคมไฟลูออเรสเซนต์ทั้งหมดกำหนดให้ใช้ Electronic Ballast
- โคมไฟ Down Light กำหนดให้ใช้เป็นหลอด Compact Fluorescent With Electronic Ballast
- ค่าความสว่างในแต่ละพื้นที่ใช้สอย กำหนดให้ค่าวัตต์/ตารางเมตร ต้องไม่เกิน 12 วัตต์/ตารางเมตร
- การควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ส่วนกลาง ทางเดิน กำหนดให้ใช้การควบคุมเปิดปิดแบบ 2 ทาง (Lighting Control System)
- เลือกใช้หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดค่ากำลังให้สูญเสียต่ำ (Low Loss) โดยกำหนดให้ค่า Total Loss ของหม้อแปลงต้องไม่เกิน 1-2 เปอร์เซ็นต์ (การไฟฟ้ากำหนด 1.5 เปอร์เซ็นต์) ติดตั้งสวิสช์ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างหนึ่งตัวต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง 1 จุด
- หมั่นดูแลทำความสะอาดเรื่องฝุ่นละอองหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณพื้นที่ส่วนกลางอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้แสงสว่างอย่างเต็มประสิทธิภาพ
- ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เลือกใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะสูญเสียพลังงานประมาณ 1-2 วัตต์ และมีอายุการใช้งานนานขึ้นเป็น 2 เท่า แทนการใช้บัลลาสต์ชนิดแกนเหล็กแบบธรรมดาที่จะสูญเสียพลังงานประมาณ 10 วัตต์
- กำหนดให้มีชุด Capacitor Bank ที่ตู้ MDB ของโครงการเพื่อปรับปรุงค่า Power Factor ให้มีค่าต่ำกว่า 0.9

3.4. การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ลิฟต์

- ตั้งเวลาให้ประตูลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย 10 วินาที เพื่อช่วยลดความจำเป็นในการใช้พลังงานไฟฟ้าของการขับเคลื่อนมอเตอร์เปิด-ปิดประตู
- แสดงเลขชั้นที่ชัดเจน สามารถมองเห็นได้ง่าย เพื่อช่วยลดการเดินทางลงชั้นและลดการใช้ลิฟต์ที่ไม่จำเป็น

3.4. การอนุรักษ์พลังงานน้ำ

- นำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว มารดน้ำต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
- หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำ เพื่อลดการสูญเสียน้ำอย่างเปล่าประโยชน์
- เลือกใช้อุปกรณ์สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ
- ควบคุมแรงดันน้ำในระดับที่เหมาะสม

สำหรับผู้พักอาศัยในโครงการจะประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้พักอาศัยช่วยกันอนุรักษ์พลังงานเนื่องจากภายในห้องพักใช้พลังงานจากเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิด เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น หลอดไฟ เตารีด เครื่องซักผ้า เตารีดไอน้ำไมโครเวฟเครื่องซักผ้า เตารีดไอน้ำไมโครเวฟ เครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำน้ำอุ่น เป็นต้น ดังนั้น เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการทราบถึงวิธีอนุรักษ์พลังงาน โครงการจะติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ ภายในโครงการ พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการอนุรักษ์พลังงานเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้พักอาศัยทุกห้องชุดได้รับทราบและนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

4. การจัดการขยะมูลฝอย

4.1. ปริมาณขยะมูลฝอย

การประเมินปริมาณขยะมูลฝอยของโครงการ ได้ทำการประเมินจากผู้เข้าพักอาศัยเต็มโครงการโดยอ้างอิงจากแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการที่พักอาศัยบริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2550) ขยะมูลฝอยที่เกิดจากโครงการเป็นขยะชุมชนทั่วไป ได้แก่ ถุงพลาสติก เศษอาหาร เศษกระดาษ และเศษผ้า เป็นต้น

4.2. การจัดการขยะมูลฝอย

โครงการได้จัดตั้งรองรับขยะมูลฝอยภายในห้องพักขยะแต่ละชั้นของทุกอาคาร ซึ่งอยู่บริเวณโถงลิฟต์ โดยห้องพักขยะของอาคาร A-D ในแต่ละชั้นมีขนาด 4.18 ตารางเมตร/ห้อง ซึ่งโครงการจะจัดให้มีถังขยะขนาด 120 ลิตร จำนวน 4 ถัง/ห้อง แยกเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ภายในห้องพักขยะดังกล่าว ส่วนในท้องสำนักงานนิติบุคคล จัดให้มีถังขยะย่อยขนาด 50 ลิตร จำนวน 4 ถัง แยกเป็นขยะแห้ง ขยะเปียก ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล และในห้องน้ำรวมจะจัดให้มีถังขยะขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 ถัง/ห้อง ซึ่งแม่บ้านจะรวบรวมขยะจากส่วนต่างๆ นำมาคัดแยกประเภทขยะเป็น ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล ก่อนนำไปพักไว้ในอาคารห้องพักขยะรวมซึ่งตั้งอยู่ด้านทิศเหนือ บริเวณด้านข้างของอาคาร A

การจัดการขยะที่สามารถนำมาใช้ใหม่ จะเก็บไว้บริเวณมุมด้านซ้ายของห้องพักขยะแห้ง โดยโครงการได้จัดให้มีถังขยะรีไซเคิล ขนาดความจุ 240 ลิตร จำนวน 2 ถัง มีสีเหลือง มีฝาปิดมิดชิด มีล้อเลื่อน และมีข้อความระบุข้างถังว่าเป็น “ถังขยะรีไซเคิล” ซึ่งจะใช้รองรับขยะที่สามารถนำกลับมาใช้รีไซเคิลหรือขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติกที่ไม่เลอะคราบอาหาร และโลหะ เป็นต้น พนักงานทำความสะอาดจะแยกและขายให้ร้านซื้อของเก่า

สำหรับขยะอันตรายทางโครงการได้เก็บรวบรวมขยะอันตรายไว้ในห้องพักขยะแห้งโดยโครงการจะจัดให้มีถังขยะอันตรายโดย ข้างถังระบุไว้ว่า “ขยะอันตราย” ภายในรองด้วยถุงพลาสติกสีส้ม ซึ่งเป็นถุงสำหรับใส่มูลฝอยอันตราย ในขณะที่ปฏิบัติงาน กำหนดให้พนักงานสวมถุงมือทุกครั้ง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยดังกล่าว เมื่อมีปริมาณมากพอแล้วจะส่งไปให้เทศบาลเมืองกะทู้ จากนั้นเทศบาลเมืองกะทู้จะรวบรวมขยะอันตรายทั้งหมดเก็บขนไปให้เทศบาลนครภูเก็ตเพื่อนำไปกำจัดต่อไป ปัจจุบันทางเทศบาลนครภูเก็ต มีการจัดตั้ง “โครงการขนส่งของเสียออกจากเกาะภูเก็ต” เพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธีโดยโรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียน

4.3. ห้องพักขยะรวมของโครงการ

ห้องพักขยะรวมเป็นห้องที่มีประตูปิดมิดชิด เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน ซึ่งตั้งอยู่ด้านทิศเหนือ บริเวณด้านข้างของอาคาร C สามารถเข้าเก็บขนได้อย่างสะดวก ไม่กีดขวางการจราจร และไม่รบกวนผู้พักอาศัยภายในโครงการ ซึ่งรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกะทู้สามารถเก็บขนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั้งนี้ห้องพักขยะรวมแบ่งออกเป็น 3 ห้อง เพื่อรองรับขยะเปียก และขยะแห้ง/ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย

- ห้องพักขยะเปียก มีขนาดพื้นที่ 12.00 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะได้ประมาณ 18.00 ลูกบาศก์เมตร (ประเมินความสูงของกองขยะที่ 1.50 เมตร)
- ห้องพักขยะแห้ง/ขยะรีไซเคิล มีขนาดพื้นที่ 8.75 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะได้ประมาณ 5.25 ลูกบาศก์เมตร (ประเมินความสูงของกองขยะอยู่ที่ 1.50 เมตร)
- ห้องพักขยะอันตราย มีขนาดพื้นที่ 3.50 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะได้ประมาณ 5.25 ลูกบาศก์เมตร

ดังนั้น ห้องพักขยะรวมของโครงการทั้ง 3 ห้อง จึงสามารถรองรับขยะได้ประมาณ 36.38 ลูกบาศก์เมตร

4.4. ความสามารถในการรองรับขยะของโครงการและการจัดการน้ำชะขยะ

- ความสามารถในการรองรับขยะเปียก

ขนาดพื้นที่ห้องพักขยะเปียกของโครงการ = 12.00 ตารางเมตร

กำหนดความสูงของกองขยะ = 1.50 เมตร

ความสามารถในการรองรับขยะของห้องพักขยะเปียกของโครงการ

$$= 12.00 \times 1.50$$

$$= 18.00 \text{ ลูกบาศก์เมตร}$$

กำหนดให้ขนาดของห้องพักขยะเปียกจะต้องสามารถรองรับขยะได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน ของปริมาณขยะเปียกที่เกิดขึ้น

$$\text{ปริมาณขยะเปียก} = 3.51 \text{ ลูกบาศก์เมตร/วัน}$$

$$= 3 \times 3.51$$

$$= 10.53 \text{ ลูกบาศก์เมตร}$$

ดังนั้น ห้องพักขยะเปียกของโครงการ 18.00 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับปริมาณขยะเปียกของโครงการที่เกิดขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน (10.53 ลูกบาศก์เมตร) ได้อย่างเพียงพอ

- ความสามารถในการรองรับขยะแห้ง/ขยะรีไซเคิล

$$\text{ขนาดพื้นที่ห้องพักขยะแห้งของโครงการ} = 8.75 \text{ ตารางเมตร}$$

$$\text{กำหนดความสูงของกองขยะ} = 1.50 \text{ เมตร}$$

ความสามารถในการรองรับขยะของห้องพักขยะแห้ง/ขยะรีไซเคิลของโครงการ

$$= 8.75 \times 1.50$$

$$= 13.13 \text{ ลูกบาศก์เมตร}$$

กำหนดให้ขนาดของห้องพักขยะแห้ง/ขยะรีไซเคิล/ขยะอันตรายจะต้องสามารถรองรับขยะได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน ของปริมาณขยะแห้งที่เกิดขึ้น

$$\text{ปริมาณขยะแห้ง (รวมขยะรีไซเคิล)} = 3.89 \text{ ลูกบาศก์เมตร/วัน}$$

$$= 3 \times 3.89$$

$$= 11.67 \text{ ลูกบาศก์เมตร}$$

ดังนั้น ห้องพักขยะแห้ง/ขยะรีไซเคิลของโครงการ 13.13 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับปริมาณขยะแห้ง/ขยะรีไซเคิลของโครงการที่เกิดขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน (11.67 ลูกบาศก์เมตร) ได้อย่างเพียงพอ

- ความสามารถในการรองรับขยะอันตราย

$$\text{ขนาดพื้นที่ห้องพักขยะอันตรายของโครงการ} = 3.50 \text{ ตารางเมตร}$$

$$\text{กำหนดความสูงของกองขยะ} = 1.50 \text{ เมตร}$$

ความสามารถในการรองรับขยะของห้องพักขยะอันตรายของโครงการ

$$= 3.50 \times 1.50$$

$$= 5.25 \text{ ลูกบาศก์เมตร}$$

กำหนดให้ขนาดของห้องพักขยะอันตรายจะต้องสามารถรองรับขยะได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน ของปริมาณขยะแห้งที่เกิดขึ้น

$$\text{ปริมาณขยะอันตราย} = 0.22 \text{ ลูกบาศก์เมตร/วัน}$$

$$= 3 \times 0.22$$

$$= 0.66 \text{ ลูกบาศก์เมตร}$$

ดังนั้น ห้องพักขยะอันตรายของโครงการ 5.25 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับปริมาณขยะแห้ง/ขยะรีไซเคิลของโครงการที่เกิดขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน (0.66 ลูกบาศก์เมตร) ได้อย่างเพียงพอ

- ความสามารถในการรองรับขยะของโครงการ

$$\text{ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในโครงการ} = 7,620 \text{ ลิตร/วัน}$$

$$\text{หรือ} = 7.620 \text{ ลูกบาศก์เมตร/วัน}$$

$$\text{หรือ} = 2,540 \text{ กิโลกรัม/วัน}$$

ปริมาณเก็บกักขยะของโครงการ	=	18.00 + 13.13 + 5.25
	=	36.38 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ความสามารถในการรองรับขยะของโครงการ	=	36.38 / 7.620
	=	4.77 วัน
ประมาณ	=	4 วัน

ดังนั้นโครงการสามารถรองรับขยะได้ประมาณ 4 วัน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2550) ที่กำหนดให้กรณีที่มีสถานที่พักมูลฝอยต้องสามารถได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน

เมื่อเปิดดำเนินการโครงการ จะขอรับความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองกะทู้ดำเนินการเก็บขนขยะไปกำจัดต่อไป ซึ่งขยะของโครงการจะเก็บรวบรวม พร้อมมัดปากถุงให้เรียบร้อยก่อนจะนำไปรวบรวมไว้ที่ห้องพักขยะรวม สำหรับน้ำชะขยะที่อาจเกิดขึ้นในบริเวณห้องพักขยะรวม จะถูกส่งเข้ารวมรวมสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (WWT-GB) ซึ่งอยู่ด้านหลังอาคารห้องพักขยะรวม นอกจากนี้โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลบริเวณห้องพักขยะรวมไม่ให้มีมูลฝอยปลิวหรือตกหล่นอยู่ภายนอก และล้างทำความสะอาดห้องพักขยะรวมเป็นประจำ โดยน้ำเสียจากการล้างทำความสะอาดก็จะถูกรวบรวมสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม (WWT-GB) เช่นกัน

5. การจัดการน้ำเสีย

เมื่อเปิดดำเนินการโครงการคาดว่าจะมีน้ำเสียที่เกิดขึ้นประมาณ 434.956 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดจากร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2550) ยกเว้นน้ำจากการล้างห้องพักขยะ คิดเป็นร้อยละ 100 ของปริมาณน้ำใช้ และไม่คิดน้ำใช้จากส้วม

โครงการจัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียระบบตะกอนเร่ง จำนวน 8 ชุดสำหรับอาคาร A (A-WWT-1,2), อาคาร B (B-WWT-1,2), อาคาร C (C-WWT-1,2) และอาคาร D (D-WWT-1,2) และถังบำบัดน้ำเสียระบบเกราะ-กรอง-เติมอากาศผ่านผิวดักกลาง จำนวน 2 ชุด สำหรับอาคารคลับเฮาส์ (WWT-C) และอาคารห้องพักขยะรวม (WWT-GB) โดยมีรายละเอียดของถังบำบัดน้ำเสียดังนี้

- **อาคาร A :** ถังบำบัดน้ำเสียจำนวน 2 ชุด ได้แก่ A-WWT-1 และ A-WWT-2 ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ 41.650 ลูกบาศก์เมตร/วัน และ 74.240 ลูกบาศก์เมตร/วัน ตามลำดับ โดยถังบำบัดน้ำเสีย A-WWT-1 จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 50.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ BOD_๕ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่า BOD_{๑๐๐} 20 มิลลิกรัม/ลิตร และถังบำบัดน้ำเสีย A-WWT-2 จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 80 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ BOD_๕ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่า BOD_{๑๐๐} 20 มิลลิกรัม/ลิตร
- **อาคาร B :** ถังบำบัดน้ำเสียจำนวน 2 ชุด ได้แก่ B-WWT-1 และ B-WWT-2 ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ 56.350 ลูกบาศก์เมตร/วัน และ 49.760 ลูกบาศก์เมตร/วัน ตามลำดับ โดยถังบำบัดน้ำเสีย B-WWT-1 จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 60.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ BOD_๕ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่า BOD_{๑๐๐} 20 มิลลิกรัม/ลิตร และถังบำบัดน้ำเสีย B-WWT-2 จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 50 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ BOD_๕ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่า BOD_{๑๐๐} 20 มิลลิกรัม/ลิตร
- **อาคาร C :** ถังบำบัดน้ำเสียจำนวน 2 ชุด ได้แก่ C-WWT-1 และ C-WWT-2 ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ 56.050 ลูกบาศก์เมตร/วัน และ 34.880 ลูกบาศก์เมตร/วัน ตามลำดับ โดยถังบำบัดน้ำเสีย C-WWT-1 จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 60.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ BOD_๕ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่า BOD_{๑๐๐} 20 มิลลิกรัม/ลิตร และถังบำบัดน้ำเสีย C-WWT-2 จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 50 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ BOD_๕ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่า BOD_{๑๐๐} 20 มิลลิกรัม/ลิตร
- **อาคาร D :** ถังบำบัดน้ำเสียจำนวน 2 ชุด ได้แก่ D-WWT-1 และ D-WWT-2 ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ 56.000 ลูกบาศก์เมตร/วัน และ 64.160 ลูกบาศก์เมตร/วัน ตามลำดับ โดยถังบำบัดน้ำเสีย D-WWT-1 จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 60.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ BOD_๕ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่า BOD_{๑๐๐} 20

มิลลิกรัม/ลิตร และถึงบำบัดน้ำเสีย D-WWT-2 จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 70.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ BOD_๕ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่า BOD_{๑๐} 20 มิลลิกรัม/ลิตร

โครงการ ดี คอนโด ครีก เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด ที่มีจำนวนห้องชุดรวมกันทุกชั้นในอาคารหลายหลัง รวมทั้งสิ้น 806 ห้องชุด ซึ่งจัดอยู่ในอาคารประเภท ก ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งอาคารจากอาคารบางประเภทและบางขนาด กำหนดค่า BOD_{๑๐} ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร น้ำเสียของโครงการที่ผ่านการบำบัดแล้ว (ค่า BOD_{๑๐} 20 มิลลิกรัม/ลิตร) ปลอยสู่ถังเก็บน้ำรดต้นไม้ บริเวณ 6 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 8 ถัง น้ำจากถังเก็บน้ำรดต้นไม้ จะนำไปรดต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ อัตราการซึมผ่านของดินบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการคาดว่าประมาณ 1,218.80 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการรดน้ำต้นไม้และสนามหญ้าโดยให้ซึมผ่านผิวดิน สามารถนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่โครงการได้ทั้งหมด ไม่มีการปล่อยออกสู่สาธารณะ

ในช่วงฤดูผลที่โครงการไม่สามารถนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วนำมารดน้ำต้นไม้ในโครงการได้ ดังนั้นโครงการจึงจัดให้ระบายน้ำทิ้งดังกล่าว โดยน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจากถังเก็บน้ำรดต้นไม้ ปริมาตร 6 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 8 ถัง จะรวบรวมผ่านท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 4 นิ้ว ผ่านบ่อตรวจสภาพน้ำเสีย และบ่อบำบัดน้ำเสียเป็นระยะๆ ก่อนจะไหลลงสู่บ่อดักขยะด้านหน้าโครงการ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะตามแนวทางหลวงผ่านดินหมายเลข 4020 (ถนนวิจิตรสงคราม) และเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลต่อไป

เมื่อได้ทำการกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองกะทู้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในอนาคต โครงการจะปิดเครื่องเติมอากาศของระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารทั้ง 8 ชุด (A-WWT-1,2, B-WWT-1,2, C-WWT-1,2 และ D-WWT-1,2) และโครงการจะใช้ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลเมืองกะทู้ โดยมีข้อกำหนดว่าค่า BOD ที่เข้าระบบต้องไม่เกิน 100 มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณสารแขวนลอยที่เข้าระบบต้องไม่เกิน 85 มิลลิกรัม/ลิตร

ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการได้ออกแบบให้มีบ่อดักตะกอน ซึ่งถึงบำบัดน้ำเสีย A-WWT-1, B-WWT-2 และ C-WWT-2 สามารถเก็บตะกอนส่วนเกินได้นาน 188 วัน ถึงบำบัดน้ำเสีย B-WWT-1, C-WWT-1 และ D-WWT-1 สามารถเก็บตะกอนส่วนเกินได้นาน 219 วัน ถึงบำบัดน้ำเสีย D-WWT-2 สามารถเก็บตะกอนส่วนเกินได้นาน 164 วัน ถึงบำบัดน้ำเสีย A-WWT-2 สามารถเก็บตะกอนส่วนเกินได้นาน 199 วัน ถึงบำบัดน้ำเสีย WWT-C สามารถเก็บตะกอนส่วนเกินได้นาน 162 วัน และถึงบำบัดน้ำเสีย WWT-GB สามารถเก็บตะกอนส่วนเกินได้นาน 169 วัน ดังนั้น เมื่อถึงระยะเวลาดังกล่าวโครงการจะเรียกรถสูบตะกอนของเทศบาลเมืองกะทู้ มาสูบลไปกำจัดต่อไป อย่างไรก็ตาม สำหรับการสูบตะกอนจากบ่อดักตะกอน โครงการจะตรวจสอบสม่ำเสมอ หากมีปริมาณเกิน 70 เปอร์เซ็นต์ โครงการจะเรียกรถสูบตะกอนของเทศบาลเมืองกะทู้มาสูบลไปกำจัดต่อไป

สำหรับการทำงานของถังดักไขมันแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ

- (1) ตะแกรงดักเศษอาหาร จะช่วยกรองเศษอาหาร และสิ่งสกปรกต่างๆ เป็นการลดความสกปรกในขั้นแรก
- (2) ส่วนแยกไขมันของน้ำ น้ำที่ผ่านการกรองเศษอาหารจะไหลผ่านไปอีกช่องหนึ่งของถัง ด้วยการออกแบบที่เหมาะสมตามทิศทางการไหลของน้ำ จะมีประสิทธิภาพในการแยกและสกัดไขมันที่ลอยอยู่เหนือผิวน้ำ
- (3) ท่ออ่อนระบายไขมัน เมื่อไขมันถูกแยกจากน้ำที่สะสมภายในตัวถัง ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะเข้าสู่ระบบบำบัดในขั้นตอนต่อไป โดยกากและไขมันจากถังดักไขมัน

โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดักไขมันไปทิ้งเป็นประจำ โดยถังดักไขมันในถังบำบัดน้ำเสีย C-WWT-2 มีความจุ 7.50 ลูกบาศก์เมตร/ชุด จำนวน 1 ชุด ถังดักไขมันในถังบำบัดน้ำเสีย B-WWT-1 และ C-WWT-1 มีความจุ 8.75 ลูกบาศก์เมตร/ชุด จำนวน 2 ชุด และถังดักไขมันในถังบำบัดน้ำเสีย A-WWT-1,2, B-WWT-2 และ D-WWT-1,2 มีความจุ 11.25 ลูกบาศก์เมตร/ชุด จำนวน 5 ชุด โดยโครงการมีปริมาณกากไขมันที่เกิดขึ้น 0.75 กิโลกรัม/วัน 0.90 กิโลกรัม/วัน และ 1.20 กิโลกรัม/วัน ตามลำดับ โครงการจะจัดให้มีพนักงานดูแลถังดักไขมันรวม โดยนำตะกร้าดักเศษอาหารทิ้งอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้เศษอาหารบูดเน่า และทำการดักไขมันออกตามความจำเป็นทุกสัปดาห์ นอกจากนี้จะล้างถังไขมันทุก 6 เดือน เพื่อให้การทำงานของถังไขมันมีประสิทธิภาพ ซึ่งการดำเนินการ

ดังกล่าวนิติบุคคลอาคารชุดจะเป็นผู้ดูแล โดยหากไข่มุนที่ต้องกำจัดจะนำไปตากแห้งก่อน รวบรวมให้เทศบาลเมืองกะทู้เก็บขนไปกำจัดต่อไป

วิธีการกำจัดละอองน้ำและก๊าซมีเทน ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนของการบำบัดน้ำเสียของโครงการ และวิธีการควบคุมการกำจัดก๊าซดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้

การกำจัดละอองน้ำ (Aerosol) ที่เกิดจากการเติมอากาศในถังบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยถังบำบัดน้ำเสีย A-WWT-1, B-WWT-2, และ C-WWT-2 มีปริมาณละอองน้ำที่เกิดขึ้นประมาณ 43 ลูกบาศก์เมตร/ชุด/วัน และถังบำบัดน้ำเสีย A-WWT-2, B-WWT-1, C-WWT-1 และ D-WWT-1,2 52 ลูกบาศก์เมตร/ชุด/วัน ซึ่งโครงการจะจัดให้มีอุปกรณ์กำจัดละอองน้ำที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียโดยจัดให้มีถังกำจัดละอองน้ำที่สามารถรองรับปริมาณอากาศเสียได้ประมาณ 260 ลูกบาศก์เมตร/ถัง จำนวน 8 ชุด ซึ่งเป็นระบบบำบัดชนิด Filter Scrubber

สำหรับการกำจัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นในถังบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยถังบำบัดน้ำเสีย A-WWT-1, B-WWT-2, และ C-WWT-2 มีปริมาณก๊าซมีเทนเกิดขึ้น 1.40 ลูกบาศก์เมตร/ชุด/วัน ถังบำบัดน้ำเสีย B-WWT-1, C-WWT-1, และ D-WWT-1 มีปริมาณก๊าซมีเทนเกิดขึ้น 1.68 ลูกบาศก์เมตร/ชุด/วัน ถังบำบัดน้ำเสีย D-WWT-2 มีปริมาณก๊าซมีเทนเกิดขึ้น 1.96 ลูกบาศก์เมตร/ชุด/วัน และ A-WWT-2 มีปริมาณก๊าซมีเทนเกิดขึ้น 2.24 ลูกบาศก์เมตร/ชุด/วัน ซึ่งโครงการจัดให้มีบ่อดินขนาด $0.6 \times 1.0 \times 1.0$ เมตร จำนวน 3 บ่อ, บ่อดินขนาด $0.8 \times 1.0 \times 1.0$ เมตร จำนวน 3 บ่อ และบ่อดินขนาด $1.0 \times 1.0 \times 1.0$ เมตร จำนวน 2 บ่อ รวมทั้งสิ้น 8 บ่อ สำหรับอัดก๊าซมีเทนลงไปโดยมีท่อให้ก๊าซมีเทนระเหยผ่านผิวดิน ผังลึกผ่านผิวดิน 1 เมตร หุ้มท่อด้วยผ้าไนลอน ด้านบนถมด้วยทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วม และปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ดิน


การนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมีประมาณ 434.956 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่า $BOD_{\text{ออก}}$ 20 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ก กำหนดค่า $BOD_{\text{ออก}}$ ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) จะเข้าสู่ถังเก็บน้ำรดต้นไม้ ปริมาตร 6 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 8 ถัง รวมปริมาตรทั้งสิ้น 48 ลูกบาศก์เมตร น้ำจากถังเก็บน้ำรดต้นไม้จะนำไปรดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการด้วยการรดน้ำแบบซึมดิน โดยอัตราการซึมน้ำของดินบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการประมาณ 1,210.80 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดอัตราการซึมน้ำของดินที่ 15 มิลลิเมตร/ชั่วโมง) โครงการสามารถนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์โดยการรดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการได้ทั้งหมดไม่มีการปล่อยออกสู่สาธารณะ

ในช่วงฤดูผลที่โครงการไม่สามารถนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วนำมารดน้ำต้นไม้ในโครงการได้ ดังนั้น โครงการจึงจัดให้ระบายน้ำทิ้งดังกล่าว โดยน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจากถังเก็บน้ำรดต้นไม้ ปริมาตร 6 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 8 ถัง จะรวบรวมผ่านท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 4 นิ้ว ผ่านบ่อตรวจสอบน้ำเสีย และบ่อกักน้ำเสียเป็นระยะๆ ก่อนไหลลงสู่บ่อดักขยะด้านหน้าโครงการ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4020 (ถนนวิจิตรสงคราม) เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองกะทู้ต่อไป

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ ดี คอนโด ศรีภ

ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

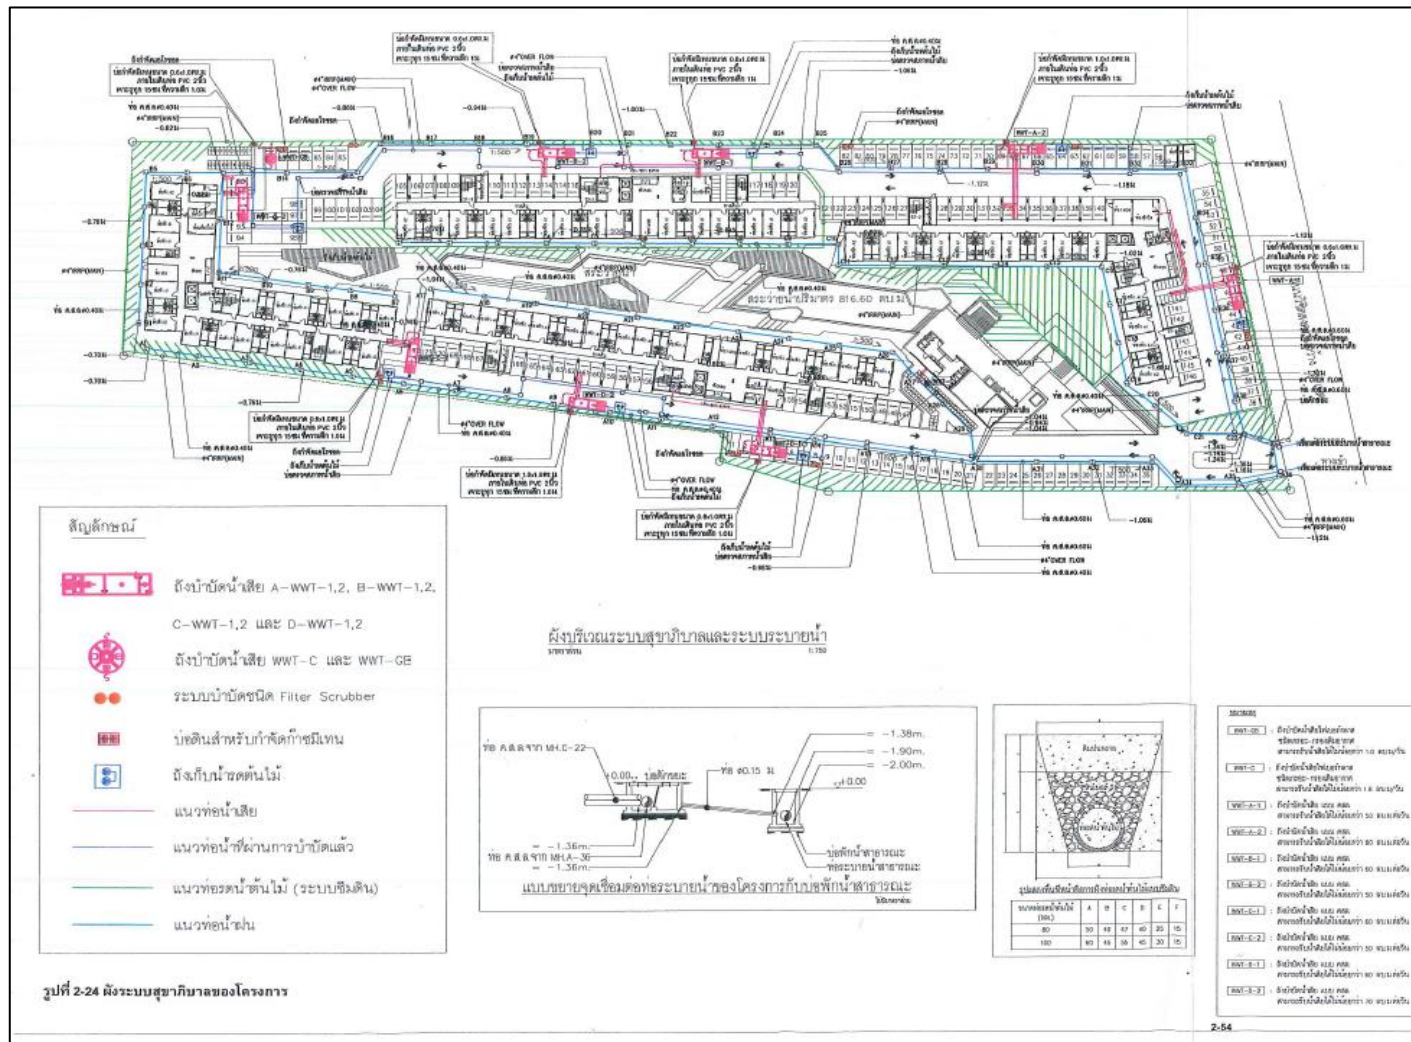

6. การระบายน้ำฝนและการป้องกันน้ำท่วม

สำหรับการระบายน้ำฝนของโครงการ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ จากชั้นดาดฟ้าของอาคาร และจากพื้นดินนอกอาคาร โดยการระบายน้ำฝนบนพื้นที่นอกอาคาร จะอาศัยลักษณะการระบาย 2 รูปแบบ คือ การไหลซึมลงใต้ดินบริเวณสนามหญ้าและพื้นที่สีเขียว อีกรูปแบบคือการปล่อยให้น้ำฝนไหลไปตามความลาดชันของภูมิประเทศ ซึ่งน้ำฝนส่วนนี้จะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำที่เตรียมไว้ สำหรับน้ำฝนจากหลังคาของอาคาร จะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำฝน ซึ่งจะรวบรวมลงสู่ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด 0.4 เมตร และ 0.6 เมตร ที่มีบ่อดักน้ำเป็นระยะอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) ผ่านบ่อดักเป็นระยะๆ ก่อนผ่านบ่อดักขยะ และระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4020 (ถนนวิจิตรสงคราม) และเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองกะทู้ต่อไป

ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาโครงการจากที่ดินว่างเปล่า และบางส่วนมีต้นไม้และพืชปกคลุม มีการพัฒนาเป็นโครงการ คสล. 8 ชั้น จำนวน 4 อาคาร อาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคาร คสล. 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร สระว่ายน้ำ ถนน และที่จอดรถ ทำให้ค่าสัมประสิทธิ์การไหลนองเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งคำนวณโดยใช้ Rational Method พบว่า ก่อนพัฒนาโครงการมีอัตราการระบายน้ำ 0.150 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และหลังพัฒนาโครงการมีอัตราการระบายน้ำ 0.204 ลูกบาศก์เมตร/วินาที คิดเป็นปริมาณน้ำฝนส่วนเกิน 130.61 ลูกบาศก์เมตร โดยการได้ออกแบบให้มีการหน่วงน้ำในเส้นท่อระบายน้ำภายในโครงการ โดยโครงการจะต้องเพิ่มความยาวท่อระบายน้ำให้เหมาะสมเพื่อการชะลอน้ำโดยถือเวลาการรวมตัวของน้ำ (tc) และควบคุมอัตราการไหลของน้ำในเส้นท่อน้ำก่อนปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ไม่ให้มีค่าอัตราการระบายน้ำมากไปกว่าก่อนการพัฒนาโครงการ ซึ่งโครงการได้มีการออกแบบท่อระบายน้ำให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4 และ 0.6 เมตร ความลาดเอียง 1 : 500 มีความยาวทั้งสิ้น 940 เมตร สามารถเก็บกักน้ำในท่อระบายน้ำได้ทั้งสิ้น 133.20 ลูกบาศก์เมตร ท่อระบายน้ำฝนที่โครงการออกแบบไว้สามารถชะลอน้ำฝนที่ตกภายในโครงการ และควบคุมอัตราการไหลของน้ำในเส้นท่อน้ำก่อนปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ไม่ให้มีค่าอัตราการระบายน้ำมากกว่าก่อนการพัฒนาโครงการ โดยเลือกใช้ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.20 เมตร ซึ่งสามารถควบคุมการระบายน้ำให้ไม่เกิน 0.094 ลูกบาศก์เมตร/วินาที

สำหรับข้อดีของการหน่วงน้ำในเส้นท่อระบายน้ำ เมื่อเปรียบเทียบกับการหน่วงน้ำ ด้วยบ่อดักน้ำ พบว่า การหน่วงน้ำในเส้นท่อระบายน้ำจะสามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่า เนื่องจากการควบคุมอัตราการระบายน้ำของการหน่วงน้ำในเส้นท่อระบายน้ำจะใช้วิธีการลดขนาดของท่อระบายน้ำก่อนปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ เพื่อควบคุมอัตราการระบายน้ำให้ไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนมีโครงการ แต่การหน่วงน้ำด้วยบ่อดักน้ำจะใช้เครื่องสูบน้ำ ในการระบายน้ำออกซึ่งจะสิ้นเปลืองพลังงาน อย่างไรก็ตาม โครงการจะขุดลอกบ่อดักเมื่อมีปริมาณตะกอนดินสะสมในบ่อเป็นประจำทุก 6 เดือน เพื่อรักษาประสิทธิภาพของการหน่วงน้ำในเส้นท่อระบายน้ำ

7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/การป้องกันอัคคีภัย

โครงการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการ ดังนี้

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

โครงการติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้กระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ทั่วบริเวณพื้นที่โครงการมีรายละเอียด ดังนี้

- **แผงควบคุมรวมแบบระบุตำแหน่ง (Addressable Fire Alarm Control Panel : FCP)** เป็นส่วนควบคุมและตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และส่วนต่างๆ ในระบบทั้งหมด จะประกอบด้วยวงจรตรวจควบคุมคอยรับสัญญาณกับอุปกรณ์เริ่มสัญญาณ, วงจรทดสอบการทำงาน, วงจรป้องกันระบบ และวงจรสัญญาณแจ้งการทำงานในสถานะปกติและภาวะขัดข้อง เช่น สายไฟจากอุปกรณ์ตรวจจับขาด และแบตเตอรี่ต่ำหรือไฟจ่ายตู้แผงควบคุมโดนตัดขาด เป็นต้น ตู้แผงควบคุม จะมีสัญญาณไฟและเสียงแสดงสถานะต่างๆ บนหน้าตู้ โดยโครงการจะติดตั้งภายในห้องสำนักงานนิติบุคคล
- **แผงแสดงสัญญาณ (Annunciator Board : ANN)** ทำงานเชื่อมต่อกับแผงควบคุมรวมให้ทำการแสดงสัญญาณการทำงานจากแผงควบคุมรวม โดยโครงการจะติดตั้งภายในห้องสำนักงานนิติบุคคล

- **แผงควบคุมและแสดงผลระยะไกล (Remote Annunciator Board : RAN)** การเชื่อมต่อกับตู้ควบคุมเป็นแบบ Serial bus RS485 ในกรณีที่แผงแสดงผลเพลิงไหม้ติดตั้งไกลจากตู้ควบคุมให้มีเสียงสัญญาณเตือนที่ตู้แสดงผลด้วยแผ่นอลูมิเนียมโนนโดสให้ยึดกับกล่องเหล็ก โดยมีขนาดตามความเหมาะสมของอาคาร โดยโครงการจะติดตั้งแผงควบคุมและแสดงผลระยะไกลภายในห้องสำนักงานนิติบุคคล
- **อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบมีอกด (Manual Station : M)** ชนิดทุบแล้วดัง (Break Glass) ใช้สำหรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยตัวบุคคล แบบสั่งงานแจ้ง 2 ส่วน คือ ด้วยการใช้มีอกด (Push) และ มือดึงคันโยก (Pull) ที่ตัวอุปกรณ์ มีกุญแจไข เปิดฝาคันค่าให้ตัวอุปกรณ์อยู่ในสภาพเดิม เมื่อแจ้งเหตุไปแล้ว โดยโครงการจะติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบใช้มือไขตามจุดต่างๆ ของแต่ละอาคาร ดังนี้
 - อาคาร A ติดตั้งจำนวน 24 จุด บริเวณหน้าบันไดหลักและหน้าบันไดหนีไฟ ของแต่ละชั้น (ออกแบบการติดตั้ง 3 จุด/ชั้น)
 - อาคาร B ติดตั้งจำนวน 24 จุด บริเวณหน้าบันไดหลักและหน้าบันไดหนีไฟของแต่ละชั้น (ออกแบบการ ติดตั้ง 3 จุด/ชั้น)
 - อาคาร C ติดตั้งจำนวน 16 จุด บริเวณหน้าบันไดหลักและหน้าบันไดหนีไฟ ของแต่ละชั้น (ออกแบบการติดตั้ง 2 จุด/ชั้น)
 - อาคาร D ติดตั้งจำนวน 24 จุด บริเวณหน้าบันไดหลักและหน้าบันไดหนีไฟ ของแต่ละชั้น (ออกแบบการติดตั้ง 3 จุด/ชั้น)
 - อาคารคลับเฮาส์ ติดตั้งจำนวน 2 จุด บริเวณโถงต้อนรับ และโถงทางเดิน
- **โทรศัพท์เฉพาะฉุกเฉิน (Fire Phone Outlet : T)** เป็นอุปกรณ์ที่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่หรือคนในอาคารในเวลาเกิดเพลิงไหม้หรือเหตุฉุกเฉิน ลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง โดยโครงการจะติดตั้งโทรศัพท์เฉพาะฉุกเฉินบริเวณหน้าบันไดหลักและบันไดหนีไฟของแต่ละอาคาร จำนวนทั้งสิ้น 88 จุด (อาคาร A, B และ D ออกแบบการติดตั้ง 3จุด/ชั้น และอาคาร C ออกแบบการติดตั้ง 2 จุด/ชั้น)
- **อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector : S)** ชนิด Photo Electric เหมาะสมสำหรับใช้ตรวจจับสัญญาณควันในระยะที่มีอนุภาคของควันที่ใหญ่มาก Photoelectric Smoke Detector ทำงานโดยใช้หลักการสะท้อนแสง เมื่อมีควันเข้ามาในตัวตรวจจับควันจะไปกระทบกับแสงที่ออกมาจาก Photometer ซึ่งไม่ได้ส่งตรงไปยังอุปกรณ์รับแสง Photo Receptor แต่แสงดังกล่าวบางส่วนจะสะท้อนอนุภาคควันและหักเหเข้าไปที่ Photo Receptor ทำให้วงจรตรวจจับของตัวตรวจจับควันส่งสัญญาณแจ้ง Alarm โดยอุปกรณ์ตรวจจับควันจะติดตั้งกระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ของแต่ละอาคาร ซึ่งครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ ได้แก่ โถงพักคอย โถงลิฟต์ โถงทางเดิน โถงบันไดหลัก โถงบันไดหนีไฟ ห้องไฟฟ้า ห้อง MDB ห้องซักritz ห้องชุด สำนักงานนิติบุคคล และห้องออกกำลังกาย เป็นต้น
- **อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector : H)** ชนิด Rate Of Rise อุปกรณ์ชนิดนี้จะทำงานเมื่อมีอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ 135 ฟาเรนไฮต์ ส่วนลักษณะการทำงานอากาศในส่วนด้านบนของส่วนรับความร้อน เมื่อถูกความร้อน จะขยายตัวอย่างรวดเร็วจนอากาศที่ขยายไม่สามารถเล็ดลอดออกมาในช่องระบายได้ ทำให้เกิดความดันสูงมากขึ้นและดันแผ่นไดอะแฟรมให้ดันขาดจนแตกติดกัน ทำให้อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนนี้ส่งสัญญาณไปยังตู้ควบคุม โดยโครงการจะติดตั้งภายในห้องเครื่องปั้มน้ำ ห้องนํ้ารวม และห้องพักขยะของแต่ละอาคาร

ระบบดับเพลิง

- **ชุดตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet : FHC)** ประกอบด้วย หัวฉีดน้ำดับเพลิง (Hose Valve) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้วครึ่ง สายฉีดน้ำดับเพลิง (Hose Reel) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว มีความยาว 100 ฟุต หรือประมาณ 30 เมตร และถังดับเพลิงแบบมีถั่วชนิดผงเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์ หรือ 6.80 กิโลกรัม โดยติดตั้งบริเวณหน้าโถงบันไดและบันไดหนีไฟของอาคาร A-D จำนวนทั้งสิ้น 72 จุด (อาคาร A-C ออกแบบการติดตั้งอาคาร

ละ 2 จุด/ชั้น และอาคาร D ออกแบบการติดตั้งอาคารละ 3 จุด/ชั้น) การติดตั้งชุดตู้ดับเพลิง โครงการจะติดตั้งให้ส่วนบนสุดของชุดตู้ดับเพลิงสูงจากระดับพื้นอาคารประมาณ 1.50 เมตร ในที่มองเห็นสามารถอ่านคำแนะนำการใช้ได้ และสามารถนำไปใช้งานได้สะดวก รวมทั้งอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา

- **ระบบท่อน้ำดับเพลิง** ประกอบด้วยท่อยืน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว จำนวน 2 ท่อ/อาคาร (อาคาร A-C) และจำนวน 3 ท่อ/อาคาร (อาคาร D) เป็นระบบเปียกโดยรับน้ำจากสระว่ายน้ำเป็นแหล่งน้ำสำรองดับเพลิง และติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) อัตราการสูบ 1,000 แกลลอน/นาที่ ที่แรงดันน้ำ 100 เมตร และเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน (Jockey Pump) อัตราการสูบ 20/แกลลอน/นาที่ ที่แรงดันน้ำ 105 เมตร เพื่อส่งต่อไปยังแต่ละชั้นของแต่ละอาคาร
- **หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connection : FDC)** เป็นชนิดข้อต่อสวมเร็วขนาด 2.5 x 2.5 x 6.0 นิ้ว จำนวน 4 หัว สามารถรับน้ำจากรถดับเพลิงเพื่อจ่ายน้ำเข้าสู่ระบบท่อยืนของแต่ละอาคาร โดยติดตั้งบริเวณด้านหน้าของอาคาร A-D ซึ่งบริเวณที่ติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกเป็นจุดที่ใกล้กับชุดตู้ดับเพลิงของแต่ละอาคาร
- **การสำรองน้ำดับเพลิง** โครงการใช้น้ำจากสระว่ายน้ำเป็นแหล่งน้ำสำรองดับเพลิงซึ่งมีปริมาตร 816.60 ลูกบาศก์เมตร โดยโครงการได้จัดให้มีระบบท่อยืนและสายฉีด ด้วยอัตราการไหล 1,000 แกลลอน/นาที่ (ปริมาณน้ำท่อยืนแรก 32 ลิตร/วินาที สำหรับท่อยืนแรก และ 16 ลิตร/วินาที สำหรับท่อยืนถัดไป) โดยสามารถทำงานต่อเนื่องได้เป็นเวลานาน 30 นาที ซึ่งเพียงพอสำหรับดับเพลิง

ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light)

โครงการติดตั้งระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินเพื่อให้แสงสว่าง และสามารถมองเห็นทางออกจากอาคารได้ชัดเจนในกรณีไฟฟ้าดับ

- **โคมไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light)** พร้อมแบตเตอรี่ทำหน้าที่จ่ายกำลังไฟฟ้าในสภาวะที่ไฟฟ้าปกติเกิดขัดข้อง หลอดไฟ 2 x 50 Halogen พร้อมอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าอัตโนมัติ โดยเครื่องสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่องนาน 2 ชั่วโมง ติดตั้งสูงจากระดับพื้น 2.25 เมตร เพื่อส่องสว่างให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน โครงการติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ของแต่ละอาคาร
- **โคมไฟป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน** ทำงานด้วยแบตเตอรี่ หลอดไฟคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 1 x 11 W พร้อมอัดประจุไฟฟ้าอัตโนมัติ ทั้งนี้โคมไฟป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน เครื่องสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่องนาน 2 ชั่วโมง ติดตั้งสูงจากระดับพื้น 2.25 เมตร เพื่อส่องสว่างให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน โครงการติดตั้งไว้บริเวณโถงพักคอย โถงทางเดิน โถงบันไดหลัก และโถงบันไดหนีไฟ สำหรับชั้นที่ 1 ของทุกอาคาร และติดตั้งบริเวณโถงทางเดิน สำหรับชั้นที่ 2 ถึง ชั้นที่ 8 ของทุกอาคาร
- **บันไดหลัก บันไดหนีไฟ และประตูหนีไฟ** โครงการจัดให้มีบันไดหลัก บันไดหนีไฟ และประตูหนีไฟของอาคาร A-D มีรายละเอียดดังนี้

อาคาร A

- บันไดหลัก/บันไดหนีไฟ 1 (ST-1) จำนวน 1 แห่ง/ชั้น/อาคาร มีความกว้าง 1.53 เมตร มีชนพัก 1.55 เมตร ลูกตั้ง 0.17-0.172 เมตร และลูกนอน 0.25 เมตร
- บันไดหลัก/บันไดหนีไฟ 2 (ST-2) จำนวน 1 แห่ง/ชั้น/อาคาร มีความกว้าง 1.23 เมตร มีชนพัก 1.30 เมตร ลูกตั้ง 0.17-0.172 เมตร และลูกนอน 0.25 เมตร โดยชั้นที่ 8 จัดให้มีบันไดลิง เพื่อขึ้นสู่ชั้นหลังคา
- บันไดหลัก/บันไดหนีไฟ 3 (ST-3) จำนวน 1 แห่ง/ชั้น/อาคาร มีความกว้าง 0.82 เมตร และ 0.83 เมตร มีชนพัก 1.40 เมตร ลูกตั้ง 0.17-0.172 เมตร และลูกนอน 0.25 เมตร

- ประตูปันโดหน้าไฟ เป็นประตูเหล็ก ทนไฟได้ 2 ชั่วโมง ชนิดผลักเปิดออกสู่ภายนอก พร้อมติดตั้งโซ่ข้อพับด้านในเพื่อ
บังคับให้ประตูปิดเองได้ มีความกว้าง 0.90 เมตร สูง 2.00 เมตร ไม่มีธรณีประตู

อาคาร B

- บันไดหลัก/บันไดหนีไฟ 1 (ST-1) จำนวน 1 แห่ง/ชั้น/อาคาร มีความกว้าง 1.52 เมตร และ 1.53 เมตร มีชานพัก
1.55 เมตร ลูกตั้ง 0.17-0.172 เมตร และลูกนอน 0.25 เมตร โดยชั้นที่ 8 จัดให้มีบันไดลิงเพื่อขึ้นสู่ชั้นหลังคา
- บันไดหลัก/บันไดหนีไฟ 2 (ST-2) จำนวน 1 แห่ง/ชั้น/อาคาร มีความกว้าง 1.23 เมตร มีชานพัก 1.30 เมตร ลูกตั้ง
0.17-0.172 เมตร และลูกนอน 0.25 เมตร โดยชั้นที่ 8 จัดให้มีบันไดลิงเพื่อขึ้นสู่ชั้นหลังคา
- บันไดหลัก/บันไดหนีไฟ 3 (ST-3) จำนวน 1 แห่ง/ชั้น/อาคาร มีความกว้าง 0.82 เมตร และ 0.83 เมตร มีชานพัก
1.40 เมตร ลูกตั้ง 0.17-0.172 เมตร และลูกนอน 0.25 เมตร
- ประตูปันโดหน้าไฟ เป็นประตูเหล็ก ทนไฟได้ 2 ชั่วโมง ชนิดผลักเปิดออกสู่ภายนอก พร้อมติดตั้งโซ่ข้อพับด้านในเพื่อ
บังคับให้ประตูปิดเองได้ มีความกว้าง 0.90 เมตร สูง 2.00 เมตร ไม่มีธรณีประตู

อาคาร C

- บันไดหลัก/บันไดหนีไฟ 1 (ST-1) จำนวน 1 แห่ง/ชั้น/อาคาร มีความกว้าง 1.52 เมตร และ 1.53 เมตร มีชานพัก
1.55 เมตร ลูกตั้ง 0.17-0.172 เมตร และลูกนอน 0.25 เมตร โดยชั้นที่ 8 จัดให้มีบันไดลิงเพื่อขึ้นสู่ชั้นหลังคา
- บันไดหลัก/บันไดหนีไฟ 2 (ST-2) จำนวน 1 แห่ง/ชั้น/อาคาร มีความกว้าง 1.23 เมตร มีชานพัก 1.30 เมตร ลูกตั้ง
0.17-0.172 เมตร และลูกนอน 0.25 เมตร โดยชั้นที่ 8 จัดให้มีบันไดลิงเพื่อขึ้นสู่ชั้นหลังคา
- ประตูปันโดหน้าไฟ เป็นประตูเหล็ก ทนไฟได้ 2 ชั่วโมง ชนิดผลักเปิดออกสู่ภายนอก พร้อมติดตั้งโซ่ข้อพับด้านในเพื่อ
บังคับให้ประตูปิดเองได้ มีความกว้าง 0.90 เมตร สูง 2.00 เมตร ไม่มีธรณีประตู

อาคาร D

- บันไดหลัก/บันไดหนีไฟ 1 (ST-1) จำนวน 1 แห่ง/ชั้น/อาคาร มีความกว้าง 1.52 เมตร และ 1.53 เมตร มีชานพัก 1.55
เมตร ลูกตั้ง 0.17-0.172 เมตร และลูกนอน 0.25 เมตร โดยชั้นที่ 8 จัดให้มีบันไดลิงเพื่อขึ้นสู่ชั้น หลังคา
- บันไดหลัก/บันไดหนีไฟ 2 (ST-2) จำนวน 1 แห่ง/ชั้น/อาคาร มีความกว้าง 1.23 เมตร มีชานพัก 1.30 เมตร ลูกตั้ง
0.17-0.172 เมตร และลูกนอน 0.25 เมตร โดยชั้นที่ 8 จัดให้มีบันไดลิงเพื่อขึ้นสู่ชั้นหลังคา
- บันไดหลัก/บันไดหนีไฟ 3 (ST-3) จำนวน 1 แห่ง/ชั้น/อาคาร มีความกว้าง 1.22 เมตร และ 1.23 เมตร มีชานพัก
1.30 เมตร ลูกตั้ง 0.17-0.172 เมตร และลูกนอน 0.25 เมตร
- ประตูปันโดหน้าไฟ เป็นประตูเหล็ก ทนไฟได้ 2 ชั่วโมง ชนิดผลักเปิดออกสู่ภายนอก พร้อมติดตั้งโซ่ข้อพับด้านใน เพื่อ
บังคับให้ประตูปิดเองได้ มีความกว้าง 0.90 เมตร สูง 2.00 เมตร ไม่มีธรณีประตู
- **ป้ายแสดงตำแหน่งทางขึ้น-ลง และตำแหน่งแต่ละชั้น** ป้ายแสดงตำแหน่งทางขึ้น-ลง และตำแหน่งแต่ละชั้น ขนาด
ตัวอักษรสูง 0.10 เมตร โดยโครงการจะติดตั้งไว้บริเวณโถงหน้าลิฟต์ และชานพักบันไดทุกชั้นของอาคาร
- **ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า** โครงการมีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่ากรณีเกิดฟ้าผ่าบริเวณหลังคาของทุกอาคารใน
โครงการ และติดตั้งสายดินทั่วทั้งโครงการ มีรายละเอียดดังนี้
 - ตัวนำล่อฟ้า (Air Terminal) สูง 8 เมตร จำนวน 1 เสา ลักษณะเป็นสามง่ามเป็นหลักที่คอยรับประจุไฟฟ้า(สายฟ้า) โดย
ติดตั้งอยู่บนหลังคา A-D มีรัศมีในการป้องกันครอบคลุมตัวอาคารทั้งหมด
 - สายดิน (Ground Rod) เป็นแท่งโลหะทองแดงขนาด 5/8 x 10 ฟังลึกลงไปในดินต่ำกว่าผิวดิน 3 เมตร และมีความ
ต้านทาน ของดินน้อยกว่า 5 โอห์ม
 - สายตัวนำลงดิน (Down Conductor) ขนาดพื้นที่หน้าตัดสายเท่ากับ 50 ตารางมิลลิเมตร ใช้ลวดทองแดงที่มีขนาดใหญ่
เพียงพอแก่การนำประจุไฟฟ้าลงดินได้อย่างรวดเร็ว โดยต่อสายนำลงดินนี้เข้ากับหลักล่อฟ้าตามมาตรฐาน ตัวนำลงดินนี้
จะสร้างขึ้นเป็นพิเศษเพื่อใช้ระบบป้องกันฟ้าผ่าโดยเฉพาะ

- **แผนการอพยพหนีไฟและจตุรรวมพล** โครงการได้จัดให้มีการซักซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะประสานงานให้วิทยากรจากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองกะทู้ มาฝึกอบรมให้เป็นประจำ โดยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ทุกคนจะไปรวมตัวกันที่จตุรรวมพลภายในโครงการ ซึ่งโครงการจะจัดทำผังเส้นทางอพยพหนีไฟจากจุดต่างๆ ไปยังจตุรรวมพล ติดไว้บริเวณห้องพักและบริเวณทางเดินในอาคาร เพื่อให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารสามารถหนีไฟไปยังจตุรรวมพลได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำภายในแต่ละอาคาร ซึ่งเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จะต้องเข้าประจำในชั้นที่รับผิดชอบ เพื่อแจ้งเหตุการให้ผู้ให้บริการรับทราบ และควบคุมไม่ให้ต้นตอเหตุไหม้จากนั้นจะนำทางผู้ประสบภัยลงบันไดมายังจตุรรวมพลที่กำหนดไว้

โครงการจัดให้มีจตุรรวมพล ขนาดพื้นที่ 814.25 ตารางเมตร (จากพื้นที่ 816.50 ตารางเมตร โดยหักโคนต้นไม้) อยู่บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างอาคาร A-D และคลับเฮาส์

โครงการจัดให้มีพื้นที่จตุรรวมพลทั้งสิ้น 814.25 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่จตุรรวมพลต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการเท่ากับ 0.32 ตารางเมตร/คน หรือ 3.12 คน/ตารางเมตร เมื่อคิดผู้อยู่อาศัยในโครงการสูงสุด 2,540 คน (รวมจำนวนพนักงาน) ซึ่งเพียงพอตามเกณฑ์ของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดไว้ 0.25 เมตร/คน หรือไม่เกิน 4 คน/ตารางเมตร โดยพื้นที่จตุรรวมพลเป็นพื้นที่ที่จัดให้เป็นพื้นที่สีเขียว ที่มีลักษณะเป็นสนามหญ้าและไม้ยืนต้น ผู้พักอาศัยจากทุกโครงการสามารถเข้าถึงได้ง่าย สำหรับการอพยพคนจากจตุรรวมพลไปสู่ภายนอกโครงการ ก็มีความสะดวกและความปลอดภัยเนื่องจากเส้นทางที่ผู้พักอาศัยภายในโครงการสามารถอพยพออกสู่พื้นที่โครงการนั้น เป็นพื้นที่สีเขียวบริเวณตรงกลางของโครงการ ซึ่งจะไม่มีส่วนก่อสร้างกีดขวางเส้นทางอพยพ ทำให้สามารถออกนอกพื้นที่โครงการได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัย ดังนั้นจตุรรวมพลของโครงการจึงมีความเหมาะสมทั้งในแง่ขนาดของพื้นที่ที่เพียงพอ ตำแหน่งที่สะดวกในการเข้าถึง และเหมาะสมในแง่การจัดการ

8. การระบายอากาศและความร้อน

8.1. ระบบปรับอากาศ

โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Air Cooled Split Type) ตามความเหมาะสมกับขนาดของภาระการทำความเย็น ทั้งนี้จำนวนเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งขึ้นกับขนาดพื้นที่ของห้องนั้นๆ โดยโครงการจะใช้เครื่องปรับอากาศที่มีขนาดความเย็นของอาคาร A-D และอาคารคลับเฮาส์ ประมาณ 467.60 ตัน, 427.60 ตัน, 363.60 ตัน, 487.60, ตัน และ 7.50 ตัน ตามลำดับ รวมขนาดความเย็นรวมของโครงการทั้งสิ้น 1,753.90 ตัน

8.2 การระบายอากาศ

โครงการจัดให้มีการระบายอากาศภายในตัวอาคารโดยวิธีธรรมชาติ และวิธีกลดังนี้

การระบายอากาศโดยธรรมชาติ ซึ่งจะใช้เฉพาะกับห้องที่มีขนาดด้านนอกอาคารอย่างน้อยหนึ่งด้านโดยมีช่องเปิดสู่ภายนอกอาคารได้ เช่น ประตู หน้าต่าง หรือบานเกล็ด โดยโครงการให้จัดให้ระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติของบริเวณต่างๆ ภายในอาคาร คือ

- บริเวณทางเดินในแต่ละชั้นของอาคารจะมีช่องเปิดโล่งที่บันไดเพื่ออากาศสามารถระบายได้
- บริเวณห้องพักจะมีช่องหน้าต่างที่สามารถระบายอากาศในกรณีที่มีอุณหภูมิภายนอกต่ำทำให้เกิดการระบายอากาศที่ดีเข้าสู่ห้องพักภายในอาคารได้ โดยจะใช้ควบคู่ไปกับระบบระบายอากาศโดยวิธีกลคือการติดตั้งระบบปรับอากาศที่มีอุณหภูมิภายนอกสูงเพื่อใช้ปรับอุณหภูมิภายในให้มีอากาศให้อยู่ในระดับที่สบายยิ่งขึ้น

การระบายอากาศโดยวิธีกล โดยจัดให้มีอุปกรณ์ขับเคลื่อนอากาศเพื่อให้มีการนำอากาศภายนอกเข้ามาในการระบายอากาศ

- ติดตั้งเครื่องอากาศในอาคารบริเวณห้องต่างๆ ได้แก่สำนักงานนิติบุคคล ห้องออกกำลังกาย และห้องนอนแต่ละห้องชุด
- ติดตั้งพัดลมดูดอากาศเพื่อระบายอากาศออกภายนอกโดยตรง บริเวณห้องเครื่องปั้มน้ำ ห้องไฟฟ้า ห้อง MDB ห้องซักรีด ห้องพักขยะ ห้องออกกำลังกาย ห้องนํ้ารวม ห้องครัวและห้องนํ้าแต่ละห้องชุด
- ติดตั้งพัดลมดูดอากาศเพื่อระบายอากาศเข้าและออกสู่ภายนอกบริเวณลิฟต์ ซึ่งจะระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติควบคู่กันไปโดยการระบายอากาศตามช่องระบายอากาศผ่านหน้าต่าง ประตู ที่เปิดสู่พื้นที่ภายใน ห้องต่างๆ ดังกล่าวด้วย

8.3 การระบายอากาศในกรณีที่มีระบบการปรับภาวะอากาศ

ได้มีการนำอากาศภายนอกเข้ามาในพื้นที่ปรับภาวะอากาศ หรือดูดอากาศจากภายในพื้นที่ปรับภาวะอากาศออกไปสำหรับห้องนอน และห้องสำนักงานนิติบุคคล มีอัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตร และห้องออกกำลังกาย มีอัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตร

9. การรักษาความปลอดภัย

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยตรวจตราความเรียบร้อยและความปลอดภัยในโครงการ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ 24 ชั่วโมง การทำงานแบ่งเป็น 2 พลัด โดยพลัดที่ 1 เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 07.00 – 19.00 น. และพลัดที่ 2 เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 19.00 – 07.00 น. โดยจะหน้าที่จะสอดส่องดูแลความเรียบร้อยบริเวณรอบๆ อาคาร บริเวณที่จอดรถยนต์ และทางเข้า - ออก ของโครงการ

นอกจากนี้ได้ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System : CCTV) เพื่อความปลอดภัยให้แก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ ซึ่งจะติดตั้งจำนวนทั้งสิ้น 12 จุด บริเวณชั้นที่ 1 ของอาคาร A-D (ออกแบบการติดตั้งอาคารละ 3 จุด/อาคาร) โดยติดตั้งบริเวณโถงพักคอยและโถงทางเดินของแต่ละอาคาร และมีการติดตั้งเพิ่มในส่วนอาคารล๊อบบี้

10.การจัดการสระว่ายน้ำ

โครงการจัดให้มีสระว่ายน้ำ จำนวน 1 สระ (ความลึกสูงสุดประมาณ 1.20 เมตร) เพื่อให้บริการผู้พักอาศัยในพื้นที่โครงการเท่านั้น จัดอยู่ในบริเวณพื้นที่ตรงกลางโครงการ โดยโครงการจะออกแบบ ดูแล และควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำของโครงการ ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะในควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกันตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 1/2550 ซึ่งจะทำให้สระว่ายน้ำในโครงการได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

ตำแหน่งที่ตั้งของสระว่ายน้ำของโครงการ ได้ออกแบบให้อยู่ห่างจากอาคารห้องพักขยะรวม ซึ่งอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนน้ำในสระว่ายน้ำ อีกทั้งสระว่ายน้ำของโครงการจะยกระดับขึ้นสูงจากพื้นถนนของโครงการ เพื่อป้องกันสัตว์ และป้องกันไม่ให้น้ำท่วมเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ นอกจากนี้ โครงการยังออกแบบให้มีการปลูกไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม เพื่อเพิ่มความร่มรื่นของพื้นที่และช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้แก่ผู้ใช้บริการ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้บริการ อันเนื่องมาจากไอเสียจากควันรถยนต์อีกด้วย

การออกแบบสระว่ายน้ำของโครงการจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ โดยโครงการจะจัดให้มีป้ายบอกความลึกและเลขนระดับบอกความลึกที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ ในกรณีที่เปิดใช้สระในเวลากลางคืน อีกทั้งบริเวณระเบียงทางเดินรอบสระว่ายน้ำ วัสดุที่โครงการเลือกใช้เป็นวัสดุที่ไม่ลื่น ไม่ดูดซับน้ำ ทำความสะอาดง่ายและพื้นลาดเอียงเล็กน้อยเพื่อการระบายน้ำที่ดี

สำหรับการจัดการสารเคมีและคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ โดยบริเวณสถานที่เก็บสารเคมี โครงการจะจัดให้มีป้ายระบุว่า “สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย” และ “ห้ามเข้า” ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะต้องระบายอากาศที่ดี และจัดเก็บสารเคมีเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยสารเคมีที่ใช้จะต้องมีสลากระบุชื่อสารเคมี ส่วนผสม หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตราย วิธีการใช้ และ

วิธีการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน อีกทั้งโครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำตรวจสอบคุณภาพ
สระว่ายน้ำของโครงการให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขเป็นประจำ

นอกจากนี้ โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระน้ำ (Life guard) โดยอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่
เปิดบริการ และจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ และไม้ช่วยชีวิต เป็นต้น อีกทั้ง โครงการจะจัดให้มีอุปกรณ์
สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล และสถานีตำรวจ เป็นต้น เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินต่างๆ และปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่สำคัญดังกล่าวไว้ในที่เห็นได้ชัดเจน

11.การจัดการสถาปัตยกรรมและพื้นที่สีเขียวของโครงการ

โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ 3,368.37 ตารางเมตร คิดเป็นพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัยใน
พื้นที่โครงการ 1.33 ตารางเมตร ต่อ 1 คน (ผู้พักอาศัยในพื้นที่โครงการรวมพนักงาน 2,540 คน) โดยจัดไว้ตรงบริเวณด้านล่าง
ทั้งหมด และเป็นพื้นที่ไม้ยืนต้น 2,253.21 ตารางเมตร นอกจากนี้ยังจัดให้ปลูกไม้พุ่ม ได้แก่ การะเกดเขียว สามเณร ช่อย รัก คนที่สอ
ทะเล จั๋ง แพงพวย หัวใจม่วง รักทะเล และหญ้าญี่ปุ่น

นอกจากนี้โครงการยังจัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามแนวปฏิบัติการเชิงนโยบาย ด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน
ที่ระบุว่า “สัดส่วนของ “พื้นที่สีเขียวยั่งยืน” ใน “ที่ว่าง” ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โดยกำหนดพื้นที่สี
เขียวยั่งยืนอย่างน้อยร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่างตามกฎหมายควบคุมอาคาร” ทั้งนี้ตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติ พ.ศ.2522 หมวด 3 ข้อ 33 (1) ที่กำหนดให้ อาคารอยู่อาศัย และอาคารอยู่อาศัยรวม ต้องมีที่ว่างไม่
น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วน ของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร

การใช้พื้นที่โครงการ


โครงการ ดี คอนโด ครีก เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด จำนวน 806 ห้องชุด ภายในโครงการ
ประกอบด้วย อาคารชุด สูง 8 ชั้น จำนวน 4 ชั้น ได้แก่

- อาคาร A ประกอบด้วยห้องชุดเพื่อการอยู่อาศัย จำนวน 217 ห้องชุด
- อาคาร B ประกอบด้วยห้องชุดเพื่อการอยู่อาศัย จำนวน 197 ห้องชุด
- อาคาร C ประกอบด้วยห้องชุดเพื่อการอยู่อาศัย จำนวน 165 ห้องชุด
- อาคาร D ประกอบด้วยห้องชุดเพื่อการอยู่อาศัย จำนวน 227 ห้องชุด

ดังนั้นโครงการมีจำนวนห้องชุดเพื่อการอยู่อาศัย จำนวน 806 ห้องชุด

นอกจากนี้โครงการยังจัดให้มีอาคารคลับเฮาส์ อาคารห้องพักผ่อนรวม ที่จอดรถยนต์ภายในโครงการจำนวน 185 คัน ที่
จอดรถจักรยานยนต์จำนวน 41 คัน สระว่ายน้ำ และพื้นที่สีเขียว

การใช้พื้นที่ของโครงการ แยกเป็นพื้นที่ภายในอาคารและภายนอกอาคาร พื้นที่ภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น
36,361.50 ตารางเมตร สำหรับพื้นที่ภายนอกอาคารเป็น ทางเดินรถ ที่จอดรถ และพื้นที่สีเขียว ขนาดพื้นที่รวมทั้งสิ้น 14,265.60
ตารางเมตร

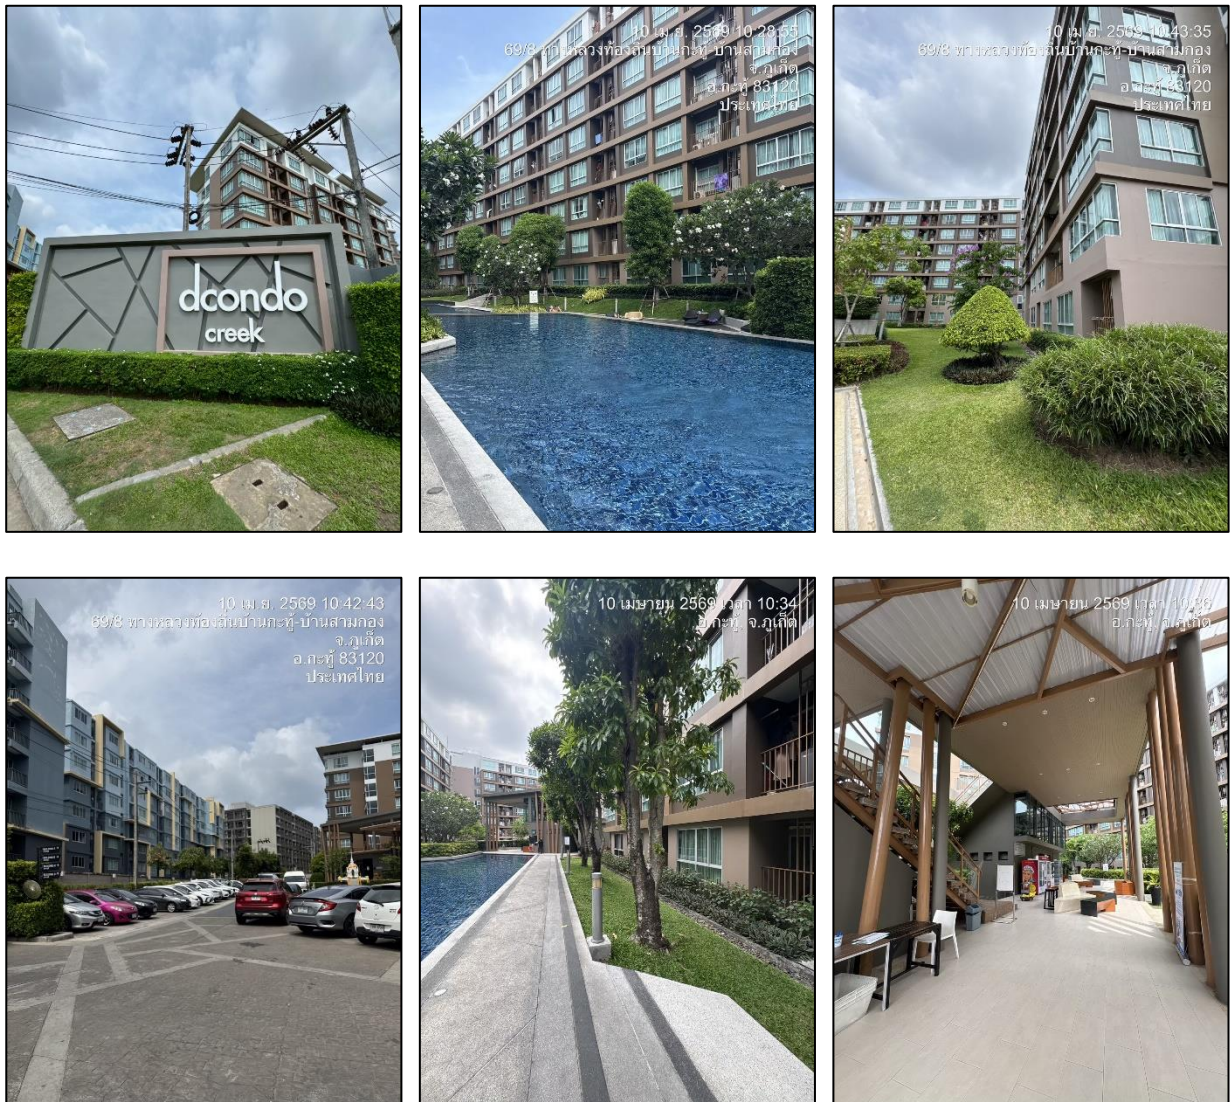

รูปภาพที่ 1.4 การใช้พื้นที่อาคาร

ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน

การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดี คอนโด ศรีภ จัดทำขึ้นเพื่อติดตามตรวจสอบถึงผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระยะดำเนินการ รวมทั้งให้เป็นไปตามข้อกำหนดในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการเมื่อ วันที่ 10 มกราคม 2566 ตาม หนังสือที่ ทส.1009.5/2646 ที่กำหนดให้โครงการต้องจัดส่งรายงานตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2 ครั้งต่อปี ให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการของช่วงเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน กำหนดส่งภายใน เดือน กรกฎาคม และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการของช่วงเดือน กรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม ให้ส่งภายใน เดือนมกราคม ของปีถัดไป

แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ

ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดี คอนโด ศรีภ ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
1.การเกิดแผ่นดินไหว	- บริเวณที่ติดตั้งแผนที่หินภัยภายในโครงการ	- สภาพการใช้งาน - การซ่อมแผนอพยพ	- ตรวจสอบเส้นทางหนีภัยไว้ในบริเวณโครงการ - ตรวจสอบการซ้อมอพยพเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการ	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด - นิติบุคคลอาคารชุด
2. การคมนาคมขนส่ง	- บริเวณทาง เข้า - ออก โครงการ - บริเวณทาง เข้า - ออก ถนนไหล่ทางสาธารณะ	- การอำนวยความสะดวก - สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบการอำนวยความสะดวกในการเข้าออกโครงการ - ห้ามจอดรถบริเวณทาง เข้า - ออก บนถนนสาธารณะและไหล่ทาง	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด - นิติบุคคลอาคารชุด
3. การใช้น้ำ	- เส้นท่อน้ำใช้	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในเส้นท่อ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
4. การระบายน้ำ	- ท่อระบายน้ำของโครงการ	- การแตกหรือการรั่วซึมของท่อ	- ตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
	- เครื่องสูบน้ำ	- อัตราการสูบ	- เช็คเครื่องสูบน้ำ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด

ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดี คอนโด ศรีก ระยะดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
5. การจัดการน้ำเสีย	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- บันทึกการทำงานและการตรวจสอบ	- ตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
	- บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ	- การตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ำทั้งอาคาร - ความเป็นกรดต่าง - บีโอดี - ปริมาณสารแขวนลอย - ชัลไฟด์ - ปริมาณสารละลาย - ปริมาณตะกอนหนัก - น้ำมันและไขมัน - ทีเคเอ็น - โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด	- ตรวจวัดตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก จากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด - pH meter - วิธี Azide Modification - วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fibre Filter Disc) - วิธี Titrate - วิธีการระเหยแห้งระหว่างอุณหภูมิ 103 – 105 องศาเซลเซียส ใน 1 ชั่วโมง - วิธีการกรวยอิมฮอฟฟ์ (Imhoff cone) - วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย - วิธี Kjeldahl - วิธี Multiple-tube fermentation technique	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด

ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดี คอนโด ศรีภ ระยะดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
6. การจัดการขยะมูลฝอย	- ห้องพักขยะ	- สภาพของถังขยะ - ปริมาณมูลฝอยตกค้าง	- ตรวจสอบความสามารถในการรองรับของถังขยะ การรั่วซึมของถังขยะ - ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและทำความสะอาดถังขยะ และห้องพักขยะรวม	- ทุกเดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด - นิติบุคคลอาคารชุด
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- บริเวณส่วนที่ต้นของสระว่ายน้ำในโครงการ	- ความเป็นกรดต่าง - คลอรีนอิสระคงเหลือ - คลอรีนที่รวมกับสารอื่น - โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด - ฟีคัลโคลิฟอร์ม - ค่าความเป็นด่าง	- วิธี pH meter - วิธี DPD colorimeter method - วิธี DPD colorimeter method - วิธี Technique (MPN) 10 Tube - วิธี Fecal Coliform Test (EC Medium) - วิธี Titration Method	- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิดบริการตลอดระยะเวลาดำเนินการ - วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิดบริการตลอดระยะเวลาดำเนินการ - วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิดบริการตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด

ตารางที่ 1.1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดี คอนโด ศรีภ ระยะดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	- บริเวณส่วนที่ขึ้นของสระว่ายน้ำในโครงการ	- ความกระด้าง - กรดไฮยาไนริก - คลอไรต์ - แอมโมเนีย - ไนเตรต	- วิธี EDTA Titrimetric Method - วิธี High Performance Liquid Chromatography (HPLC) - วิธี Argentometric Method - วิธี Preliminary Distillation Step and Colorimetric Method - วิธี Cadmium Reduction Method	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
		- จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้ที่ทำให้เกิดโรค (<i>Escherichia coli</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i>)	- วิธี Modified Multiple-Tube Procedure และวิธี Multiple-Tube Technique	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
		- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสระน้ำ (Life guard) โดยอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ	- การจดบันทึกการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	- ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
		- อุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ และไม้ช่วยชีวิต เป็นต้น - สภาพผิวทางเดินรอบสระว่ายน้ำ	- การตรวจนับจำนวนและสภาพการใช้งาน - ตรวจสอบสภาพพื้นผิวทางเดินรอบสระว่ายน้ำ หากชำรุดต้องแก้ไขทันที	- ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด - นิติบุคคลอาคารชุด
	- ระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์	- ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด

ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดี คอนโด ครีก ระยะดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
8. สุขภาพ	- ถังขยะและอาคารห้องพักขยะ	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบถังขยะ และอาคารห้องพัก ขยะให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน	- ทุกเดือนตลอดช่วงดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
	- เครื่องปรับอากาศ	- ความสะอาด	- ตรวจสอบ การทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศเป็นประจำ	- ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ก ร ท ำ ล าย แห ล ่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย	- ตรวจสอบและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลาย	- ทุกเดือนตลอดช่วงดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
	- บริเวณพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	- พื้นที่สีเขียว	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว ให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ	- ทุกเดือนตลอดช่วงดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
	- ระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิด	- ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
	- ทางเข้า - ออก โครงการ	- การอำนวยความสะดวก	- ตรวจสอบการอำนวยความสะดวกในการ เข้า - ออก โครงการ	- ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
		- ก ร จ อ ด ร ถ บ น ถ น น สาธารณะ และไหล่ทาง	- ห้ามจอดรถบริเวณทางเข้า - ออก บน ถนนสาธารณะและไหล่ทาง	- ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
9. การป้องกันอัคคีภัย	- บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันภัย	- สภาพการใช้งาน	- สภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันภัย ทุกชนิด หากพบว่าชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่ ทันที	- ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการ หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต	- นิติบุคคลอาคารชุด

บทที่ 2

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะดำเนินการ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดี คอนโด ศรีภ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ดี คอนโด ศรีภ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1. ทรัพยากรกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ ไม่ได้กำหนดมาตรการไว้	ไม่ได้กำหนดมาตรการไว้	-	-
1.2 ทรัพยากรดินและการเกิดดินถล่ม ไม่ได้กำหนดมาตรการไว้	ไม่ได้กำหนดมาตรการไว้	-	-
1.3 การเกิดแผ่นดินไหว (1) จัดเส้นทางหนีภัยไว้ภายในบริเวณโครงการ เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้นผู้อาศัยในพื้นที่โครงการก็สามารถอพยพไปยังจุดที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วไม่เกิดการชุลมุน (2) เตรียมพร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากเกิดกรณีแผ่นดินไหว ได้แก่หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย	- โครงการได้มีการจัดเส้นทางอพยพ ตามบริเวณแต่ละชั้นของอาคาร และจัดให้มีป้ายทางออกฉุกเฉินแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน - ทางโครงการมีการรวบรวมเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้สำหรับติดต่อประสานงานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไว้บริเวณห้องสำนักงานนิติบุคคล	- -	รูปภาพที่ 2.27 ป้ายทางออกฉุกเฉิน รูปภาพที่ 2.28 ผังเส้นทางอพยพหนีไฟ รูปภาพที่ 2.32 เบอร์โทรฉุกเฉิน

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดี คอนโด ศรีภ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ดี คอนโด ศรีภ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1.ทรัพยากรกายภาพ (ต่อ) 1.3 การเกิดแผ่นดินไหว (ต่อ) (3) จัดให้มีการซ้อมอพยพหนีภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการด้วย หรือหากทางจังหวัดมีการซ้อมอพยพหนีภัย พนักงานของโครงการจะต้องเข้าร่วมการฝึกดังกล่าวด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้น และให้มีการซักซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (4) ติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ด้านการปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหวแก่ผู้พักอาศัย (5) จัดทำคู่มือการปฏิบัติตัวเพื่อให้เกิดความปลอดภัย เมื่อเกิดแผ่นดินไหวแก่ผู้พักอาศัยในโครงการ	- พบว่าโครงการมีการมีการซ้อมแผนอพยพหนีภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการเช่นเดียวกับการซ้อมแผนอพยพหนีไฟโดยดำเนินการปีละ 1 ครั้ง ล่าสุดทางโครงการได้มีการดำเนินการซ้อมอพยพหนีไฟแล้ว เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568 - พบโครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว เพื่อให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการสามารถไปยังจุดรวมพลได้อย่างรวดเร็ว ไว้บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโครงการ - โครงการได้มีแผนฉุกเฉินประจำโครงการ	ทางโครงการไม่ได้ดำเนินการซ้อมในรอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 เนื่องจากยังไม่ถึงรอบดำเนินการ จะมี การดำเนินการในรอบเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2569 - -	รูปภาพที่ 2.29 การซ้อมอพยพหนีไฟ เอกสารแนบที่ 5 รายงานการซ้อมอพยพอัคคีภัย เอกสารแนบที่ 6 แผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย รูปภาพที่ 2.18 ป้ายประชาสัมพันธ์แผ่นดินไหว

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดี คอนโด ศรีภ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ดี คอนโด ศรีภ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1.ทรัพยากรกายภาพ (ต่อ) 1.4 คุณภาพอากาศ (1) มีการติดป้ายให้ผู้พักอาศัยดับเครื่องยนต์ในกรณีที่ไม่ขับเคลื่อน เช่น กรณีที่จอดรถผู้พักอาศัยคนอื่น และลดความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการเพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นฟุ้งกระจาย (2) จัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งทำการรักษา และเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง เพื่อให้ช่วยลดซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ (3) จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน โดยติดป้ายจำกัดความเร็ว	- โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื่องยนต์ไว้ภายในโครงการ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบดูแล ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - พบโครงการมีการจัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมถึงมีคนสวนคอยดูแล รักษา ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - โครงการมีการติดป้ายจำกัดความเร็วของรถไว้ภายในโครงการและมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบดูแล ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ	- - -	รูปภาพที่ 2.19 ป้ายดับเครื่องยนต์ รูปภาพที่ 2.2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียวและงานสวน รูปภาพที่ 2.20 ป้ายจำกัดความเร็ว

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดี คอนโด ศรีภ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ดี คอนโด ศรีภ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1. ทรัพยากรกายภาพ (ต่อ) 1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน (1) จำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในพื้นที่โครงการให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง (2) ทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื่องยนต์เมื่อจอดรถ (3) ปลุกต้นไม้ยืนต้นเป็นรั้วกันเสียงโดยรอบโครงการ	- โครงการมีการติดป้ายจำกัดความเร็วของรถไว้ภายในโครงการและมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบดูแล ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื่องยนต์ไว้ภายในโครงการ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบดูแล ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - โครงการได้จัดให้มีไม้ยืนต้นบริเวณรั้วเพื่อกันเสียง และมีคนสวนคอยดูแลอยู่ตลอดเวลา	- - -	รูปภาพที่ 2.20 ป้ายจำกัดความเร็ว รูปภาพที่ 2.19 ป้ายดับเครื่องยนต์ รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียวและงานสวน
2. ทรัพยากรชีวภาพ 2.1 นิเวศวิทยาทางบก	ไม่ได้กำหนดมาตรการไว้	-	-
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ	ไม่ได้กำหนดมาตรการไว้	-	-

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดี คอนโด ศรีภ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ดี คอนโด ศรีภ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 3.1.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน 3.1.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554 3.1.3 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2533	ไม่ได้กำหนดมาตรการไว้	-	-

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดี คอนโด ศรีภ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ดี คอนโด ศรีภ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.2 การคมนาคมขนส่ง (1) กำหนดให้ผู้พักอาศัยของโครงการ ที่ต้องการนำรถเข้ามาจอดรถภายในโครงการ ให้มาทำบัตรจอดรถ ซึ่งจะมีจำนวนเท่ากับจำนวนที่จอดรถยนต์ของโครงการคือ 172 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ 87 คัน (2) กำหนดการบริหารจัดการที่จอดรถของโครงการ โดยจัดแบ่งให้มีพื้นที่การจอดรถที่เหมาะสม คือ - ผู้พักอาศัยในโครงการจะไม่มีการกำหนดเป็นที่จอดรถประจำ - ผู้ที่มาติดต่อผู้พักอาศัยในโครงการ โครงการจะแจกบัตรอนุญาตชั่วคราวและให้จอดรถได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง (ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการจอด) หลังจากนั้นจะกำหนดให้เสียค่าจอดรถ ทั้งนี้เพื่อการจำกัดการนำรถนอกโครงการมาจอดในพื้นที่โครงการ และใช้พื้นที่จอดรถภายในโครงการโดยไม่จำเป็น (3) ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อเป็นการลดการใช้รถยนต์อย่างยั่งยืน	- ทางโครงการมีการจัดทำสติ๊กเกอร์ติดยานพาหนะให้กับผู้พักอาศัย เพื่อใช้สำหรับนำรถเข้ามาจอดภายในโครงการ - โครงการไม่มีการกำหนดพื้นที่จอดรถประจำ โดยให้ใช้การหมุนเวียนพื้นที่จอด และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุม และอำนวยความสะดวก - โครงการมีบัตรจอดรถชั่วคราวสำหรับผู้ที่มาติดต่อ ซึ่งปัจจุบันโครงการได้กำหนดให้มีการจอดรถฟรีในเวลา 06.00-18.00 น. หลังจาก 18.00 น.คิดเงินชั่วโมงละ 100 บาท - โครงการได้มีการจัดให้เจ้าหน้าที่นิติฯ คอยแจ้งกับทางลูกบ้านในการใช้รถสาธารณะ	- - -	รูปภาพที่ 2.3 สติ๊กเกอร์ติดยานพาหนะ รูปภาพที่ 2.4 พื้นที่จอดรถ รูปภาพที่ 2.5 บัตรจอดรถ -

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดี คอนโด ศรีภัก ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ดี คอนโด ศรีภัก (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ) (4) จัดให้มีการจราจรที่ปลอดภัย โดยติดตั้งป้ายและทิศทางเดินรถเข้า - ออก ภายในพื้นที่โครงการ (5) ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วภายในพื้นที่โครงการ (6) การควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้าออกพื้นที่โครงการ โดยจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจรถเข้า - ออกตลอดเวลา (7) จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า - ออกโครงการและทางจราจรให้เพียงพอ	- โครงการมีการติดตั้งป้ายแสดงทิศทางเดินรถเข้า-ออก ภายในพื้นที่โครงการ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวก - โครงการมีการติดป้ายจำกัดความเร็วของรถไว้ภายในโครงการและมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบดูแล ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - พบโครงการมีการควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า - ออก พื้นที่โครงการ โดยจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลและตรวจรถเข้า - ออกตลอด 24 ชั่วโมง - โครงการมีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ รวมถึงภายในโครงการ ซึ่งสว่างเพียงพอต่อการมองเห็น และสัญจรภายในโครงการ	- - - -	รูปภาพที่ 2.6 ทางเข้า-ออกโครงการ รูปภาพที่ 2.20 ป้ายจำกัดความเร็ว รูปภาพที่ 2.2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รูปภาพที่ 2.7 ไฟฟ้าส่องสว่าง

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดี คอนโด ศรีภ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ดี คอนโด ศรีภ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ) (8) โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ จำนวน 172 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 87 คัน ซึ่งมากกว่าจำนวนที่จอดรถยนต์ที่ต้องจัดให้มีตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) และเพียงพอต่อผู้พักอาศัยและการใช้บริการต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดของผู้พักอาศัยในโครงการจอดกีดขวางเส้นทางการจราจร (9) ห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณทางเข้า - ออกบนถนนสาธารณะ และบริเวณไหล่ทาง (10) ติดตั้งป้ายโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณเข้า - ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและในระยะทางที่ชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย	- โครงการมีการจัดพื้นที่จอดรถไว้ตามที่กำหนดในมาตรการ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจตรา และควบคุมการจราจรภายในโครงการ ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - บริเวณพื้นที่ไหล่ทางของโครงการได้มีสัญลักษณ์เส้นขาว-แดง ห้ามจอดรถบริเวณนั้น - โครงการมีการติดตั้งป้ายโครงการ ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน บริเวณด้านหน้าโครงการ	- - -	รูปภาพที่ 2.4 พื้นที่จอดรถ รูปภาพที่ 2.6 ทางเข้า-ออกโครงการ รูปภาพที่ 2.39 ป้ายโครงการ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดี คอนโด ศรีภ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ดี คอนโด ศรีภ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.3 การใช้น้ำ (1) จัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดิน ก่อนใช้เครื่องสูบน้ำ สูบขึ้นไปยังถังเก็บน้ำชั้นหลังคา รวมปริมาตรเก็บกักน้ำในโครงการ 564.58 ลูกบาศก์เมตร โครงการสามารถสำรองน้ำไว้ใช้ได้ประมาณ 1 วัน (2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลล้างทำความสะอาดถังน้ำเป็นประจำทุก 6 เดือน (3) มีการรณรงค์ให้ร่วมกันประหยัดน้ำ และเลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ (4) ตรวจสอบการแจกจ่ายน้ำและเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้แก้ไขทันที นอกจากนี้โครงการจะหมั่นตรวจสอบระบบท่อน้ำ รวมถึงเครื่องสุขภัณฑ์ที่อาจชำรุด จนเป็นเหตุให้น้ำประปารั่วไหลได้ง่าย	- โครงการมีการจัดเตรียมถังเก็บน้ำสำรองไว้ตามที่กำหนดในมาตรการ ซึ่งเพียงพอต่อการสำรองน้ำไว้ใช้ในโครงการ - โครงการมีทีมช่างสำหรับล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำเป็นประจำ 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - โครงการได้จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ประหยัดน้ำ/ไฟ และเลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำภายในโครงการ - โครงการมีทีมช่างคอยสำรวจตรวจสอบการแจกจ่ายน้ำเส้นท่อ รวมถึงเครื่องสุขภัณฑ์ หากมีการชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่โดยทันที	- - - -	- รูปภาพที่ 2.33 ถังเก็บน้ำสำรองและการล้างถัง รูปภาพที่ 2.21 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ/ไฟ รูปภาพที่ 2.40 สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ เอกสารแนบที่ 15 ใบเสร็จไฟฟ้าและน้ำประปา รูปภาพที่ 2.53 การตรวจสอบท่อแจกจ่ายน้ำ เอกสารแนบที่ 14 รายงานการตรวจเช็คสายน้ำดี

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ดี คอนโด ศรีภ (ต่อ)

หน้า | 37

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดี คอนโด ศรีภ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ดี คอนโด ศรีภ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.4 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม (1) จัดให้มีการท่อน้ำในเส้นท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4 และ 0.6 ม. และความลาดเอียง 1:500 มีความยาวทั้งสิ้น 940 ม. โดยสามารถกักเก็บน้ำได้ 133.20 ลบ.ม. และควบคุมอัตราการไหลของน้ำไม่ให้มีค่าอัตราการระบายมากไปกว่าก่อนการพัฒนาโครงการโดยการเลือกใช้ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.20 ม. ซึ่งสามารถควบคุมอัตราการระบายน้ำไม่ให้เกิน 0.094 ลบ.ม./ว (2) จัดให้มีการขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ รวมถึงบ่อพักน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การระบายน้ำในพื้นที่โครงการมีประสิทธิภาพตลอดเวลา (3) ออกแบบให้มีบ่อพักน้ำ และติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณจุดระบายน้ำออกจากท่อระบายน้ำของโครงการ (4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลรวบรวมระบบระบายน้ำเป็นประจำ หากพบว่าชำรุดต้องทำการแก้ไขทันที	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด และมีทีมช่างคอยตรวจสอบดูแลอยู่ตลอดเวลาที่เปิดดำเนินการ - โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด และมีทีมช่างคอยตรวจสอบดูแล หากมีปริมาณตะกอนสะสมจำนวนมาก จะดำเนินการขุดลอกทันที - โครงการไม่ได้มีการติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณจุดระบายน้ำออกของโครงการซึ่งมีตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณจุดน้ำเข้าเพื่อติดตั้งแต่ต้นก่อนมีการบำบัด - ทางโครงการมีช่างคอยตรวจสอบดูแลรวบรวมระบบระบายน้ำ หากพบว่าชำรุดจะทำการแก้ไขทันที	- - - -	- รูปภาพที่ 2.46 การขุดลอกตะกอนรางระบายน้ำ - -

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดี คอนโด ศรีภ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ดี คอนโด ศรีภ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.5 การจัดการน้ำเสีย (1) โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียทั้งหมดจากทุกกิจกรรมของโครงการ รวมถึงน้ำเสียจากห้องพักรวมเพื่อให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งของเทศบาลเมืองกะทู้ (โดยมีข้อกำหนดว่าค่า BOD ที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลเมืองกะทู้ ต้องไม่เกิน 100 มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณสารแขวนลอยที่เข้าระบบต้องไม่เกิน 85 มิลลิกรัม/ลิตร ตามที่เทศบาลเมืองกะทู้กำหนด) ก่อนปล่อยเข้าสู่ถังเก็บน้ำรดน้ำต้นไม้และนำมารดน้ำต้นไม้ (2) จัดให้มีอุปกรณ์กำจัดละอองน้ำที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยจัดให้มีถังกำจัดละอองน้ำที่สามารถรองรับปริมาณอากาศเสียได้ประมาณ 260 ลูกบาศก์เมตร/ถึง จำนวน 8 ชุด ซึ่งเป็นระบบบำบัดชนิด Filter Scrubber (3) จัดให้มีบ่อดินสำหรับกำจัดก๊าซมีเทนขนาด 0.6 x 1.0 x 1.0 เมตร จำนวน 2 บ่อ, บ่อดินขนาด 0.8 x 1.0 x 1.0 เมตร จำนวน 1 บ่อ และบ่อดินขนาด 1.0 x 1.0 x 1.0 จำนวน 5 บ่อ รวมทั้งสิ้น 8 บ่อ สำหรับอัดก๊าซมีเทนลงไปโดยมีท่อให้ก๊าซมีเทนระเหยผ่านผิวดิน ฝังลึกลงไปจากดิน 1 เมตร	- โครงการมีระบบบำบัดน้ำเสียตามที่กำหนดไว้ในมาตรการ ซึ่งใช้สำหรับบำบัดน้ำเสียจากทุกกิจกรรมภายในโครงการ ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ก่อนปล่อยลงสู่ลำรางสาธารณะ - โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด และมีทีมช่างคอยตรวจสอบดูแลอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด และมีทีมช่างคอยตรวจสอบดูแลอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ	- - -	เอกสารแนบที่ 4 ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2 รูปภาพที่ 2.34 ระบบบำบัดน้ำเสีย รูปภาพที่ 2.34 ระบบบำบัดน้ำเสีย

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ดี คอนโด ศรีภ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.5 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ) (4) ติดตั้งมิเตอร์ระบบบำบัดน้ำเสียออกจากระบบไฟฟ้าส่วนอื่น เพื่อตรวจและควบคุมการเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดเวลา (5) จัดให้มีพนักงานนำตะแกรงดักเศษอาหารไปทิ้งทุกวัน และคอยดักกากไขมัน ออกจากถังดักไขมันทุกสัปดาห์ และล้างทำความสะอาดถังดักไขมันเป็นประจำทุก 6 เดือน (6) จัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีการอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียแก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบระบบบำบัดน้ำเสีย	- โครงการได้มีการติดตั้งมิเตอร์ระบบบำบัดน้ำเสียแยกจากระบบไฟฟ้าส่วนอื่น ตามที่กำหนดไว้ในมาตรการ - โครงการมีช่างคอยดำเนินการตรวจสอบปริมาณของไขมันและกากตะกอน ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ และดำเนินการสูบเมื่อมีไขมันถึงปริมาณที่กำหนด - ทางโครงการมีการตรวจเช็คการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่องโดยจัดทำรายงาน ทส.1 - ทส.2 และมีช่างคอยตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ โดยทางโครงการได้มอบหมายให้บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัสจำกัด เป็นผู้วิเคราะห์คุณภาพน้ำทุกเดือนตลอดเดือนระยะเวลาดำเนินการ	- - -	รูปภาพที่ 2.35 มิเตอร์ระบบบำบัดน้ำเสีย - เอกสารแนบที่ 4 ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2 เอกสารแนบที่ 11 รายงานการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ดี คอนโด ศรีภ (ต่อ)

[illegible]

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดี คอนโด ศรีภ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ดี คอนโด ศรีภ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.6 การจัดการขยะมูลฝอย (1) จัดให้มีถังขยะขนาด 120 ลิตร จำนวน 4 ถัง/ห้อง แยกเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ภายในห้องพักขยะดังกล่าว ส่วนในห้องสำนักงานนิติบุคคล จัดให้มีถังขยะย่อยขนาด 50 ลิตร จำนวน 4 ถัง แยกเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล และในห้องน้ำรวมจะจัดให้มีถังขยะขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 ถัง/ห้อง (2) จัดให้มีห้องพักขยะรวม แยกเป็นห้องพักขยะเปียก ขยะแห้ง/ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ซึ่งสามารถรับขยะมูลฝอยของโครงการได้มากที่สุดประมาณ 4 วัน โดยจะมีรถเก็บขนขยะมูลฝอยจากเทศบาลเมืองกะทู้เข้ามาเก็บขนทุกวัน (3) กวดขันให้พนักงานทำความสะอาดประจำโครงการรวบรวมขยะมูลฝอยภายในห้องพักขยะแต่ละชั้นทุกอาคาร อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง บรรจุลงในถังขยะพร้อมมัดปากถุงให้เรียบร้อย ก่อนนำไปรวบรวมไว้ที่ห้องพักขยะรวม	- โครงการมีการจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอย ไว้ตามที่กำหนดในมาตรการไว้ตามจุดต่างๆ ภายในโครงการ ซึ่งเพียงพอต่อการรองรับมูลฝอยในแต่ละวัน - โครงการมีห้องพักขยะรวมตามที่กำหนดไว้ในมาตรการเพื่อรองรับขยะเปียก และขยะแห้ง/ขยะรีไซเคิล/ขยะอันตราย และใช้บริการเทศบาลเมืองกะทู้ ในการเก็บขนมูลฝอยทั้งหมดของโครงการ - โครงการมีแม่บ้านทำหน้าที่รวบรวมมูลฝอยภายในห้องพักขยะแต่ละชั้นไปยังห้องพักขยะรวมของโครงการอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ	- - -	รูปภาพที่ 2.8 ถังขยะภายในโครงการ รูปภาพที่ 2.9 ห้องพักขยะรวมและการทำความสะอาด เอกสารแนบที่ 12 ใบเสร็จจมูลฝอย -

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ดี คอนโด ศรีภ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.6 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ) (4) ทำความสะอาดที่พักขยะรวมทุกครั้งหลังจากรถมาเก็บขยะ เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน และน้ำเสียที่เกิดจากการทำความสะอาดห้องพักขยะรวมจะรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของโครงการเพื่อทำการบำบัดต่อไป (5) การเก็บแยกขยะเปียก ขยะแห้ง ให้กระทำตรงแหล่งเก็บขยะ ไม่ควรให้เก็บรวบรวมและนำมาแยกภายหลัง (6) รณรงค์ให้ผู้เข้าพักทิ้งขยะลงถังรองรับมูลฝอยที่ทางโครงการจัดเตรียมให้เท่านั้น โดยแยกเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะรีไซเคิล (7) ระบบห้องพักขยะจะต้องเป็นระบบปิด (8) ติดตั้งป้ายบอกระยะเวลาในการเก็บขนมูลฝอยไว้ที่ด้านหน้าห้องพักขยะแต่ละชั้น และห้องพักขยะรวม ให้เห็นได้อย่างชัดเจน	- โครงการมีแม่บ้านคอยทำความสะอาดห้องพักขยะรวมทุกครั้งหลังจากมีการเก็บขนมูลฝอย ซึ่งน้ำเสียทั้งหมดจากการล้างห้องพักขยะจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ - โครงการได้ให้แม่บ้านเก็บแยกขยะแต่ละประเภทก่อนนำมาไปรวบรวมทิ้งอีกครั้ง - โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด โดยมีการจัดเตรียมถังขยะประเภทต่างๆ ไว้ ภายในโครงการ และมีแม่บ้านคอยตรวจสอบดูแลการรองรับมูลฝอย ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - ห้องขยะภายในโครงการเป็นระบบปิด - พบโครงการได้ติดป้ายบอกเวลาการเก็บขนมูลฝอยบริเวณหน้าห้องพักขยะ	- - - -	รูปภาพที่ 2.9 ห้องพักขยะรวมและการทำความสะอาด - รูปภาพที่ 2.22 ป้ายรณรงค์ให้ทิ้งขยะลงถัง รูปภาพที่ 2.9 ห้องพักขยะรวมและการทำความสะอาด รูปภาพที่ 2.23 ป้ายบอกเวลาเก็บขนมูลฝอย

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดี คอนโด ศรีภ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ดี คอนโด ศรีภ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.7 ไฟฟ้า (1) ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 800 KVA จำนวน 1 ชุด/อาคาร สำหรับอาคาร A, B และ D และขนาด 630 KVA จำนวน 1 ชุด สำหรับอาคาร C (2) ติดตั้ง Circuit Breaker ด้านแรงดันต่ำ ขนาด 500AT/630AF สำหรับอาคาร A, B และ D และขนาด 350AT/ 400AF สำหรับอาคาร C ซึ่งทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงจากการลัดวงจรได้ (3) การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าต้องได้ข้อกำหนดตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2545 เช่น บริเวณหม้อแปลงต้องมีรั้วล้อมรอบ ระยะห่างระหว่างหม้อแปลงกับรั้วต้องไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ระหว่างโครงสร้างอื่นไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร และระยะห่างระหว่างหม้อแปลงแต่ละลูกต้องไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร เป็นต้น (4) หม้อแปลงต้องอยู่ในสถานที่ซึ่งบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าถึงได้โดยสะดวก เพื่อทำการตรวจและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และต้องจัดให้มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอกับการใช้งาน	- โครงการได้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าตามมาตรการกำหนด - โครงการได้ติดตั้ง Circuit Breaker ไว้ภายในโครงการ - โครงการมีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545 ตั้งแต่ระยะก่อสร้าง - หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ ตั้งอยู่ในสถานที่ที่สะดวกต่อการตรวจสอบและซ่อมบำรุง และมีการตรวจสอบดูแลอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ ซึ่งทางโครงการได้มีการดำเนินการตรวจสอบดูแลล่าสุดเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2568	- - - จะมีการดำเนินการในรอบเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2569	รูปภาพที่ 2.38 หม้อแปลงไฟฟ้า รูปภาพที่ 2.36 Circuit Breaker รูปภาพที่ 2.38 หม้อแปลงไฟฟ้า รูปภาพที่ 2.38 หม้อแปลงไฟฟ้า เอกสารแนบที่ 13 บันทึกการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดี คอนโด ครีก ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ดี คอนโด ครีก (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.7 ไฟฟ้า (ต่อ) (1) ต้องมีแผ่นป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงติดตั้งไว้ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน (2) ออกแบบอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2552 (3) เปิดไฟฟ้าส่วนกลางระหว่างเวลา 18.00-06.00 น. (4) เลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ส่วนกลางแบบประหยัดพลังงาน และดูแลเรื่องการเปิดไฟส่องสว่างเวลากลางคืน ไม่ให้รบกวนผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง (5) บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่วนกลางเพื่อรักษาระดับการใช้ไฟฟ้าให้ต่ำ (6) ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าส่วนกลางภายในโครงการให้อยู่สภาพดีอยู่เสมอ (7) อบรมเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงานเป็นประจำ (8) ณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด (9) จัดเจ้าหน้าที่หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟ และโคมไฟส่วนกลางอยู่เสมอ เพราะฝุ่นละอองที่เกาะหลอดไฟจะทำให้แสงสว่างลดน้อยลง	- พบโครงการได้ติดป้ายระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงบริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า - โครงการมีการออกแบบอาคารไว้ตามที่กำหนดในมาตรการตั้งแต่ระยะดำเนินการก่อสร้าง - โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด - โครงการมีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ แบบประหยัดพลังงานและมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลเรื่องการเปิดไฟส่องสว่างเวลากลางคืน - โครงการมีช่างคอยดำเนินการตรวจสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - โครงการได้มีการอบรมเรื่องการประหยัดพลังงานให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อมีการประชุม - โครงการได้มีการติดป้ายณรงค์การประหยัดพลังงาน - โครงการมีช่างคอยดำเนินการตรวจสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ	- - - - - - -	รูปภาพที่ 2.38 หม้อแปลงไฟฟ้า รูปภาพที่ 2.10 รูปแบบอาคารของโครงการ รูปภาพที่ 2.7 ไฟฟ้าส่องสว่าง รูปภาพที่ 2.7 ไฟฟ้าส่องสว่าง รูปภาพที่ 2.37 งานซ่อมบำรุงเอกสารแนบที่ 15 ใบเสร็จไฟฟ้าและน้ำประปา รูปภาพที่ 2.21 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ/ไฟ รูปภาพที่ 2.48 การประชุมภายใน รูปภาพที่ 2.49 การทำความสะอาดหลอดไฟ/โคมไฟ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดี คอนโด ศรีภ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ดี คอนโด ศรีภ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.7 ไฟฟ้า (ต่อ) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศ (1) ปลุกต้นไม้ภายในโครงการให้มากที่สุด เพื่อเพิ่มร่มเงาให้กับตัวอาคารและช่วยลดอุณหภูมิที่เกิดจากเครื่องปรับอากาศ (2) ออกแบบอาคารให้หันหน้าไปทางทิศเหนือได้ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้แสงแดดเข้าสู่อาคาร (3) เลือกใช้สีอ่อนหรือสีที่ไม่ดูดซับความร้อนในการทาสีผนังภายนอกอาคารหรือห้องที่มีระบบปรับอากาศ เพื่อช่วยการสะท้อนของแสงแดดที่ดี และลดการสะสมความร้อนของผนังอาคาร (4) เลือกใช้สีสะท้อนแสง สีกันความร้อน หรือกระเบื้องสีอ่อนสำหรับหลังคาของอาคาร เพื่อลดการดูดกลืนความร้อน (5) เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างที่กันความร้อนได้ดีหรือติดตั้งฉนวนกันความร้อน ตั้งแต่หลังคาจนถึงผนัง เพื่อป้องกันความร้อนและลดการนำพาความร้อนผ่านผนังอาคาร เช่น ติดตั้งฉนวนกันความร้อนเหนือฝ้าเพดานหรือใต้หลังคา เป็นต้น	- พบทางโครงการมีการปลุกต้นไม้ และจัดพื้นที่สีเขียวไว้โดยรอบบริเวณโครงการ รวมถึงมีคนสวนคอยดูแลรักษา ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - โครงการได้ออกแบบตั้งแต่ระยะก่อสร้าง - โครงการได้เลือกใช้สีสว่างลดความร้อนจากผนัง - โครงการมีการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างอาคารตามที่กำหนดไว้ในมาตรการตั้งแต่ระยะก่อสร้าง	- - - -	รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียวและงานสวน รูปภาพที่ 2.10 รูปแบบอาคารของโครงการ รูปภาพที่ 2.10 รูปแบบอาคารของโครงการ รูปภาพที่ 2.10 รูปแบบอาคารของโครงการ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดี คอนโด ศรีภ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ดี คอนโด ศรีภ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.6 ไฟฟ้า (ต่อ) <u>การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศ(ต่อ)</u> (6) เลือกใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน (7) ติดตั้งชุดระบายความร้อน ไว้ในบริเวณที่โปร่งโล่ง เพื่อให้อากาศภายนอกหมุนเวียนได้สะดวก (8) ปรับระดับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการให้เหมาะสมโดยประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส (9) หมั่นตรวจเช็คระบบทัวไปของเครื่องปรับอากาศบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ (10) ตรวจสอบช่องระบายอากาศบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางระบายอากาศ	- โครงการได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพ - บริเวณพื้นที่ส่วนกลางมีลักษณะเป็นอาคารเปิดโล่งสามารถระบายอากาศได้ดี - โครงการมีการรณรงค์ให้ปรับระดับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการอยู่ที่ 25-26 องศาเซลเซียส - โครงการมีช่างคอยตรวจเช็คระบบของเครื่องปรับอากาศบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการตลอดเดือนระยะเวลาดำเนินการ - บริเวณพื้นที่ส่วนกลางมีลักษณะเป็นอาคารเปิดโล่งสามารถระบายอากาศได้ดี	- - - - -	รูปภาพที่ 2.11 เครื่องปรับอากาศภายในโครงการ รูปภาพที่ 2.16 การระบายอากาศ รูปภาพที่ 2.11 เครื่องปรับอากาศภายในโครงการ รูปภาพที่ 2.16 การระบายอากาศ

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตราการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ดี คอนโด ศรีภ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.7 ไฟฟ้า (ต่อ) <u>การอนุรักษ์ไฟฟ้าสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น</u> (1) ติดตั้งเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูง และมีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน (2) เลือกใช้หัวฝักบัวชนิดประหยัดน้ำ (Water Efficient Showerhead) เพราะประหยัดน้ำกว่าหัวฝักบัวธรรมดา 25-75% (3) เลือกใช้เครื่องทำน้ำอุ่นที่มีถึงน้ำภายในตัวเครื่อง และมีฉนวนหุ้ม เพราะสามารถลดการใช้พลังงานได้ 10-20% <u>การอนุรักษ์พลังงานสำหรับระบบไฟฟ้าส่องสว่าง</u> (1) โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ทั้งหมดกำหนดให้ใช้ Electronic Ballast (2) โคมไฟ Down Light กำหนดให้ใช้เป็นหลอด Compact Fluorescent With Electronic Ballast (3) ค่าความสว่างในแต่ละพื้นที่ใช้สอย กำหนดให้ค่าวัตต์/ตารางเมตร ต้องไม่เกิน 12วัตต์/ตารางเมตร	- โครงการได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพ - พบโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ทั้งหมดภายในโครงการเป็นแบบ Electronic Ballast - พบโคมไฟ Down Light ทั้งหมดภายในโครงการเป็นหลอด Compact Fluorescent With Electronic Ballast - โครงการได้มีการกำหนดค่าความสว่างของแต่ละพื้นที่ใช้สอยไว้ตามมาตรฐาน	- - -	- รูปภาพที่ 2.7 ไฟฟ้าส่องสว่าง รูปภาพที่ 2.7 ไฟฟ้าส่องสว่าง รูปภาพที่ 2.7 ไฟฟ้าส่องสว่าง

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดี คอนโด ศรีภ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ดี คอนโด ศรีภ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.7 ไฟฟ้า (ต่อ) (5) การควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ส่วนกลาง ทางเดิน กำหนดให้ใช้การควบคุม เปิดปิด แบบ 2 ทาง (Lighting Control System) แทนการใช้บัลลาสต์ชนิดแกนเหล็กแบบธรรมดาที่สูญเสียพลังงานประมาณ 10 วัตต์ (6) เลือกใช้หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดค่ากำลังให้สูญเสียต่ำ (Low Loss) โดยกำหนดให้ค่า Total Loss ของหม้อแปลงต้องไม่เกิน 1-2 เปอร์เซ็นต์ (การไฟฟ้ากำหนด 1.5 เปอร์เซ็นต์) (7) ติดตั้งสวิทช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง หนึ่งตัวต่ออุปกรณ์แสงสว่างไฟฟ้า 1 จุด (8) หมั่นดูแลความสะอาดเรื่องฝุ่นละอองหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณพื้นที่ส่วนกลางอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แสงสว่างได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ (9) ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เลือกใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะสูญเสียพลังงานประมาณ 1-2 วัตต์ และมีอายุการใช้งานนานขึ้นเป็น 2 เท่าแทนการใช้บัลลาสต์ชนิดแกนเหล็กแบบธรรมดาที่สูญเสียพลังงานประมาณ 10 วัตต์ (10) กำหนดให้มีชุด Capacitor Bank ที่ตู้ MDB ของโครงการเพื่อปรับปรุงค่า Power Factor ให้ไม่ต่ำกว่า 0.9	 - โครงการมีการควบคุมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ส่วนกลาง ทางเดิน แบบ 2 ทาง (Lighting Control System) แทนการใช้บัลลาสต์ชนิดแกนเหล็กแบบธรรมดา - โครงการมีการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าตามที่กำหนดไว้ในมาตรการ - โครงการมีการติดตั้งสวิทช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง หนึ่งตัวต่ออุปกรณ์แสงสว่างไฟฟ้า 1 จุด - โครงการมีช่างคอยสำรวจ ดูแลความสะอาด และบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ตลอดเดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ - โครงการได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เลือกใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ - พบโครงการมีการติดตั้งชุด Capacitor Bank ที่ตู้ MDB ของโครงการเพื่อปรับปรุงค่า Power Factor ให้ไม่ต่ำกว่า 0.9	 - - - - -	 รูปภาพที่ 2.7 ไฟฟ้าส่องสว่าง รูปภาพที่ 2.38 หม้อแปลงไฟฟ้า - รูปภาพที่ 2.49 การทำความสะอาดหลอดไฟ/โคมไฟ เอกสารแนบที่ 13 บันทึกการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า รูปภาพที่ 2.45 Capacitor Bank

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดี คอนโด ศรีภ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ดี คอนโด ศรีภ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.8 ไฟฟ้า (ต่อ) <u>การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ลิฟต์</u> (1) ตั้งเวลาให้ประตูลิฟต์ปิดเองในระยะเวลาอย่างน้อย 10 วินาที จะช่วยลดความจำเป็นในการใช้พลังงานไฟฟ้าของการขับเคลื่อนมอเตอร์เปิด-ปิดประตู (2) แสดงเลขชั้นที่ชัดเจน สามารถมองเห็นได้ง่าย เพื่อช่วยลดการเดินทางหลงชั้นและลดการใช้ลิฟต์ที่ไม่จำเป็น	- พบโครงการมีการตั้งเวลาให้ประตูลิฟต์ปิดเองเพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน - พบภายในตัวลิฟต์ของโครงการ แสดงเลขชั้นที่ชัดเจน สามารถมองเห็นได้ง่าย	- -	- รูปภาพที่ 2.13 เลขชั้น

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดี คอนโด ศรีภ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ดี คอนโด ศรีภ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (1) จัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยของโครงการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) และฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (2) ตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์นั้น (3) จัดให้มีการซ้อมป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ภายในโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แก่พนักงานของโครงการเพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการเกิดความคุ้นเคยสามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานและใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง (4) จัดให้มีพื้นที่จุดรวมพลทั้งสิ้น 814.25 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนของพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอาศัยในโครงการเท่ากับ 0.32 ตารางเมตร/คน หรือ 3.12 คน/ตารางเมตร เมื่อคิดผู้อยู่อาศัยในโครงการสูงสุด 2,540 คน (รวมจำนวนพนักงาน)	- โครงการได้จัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยตามที่ได้กำหนดตั้งแต่ก่อสร้าง - โครงการมีช่างคอยดำเนินการตรวจสอบการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุกเดือน หากพบมีการชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ทันที - พบว่าโครงการมีการมีการซ้อมแผนอพยพหนีภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการเช่นเดียวกับการซ้อมแผนอพยพหนีไฟโดยดำเนินการปีละ 1 ครั้ง ล่าสุดทางโครงการได้มีการดำเนินการซ้อมอพยพหนีไฟแล้ว เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568 - โครงการมีการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับรวมพล เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งเพียงพอต่อจำนวนผู้พักอาศัยภายในโครงการ	- - ทางโครงการไม่ได้ดำเนินการซ้อมในรอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 เนื่องจากยังไม่ถึงรอบดำเนินการ จะมีการดำเนินการในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569 -	รูปภาพที่ 2.24 ระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย รูปภาพที่ 2.54 การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย เอกสารแนบที่ 7 บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย รูปภาพที่ 2.29 การซ้อมอพยพหนีไฟ เอกสารแนบที่ 5 รายงานการซ้อมอพยพอัคคีภัย รูปภาพที่ 2.30 จุดรวมพล

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดี คอนโด ศรีภ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ดี คอนโด ศรีภ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) (5) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อดูและควบคุมความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ (6) ติดป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างชัดเจนที่จุดติดตั้งทุกจุด (7) จัดทำผังเส้นทางอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร (8) จัดตั้งกรรมการป้องกันอัคคีภัยโดยกำหนดบทบาทหน้าที่ (9) จัดให้มีแผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย	 - พบโครงการมีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลและความปลอดภัยในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง - บริเวณอุปกรณ์ดับเพลิง มีการติดป้ายบอกวิธีการใช้งาน ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน - โครงการมีการติดตั้งป้ายเส้นทางอพยพหนีไฟไว้บริเวณทางเดินในอาคาร ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน - โครงการมีการจัดเตรียมแผนสำหรับอพยพหนีภัยในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้และแผนฉุกเฉินซึ่งได้มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละส่วนไว้	 - - - -	 รูปภาพที่ 2.2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รูปภาพที่ 2.26 ป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง รูปภาพที่ 2.28 ผังเส้นทางอพยพหนีไฟ เอกสารแนบที่ 6 แผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดี คอนโด ศรีภ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ดี คอนโด ศรีภ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.9 การระบายอากาศและความร้อน (1) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยังเป็นการป้องกันการสะสมของเชื้อโรค (2) ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้สามารถใช้งานได้เสมอ (3) ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้บริเวณภายในที่จอดรถ ให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง (4) จัดให้มีไม้ยืนต้นภายในโครงการให้มากที่สุด เพื่อลดความร้อนจากการระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศ	- โครงการมีช่างคอยทำความสะอาด และดำเนินการตรวจสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศเป็นประจำตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื่องยนต์ไว้ภายในโครงการ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบดูแล ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - โครงการมีการจัดพื้นที่สีเขียวไว้ตามที่กำหนดในมาตรการ และมีคนสวนคอยดูแล บำรุงรักษาอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ	- - -	รูปภาพที่ 2.11 เครื่องปรับอากาศภายในโครงการ รูปภาพที่ 2.19 ป้ายดับเครื่องยนต์ รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียวและงานสวน

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดี คอนโด ศรีภ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ดี คอนโด ศรีภ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4. คุณภาพชีวิต 4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ (1) โครงการจะพิจารณาประชาชนภายในท้องถิ่นเพื่อเข้าทำงานก่อนเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีรายได้ของประชาชนภายในท้องถิ่น และสนับสนุนพร้อมส่งเสริมกิจกรรมและประเพณีของท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา (2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการสำหรับติดตามและประชาสัมพันธ์รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ (3) กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติควบคุมการอยู่อาศัย ของผู้พักอาศัยในโครงการ ได้แก่	- โครงการได้พิจารณาคนในท้องถิ่นเพื่อเข้าทำงานเพื่อเป็นการส่งเสริมคนในพื้นที่บริเวณโครงการ - ทางโครงการได้มอบหมายเจ้าหน้าที่นิติบุคคล เป็นผู้ตรวจสอบและรับฟังความคิดเห็นต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงของโครงการ ปัจจุบันยังไม่พบกรณีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด หากพบว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ทางโครงการจะมีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยทันที - โครงการมีการจัดทำข้อบังคับกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพักอาศัยภายในโครงการ โดยการแจกจ่ายให้กับผู้พักอาศัยภายในโครงการและให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	- - -	- - รูปภาพที่ 2.14 กฎระเบียบการอยู่อาศัยของผู้พักอาศัย

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดี คอนโด ศรีภ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ดี คอนโด ศรีภ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4. คุณภาพชีวิต 4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ) - ต้องดูแลรักษาห้องชุดและทรัพย์สินส่วนกลางให้อยู่ในสภาพดี - หากจะตกแต่งหรือต่อเติมห้องชุดจะต้องแจ้งให้ฝ่ายจัดการโครงการทราบล่วงหน้าก่อน - ห้ามกระทำการใดๆ ที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างรูปลักษณะแบบทั้งภายในและภายนอกอาคาร หรือทัศนียภาพโดยรวมของอาคาร - จะต้องไม่นำวัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ แก๊สหุงต้ม หรือวัสดุอุปกรณ์ใดๆ อันจะก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ เข้ามาภายในบริเวณอาคารชุด - กรณีที่ผ่านเข้า-ออก บริเวณภายในอาคาร โปรดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ - ห้ามใช้ประโยชน์ห้องชุด เทน้ำ หรือทิ้งเศษอาหาร ขยะหรือสิ่งของต่างๆ ออกไปนอกกระเบื้องห้องชุด	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด และมีเจ้าหน้าที่นิติบุคคลดำเนินการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาที่เปิดดำเนินการ	-	-

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดี คอนโด ศรีภ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ดี คอนโด ศรีภ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4. คุณภาพชีวิต 4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ) - ห้ามปิดกวดเศษฝุ่นผง หรือนำขยะวางไว้หน้าห้อง และบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง - ห้ามกระทำการติดสิ่งพิมพ์ เครื่องหมายสัญลักษณ์ป้ายโฆษณาทุกชนิด - ห้ามใช้ประโยชน์ห้องชุดกระทำการเคลื่อนย้าย จั๊บบงพื้นที่ส่วนกลาง หรือครอบครองทรัพย์สินส่วนกลางทุกชนิดเพื่อประโยชน์ส่วนตัว - ผู้พักอาศัยมีสิทธิใช้ลานจอดรถในบริเวณพื้นที่ที่ฝ่ายจัดการฯ จัดเตรียมไว้ให้ใช้ร่วมกันโดยไม่ระบุช่องจอด และต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยง เข้ามาเลี้ยงภายในห้องชุด - การขอใช้อาคารและสถานที่เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้แจ้งความจำนงขออนุญาตใช้ให้ฝ่ายจัดการฯ ทราบล่วงหน้าก่อนทุกครั้งไม่น้อยกว่า 7 วัน	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด และมีเจ้าหน้าที่นิติบุคคล ดำเนินการตรวจสอบอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ	-	-

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดี คอนโด ศรีภ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ดี คอนโด ศรีภ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4. คุณภาพชีวิต 4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ) (4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และหมั่นตรวจตราพื้นที่ดูแลความปลอดภัยภายในโครงการ 24 ชั่วโมง หากพบเหตุผิดปกติให้รีบติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ดูแล และบรรเทาสาธารณภัยทันที (5) ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System : CCTV)	- โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจตรารักษาความปลอดภัยภายในโครงการ รวมถึงควบคุมการจราจร อยู่ตลอดเวลาที่เปิดดำเนินการ - โครงการมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด ทั่วทั้งทั้งบริเวณโครงการ และมีการตรวจสอบบำรุงรักษา ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- -	รูปภาพที่ 2.2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รูปภาพที่ 2.15 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด รูปภาพที่ 2.52 การตรวจสอบกล้องวงจรปิด เอกสารแนบที่ 10 รายงานตรวจเช็คกล้องวงจรปิด

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ดี คอนโด ศรีภ (ต่อ)

หน้า | 58

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดี คอนโด ศรีภ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ดี คอนโด ศรีภ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4. คุณภาพชีวิต 4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) (5) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ (6) ติดป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างชัดเจนที่จุดติดตั้งทุกจุด (7) จัดทำผังเส้นทางอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร (8) จัดตั้งกรรมการป้องกันอัคคีภัยโดยกำหนดบทบาทหน้าที่และจัดให้มีแผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย - สถานพยาบาล (1) จัดเตรียมเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมทั้งเตรียมพร้อมประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลหากเกิดอุบัติเหตุรุนแรง	- โครงการมีการจัดพนักงานรักษาความปลอดภัยให้อยู่ประจำโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง - โครงการมีการติดตั้งป้ายแสดงการใช้งานของถังดับเพลิงทุกถังภายในโครงการ ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน - พบโครงการจัดทำผังเส้นทางอพยพหนีไฟ เพื่อไปยังจุดรวมพล ติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร - ทางโครงการมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของพนักงานเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยในแผนฉุกเฉิน - โครงการมีการจัดเตรียมอุปกรณ์รักษาพยาบาลเบื้องต้นไว้ยังสำนักงานนิติบุคคล และหากเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าหน้าที่นิติบุคคลจะดำเนินการติดต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โดยทันที	- - - - -	รูปภาพที่ 2.2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รูปภาพที่ 2.26 ป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ถังดับเพลิง รูปภาพที่ 2.28 ป้ายเส้นทางอพยพหนีไฟ เอกสารแนบที่ 6 แผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย รูปภาพที่ 2.31 กล่องปฐมพยาบาล

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดี คอนโด ศรีภ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ดี คอนโด ศรีภ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4. คุณภาพชีวิต 4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) - ระบบความปลอดภัย (1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และหมั่นตรวจตราพื้นที่ ดูแลความปลอดภัยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง หากพบเหตุผิดปกติให้รีบติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ดูแล และบรรเทาสาธารณภัยทันที (2) จัดให้มีพนักงานอยู่ประจำทำการต่างๆ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง	- โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจตรารักษาความปลอดภัยภายในโครงการ รวมถึงควบคุมการจราจร อยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - โครงการมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ภายในโครงการ ซึ่งสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง	- -	รูปภาพที่ 2.2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รูปภาพที่ 2.2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดี คอนโด ศรีภ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ดี คอนโด ศรีภ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4. คุณภาพชีวิต 4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) - สระว่ายน้ำ (1) จัดให้มีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำของโครงการให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 (2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ (Life guard) โดยอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ (3) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ และไม้ช่วยชีวิต เป็นต้น (4) บริเวณทางเดินรอบสระว่ายน้ำเลือกใช้วัสดุที่ไม่ลื่น ไม่ดูดซับน้ำ ทำความสะอาดง่าย และพื้นลาดเอียงเล็กน้อยเพื่อการระบายน้ำที่ดี (5) จัดให้มีบริเวณสถานที่เก็บสารเคมี และมีป้ายระบุ ว่า “สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย” และ “ห้ามเข้า” ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะต้องมีการระบายอากาศที่ดี	- โครงการได้มีช่างคอยดูแล ควบคุมคุณภาพสระว่ายน้ำภายในโครงการ และมีการตรวจคุณภาพน้ำสระทุกเดือน - พบโครงการไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำสระ (Life guard) อยู่ประจำ แต่จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเดินดูแลตลอดวัน - พบทางโครงการมีอุปกรณ์ช่วยชีวิต เป็นห่วงยางช่วยชีวิตอยู่บริเวณสระว่ายน้ำ - พบสระว่ายน้ำของโครงการมีวัสดุที่ไม่ลื่น ไม่ดูดซับน้ำ และทำความสะอาดง่าย - พบบริเวณที่เก็บสารเคมีมีป้ายระบุสถานที่เก็บสารเคมี และห้ามเข้า เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้อื่นและได้จัดให้มีการระบายอากาศบริเวณที่เก็บสารเคมี	- - - - -	เอกสารแนบที่ 4 ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2 เอกสารแนบที่ 8 บันทึกการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ รูปภาพที่ 2.41 ห่วงยางช่วยชีวิต รูปภาพที่ 2.42 สระว่ายน้ำ รูปภาพที่ 2.43 ห้องจัดเก็บสารเคมี

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดี คอนโด ศรีภ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ดี คอนโด ศรีภ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4. คุณภาพชีวิต 4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) - สระว่ายน้ำ (ต่อ) (6) จัดให้มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล และสถานีตำรวจ เป็นต้น เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ และปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวไว้ในที่เห็นได้ชัดเจน (7) จัดให้มีพนักงานดูแลความสะอาดของห้องน้ำเป็นประจำทุกวันที่เปิดให้บริการ (8) จัดให้มีระบบแสงสว่างอย่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน (9) จัดให้มีป้ายบอกความลึกและเลขนระดับบอกความลึกที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	- โครงการได้ติดประกาศเบอร์โทรฉุกเฉินไว้สำหรับเกิดเหตุฉุกเฉินภายในโครงการ - โครงการมีแม่บ้านทำความสะอาดห้องน้ำเป็นประจำทุกวันตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - ทางโครงการมีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างไว้บริเวณสระว่ายน้ำของโครงการ - สระว่ายน้ำของโครงการมีเลขนระดับบอกความลึกที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน	- - - -	รูปภาพที่ 2.32 เบอร์โทรฉุกเฉิน - รูปภาพที่ 2.42 สระว่ายน้ำ รูปภาพที่ 2.44 ป้ายบอกความลึกสระว่ายน้ำ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดี คอนโด ศรีภ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ดี คอนโด ศรีภ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4. คุณภาพชีวิต 4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) - ระบบสาธารณสุขโรค (1) เลือกใช้วัสดุกันซึมสำหรับฉาบหรือทาบนพื้นผิวโครงสร้างของถังน้ำสำรองเพื่อป้องกันการซึมของน้ำ โดยวัสดุกันซึมดังกล่าวสามารถใช้ในงานโครงสร้างที่สัมผัสกับน้ำดื่มได้ (Non-toxic) (2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลล้างทำความสะอาดถังน้ำเป็นประจำทุกๆ 6 เดือน (3) ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลต่างๆ ภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ ทั้งระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดการมูลฝอย (4) กำชับให้มีการทำความสะอาดถังขยะ และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการทุกวันหลังจากเทศบาลเมืองกะทู้เข้ามาทำการเก็บมูลฝอย	- ถังสำรองน้ำใช้ของโครงการได้ทาวัสดุกันซึมที่เป็น Non-toxic - โครงการได้มีการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำทุก 6 เดือน - โครงการได้ท้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบสาธารณสุขโรคภายในโครงการเป็นประจำทุกเดือน - พบโครงการมีแม่บ้านคอยทำความสะอาดถังขยะ และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการทุกวันหลังจากเทศบาลเมืองกะทู้เข้ามาทำการเก็บมูลฝอย	- - - -	รูปภาพที่ 2.33 ถังเก็บน้ำสำรองและการล้างถัง - รูปภาพที่ 2.51 การตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย เอกสารแนบที่ 11 รายงานการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย รูปภาพที่ 2.9 ห้องพักขยะรวมและการทำความสะอาด

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดี คอนโด ศรีภ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ดี คอนโด ศรีภ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4. คุณภาพชีวิต 4.3 สุขภาพ - โรคระบบทางเดินหายใจ (1) ล้างทำความสะอาดหอหล่อเย็น และล้างทำความสะอาดถาดรองรับน้ำเครื่องปรับอากาศ (2) จัดให้มีการถ่ายเทอากาศหมุนเวียนจากภายนอกอาคารโดยออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เช่น ประตู หน้าต่าง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก (3) ล้างทำความสะอาดถนนและที่จอดรถในโครงการอย่างสม่ำเสมอ (4) ติดป้ายให้ผู้พักอาศัยดับเครื่องยนต์ในกรณีที่ไม่มีการขับเคลื่อน เช่น กรณีจอดรถผู้พักอาศัยคนอื่น และลดความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการเพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นฟุ้งกระจาย (5) จัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการรวมทั้งทำการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง เพื่อให้ช่วยขจัดมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ (6) จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน โดยติดป้ายจำกัดความเร็ว	- โครงการได้มีการทำความสะอาดถาดรองรับน้ำเครื่องปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ - โครงการได้มีช่องระบายอากาศบริเวณโดยรอบอาคาร ซึ่งทำให้อากาศถ่ายเทสะดวก - โครงการได้มีการล้างทำความสะอาดถนนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง - โครงการมีการติดป้ายจำกัดความเร็วของรถไว้ภายในโครงการและมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบดูแล ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - โครงการมีการจัดพื้นที่สีเขียวไว้ตามที่กำหนดในมาตรการ และมีคนสวนคอยดูแล บำรุงรักษาอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - โครงการมีการติดป้ายจำกัดความเร็วของรถไว้ภายในโครงการและมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบดูแล ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ	- - - - - -	รูปภาพที่ 2.11 เครื่องปรับอากาศภายในโครงการ รูปภาพที่ 2.16 การระบายอากาศ รูปภาพที่ 2.12 การทำความสะอาดถนนและพื้นที่จอดรถ รูปภาพที่ 2.19 ป้ายดับเครื่องยนต์ รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียวและงานสวน รูปภาพที่ 2.20 ป้ายจำกัดความเร็ว

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดี คอนโด ศรีภ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ดี คอนโด ศรีภ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4. คุณภาพชีวิต 4.3 สุขภาพ (ต่อ) - โรคที่มีหนูเป็นพาหะนำโรค (1) จัดเก็บขยะมูลฝอยในที่รองรับที่ทำด้วยวัสดุแข็งแรง ใช้งานได้ดี ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด หรือเก็บมูลฝอยใส่ถุงดำก่อนนำไปกำจัด (2) ทำความสะอาดท่อน้ำทิ้ง ไม่ให้เศษอาหารค้างหรืออุดตัน (3) หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ฟันแทะ และสัตว์อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วหมดที่อาศัยอยู่ตามตัวสัตว์ในแหล่งที่เกิดโรค (4) กำจัดหนูด้วยวิธีวางกาวดักหนูหรือสารเคมีชนิดตายช้า โดยวางบริเวณที่อยู่อาศัยหากิน ท่อน้ำทิ้ง และบริเวณที่มีประวัติเคยพบเห็นหนู และจัดให้มีการตรวจสอบและทำการเก็บซากอย่างสม่ำเสมอ	- โครงการมีแม่บ้านดำเนินการตรวจสอบการรองรับมูลฝอย ภาชนะที่ใช้ หากพบมีการชำรุดเสียหายจะดำเนินการแก้ไขทันที - โครงการได้มอบหมายให้แม่บ้านเป็นผู้ดูแลความสะอาด - โครงการมีการจัดจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการฉีดพ่นแมลงเป็นประจำทุกเดือน	- - -	รูปภาพที่ 2.8 ถึงขยะภายในโครงการ - รูปภาพที่ 2.17 การฉีดพ่นแมลงเอกสารแนบที่ 9 รายงานการฉีดพ่นแมลง

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดี คอนโด ศรีภ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ดี คอนโด ศรีภ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4. คุณภาพชีวิต 4.3 สุขภาพ (ต่อ) - โรคที่มีแมลงสาบเป็นพาหะนำโรค (1) ปิดห้องพักขยะให้สนิท (2) เก็บอาหารสดและอาหารแห้งในภาชนะที่ปิดมิดชิด (3) ดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณห้องพักอย่างสม่ำเสมอ (4) จัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดห้องส้วมและห้องอาบน้ำ (5) ใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยฉีดพ่นภายในและบริเวณห้องพัก ทุก 1 เดือน - โรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค (1) ปิดปากภาชนะเก็บน้ำอย่างมิดชิด เพื่อไม่ให้ยุงเข้าไปวางไข่ (2) สำรวจและกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายบริเวณโครงการเป็นประจำ	- พบห้องพักขยะของโครงการเป็นแบบปิด มีป้ายปิดประตูทุกครั้ง และพบแม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องขยะ ห้องน้ำ ภายในโครงการ - โครงการมีการจัดจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการฉีดพ่นแมลงเป็นประจำทุกเดือน - โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด และมีแม่บ้านดำเนินการตรวจสอบดูแล	- - -	รูปภาพที่ 2.9 ห้องพักขยะรวม และการทำความสะอาด รูปภาพที่ 2.17 การฉีดพ่นแมลง เอกสารแนบที่ 9 รายงานการฉีดพ่นแมลง

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดี คอนโด ศรีภ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ดี คอนโด ศรีภ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4. คุณภาพชีวิต 4.3 สุขภาพ (ต่อ) - โรคที่มีแมลงสาบเป็นพาหะนำโรค (1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาทำการฉีดพ่นยา ในกรณีที่มีโรคใช้เลือดออกกระบาด หรือพบผู้ป่วยบริเวณโครงการ (2) เก็บทำลายเศษวัสดุต่างๆ เช่น ขวดไห กระป๋อง ฯลฯ หรือคลุมให้มิดชิดเพื่อไม่ให้รองรับน้ำได้ และช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ดี (3) บริเวณที่ปลูกต้นไม้ หากมีต้นไม้หนาแน่นก็ทำให้มียุงมาก เพราะยุงจะชอบเกาะพักอยู่ในที่มีดๆ อับๆ ควรแก้ไขให้ดูโปร่งตาขึ้น (4) ขุดลอกตะกอนในส่วนของรางระบายน้ำ โดยรอบโครงการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำขัง และสามารถระบายน้ำออกได้ดี ไม่ให้เกิดการอุดตัน	- โครงการมีการจัดจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการฉีดพ่นแมลงเป็นประจำทุกเดือน - โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด และมีแม่บ้านดำเนินการตรวจสอบดูแล - โครงการมีคนสวนคอยดูแล ตัดแต่งกิ่งไม้ และงานสวน ให้อยู่ในสภาพที่สวยงามตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - โครงการมีช่างคอยสำรวจปริมาณตะกอนในรางระบายน้ำของโครงการหากมีตะกอนสะสมในปริมาณมากจะดำเนินการขุดลอกทันที	- - - -	รูปภาพที่ 2.17 การฉีดพ่นแมลงเอกสารแนบที่ 9 รายงานการฉีดพ่นแมลง รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียวและงานสวน รูปภาพที่ 2.46 การขุดลอกตะกอนรางระบายน้ำ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดี คอนโด ศรีภ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ดี คอนโด ศรีภ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4. คุณภาพชีวิต 4.3 สุขภาพ (ต่อ) - โรคผิวหนัง (1) น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วนำมารดน้ำต้นไม้ โดยโครงการได้ออกแบบท่อรดน้ำต้นไม้เป็นระบบซึมดิน (2) ติดป้ายให้ผู้พักอาศัยดับเครื่องยนต์ในกรณีที่ไม่มีการขับเคลื่อน เช่น กรณีที่จอดรถรอผู้พักอาศัยคนอื่น และลดความเร็วของยานพาหนะในโครงการเพื่อปัญหาเรื่องฝุ่นฟุ้งกระจาย (3) จัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งทำการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง เพื่อให้ช่วยดูดซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ (4) จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายฝุ่นบริเวณผิวถนน โดยติดป้ายจำกัดความเร็ว	- น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว โครงการจะปล่อยลงสู่ลำรางสาธารณะโดยไม่มีการนำกลับมาใช้ประโยชน์ - โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื่องยนต์ไว้ภายในโครงการ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบดูแล ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด และมีคนสวนคอยดูแลอยู่ตลอดเวลา - โครงการมีการติดป้ายจำกัดความเร็วของรถไว้ภายในโครงการและมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบดูแล ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ	- - - -	- รูปภาพที่ 2.19 ป้ายดับเครื่องยนต์ รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียวและงานสวน รูปภาพที่ 2.20 ป้ายจำกัดความเร็ว

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดี คอนโด ศรีภ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ดี คอนโด ศรีภ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4. คุณภาพชีวิต 4.3 สุขภาพ (ต่อ) - โรคเครียด (1) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยังเป็นกำรป้องกันกำรสะสมของเชื้อโรค (2) ติดป้ายห้ามติดรถยนต์ทิ้งไว้ในบริเวณที่จอดรถ ให้สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนและทั่วถึง (3) จัดให้มีไม้ย่นต้นภายในโครงการให้มากที่สุด เพื่อลดความร้อนจากการระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศ (4) ในการจัดพื้นที่สีเขียวให้มีการปลูกไม้ย่นต้นที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการ (5) โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 3,368.37 ตารางเมตร (ร้อยละ 23.61 ของพื้นที่โครงการ) (6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย	- โครงการได้มีการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำทุกเดือน - โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับรถยนต์ไว้ในโครงการ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบดูแล ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการเหมาะสมกับพื้นที่ภายในโครงการ - โครงการมีการจัดพื้นที่สีเขียวไว้ตามที่กำหนดในมาตรการ และมีคนสวนคอยดูแล บำรุงรักษาอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - โครงการมีคนสวนคอยดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ	- - - - -	รูปภาพที่ 2.11 เครื่องปรับอากาศภายในโครงการ รูปภาพที่ 2.19 ป้ายดับรถยนต์ รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียวและงานสวน - รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียวและงานสวน

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดี คอนโด ศรีภ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ดี คอนโด ศรีภ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4. คุณภาพชีวิต 4.3 สุขภาพ (ต่อ) - อุบัติเหตุ (1) จัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยของโครงการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) และกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (2) ตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์นั้น (3) จัดให้มีการซ้อมป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แก่พนักงานโครงการเพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการเกิดความคุ้นเคยสามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นรวมทั้งสามารถปฏิบัติงานและใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ (4) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ (5) ติดป้ายแสดงวิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างชัดเจนทุกจุด	- โครงการมีการติดตั้งระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยของโครงการไว้ตามที่กำหนดในมาตรการ และมีช่างดำเนินการตรวจสอบอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - โครงการมีช่างดำเนินการตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุกเดือน หากพบชำรุด เสียหาย จะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที - พบว่าโครงการมีการมีการซ้อมแผนอพยพหนีภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการเช่นเดียวกับการซ้อมแผนอพยพหนีไฟโดยดำเนินการปีละ 1 ครั้ง ล่าสุดทางโครงการได้มีการดำเนินการซ้อมอพยพหนีไฟแล้ว เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568 - โครงการมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ในโครงการ ซึ่งสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง - โครงการมีการติดป้ายแสดงการใช้งานของถังดับเพลิงทุกถัง	- - ทางโครงการไม่ได้ดำเนินการซ้อมในรอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 เนื่องจากยังไม่ถึงรอบดำเนินการ จะมีการดำเนินการในรอบเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2569 - -	รูปภาพที่ 2.24 ระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย รูปภาพที่ 2.54 การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย เอกสารแนบที่ 7 บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย เอกสารแนบที่ 5 รายงานการซ้อมอพยพอัคคีภัย รูปภาพที่ 2.2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รูปภาพที่ 2.26 ป้ายแสดงวิธีใช้อุปกรณ์ถังดับเพลิง

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดี คอนโด ศรีภ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ดี คอนโด ศรีภ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4. คุณภาพชีวิต 4.3 สุขภาพ (ต่อ) - อุบัติเหตุ (ต่อ) (1) จัดทำแผนผังการอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพลเบื้องต้น ติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร (2) จัดตั้งกรรมการป้องกันอัคคีภัยโดยกำหนดบทบาทหน้าที่ (3) จัดให้มีแผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย (4) จัดให้มีระบบการจราจรที่ปลอดภัย โดยติดตั้งป้ายแสดงทิศทางเดินรถเข้า-ออก ภายในพื้นที่โครงการ (5) ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วภายในพื้นที่โครงการ (6) ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ โดยจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจเข้า-ออก ตลอดเวลา (7) จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และทางจราจรให้เพียงพอ (8) ติดตั้งป้ายโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางเข้า-ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและในระยะทางที่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย	- โครงการมีการติดตั้งป้ายเส้นทางอพยพหนีไฟไว้บริเวณทางเดินในอาคาร ซึ่งสามารถมองเห็นได้ - โครงการมีการจัดเตรียมแผนสำหรับอพยพหนีภัยในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ และมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละส่วนไว้ - โครงการมีการติดตั้งป้ายแสดงทิศทางเข้า-ออกภายในพื้นที่โครงการ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวก - พบโครงการได้ติดป้ายจำกัดความเร็วไว้ภายในโครงการ - โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจรถเข้า-ออกตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - โครงการมีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า-ออกและรอบโครงการ ซึ่งสว่างเพียงพอต่อการมองเห็น - โครงการมีการติดตั้งป้ายโครงการ ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน มีการติดตั้งป้ายแสดงทิศทางเข้า-ออกภายในพื้นที่โครงการ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแล	- - - - - - -	รูปภาพที่ 2.28 ผังเส้นทางอพยพหนีไฟ เอกสารแนบที่ 6 แผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย รูปภาพที่ 2.6 ทางเข้า-ออกโครงการ รูปภาพที่ 2.20 ป้ายจำกัดความเร็ว รูปภาพที่ 2.7 ไฟฟ้าส่องสว่าง รูปภาพที่ 2.39 ป้ายโครงการ

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ดี คอนโด ศรีภักดิ์ (ต่อ)

หน้า | 72

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดี คอนโด ศรีภ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ดี คอนโด ศรีภ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1. การเกิดแผ่นดินไหว 1.1 ตรวจสอบเส้นทางหนีภัยไว้ในบริเวณโครงการทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 1.2 ตรวจสอบการซ้อมอพยพเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โครงการมีการมีการซ้อมแผนอพยพหนีภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการเช่นเดียวกับการซ้อมแผนอพยพหนีไฟโดยดำเนินการปีละ 1 ครั้ง ล่าสุดทางโครงการได้มีการดำเนินการซ้อมอพยพหนีไฟแล้ว เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568	ทางโครงการไม่ได้ดำเนินการซ้อมในรอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 เนื่องจากยังไม่ถึงรอบดำเนินการ จะมีการดำเนินการในรอบเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2569	รูปภาพที่ 2.29 การซ้อมอพยพหนีไฟ เอกสารแนบที่ 5 รายงานการซ้อมอพยพอัคคีภัย
2. การคมนาคมขนส่ง 2.1 ตรวจสอบการอำนวยความสะดวกในการเข้าออกโครงการทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 2.2 ห้ามจอดรถบริเวณทาง เข้า – ออก บนถนนสาธารณะ และไหล่ทางทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกในการเข้า-ออก โครงการ 24 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยคุมดูแลเรื่องการจอดรถบริเวณทาง เข้า-ออก บนถนนสาธารณะ และไหล่ทาง รวมถึงมีการติดป้ายแสดงสัญลักษณ์บริเวณพื้นที่ห้ามจอด ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ	- -	รูปภาพที่ 2.2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
3. การใช้น้ำ 3.1 ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในเส้นท่อทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โครงการมีช่างคอยสำรวจการรั่วไหลของน้ำประปาในเส้นท่อ หากมีการรั่วซึม จะดำเนินการซ่อมแซมทันที	-	รูปภาพที่ 2.37 งานซ่อมบำรุง รูปภาพที่ 2.53 การตรวจสอบท่อแจกจ่ายน้ำ เอกสารแนบที่ 14 รายงานการตรวจเช็คสายน้ำดี

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดี คอนโด ศรีภ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ดี คอนโด ศรีภ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4. การระบายน้ำ 4.1 ตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการเป็นประจำทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 4.2 เช็คเครื่องสูบน้ำทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โครงการมีช่างคอยสำรวจปริมาณตะกอนในรางระบายน้ำของโครงการหากมีตะกอนสะสมในปริมาณมากจะดำเนินการขุดลอกทันที - โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	- -	- รูปภาพที่ 2.37 งานซ่อมบำรุง
5. การจัดการน้ำเสีย 5.1. ตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 5.2. ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก จากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดทุกเดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โครงการมีการตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยรายงานในทส. 1 บันทึกทุกวันเก็บไว้ที่โครงการเป็นเวลา 2 ปี และแบบ ทส. 2 ส่งให้เทศบาลและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกเดือน ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - โครงการมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ เป็นประจำทุกเดือน ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ เก็บตัวอย่างส่งตรวจโดยห้องปฏิบัติการเอกชน บริษัท พีเค เนเจอร์ ทอริส	- -	เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามคุณภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2 เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามคุณภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดี คอนโด ศรีภ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ดี คอนโด ศรีภ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
6. การจัดการขยะมูลฝอย 6.1 ตรวจสอบความสามารถในการรองรับของถังขยะ การรั่วซึมของถังขยะทุกเดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ 6.2 ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและทำความสะอาดถังขยะและห้องพักขยะรวมทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โครงการมีแม่บ้านดำเนินการตรวจสอบ การรองรับมูลฝอย การรั่วซึมของถังขยะ หากพบชำรุดจะดำเนินการเปลี่ยนใหม่ทันที ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - โครงการมีแม่บ้านตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและทำความสะอาดถังขยะ และห้องพักขยะรวมทุกครั้งที่มีการเก็บขนมูลฝอย ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ	- -	รูปภาพที่ 2.50 งานแม่บ้าน
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7.1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณส่วนที่ต้นของสระว่ายน้ำในโครงการวันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิดบริการตลอด ในรายการ pH, คลอรีนอิสระคงเหลือ, คลอรีนที่ร่วมกับสารอื่น 7.2. ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณส่วนที่ต้นของสระว่ายน้ำในทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการในรายการโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด	- โครงการมีช่างคอยตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และปริมาณคลอรีนตกค้าง (Residual Chlorine) ของน้ำในสระทุกวัน ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - โครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางชีววิทยาของน้ำในสระว่ายน้ำ ในรายการโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ทั้งหมดและฟิคอลโคลิฟอร์ม ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ	- -	เอกสารแนบที่ 8 บันทึกการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามคุณภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึกทส.1/2

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดี คอนโด ศรีภ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ดี คอนโด ศรีภ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 7.3. ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณส่วนที่ต้นของสระว่ายน้ำทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการในรายการ ฟิคอลโคลิฟอร์ม, ค่าความเป็นด่าง, ความกระด้าง, กรดไฮยาซูริก, คลอไรด์, แอมโมเนีย, ไนเตรต, จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้ที่ทำให้เกิดโรค (<i>Escherichia coli</i> , <i>S.aureus</i> , <i>P. aeruginosa</i>) 7.4. การจัดบันทึกการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสระน้ำ (Life guard) โดยอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ 7.5. การตรวจนับจำนวนและสภาพการใช้งานอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ และไม้ช่วยชีวิต เป็นต้นทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 7.6. ตรวจสอบสภาพพื้นผิวทางเดินรอบสระว่ายน้ำหากชำรุดต้องแก้ไขทันทีสภาพผิวทางเดินรอบสระว่ายน้ำทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ 7.7. ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยทุก 6 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	 - โครงการมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณส่วนที่ต้นของสระว่ายน้ำ ในรายการทดสอบฟิคอลโคลิฟอร์ม, ค่าความเป็นด่าง, ความกระด้าง, กรดไฮยาซูริก, คลอไรด์, แอมโมเนีย, ไนเตรต, จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้ที่ทำให้เกิดโรค (<i>Escherichia coli</i> , <i>S.aureus</i> , <i>P.aeruginosa</i>) โดยทำการทดสอบปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - โครงการไม่มี Life guard แต่ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแล - โครงการมีห่วงช่วยชีวิตติดตั้งบริเวณสระว่ายน้ำ - โครงการได้มอบหมายให้ช่างเป็นผู้ดูแลและซ่อมแซมหากเกิดการชำรุด - โครงการได้มีช่างคอยตรวจสอบอุปกรณ์ระบบอัคคีภัยทุกเดือนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน	 - - - - -	 เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามคุณภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึกทส.1/2 - รูปภาพที่ 2.41 ห่วงยางช่วยชีวิต รูปภาพที่ 2.42 สระว่ายน้ำ รูปภาพที่ 2.54 การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย เอกสารแนบที่ 7 บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดี คอนโด ศรีภัก ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ดี คอนโด ศรีภัก

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
8. สุขภาพ			
8.1 ตรวจสอบถึงขยะ และอาคารห้องพักขยะให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานทุกเดือนตลอดช่วงดำเนินการ	- พบทางโครงการมีแม่บ้านคอยตรวจสอบการรองรับขยะและการรื้อซึมของถังขยะเป็นประจำทุกวัน หากเกิดการชำรุดให้ทำการเปลี่ยนใหม่ทดแทน	-	รูปภาพที่ 2.50 งานแม่บ้าน
8.2 ตรวจสอบการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำทุก 6 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- ทางโครงการมีช่างคอยทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	รูปภาพที่ 2.11 เครื่องปรับอากาศภายในโครงการ
8.3 ตรวจสอบและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุกเดือนตลอดช่วงดำเนินการ	- โครงการมีการจัดจ้างบริษัทเอกชน เข้ามาดำเนินการฉีดพ่นเคมี เพื่อกำจัด แมลง ยุง และสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ	-	เอกสารแนบที่ 9 รายงานการฉีดพ่นแมลง
8.4 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอทุกเดือนตลอดช่วงดำเนินการ	- พบโครงการมีคนสวนคอย ดูแล รักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มีสภาพที่น่าดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียวและงานสวน
8.5 ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิดทุก 6 เดือน	- โครงการได้มีช่างคอยตรวจสอบอุปกรณ์ระบบอัคคีภัยทุกเดือนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน	-	รูปภาพที่ 2.54 การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
8.6 ตรวจสอบการอำนวยความสะดวกในการเข้า - ออก โครงการทุก 6 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- ทางโครงการมีการติดตั้งป้ายแสดงทิศทางการเดินรถเข้า-ออก บริเวณโครงการ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลตลอดเวลา มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง มีเส้นขาวแดงห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณทางเข้าออก บนถนนสาธารณะ และบริเวณไหล่ทาง และมีการติดตั้งป้ายโครงการที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน	-	เอกสารแนบที่ 7 บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย
8.7 ห้ามจอดรถบริเวณทางเข้า - ออก บนถนนสาธารณะและไหล่ทาง ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการ			รูปภาพที่ 2.6 ทางเข้าออก-โครงการ
			รูปภาพที่ 2.2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดี คอนโด ศรีภ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ดี คอนโด ศรีภ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
9. การป้องกันอัคคีภัย 9.1 สภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันภัยทุกชนิด หากพบว่าชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่ทันที ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการหรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต	- พบโครงการมีช่างคอยเดินสำรวจสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันภัยทุกชนิด หากพบว่าชำรุดจะทำการเปลี่ยนใหม่ทันที ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	เอกสารแนบที่ 7 บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย รูปภาพที่ 2.24 ระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย รูปภาพที่ 2.54 การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย



รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว และงานสวน



รูปภาพที่ 2.2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปภาพที่ 2.3 สติกเกอร์ติดยานพาหนะ



รูปภาพที่ 2.4 พื้นที่จอดรถ



รูปภาพที่ 2.5 บัตรจอดรถ

รูปภาพที่ 2.6 ทางเข้า-ออกโครงการ




รูปภาพที่ 2.7 ไฟฟ้าส่องสว่าง

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ ดี คอนโด ครีก

ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

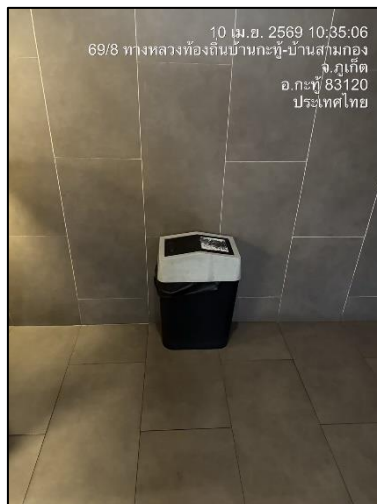

รูปภาพที่ 2.8 ถึงขยะภายในโครงการ



รูปภาพที่ 2.9 ห้องพักรวมและการทำความสะอาด



รูปภาพที่ 2.10 รูปแบบอาคาร




รูปภาพที่ 2.11 เครื่องปรับอากาศภายในโครงการ



รูปภาพที่ 2.12 การทำความสะอาดถนนและพื้นที่จอดรถ



รูปภาพที่ 2.13 เลขชั้น

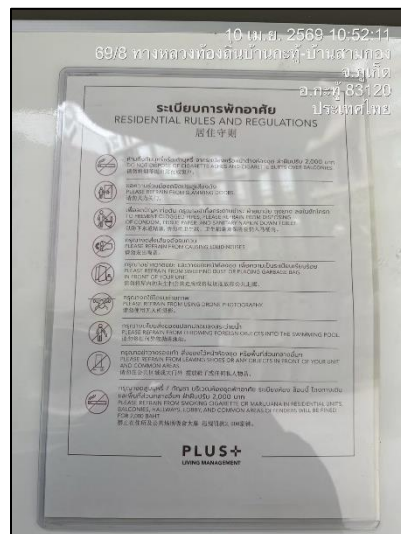


รูปภาพที่ 2.14 กฎระเบียบเข้าพัก



รูปภาพที่ 2.15 กล้องวงจรปิด (CCTV)



รูปภาพที่ 2.16 การระบายอากาศ

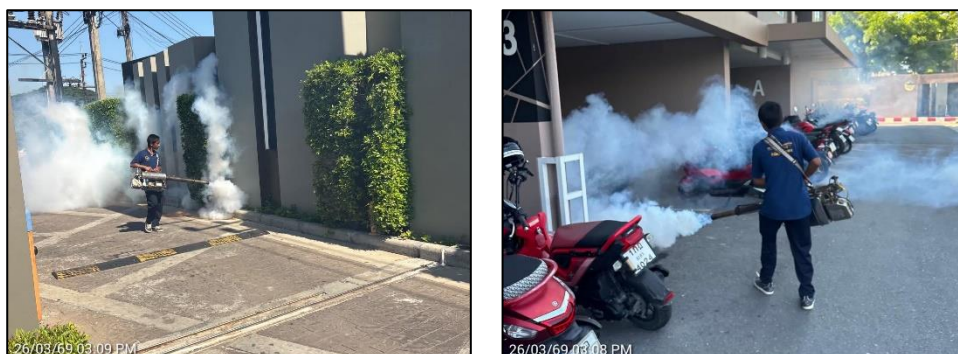

รูปภาพที่ 2.17 การฉีดพ่นแมลง



รูปภาพที่ 2.18 ป้ายประชาสัมพันธ์แผ่นดินไหว



รูปภาพที่ 2.19 ป้ายดับเครื่องยนต์



รูปภาพที่ 2.20 ป้ายจำกัดความเร็ว



รูปภาพที่ 2.21 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ/ไฟ



รูปภาพที่ 2.22 ป้ายรณรงค์ทิ้งขยะลงถัง



รูปภาพที่ 2.23 ป้ายบอกเวลาเก็บขยะมูลฝอย



ตู้เก็บอุปกรณ์



อุปกรณ์ตรวจจับควัน



กริ่งสัญญาณเตือนภัย



ไฟฉุกเฉิน




อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ

รูปภาพที่ 2.24 ระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนภัย



รูปภาพที่ 2.25 หัวรับน้ำดับเพลิง

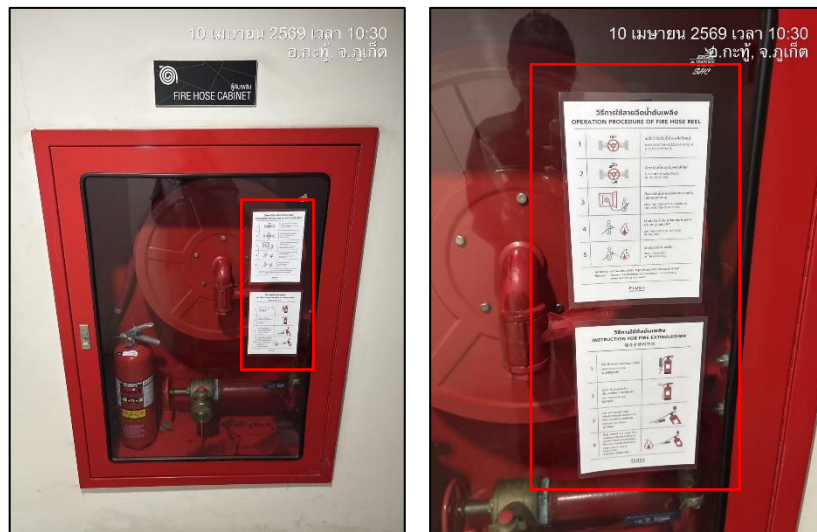


รูปภาพที่ 2.26 ป้ายแสดงวิธีใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย



รูปภาพที่ 2.27 ป้ายทางออกฉุกเฉิน




รูปภาพที่ 2.28 ผังเส้นทางอพยพหนีไฟ

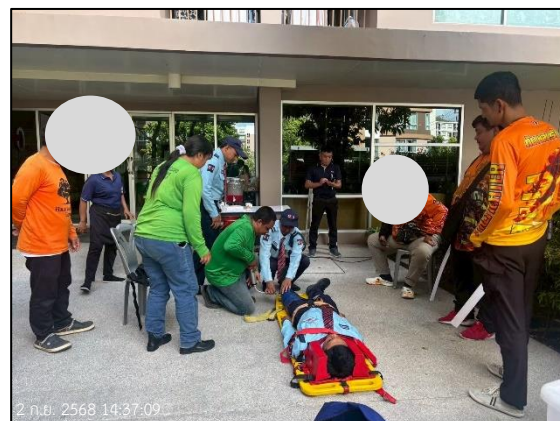


รูปภาพที่ 2.29 การซ้อมอพยพหนีไฟ




รูปภาพที่ 2.30 จุดรวมพล

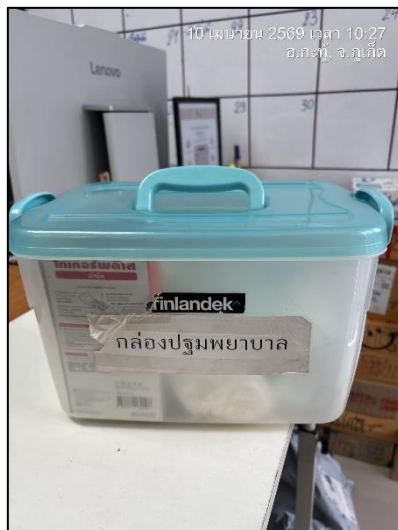

รูปภาพที่ 2.31 กล่องปฐมพยาบาล

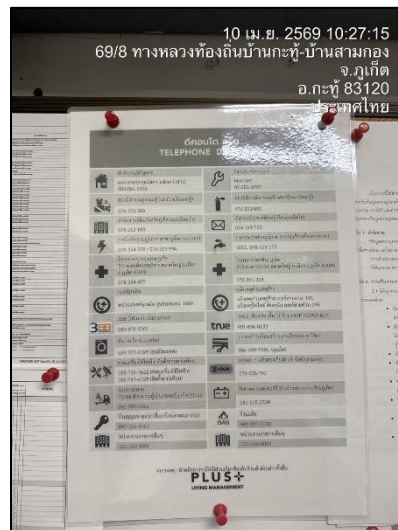

รูปภาพที่ 2.32 เบอร์โทรฉุกเฉิน

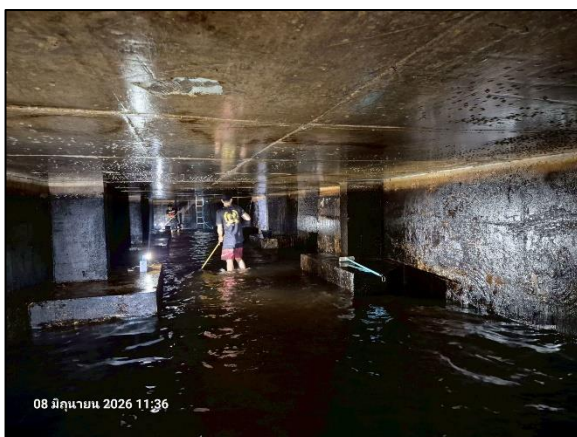

รูปภาพที่ 2.33 ถังเก็บน้ำสำรองและการล้างถัง




รูปภาพที่ 2.34 ระบบบำบัดน้ำเสีย




รูปภาพที่ 2.35 มิเตอร์ระบบบำบัดน้ำเสีย




รูปภาพที่ 2.36 Circuit breaker

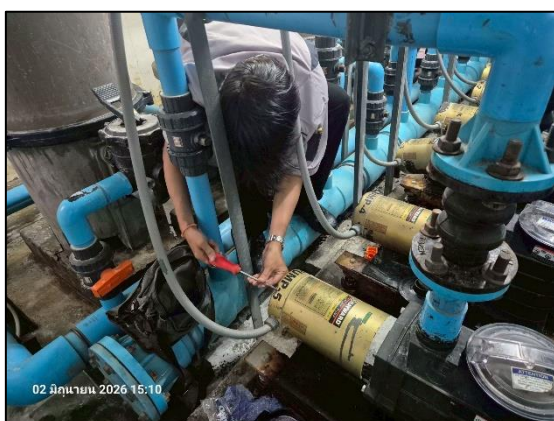

รูปภาพที่ 2.37 งานซ่อมบำรุง

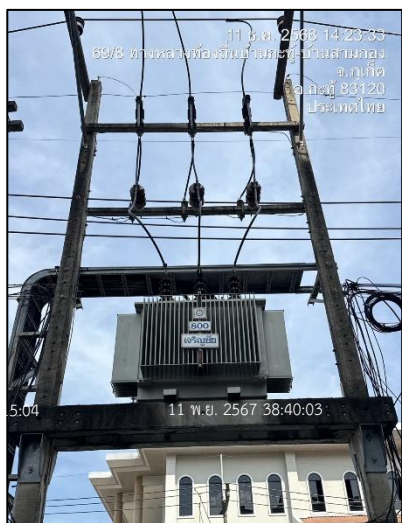

รูปภาพที่ 2.38 หม้อแปลงไฟฟ้า

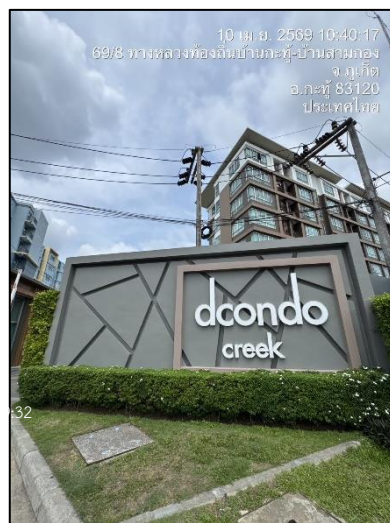

รูปภาพที่ 2.39 ป้ายโครงการ



รูปภาพที่ 2.40 สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ




รูปภาพที่ 2.41 ห่วงยางช่วยชีวิต



รูปภาพที่ 2.42 สระว่ายน้ำ





รูปภาพที่ 2.43 ห้องจัดเก็บสารเคมี

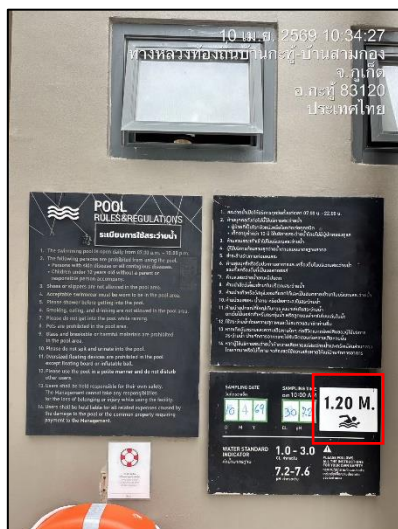

รูปภาพที่ 2.44 ป้ายบอกความเสี่ยง




รูปภาพที่ 2.45 Capacitor Bank

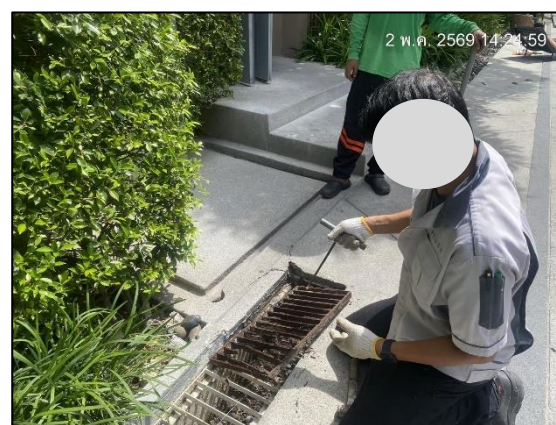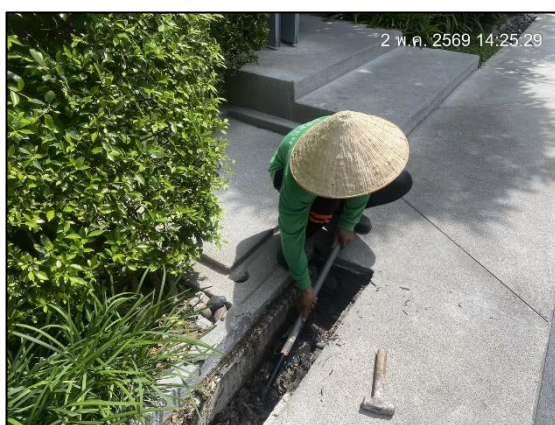

รูปภาพที่ 2.46 การขุดลอกตะกอนรางระบายน้ำ




รูปภาพที่ 2.48 การประชุมภายใน

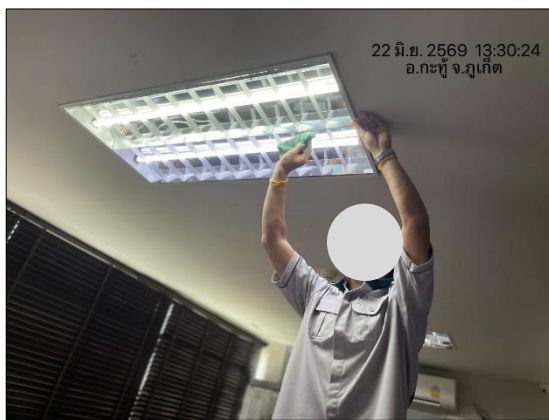

รูปภาพที่ 2.49 การทำความสะอาดหลอดไฟ/โคมไฟ




รูปภาพที่ 2.50 งานแม่บ้าน

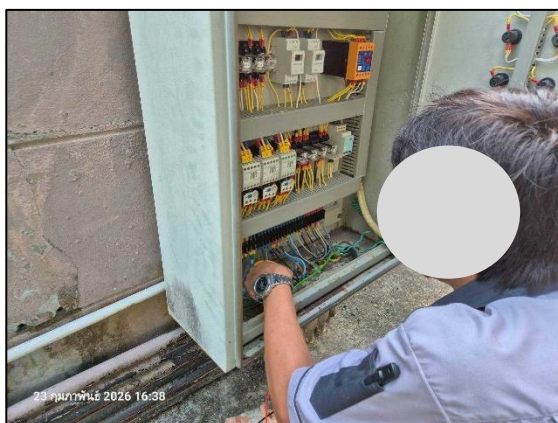

รูปภาพที่ 2.51 การตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปภาพที่ 2.52 การตรวจสอบกล่องวงจรปิด

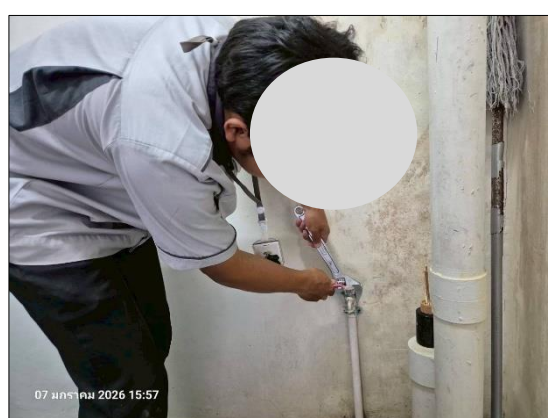

รูปภาพที่ 2.53 การตรวจสอบท่อแจกจ่ายน้ำ



รูปภาพที่ 2.54 การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย



รูปภาพที่ 2.55 ไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออก



รูปภาพที่ 2.56 หลอดไฟลูออเรสเซนต์



รูปภาพที่ 2.57 ห้องพักขยะรวม



รูปภาพที่ 2.58 ถังขยะแยกประเภท

บทที่ 3

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ

3.1 วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จะดำเนินการตามวิธีมาตรฐานของ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017 และกรมโรงงานอุตสาหกรรม “มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ทดสอบมลพิษน้ำ” พิมพ์ครั้งที่ 3 (พ.ศ.2559) โดยมีรายละเอียดวิธี การเก็บ รักษาตัวอย่างน้ำ และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ แสดงดังตารางที่ 3.1

3.2 วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ

การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์ให้มีลักษณะสมบัติใกล้เคียงกับแหล่งน้ำเดิมอย่างแท้จริงและไม่ถูกปนเปื้อน หรือเปลี่ยนแปลงสภาพก่อนนำไปวิเคราะห์ ซึ่งมีรายละเอียดวิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ ดังนี้

- วิธีการเก็บตัวอย่าง : Grab sampling
- จุดเก็บตัวอย่าง: น้ำเสีย; เก็บจากจุดที่ปล่อยน้ำเสียออกมาหรือที่จุดรวมน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ
- การเก็บรักษาตัวอย่าง แสดงดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 วิธีการเก็บ รักษาตัวอย่างน้ำ และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

พารามิเตอร์	วิธีทดสอบ	ภาชนะบรรจุ	การเก็บรักษา
กรด-เบส (pH)	Electrometric Method part 4500-H+ B	P	ทดสอบทันที
บีโอดี (BOD)	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	P, G	แช่เย็น
การจมตัวของตะกอน (Settleable Solids)	Gravimetric part 2540F	P	แช่เย็น
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	Dried at 103 -105 °C part 2540D	P	แช่เย็น
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	Dried at 180 °C part 2540C	P	แช่เย็น
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	Macro-Kjeldahl part 4500-N _{org} B	P, G	เติม H ₂ SO ₄ ให้ pH<2, แช่เย็น
ซัลไฟด์ (Sulfide)	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	P, G	แช่เย็น, เติมน้ำ 2 N zinc acetate 4 drop/100 mL, เติมน้ำ NaOH ให้ pH>9
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease)	Partition & Gravimetric part 5520B	G	เติมน้ำ HCl ให้ pH<2, แช่เย็น
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform)	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	G	แช่เย็น
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform)	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	G	แช่เย็น
สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส (S.aureus)	Pour Plate	G	แช่เย็น


- หมายเหตุ
1. แช่เย็น หมายถึง ให้แช่ที่อุณหภูมิ 4 ± 2 °C ในที่มีด
 2. ทดสอบทันที หมายถึง ให้ทดสอบภายใน 15 นาทีหลังจากเก็บตัวอย่าง
 3. P คือ ขวดพลาสติก (ทำจาก Polyethylene หรือเทียบเท่า)
 4. G คือ ขวดแก้ว

ตารางที่ 3.1 วิธีการเก็บ รักษาตัวอย่างน้ำ และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ต่อ)

พารามิเตอร์	วิธีทดสอบ	ภาชนะบรรจุ	การเก็บรักษา
ความเป็นด่าง (Total Alkalinity)	Titration	P	แช่เย็น
คลอไรด์ (Chloride)	Argentometric 4500-Cl ⁻ B	P	แช่เย็น
ความกระด้าง (Calcium Hardness)	EDTA Titrimetric part 2340C	P	แช่เย็น
กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid)	Photometric	P	แช่เย็น
ไนโตรเจนแอมโมเนีย (Nitrogen, Ammonia)	Distill & Titration	P	แช่เย็น
ไนเตรท (Nitrate)	Spectrophotometric part 4500-NO ₃ ⁻ C	P	แช่เย็น
อีโคไล (Escherichia coli, Ecoli)	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	G	แช่เย็น
ซูโดโมแนส แอโรจิโนซา (P. aeruginosa)	Membrane Filter Technique Part 9213E	G	แช่เย็น

- หมายเหตุ
1. แช่เย็น หมายถึง ให้แช่ที่อุณหภูมิ $4 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ในที่มืด
 2. ทดสอบทันที หมายถึง ให้ทดสอบภายใน 15 นาทีหลังจากเก็บตัวอย่าง
 3. P คือ ขวดพลาสติก (ทำจาก Polyethylene หรือเทียบเท่า)
 4. G คือ ขวดแก้ว

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโครงการ ดี คอนโด ศรีภ ในระยะดำเนินการ ประจำเดือนมกราคม -มิถุนายน 2569 คือ น้ำผ่านการบำบัด และ น้ำสระว่ายน้ำ แสดงดังรูปภาพที่ 3.1

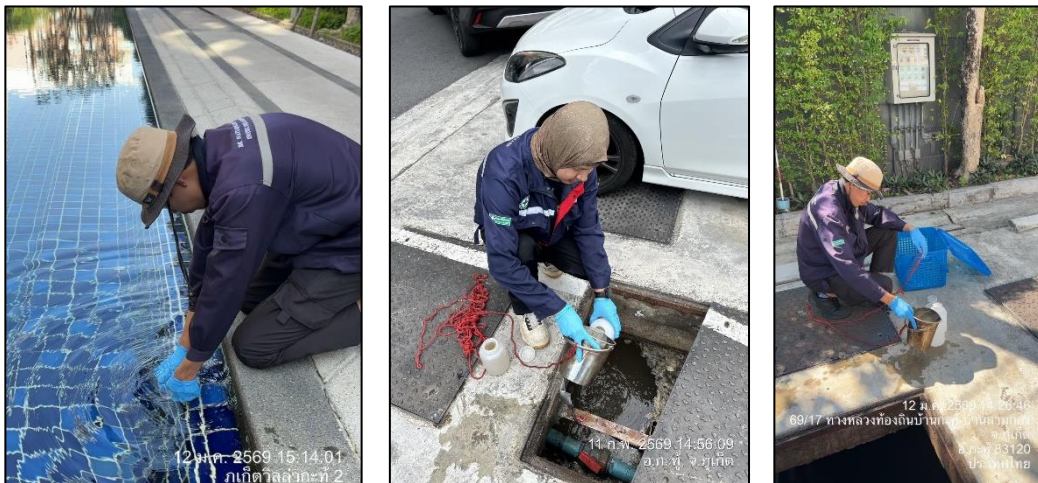

รูปภาพที่ 3.1 การเก็บตัวอย่างน้ำ

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ผลการตรวจวิเคราะห์น้ำของโครงการ ดี คอนโด ศรีภ ในระยะดำเนินการ ประจำเดือนมกราคม -มิถุนายน 2569 แสดงดัง แบบ ตต. 9 และตารางที่ 3.2 – ตารางที่ 3.14

รายงานการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ ดี คอนโด ศรีภ ของบริษัท อาณาสุวรรณ จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2569

ตำแหน่งที่ตรวจวัด น้ำออกระบบบำบัด อาคาร A (จุด1)

ตารางที่ 3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด อาคาร A (จุด1)




ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด ⁽¹⁾						ค่าสูงสุด/ ค่าต่ำสุด	ค่า มาตรฐาน ⁽²⁾	เกณฑ์กำหนด ในรายงานฯ ⁽³⁾
		12-01-69	11-02-69	18-03-69	09-04-69	15-05-69	10-06-69			
pH	-	7.5	6.9	7.2	7.0	7.2	7.2	7.5/6.9	5.5-9.0	5.5-9.0
BOD	mg/L	18.0	45.5	56.0	66.0	40.0	18.0	66.0/18.0	≤20	≤20
Settleable Solids	mL/L	0.10	2.5	0.20	0.30	0.10	0.10	2.5/0.10	-	-
Total Suspended Solids	mg/L	25.0	61.7	35.4	39.7	30.8	21.2	61.7/21.2	≤30	≤30
Total Dissolved Solids	mg/L	300	408	317	684	438	426	684/300	≤1,000	≤1,000
Nitrogen, TKN	mg/L	23.0	35.0	43.0	65.1	47.6	32.0	65.1/23.0	≤35	≤35
Sulfide	mg/L	0.32	0.36	0.53	1.0	0.24	0.32	1.0/0.24	≤1.0	≤1.0
Fat, Oil & Grease	mg/L	2.0	8.3	6.3	12.7	2.7	0.33	12.7/0.33	≤20	≤20
Total Coliform	MPN/ 100mL	4,900	7,200	6,300	7,000	6,300	4,300	7,200/4,300	-	-

หมายเหตุ




- (1) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้
- (2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ก)
- (3) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง	BK Lab (บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด)	
ชื่อผู้บันทึก	นายสมักรพงศ์ พงศ์ศิริเดช	
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ	นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ	ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0001
	นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์	ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0002
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด		
ชื่อผู้วิเคราะห์	นายจิระศักดิ์ หมดหมั่น	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0001
	นางสาววันวิสา นวลโย	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0003
	นางสาววรรณพร ชินแก้ว	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0004
เบอร์โทรศัพท์	062 059 2888 และ 062 059 4888	




กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด อาคาร A (จุด1)

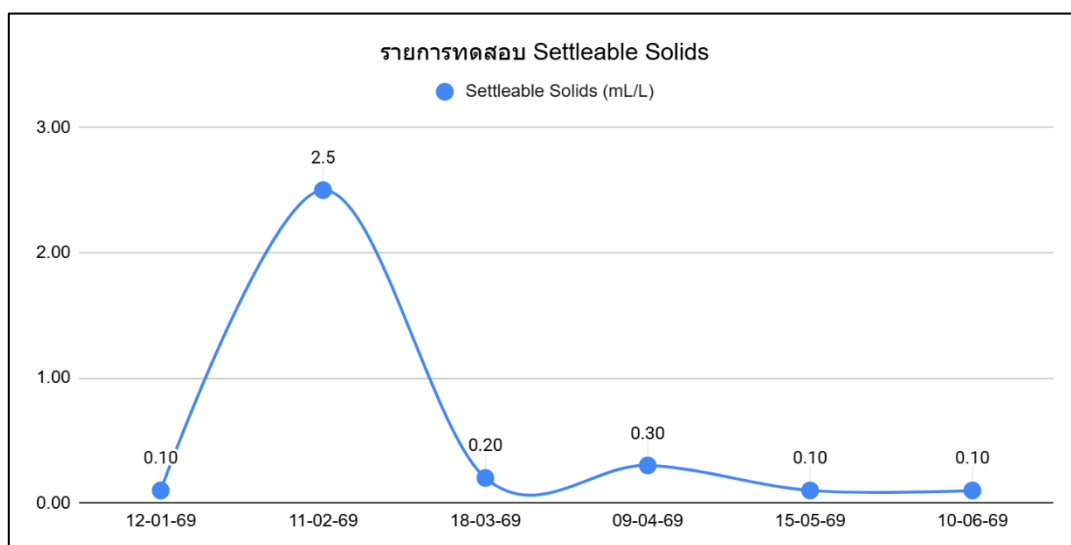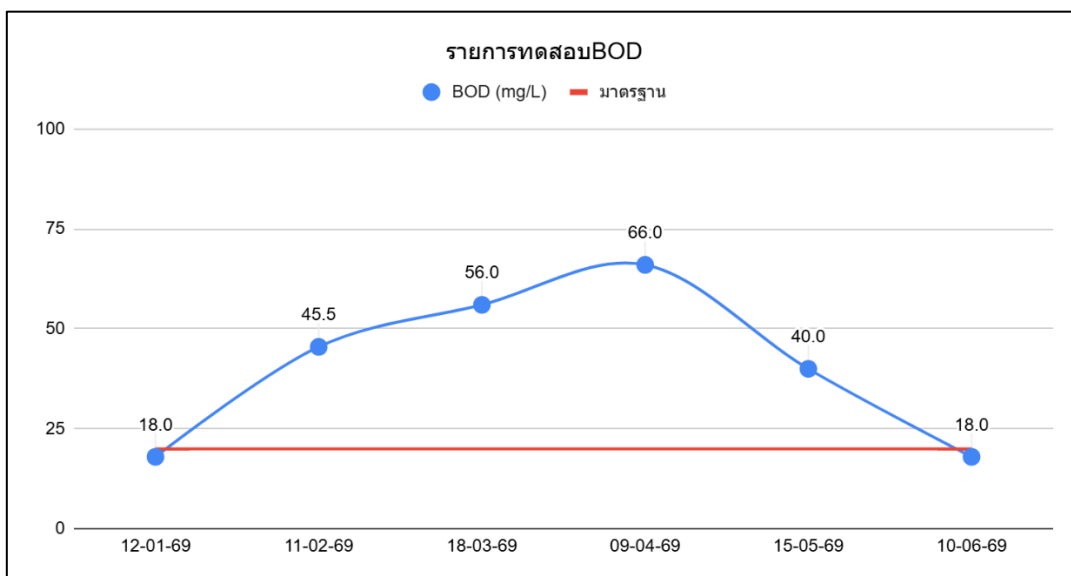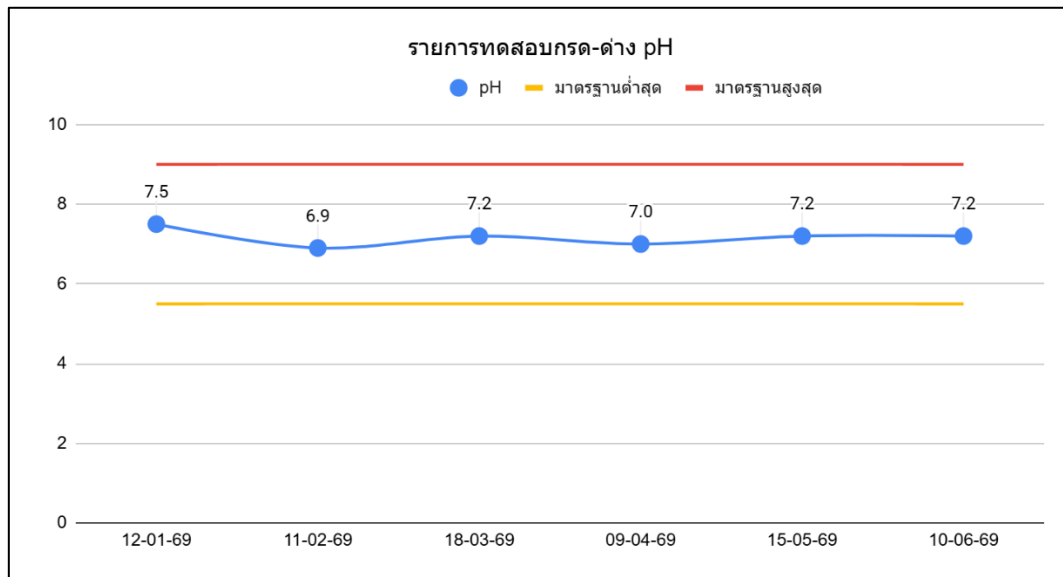

กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด อาคาร A (จุด1) (ต่อ)

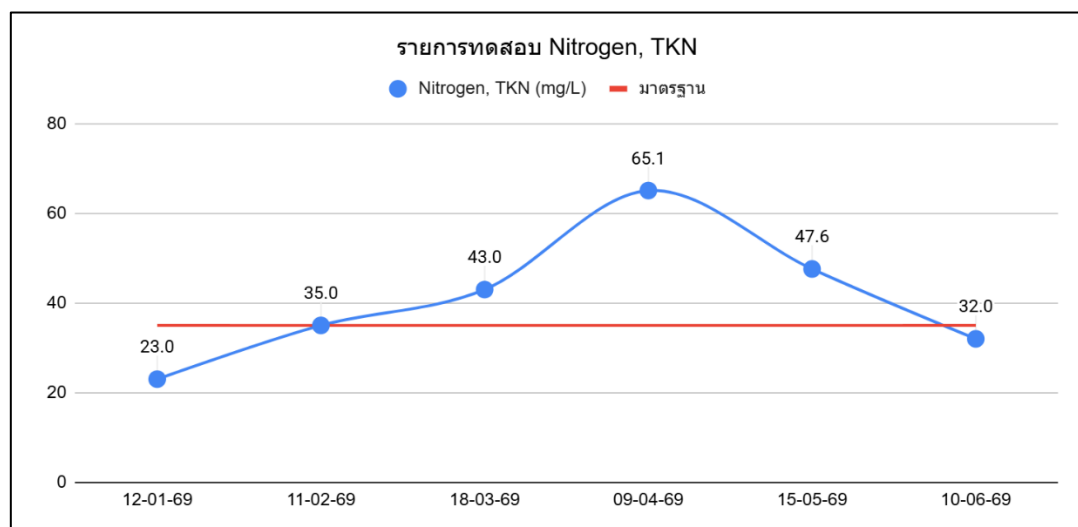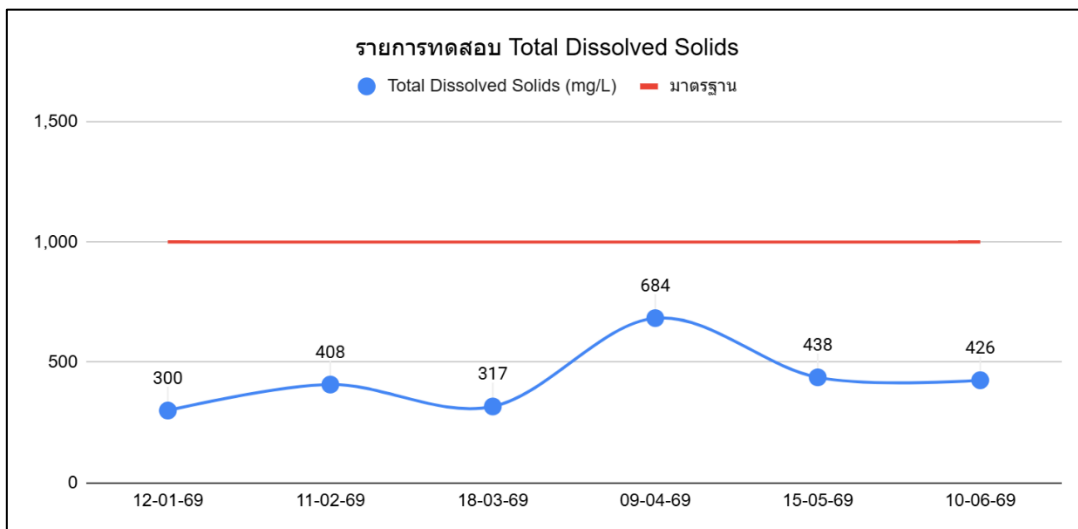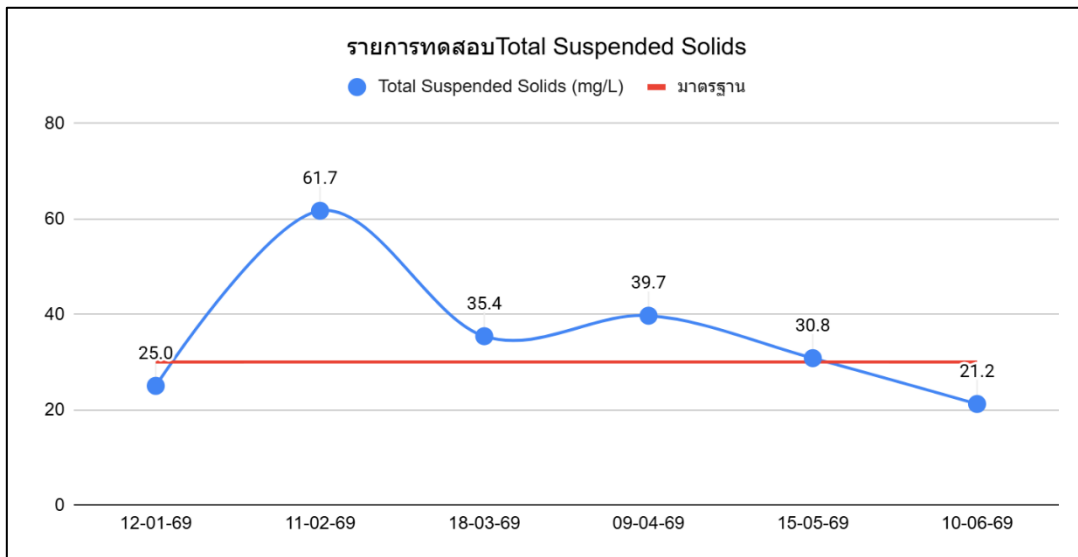

กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกกระบบบำบัด อาคาร A (จุด1) (ต่อ)

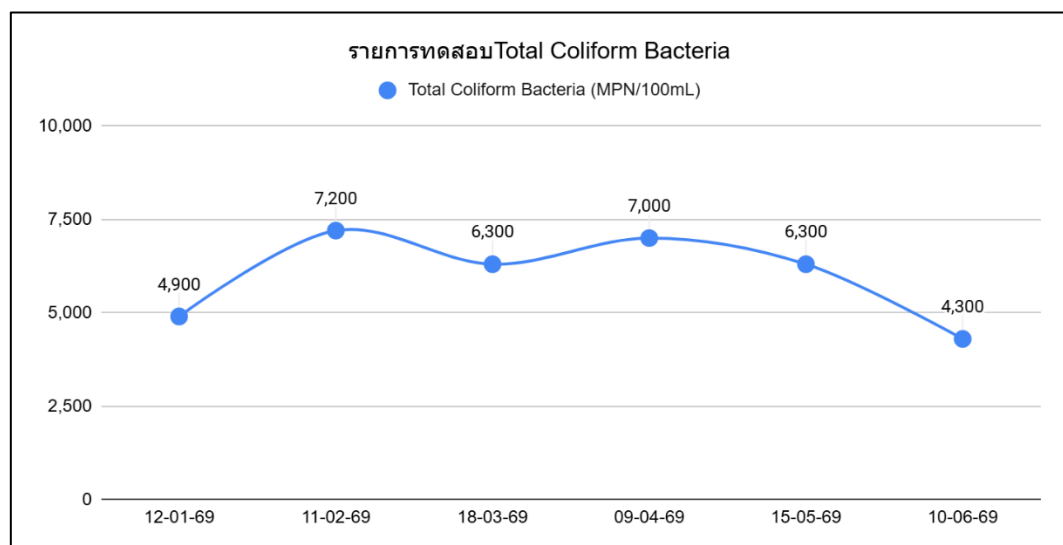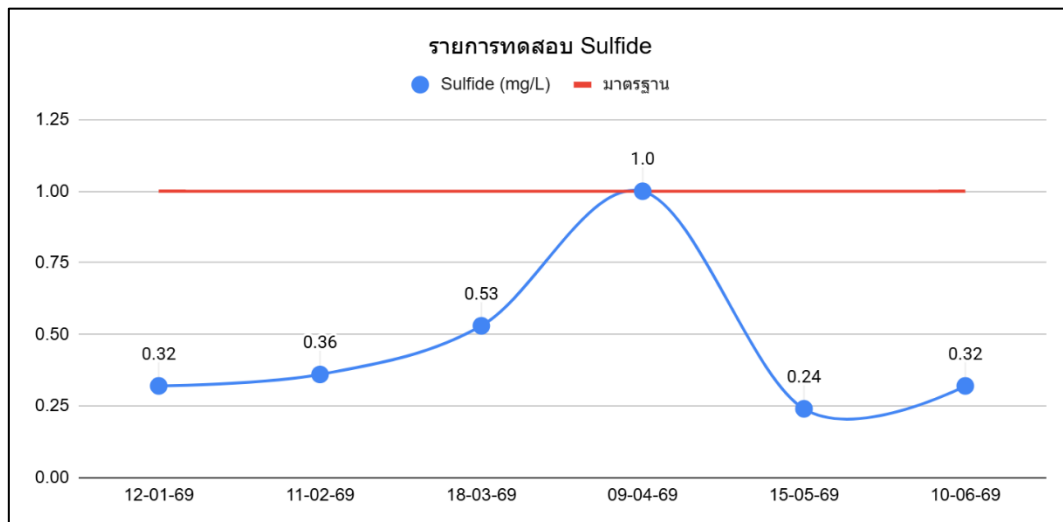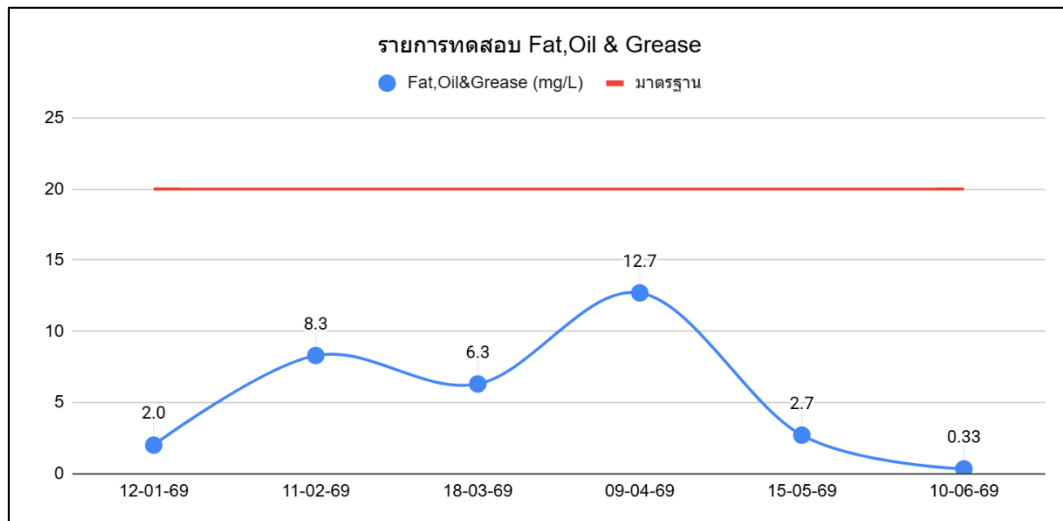

รายงานการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ ดี คอนโด ศรีภ ของบริษัท อาณาบรรณ จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2569

ตำแหน่งที่ตรวจวัด น้ำออกระบบบำบัด อาคาร A (จุด2)

ตารางที่ 3.3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด อาคาร A (จุด2)




ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด ⁽¹⁾						ค่าสูงสุด/ ค่าต่ำสุด	ค่า มาตรฐาน ⁽²⁾	เกณฑ์กำหนด ในรายงานฯ ⁽³⁾
		12-01-69	11-02-69	18-03-69	09-04-69	15-05-69	10-06-69			
pH	-	7.3	6.7	7.1	6.9	7.3	7.0	7.3/6.7	5.0-9.0	5.0-9.0
BOD	mg/L	13.0	17.0	12.0	17.0	38.0	56.0	56.0/12.0	≤20	≤20
Settleable Solids	mL/L	0.10	0.10	0.00	0.00	0.20	0.10	0.20/<0.10	-	-
Total Suspended Solids	mg/L	17.0	22.0	8.0	13.0	23.2	30.1	30.1/8.0	≤30	≤30
Total Dissolved Solids	mg/L	347	468	353	703	498	470	703/347	≤1,000	≤1,000
Nitrogen, TKN	mg/L	20.0	20.5	13.0	28.8	38.7	47.6	47.6/13.0	≤35	≤35
Sulfide	mg/L	0.23	0.08	0.05	0.32	0.21	0.50	0.50/0.05	≤1.0	≤1.0
Fat, Oil & Grease	mg/L	3.0	0.33	0.33	1.0	1.3	1.3	3.0/0.33	≤20	≤20
Total Coliform	MPN/ 100mL	4,200	4,400	3,600	2,700	4,600	7,700	7,700/2,700	-	-

หมายเหตุ




- (4) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้
- (5) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ก)
- (6) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง	BK Lab (บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด)	
ชื่อผู้บันทึก	นายสมักรพงศ์ พงศ์ศิริเดช	
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ	นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ	ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0001
	นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์	ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0002
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด	
ชื่อผู้วิเคราะห์	นายจิระศักดิ์ หมัดหมั่น	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0001
	นางสาววันวิสา นวลโย	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0003
	นางสาววรรณพร ชินแก้ว	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0004
เบอร์โทรศัพท์	062 059 2888 และ 062 059 4888	




กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด อาคาร A (จุด2)(ต่อ)

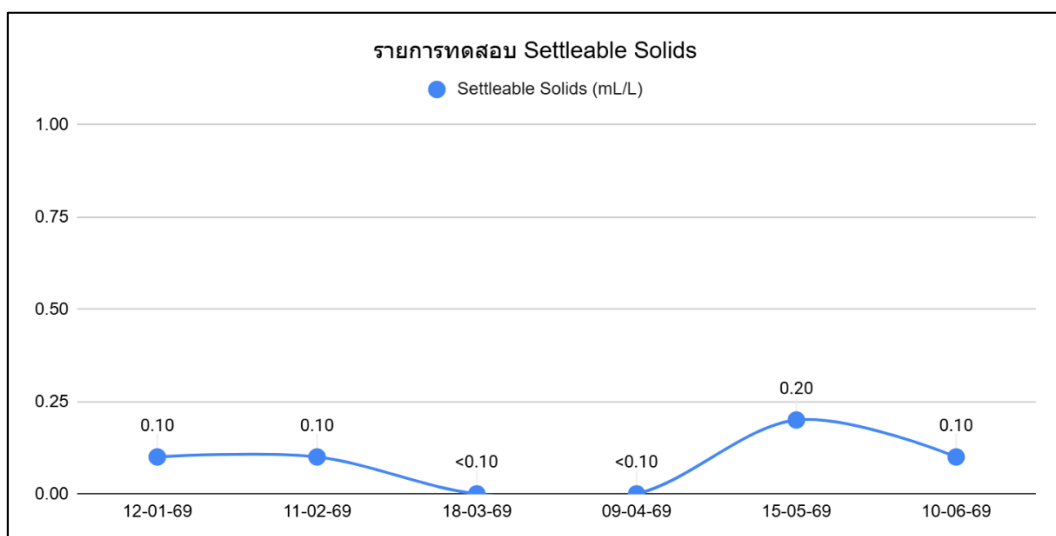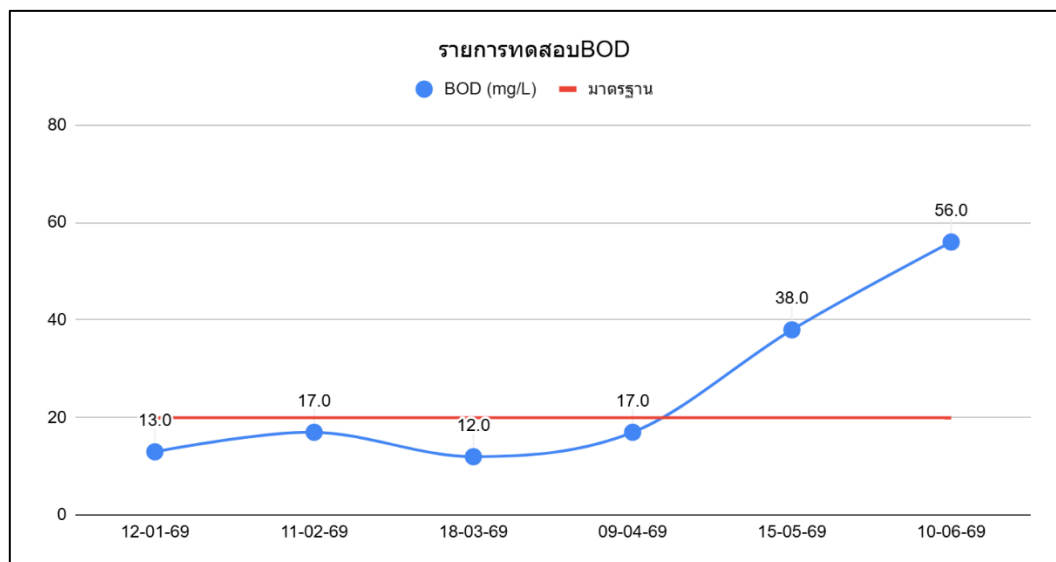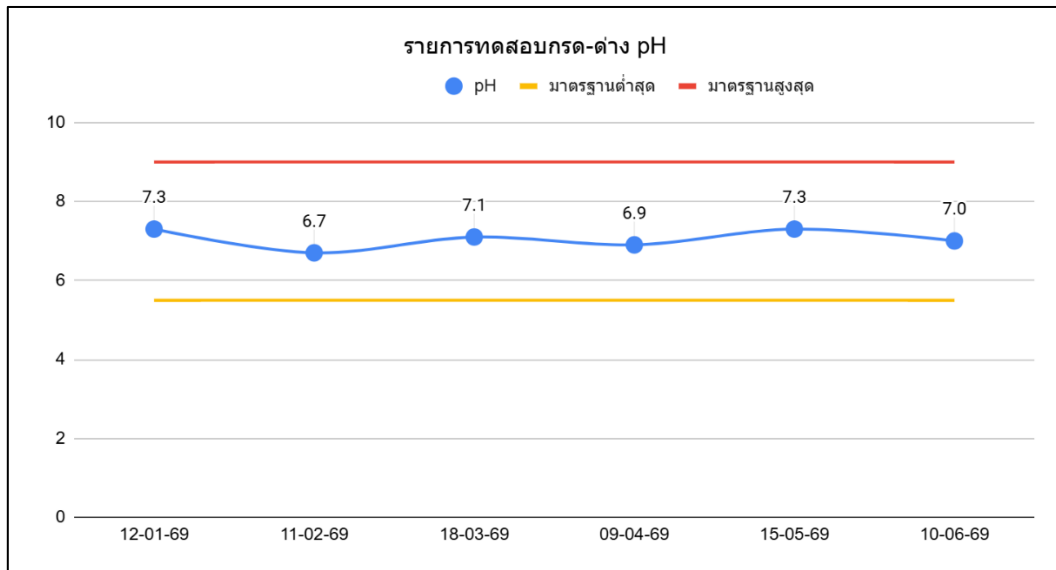

กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด อาคาร A (จุด2)(ต่อ)

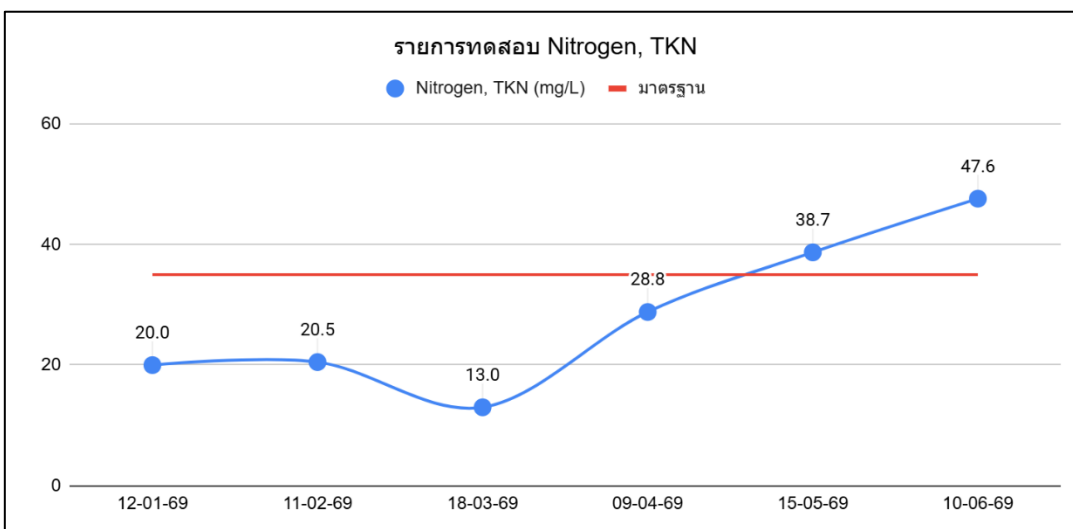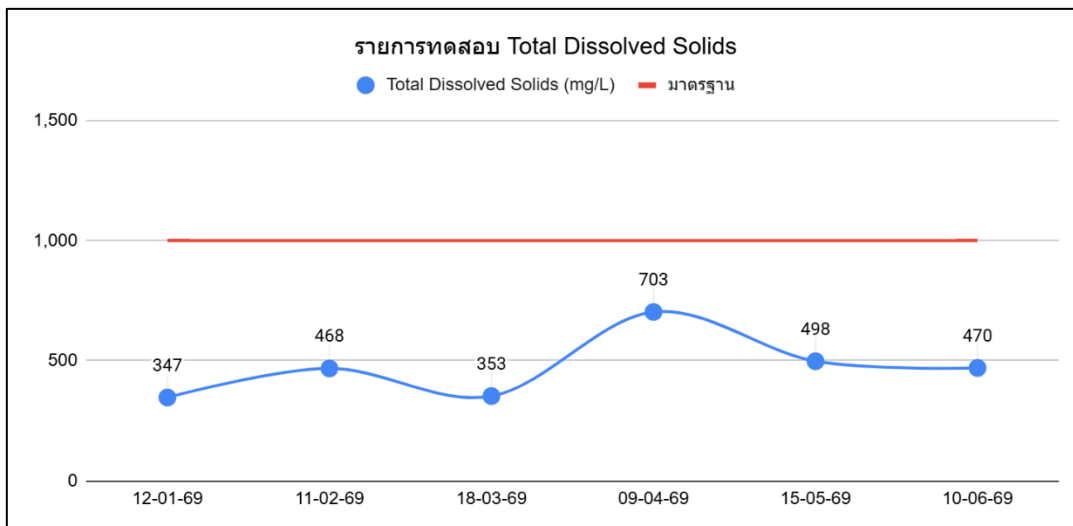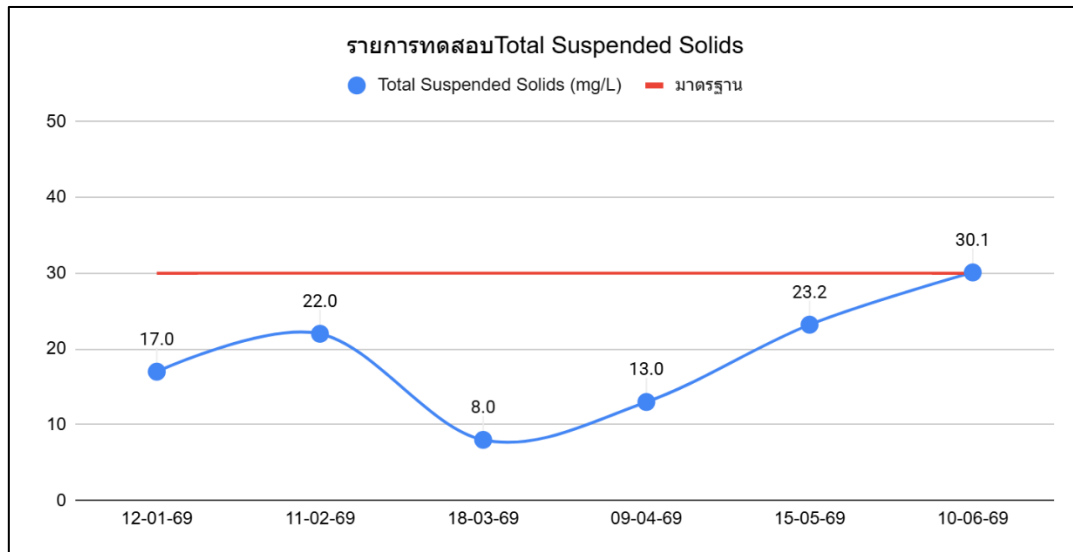

กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด อาคาร A (จุด2)(ต่อ)

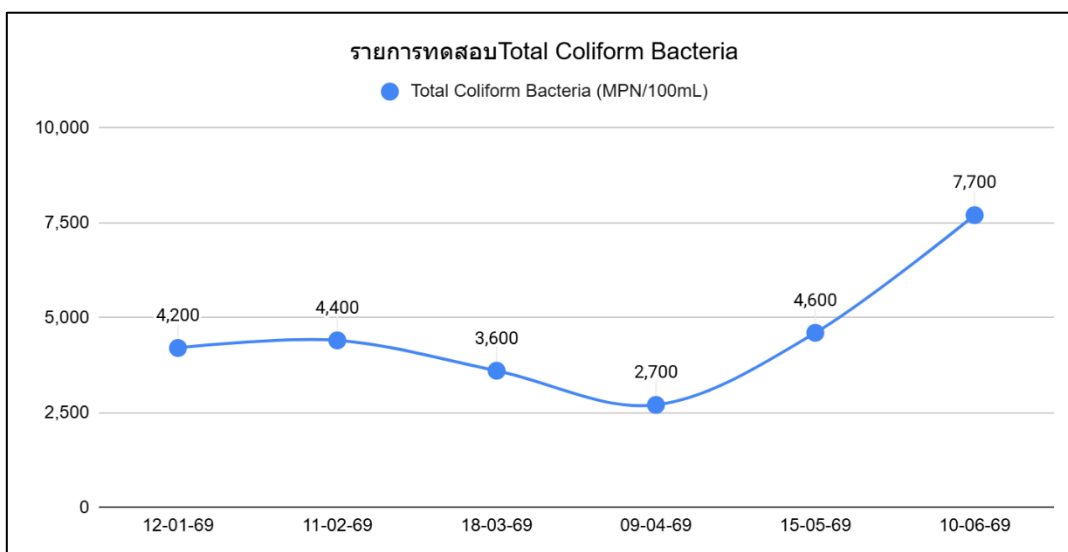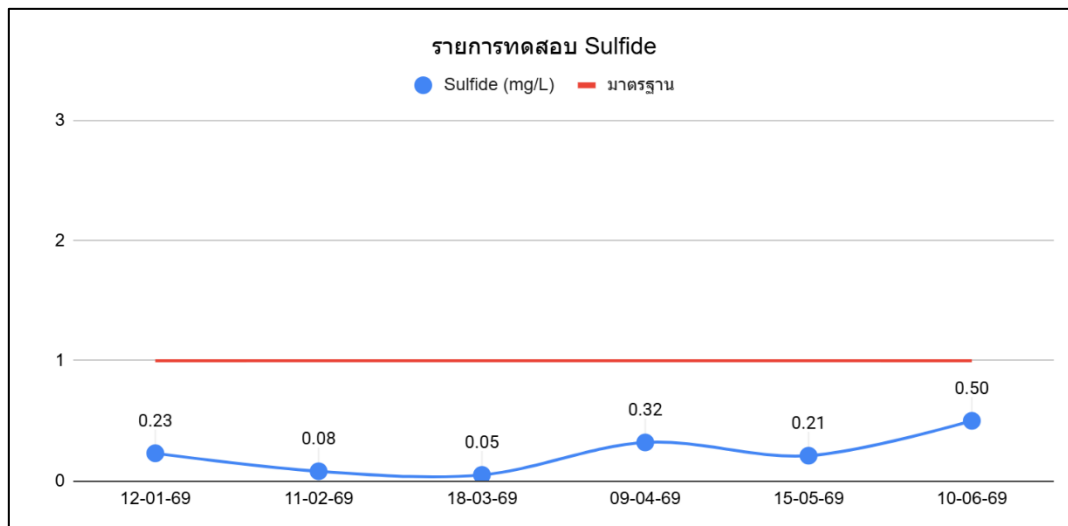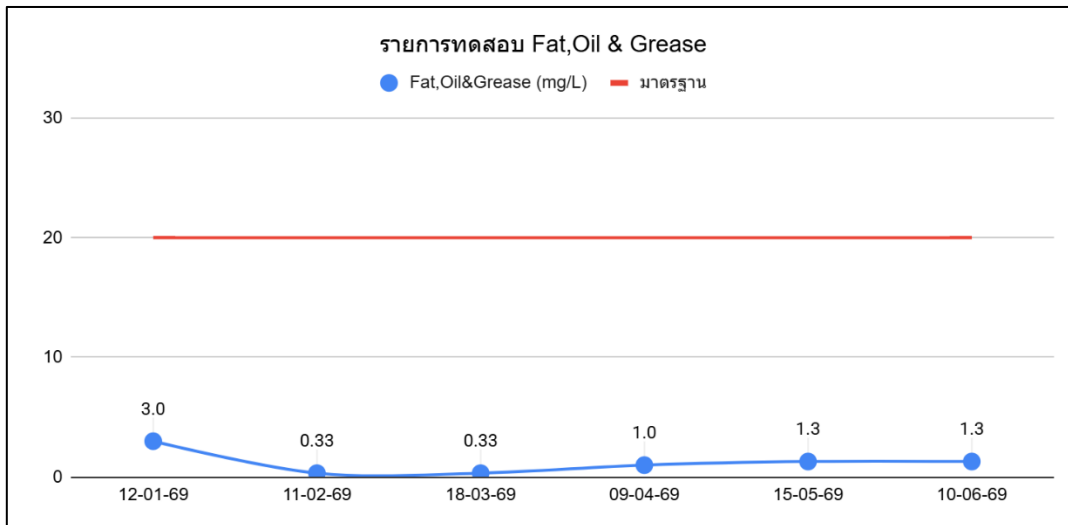

รายงานการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ ดี คอนโด ครีก ของบริษัท อาณาบรรณ จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท พีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2569

ตำแหน่งที่ตรวจวัด น้ำออกระบบบำบัด อาคาร B (จุด1)

ตารางที่ 3.4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด อาคาร B (จุด1)




ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด ⁽¹⁾						ค่าสูงสุด/ ค่าต่ำสุด	ค่า มาตรฐาน ⁽²⁾	เกณฑ์กำหนด ในรายงาน ⁽³⁾
		12-01-69	11-02-69	18-03-69	09-04-69	15-05-69	10-06-69			
pH	-	7.3	7.1	7.2	7.0	7.1	7.1	7.3/7.0	5.5-9.0	5.5-9.0
BOD	mg/L	55.0	48.5	15.0	19.0	18.0	14.0	55.0/14.0	≤20	≤20
Settleable Solids	mL/L	0.10	2.1	0.10	0.20	0.20	0.10	2.1/0.10	-	-
Total Suspended Solids	mg/L	67.8	42.5	11.0	25.3	25.1	25.5	67.8/11.0	≤30	≤30
Total Dissolved Solids	mg/L	287	457	337	638	368	358	638/287	≤1,000	≤1,000
Nitrogen, TKN	mg/L	39.2	53.2	18.0	27.4	30.0	20.0	53.2/18.0	≤35	≤35
Sulfide	mg/L	0.63	0.32	0.25	0.32	0.23	0.32	0.63/0.23	≤1.0	≤1.0
Fat, Oil & Grease	mg/L	7.7	8.0	0.33	2.3	2.0	2.0	8.0/2.0	≤20	≤20
Total Coliform	MPN/ 100mL	7,200	6,800	3,300	4,300	3,300	3,300	7,200/3,300	-	-

หมายเหตุ




- (7) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้
- (8) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ก)
- (9) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง	BK Lab (บริษัท พีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด)	
ชื่อผู้บันทึก	นายสมักรพงศ์ พงศ์ศิริเดช	
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ	นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ	ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0001
	นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์	ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0002
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง บริษัท พีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด		
ชื่อผู้วิเคราะห์	นายจีระศักดิ์ หมดหมั่น	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0001
	นางสาววันวิสา นวลโย	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0003
	นางสาววรรณพร ชินแก้ว	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0004
เบอร์โทรศัพท์	062 059 2888 และ 062 059 4888	




กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด อาคาร B (จุด1)

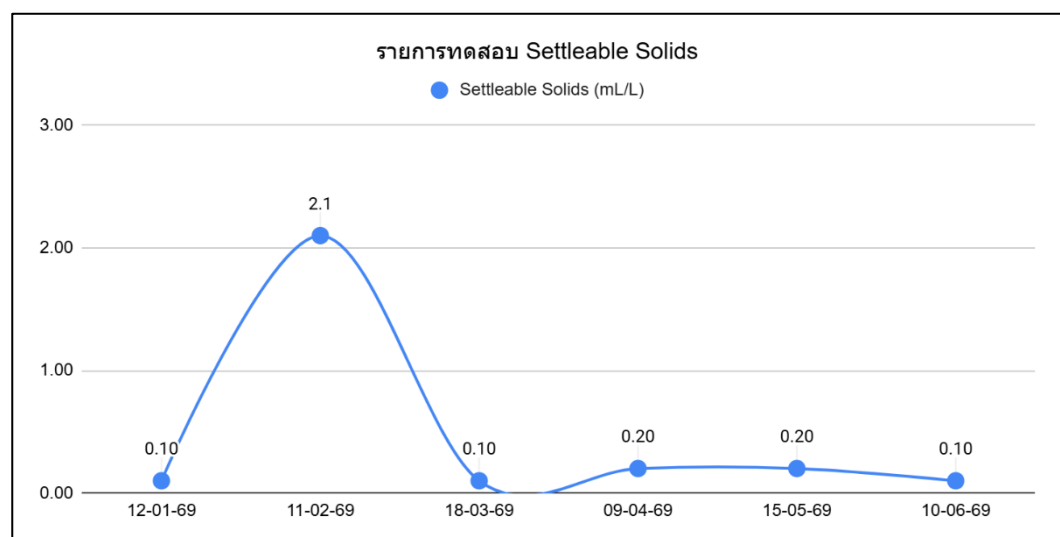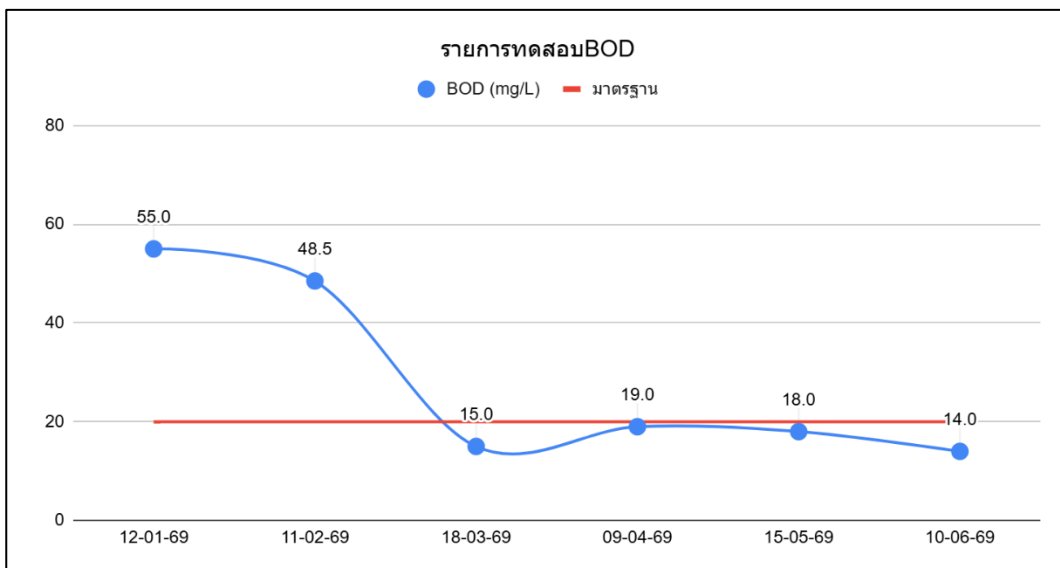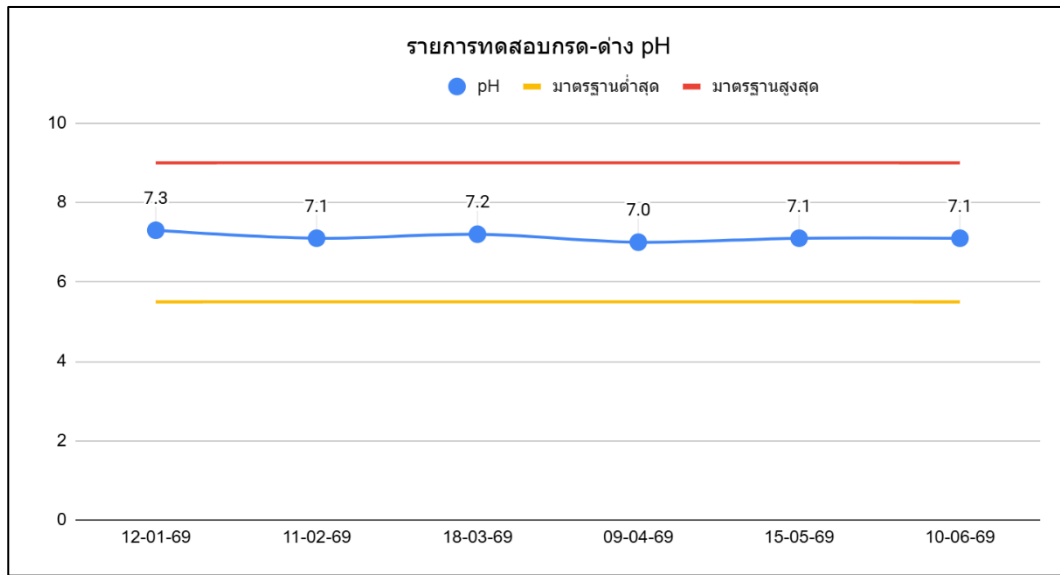

กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด อาคาร B (จุด1) (ต่อ)

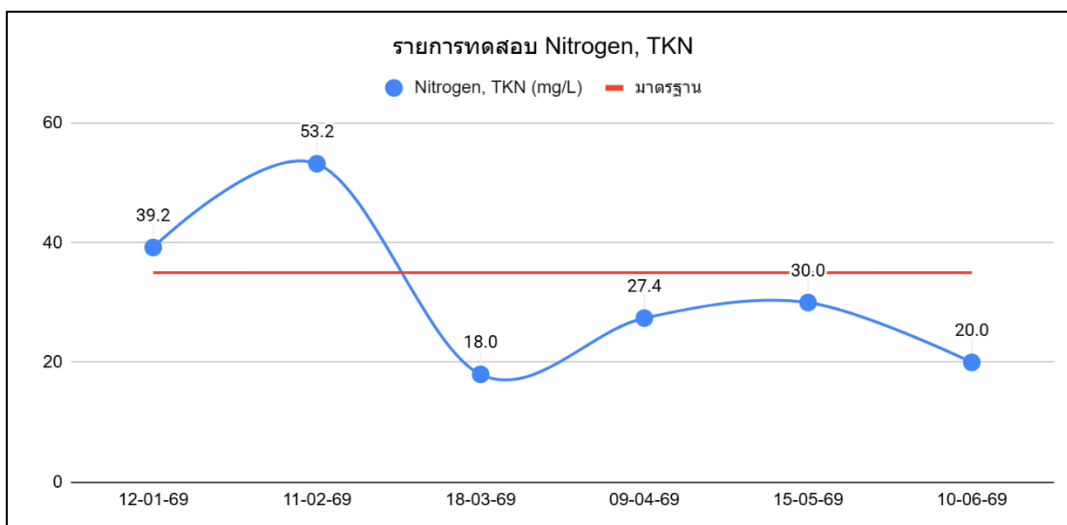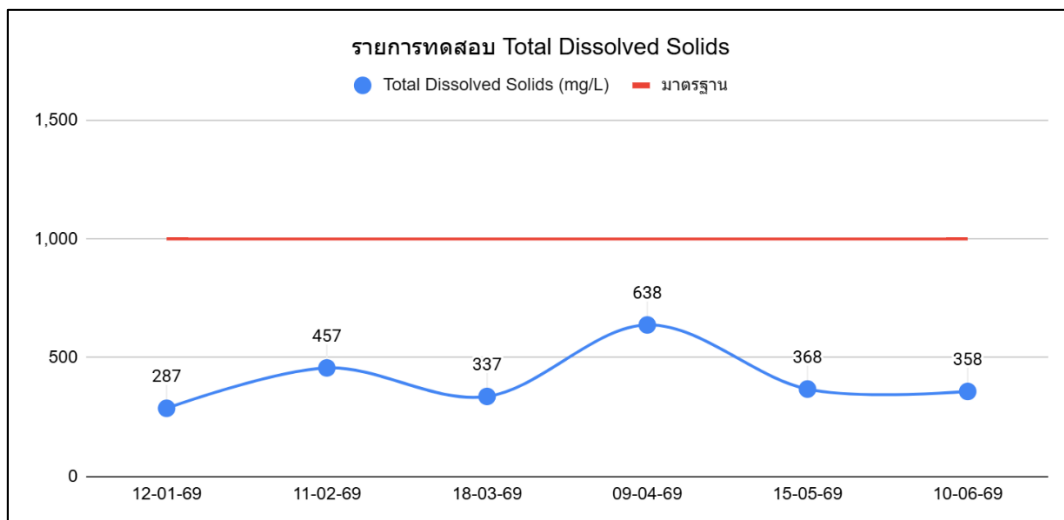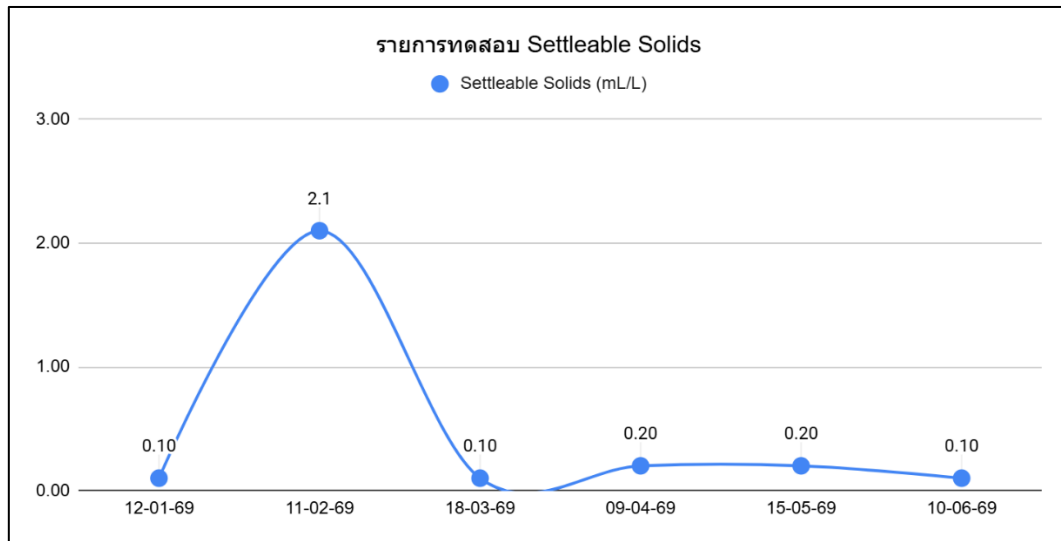

กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด อาคาร B (จุด1) (ต่อ)

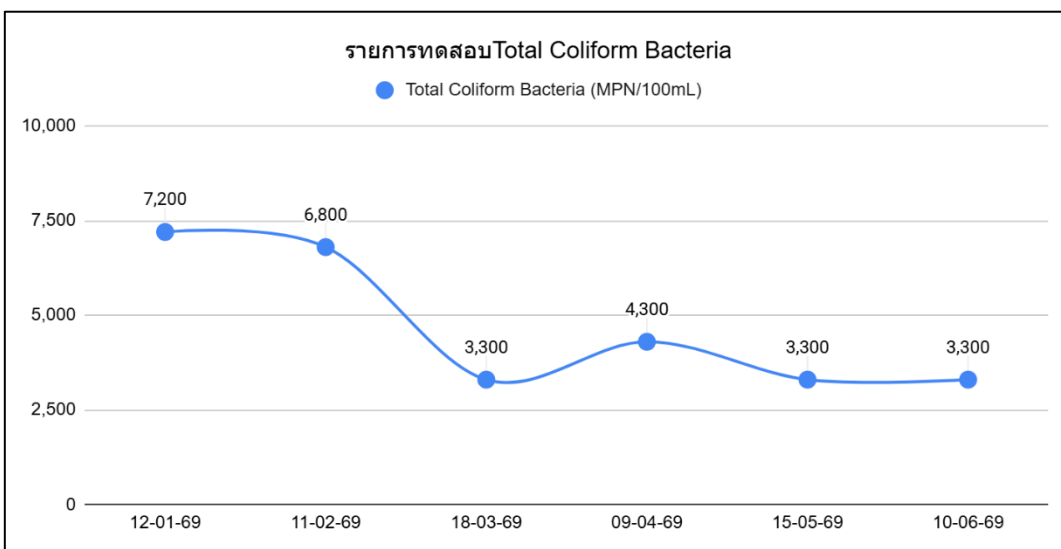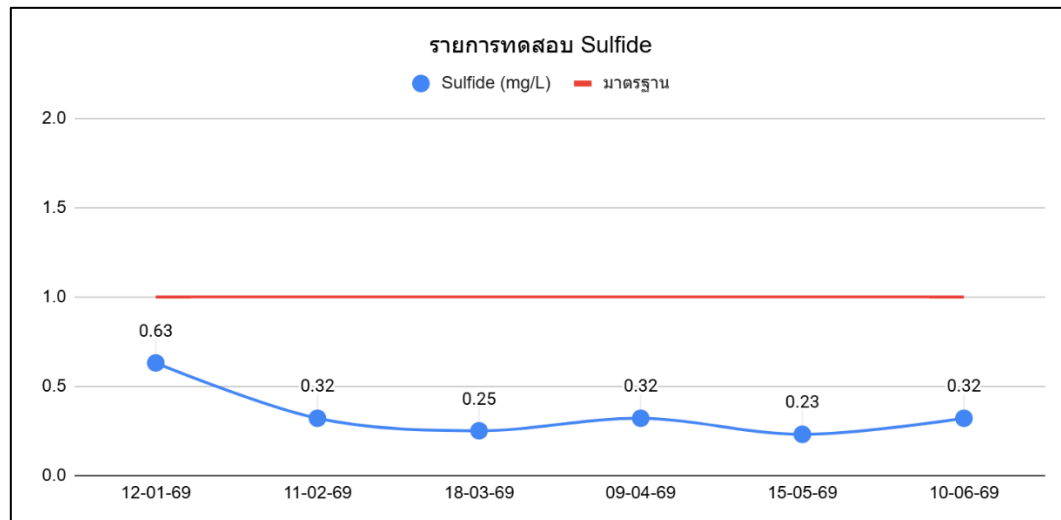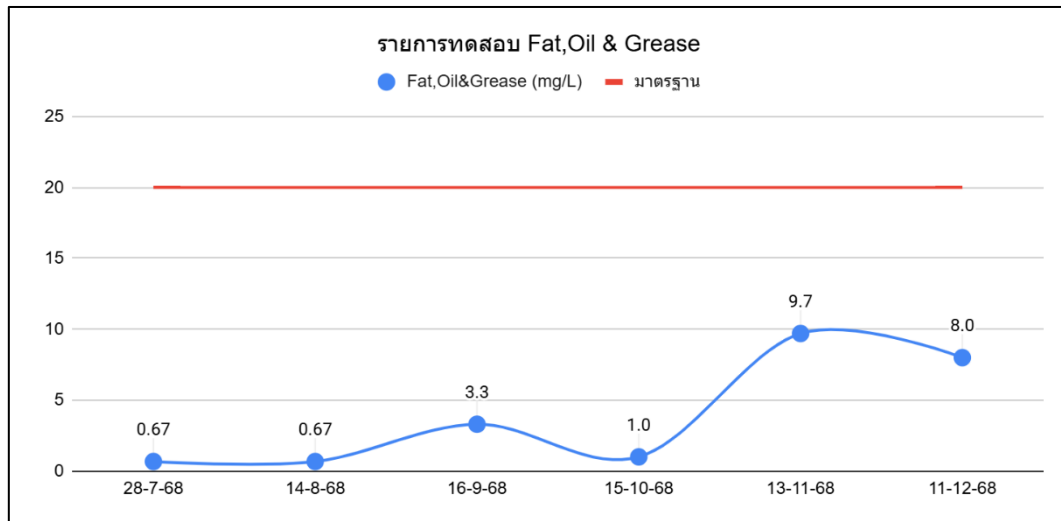

รายงานการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ ดี คอนโด ศรีภ ของบริษัท อาณาสุวรรณ จำกัด
จัดทำรายงานโดย บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2569
ตำแหน่งที่ตรวจวัด น้ำออกระบบบำบัด อาคาร B (จุด2)

ตารางที่ 3.5 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด อาคาร B (จุด2)




ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด ⁽¹⁾						ค่าสูงสุด/ ค่าต่ำสุด	ค่า มาตรฐาน ⁽²⁾	เกณฑ์กำหนด ในรายงานฯ (3)
		12-01-69	11-02-69	18-03-69	09-04-69	15-05-69	10-06-69			
pH	-	7.5	7.3	7.1	7.1	7.3	7.0	7.5/7.0	5.5-9.0	5.5-9.0
BOD	mg/L	14.5	16.0	65.0	48.0	50.0	14.0	65.0/14.0	≤20	≤20
Settleable Solids	mL/L	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	1.0	1.0/0.020	-	-
Total Suspended Solids	mg/L	18.0	14.1	42.2	22.0	27.2	10.9	42.2/10.9	≤30	≤30
Total Dissolved Solids	mg/L	381	800	348	782	500	502	800/348	≤1,000	≤1,000
Nitrogen, TKN	mg/L	16.2	31.7	39.0	52.3	44.8	18.0	52.3/16.2	≤35	≤35
Sulfide	mg/L	0.26	0.24	1.4	0.53	0.53	0.32	1.4/0.24	≤1.0	≤1.0
Fat, Oil & Grease	mg/L	3.0	2.3	24.3	12.0	12.0	2.0	12.0/2.0	≤20	≤20
Total Coliform	MPN/ 100mL	3,500	3,500	7,900	7,900	7,900	2,700	7,900/2,700	-	-

หมายเหตุ




- (10) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้
- (11) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ก)
- (12) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง	BK Lab (บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด)	
ชื่อผู้บันทึก	นายสมักรพงศ์ พงศ์ศิริเดช	
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ	นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ	ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0001
	นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์	ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0002
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด		
ชื่อผู้วิเคราะห์	นายจิระศักดิ์ หมดหมั่น	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0001
	นางสาววันวิสา นวลโย	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0003
	นางสาววรรณพร ชินแก้ว	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0004
เบอร์โทรศัพท์	062 059 2888 และ 062 059 4888	




กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด อาคาร B (จุด2)

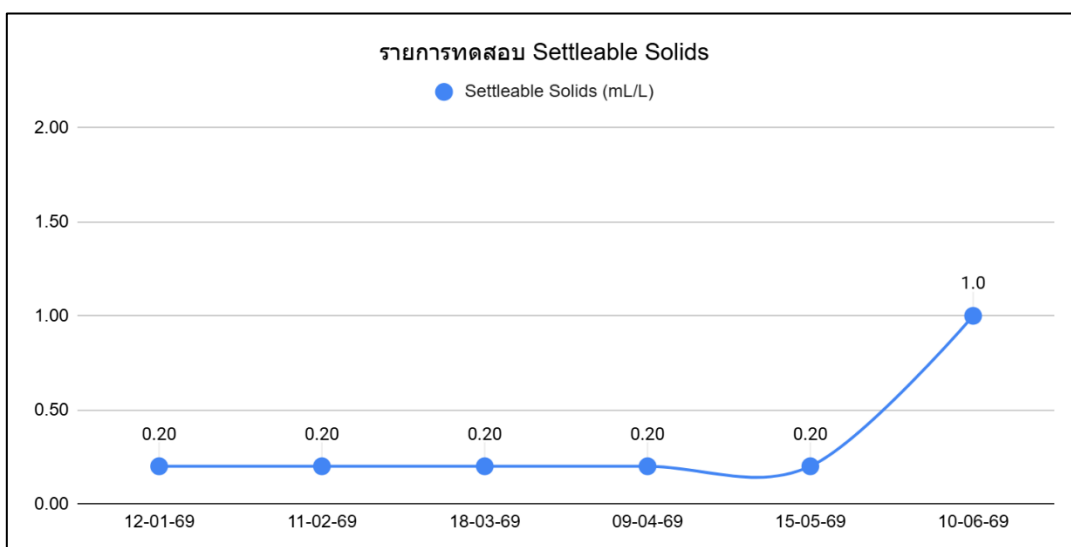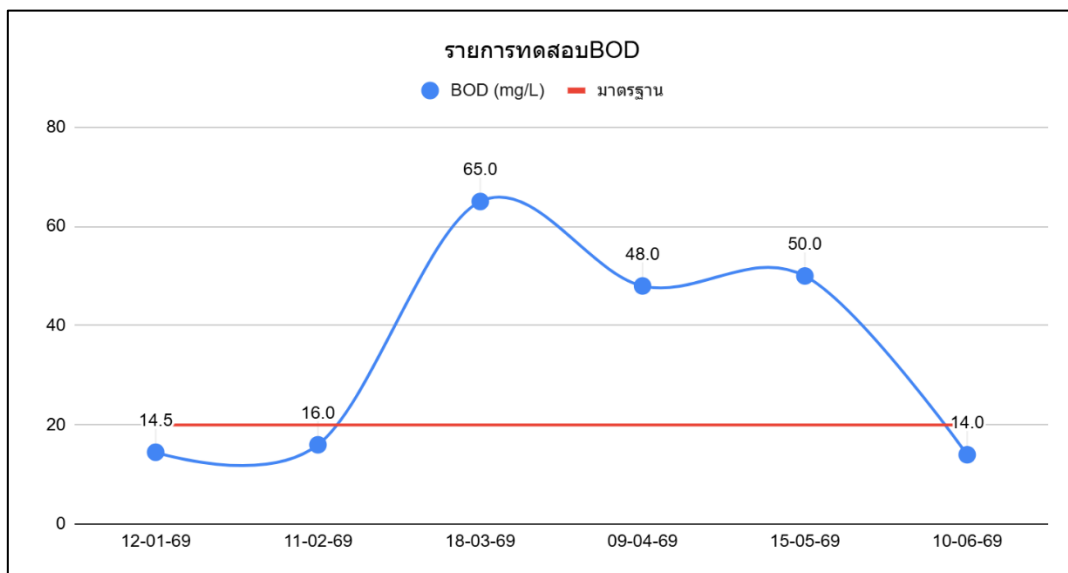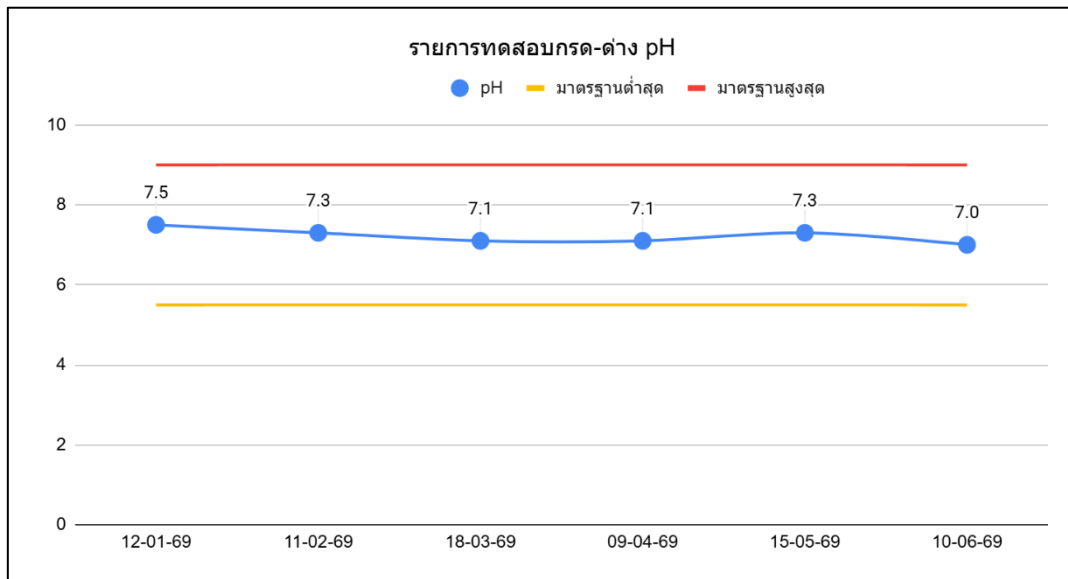

กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกกระบบบำบัด อาคาร B (จุด2) (ต่อ)

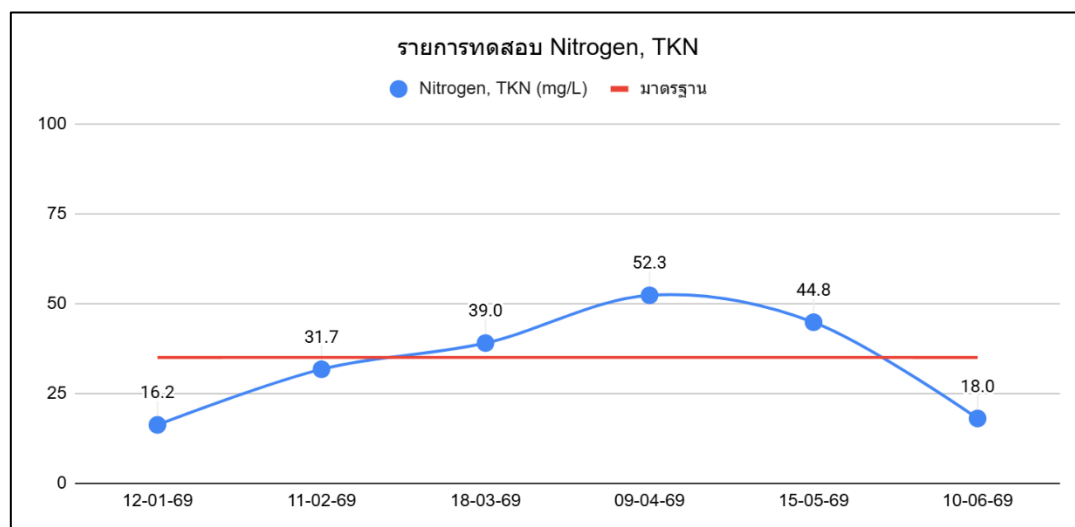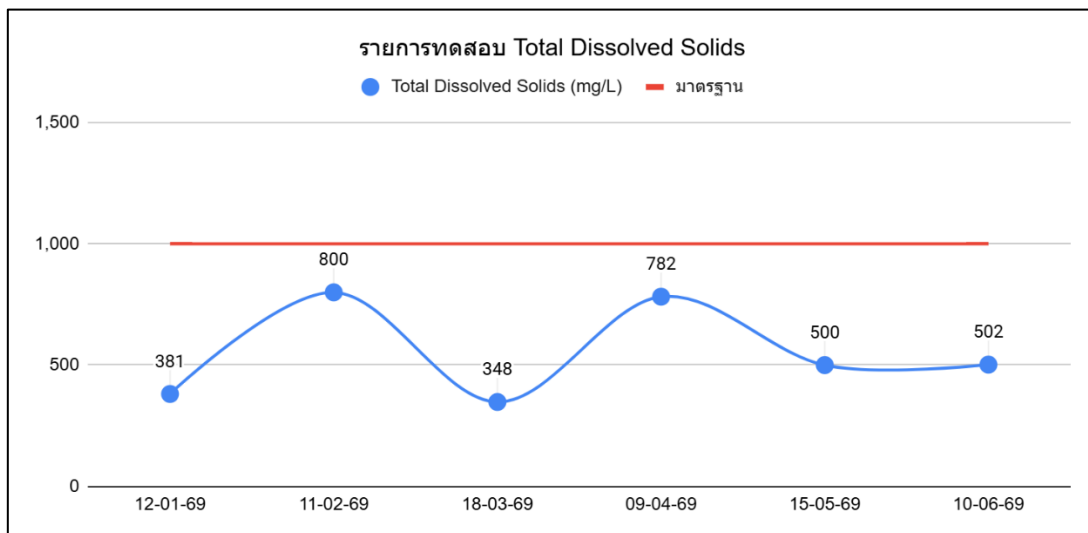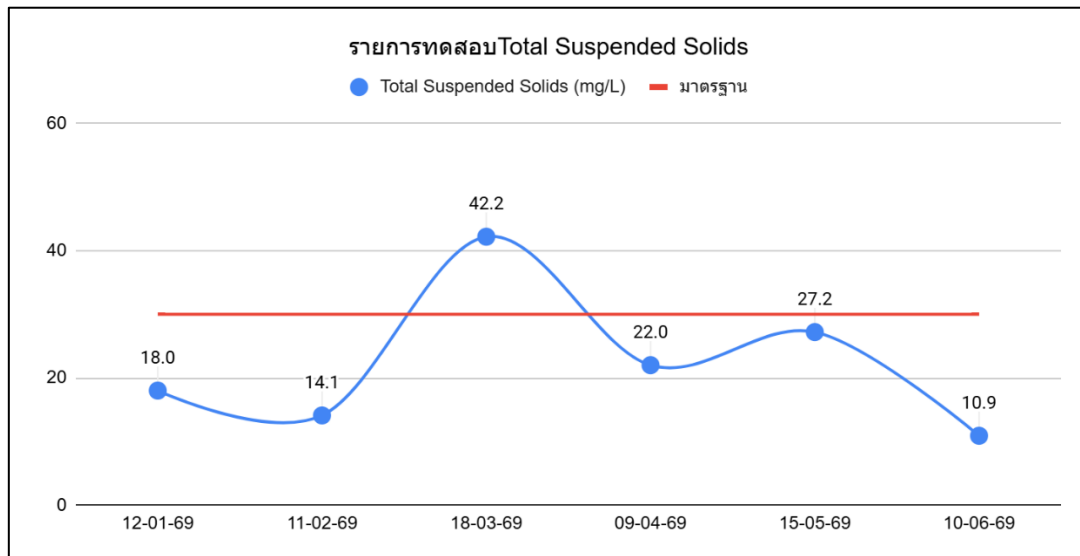

กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกกระบบบำบัด อาคาร B (จุด2) (ต่อ)

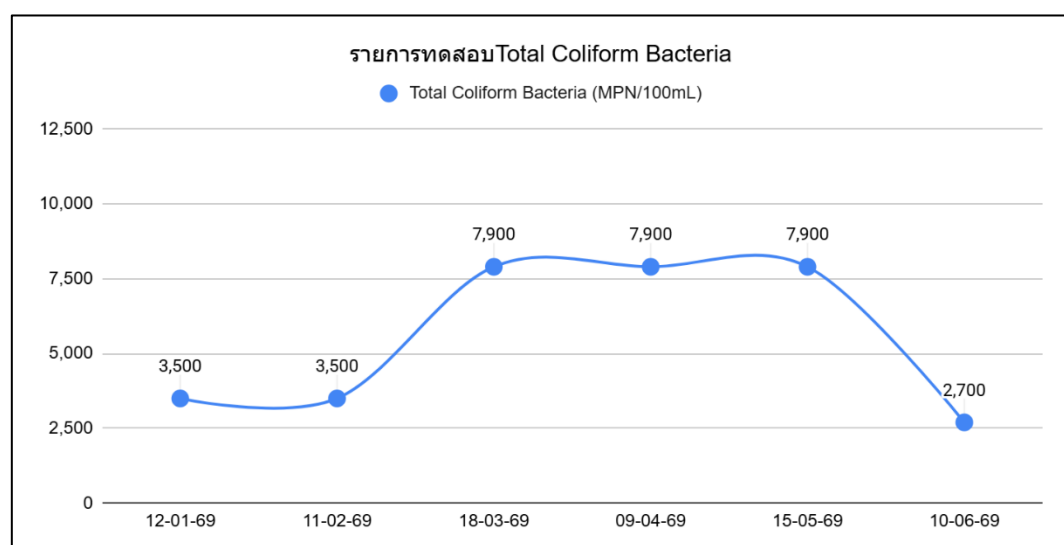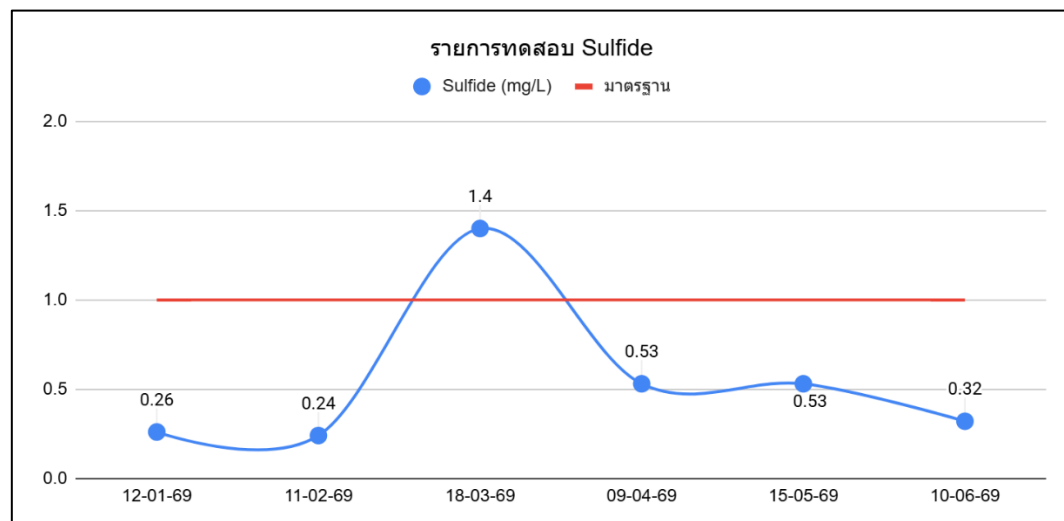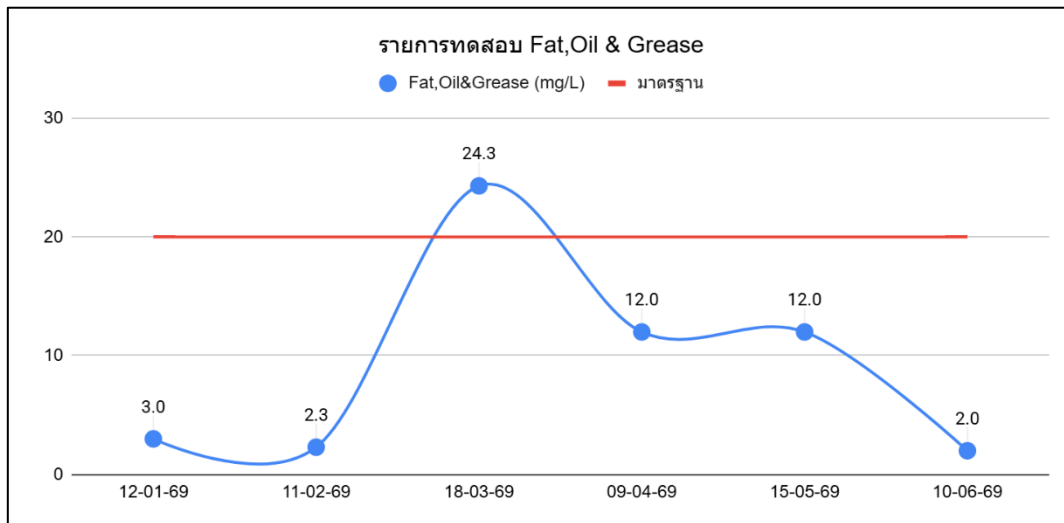

รายงานการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ ดี คอนโด ศรีภ ของบริษัท อาณาบรรณ จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2569

ตำแหน่งที่ตรวจวัด น้ำออกระบบบำบัด อาคาร C (จุด1)

ตารางที่ 3.6 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด อาคาร C (จุด1)

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด ⁽¹⁾						ค่าสูงสุด/ ค่าต่ำสุด	ค่า มาตรฐาน ⁽²⁾	เกณฑ์กำหนด ในรายงานฯ ⁽³⁾
		12-01-69	11-02-69	18-03-69	09-04-69	15-05-69	10-06-69			
pH	-	7.2	7.1	7.0	7.1	7.3	7.2	7.3/7.0	5.5-9.0	5.5-9.0
BOD	mg/L	40.0	43.5	105	80.0	68.0	72.0	105/40.0	≤20	≤20
Settleable Solids	mL/L	0.20	0.20	0.50	0.30	0.20	0.20	0.50/0.20	-	-
Total Suspended Solids	mg/L	34.0	18.9	45.3	35.8	31.8	28.3	45.3/18.9	≤30	≤30
Total Dissolved Solids	mg/L	387	576	343	780	419	566	780/387	≤1,000	≤1,000
Nitrogen, TKN	mg/L	48.3	36.0	46.0	62.5	76.5	95.9	95.9/36.0	≤35	≤35
Sulfide	mg/L	0.62	0.88	0.59	0.51	0.59	0.51	13.0/6.7	≤1.0	≤1.0
Fat, Oil & Grease	mg/L	12.0	11.0	13.0	6.7	10.0	12.0	21,000/6,600	≤20	≤20
Total Coliform	MPN/ 100mL	7,300	6,600	14,000	21,000	9,400	13,000	7.3/7.0	-	-

หมายเหตุ




(13) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้

(14) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ก)




(15) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง	BK Lab (บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด)	
ชื่อผู้บันทึก	นายสมักรพงศ์ พงศ์ศิริเดช	
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ	นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ	ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0001
	นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์	ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0002
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด		
ชื่อผู้วิเคราะห์	นายจิระศักดิ์ หมดหมั่น	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0001
	นางสาววันวิสา นวลโย	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0003
	นางสาววรรณพร ชินแก้ว	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0004
เบอร์โทรศัพท์	062 059 2888 และ 062 059 4888	




กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด อาคาร C (จุด1)

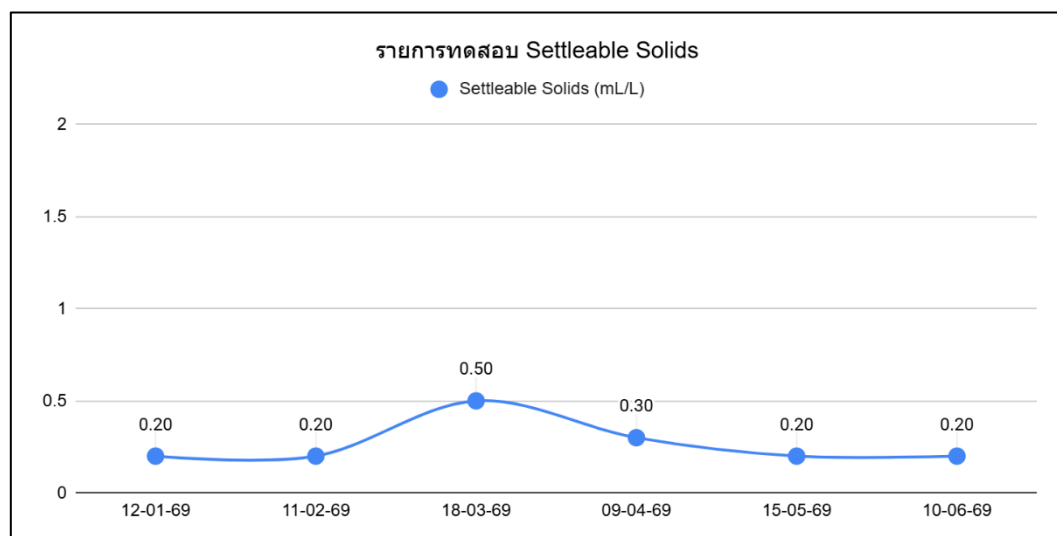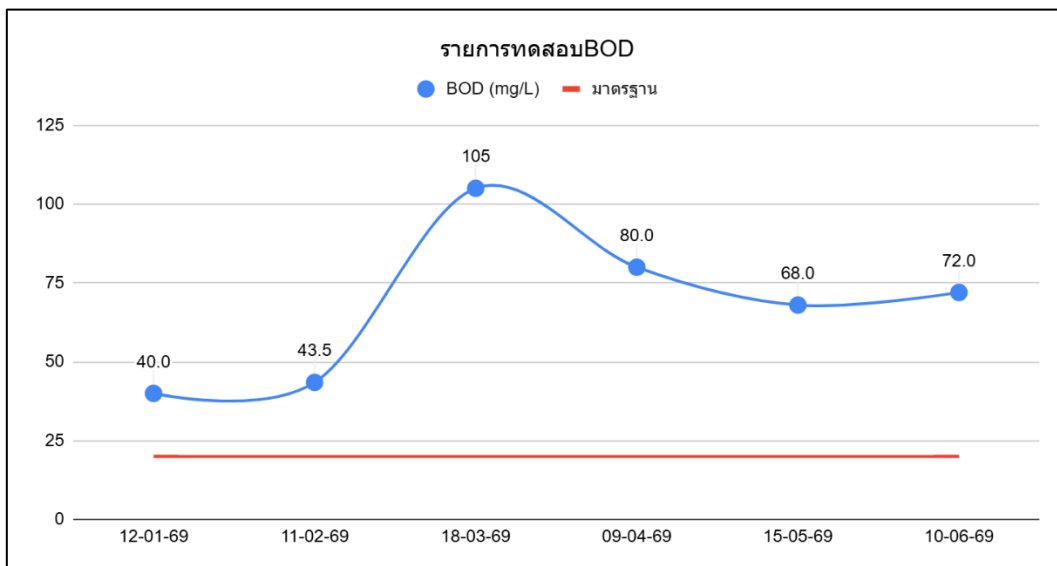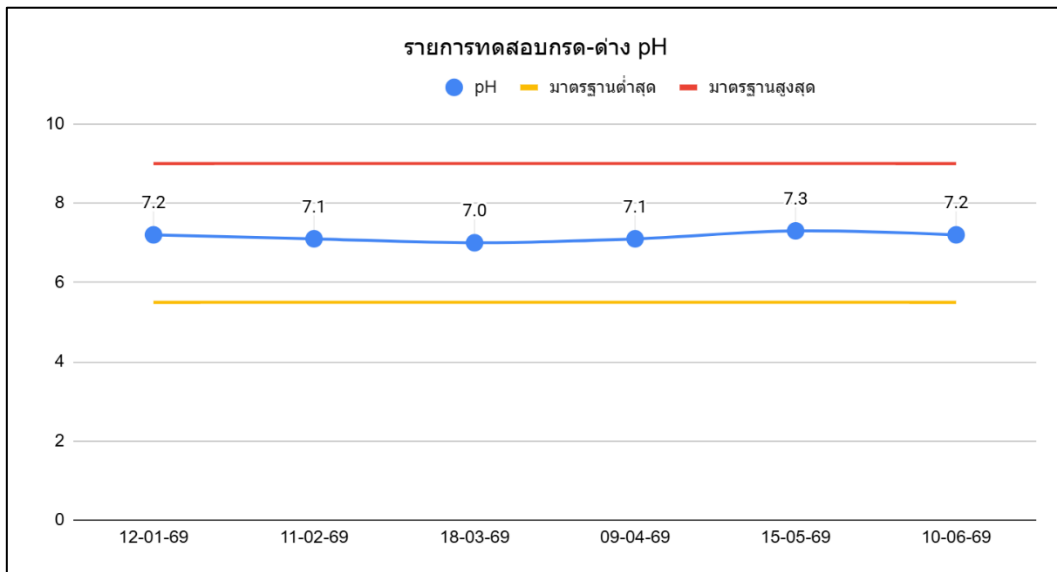

กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกกระบบบำบัด อาคาร C (จุด1)(ต่อ)

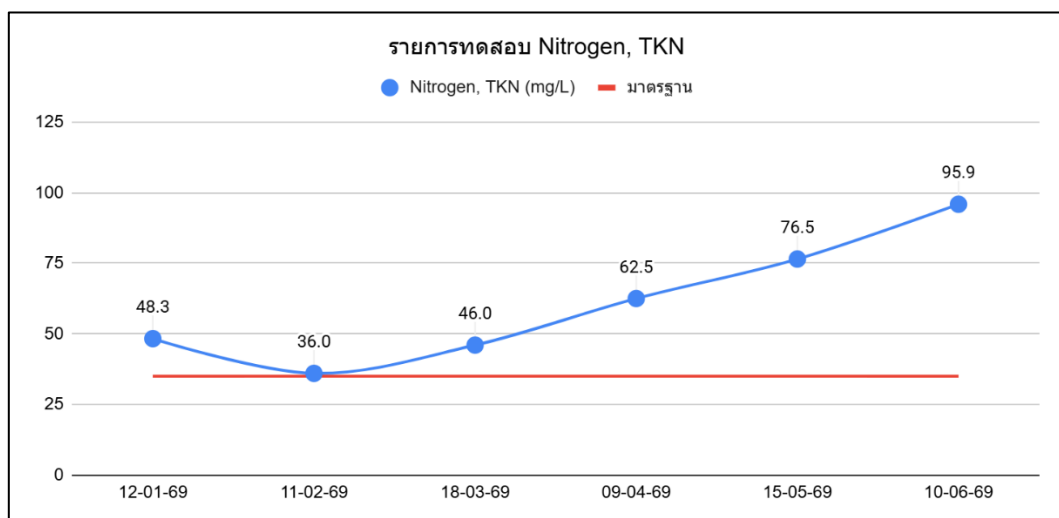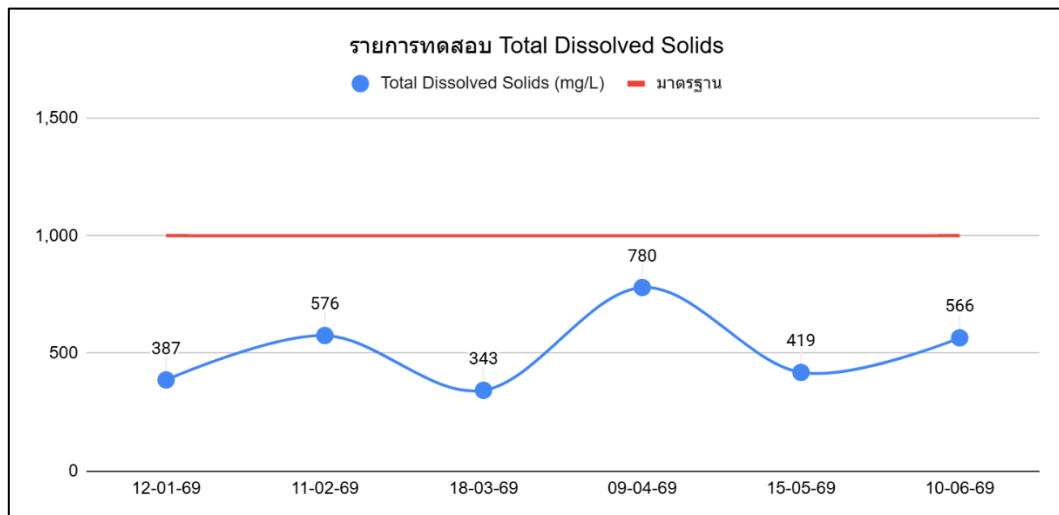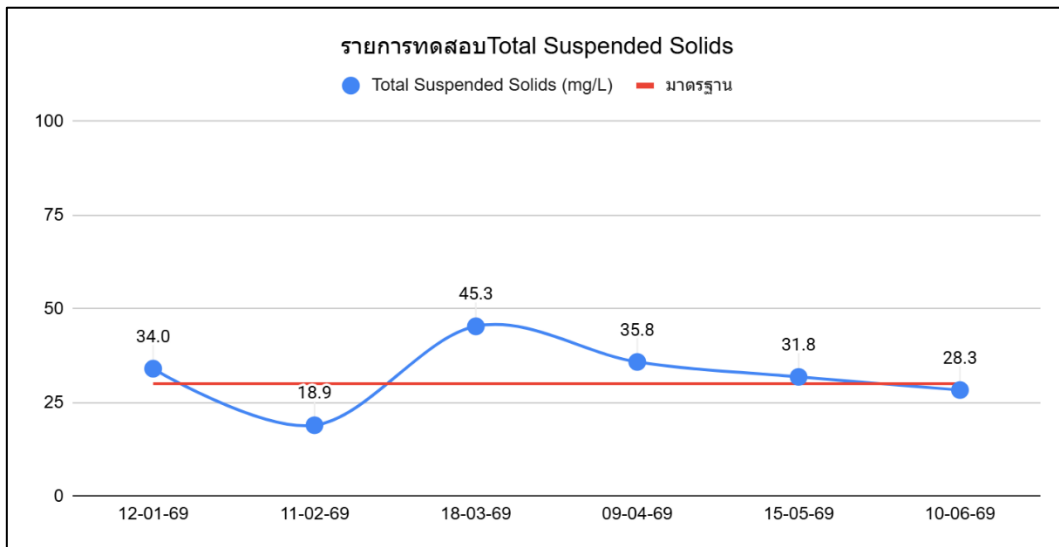

กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด อาคาร C (จุด1)(ต่อ)

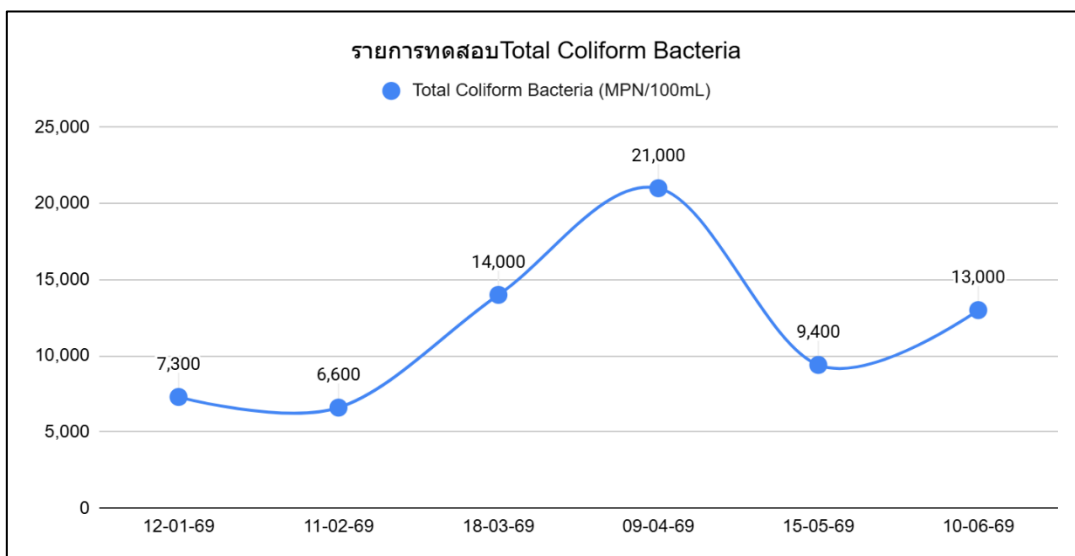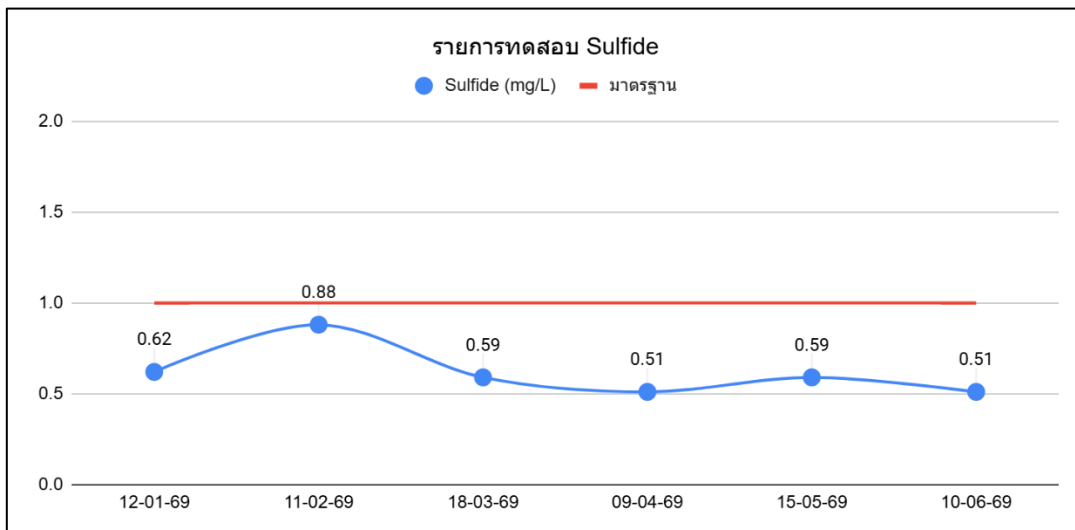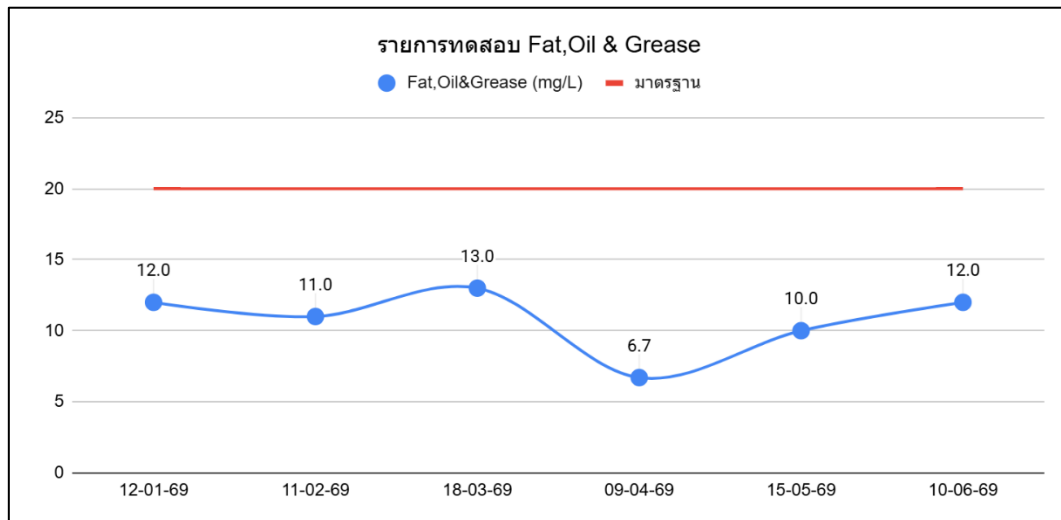

รายงานการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ ดี คอนโด ศรีภ ของบริษัท อาณาवरณ์ จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2569

ตำแหน่งที่ตรวจวัด น้ำออกระบบบำบัด อาคาร C (จุด2)

ตารางที่ 3.7 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด อาคาร C (จุด2)




ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด ⁽¹⁾						ค่าสูงสุด/ ค่าต่ำสุด	ค่า มาตรฐาน ⁽²⁾	เกณฑ์กำหนด ในรายงานฯ ⁽³⁾
		12-01-69	11-02-69	18-03-69	09-04-69	15-05-69	10-06-69			
pH	-	7.3	7.1	7.1	7.1	7.1	7.3	7.3/7.1	5.5-9.0	5.5-9.0
BOD	mg/L	19.0	105	50.0	19.0	16.0	52.0	105/16.0	≤20	≤20
Settleable Solids	mL/L	0.10	11.0	0.10	0.10	0.10	0.50	11.0/0.10	-	-
Total Suspended Solids	mg/L	24.0	102	14.6	18.9	14.0	30.5	102/14.0	≤30	≤30
Total Dissolved Solids	mg/L	283	596	307	664	594	434	664/283	≤1,000	≤1,000
Nitrogen, TKN	mg/L	21.0	76.1	36.0	22.7	21.5	44.3	76.1/21.0	≤35	≤35
Sulfide	mg/L	0.35	1.3	0.30	0.32	0.16	0.32	1.3/0.16	≤1.0	≤1.0
Fat, Oil & Grease	mg/L	1.7	16.0	11.0	2.0	1.0	1.3	16.0/1.0	≤20	≤20
Total Coliform	MPN/ 100mL	3,900	18,000	7,000	5,300	2,700	6,300	7.3/7.1	-	-

หมายเหตุ




- (1) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้
- (2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ก)
- (3) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง	BK Lab (บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด)	
ชื่อผู้บันทึก	นายสมักรพงศ์ พงศ์ศิริเดช	
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ	นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ	ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0001
	นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์	ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0002
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด		
ชื่อผู้วิเคราะห์	นายจิระศักดิ์ หมดหมั่น	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0001
	นางสาววันวิสา นวลโย	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0003
	นางสาววรรณพร ชินแก้ว	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0004
เบอร์โทรศัพท์	062 059 2888 และ 062 059 4888	




กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด อาคาร C (จุด2)

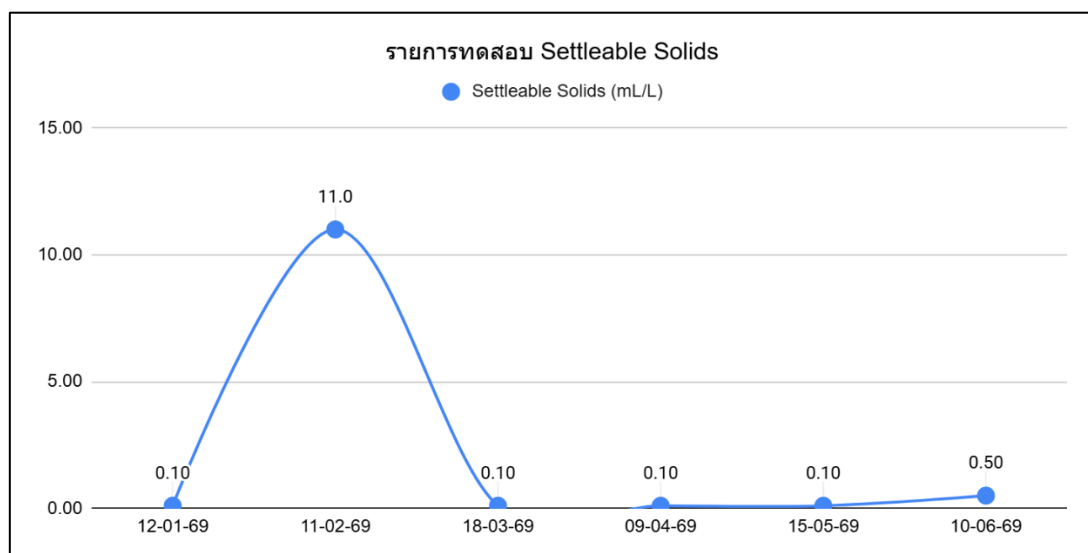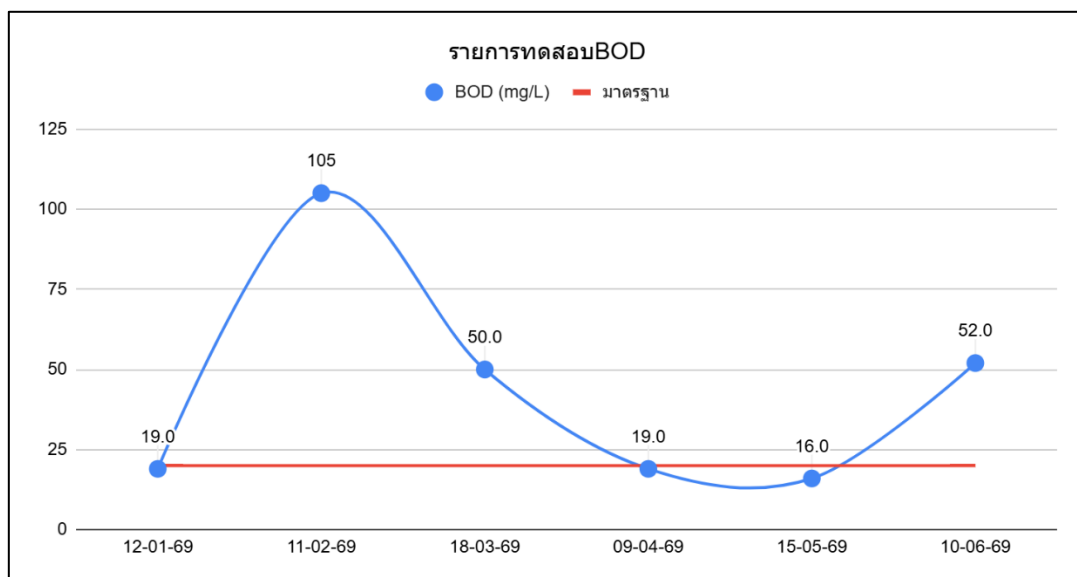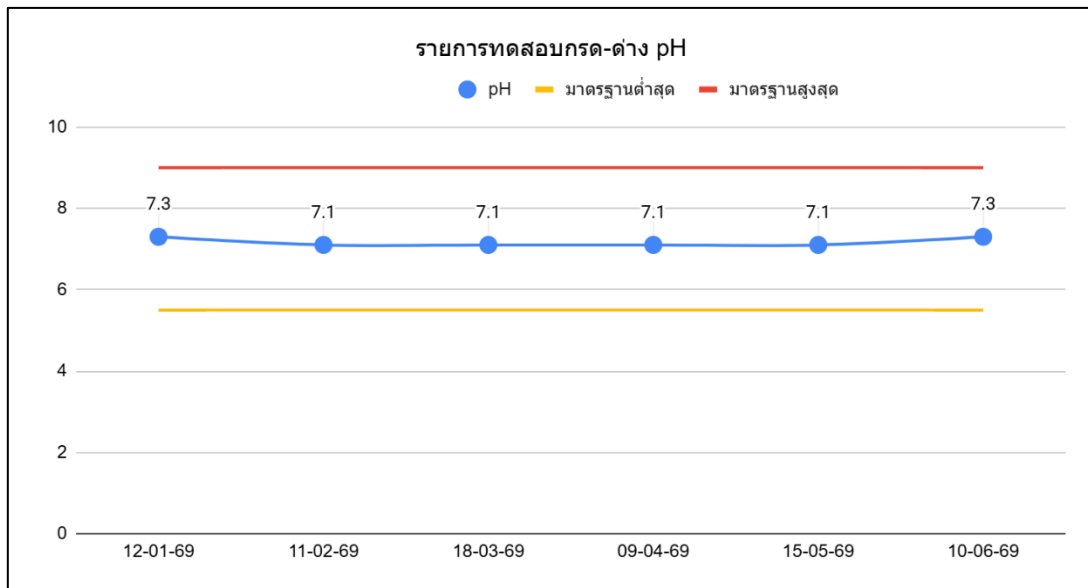

กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด อาคาร C (จุด2)(ต่อ)

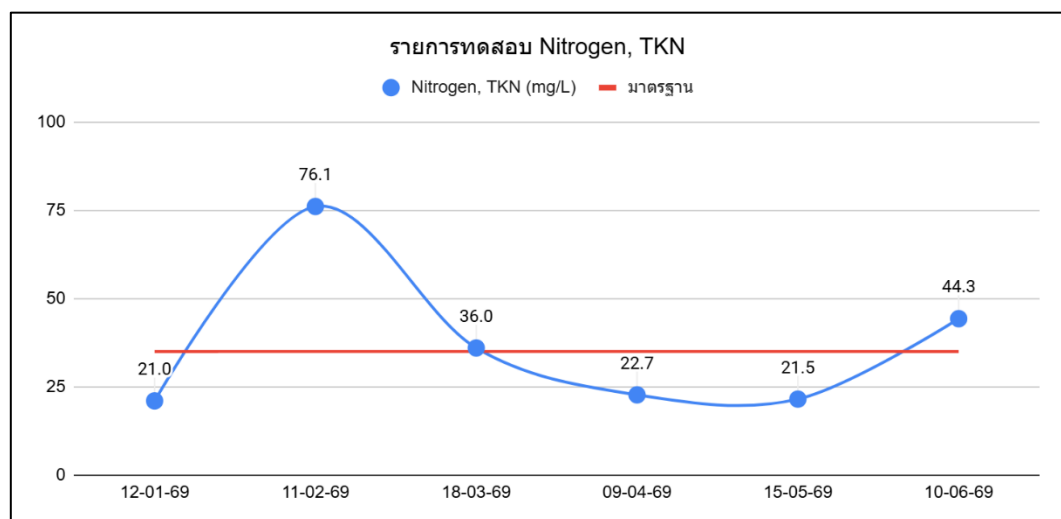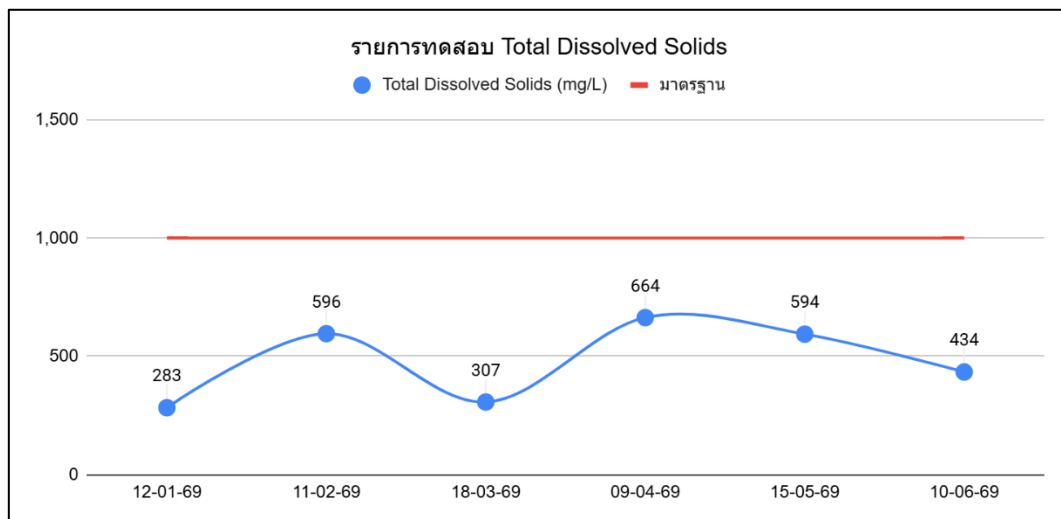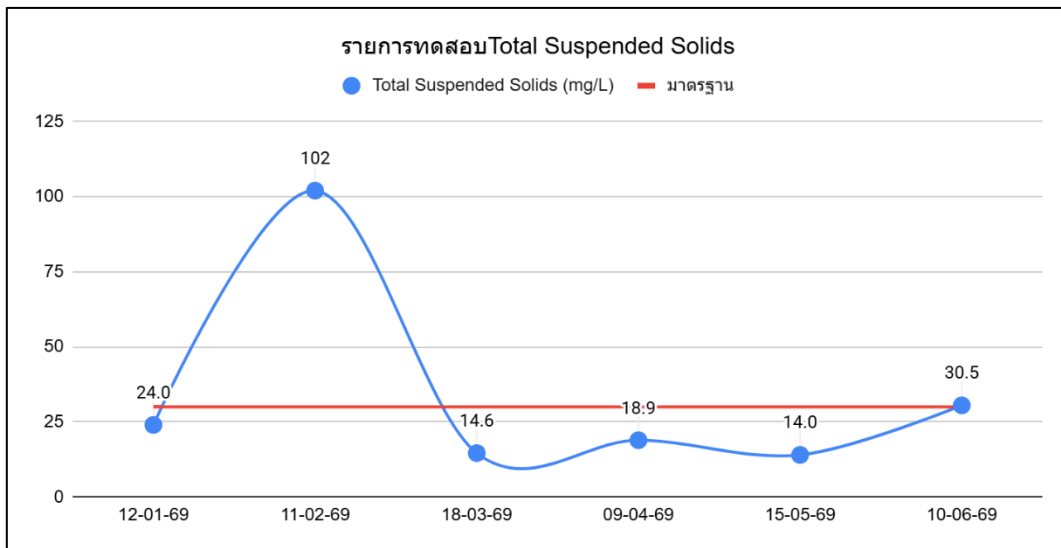

กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด อาคาร C (จุด2)(ต่อ)

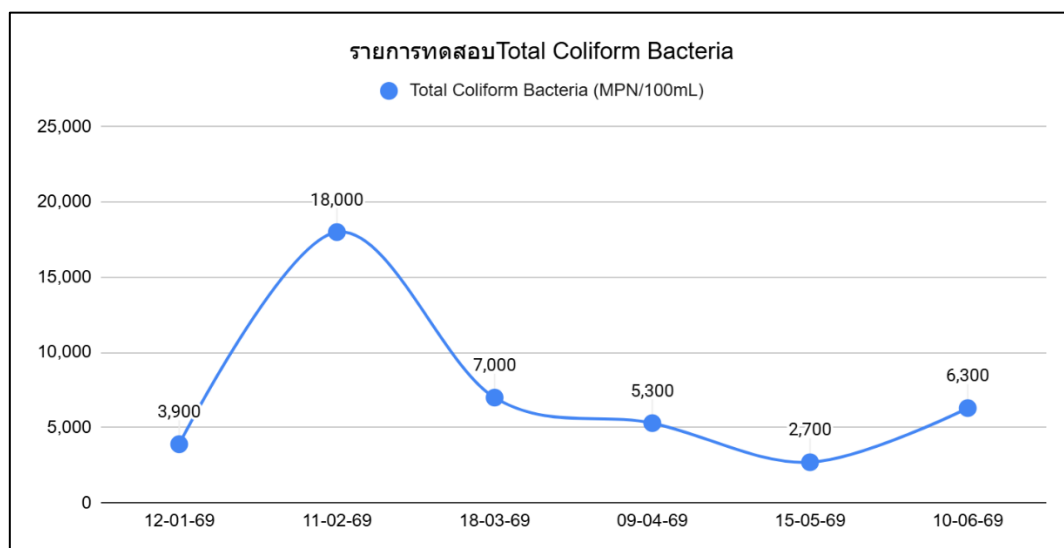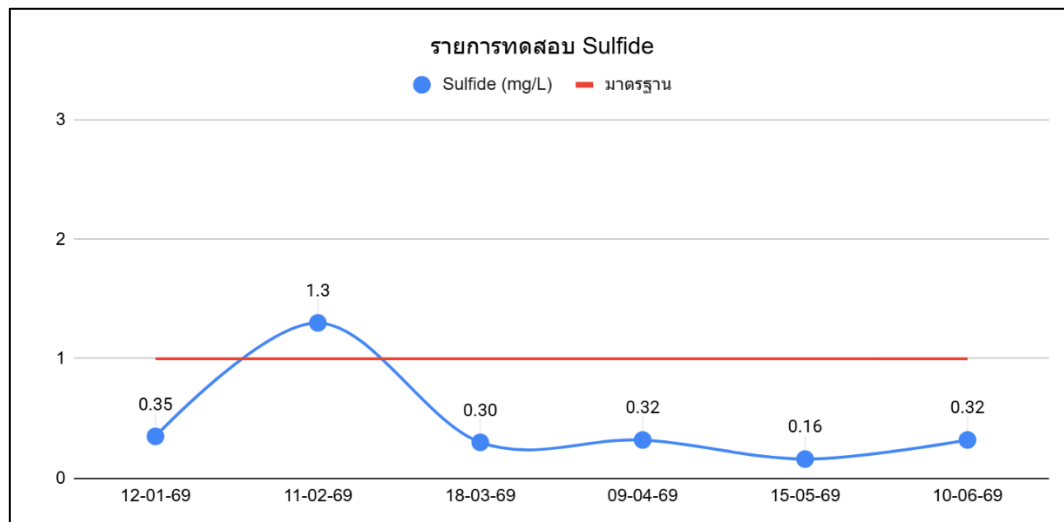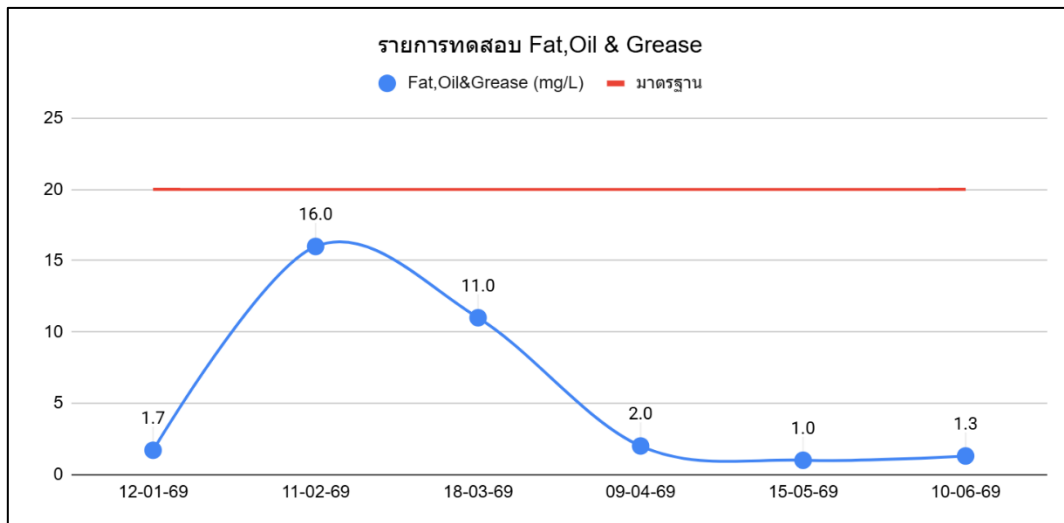

รายงานการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ ดี คอนโด ครีก ของบริษัท อาณาवरณ์ จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2569

ตำแหน่งที่ตรวจวัด น้ำออกระบบบำบัด อาคาร D (จุด 1)

ตารางที่ 3.8 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด อาคาร D (จุด 1)




ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด ⁽¹⁾						ค่าสูงสุด/ ค่าต่ำสุด	ค่า มาตรฐาน ⁽²⁾	เกณฑ์กำหนด ในรายงานฯ ⁽³⁾
		12-01-69	11-02-69	18-03-69	09-04-69	15-05-69	10-06-69			
pH	-	7.2	7.2	6.9	7.0	7.3	7.1	7.3/6.9	5.5-9.0	5.5-9.0
BOD	mg/L	60.0	24.0	18.0	56.0	18.0	16.0	60.0/16.0	≤20	≤20
Settleable Solids	mL/L	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30	0.10	0.30/0.10	-	-
Total Suspended Solids	mg/L	44.5	34.3	9.8	31.9	22.6	13.3	44.5/9.8	≤30	≤30
Total Dissolved Solids	mg/L	293	632	403	788	304	515	788/293	≤1,000	≤1,000
Nitrogen, TKN	mg/L	35.5	20.4	16.0	67.2	29.4	24.0	67.2/16.0	≤35	≤35
Sulfide	mg/L	0.32	0.53	0.24	1.1	0.16	0.26	1.1/0.16	≤1.0	≤1.0
Fat, Oil & Grease	mg/L	3.3	4.0	5.3	8.0	2.0	4.0	8.0/2.0	≤20	≤20
Total Coliform	MPN/ 100mL	9,500	6,500	3,400	6,300	2,700	2,700	9,500/2,700	-	-

หมายเหตุ




- (1) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้
- (2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ก)
- (3) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง	BK Lab (บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด)
ชื่อผู้บันทึก	นายสมักรพงศ์ พงศ์ศิริเดช
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ	นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0001 นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์ ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0002
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด	
ชื่อผู้วิเคราะห์	นายจิระศักดิ์ หมดหมั่น ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0001 นางสาววันวิสา นวลโย ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0003 นางสาววรรณพร ชินแก้ว ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0004
เบอร์โทรศัพท์	062 059 2888 และ 062 059 4888




กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด อาคาร D (จุด 1)

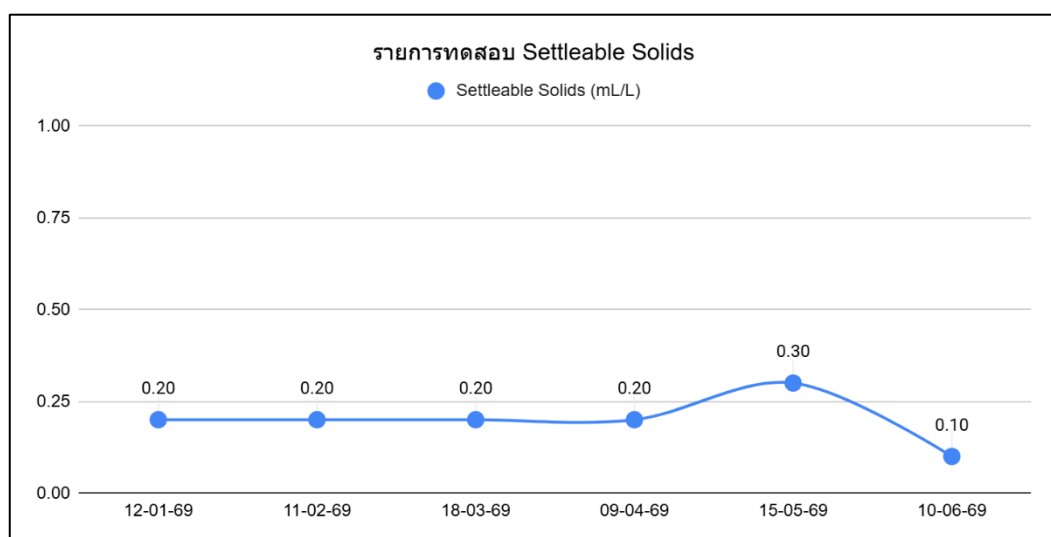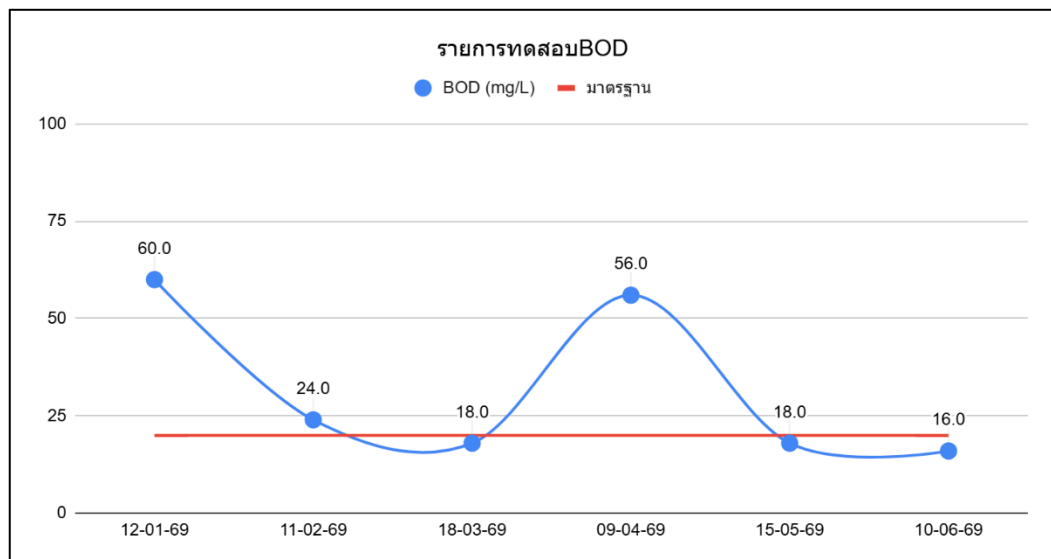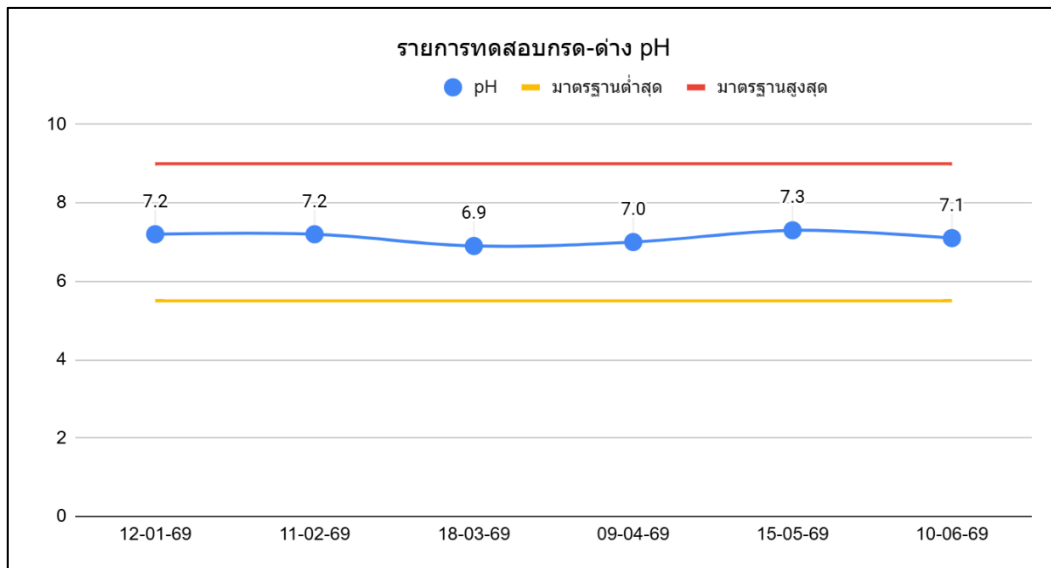

กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด อาคาร D (จุด 1)(ต่อ)

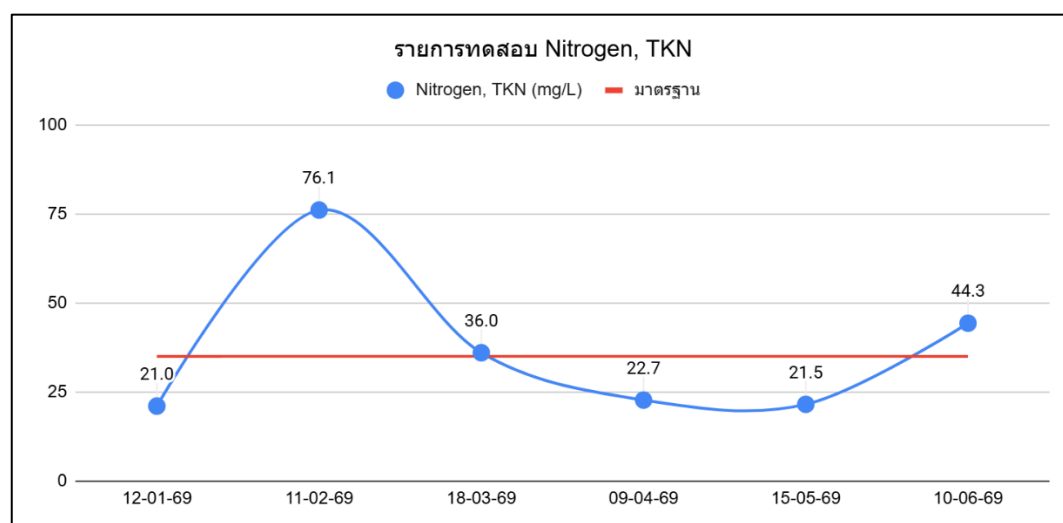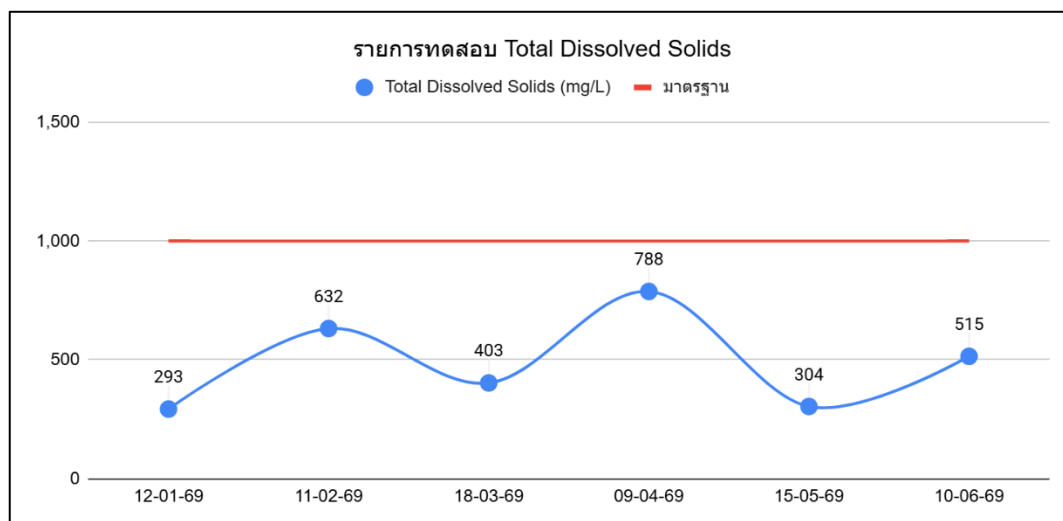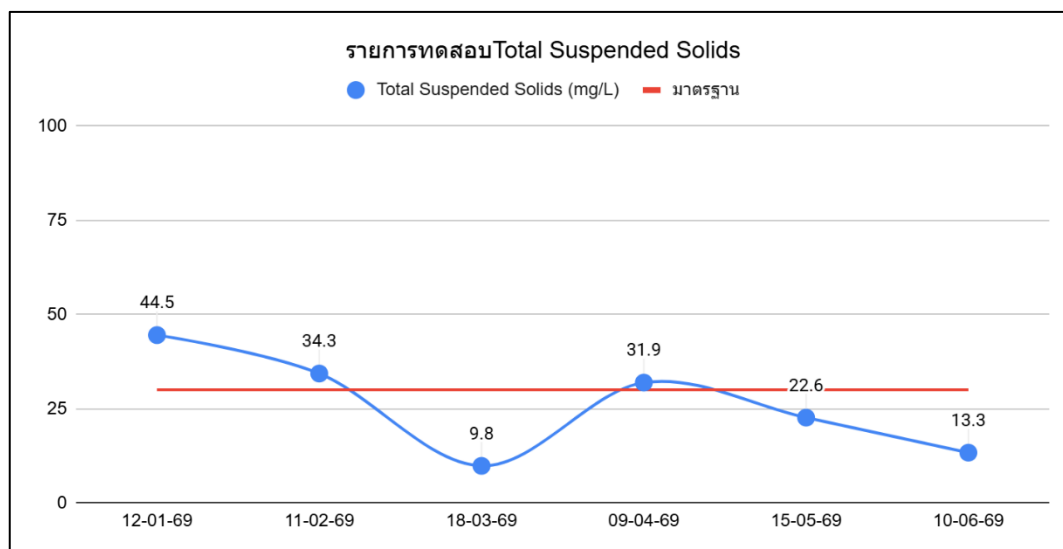

กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด อาคาร D (จุด 1)(ต่อ)

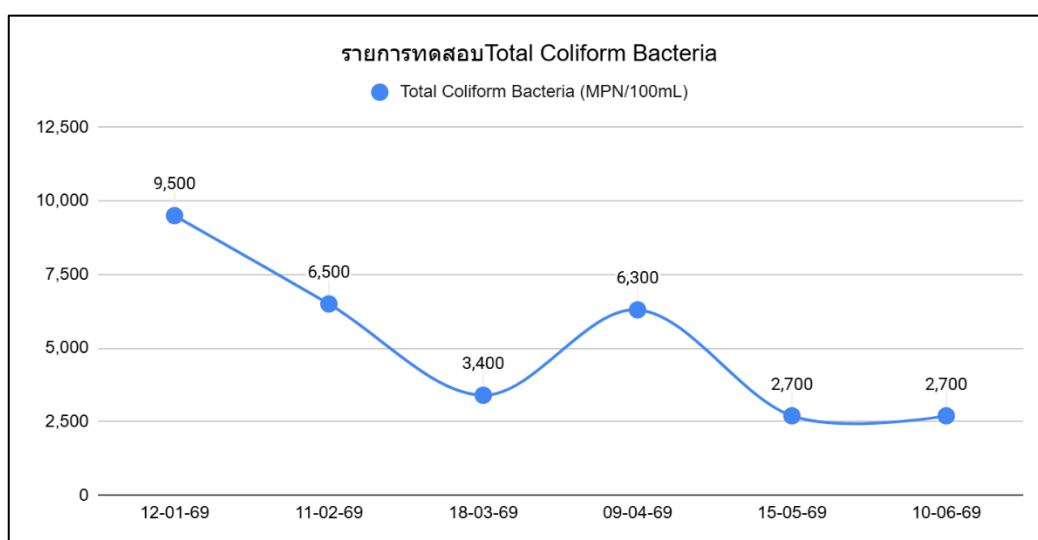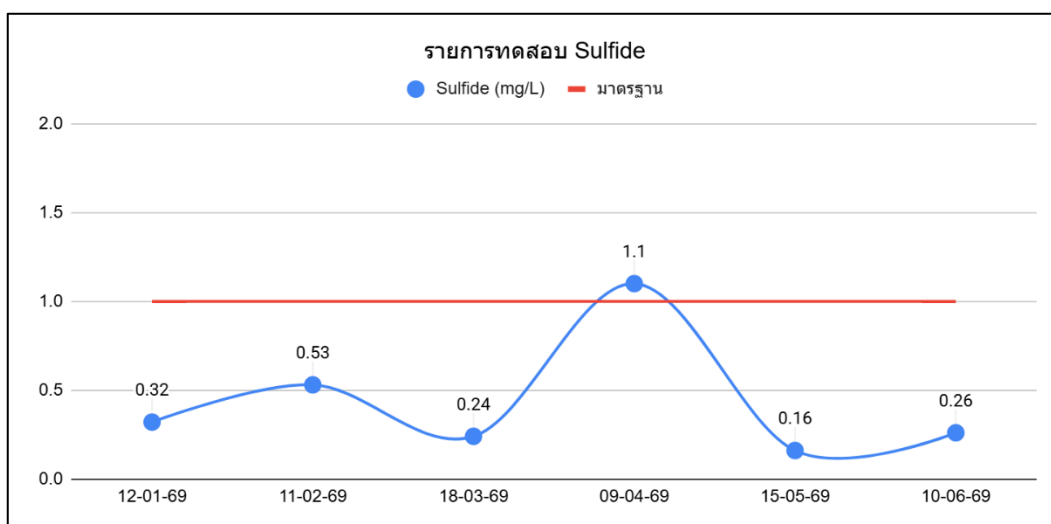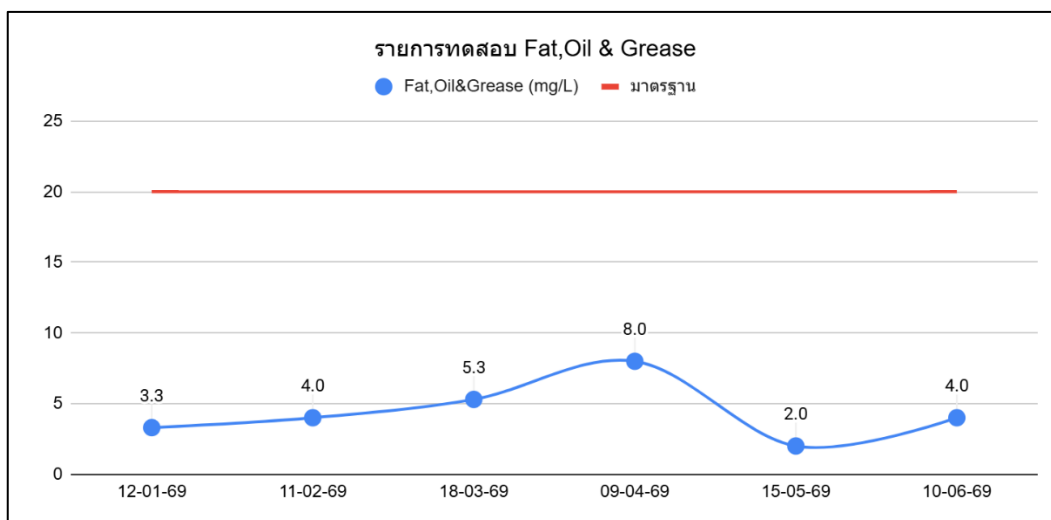

รายงานการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ ดี คอนโด ศรีภ ของบริษัท อาณาบรรณ จำกัด
จัดทำรายงานโดย บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2569
ตำแหน่งที่ตรวจวัด น้ำออกระบบบำบัด อาคาร D (จุด 2)

ตารางที่ 3.9 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด อาคาร D (จุด 2)




ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด ⁽¹⁾						ค่าสูงสุด/ ค่าต่ำสุด	ค่า มาตรฐาน ⁽²⁾	เกณฑ์กำหนด ในรายงานฯ ⁽³⁾
		12-01-69	11-02-69	18-03-69	09-04-69	15-05-69	10-06-69			
pH	-	7.2	6.9	7.1	7.0	7.1	7.2	7.2/6.9	5.5-9.0	5.5-9.0
BOD	mg/L	26.0	16.5	37.0	42.0	35.8	15.0	42.0/15.0	≤20	≤20
Settleable Solids	mL/L	0.30	0.20	0.20	0.30	0.30	0.10	0.30/0.10	-	-
Total Suspended Solids	mg/L	32.0	11.1	18.0	21.7	28.6	13.8	32.0/11.1	≤30	≤30
Total Dissolved Solids	mg/L	263	471	313	796	450	358	796/263	≤1,000	≤1,000
Nitrogen, TKN	mg/L	33.0	23.2	33.0	48.5	32.7	23.8	48.5/23.2	≤35	≤35
Sulfide	mg/L	0.51	0.35	0.63	1.0	0.24	0.08	1.0/0.08	≤1.0	≤1.0
Fat, Oil & Grease	mg/L	5.0	4.0	11.0	5.7	2.7	0.00	11.0/<0.33	≤20	≤20
Total Coliform	MPN/ 100mL	6,600	6,600	6,300	4,600	4,600	2,700	6,600/2,700	-	-

หมายเหตุ




- (1) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้
- (2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ก)
- (3) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง	BK Lab (บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด)	
ชื่อผู้บันทึก	นายสมักรพงศ์ พงศ์ศิริเดช	
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ	นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ	ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0001
	นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์	ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0002
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด		
ชื่อผู้วิเคราะห์	นายจิระศักดิ์ หมัดหมั่น	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0001
	นางสาววันวิสา นวลโย	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0003
	นางสาววรรณพร ชินแก้ว	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0004
เบอร์โทรศัพท์	062 059 2888 และ 062 059 4888	




กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด อาคาร D (จุด 2)

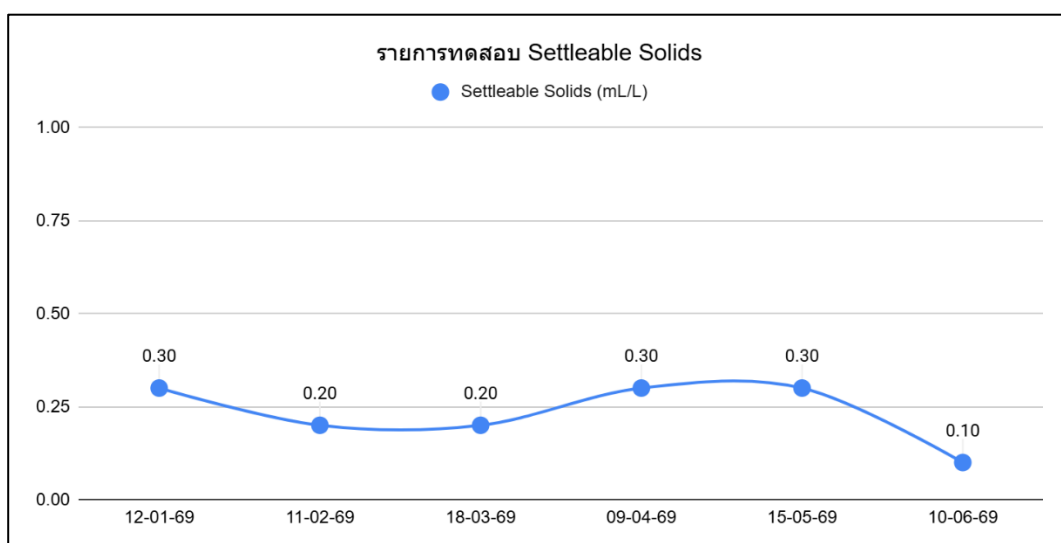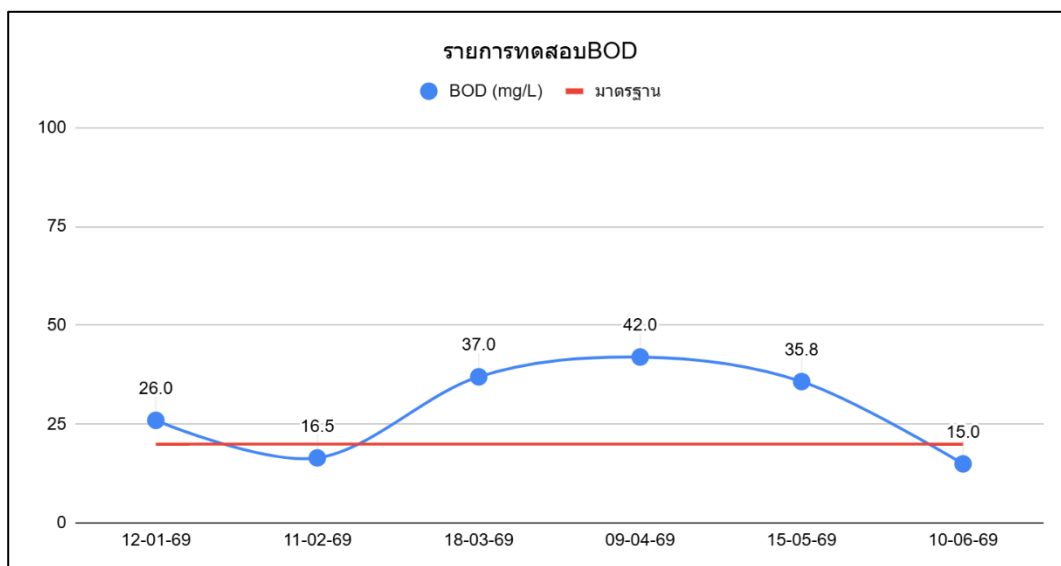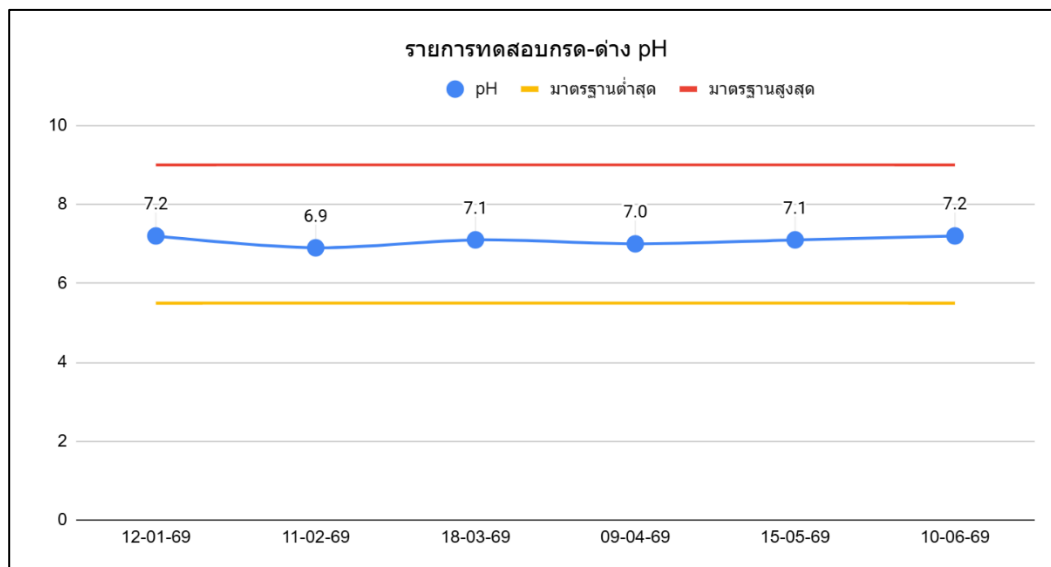

กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกกระบบบำบัด อาคาร D (จุด 2) (ต่อ)

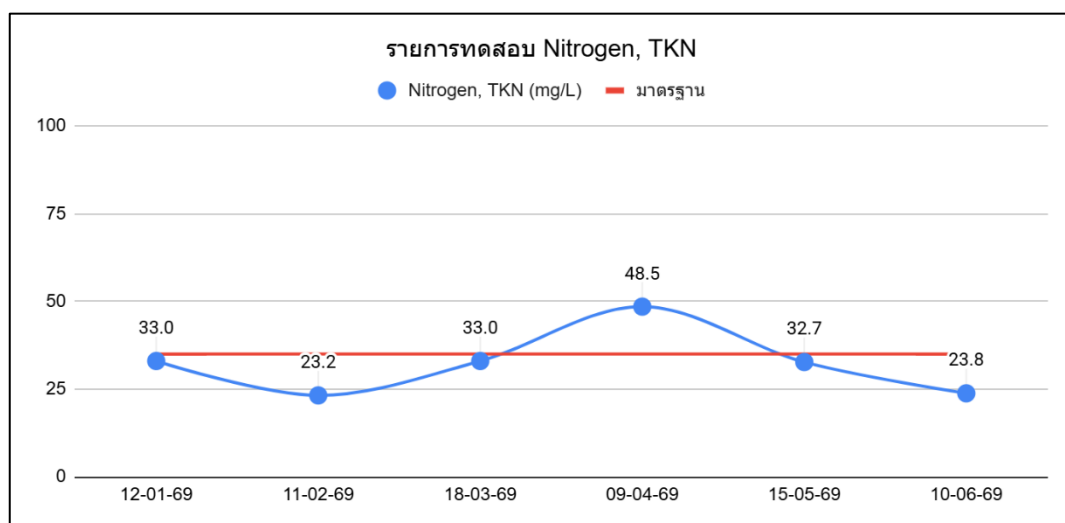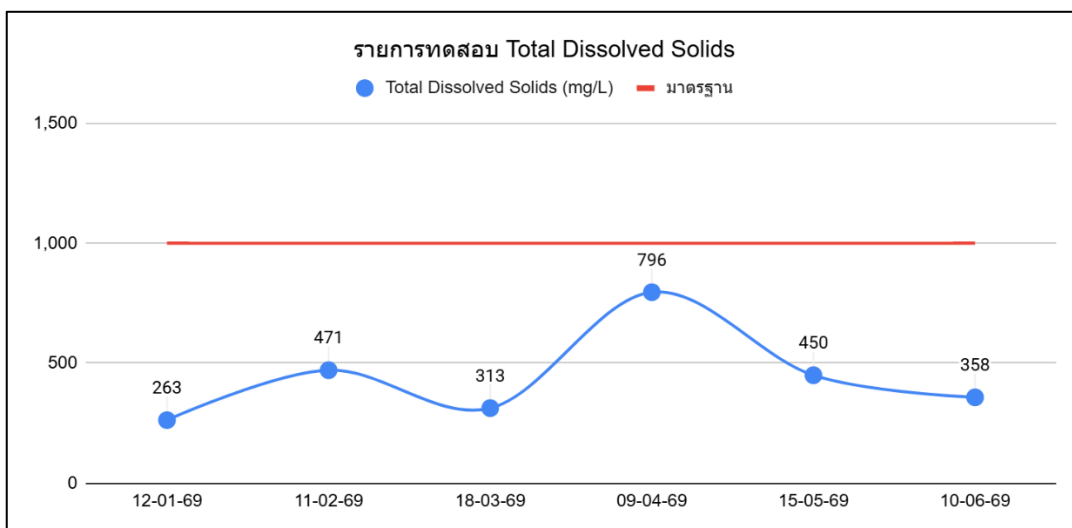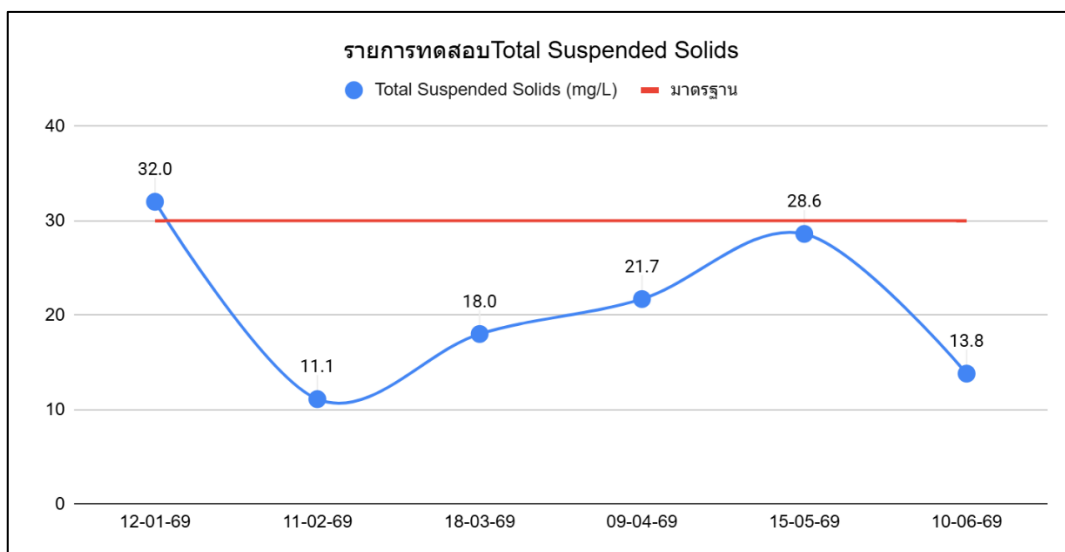

กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด อาคาร D (จุด 2) (ต่อ)

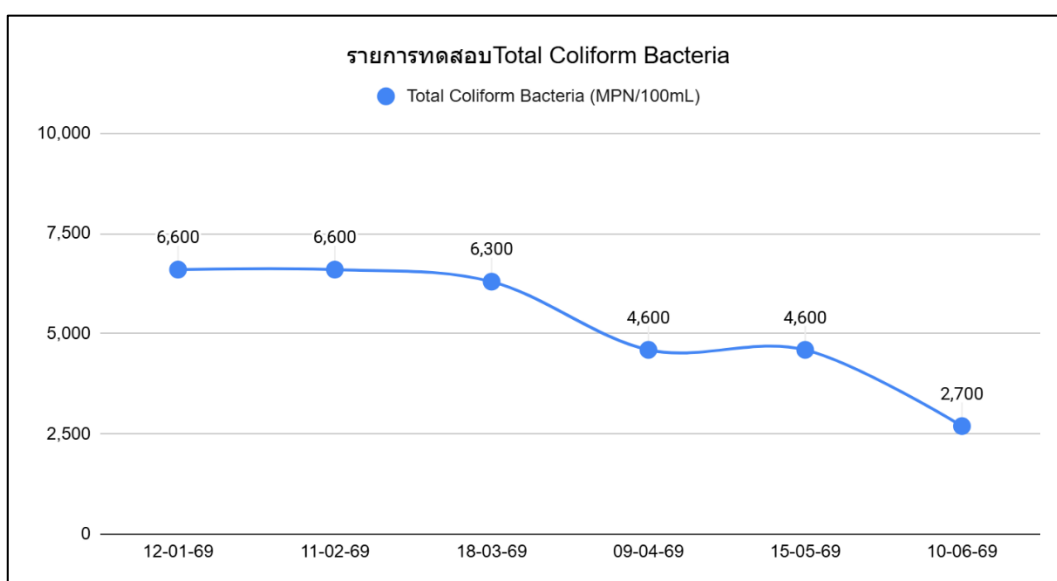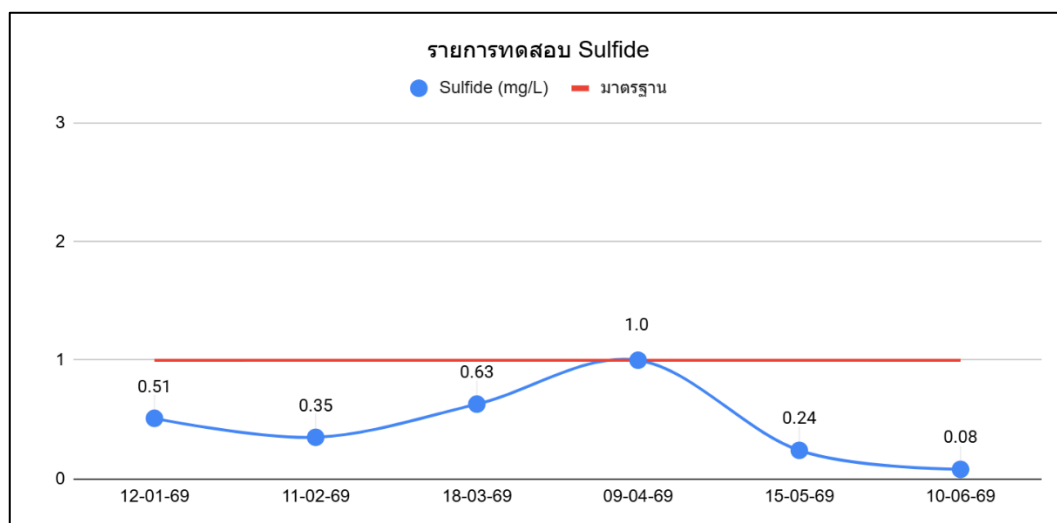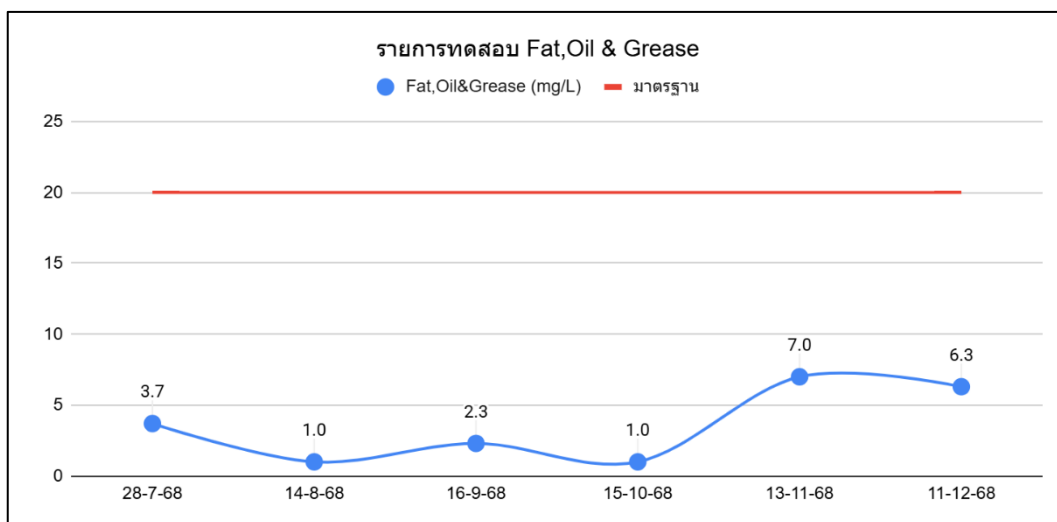

รายงานการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

โครงการ ดี คอนโด ศรีภ ของบริษัท อาณาบรรณ จำกัด
จัดทำรายงานโดย บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2569
ตำแหน่งที่ตรวจวัด น้ำสระว่ายน้ำ 1

ตารางที่ 3.10 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 1

ดัชนีคุณภาพ	หน่วย	ผลการตรวจวัด ⁽¹⁾						ค่ามาตรฐาน ⁽²⁾	เกณฑ์กำหนดในรายงานฯ ⁽³⁾
		12-01-69	11-02-69	18-03-69	09-04-69	15-05-69	10-06-69		
Total Coliform	MPN/ 100 mL	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<10	<10
Fecal Coliform	MPN/ 100 mL	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	N.D.	N.D.

หมายเหตุ

- (1) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้
- (2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
- (3) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- (4) <2.0 หมายถึง NOT Detected

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง	BK Lab (บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด)	
ชื่อผู้บันทึก	นายสมิครพงศ์ พงศ์ศิริเดช	
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ	นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ	ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0001
	นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์	ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0002
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด		
ชื่อผู้วิเคราะห์	นายจิระศักดิ์ หมดหมั่น	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0001
	นางสาววันวิสา นวลโย	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0003
	นางสาววรรณพร ชินแก้ว	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0004
เบอร์โทรศัพท์	062 059 2888 และ 062 059 4888	

รายงานการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

โครงการ ดี คอนโด ศรีภัก ของบริษัท อาณาบรรณ จำกัด
จัดทำรายงานโดย บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2569
ตำแหน่งที่ตรวจวัด น้ำสระว่ายน้ำ 2

ตารางที่ 3.11 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 2

ดัชนีคุณภาพ	หน่วย	ผลการตรวจวัด ⁽¹⁾						ค่ามาตรฐาน ⁽²⁾	เกณฑ์กำหนด ในรายงานฯ ⁽³⁾
		12-01-69	11-02-69	18-03-69	09-04-69	15-05-69	10-06-69		
Total Coliform	MPN/ 100 mL	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<10	<10
Fecal Coliform	MPN/ 100 mL	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	N.D.	N.D.

หมายเหตุ

- (1) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้
- (2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
- (3) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง	BK Lab (บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด)	
ชื่อผู้บันทึก	นายสมิครพงศ์ พงศ์ศิริเดช	
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ	นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ	ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0001
	นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์	ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0002
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด		
ชื่อผู้วิเคราะห์	นายจิระศักดิ์ หมัดหมั่น	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0001
	นางสาววันวิสา นวลโย	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0003
	นางสาววรรณพร ชินแก้ว	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0004
เบอร์โทรศัพท์	062 059 2888 และ 062 059 4888	

รายงานการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

โครงการ ดี คอนโด ศรีภ ของบริษัท อาณาบรรณ จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2569

ตำแหน่งที่ตรวจวัด น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนต้น)

ตารางที่ 3.12 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนต้น)

ดัชนีคุณภาพน้ำ	หน่วย	ผลการตรวจวัด ⁽¹⁾	ค่าสูงสุด/ ค่าต่ำสุด	ค่ามาตรฐาน ⁽²⁾	เกณฑ์กำหนด ในรายงานฯ ⁽³⁾
		15/10/68			
Alkalinity, Total	-	34.4	34.4	80-100	80-100
Chloride	mg/L	246	246	≤600	≤600
Total Hardness as CaCO ₃	mL/L	78.4	78.4	250-600	250-600
Cyanuric Acid	mg/L	39.0	39.0	30.-60	30.-60
Nitrogen, Ammonia	mg/L	0.28	0.28	≤20	≤20
Nitrate	mg/L	<0.10	<0.10	≤50	≤50
Total Coliform	MPN/ 100 mL	<2.0	<2.0	≤10.0	≤10.0
Fecal Coliform	MPN/ 100 mL	<2.0	<2.0	ไม่พบ	ไม่พบ
<i>Escherichia coli, Ecoli</i>	MPN/ 100 mL	N.D.	N.D.	ไม่พบ	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	CFU/mL	N.D.	N.D.	ไม่พบ	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CFU/mL	N.D.	N.D.	ไม่พบ	ไม่พบ

หมายเหตุ

- (1) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้
- (2) ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
- (3) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง	BK Lab (บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด)	
ชื่อผู้บันทึก	นายสมัครพงศ์ พงศ์ศิริเดช	
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ	นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ	ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0001
	นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์	ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0002
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด		
ชื่อผู้วิเคราะห์	นายจิระศักดิ์ หมดหมั่น	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0001
	นางสาววันวิสา นวลโย	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0003
	นางสาววรรณพร ชินแก้ว	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0004
เบอร์โทรศัพท์	062 059 2888 และ 062 059 4888	

รายงานการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

โครงการ ดี คอนโด ศรีภ ของบริษัท อาณาบรรณ จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2569

ตำแหน่งที่ตรวจวัด น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนลึก)

ตารางที่ 3.13 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนลึก)

ดัชนีคุณภาพน้ำ	หน่วย	ผลการตรวจวัด ⁽¹⁾	ค่าสูงสุด/ ค่าต่ำสุด	ค่ามาตรฐาน ⁽²⁾	เกณฑ์กำหนด ในรายงานฯ ⁽³⁾
		15/10/68			
Alkalinity, Total	-	34.8	34.8	80-100	80-100
Chloride	mg/L	242	242	≤600	≤600
Total Hardness as CaCO ₃	mL/L	77.6	77.6	250-600	250-600
Cyanuric Acid	mg/L	37.0	37.0	30.-60	30.-60
Nitrogen, Ammonia	mg/L	0.42	0.42	≤20	≤20
Nitrate	mg/L	<0.10	<0.10	≤50	≤50
Total Coliform	MPN/ 100 mL	<2.0	<2.0	≤10.0	≤10.0
Fecal Coliform	MPN/ 100 mL	<2.0	<2.0	ไม่พบ	ไม่พบ
<i>Escherichia coli, Ecoli</i>	MPN/ 100 mL	N.D.	N.D.	ไม่พบ	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	CFU/mL	N.D.	N.D.	ไม่พบ	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CFU/mL	N.D.	N.D.	ไม่พบ	ไม่พบ

หมายเหตุ

- (1) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้
- (2) ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
- (3) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง	BK Lab (บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด)	
ชื่อผู้บันทึก	นายสมัครพงศ์ พงศ์ศิริเดช	
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ	นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ	ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0001
	นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์	ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0002
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด		
ชื่อผู้วิเคราะห์	นายจิระศักดิ์ หมดหมั่น	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0001
	นางสาววันวิสา นวลโย	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0003
	นางสาววรรณพร ชินแก้ว	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0004
เบอร์โทรศัพท์	062 059 2888 และ 062 059 4888	

3.3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ ดี คอนโด ศรีภ ในระยะดำเนินการ ประจำปีเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 มีรายละเอียดดังนี้

1. การเกิดแผ่นดินไหว

- (1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบเส้นทางหนีภัยไว้ในบริเวณโครงการทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
- (2) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบการซ่อมอพยพเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

โครงการมีการมีการซ่อมแผนอพยพหนีภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการเช่นเดียวกับการซ่อมแผนอพยพหนีไฟโดยดำเนินการปีละ 1 ครั้ง ซึ่งโครงการได้ดำเนินการซ่อมล่าสุดเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568

2. การคมนาคมขนส่ง

- (1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบการอำนวยความสะดวกในการเข้า-ออก และห้ามจอดรถบริเวณทาง เข้า – ออก บนถนนสาธารณะและไหล่ทางทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกในการเข้า-ออก โครงการ 24 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยควบคุมดูแลเรื่องการจอดรถบริเวณทาง เข้า-ออก บนถนนสาธารณะ และไหล่ทาง รวมถึงมีการติดป้ายแสดงสัญลักษณ์บริเวณพื้นที่ห้ามจอด ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

3. การใช้น้ำ

- (1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในเส้นท่อทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

โครงการมีช่างคอยสำรวจการรั่วไหลของน้ำประปาในเส้นท่อ หากมีการรั่วซึม จะดำเนินการซ่อมแซมทันที

4. การระบายน้ำ

- (1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบท่อระบายน้ำและตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำของโครงการเป็นประจำทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

โครงการมีช่างคอยเดินตรวจสอบท่อระบายน้ำเป็นประจำ หากมีการอุดตันจะมีการทำความสะอาดทันที ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

5. การจัดการน้ำเสีย

- (1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้มีประสิทธิภาพ โดยได้ทำการบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส. 1 และสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามแบบ ทส. 2 ทุกเดือน นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการตรวจสอบการทำงานของบิ่เติมอากาศเป็นประจำทุกเดือน (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1 และ ทส. 2)

- (2) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง บีโอดี ปริมาณสารแขวนลอย ชัลไฟด์ ปริมาณสารละลาย ปริมาณตะกอนหนัก น้ำมันและไขมัน ทีเคเอ็น โคลิฟอร์มแบบที่เรียทั้งหมด บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำหลังเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการทุก 1 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการ

โครงการได้ว่าจ้าง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เข้าดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดและน้ำทิ้งของน้ำที่ผ่านระบบบำบัด ภาพถ่ายการเข้าเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง แสดงรูปภาพที่ 3.1

สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดรวม น้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก และน้ำสระว่ายน้ำของโครงการ ดี คอนโด ครีก ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำกับเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด อาคาร A (จุด1) พบว่า ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ยกเว้นค่าบีโอดี (BOD) ค่าสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) และค่าไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ก) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพบว่ามีแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกินกว่า 5,000 เอ็ม พี เอ็น./100 มิลลิลิตร อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กฎ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด อาคาร A (จุด2) พบว่า ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ยกเว้นค่าบีโอดี (BOD) ค่าสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) และค่าไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ก) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพบว่ามีแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ในเดือนมิถุนายน มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกินกว่า 5,000 เอ็ม พี เอ็น./100 มิลลิลิตร อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กฎ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด อาคาร B (จุด1) พบว่า ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ยกเว้นค่าบีโอดี (BOD) ในเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ ค่าสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) และค่าไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) มกราคม และกุมภาพันธ์ อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ก) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพบว่ามีแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ในเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกินกว่า 5,000 เอ็ม พี เอ็น./100 มิลลิลิตร อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กฎ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด อาคาร B (จุด2) พบว่า ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ยกเว้นค่าบีโอดี (BOD) ในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ค่าสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ในเดือนมีนาคม และค่าไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) ในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม มีค่าไขมัน (Fat, Oil & Grease) ในเดือนมีนาคม ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) ในเดือนมีนาคม อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ก) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพบว่ามีแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total

Coliform Bacteria) ในเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกินกว่า 5,000 เอ็ม พี เอน./100 มิลลิลิตร อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กฎ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด อาคาร C (จุด1) พบว่า ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ยกเว้นค่าบีโอดี (BOD) ค่าสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ในเดือนมกราคม มีนาคม ถึงพฤษภาคม และค่าไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) อ้างอิงตาม เกณฑ์มาตรฐาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ก) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพบว่ามีแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ในเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกินกว่า 5,000 เอ็ม พี เอน./100 มิลลิลิตร อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กฎ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด อาคาร C (จุด2) พบว่า ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ยกเว้นค่าบีโอดี (BOD) ค่าสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ในเดือนกุมภาพันธ์ และมิถุนายน ค่าไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) ในเดือนกุมภาพันธ์ และมิถุนายน ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) ในเดือนกุมภาพันธ์ อ้างอิงตาม เกณฑ์มาตรฐาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ก) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพบว่ามีแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ในเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน และมิถุนายน มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกินกว่า 5,000 เอ็ม พี เอน./100 มิลลิลิตร อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กฎ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด อาคาร D (จุด1) พบว่า ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ยกเว้นค่าบีโอดี (BOD) ในเดือนมกราคม และ มีนาคม ค่าสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ในเดือนมกราคม ค่าไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) ในเดือนกุมภาพันธ์ และมิถุนายน ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) ในเดือนเมษายน อ้างอิงตาม เกณฑ์มาตรฐาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ก) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพบว่ามีแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และเมษายน มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกินกว่า 5,000 เอ็ม พี เอน./100 มิลลิลิตร อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กฎ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด อาคาร D (จุด2) พบว่า ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ยกเว้นค่าบีโอดี (BOD) ในเดือนมกราคม มีนาคมถึงพฤษภาคม ค่าสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ในเดือนมกราคม ค่าไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) ในเดือนเมษายน อ้างอิงตาม เกณฑ์มาตรฐาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ก)

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพบว่ามีแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกินกว่า 5,000 เอ็ม พี เอ็น./100 มิลลิลิตร อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กฎ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน จากการตรวจสอบพบว่า ระบบบำบัดของอาคาร A1 ระบบหมุนเวียนตะกอน (Return Sludge) ไม่สามารถใช้งานได้ และอยู่ระหว่างรอการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ทดแทนระบบบำบัดของอาคาร D1 ภายในบ่อเติมอากาศไม่มีเชื้อจุลินทรีย์

6. การจัดการขยะมูลฝอย

- (1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบความสามารถในการรองรับของถังขยะ การรั่วซึมของถังขยะทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

โครงการมีแม่บ้านคอยตรวจสอบการรองรับขยะและการรั่วซึมของถังขยะเป็นประจำทุกวัน หากเกิดการชำรุด ให้ทำการเปลี่ยนใหม่ทดแทน

- (2) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและทำความสะอาดถังขยะ และห้องพักขยะรวม ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

โครงการมีแม่บ้านตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้าง โดยจะมีรถมาขนขยะทุกสัปดาห์ และหลังจากนั้นจะมีการทำความสะอาดห้องพักขยะรวม

7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- (1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบความเป็นกรดต่าง คลอรีนอิสระคงเหลือ และคลอรีนที่ร่วมกับสารอื่น วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิดบริการตลอด ในรายการ

โครงการมีการตรวจสอบปริมาณคลอรีนคงเหลือและความเป็นกรดต่างในสระว่ายน้ำทุกวันตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

- (2) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด และฟีคอลโคลิฟอร์มทุกเดือน ตลอดระยะดำเนินการ

โครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางชีววิทยาของน้ำในสระว่ายน้ำ ในรายการโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ทั้งหมด และฟีคอลโคลิฟอร์ม ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ พบว่า โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด อ้างอิงตาม เกณฑ์กำหนดตามคำแนะนำของ คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

- (3) มาตรการกำหนดให้มีการจัดบันทึกการทำงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระว่ายน้ำ (Life Guard)

โครงการมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น ห่วงชูชีพ ไม้บริเวณสระว่ายน้ำ แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่คอยประจำอยู่บริเวณสระ

- (4) มาตรการกำหนดให้มีการนออุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ และไม้ช่วยชีวิต เป็นต้น ทุก 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ

โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ช่วยชีวิตอยู่เป็นประจำ หากมีการชำรุดหรือเสียหาย จะดำเนินการเปลี่ยนใหม่ทันที

- (5) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพพื้นผิวทางเดินรอบสระว่ายน้ำและพื้นที่สระว่ายน้ำ หากชำรุดต้องแก้ไขทันที ทุกวันตลอดระยะดำเนินการ

โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบสภาพพื้นผิวทางเดินรอบสระว่ายน้ำและพื้นที่สระว่ายน้ำ

8. สุขภาพ

- (1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบถึงขยะ และอาคารห้องพักขยะให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน ถ้ามีการชำรุดต้องดำเนินการซ่อมทันที ทุกเดือนตลอดระยะดำเนินการ

โครงการมีแม่บ้านคอยตรวจสอบการรองรับขยะและการรั่วซึมของถังขยะเป็นประจำทุกวัน หากเกิดการชำรุด ให้ทำการเปลี่ยนใหม่ทดแทน

- (2) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบถึงขยะ และอาคารห้องพักขยะให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน ถ้ามีการชำรุดต้องดำเนินการซ่อมแซมทันที ทุก 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ

- (3) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำทุก 6 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการ

โครงการมีช่างคอยทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

- (4) มาตรการกำหนดให้มีการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอทุกเดือนตลอดระยะดำเนินการ

โครงการมีคนสวนคอย ดูแล รักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มีสภาพที่น่าดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

- (5) มาตรการกำหนดให้มีการให้ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิด หากพบว่าชำรุดต้องเปลี่ยนให้ทันที ตรวจสอบทุก 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการหรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต

โครงการมีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยประจำทุกเดือน ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

- (6) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบการอำนวยความสะดวกในการเข้า - ออก โครงการ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ

- (7) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบบริเวณทางเข้า-ออกบนถนนสาธารณะและไหล่ทางโดยห้ามจอดรถบริเวณทางเข้า - ออก บนถนนสาธารณะและไหล่ทาง ทุก 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ

โครงการมีการติดตั้งป้ายแสดงทิศทางการเดินรถเข้า-ออก บริเวณโครงการ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลตลอดเวลา มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง มีเส้นขาวแดงห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณทางเข้าออก บนถนนสาธารณะ และบริเวณไหล่ทาง และมีการติดตั้งป้ายโครงการที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

9. การป้องกันอัคคีภัย

- (1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันภัยทุกชนิด หากพบว่าชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่ทันที ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการหรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต

โครงการมีช่างคอยเดินสำรวจสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันภัยทุกชนิด หากพบว่าชำรุดจะทำการเปลี่ยนใหม่ทันที ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดี คอนโด ศรีภ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 สามารถจำแนกออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่

1. มาตรการที่สามารถปฏิบัติได้
2. มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วนหรือไม่มีประสิทธิภาพ
3. มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ
4. มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

โดยโครงการ ดี คอนโด ศรีภ สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดได้โดยส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ยังมีมาตรการบางข้อที่ยังคงค้าง โดยแบ่งเป็นดังนี้

มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ ได้แก่

1. การป้องกันอัคคีภัย

ทางโครงการไม่ได้ดำเนินการซ้อมอพยพหนีไฟ ในรอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 เนื่องจากยังไม่ถึงรอบดำเนินการ จะมีการดำเนินการในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569

2. ไฟฟ้า

โครงการมีการตรวจสอบดูแลอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ ซึ่งทางโครงการได้มีการดำเนินการตรวจสอบดูแลล่าสุดเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 และจะมีการดำเนินการในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569

4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการโครงการ ดี คอนโด ศรีภ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 สามารถสรุปได้ ดังนี้

1. การเกิดแผ่นดินไหว

โครงการมีการดำเนินการซ้อมแผนอพยพพร้อมกับการป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโครงการแก่พนักงาน และผู้พักอาศัยภายในโครงการ ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งโครงการได้ดำเนินการซ้อมล่าสุดเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568

2. การคมนาคมขนส่ง

- (1) โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกในการเข้า-ออก โครงการ 24 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (2) โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยควบคุมดูแลเรื่องจราจรบริเวณทาง เข้า-ออก บนถนนสาธารณะ และไหล่ทาง รวมถึงมีการติดป้ายแสดงสัญลักษณ์บริเวณพื้นที่ห้ามจอด ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

3. การใช้น้ำ

โครงการมีช่างคอยสำรวจการรั่วไหลของน้ำประปาในเส้นท่อ หากมีการรั่วซึม จะดำเนินการซ่อมแซมทันที

4. การระบายน้ำ

โครงการมีช่วงคอยเดินตรวจสอบท่อระบายน้ำเป็นประจำ หากมีการอุดตันจะมีการทำความสะอาดทันทีตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

5. การจัดการน้ำเสีย

- (1) โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้มีประสิทธิภาพโดยได้บันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส. 1 ทุกวัน และสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.2 ทุกเดือน นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการตรวจสอบการทำงานของปั๊มเติมอากาศเป็นประจำทุกเดือน (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1 และ ทส. 2)
- (2) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดรวม น้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก และน้ำสระว่ายน้ำ ของโครงการ ดี คอนโด ศรีภ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ กับเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด อาคาร A (จุด1) พบว่า ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ **ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด** ยกเว้นค่าบีโอดี (BOD) ค่าสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) และค่าไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ก) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพบว่ามีแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) **มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด** ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกินกว่า 5,000 เอ็ม พี เอ็น./100 มิลลิลิตร อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กฎ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด อาคาร A (จุด2) พบว่า ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ **ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด** ยกเว้นค่าบีโอดี (BOD) ค่าสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) และค่าไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ก) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพบว่ามีแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ในเดือนมิถุนายน **มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด** ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกินกว่า 5,000 เอ็ม พี เอ็น./100 มิลลิลิตร อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กฎ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด อาคาร B (จุด1) พบว่า ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ **ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด** ยกเว้นค่าบีโอดี (BOD) ในเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ ค่าสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) และค่าไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) มกราคม และกุมภาพันธ์ อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ก) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพบว่ามีแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ในเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ **มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด** ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกินกว่า 5,000 เอ็ม พี เอ็น./100 มิลลิลิตร อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กฎ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด อาคาร B (จุด2) พบว่า ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ยกเว้นค่าบีโอดี (BOD) ในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ค่าสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ในเดือนมีนาคม และค่าไนโตรเจน ที่เคเอ็น (Nitrogen, TKN) ในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม มีค่าไขมัน (Fat, Oil & Grease) ในเดือนมีนาคม ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) ในเดือนมีนาคม อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ก) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพบว่ามีแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ในเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกินกว่า 5,000 เอ็ม พี เอ็น./100 มิลลิลิตร อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กฎ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด อาคาร C (จุด1) พบว่า ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ยกเว้นค่าบีโอดี (BOD) ค่าสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ในเดือนมกราคม มีนาคม ถึงพฤษภาคม และค่าไนโตรเจน ที่เคเอ็น (Nitrogen, TKN) อ้างอิงตาม เกณฑ์มาตรฐาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ก) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพบว่ามีแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ในเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกินกว่า 5,000 เอ็ม พี เอ็น./100 มิลลิลิตร อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กฎ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด อาคาร C (จุด2) พบว่า ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ยกเว้นค่าบีโอดี (BOD) ค่าสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ในเดือนกุมภาพันธ์ และมิถุนายน ค่าไนโตรเจน ที่เคเอ็น (Nitrogen, TKN) ในเดือนกุมภาพันธ์ และมิถุนายน ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) ในเดือนกุมภาพันธ์ อ้างอิงตาม เกณฑ์มาตรฐาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ก) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพบว่ามีแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ในเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน และมิถุนายน มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกินกว่า 5,000 เอ็ม พี เอ็น./100 มิลลิลิตร อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กฎ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด อาคาร D (จุด1) พบว่า ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ยกเว้นค่าบีโอดี (BOD) ในเดือนมกราคม และมีนาคม ค่าสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ในเดือนมกราคม ค่าไนโตรเจน ที่เคเอ็น (Nitrogen, TKN) ในเดือนกุมภาพันธ์ และมิถุนายน ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) ในเดือนเมษายน อ้างอิงตาม เกณฑ์มาตรฐาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ก) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม และพบว่ามีแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และเมษายน

มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกินกว่า 5,000 เอ็ม พี เอ็น./100 มิลลิลิตร อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กฎ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด อาคาร D (จุด2) พบว่า ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ **ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด** ยกเว้นค่าบีโอดี (BOD) ในเดือนมกราคม มีนาคถึงพฤษภาคม ค่าสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ในเดือนมกราคม ค่าไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) ในเดือนเมษายน อ้างอิงตาม เกณฑ์มาตรฐาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ก) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพบว่ามีแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม **มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด** ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกินกว่า 5,000 เอ็ม พี เอ็น./100 มิลลิลิตร อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กฎ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน จากการตรวจสอบพบว่า ระบบบำบัดของอาคาร A1 ระบบหมุนเวียนตะกอน (Return Sludge) ไม่สามารถใช้งานได้ และอยู่ระหว่างรอการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ทดแทน ระบบบำบัดของอาคาร D1 ภายในบ่อเติมอากาศไม่มีเชื้อจุลินทรีย์ และเพื่อให้ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ โครงการได้มีแนวทางปฏิบัติในการควบคุมการทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ดังนี้

- ควบคุมอัตราการไหลของน้ำเสียเข้าระบบให้คงที่ตามค่าที่ได้ออกแบบไว้
- เฝ้าระวังและเติมจุลินทรีย์เพิ่มเติมในบ่อเติมอากาศให้ได้สัดส่วนตามที่ออกแบบ
- ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม และอุปกรณ์สูบ Return Sludge ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการอุดตัน และควรมีการบำรุงรักษาอุปกรณ์อยู่เสมอ
- ทำความสะอาดบ่อพักน้ำทิ้ง อย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง
- โครงการควรดำเนินการเติมคลอรีนเพื่อกำจัดเชื้อโรคในน้ำทิ้ง ก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ

6. การจัดการขยะมูลฝอย

- (1) โครงการมีแม่บ้านคอยตรวจสอบการรองรับขยะและการรื้อซึมของถังขยะเป็นประจำทุกวัน หากเกิดการชำรุด ให้ทำการเปลี่ยนใหม่ทดแทน
- (2) โครงการมีแม่บ้านตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้าง โดยจะมีรถมาขนขยะทุกสัปดาห์ และหลังจากนั้นจะมีการทำความสะอาดห้องพักขยะรวม

7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- (1) โครงการมีการตรวจสอบปริมาณคลอรีนคงเหลือและความเป็นกรดต่างในสระว่ายน้ำทุกวันตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (2) โครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางชีววิทยาของน้ำในสระว่ายน้ำ ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ พบว่า **มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด** อ้างอิงตามเกณฑ์กำหนดตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
- (3) โครงการมีการจัดเตรียมห่วงชูชีพ ไว้บริเวณสระว่ายน้ำ แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่คอยประจำอยู่บริเวณสระ

- (4) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ช่วยชีวิตอยู่เป็นประจำ หากมีการชำรุดหรือเสียหาย จะดำเนินการเปลี่ยนใหม่ทันที
- (5) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบสภาพพื้นผิวทางเดินรอบสระว่ายน้ำและพื้นที่สระว่ายน้ำ

8. สุขภาพ

- (1) โครงการมีแม่บ้านคอยตรวจสอบการรองรับขยะและการรั่วซึมของถังขยะเป็นประจำทุกวัน หากเกิดการชำรุด ให้ทำการเปลี่ยนใหม่ทดแทน
- (2) โครงการมีช่างคอยทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (3) โครงการมีคนสวนคอย ดูแล รักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มีสภาพที่น่าดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (4) โครงการมีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยประจำทุกเดือน ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (5) โครงการมีการติดตั้งป้ายแสดงทิศทางการเดินรถเข้า-ออก บริเวณโครงการ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอย ควบคุมดูแลตลอดเวลา มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง มีเส้นขาวแดงห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณทางเข้าออก บนถนนสาธารณะ และบริเวณไหล่ทาง และมีการติดตั้งป้ายโครงการที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

9. การป้องกันอัคคีภัย

- (1) โครงการมีช่างคอยเดินสำรวจสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันภัยทุกชนิด หากพบว่าชำรุดจะทำการเปลี่ยนใหม่ทันที ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบที่ 1 เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ
- เอกสารแนบที่ 2 มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
- เอกสารแนบที่ 3 หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ
- เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2
- เอกสารแนบที่ 5 รายงานการซ่อมอพยพอัคคีภัย
- เอกสารแนบที่ 6 แผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
- เอกสารแนบที่ 7 บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย
- เอกสารแนบที่ 8 บันทึกการตรวจสอบระบบระบายน้ำ
- เอกสารแนบที่ 9 รายงานการฉีดพ่นแมลง
- เอกสารแนบที่ 10 รายงานตรวจเช็คกล้องวงจรปิด
- เอกสารแนบที่ 11 รายงานการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย
- เอกสารแนบที่ 12 ใบเสร็จมูลฝอย
- เอกสารแนบที่ 13 บันทึกการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า
- เอกสารแนบที่ 14 รายงานการตรวจเช็คสายน้ำดี
- เอกสารแนบที่ 15 ใบเสร็จไฟฟ้าและน้ำประปา

เอกสารแนบที่ 1

เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เลขทะเบียน ๗-๒๕๐
ที่ อก ๐๓๓๐(๕)/ ๒๕๓ ๓ ๕๕ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๘ รายการ

นี้เสียจำนวน ๘ รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil and Grease	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
7	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl Method
8	Total Suspended Solids	Dried from 103 to 105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

Certificate of Registration

The management system of Certificate Number 621371
BK Nature Taurus Company Limited
59/386 Moo 4, Kathu, Kathu, Phuket, Thailand, 83120

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2015

The provision of Laboratory service (Water: pH, TSS, TDS, TH, ALK, Cl, Fe And Waste
water: pH, BOD, TSS, TDS, COD, TKN) for Thailand

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of
requirements may be obtained by consulting the certifier. Certification is conditional
on maintaining the required performance standards throughout the certified
period of registration.

Valid from

Initial Certification: 09 September 2019

Latest Issue: 07 September 2023

Expiry Date: 08 September 2024

Recertification Before: 08 September 2025
subject to annual assessments

Authorised by



Mike Tims
Chief Executive Officer





શ્રી ગાંધી(૬)/૬૮ ના ૬

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๖๕๖๑ พฤษภาคม ๐๑

เรื่อง ต่อยายนั่งสอรับขันหมากเพียบพร้อมปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคคลากร และชนิดสารเคมีของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออารยชนทะเลอันเนื่องพันธุ์โครงการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำฟ้องอ้างถึง บริษัท ปิเด เนเจอร์ ทอรัล จำกัด ขอต่ออายุหนังสือขึ้นทะเบียน
 หอปฏิบัติการวิโรดิระห์เอวอน เลขทะเบียน ๖-๒๕๐ สถานที่ตั้งเลขที่ ๕๙/๓๙๐ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้
 จังหวัดภูเก็ต ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอริส จำกัด ต่อยาพิษหนึ่งสิบล้านขวดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด

ก. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

- ๑) นายอหิตย์ ชินสุใจ ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-ค-๐๐๑๑
- ๒) นางสาวสาวณี บุตรสุริย์ ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-ค-๐๐๑๒
- ๓) นายจีระศักดิ์ นิตดหมั่น ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-ค-๐๐๑๓

ข. เจ้าหน้าที่กองปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| ๑) นางสาววันวิสา นวลน้อย | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๙๐-จ-๐๐๐๓๓ |
| ๒) นางสาววรรณพร ชินแก้ว | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๙๐-จ-๐๐๐๔๔ |
| ๓) นายณัฏฐพงศ์ พงศ์ศิริเดช | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๙๐-จ-๐๐๐๕๕ |
| ๔) นางสาวจิตติมาพร เงาะละหุ้ง | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๙๐-จ-๐๐๐๖๖ |
| ๕) นางสาวภาณุชลลศรี บุญเชื้อ | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๙๐-จ-๐๐๐๗๗ |
| ๖) นางสาวอริติมา ทองขาว | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๙๐-จ-๐๐๐๘๘ |
| ๗) นางสาวสุนิสา สังข์ศรีรัตน์ | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๙๐-จ-๐๐๐๙๙ |
| ๘) นางสาวบุษรี ศรีรัตน์ | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๙๐-จ-๐๐๑๐๐ |
| ๙) นายณฤพท แก้วจำปา | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๙๐-จ-๐๐๑๑๑ |

ค. ข้อบ่งชี้สามารถบ่งชี้ได้ทั้งข้อบ่งชี้ที่เฉพาะเจาะจงและข้อบ่งชี้ที่กว้างขวาง

หนังสือฉบับนี้ ...

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๗๒ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
 รับขึ้นเป็นหนังสือปฏิบัติภารกิจราชการนอก ให้ยื่นคำขอต่อผู้อำนวยการกองคำต่อกรมโรงงาน
 อุตสาหกรรมภายใน ๖๐ วัน ก่อนวันสิ้นสุดหนังสือรับขึ้นเป็นหนังสือปฏิบัติภารกิจราชการนอก

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปัทมาวรรณ คุณประเสริฐ)

ผู้อำนวยการวิจัยและเตือนภัยพิบัติ

ปฏิบัติราชการแบบยี่สิบศักราชโรงเรียนคุณธรรม

กองวิจัยและพัฒนาทรัพยากรงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนากายมลพิษโรงพยาบาลใต้

ໂທຣ. ອ ສເລກ໑ ໕໐໒໖, ອ ສເລກ໓ ໐໖໙໔ ກ່ຽວ ໕໖໐໑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sinw@diw.mail.go.th



“อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว”





รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0-41

(Certification No. 23-LB0-41)

ฉบับที่ 02

ออกใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

(Valid from)

(20 February BE. 2566 (2023))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

☒ ถาวร

(Permanent)

☐ นอกสถานที่

(Site)

☐ชั่วคราว

(Temporary)

☐เคลื่อนที่

(Mobile)

☐ หลายสถานที่

(Multisite)

ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570

(Unit) (10 November BE. 2570 (2027))

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (environmental field)		
2. น้ำ (ต่อ) (water) (cont.)	- Chloride (Cl) 5.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-Cl ⁻ B
3. น้ำเสีย (wastewater)	- Chemical Oxygen Demand (COD) 40.0 mg/L to 10 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 5220 C
	- Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) 3.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-N _{org} B
	- Biochemical Oxygen Demand (BOD) 2.0 mg/L to 20.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-O B



แบบ ทส.ทส.บ.๒
Form NSC/TISI 2

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน (Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัล จำกัด
(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๕๔/๓๘๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะลุวอ อำเภอเบญจบุรี จังหวัดภูเก็ต
(54/386 Moo 4, Talu, Kathu, Phuket)

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑
(to standard No. TS 17025-2561 (ISO/IEC 17025:2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๕๔๐
(Accreditation No. Testing 0590)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้รับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
(Issue date : 3 March B.E. 2566 (2023))


(นายเอกนิติ รมยานนท์)
(นายเอกนิติ รมยานนท์)

รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Deputy Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Registration No. Thai Industrial Standards Institute)



กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)



5136276



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ (Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certificate No. 23-LB0141)

ชื่อห้องปฏิบัติการ
(Laboratory Name)
บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัล จำกัด
(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)
หมายเลขการรับรองที่
(Accreditation No.)
ทดสอบ 0590
(Testing 0590)

ฉบับที่ 02
(Issue No.)
ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
(Valid from 20 February B.E. 2566 (2023))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ
(Laboratory status)
☒ ถาวร (Permanent)
☐ ชั่วคราว (Temporary)
☐ เคลื่อนที่ (Mobile)
☐ หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (environmental field) 1. น้ำและน้ำเสีย (water and wastewater)	- pH 4.0 to 10.0	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, and part 4500-H ⁺ B
	- Total suspended solids (TSS) 6.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 D
	- Total dissolved solids (TDS) 50.0 mg/L to 10 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 C
	- Iron (Fe) 0.10 mg/L to 3.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 3500-Fe B

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)

หน้าที่ 1/2

เอกสารแนบที่ 2

มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานความคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานความคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานความคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมียลักษณะเป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีท่อระบายน้ำหรือเสวหรือมีหลายท่อที่เชื่อมต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ให้แบ่งอาคาร ออกเป็น ๓ ชนิด คือ

ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย หมายถึง อาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่พักอาศัยของบุคคล ทั้งการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว ได้แก่

- (๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
- (๒) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
- (๓) หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานรับเลี้ยงเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก

(๕) สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีความพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบอาชีพเพื่อสุขภาพ

(๖) ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจการก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชย์ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชย์กรรม หรือบริการธุรกิจ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง ได้แก่

(๑) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

(๒) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า

(๓) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

(๕) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร

(๖) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน

(๗) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนขอทางราชการ

อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางการ

ชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ข้อ ๔ ให้แบ่งขนาดของอาคาร ออกเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. อาคารอยู่อาศัย					
อาคารชุด	ห้องชุด	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๑๐๐	-
หอพัก	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
สถานรับเลี้ยงเด็ก	-	-	-	-	ทุกขนาด
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีความพิการ	-	-	-	-	ทุกขนาด
ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจการก่อสร้าง	-	-	-	-	ทุกขนาด
๒. อาคารพาณิชย์					
โรงแรม	ห้อง	ตั้งแต่ ๒๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๖๐ แต่ไม่ถึง ๒๐๐	ไม่ถึง ๖๐	-
สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว	ตารางเมตร	-	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาของทางการ		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
อาคารที่ทำการของทาง ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์การระหว่างประเทศและ พหุภาคี		ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ขึ้นไป ๕๕,๖๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๕,๖๐๐ แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า		ตั้งแต่ ๒๕,๖๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ตลาด		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๑,๖๐๐ แต่ไม่ถึง ๑๑,๐๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๕๐๐	ไม่ถึง ๒๕๐
๓. อาคารสถานพยาบาล	เตียง	ตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐ แต่ไม่ถึง ๓๐	-	ไม่ถึง ๑๐

ข้อ ๕ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารไว้ ดังต่อไปนี้

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. ความเป็นกรดและด่าง (pH)	๕.๕ - ๘.๖	๕.๕ - ๘.๐	๕.๕ - ๘.๖	๕.๕ - ๘.๐
๒. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย และอาคารสถานพยาบาล
๓. ขอบเข้างู๊สแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๔. ขอบเข้างู๊สละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๖๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	
	เพิ่มขึ้นจากปริมาณน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	เพิ่มขึ้นจากปริมาณน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	-	-
๕. ซัลไฟด์ (Sulfide)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๖. ฟอสเฟต (Total Kjeldahl Nitrogen)	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๗. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย
๘. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๙. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มเสีย (Fecal Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๑๐. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-	-

- ข้อ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารให้ใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้
- ๖.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๐.๑ หน่วย
 - ๖.๒ ซีโอดี ให้ใช้วิธีบดตัวอย่างที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วันติดต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีแอสไซด์ฟิเคชัน (Azide Modification) หรือวิธีเมมเบรนอิเล็กโทรด (Membrane Electrode) หรือวิธีออปติคัลไฟร (Optical Probe)
 - ๖.๓ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ ๑๐๓ ถึง ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง
 - ๖.๔ ของแข็งละลายทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยตัวอย่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง
 - ๖.๕ ซีลไฟด์ ให้ใช้วิธีไอโอดิเมตริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลินบลู (Methylene Blue Method)
 - ๖.๖ ทิตเร็น ให้ใช้วิธีเจลดาล์ (Kjeldahl)
 - ๖.๗ ไนโตรเจนแอมโมเนีย ให้ใช้วิธีคลอรีนด้วยตัวละลายแล้วแยกน้ำหนักรองน้ำมันและไขมัน
 - ๖.๘ แบคทีเรียจำนวนโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟิโคไลฟอรัม ให้ใช้วิธีมัลติเทิล ทิวบ์ เฟอริเมนเทน เทคนิก (Multiple Tube Fermentation Technique)
 - ๖.๙ คลอรีนอิสระ ให้ใช้วิธีไทเทรต (Titrimetric method) หรือวิธีเทียนสี (Colorimetric method) หรือวิธีไอโอดิเมตริก อิเล็กโทรด (Iodometric Electrode Technique)

ข้อ ๗ การคิดคำนวณขนาดของอาคารตามข้อ ๔ ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๘ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทิ้งตามข้อ ๖ ต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดฉบับล่าสุด หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๙ การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามข้อ ๕ ให้เป็น ดังต่อไปนี้

๙.๑ ให้เก็บในกระบอกน้ำทิ้งสุ่งแหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ำทิ้งที่จะระบายออกจากอาคาร ในการมีกระบอกน้ำทิ้งสุ่งให้เก็บทุกจุด

๙.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตามข้อ ๙.๑ ให้เก็บแบบจ้วง (Grab Sampling)

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบที่ 3
หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำกรอบ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร ออกแบบการก่อสร้างอาคารเพื่อการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดหาที่ดิน และบริการชุมชน ในภาพรวมครั้งที่ 2/2556
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ซึ่งมีหัวหน้าหน่วยงานราชการ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดี คอนโด ศรีวิชัย อ่างทอง จำกัด โดยให้โครงการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ให้ไปรายงาน อ่างทองศรีวิชัย ทั้งนี้ เมื่อมีการดำเนินการก่อสร้างแล้วจะต้องรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ส่งมาด้วย 2 และ 3 รวมทั้งโครงการจะยื่นขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารและดำเนินการ
รายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วย และประสาน
จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ หรือแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (good Acrobat
และสามารถใช้งานได้) ภายใน 1 เดือน เพื่อให้เป็นเอกสารอ้างอิงและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้
สำนักงาน ได้ดำเนินการให้สำนักงาน อ่างทองศรีวิชัย จำกัด เข้าระดมแบบแปลนอาคาร ดี คอนโด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป



ที่ พท 1009.5/2646

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ถนนพิษณุโลก 7
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

28 กุมภาพันธ์ 2556

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดี คอนโด ศรีวิชัย
เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท อ่างทองศรีวิชัย จำกัด
อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ พท 1009.5/11599
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555


- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาหนังสือบริษัท อ่างทองศรีวิชัย จำกัด ที่ โทร. 234/2555
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2555
 2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการ ดี คอนโด ศรีวิชัย อ่างทองศรีวิชัย จำกัด ต้องปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด
 3. แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการดีคอนโด
การจัดหาที่ดิน และบริการชุมชน

ด้วยหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้โครงการ ดี คอนโด ศรีวิชัย
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดี คอนโด ศรีวิชัย โดยไม่จำเป็นต้องยื่นขอรับใบอนุญาตให้
ลงทุน และดำเนินการ บริษัท อ่างทองศรีวิชัย จำกัด ผู้ได้รับอนุญาตและรับอนุญาต
บริษัท อ่างทองศรีวิชัย จำกัด ได้เสนอรายงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ดี คอนโด ศรีวิชัย และบริษัท อ่างทองศรีวิชัย
ผู้ได้รับอนุญาตให้ลงทุนโครงการ ดี คอนโด ศรีวิชัย (แนวรังวัดโครงการ) ภายหลังที่
โครงการ 3-3-66.4 ไป เป็นโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อาคารชุด) ประกอบด้วย อาคารชุด
ขนาดพื้นที่ 8 ชั้น จำนวน 4 อาคาร และอาคารพาณิชย์ขนาดพื้นที่ 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร รวมพื้นที่
พักอาศัย 806 ห้อง ให้สำนักงาน ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาของหน่วยงาน รายละเอียดดังต่อไปนี้

สำนักงาน...


ตารางที่ 4 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดี คอนโด ศรีวิชัย ระยะดำเนินการ

ชนิดกิจกรรม สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พหุภาคีผู้เกี่ยวข้อง	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
1. การเกิดมลพิษในอากาศ	- บริเวณที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ - ภายในโครงการ	- สภาเทศบาลเมือง - การขออนุญาตขุดดิน	- ตรวจสอบการเกิดมลพิษทางอากาศในบริเวณโครงการ - ตรวจสอบการก่อมลพิษทางเสียงจากอาคารที่อยู่ใกล้เคียงกับโครงการ	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาค่าดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาค่าดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด - นิติบุคคลอาคารชุด
2. การควบคุมมลพิษในน้ำ	- บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ - บริเวณทางเข้า-ออกถนนสาธารณะและใกล้เคียง	- การขออนุญาตขุดดิน - สภาเทศบาลเมือง	- ตรวจสอบการก่อมลพิษทางน้ำในบริเวณโครงการ - ตรวจสอบการก่อมลพิษทางน้ำในบริเวณใกล้เคียง	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาค่าดำเนินการ - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาค่าดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด - นิติบุคคลอาคารชุด
3. การเกิดน้ำเสีย	- บริเวณที่ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย	- สภาเทศบาลเมือง	- ตรวจสอบการก่อมลพิษทางน้ำในบริเวณโครงการ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาค่าดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
4. การควบคุมมลพิษในดิน	- บริเวณที่ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย - บริเวณที่ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย	- การขออนุญาตขุดดิน - สภาเทศบาลเมือง	- ตรวจสอบการก่อมลพิษทางดินในบริเวณโครงการ - ตรวจสอบการก่อมลพิษทางดินในบริเวณใกล้เคียง	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาค่าดำเนินการ - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาค่าดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด - นิติบุคคลอาคารชุด




ตารางที่ 4 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดี คอนโด ศรีวิชัย ระยะดำเนินการ

ชนิดกิจกรรม สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พหุภาคีผู้เกี่ยวข้อง	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
5. การจัดการน้ำเสีย	- บริเวณที่ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย - บริเวณที่ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย	- สภาเทศบาลเมือง - การขออนุญาตขุดดิน	- ตรวจสอบการก่อมลพิษทางน้ำในบริเวณโครงการ - ตรวจสอบการก่อมลพิษทางน้ำในบริเวณใกล้เคียง	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาค่าดำเนินการ - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาค่าดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด - นิติบุคคลอาคารชุด



ตารางที่ 4 สรุปแผนการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานคุ้มครองแรงงาน สืบค้นได้ ครบถ้วน ระบ่งสำเนา (ต่อ)

ข้อผิดพลาด ที่ตรวจพบ	มาตรการตรวจสอบ	พยานหลักฐาน	วิธีการตรวจสอบ	การแก้ไข การตรวจ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
3. ความปลอดภัย และสุขภาพ	- ตรวจดู มาตรการ ป้องกันอันตราย	- มาตรการป้องกัน	- ตรวจดู มาตรการ ป้องกันอันตราย	- ทุกเดือน ตรวจ ความปลอดภัย	- วิศวกรความปลอดภัย
	- ตรวจดู มาตรการ ป้องกันอันตราย	- มาตรการป้องกัน	- ตรวจดู มาตรการ ป้องกันอันตราย	- ทุกเดือน ตรวจ ความปลอดภัย	- วิศวกรความปลอดภัย
	- ตรวจดู มาตรการ ป้องกันอันตราย	- มาตรการป้องกัน	- ตรวจดู มาตรการ ป้องกันอันตราย	- ทุกเดือน ตรวจ ความปลอดภัย	- วิศวกรความปลอดภัย
	- ตรวจดู มาตรการ ป้องกันอันตราย	- มาตรการป้องกัน	- ตรวจดู มาตรการ ป้องกันอันตราย	- ทุกเดือน ตรวจ ความปลอดภัย	- วิศวกรความปลอดภัย
	- ตรวจดู มาตรการ ป้องกันอันตราย	- มาตรการป้องกัน	- ตรวจดู มาตรการ ป้องกันอันตราย	- ทุกเดือน ตรวจ ความปลอดภัย	- วิศวกรความปลอดภัย
	- ตรวจดู มาตรการ ป้องกันอันตราย	- มาตรการป้องกัน	- ตรวจดู มาตรการ ป้องกันอันตราย	- ทุกเดือน ตรวจ ความปลอดภัย	- วิศวกรความปลอดภัย
	- ตรวจดู มาตรการ ป้องกันอันตราย	- มาตรการป้องกัน	- ตรวจดู มาตรการ ป้องกันอันตราย	- ทุกเดือน ตรวจ ความปลอดภัย	- วิศวกรความปลอดภัย
4. การป้องกัน อัคคีภัย	- ตรวจดู มาตรการ ป้องกันอัคคีภัย	- มาตรการป้องกัน	- ตรวจดู มาตรการ ป้องกันอัคคีภัย	- ทุกเดือน ตรวจ ความปลอดภัย	- วิศวกรความปลอดภัย
	- ตรวจดู มาตรการ ป้องกันอัคคีภัย	- มาตรการป้องกัน	- ตรวจดู มาตรการ ป้องกันอัคคีภัย	- ทุกเดือน ตรวจ ความปลอดภัย	- วิศวกรความปลอดภัย



เอกสารแนบที่ 4

ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 38/250 หมู่ 4 ตำบลคู้งก้ง อำเภอคู้งก้ง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร : 076 623945, 062 059 4838 โทรสาร : 076 619665
Address : 38/250 Village No.4 Kung-Kung Sub-district, Kung-Kung District, Phakhet, 83120 Tel: 076 623945, 062 059 4838 Fax: 076 619665
E-mail: bknature@gmail.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : WT-02289
หมายเลขใบปฏิบัติการวิเคราะห์ (Lab No.) : 2-260

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ชื่อผู้ (Address) : 81 หมู่ 2 ถนนวิเศษนคร ตำบลคู้งก้ง อำเภอคู้งก้ง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120
โทร (Tel.) : 076 623 306 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : อ.หนองบัวลำภู, หมู่ 31 หมู่ 2 ถนนวิเศษนคร ตำบลคู้งก้ง อำเภอคู้งก้ง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 12/01/2026
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 12/01/2026
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 12-16/01/2026
วันที่รายงานผล (Result Date) : 18/01/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ข้อมูลวิเคราะห์ (Analysis No.)			26012/10	26012/11
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปาหมู่บ้าน	น้ำประปาหมู่บ้าน
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			บ่อน้ำ A (จุด 1)	บ่อน้ำ A (จุด 2)
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			Waterwater	Waterwater
ค่าอุณหภูมิ (Sample Condition)			13.00 °C	13.04 °C
การวิเคราะห์ (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method	7.3	5.5-9.0
การวิเคราะห์ (BOD)	mg/L	Asize Modification part 4500-O C	18.0	13.0
การวิเคราะห์ (Total Dissolved Solids)	mg/L	5-Days BOD Test part 5210B	25.0	17.0
การวิเคราะห์ (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 105 ± 05 °C part 2540C	300	347
ไนโตรเจน แอมโมเนีย (Nitrogen, TN)	mg/L	Macro-Nitrogen part 4500-N _{am} B	23.0	20.0
ซัลเฟต (Sulfate)	mg/L	Isonetric part 4500-S ²⁻ F	0.32	0.23
โพแทสเซียม (Pot. Oil & Grease)	mg/L	Partion & Gravimetric part 5520B	2.0	3.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านซึ่งกำหนดตามฉบับกรมอนามัย พ.ศ.2567
ประกาศใช้จากฉบับที่ 14 เมื่อวันที่ 2334 วันที่ 27 สิงหาคม 2567
(3) Not TDS Accredited
(4) ผลการวิเคราะห์การทดสอบน้ำประปาหมู่บ้าน (Analyzed by Subcontractor)
(5) การวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
(6) Not Department of Industrial
***Certificate ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TN

หมายเหตุ (Notes) :
1. ผลการทดสอบจะขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บตัวอย่างและการเก็บรักษาตัวอย่าง (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเท่านั้น และไม่ได้นำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจทางกฎหมายโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard High service
การให้บริการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน (BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 38/250 หมู่ 4 ตำบลคู้งก้ง อำเภอคู้งก้ง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร : 076 623945, 062 059 4838 โทรสาร : 076 619665
Address : 38/250 Village No.4 Kung-Kung Sub-district, Kung-Kung District, Phakhet, 83120 Tel: 076 623945, 062 059 4838 Fax: 076 619665
E-mail: bknature@gmail.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : WT-02289
หมายเลขใบปฏิบัติการวิเคราะห์ (Lab No.) : 2-260

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ชื่อผู้ (Address) : 81 หมู่ 2 ถนนวิเศษนคร ตำบลคู้งก้ง อำเภอคู้งก้ง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120
โทร (Tel.) : 076 623 306 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : อ.หนองบัวลำภู, หมู่ 31 หมู่ 2 ถนนวิเศษนคร ตำบลคู้งก้ง อำเภอคู้งก้ง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 12/01/2026
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 12/01/2026
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 12-16/01/2026
วันที่รายงานผล (Result Date) : 18/01/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ข้อมูลวิเคราะห์ (Analysis No.)			26012/12	26012/13
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปาหมู่บ้าน	น้ำประปาหมู่บ้าน
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			บ่อน้ำ B (จุด 1)	บ่อน้ำ B (จุด 2)
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			Waterwater	Waterwater
ค่าอุณหภูมิ (Sample Condition)			13.00 °C	13.12 °C
การวิเคราะห์ (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method	7.3	5.5-9.0
การวิเคราะห์ (BOD)	mg/L	Asize Modification part 4500-O C	55.0 ^h	14.5
การวิเคราะห์ (Total Dissolved Solids)	mg/L	5-Days BOD Test part 5210B	87.6	18.0
การวิเคราะห์ (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 105 ± 05 °C part 2540C	267	361
ไนโตรเจน แอมโมเนีย (Nitrogen, TN)	mg/L	Macro-Nitrogen part 4500-N _{am} B	38.2	18.2
ซัลเฟต (Sulfate)	mg/L	Isonetric part 4500-S ²⁻ F	0.05	0.26
โพแทสเซียม (Pot. Oil & Grease)	mg/L	Partion & Gravimetric part 5520B	7.7	3.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านซึ่งกำหนดตามฉบับกรมอนามัย พ.ศ.2567
ประกาศใช้จากฉบับที่ 14 เมื่อวันที่ 2334 วันที่ 27 สิงหาคม 2567
(3) Not TDS Accredited
(4) ผลการวิเคราะห์การทดสอบน้ำประปาหมู่บ้าน (Analyzed by Subcontractor)
(5) การวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
(6) Not Department of Industrial
***Certificate ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TN

หมายเหตุ (Notes) :
1. ผลการทดสอบจะขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บตัวอย่างและการเก็บรักษาตัวอย่าง (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเท่านั้น และไม่ได้นำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจทางกฎหมายโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard High service
การให้บริการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน (BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



4

Analysis Report

120

- : ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น : นาย วิฑิต วัฒนศิริธรรม น.วิฑิต
- : 12/01/2026
- : 12/01/2026
- : 12-18/01/2026
- : 18/01/2026

Unit (Unit)	Test Item	Method of Analysis ⁽¹⁾
mg/L	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B
mg/L	5-Days BOD Test part 5210B	Acid Mod Titrimetric part 4500-O ₂ C ²
mg/L	Dried at 103 - 105 °C part 2540D	Isophtalic part 4500-S ² F
mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	Macro-Kjeldahl part 4500-N ₃ B
mg/L	Isophtalic part 4500-S ² F	Macro-Kjeldahl part 4500-N ₃ B
mg/L	Particulate part 5520B	Particulate part 5520B

Publication of Water and Wastewater, A-CHA, AMWA, WEF 23rd Edition 2017
 1. การบำบัดน้ำเสีย การบำบัดน้ำเสีย การบำบัดน้ำเสีย การบำบัดน้ำเสีย การบำบัดน้ำเสีย
 11 พฤศจิกายน 2561 วันที่ 27 สิงหาคม 2567
 11 พฤศจิกายน 2561 (Analyzed by Subcontractor)

the tested samples as mentioned in this report.)

...End...

FD-302 (Rev. 11-27-70)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 99350 หมู่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55120 โทร: 076 623955, 062 059 2849, 062 059 4868 โทรสาร: 076 619645
Address: 99350 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phuket, 55120 Tel: 076 623955, 062 059 2849, 062 059 4868 Fax: 076 619645
Email: info@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W2-052499

ชื่อผู้ใช้งาน (Customer) : บริษัทเนเจอร์ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ (Address) : บริษัทเนเจอร์ทอรัส จำกัด
โทร (Tel) : 076 623 306 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : บริษัทเนเจอร์ทอรัส จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 12/01/2026
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 12/01/2026
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 12-14/01/2026
วันที่รายงานผล (Result Date) : 19/01/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			260112/10	260112/11
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำจืด	น้ำจืด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำจืด	น้ำจืด
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.00 น.	13.00 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			น้ำจืด	น้ำจืด
ค่าความขุ่น (Turbidity) ⁽³⁾⁽⁴⁾	NTU	Gravimetric part 2540F	0.10	0.10
ค่าความเค็ม (Total Coliform) ⁽⁵⁾⁽⁶⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation test part 9221 A - E	4,900	4,200

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทเนเจอร์ทอรัส จำกัด
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทเนเจอร์ทอรัส จำกัดโดยไม่มีการรับรองผลเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 99350 หมู่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55120 โทร: 076 623955, 062 059 2849, 062 059 4868 โทรสาร: 076 619645
Address: 99350 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phuket, 55120 Tel: 076 623955, 062 059 2849, 062 059 4868 Fax: 076 619645
Email: info@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W2-052698

ชื่อผู้ใช้งาน (Customer) : บริษัทเนเจอร์ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ (Address) : บริษัทเนเจอร์ทอรัส จำกัด
โทร (Tel) : 076 623 306 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : บริษัทเนเจอร์ทอรัส จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 12/01/2026
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 12/01/2026
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 12-14/01/2026
วันที่รายงานผล (Result Date) : 19/01/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			260112/12	260112/13
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำจืด	น้ำจืด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำจืด	น้ำจืด
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.00 น.	13.00 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			น้ำจืด	น้ำจืด
ค่าความขุ่น (Turbidity) ⁽³⁾⁽⁴⁾	NTU	Gravimetric part 2540F	0.10	0.20
ค่าความเค็ม (Total Coliform) ⁽⁵⁾⁽⁶⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	7,200	3,500

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทเนเจอร์ทอรัส จำกัด
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทเนเจอร์ทอรัส จำกัดโดยไม่มีการรับรองผลเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)





บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 39/256 หมู่ 4 ตำบลวังช้างเขตรัฐ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร : 076 623955, 062 059 2886, 062 059 4888 โทรสาร : 076 619665
Address : 39/256 Village No.4 Kallu Sub-district, Kallu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2886, 062 059 4888 Fax: 076 619665
เว็บไซต์ : bktaurus.com E-mail : bktaurus@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : WD-05289

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)	บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ (Address)	ที่อยู่ : 39/256 หมู่ 4 ตำบลวังช้างเขตรัฐ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร : 076 623955, 062 059 2886, 062 059 4888 โทรสาร : 076 619665 เว็บไซต์ : bktaurus.com E-mail : bktaurus@gmail.com
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	พื้นที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 12/01/2026
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 12/01/2026
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 12/14/2026
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	วันที่รายงานผล (Result Date) : 12/14/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ตัวอย่าง (Analysis No.)			26012/14	26012/15
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำจืด	น้ำจืด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำจืด	น้ำจืด
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.17 น.	13.22 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			น้ำจืด	น้ำจืด
การปนเปื้อน (Settleable Solids) (%)	mL	Gravimetric port 2243F	0.20	0.10
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (Total Coliform) (ppm)	MPN/100 mL	Multiple-tube Fermentation Test port 9221 A - E	7,300	3,900

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนในน้ำดื่มที่บริโภคได้ พ.ศ. 2567
(3) Not ISO Accredited
(4) ทดสอบโดยใช้วิธีการทดสอบแบบน้ำจืด (Analyzed by Subcontractor)
(5) กระทรวงสาธารณสุข
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายเลข ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ซ้ำ



หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการต่อไปเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยผู้ให้บริการเท่านั้น และไม่ได้รับรองว่าเป็นผลจากการทดสอบที่ถูกต้อง
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service
This service is provided by BK Nature Taurus Co., Ltd. and is not for sale.



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 39/256 หมู่ 4 ตำบลวังช้างเขตรัฐ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร : 076 623955, 062 059 2886, 062 059 4888 โทรสาร : 076 619665
Address : 39/256 Village No.4 Kallu Sub-district, Kallu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2886, 062 059 4888 Fax: 076 619665
เว็บไซต์ : bktaurus.com E-mail : bktaurus@gmail.com


Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : WD-05290

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)	บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ (Address)	ที่อยู่ : 39/256 หมู่ 4 ตำบลวังช้างเขตรัฐ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร : 076 623955, 062 059 2886, 062 059 4888 โทรสาร : 076 619665 เว็บไซต์ : bktaurus.com E-mail : bktaurus@gmail.com
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	พื้นที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 12/01/2026
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 12/01/2026
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 12/14/2026
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	วันที่รายงานผล (Result Date) : 12/14/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ตัวอย่าง (Analysis No.)			2521/100	2521/101
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำจืด	น้ำจืด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำจืด	น้ำจืด
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.02 น.	14.09 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			น้ำจืด	น้ำจืด
การปนเปื้อน (Settleable Solids) (%)	mL	Gravimetric port 2540F	0.20	0.10
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (Total Coliform) (ppm)	MPN/100 mL	Multiple-tube Fermentation Test port 9221 A - E	9,500	6,600

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนในน้ำดื่มที่บริโภคได้ พ.ศ. 2567
(3) Not ISO Accredited
(4) ทดสอบโดยใช้วิธีการทดสอบแบบน้ำจืด (Analyzed by Subcontractor)
(5) กระทรวงสาธารณสุข
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายเลข ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ซ้ำ



หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการต่อไปเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยผู้ให้บริการเท่านั้น และไม่ได้รับรองว่าเป็นผลจากการทดสอบที่ถูกต้อง
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service
This service is provided by BK Nature Taurus Co., Ltd. and is not for sale.



บริษัท บิด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลคูหา ตำบลคูหา จันทบุรี 33120 โทร: 076 623995, 082 059 2888, 082 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kuba Sub-district, Kuba District, Phuket, 33120 Tel: 076 623995, 082 059 2888, 082 059 4888 Fax: 076 619965
Email: bk@bktaurus.co.th E-mail: bktaurus@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	8 หมู่ที่ 2 ถนนวิเศษสงคราม ตำบลคูหา จันทบุรี 33120
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	17/02/2026
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	17/02/2026
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	18-14/02/2026
วันที่รายงานผล (Result Date)	18/02/2026

ประเภททดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	มาตรฐาน (Standard)
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)	280112/19	น้ำดื่มบรรจุขวด 2	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)	น้ำดื่มบรรจุขวด 1 (จุดเก็บตัวอย่าง)	Water ¹⁾	มาตรฐาน
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)	13.32 น.	Water ²⁾	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)	13.33 น.	Water ³⁾	

ทดสอบทั้งหมด (Total Coliform) ¹⁾	MPN/100 mL	Water ¹⁾ - Tube Fermentation Test	<2.0
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ²⁾	MPN/100 mL	Water ²⁾ - Tube Fermentation Test	<2.0

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details):	
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 20 th Edition 2017	
[2] ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบทั้งหมด	
[3] Not TSI Accredited	
[4] ทดสอบโดยผู้ให้บริการทดสอบน้ำดื่มบรรจุขวด (Analyzed by Subcontractor)	
[5] มาตรฐาน ISO 9001:2015	
[6] Not Department of Industrial Works Accredited	
<2.0 หมายถึง NOT Detected	



หมายเหตุ (Notes):

1. ผลการทดสอบทั้งหมดเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ผลการทดสอบสุดท้ายจะแจ้งให้ทราบ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บิด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

..End..

..Principle Reproducibility On standard first service

..Principle Reproducibility On standard first service

F-27.8-01/1 V2.1 มกราคม 2563



บริษัท บิด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลคูหา ตำบลคูหา จันทบุรี 33120 โทร: 076 623995, 082 059 2888, 082 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kuba Sub-district, Kuba District, Phuket, 33120 Tel: 076 623995, 082 059 2888, 082 059 4888 Fax: 076 619965
Email: bk@bktaurus.co.th E-mail: bktaurus@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	8 หมู่ที่ 2 ถนนวิเศษสงคราม ตำบลคูหา จันทบุรี 33120
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	17/02/2026
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	17/02/2026
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	17-17/02/2026
วันที่รายงานผล (Result Date)	18/02/2026

ประเภททดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	มาตรฐาน (Standard)
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)	280112/23	น้ำดื่มบรรจุขวด 2	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)	น้ำดื่มบรรจุขวด 1 (จุดเก็บตัวอย่าง)	Water ¹⁾	มาตรฐาน
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)	09.30 น.	Water ²⁾	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)	น้ำดื่มบรรจุขวด 1 (จุดเก็บตัวอย่าง)	Water ³⁾	

ทดสอบทั้งหมด (Total Coliform) ¹⁾	MPN/100 mL	Water ¹⁾ - Tube Fermentation Test	<2.0
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ²⁾	MPN/100 mL	Water ²⁾ - Tube Fermentation Test	<2.0

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details):	
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 20 th Edition 2017	
[2] ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบทั้งหมด	
[3] Not TSI Accredited	
[4] ทดสอบโดยผู้ให้บริการทดสอบน้ำดื่มบรรจุขวด (Analyzed by Subcontractor)	
[5] มาตรฐาน ISO 9001:2015	
[6] Not Department of Industrial Works Accredited	
<2.0 หมายถึง NOT Detected	

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details):	
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 20 th Edition 2017	
[2] ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบทั้งหมด	
[3] Not TSI Accredited	
[4] ทดสอบโดยผู้ให้บริการทดสอบน้ำดื่มบรรจุขวด (Analyzed by Subcontractor)	
[5] มาตรฐาน ISO 9001:2015	
[6] Not Department of Industrial Works Accredited	
<2.0 หมายถึง NOT Detected	

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details):	
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 20 th Edition 2017	
[2] ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบทั้งหมด	
[3] Not TSI Accredited	
[4] ทดสอบโดยผู้ให้บริการทดสอบน้ำดื่มบรรจุขวด (Analyzed by Subcontractor)	
[5] มาตรฐาน ISO 9001:2015	
[6] Not Department of Industrial Works Accredited	
<2.0 หมายถึง NOT Detected	

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details):	
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 20 th Edition 2017	
[2] ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบทั้งหมด	
[3] Not TSI Accredited	
[4] ทดสอบโดยผู้ให้บริการทดสอบน้ำดื่มบรรจุขวด (Analyzed by Subcontractor)	
[5] มาตรฐาน ISO 9001:2015	
[6] Not Department of Industrial Works Accredited	
<2.0 หมายถึง NOT Detected	

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details):	
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 20 th Edition 2017	
[2] ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบทั้งหมด	
[3] Not TSI Accredited	
[4] ทดสอบโดยผู้ให้บริการทดสอบน้ำดื่มบรรจุขวด (Analyzed by Subcontractor)	
[5] มาตรฐาน ISO 9001:2015	
[6] Not Department of Industrial Works Accredited	
<2.0 หมายถึง NOT Detected	

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details):	
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 20 th Edition 2017	
[2] ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบทั้งหมด	
[3] Not TSI Accredited	
[4] ทดสอบโดยผู้ให้บริการทดสอบน้ำดื่มบรรจุขวด (Analyzed by Subcontractor)	
[5] มาตรฐาน ISO 9001:2015	
[6] Not Department of Industrial Works Accredited	
<2.0 หมายถึง NOT Detected	

..End..

..Principle Reproducibility On standard first service

..Principle Reproducibility On standard first service

F-27.8-01/1 V2.1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co.



ชื่อ : สุภาวดี งามกลาง บ้านเลขที่ ๕1510 โทร : 076 623955, 062 259 2288, 062 259 4888 โทรสาร : 076 619605
 Address: 592586 Village No.4 Kathu Sub-district, Kaeu District, Phuket, 83201 Tel: 076 623955, 062 259 2288, 062 259 4888 Fax: 076 619605
 อีเมล : blanetwae@gmail.com

Analysis Report

บริษัท (Page) : 2 of 2
 หมายเลขงาน (Report No.) : W-31569
 ทะเบียนเลขบัญชีธนาคาร : เลขที่ 5-280
 : ฝ่ายเลขานุการ ศาลากลาง
 : 81 หมู่ 5 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10520
 โทร (Tel.) : 576 682 398 โทรสาร (Fax) : -
 อีเมล (Email) :

[illegible]

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 20th Edition 2017
[2] ประสิทธิภาพการย่อยสลายของสารอินทรีย์ในน้ำเสียโดยใช้จุลินทรีย์ชนิดต่างๆในการบำบัดน้ำเสีย
ประภตทิพย์ นาคหิรัญกนกกุล และคณะ, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับพิเศษ ปีที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] Not TIS Accredited
[4] ข้อมูลไม่ได้อยู่ภายใต้การทดสอบยืนยันมาตรฐาน (Analyzed by Subcontractor)
[5] ความปลอดภัยไม่ผ่านการรับรอง
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 -

หมายเหตุ (Notes) :
รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผล
(The above results are related
รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำ

PRO™
Principle Reproducibility On Standard First Service
The standard for competitive sales performance in the marketplace.



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co.



โทรศัพท์ : 090-0600 รหัส : 1-800-000-0000 โทรสาร : 076-623995, 062-050-2088, 062-050-4030 โทรสาร : 076-610605
 Address: 592308 Village No.4 Kollam Sub-district, Kollam District, India, 63120 Tel: 076-623995, 062-050-2088, 062-050-4030 Fax: 076-610605
 อีเมล : 08555601305 E-mail: blabandura.1@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัทสหภาพธุรกิจ จำกัด กทม
 ที่อยู่ (Address) : 11 หมู่ 1 ถนนวิสุทธิดงราช อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33100
 โทรศัพท์ : 046 682 356 โทรสาร (Fax) : -
 หน้า Page : 3 of 4

[illegible]

การประเมินคุณภาพ (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
- [2] วิธีการตรวจสอบคุณภาพของน้ำและของเสีย : เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ำและของเสียตามวิธีมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ พ.ศ.2567
- [3] MS 155 Accredited
- [4] ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารปนเปื้อน (Analyzed by Subcontractor)
- [5] การทำใบวิเคราะห์
- [6] Not Department of Health

รวมหมายเหตุ (Notes) :

"PRO": Principle Reproductibility On standard First service



บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/596 หมู่ 4 ต.หนองขี้เหล็ก อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 63120 โทร : 076 623995, 062 059 2848, 062 059 4808 โทรสาร : 076 618965
Address: 59/596 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 63120 Tel: 076 623995, 062 059 2848, 062 059 4808 Fax: 076 618965
E-mail: info@bknt.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : WD-31569

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ ต.คลองขลุง
: 81 หมู่ 2 ต.หนองขี้เหล็ก อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 63120
โทร (Tel.) : 076 602 300 โทรสาร (Fax) : -


สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

: ต.คลองขลุง เลขที่ 61 หมู่ 2 ต.หนองขี้เหล็ก อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 63120
: 11/02/2026
: 16/02/2026
: 11-16/02/2026
: 16/02/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			26021126
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)		น้ำของเสียแบบบด	น้ำของเสียแบบบด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)		ของเสีย B (จุล 1)	ของเสีย B (จุล 2)
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)		09.35 น.	Wastewater
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)		เหลืองขุ่น มีกลิ่นเหม็น	13.2 น. เหลืองขุ่น มีกลิ่นเหม็น
การวัดรวมของแข็ง (Settleable Solids) ⁽³⁾⁽⁴⁾	mLL	Gronimetric port 2540F	0.20
ค่าเฉลี่ยทั้งหมด (Total Coliform) ⁽⁵⁾⁽⁶⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	3,500

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- (2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภทที่พักอาศัยตามระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 235 ก วันที่ 27 สิงหาคม 2567
- (3) Not TSI Accredited
- (4) ทดสอบโดยวิธีปฏิบัติการทดสอบแบบทางตรง (Analyzed by Subcenter)
- (5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
- (6) Not Department of Industrial Works Accredited
- หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า



หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้เป็นเอกสารชั่วคราวซึ่งไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องคดีได้ (The above results are related only to the tested sample or mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ มิฉะนั้นจะถือว่าผิดกฎหมาย (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PRO" Principle Reproducibility On standard first service
การบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ



บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/596 หมู่ 4 ต.หนองขี้เหล็ก อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 63120 โทร : 076 623995, 062 059 2848, 062 059 4808 โทรสาร : 076 618965
Address: 59/596 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 63120 Tel: 076 623995, 062 059 2848, 062 059 4808 Fax: 076 618965
E-mail: info@bknt.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : WD-31569

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ ต.คลองขลุง
: 81 หมู่ 2 ต.หนองขี้เหล็ก อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 63120
โทร (Tel.) : 076 602 300 โทรสาร (Fax) : -


สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

: ต.คลองขลุง เลขที่ 81 หมู่ 2 ต.หนองขี้เหล็ก อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 63120
: 11/02/2026
: 16/02/2026
: 11-16/02/2026
: 16/02/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			26021127
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)		น้ำของเสียแบบบด	น้ำของเสียแบบบด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)		ของเสีย C (จุล 1)	ของเสีย C (จุล 2)
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)		09.35 น.	Wastewater
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)		เหลืองขุ่น มีกลิ่นเหม็น	09.39 น. เหลืองขุ่น มีกลิ่นเหม็น
การวัดรวมของแข็ง (Settleable Solids) ⁽³⁾⁽⁴⁾	mLL	Gronimetric port 2540F	11.0
ค่าเฉลี่ยทั้งหมด (Total Coliform) ⁽⁵⁾⁽⁶⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	16,000

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- (2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภทที่พักอาศัยตามระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 235 ก วันที่ 27 สิงหาคม 2567
- (3) Not TSI Accredited
- (4) ทดสอบโดยวิธีปฏิบัติการทดสอบแบบทางตรง (Analyzed by Subcenter)
- (5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
- (6) Not Department of Industrial Works Accredited
- หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า



หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้เป็นเอกสารชั่วคราวซึ่งไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องคดีได้ (The above results are related only to the tested sample or mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ มิฉะนั้นจะถือว่าผิดกฎหมาย (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PRO" Principle Reproducibility On standard first service
การบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



หมู่ที่ 59/356 หมู่ 4 ตำบลวังช้าง อำเภอวังช้าง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2856, 062 059 4868 โทรสาร: 076 619665
Address: 59/356 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2856, 062 059 4868 Fax: 076 619665
เลขบัญชีธนาคาร (Tax ID): 0-035561015613 E-mail: bnature@gmail.co.th

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด
: หมู่ที่ 2 ถนนวิริตสงคราม ตำบลวังช้าง อำเภอวังช้าง จังหวัดภูเก็ต 83120
โทร (Tel.) : 076 622 305 โทรสาร (Fax) : -

หน้า (Page) : 4 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W2-31609

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: สี่คอนโคค จ.ภูเก็ต หมู่ที่ 2 ถนนวิริตสงคราม ตำบลวังช้าง อำเภอวังช้าง จังหวัดภูเก็ต 83120
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 11/02/2025
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	: 11/02/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 11-13/02/2025
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 19/02/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำจากระบบบำบัด อาคาร D (ฯพ 2)	น้ำจากระบบบำบัด อาคาร D (ฯพ 2)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.41 น.	09.43 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น สีเขียว สกปรก	เหลืองขุ่น สีเขียว สกปรก

การวัดความเข้มข้น (Settleable Solids) ⁽³⁾	m/L	Spectrometric part 2540F	0.20	<0.70
โคลิฟอร์ม (Total Coliform) ⁽⁴⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	6,500	6,800

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) วิธีการตรวจวัดโคลิฟอร์มในห้องปฏิบัติการ: ใช้วิธีการนับจำนวนโคลิฟอร์มโดยใช้จานเพาะเชื้อ (Petri dish) และอ่านผลหลังจากการบ่มเพาะเป็นเวลา 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 37°C
(3) Not TSI Accredited
(4) ทดสอบโดยใช้วิธีการทดสอบแบบมาตรฐาน (Analyzed by Subcontractor)
(5) ภาควิชาเคมีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(6) Not Department of Industrial Works Accredited

- หากพบสิ่งผิดปกติ กรุณาแจ้งผู้ให้บริการทราบ



หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำเท่านั้น และไม่ได้นำมาใช้ในการรับรองคุณภาพน้ำ
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
...End...
บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลทั้งหมด

P-P.7A-01/V.2.1 มกราคม 2563



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

หมู่ที่ 59/356 หมู่ 4 ตำบลวังช้าง อำเภอวังช้าง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2856, 062 059 4868 โทรสาร: 076 619665
Address: 59/356 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2856, 062 059 4868 Fax: 076 619665
เลขบัญชีธนาคาร (Tax ID): 0-035561015613 E-mail: bnature@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด
: หมู่ที่ 2 ถนนวิริตสงคราม ตำบลวังช้าง อำเภอวังช้าง จังหวัดภูเก็ต 83120
โทร (Tel.) : 076 622 305 โทรสาร (Fax) : -

หน้า (Page) : 1 of 1
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W2-31609

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: สี่คอนโคค จ.ภูเก็ต หมู่ที่ 2 ถนนวิริตสงคราม ตำบลวังช้าง อำเภอวังช้าง จังหวัดภูเก็ต 83120
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 11/02/2025
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	: 11/02/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 11-13/02/2025
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 19/02/2025


รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำจากระบบบำบัด อาคาร D (ฯพ 2)	น้ำจากระบบบำบัด อาคาร D (ฯพ 2)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water ⁽³⁾	Water ⁽³⁾
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.43 น.	09.43 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส

โคลิฟอร์ม (Total Coliform) ⁽³⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	<2.0
โคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) ⁽³⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	<2.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) วิธีการตรวจวัดโคลิฟอร์มในห้องปฏิบัติการ: ใช้วิธีการนับจำนวนโคลิฟอร์มโดยใช้จานเพาะเชื้อ (Petri dish) และอ่านผลหลังจากการบ่มเพาะเป็นเวลา 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 37°C
(3) Not TSI Accredited
(4) ทดสอบโดยใช้วิธีการทดสอบแบบมาตรฐาน (Analyzed by Subcontractor)
(5) ภาควิชาเคมีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(6) Not Department of Industrial Works Accredited


<2.0 หมายถึง NOT Detected



หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำเท่านั้น และไม่ได้นำมาใช้ในการรับรองคุณภาพน้ำ
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
...End...
บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลทั้งหมด


P-P.7A-01/V.2.1 มกราคม 2563

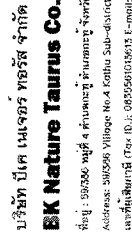






062 059 4838 **TEL#15: 076 619865**
 062 059 2590, 062 059 4850 **Fax: 076 619865**

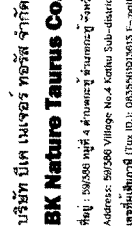






62-39495, 062-058-2048, 042-058-4858 **Transit: 076-6196605**
 4, 0310 Tel: 076-6253945, 062-059-2049, 062-059-4900 Fax: 076-6196605

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W1-63269
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-280

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
 : วิทยาลัยการอาชีพ ชุมชน สก๊อต
 : ต. หมู่ที่ 2 อ.บ้านไร่ จ.พิจิตร ๓๕๒๒๐
โทรศัพท์ (Tel.)
 : 076 682 326
โทรสาร (Fax)
 :

สารที่นำมาสกัด (Sampling Source)	: สุนัขจิ้งจอก เหยื่อ 5 มวล 2 และพืชพรรณ จำนวน 5 ชนิดในทุ่งหญ้า 45323
วันที่นำมาสกัด (Sampling Date)	: 30/03/2562
วันที่นำมาสกัด (Sampling Date)	: 08/03/2562
วันที่นำมาสกัด (Received Date)	: 16-24/03/2562
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 1-2/04-4-2562

พารามิเตอร์ทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ²⁾
วิเคราะห์ด้วย Analytical No.				
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			26031023	26031026
ประเภทของตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำออกจากรบบน้ำทิ้ง	น้ำออกจากรบบน้ำทิ้ง
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			ธันวาคม 2 (พ.ศ. 1)	ธันวาคม 2 (พ.ศ. 2)
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			Wastewater	Wastewater
			12.00 น.	12.00 น.
			เก็บตัวอย่าง สุ่มตาม	เก็บตัวอย่าง สุ่มตาม
			ถังเก็บ	ถังเก็บ
อุณหภูมิ (pH at 25 °C)	-	Electrometer, Method part 4500-H ⁺ B	6.9	7.1
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-5 C/ 5-Day BOD Test part 5210B	16.0	37.0 ³⁾
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 105 -105 °C part 2540C	9.6	16.0
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 100 °C part 2540C	403	319
ไนโตรเจนทั้งหมด (Nitrogen, TN)	mg/L	Micro-Kjeldahl part 4500-N ₃ B	16.0	33.0
ค่าพีเอช (pH)	mg/L	Isometric part 4500-5 ⁴⁾	0.24	0.65

(14)	mg/l	Partition & Gravimetric part 5520B	5.3	11.0	\$20
(SULPHUR) (Fat, Oil & Grease)					

วิธีระบุชื่อพื้นที่เพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการระงับข้อพิพาทระหว่างแรงงานกับนายจ้าง พ.ศ. 2557

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 2339 วันที่ 27 สิงหาคม 2567

(3) Not TISI Accredited

[illegible]

(๔) ให้ความสำคัญไม่แพ้กันในทางวัด

16) Not Department of Industrial Works Accredited

***Certified ISO 9001:2015

Figure 1

100%

100%

100%

Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com/> at 11:01 11 November 2014

100%

WRITING (NOTES) :

טבלת מספר המצוינות

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. ทางการเงินฉบับนี้จะยังคงไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางหน่วยงานมาใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ปีเค เมแกนทร์ จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

Wiederholte Versuche, die in der ersten Reihe aufgeführt sind, wurden in der zweiten Reihe wiederholt.

[illegible][illegible]



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/306 หมู่ 4 ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิษณุโลก 65120 โทร: 076 623955, 062 059 2986, 062 059 4898 โทรสาร: 076 619065
Address: 59/306 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phitsanulok, 65120 Tel: 076 623955, 062 059 2986, 062 059 4898 Fax: 076 619065
เว็บไซต์บริษัทฯ (E-mail: bknature.1@gmail.com)

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : WT-052609

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ 9 ตำบลบึงสามพัน
: 81 หมู่ 2 ตำบลบึงสามพัน ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิษณุโลก 65120
โทร (Tel.) : 076 662 305 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: ฝักรองน้ำ ผัก	วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561	วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	: Grab sampling
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 16/03/2020		วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	: Grab sampling
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	: 16/03/2020		ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	: Mr. Samadong Pangsardach
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 18-20/03/2020			
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 20/03/2020			

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ค่าคลอรีน (Chlorine No.)			26031819	26031820
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำของระบบบำบัด	น้ำเสียจาก
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			อาคาร A (จุด 1)	ประเภท ก
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			Wastewater	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			11.30 น.	11.35 น.
การตรวจวัดความขุ่น (Settleable Solids) (%)	m/L	Gronometric port 22-40F	0.20	<0.10
ค่าคลอรีน (Total Chlorine) (%)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 8221 A - E	6,300	3,600

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การควบคุมคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทย พ.ศ. 2567

ประกาศใช้มาตรฐานการปฏิบัติ (Additional details) :


(3) Not TSI Accredited

(4) ประกาศใช้มาตรฐานการปฏิบัติ (Additional details) :

(5) Not TSI Accredited

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

- หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า



หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่มีลักษณะเฉพาะของห้องปฏิบัติการที่ใช้ดำเนินการทดสอบ
(The above results are related only to the tested sample as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องใช้เฉพาะสำหรับการทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลการทดสอบและผลการวิเคราะห์

P-R-7.0 (V1) V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/306 หมู่ 4 ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิษณุโลก 65120 โทร: 076 623955, 062 059 2986, 062 059 4898 โทรสาร: 076 619065
Address: 59/306 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phitsanulok, 65120 Tel: 076 623955, 062 059 2986, 062 059 4898 Fax: 076 619065
เว็บไซต์บริษัทฯ (E-mail: bknature.1@gmail.com)

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : WT-052609

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ 9 ตำบลบึงสามพัน
: 81 หมู่ 2 ตำบลบึงสามพัน ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิษณุโลก 65120
โทร (Tel.) : 076 662 305 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: ฝักรองน้ำ ผัก	วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561	วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	: Grab sampling
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 16/03/2020		วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	: Grab sampling
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	: 16/03/2020		ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	: Mr. Samadong Pangsardach
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 18-20/03/2020			
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 20/03/2020			

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ค่าคลอรีน (Chlorine No.)			26031821	26031822
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำของระบบบำบัด	น้ำเสียจาก
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			อาคาร B (จุด 1)	ประเภท ก
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			Wastewater	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			11.41 น.	11.47 น.
การตรวจวัดความขุ่น (Settleable Solids) (%)	m/L	Gronometric port 22-40F	0.10	0.20
ค่าคลอรีน (Total Chlorine) (%)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 8221 A - E	3,300	7,400

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การควบคุมคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทย พ.ศ. 2567

ประกาศใช้มาตรฐานการปฏิบัติ (Additional details) :

(3) Not TSI Accredited

(4) ประกาศใช้มาตรฐานการปฏิบัติ (Additional details) :

(5) Not TSI Accredited

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

- หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า



หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่มีลักษณะเฉพาะของห้องปฏิบัติการที่ใช้ดำเนินการทดสอบ
(The above results are related only to the tested sample as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องใช้เฉพาะสำหรับการทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลการทดสอบและผลการวิเคราะห์



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/56 หมู่ 4 ตำบลวังใหม่เขต จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623655, 062 059 2889, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619645

Address: 59/56 Village No.4 Kohu Sub-district, Kohu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623655, 062 059 2889, 062 059 4888 Fax: 076 619645

เลขที่ใบอนุญาต (Tax ID No.): 003550103673 E-mail: bnature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า: (page) : 3 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.): WD-63269

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)

ที่อยู่ (Address)

: บริษัท (มหาชน) จำกัด ๒ คอนโด ศรี

: 81 หมู่ที่ 2 ถนนวิเศษสงคราม ตำบลทุ่ง อำเภอทุ่ง จังหวัดภูเก็ต 83120

โทร (Tel): 076 632 306 โทรสาร (Fax): -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: ๒ คอนโด ศรี	วันที่ 81 หมู่ที่ 2 ถนนวิเศษสงคราม ตำบลทุ่ง อำเภอทุ่ง จังหวัดภูเก็ต 83120
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 16/03/2026	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	: 16/03/2026	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samphong Pongpradach
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 16-20/03/2026	
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 20/03/2026	

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			26031623	26031624
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำจากระบบบำบัด	น้ำจากระบบบำบัด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			อาคาร C (ชุด 1)	อาคาร C (ชุด 2)
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			Wastewater	Wastewater
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			11.00 น.	09:30 น.
			หลังฝน ลมเบา	หลังฝน ลมเบา
การตรวจหาตะกอน (Settleable Solids) ⁽³⁾⁽⁶⁾	mL/L	Gronmetric port 2540F	0.50	0.10
การตรวจหาโคลอยด์ (Total Coliform) ⁽³⁾⁽⁴⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 921 A - E	14,000	7,000

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทของจังหวัด พ.ศ.2567


[3] Not TSI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมา (Analyzed by Subcontractor)

[5] ภาควิชาไม่ผ่านการรับรอง

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

- หมายเลข ไม่ระบุผลการทดสอบระบุ



หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีความเกี่ยวข้องกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบตามที่ระบุข้างต้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมา (Analyzed by Subcontractor) ไม่สามารถรับรองผลได้หากไม่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Eng. service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต

หน้า: (page) : 3 of 4



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/56 หมู่ 4 ตำบลวังใหม่เขต จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623655, 062 059 2889, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619645

Address: 59/56 Village No.4 Kohu Sub-district, Kohu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623655, 062 059 2889, 062 059 4888 Fax: 076 619645

เลขที่ใบอนุญาต (Tax ID No.): 003550103673 E-mail: bnature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า: (page) : 4 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.): WD-63269

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)

ที่อยู่ (Address)

: บริษัท (มหาชน) จำกัด ๒ คอนโด ศรี

: 81 หมู่ที่ 2 ถนนวิเศษสงคราม ตำบลทุ่ง อำเภอทุ่ง จังหวัดภูเก็ต 83120

โทร (Tel): 076 632 306 โทรสาร (Fax): -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: ๒ คอนโด ศรี	วันที่ 81 หมู่ที่ 2 ถนนวิเศษสงคราม ตำบลทุ่ง อำเภอทุ่ง จังหวัดภูเก็ต 83120
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 16/03/2026	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	: 16/03/2026	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samphong Pongpradach
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 16-20/03/2026	
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 20/03/2026	

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			26031625	26031626
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำจากระบบบำบัด	น้ำจากระบบบำบัด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			อาคาร D (ชุด 1)	อาคาร D (ชุด 2)
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			Wastewater	Wastewater
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			12.00 น.	12.00 น.
			หลังฝน ลมเบา	หลังฝน ลมเบา
การตรวจหาตะกอน (Settleable Solids) ⁽³⁾⁽⁶⁾	mL/L	Gronmetric port 2540F	0.20	0.20
การตรวจหาโคลอยด์ (Total Coliform) ⁽³⁾⁽⁴⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 921 A - E	3,400	6,300

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทของจังหวัด พ.ศ.2567


[3] Not TSI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมา (Analyzed by Subcontractor)

[5] ภาควิชาไม่ผ่านการรับรอง

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

- หมายเลข ไม่ระบุผลการทดสอบระบุ



หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีความเกี่ยวข้องกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบตามที่ระบุข้างต้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมา (Analyzed by Subcontractor) ไม่สามารถรับรองผลได้หากไม่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)


"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต

หน้า: (page) : 4 of 4



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

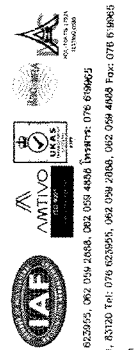

Address: 59/396 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 082 059 4880 Fax: 076 619645
E-mail: bknature.ig@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 1
หมายเลขรายงาน (Report No.) : 42-03389

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)	บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ (Address)	59/396 หมู่ 4 ตำบลคูหาใต้ อำเภอนายูง จังหวัดน่าน 53120 โทร. 076 623955, 082 059 4880 โทรสาร: 076 619645
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	น้ำดื่มบรรจุขวด
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	10/05/2026
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	10/05/2026
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	10-20/05/2026
วันที่รายงานผล (Result Date)	20/05/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	มาตรฐาน (Standard)
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)	น้ำดื่มบรรจุขวด 1	20031827	20031828
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)	น้ำดื่มบรรจุขวด 1 (จุดเก็บตัวอย่าง)	Water ⁽¹⁾	Water ⁽¹⁾
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)	12.10 น.	12.15 น.	12.15 น.
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)	ใส	ใส	ใส
วิธีทดสอบ (Total Cell Count)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	ISO 2221 A - E
ค่าที่ได้ออกมา (Fecal Coliform)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	ISO 2221 A - E

หมายเหตุ (Notes):
1. ผลการทดสอบตามวิธีมาตรฐาน ISO 2221 A - E
2. ผลการทดสอบตามวิธีมาตรฐาน ISO 2221 A - E
3. ผลการทดสอบตามวิธีมาตรฐาน ISO 2221 A - E
4. ผลการทดสอบตามวิธีมาตรฐาน ISO 2221 A - E
5. ผลการทดสอบตามวิธีมาตรฐาน ISO 2221 A - E
6. ผลการทดสอบตามวิธีมาตรฐาน ISO 2221 A - E



หมายเหตุ (Notes):
1. ผลการทดสอบตามวิธีมาตรฐาน ISO 2221 A - E
2. ผลการทดสอบตามวิธีมาตรฐาน ISO 2221 A - E
3. ผลการทดสอบตามวิธีมาตรฐาน ISO 2221 A - E
4. ผลการทดสอบตามวิธีมาตรฐาน ISO 2221 A - E
5. ผลการทดสอบตามวิธีมาตรฐาน ISO 2221 A - E
6. ผลการทดสอบตามวิธีมาตรฐาน ISO 2221 A - E

..End..
BK Nature Taurus Co., Ltd.



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



Address: 59/396 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 082 059 4880 Fax: 076 619645
E-mail: bknature.ig@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : 42-03389
หมายเลขใบแจ้งผลการวิเคราะห์ : 42-03389

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)	บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ (Address)	59/396 หมู่ 4 ตำบลคูหาใต้ อำเภอนายูง จังหวัดน่าน 53120 โทร. 076 623955, 082 059 4880 โทรสาร: 076 619645
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	น้ำดื่มบรรจุขวด
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	10/05/2026
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	10/05/2026
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	10-20/05/2026
วันที่รายงานผล (Result Date)	20/05/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	มาตรฐาน (Standard)
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)	น้ำดื่มบรรจุขวด 1	20031827	20031828
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)	น้ำดื่มบรรจุขวด 1 (จุดเก็บตัวอย่าง)	Water ⁽¹⁾	Water ⁽¹⁾
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)	12.10 น.	12.15 น.	12.15 น.
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)	ใส	ใส	ใส
วิธีทดสอบ (Total Cell Count)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	ISO 2221 A - E
ค่าที่ได้ออกมา (Fecal Coliform)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	ISO 2221 A - E

หมายเหตุ (Notes):
1. ผลการทดสอบตามวิธีมาตรฐาน ISO 2221 A - E
2. ผลการทดสอบตามวิธีมาตรฐาน ISO 2221 A - E
3. ผลการทดสอบตามวิธีมาตรฐาน ISO 2221 A - E
4. ผลการทดสอบตามวิธีมาตรฐาน ISO 2221 A - E
5. ผลการทดสอบตามวิธีมาตรฐาน ISO 2221 A - E
6. ผลการทดสอบตามวิธีมาตรฐาน ISO 2221 A - E



หมายเหตุ (Notes):
1. ผลการทดสอบตามวิธีมาตรฐาน ISO 2221 A - E
2. ผลการทดสอบตามวิธีมาตรฐาน ISO 2221 A - E
3. ผลการทดสอบตามวิธีมาตรฐาน ISO 2221 A - E
4. ผลการทดสอบตามวิธีมาตรฐาน ISO 2221 A - E
5. ผลการทดสอบตามวิธีมาตรฐาน ISO 2221 A - E
6. ผลการทดสอบตามวิธีมาตรฐาน ISO 2221 A - E

..End..
BK Nature Taurus Co., Ltd.

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 390/96 หมู่ 4 ตำบลเข้ อำเภอสว่าง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623895, 082 059 2868, 082 059 4804 โทรสาร: 076 619865
Address: 390/96 Village No.4 Kaitu Sub-district, Kaitu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623895, 082 059 2868, 082 059 4804 Fax: 076 619865
หนังสือแจ้งการ (Fax ID.): 083596121943 E-mail: Manufacture.t@gmail.com




Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : WD-47509

ชื่อผู้แจ้งการ (Customer)	ผู้แจ้งการ: บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ (Address)	81 หมู่ 2 ตำบลเข้ อำเภอสว่าง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร (Tel.): 076 682 505 โทรสาร (Fax): -
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	81 หมู่ 2 ตำบลเข้ อำเภอสว่าง จังหวัดภูเก็ต 83120
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	09/04/2026
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	09/04/2026
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	09-10/04/2026
วันที่รายงานผล (Result Date)	17/04/2026

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			2604097	2604096
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำจืดระบบน้ำทิ้ง	น้ำจืดระบบน้ำทิ้ง
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			อาคาร B (ฯ 1)	อาคาร B (ฯ 2)
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11:32 H.	Wastewater
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			11:34 H.	11:34 H.
การวัดความเข้มข้น (Settleable Solids) ⁽³⁾⁽⁴⁾	mL	Gronmetric port 2540F	0.20	0.20
ค่าเฉลี่ยรวม (Total Coliform) ⁽⁵⁾⁽⁶⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	4,300	7,900

หมายเหตุ (Notes):
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนน้ำจากอาคารบ้านเรือนและงานศพ พ.ศ.2567
(3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนน้ำจากอาคารบ้านเรือนและงานศพ พ.ศ.2567
(4) ทดสอบโดยวิธีปฏิบัติการทดสอบแบบมาตรฐาน (Analyzed by Subcontractor)
(5) ทดสอบโดยวิธีปฏิบัติการทดสอบแบบมาตรฐาน (Analyzed by Subcontractor)
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายเลข ไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่



1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ถูกทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ (This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard High service
โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 390/96 หมู่ 4 ตำบลเข้ อำเภอสว่าง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623895, 082 059 2868, 082 059 4804 โทรสาร: 076 619865
Address: 390/96 Village No.4 Kaitu Sub-district, Kaitu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623895, 082 059 2868, 082 059 4804 Fax: 076 619865
หนังสือแจ้งการ (Fax ID.): 083596121943 E-mail: Manufacture.t@gmail.com


Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : WD-47509

ชื่อผู้แจ้งการ (Customer)	ผู้แจ้งการ: บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ (Address)	81 หมู่ 2 ตำบลเข้ อำเภอสว่าง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร (Tel.): 076 682 505 โทรสาร (Fax): -
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	81 หมู่ 2 ตำบลเข้ อำเภอสว่าง จังหวัดภูเก็ต 83120
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	09/04/2026
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	09/04/2026
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	09-10/04/2026
วันที่รายงานผล (Result Date)	17/04/2026

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			2604099	2604097D
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำจืดระบบน้ำทิ้ง	น้ำจืดระบบน้ำทิ้ง
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			อาคาร C (ฯ 1)	อาคาร C (ฯ 2)
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11:37 H.	Wastewater
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			11:39 H.	11:39 H.
การวัดความเข้มข้น (Settleable Solids) ⁽³⁾⁽⁴⁾	mL	Gronmetric port 2540F	0.30	0.30
ค่าเฉลี่ยรวม (Total Coliform) ⁽⁵⁾⁽⁶⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	21,300	5,500

หมายเหตุ (Notes):
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนน้ำจากอาคารบ้านเรือนและงานศพ พ.ศ.2567
(3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนน้ำจากอาคารบ้านเรือนและงานศพ พ.ศ.2567
(4) ทดสอบโดยวิธีปฏิบัติการทดสอบแบบมาตรฐาน (Analyzed by Subcontractor)
(5) ทดสอบโดยวิธีปฏิบัติการทดสอบแบบมาตรฐาน (Analyzed by Subcontractor)
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายเลข ไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่



1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ถูกทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ (This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard High service
โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 390396 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง อําเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดสมุทรสาคร 83120 โทร : 076 623995, 082 059 2866, 082 059 4888 โทรสาร : 076 619865
Address : 390396 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623995, 082 059 2866, 082 059 4888 Fax: 076 619865
E-mail: bk@bktaurus.com



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 390396 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง อําเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดสมุทรสาคร 83120 โทร : 076 623995, 082 059 2866, 082 059 4888 โทรสาร : 076 619865
Address : 390396 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623995, 082 059 2866, 082 059 4888 Fax: 076 619865
E-mail: bk@bktaurus.com


Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W2-07509

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)	: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ 88 จำกัด ศรีนคร		
ที่อยู่ (Address)	: 81 หมู่ที่ 2 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 37120 โทร (Tel.) : 076 682 306 โทรสาร (Fax) : -		
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: 88 หมู่ที่ 2 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 37120		
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 09/04/2026		
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	: 09/04/2026		
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 09-11/04/2026		
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 16/04/2026		

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			380409/11	380409/12
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปาบ้านบึง	น้ำประปาบ้านบึง
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			จากบ่อ D (ข. 2)	จากบ่อ D (ข. 2)
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11:45 น.	11:45 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บจากบ่อ D (ข. 2) และบ่อ D (ข. 1)	เก็บจากบ่อ D (ข. 2) และบ่อ D (ข. 1)
การวัดความเข้มข้น (Sedimentable Solids) ⁽³⁾⁽⁴⁾	mg/L	Gravimetric part 2540F	0.20	0.20
การวัดค่าพีเอช (Total Coliform) ⁽⁵⁾⁽⁶⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	6,300	4,600

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) วิธีการทดสอบการปนเปื้อนของแบคทีเรียในน้ำประปาบ้านบึงตามมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567
(3) Not ISO Accredited
(4) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำประปา (Analyzed by Subcontractor)
(5) ภาควิชาไมโครชีววิทยา
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายเลข ไม่ใช้ระบุการดำเนินการซ้ำ



หมายเหตุ (Notes) :
1. หมายเลขการทดสอบฉบับนี้เกี่ยวข้องกับตัวอย่างน้ำประปาบ้านบึงตามมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. หมายเลขฉบับนี้จะไม่ใช้ซ้ำในการรายงานผลการทดสอบซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service
...End...
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด 390396 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง อําเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดสมุทรสาคร 83120

F-7-8-01/2 V2, 1 มกราคม 2563

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 1
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W2-07609

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)	: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ 88 จำกัด ศรีนคร		
ที่อยู่ (Address)	: 81 หมู่ที่ 2 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 37120 โทร (Tel.) : 076 682 306 โทรสาร (Fax) : -		
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: 88 หมู่ที่ 2 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 37120		
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 09/04/2026		
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	: 09/04/2026		
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 09-11/04/2026		
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 16/04/2026		

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			380409/13	380409/14
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปาบ้านบึง	น้ำประปาบ้านบึง
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			จากบ่อ D (ข. 2)	จากบ่อ D (ข. 2)
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11:52 น.	11:52 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บจากบ่อ D (ข. 2) และบ่อ D (ข. 1)	เก็บจากบ่อ D (ข. 2) และบ่อ D (ข. 1)
การวัดความเข้มข้น (Sedimentable Solids) ⁽³⁾⁽⁴⁾	mg/L	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	<2.0
การวัดค่าพีเอช (Total Coliform) ⁽⁵⁾⁽⁶⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	<2.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) วิธีการทดสอบการปนเปื้อนของแบคทีเรียในน้ำประปาบ้านบึงตามมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567
(3) Not ISO Accredited
(4) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำประปา (Analyzed by Subcontractor)
(5) ภาควิชาไมโครชีววิทยา
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายเลข ไม่ใช้ระบุการดำเนินการซ้ำ



หมายเหตุ (Notes) :
1. หมายเลขการทดสอบฉบับนี้เกี่ยวข้องกับตัวอย่างน้ำประปาบ้านบึงตามมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. หมายเลขฉบับนี้จะไม่ใช้ซ้ำในการรายงานผลการทดสอบซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
...End...
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด 390396 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง อําเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดสมุทรสาคร 83120

F-7-8-01/2 V2, 1 มกราคม 2563



บทความวิชาการ (Tax ID.): 0835361018615 E-mail: bkrature.1@gmail.com

F.P-7.0-01/1 V2.1 4/11/2014 2:56:3



เลขที่บัญชี (Tax ID.): 0835561015613 E-mail: abature.t@gmail.com

F.P.7.B-01/1 V2.1 מאתחם 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

หมู่ 5936 หมู่ 4 ตำบลบ้านดง อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา 31120 โทร 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร 076 619965
Address: 5936 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เว็บไซต์ (E-mail) : 063596101813 E-mail: bnature@bkmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W2-25969

ผู้ให้บริการ (Customer)	บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเลียม จำกัด
ที่อยู่ (Address)	81 หมู่ 2 ถนนวิเศษสงคราม ตำบลบ้านดง อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา 31120 โทร (Tel.) : 076 683 206 โทรสาร (Fax) : -
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	ถังคอนกรีต 81 หมู่ 2 ถนนวิเศษสงคราม ตำบลบ้านดง อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา 31120
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	15/05/2026
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	15/05/2026
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	15-16/05/2026
วันที่รายงานผล (Result Date)	22/05/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			26051526	30051520
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกจากระบบบำบัด	น้ำเสียจาก
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			อาคาร A (ชุด 1)	อาคาร B (ชุด 2)
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			Wastewater	Wastewater
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			10.40 น.	10.50 น.
ค่าคงที่ตัวอย่าง (Settleable Solids) (3)(4)	m/L	Gronvick port 2540F	เห็นตะกอน สีเหลือง	เห็นตะกอน สีเหลือง
ค่าคงที่ตัวอย่าง (Total Coliform) (3)(4)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	0.10	0.20
ค่าคงที่ตัวอย่าง (Total Coliform) (3)(4)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	8,300	4,600

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
- (2) วิธีการทดสอบการปนเปื้อนของน้ำเสียและน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้จากสถาบันวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมภาค 1 จังหวัดอยุธยา
- (3) Not TSI Accredited
- (4) ผลการทดสอบการปนเปื้อนของน้ำเสียและน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้จากสถาบันวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมภาค 1 จังหวัดอยุธยา
- (5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
- (6) Not Department of Industrial Works Accredited
- หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายปฏิบัติการ

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบเป็นไปตามที่ระบุไว้เท่านั้น ผลการทดสอบที่เกินกว่าที่ระบุไว้จะไม่นับรวม (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานผลการทดสอบเป็นไปตามที่ระบุไว้เท่านั้น ผลการทดสอบที่เกินกว่าที่ระบุไว้จะไม่นับรวม (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard first service

บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเลียม จำกัด



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

หมู่ 5936 หมู่ 4 ตำบลบ้านดง อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา 31120 โทร 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร 076 619965
Address: 5936 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เว็บไซต์ (E-mail) : 063596101813 E-mail: bnature@bkmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W2-12969

ผู้ให้บริการ (Customer)	บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเลียม จำกัด
ที่อยู่ (Address)	81 หมู่ 2 ถนนวิเศษสงคราม ตำบลบ้านดง อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา 31120 โทร (Tel.) : 076 683 206 โทรสาร (Fax) : -
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	ถังคอนกรีต 81 หมู่ 2 ถนนวิเศษสงคราม ตำบลบ้านดง อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา 31120
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	15/05/2026
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	15/05/2026
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	15-16/05/2026
วันที่รายงานผล (Result Date)	22/05/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			25051520	20051501
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกจากระบบบำบัด	น้ำเสียจาก
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			อาคาร B (ชุด 1)	อาคาร B (ชุด 2)
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			Wastewater	Wastewater
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			10.08 น.	10.50 น.
ค่าคงที่ตัวอย่าง (Settleable Solids) (3)(4)	m/L	Gronvick port 2540F	เห็นตะกอน สีเหลือง	เห็นตะกอน สีเหลือง
ค่าคงที่ตัวอย่าง (Total Coliform) (3)(4)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 8221 A - E	0.20	0.20
ค่าคงที่ตัวอย่าง (Total Coliform) (3)(4)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 8221 A - E	3,300	7,800

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
- (2) วิธีการทดสอบการปนเปื้อนของน้ำเสียและน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้จากสถาบันวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมภาค 1 จังหวัดอยุธยา
- (3) Not TSI Accredited
- (4) ผลการทดสอบการปนเปื้อนของน้ำเสียและน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้จากสถาบันวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมภาค 1 จังหวัดอยุธยา
- (5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
- (6) Not Department of Industrial Works Accredited
- หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายปฏิบัติการ

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบเป็นไปตามที่ระบุไว้เท่านั้น ผลการทดสอบที่เกินกว่าที่ระบุไว้จะไม่นับรวม (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานผลการทดสอบเป็นไปตามที่ระบุไว้เท่านั้น ผลการทดสอบที่เกินกว่าที่ระบุไว้จะไม่นับรวม (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard first service

บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเลียม จำกัด



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/586 หมู่ 4 ตำบลเขว อ.สามชัย จ.บุรีรัมย์ 33120 โทร: 076 623895, 062 059 2848, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619865
Address: 59/586 Village No.4 Khatu Sub-district, Khatu District, Phakdi, 33120 Tel: 076 623895, 062 059 2848, 062 059 4888 Fax: 076 619865
เว็บไซต์: bktaurus.com (Fax ID.): 0835561015615 E-mail: bktaurus@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : ๖2-1229889

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัทอุตสาหกรรมสุส 3 สมบัติ ศรี
ที่อยู่ (Address) : 81 หมู่ที่ 2 ถนนวิเศษสงคราม ตำบลเขว อ.สามชัย จ.บุรีรัมย์ 33120
โทร (Tel.) : 076 622 326 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	สุส 3 สมบัติ ศรี 81 หมู่ที่ 2 ถนนวิเศษสงคราม ตำบลเขว อ.สามชัย จ.บุรีรัมย์ 33120		
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	15/05/2026		
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	15/05/2026		
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	15-18/05/2026		
วันที่รายงานผล (Result Date)	22/05/2026		

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ตัวอย่าง (Analysis No.)			26051803	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำตกเขว	น้ำตกเขว
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			เขว C (ข 1)	เขว C (ข 2)
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11:09 ม.	11:07 ม.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เขวใส มีตะกอนเล็กน้อย	เขวใส มีตะกอนเล็กน้อย
การวัดค่าความขุ่น (Settleable Solids) (3%)	mL	Gravimetric part 2540F	0.20	0.10
วัดค่าความขุ่น (Total Coliform) (3%)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 821 A - E	9,400	2,700

หมายเหตุ (Notes) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการควบคุมการปนเปื้อนของน้ำดื่มจากโรงงานประปาเทศบาลนครบุรีรัมย์ พ.ศ. 2567
ประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2567 จนถึง 27 สิงหาคม 2567
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)
[5] ควบคุมคุณภาพการผลิต
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายเหตุ ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำซ้ำ

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ถูกทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service
บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/586 หมู่ 4 ตำบลเขว อ.สามชัย จ.บุรีรัมย์ 33120 โทร: 076 623895, 062 059 2848, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619865
Address: 59/586 Moo 4, Tambon Khatu, Khatu District, Phakdi, 33120 Tel: 076 623895, 062 059 2848, 062 059 4888 Fax: 076 619865
เว็บไซต์: bktaurus.com (Fax ID.): 0835561015615 E-mail: bktaurus@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : ๖2-1229889

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัทอุตสาหกรรมสุส 3 สมบัติ ศรี
ที่อยู่ (Address) : 81 หมู่ที่ 2 ถนนวิเศษสงคราม ตำบลเขว อ.สามชัย จ.บุรีรัมย์ 33120
โทร (Tel.) : 076 622 326 โทรสาร (Fax) : -


สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	สุส 3 สมบัติ ศรี 81 หมู่ที่ 2 ถนนวิเศษสงคราม ตำบลเขว อ.สามชัย จ.บุรีรัมย์ 33120		
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	15/05/2026		
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	15/05/2026		
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	15-18/05/2026		
วันที่รายงานผล (Result Date)	22/05/2026		

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ตัวอย่าง (Analysis No.)			26051554	26051505
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำตกเขว	น้ำตกเขว
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			เขว C (ข 1)	เขว C (ข 2)
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11:12 ม.	11:15 ม.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เขวใส มีตะกอนเล็กน้อย	เขวใส มีตะกอนเล็กน้อย
การวัดค่าความขุ่น (Settleable Solids) (3%)	mL	Gravimetric part 2540F	0.30	0.30
วัดค่าความขุ่น (Total Coliform) (3%)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 821 A - E	2,700	4,000

หมายเหตุ (Notes) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการควบคุมการปนเปื้อนของน้ำดื่มจากโรงงานประปาเทศบาลนครบุรีรัมย์ พ.ศ. 2567
ประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2567 จนถึง 27 สิงหาคม 2567
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)
[5] ควบคุมคุณภาพการผลิต
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายเหตุ ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำซ้ำ


หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ถูกทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service
บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด



Multiplex-Tube Fermentation Test
part 9231 F - E
MPN/100 mL
~2.0
~2.0
litru

F-P-7.8-017 V2.1 4/11/78 2563



F.P-78-01/1 V2, 1 AUGUST 2563



3K Nature Taurus Co., Ltd.



Address: 59/206 Village No.4 Kothu Sub-Street, Kothu District, Phuket, 83120 Tel: 076 619665, 062 059 2890, 062 059 4X68 Fax: 076 619665
 Email: ben@benjaming.com (Fax ID): 0835561018613 E-mail: benjaming.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W1-1407/09
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ : เลขที่ ว-280

[illegible][illegible]

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการตรวจ (Method of Analysis) ¹⁾	ผลการตรวจ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2008107	2008108
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำตกสวนบ้านป่า	น้ำตกสวนบ้านป่า
ประเภทน้ำตก (Sample Description)			ซากสัตว์ (Spec 1)	ซากสัตว์ (Spec 2)
เวลาที่เก็บน้ำตก (Sampling Time)			Watercolor	Watercolor
ลักษณะน้ำตก (Sample Condition)			10.00 น.	10.00 น.
			เก็บน้ำตกสวน	เก็บน้ำตกสวน
Electrometric Method				
199-LUR (pH at 25 °C)			7.1	7.2
	per 450-N ³⁾			5.5-8.0
บิกโซ (BOD)	mg/L	Active Modification per 4500-C ⁴⁾ 5-30x BOD Test per 52108	16.0	15.0
ของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C per 2540D	13.3	13.6
				5.0
ของแข็งละลายน้ำ (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C per 2540C	515	356
				61,000
ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen, TN)	mg/L	Micro-Kjeldahl per 4500-N ⁵⁾	24.0	23.6
ซิลิกา (Silica) (Si)	mg/L	Inducto-ecus per 4400-5 ⁶⁾ F	0.26	0.06
โพแทสเซียม (K ⁺ , Di & Grease) (K)	mg/L	Portion & Gravimetric per 9520B	4.0	<0.33

[illegible]

(3) Not TISI Accredited
(4)ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analysed by Sub-contractor)
(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

***Certified ISO 9001

(30:00) **WRITING**

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะถือได้ว่าเป็นเอกสารของบริษัท (สำหรับงานเขียนโดยผู้ให้ข้อมูล) หรือเป็นทรัพย์สินของบริษัท (ถ้าหากว่าบริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในรายงานฉบับนี้) และจะถือเป็นความลับของ บริษัท จำกัด

This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of 3K NATURE "AURUS CO., LTD."

Principles Reproducibility On standard first service

1. The first part of the paper discusses the importance of understanding the underlying mechanisms of the observed phenomena. This involves identifying the key variables and their relationships, as well as formulating hypotheses that can be tested empirically.

F.P.-7.8-02/1 V2.1 HN17NW 2563



BK Nature Taurus Co., Ltd.

ផ្ទះលេខ ១៧៣ ភូមិ ៤ ឃុំកោះកុង ខេត្តកោះកុង ២៣១២២ ទូរស័ព្ទ ០៩៥ ២៥៨២៨ ទូរសារ ០៩៥ ២៥៨២៨ ទូរសារ ០៩៥ ២៥៨២៨
 Address: 591306 V. Jagee No. 4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 83120 Tel: 076 199645, 067 059 2888, 067 059 4938 Fax: 067 059405
 លេខកូដស្រុក (Tax ID): 032556103613 E-mail: bndculture@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : WZ-1457/88

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทสหอาคารชุดฯ สห. สมุทรปราการ
: 85 หมู่ที่ 2 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel) : 076 62 306 โทรสาร (Fax) :-

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	หิ้ง ศาลากลาง จังหวัด นครราชสีมา 2 กิโลเมตรจาก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83750
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	10/06/2026
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	10/06/2026
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	10-12/06/2026
วันที่รายงานผล (Result Date)	17/09/2026

ประเภททดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			2606102	2606102
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำจืดคลองบางลำพู	น้ำจืดคลองบางลำพู
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			ตัวอย่าง A (พ. 1)	ตัวอย่าง A (พ. 2)
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			Wastewater	Wastewater
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			09.35 น.	09.38 น.
การวัดความเข้มข้น (Settleable Solids) ⁽³⁾⁽⁴⁾	mL/L	Gravimetric port 254CF	เฉลี่ยสูง 0.10	เฉลี่ยสูง 0.10
โคลีฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ⁽³⁾⁽⁴⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tubes Fermentation Test port 9221 A - E	4,300	7,700

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทโรงแรมและรีสอร์ท พ.ศ. 2567

(3) Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] คำถามไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์การยอมรับสูงสุด

APPENDIX (Notes)

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าว ใช้บังคับเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องถูกทำนองเฉพาะเพื่อใช้งานเท่านั้นโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท ปิโตรแทค จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

Principle Reproducibility On standard First service

[illegible]

F-P-7.8-01/1 V2 1:2070W 2563



Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)	มีเดียคอนกรีตภูเก็ต บี คอนกรีต สก๊
ที่อยู่ (Address)	บึงขาคอนกรีต 2 ถนนบึงขาคอนกรีต ตำบลบึงขาคอนกรีต จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร (Tel.) : 076 682 336 โทรสาร (Fax) : -
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	บี คอนกรีต สก๊. เลขที่ 31 หมู่ 2 ถนนบึงขาคอนกรีต ตำบลบึงขาคอนกรีต จังหวัดภูเก็ต 83120
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 02/06/2026
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: 02/06/2026
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 02-02/06/2026
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 17/06/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2609103	2606104
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำจากกระบวนการผลิต	น้ำจากกระบวนการผลิต
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			อาคาร B (ชุด 1)	อาคาร B (ชุด 2)
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			Wastewater	Wastewater
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			09.45 น.	09.47 น.
			เก็บส่งห้องปฏิบัติการ	เก็บส่งห้องปฏิบัติการ
การวัดความเข้มข้น (Settleable Solids) ^{(3)(a)}	m.L	Gravimetric port 2540F	0.10	1.00
ค่าเฉลี่ยทั้งหมด (Total Coliform) ^{(3)(b)}	MPN/100 mL	Multip-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	3,300	2,700

หมายเหตุ (Notes) :

1. ข้อมูลการทดสอบนี้เป็นข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามมาตรฐานที่กำหนดไว้เท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องคดีได้ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

“PROF” Principle Reproducibility On standard First service

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)	มีเดียคอนกรีตภูเก็ต บี คอนกรีต สก๊
ที่อยู่ (Address)	บึงขาคอนกรีต 2 ถนนบึงขาคอนกรีต ตำบลบึงขาคอนกรีต จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร (Tel.) : 076 682 336 โทรสาร (Fax) : -
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	บี คอนกรีต สก๊. เลขที่ 31 หมู่ 2 ถนนบึงขาคอนกรีต ตำบลบึงขาคอนกรีต จังหวัดภูเก็ต 83120
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 02/06/2026
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: 02/06/2026
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 02-02/06/2026
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 17/06/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2606105	2606106
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำจากกระบวนการผลิต	น้ำจากกระบวนการผลิต
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			อาคาร C (ชุด 1)	อาคาร C (ชุด 2)
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			Wastewater	Wastewater
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			09.55 น.	09.57 น.
			เก็บส่งห้องปฏิบัติการ	เก็บส่งห้องปฏิบัติการ
การวัดความเข้มข้น (Settleable Solids) ^{(3)(a)}	m.L	Gravimetric port 2540F	0.20	0.50
ค่าเฉลี่ยทั้งหมด (Total Coliform) ^{(3)(b)}	MPN/100 mL	Multip-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	13,000	8,300

หมายเหตุ (Notes) :

1. ข้อมูลการทดสอบนี้เป็นข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามมาตรฐานที่กำหนดไว้เท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องคดีได้ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

“PROF” Principle Reproducibility On standard First service



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่: 50/538 หมู่ที่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอวังจันทน์ จังหวัดบึงกาฬ 33120 โทร: 076 619665, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619665
Address: 50/538 Village No.4 Kuthu Sub-district, Kuthu District, Phongsavan, 33120 Tel: 076 619665, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619665
E-mail: bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : WD-467/99


ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ จำกัด
: 81 หมู่ที่ 2 ถนนวิเศษสงคราม ตำบลคูขุด อำเภอวังจันทน์ จังหวัดบึงกาฬ 33120
โทร (Tel) : 076 632 208 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: คูขุด คูขุด 81 หมู่ที่ 2 ถนนวิเศษสงคราม ตำบลคูขุด อำเภอวังจันทน์ จังหวัดบึงกาฬ 33120
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 10/06/2026
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	: 10/06/2026
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 10-12/06/2026
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 17/06/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ²⁾
ตัวอย่างวิเคราะห์ (Analysis No.)				
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)				
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)				
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)				
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)				
การปนเปื้อนสารพิษ (Sediment Solids) 24h	mg/L	Growth port 254JF	0.10	0.10
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) 35h	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	2,700	2,700

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาให้ใช้บังคับใช้ตามมาตรฐานประปาของกรมประปา พ.ร.บ. 2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนที่ 333 วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] Not TSI Accredited
[4] ผลการทดสอบได้รับการตรวจสอบยืนยันจากผู้ประกอบการ (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายเลข ไม่ได้รับการรับรองจากผู้ประกอบการ



หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำจากแหล่งอื่นได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
...End...
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
50/538 หมู่ที่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอวังจันทน์ จังหวัดบึงกาฬ 33120 โทร: 076 619665, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619665 E-mail: bk@bktaurus.com



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่: 50/538 หมู่ที่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอวังจันทน์ จังหวัดบึงกาฬ 33120 โทร: 076 619665, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619665
Address: 50/538 Village No.4 Kuthu Sub-district, Kuthu District, Phongsavan, 33120 Tel: 076 619665, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619665
E-mail: bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 1
หมายเลขรายงาน (Report No.) : WD-468/99


ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ จำกัด
: 81 หมู่ที่ 2 ถนนวิเศษสงคราม ตำบลคูขุด อำเภอวังจันทน์ จังหวัดบึงกาฬ 33120
โทร (Tel) : 076 632 208 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: คูขุด คูขุด 81 หมู่ที่ 2 ถนนวิเศษสงคราม ตำบลคูขุด อำเภอวังจันทน์ จังหวัดบึงกาฬ 33120
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 10/06/2026
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	: 10/06/2026
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 10-12/06/2026
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 17/06/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ²⁾
ตัวอย่างวิเคราะห์ (Analysis No.)				
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)				
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)				
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)				
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)				
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) 35h	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	42.0	42.0
โคลิฟอร์มอุณหภูมิต่ำ (Fecal Coliform) 35h	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	42.0	42.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาให้ใช้บังคับใช้ตามมาตรฐานประปาของกรมประปา พ.ร.บ. 2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนที่ 333 วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] Not TSI Accredited
[4] ผลการทดสอบได้รับการตรวจสอบยืนยันจากผู้ประกอบการ (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายเลข ไม่ได้รับการรับรองจากผู้ประกอบการ



หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำจากแหล่งอื่นได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
...End...
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
50/538 หมู่ที่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอวังจันทน์ จังหวัดบึงกาฬ 33120 โทร: 076 619665, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619665 E-mail: bk@bktaurus.com

[illegible]

[illegible]

[illegible]

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : บิดูคดัดตอโคตรรัก

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 81

ถนน : วิถีสงคราม

จังหวัด : อุบลราชธานี

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทของ : ประเภท ก กิ่งเขต 500 หองขึ้นไป


สิ่งกีด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 23/2556

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ตามที่ได้นำเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย มาใช้ตั้งแต่ วันที่ 25/01/2569

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ



2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอคทีฟเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อน้ำทิ้งของโครงการ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สบทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียเมื่อถึงอายุ

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณน้ำใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	6,977.000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	5,903.000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	5,784.940 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ระบบทรวิน
	[] ระบายบ่ารวม (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)
	[] ไม่ระบายเลย
(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารเคมีชีวภาพที่ใช้	ปริมาณ หน่วย
1.	0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องสูบลำกอน	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน


โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกการวิจัยละเอียดและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 81 หมู่ที่ 2 ซอย			
ถนน วิถีสงขลาริม แคว้นตำบล กะทู้	เขตอำเภอ กะทู้		
จังหวัด ภูเก็ต	โทรศัพท์ 076-682-360		
โทรสาร 076-682-361	มี นิตินิตบุคคลจากวารสารดี		
คุณโด่ ศรีกัญ	เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ		
ประกอบกิจการประเภท	ห้องชุดพักอาศัยเท่านั้น		
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 232556 (22 มีนาคม 2556)	ใบ 06	ออก	
ไปโดย	เทศบาลตำบล กะทู้	นาย	
	นาย	นาย	

ผู้มีอำนาจแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

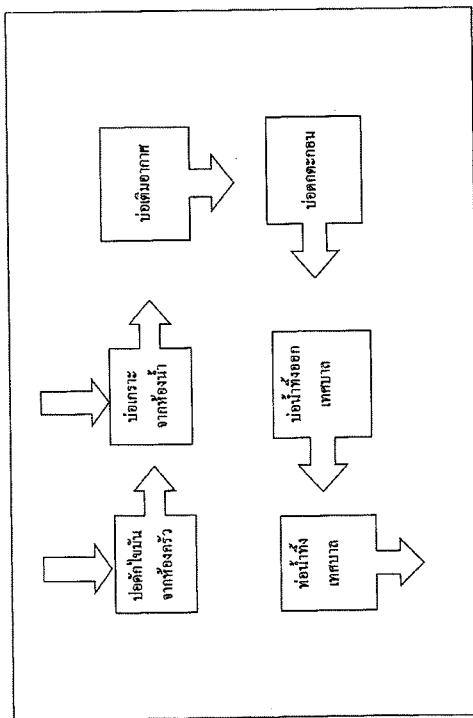

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]


๑. ให้รอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบนับวันน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติและแบบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งที่ทุกกันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติ
และข้อมูลรายเดือน

Sl. No.	Particulars	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31	2031-32	2032-33	2033-34	2034-35	2035-36	2036-37	2037-38	2038-39	2039-40	2040-41	2041-42	2042-43	2043-44	2044-45	2045-46	2046-47	2047-48	2048-49	2049-50	2050-51	2051-52	2052-53	2053-54	2054-55	2055-56	2056-57	2057-58	2058-59	2059-60	2060-61	2061-62	2062-63	2063-64	2064-65	2065-66	2066-67	2067-68	2068-69	2069-70	2070-71	2071-72	2072-73	2073-74	2074-75	2075-76	2076-77	2077-78	2078-79	2079-80	2080-81	2081-82	2082-83	2083-84	2084-85	2085-86	2086-87	2087-88	2088-89	2089-90	2090-91	2091-92	2092-93	2093-94	2094-95	2095-96	2096-97	2097-98	2098-99	2099-00	2100-01	2101-02	2102-03	2103-04	2104-05	2105-06	2106-07	2107-08	2108-09	2109-10	2110-11	2111-12	2112-13	2113-14	2114-15	2115-16	2116-17	2117-18	2118-19	2119-20	2120-21	2121-22	2122-23	2123-24	2124-25	2125-26	2126-27	2127-28	2128-29	2129-30	2130-31	2131-32	2132-33	2133-34	2134-35	2135-36	2136-37	2137-38	2138-39	2139-40	2140-41	2141-42	2142-43	2143-44	2144-45	2145-46	2146-47	2147-48	2148-49	2149-50	2150-51	2151-52	2152-53	2153-54	2154-55	2155-56	2156-57	2157-58	2158-59	2159-60	2160-61	2161-62	2162-63	2163-64	2164-65	2165-66	2166-67	2167-68	2168-69	2169-70	2170-71	2171-72	2172-73	2173-74	2174-75	2175-76	2176-77	2177-78	2178-79	2179-80	2180-81	2181-82	2182-83	2183-84	2184-85	2185-86	2186-87	2187-88	2188-89	2189-90	2190-91	2191-92	2192-93	2193-94	2194-95	2195-96	2196-97	2197-98	2198-99	2199-00	2200-01	2201-02	2202-03	2203-04	2204-05	2205-06	2206-07	2207-08	2208-09	2209-10	2210-11	2211-12	2212-13	2213-14	2214-15	2215-16	2216-17	2217-18	2218-19	2219-20	2220-21	2221-22	2222-23	2223-24	2224-25	2225-26	2226-27	2227-28	2228-29	2229-30	2230-31	2231-32	2232-33	2233-34	2234-35	2235-36	2236-37	2237-38	2238-39	2239-40	2240-41	2241-42	2242-43	2243-44	2244-45	2245-46	2246-47	2247-48	2248-49	2249-50	2250-51	2251-52	2252-53	2253-54	2254-55	2255-56	2256-57	2257-58	2258-59	2259-60	2260-61	2261-62	2262-63	2263-64	2264-65	2265-66	2266-67	2267-68	2268-69	2269-70	2270-71	2271-72	2272-73	2273-74	2274-75	2275-76	2276-77	2277-78	2278-79	2279-80	2280-81	2281-82	2282-83	2283-84	2284-85	2285-86	2286-87	2287-88	2288-89	2289-90	2290-91	2291-92	2292-93	2293-94	2294-95	2295-96	2296-97	2297-98	2298-99	2299-00	2300-01	2301-02	2302-03	2303-04	2304-05	2305-06	2306-07	2307-08	2308-09	2309-10	2310-11	2311-12	2312-13	2313-14	2314-15	2315-16	2316-17	2317-18	2318-19	2319-20	2320-21	2321-22	2322-23	2323-24	2324-25	2325-26	2326-27	2327-28	2328-29	2329-30	2330-31	2331-32	2332-33	2333-34	2334-35	2335-36	2336-37	2337-38	2338-39	2339-40	2340-41	2341-42	2342-43	2343-44	2344-45	2345-46	2346-47	2347-48	2348-49	2349-50	2350-51	2351-52	2352-53	2353-54	2354-55	2355-56	2356-57	2357-58	2358-59	2359-60	2360-61	2361-62	2362-63	2363-64	2364-65	2365-66	2366-67	2367-68	2368-69	2369-70	2370-71	2371-72	2372-73	2373-74	2374-75	2375-76	2376-77	2377-78	2378-79	2379-80	2380-81	2381-82	2382-83	2383-84	2384-85	2385-86	2386-87	2387-88	2388-89	2389-90	2390-91	2391-92	2392-93	2393-94	2394-95	2395-96	2396-97	2397-98	2398-99	2399-00	2400-01	2401-02	2402-03	2403-04	2404-05	2405-06	2406-07	2407-08	2408-09	2409-10	2410-11	2411-12	2412-13	2413-14	2414-15	2415-16	2416-17	2417-18	2418-19	2419-20	2420-21	2421-22	2422-23	2423-24	2424-25	2425-26	2426-27	2427-28	2428-29	2429-30	2430-31	2431-32	2432-33	2433-34	2434-35	2435-36	2436-37	2437-38	2438-39	2439-40	2440-41	2441-42	2442-43	2443-44	2444-45	2445-46	2446-47	2447-48	2448-49	2449-50	2450-51	2451-52	2452-53	2453-54	2454-55	2455-56	2456-57	2457-58	2458-59	2459-60	2460-61	2461-62	2462-63	2463-64	2464-65	2465-66	2466-67	2467-68	2468-69	2469-70	2470-71	2471-72	2472-73	2473-74	2474-75	2475-76	2476-77	2477-78	2478-79	2479-80	2480-81	2481-82	2482-83	2483-84	2484-85	2485-86	2486-87	2487-88	2488-89	2489-90	2490-91	2491-92	2492-93	2493-94	2494-95	2495-96	2496-97	2497-98	2498-99	2499-00	2500-01	2501-02	2502-03	2503-04	2504-05	2505-06	2506-07	2507-08	2508-09	2509-10	2510-11	2511-12	2512-13	2513-14	2514-15	2515-16	2516-17	2517-18	2518-19	2519-20	2520-21	2521-22	2522-23	2523-24	2524-25	2525-26	2526-27	2527-28	2528-29	2529-30	2530-31	2531-32	2532-33	2533-34	2534-35	2535-36	2536-37	2537-38	2538-39	2539-40	2540-41	2541-42	2542-43	2543-44	2544-45	2545-46	2546-47	2547-48	2548-49	2549-50	2550-51	2551-52	2552-53	2553-54	2554-55	2555-56	2556-57	2557-58	2558-59	2559-60	2560-61	2561-62	2562-63	2563-64	2564-65	2565-66	2566-67	2567-68	2568-69	2569-70	2570-71	2571-72	2572-73	2573-74	2574-75	2575-76	2576-77	2577-78	2578-79	2579-80	2580-81	2581-82	2582-83	2583-84	2584-85	2585-86	2586-87	2587-88	2588-89	2589-90	2590-91	2591-92	2592-93	2593-94	2594-95	2595-96	2596-97	2597-98	2598-99	2599-00	2600-01	2601-02	2602-03	2603-04	2604-05	2605-06	2606-07	2607-08	2608-09	2609-10	2610-11	2611-12	2612-13	2613-14	2614-15	2615-16	2616-17	2617-18	2618-19	2619-20	2620-21	2621-22	2622-23	2623-24	2624-25	2625-26	2626-27	2627-28	2628-29	2629-30	2630-31	2631-32	2632-33	2633-34	2634-35	2635-36	2636-37	2637-38	2638-39	2639-40	2640-41	2641-42	2642-43	2643-44	2644-45	2645-46	2646-47	2647-48	2648-49	2649-50	2650-51	2651-52	2652-53	2653-54	2654-55	2655-56	2656-57	2657-58	2658-59	2659-60	2660-61	2661-62	2662-63	2663-64	2664-65	2665-66	2666-67	2667-68	2668-69	2669-70	2670-71	2671-72	2672-73	2673-74	2674-75	2675-76	2676-77	2677-78	2678-79	2679-80	2680-81	2681-82	2682-83	2683-84	2684-85	2685-86	2686-87	2687-88	2688-89	2689-90	2690-91	2691-92	2692-93	2693-94	2694-95	2695-96	2696-97	2697-98	2698-99	2699-00	2700-01	2701-02	2702-03	2703-04	2704-05	2705-06	2706-07	2707-08	2708-09	2709-10	2710-11	2711-12	2712-13	2713-14	2714-15	2715-16	2716-17	2717-18	2718-19	2719-20	2720-21	2721-22	2722-23	2723-24	2724-25	2725-26	2726-27	2727-28	2728-29	2729-30	2730-31	2731-32	2732-33	2733-34	2734-35	2735-36	2736-37	2737-38	2738-39	2739-40	2740-41	2741-42	2742-43	2743-44	2744-45	2745-46	2746-47	2747-48	2748-49	2749-50	2750-51	2751-52	2752-53	2753-54	2754-55	2755-56	2756-57	2757-58	2758-59	2759-60	2760-61	2761-62	2762-63	2763-64	2764-65	2765-66	2766-67	2767-68	2768-69	2769-70	2770-71	2771-72	2772-73	2773-74	2774-75	2775-76	2776-77	2777-78	2778-79	2779-80	2780-81	2781-82	2782-83	2783-84	2784-85	2785-86	2786-87	2787-88	2788-89	2789-90	2790-91	2791-92	2792-93	2793-94	2794-95	2795-96	2796-97	2797-98	2798-99	2799-00	2800-01	2801-02	2802-03	2803-04	2804-05	2805-06	2806-07	2807-08	2808-09	2809-10	2810-11	2811-12	2812-13	2813-14	2814-15	2815-16	2816-17	2817-18	2818-19	2819-20	2820-21	2821-22	2822-23	2823-24	2824-25	2825-26	2826-27	2827-28	2828-29	2829-30	2830-31	2831-32	2832-33	2833-34	2834-35	2835-36	2836-37	2837-38	2838-39	2839-40	2840-41	2841-42	2842-43	2843-44	2844-45	2845-46	2846-47	2847-48	2848-49	2849-50	2850-51	2851-52	2852-53	2853-54	2854-55	2855-56	2856-57	2857-58	2858-59	2859-60	2860-61	2861-62	2862-63	2863-64	2864-65	2865-66	2866-67	2867-68	2868-69	2869-70	2870-71	2871-72	2872-73	2873-74	2874-75	2875-76	2876-77	2877-78	2878-79	2879-80	2880-81	2881-82	2882-83	2883-84	2884-85	2885-86	2886-87	2887-88	2888-89	2889-90	2890-91	2891-92	2892-93	2893-94	2894-95	2895-96	2896-97	2897-98	2898-99	2899-00	2900-01	2901-02	2902-03	2903-04	2904-05	2905-06	2906-07	2907-08	2908-09	2909-10	2910-11	2911-12	2912-13	2913-14	2914-15	2915-16	2916-17	2917-18	2918-19	2919-20	2920-21	2921-22	2922-23	2923-24	2924-25	2925-26	2926-27	2927-28	2928-29	2929-30	2930-31	2931-32	2932-33	2933-34	2934-35	2935-36	2936-37	2937-38	2938-39	2939-40	2940-41	2941-42	2942-43	2943-44	2944-45	2945-46	2946-47	2947-48	2948-49	2949-50	2950-51	2951-52	2952-53	2953-54	2954-55	2955-56	2956-57	2957-58	2958-59	2959-60	2960-61	2961-62	2962-63	2963-64	2964-65	2965-66	2966-67	2967-68	2968-69	2969-70	2970-71	2971-72	2972-73	2973-74	2974-75	2975-76	2976-77	2977-78	2978-79	2979-80	2980-81	2981-82	2982-83	2983-84	2984-85	2985-86	2986-87	2987-88	2988-89	2989-90	2990-91	2991-92	2992-93	2993-94	2994-95	2995-96	2996-97	2997-98	2998-99	2999-00	3000-01	3001-02	3002-03	3003-04	3004-05	3005-06	3006-07	3007-08	3008-09	3009-10	3010-11	3011-12	3012-13	3013-14	3014-15	3015-16	3016-17	3017-18	3018-19	3019-20	3020-21	3021-22	3022-23	3023-24	3024-25	3025-26	3026-27	3027-28	3028-29	3029-30	3030-31	3031-32	3032-33	3033-34	3034-35	3035-36	3036-37	3037-38	3038-39	3039-40	3040-41	3041-42	3042-43	3043-44	3044-45	3045-46	3046-47	30
---------	-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่	81	หมู่ที่	2	ซอย	
ถนน	วิจิตรสงคราม	แขวง/ตำบล	เกาะกูด	เขตอำเภอ	เกาะกูด
จังหวัด	ภูเก็ต	โทรศัพท์	076-692-360		
โทรสาร	076-692-361		มี	นิติบุคคลอากรอุตสาหกรรม	ดี
คุณได่ กุ๊ก					
ประกอบกิจการประเภท	ห้องชุดพักอาศัยบ้านเดี่ยว				
	ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)	232556 (22 มีนาคม 2556)		ใบ อ.อ.	อก
รายได้	เทศบาลตำบล เกาะกูด		พดอายุ	ไม่มี	

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

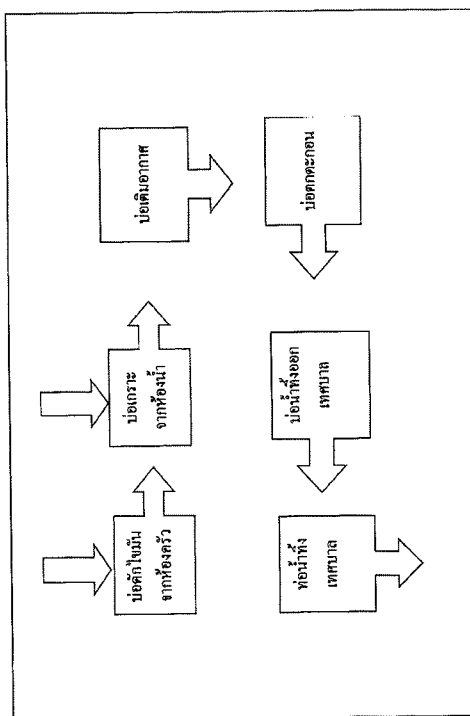

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานระบบบ้านมั่นคงนี้สืบปรากฏตามตาราง ดังนี้

[illegible]

[illegible]

Sl. No.	Particulars	Amount	Sl. No.	Particulars	Amount
1	Salaries and Wages	100000	11	Depreciation	5000
2	Gratuity	20000	12	Provision for doubtful debts	10000
3	Dividend	15000	13	Provision for income tax	8000
4	Interest on loans	30000	14	Provision for capital gains tax	2000
5	Interest on deposits	10000	15	Provision for gift tax	1000
6	Income tax	50000	16	Provision for stamp duty	500
7	Corporate tax	20000	17	Provision for entertainment tax	500
8	Gift tax	10000	18	Provision for wealth tax	500
9	Stamp duty	5000	19	Provision for securities transaction tax	500
10	Entertainment tax	5000	20	Provision for other taxes	500
21	Provision for income tax	8000	21	Provision for capital gains tax	2000
22	Provision for gift tax	1000	22	Provision for stamp duty	500
23	Provision for wealth tax	500	23	Provision for securities transaction tax	500
24	Provision for other taxes	500	24	Provision for other taxes	500
25	Provision for income tax	8000	25	Provision for capital gains tax	2000
26	Provision for gift tax	1000	26	Provision for stamp duty	500
27	Provision for wealth tax	500	27	Provision for securities transaction tax	500
28	Provision for other taxes	500	28	Provision for other taxes	500
29	Provision for income tax	8000	29	Provision for capital gains tax	2000
30	Provision for gift tax	1000	30	Provision for stamp duty	500
31	Provision for wealth tax	500	31	Provision for securities transaction tax	500
32	Provision for other taxes	500	32	Provision for other taxes	500
33	Provision for income tax	8000	33	Provision for capital gains tax	2000
34	Provision for gift tax	1000	34	Provision for stamp duty	500
35	Provision for wealth tax	500	35	Provision for securities transaction tax	500
36	Provision for other taxes	500	36	Provision for other taxes	500
37	Provision for income tax	8000	37	Provision for capital gains tax	2000
38	Provision for gift tax	1000	38	Provision for stamp duty	500
39	Provision for wealth tax	500	39	Provision for securities transaction tax	500
40	Provision for other taxes	500	40	Provision for other taxes	500
41	Provision for income tax	8000	41	Provision for capital gains tax	2000
42	Provision for gift tax	1000	42	Provision for stamp duty	500
43	Provision for wealth tax	500	43	Provision for securities transaction tax	500
44	Provision for other taxes	500	44	Provision for other taxes	500
45	Provision for income tax	8000	45	Provision for capital gains tax	2000
46	Provision for gift tax	1000	46	Provision for stamp duty	500
47	Provision for wealth tax	500	47	Provision for securities transaction tax	500
48	Provision for other taxes	500	48	Provision for other taxes	500
49	Provision for income tax	8000	49	Provision for capital gains tax	2000
50	Provision for gift tax	1000	50	Provision for stamp duty	500
51	Provision for wealth tax	500	51	Provision for securities transaction tax	500
52	Provision for other taxes	500	52	Provision for other taxes	500
53	Provision for income tax	8000	53	Provision for capital gains tax	2000
54	Provision for gift tax	1000	54	Provision for stamp duty	500
55	Provision for wealth tax	500	55	Provision for securities transaction tax	500
56	Provision for other taxes	500	56	Provision for other taxes	500
57	Provision for income tax	8000	57	Provision for capital gains tax	2000
58	Provision for gift tax	1000	58	Provision for stamp duty	500
59	Provision for wealth tax	500	59	Provision for securities transaction tax	500
60	Provision for other taxes	500	60	Provision for other taxes	500
61	Provision for income tax	8000	61	Provision for capital gains tax	2000
62	Provision for gift tax	1000	62	Provision for stamp duty	500
63	Provision for wealth tax	500	63	Provision for securities transaction tax	500
64	Provision for other taxes	500	64	Provision for other taxes	500
65	Provision for income tax	8000	65	Provision for capital gains tax	2000
66	Provision for gift tax	1000	66	Provision for stamp duty	500
67	Provision for wealth tax	500	67	Provision for securities transaction tax	500
68	Provision for other taxes	500	68	Provision for other taxes	500
69	Provision for income tax	8000	69	Provision for capital gains tax	2000
70	Provision for gift tax	1000	70	Provision for stamp duty	500
71	Provision for wealth tax	500	71	Provision for securities transaction tax	500
72	Provision for other taxes	500	72	Provision for other taxes	500
73	Provision for income tax	8000	73	Provision for capital gains tax	2000
74	Provision for gift tax	1000	74	Provision for stamp duty	500
75	Provision for wealth tax	500	75	Provision for securities transaction tax	500
76	Provision for other taxes	500	76	Provision for other taxes	500
77	Provision for income tax	8000	77	Provision for capital gains tax	2000
78	Provision for gift tax	1000	78	Provision for stamp duty	500
79	Provision for wealth tax	500	79	Provision for securities transaction tax	500
80	Provision for other taxes	500	80	Provision for other taxes	500
81	Provision for income tax	8000	81	Provision for capital	

[illegible]

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของบริษัทน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

[illegible]

[illegible]

[illegible]

- หมายเหตุ ๑.ให้กรอกลิสต์และข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลอื่นๆ ในแต่ละวัน
- ๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



ประเภทการบำบัดน้ำเสีย	ข้อมูลเบื้องต้น	สถิติและข้อมูลน้ำเสียจากภาคเกษตรกรรม														รวม
		ปริมาณน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ค่าเฉลี่ย	
ภาคเกษตรกรรม	การเลี้ยงสัตว์	174,425,669	38	41	40.18	22,442,569	39	42	40.18	19,472,569	40	39	41.16	39.20	40	20,442,569
	การเลี้ยงสัตว์	18,472,569	38	38	37.24	19,472,569	40	41	40.18	19,472,569	40	39	41.16	39.20	40	20,442,569
	การเลี้ยงสัตว์	20,442,569	39	42	41.16	19,472,569	40	41	40.18	19,472,569	40	39	41.16	39.20	40	20,442,569
	การเลี้ยงสัตว์	21,442,569	42	40	39.20	22,442,569	41	40	39.20	22,442,569	41	40	39.20	39.20	41	22,442,569
	การเลี้ยงสัตว์	22,442,569	41	40	39.20	22,442,569	41	40	39.20	22,442,569	41	40	39.20	39.20	41	22,442,569
	การเลี้ยงสัตว์	23,442,569	39	44	43.12	24,442,569	68	40	39.20	24,442,569	68	40	39.20	39.20	40	24,442,569
	การเลี้ยงสัตว์	24,442,569	68	40	39.20	24,442,569	68	40	39.20	24,442,569	68	40	39.20	39.20	40	24,442,569
	การเลี้ยงสัตว์	25,442,569	67	35	34.30	26,442,569	75	41	40.18	26,442,569	75	41	40.18	40.18	41	26,442,569
	การเลี้ยงสัตว์	26,442,569	75	41	40.18	26,442,569	75	41	40.18	26,442,569	75	41	40.18	40.18	41	26,442,569
	การเลี้ยงสัตว์	27,442,569	65	43	42.14	28,442,569	86	43	42.14	28,442,569	86	43	42.14	42.14	43	28,442,569
	การเลี้ยงสัตว์	28,442,569	86	43	42.14	28,442,569	86	43	42.14	28,442,569	86	43	42.14	42.14	43	28,442,569
	การเลี้ยงสัตว์	29,442,569	77	50	49.00	30,442,569	74	39	38.22	30,442,569	74	39	38.22	38.22	39	30,442,569
	การเลี้ยงสัตว์	30,442,569	74	39	38.22	30,442,569	74	39	38.22	30,442,569	74	39	38.22	38.22	39	30,442,569
	การเลี้ยงสัตว์	31,442,569	74	39	38.22	30,442,569	74	39	38.22	30,442,569	74	39	38.22	38.22	39	30,442,569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : บัณฑิตวิทยาลัย

แหล่งกำเนิดมลพิษ : บัณฑิตวิทยาลัย : 81 หมู่ที่ : 2

ถนน : วิถีธรรม : 81 หมู่ที่ : 2

จังหวัด : กรุงเทพฯ : 10110

มี : เป็นเจ้าขอหรือผู้ประกอบการแห่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก พื้นที่ 500 ตารางเมตร

ผู้จัดทำ : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 23/2556

ออกให้โดย : เทศบาลเมืองทุ่ง

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ



2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกฟิโนคูลลิ่ง (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อบำบัดของเสีย

(5) วิธีการตรวจสอบที่ดำเนินการระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบค้นจากระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองทุ่ง

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณน้ำที่ปล่อยจากระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	8,462,000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำในถังเก็บของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	4,258,000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่ปล่อยจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	4,167,470 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ระบายทุกวัน
[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)	วัน
[] ไม่ระบายเลย	
(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารลดความตึงผิวที่ใช้	ปริมาณ หน่วย
1.	0.00 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ [] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ [] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ [] ผิดปกติ
เครื่องสูบลำโพง	[X] ปกติ [] ผิดปกติ
(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด	0.00 กิโลกรัม
(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	น้ำออกจากระบบ B1 และ B2 เหลือขุ่น มีกลิ่น

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ประกอบการแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ไม่ปฏิบัติตามสถิติ ขอบเขต หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖


๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกการจะเขียนของดีดีและมีของแสดง-เอกสารทำงานของระบบบันทึกเสียง
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่ที่ 81 หมู่ที่ 2 ซอย
ถนน วิถีสงคราม แขวงตำบล กะทู้ เขตอำเภอ กะทู้
จังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต 076-662-360 โทรศัพท์ 076-662-361
โทรสาร 076-662-361 มี นิตบุคลออกจากรัฐคดี
ออกได้ ครึก เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ห้างชุดพัทยาลัยภัณฑ์
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 23/2556 (22 มีนาคม 2556) ใบ อ.อ. ออก
ให้โดย เทศบาลตำบล กะทู้ ไม่มี นมดอย

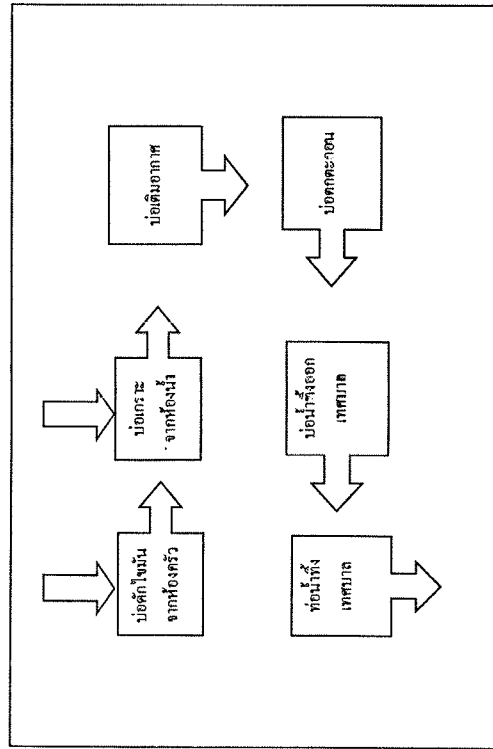

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

[illegible]


[illegible]

[illegible]

ลำดับข้อ	ผู้บันทึก	สถิติและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับงานจากแหล่งเก็บข้อมูลของภาค B													วัน	เดือน	ปี
		ประเภทและแนวทางปฏิบัติ	ปริมาณ	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้าง	ค่าเช่า	ค่าขนส่ง	ค่าวัสดุ	ค่าอุปกรณ์	ค่าเดินทาง	ค่าที่พัก	ค่าอาหาร	ค่าเครื่องดื่ม	ค่าอื่น ๆ			
1	นายสมชาย	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	17/5/2569	พฤษภาคม	2569
2	นายสมชาย	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	18/5/2569	พฤษภาคม	2569
3	นายสมชาย	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	19/5/2569	พฤษภาคม	2569
4	นายสมชาย	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	20/5/2569	พฤษภาคม	2569
5	นายสมชาย	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	21/5/2569	พฤษภาคม	2569
6	นายสมชาย	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	22/5/2569	พฤษภาคม	2569
7	นายสมชาย	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	23/5/2569	พฤษภาคม	2569
8	นายสมชาย	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	24/5/2569	พฤษภาคม	2569
9	นายสมชาย	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	25/5/2569	พฤษภาคม	2569
10	นายสมชาย	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	26/5/2569	พฤษภาคม	2569
11	นายสมชาย	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	27/5/2569	พฤษภาคม	2569
12	นายสมชาย	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	28/5/2569	พฤษภาคม	2569
13	นายสมชาย	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	29/5/2569	พฤษภาคม	2569
14	นายสมชาย	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	30/5/2569	พฤษภาคม	2569
15	นายสมชาย	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	31/5/2569	พฤษภาคม	2569

หมายเหตุ

1. ให้การกวดขันและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่ไม่เกิดและข้อสงสัยในแง่ตัวอักษร
2. ในกรณีระบบนำเสนอสื่อที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติและแบบกวดขัน



[illegible]


[illegible][illegible]

สถิติและข้อมูลของหน่วยงานจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ															
ปี	ประเภทการใช้จ่าย	หน่วยงาน	ประเภทการใช้จ่าย	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
17/6/2569	73	39	38.22	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210
18/6/2569	73	42	41.16	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210
19/6/2569	72	33	32.34	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210
20/6/2569	75	50	49.00	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210
21/6/2569	76	34	33.32	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210
22/6/2569	75	51	49.98	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210
23/6/2569	71	42	41.16	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210
24/6/2569	74	58	56.84	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210
25/6/2569	77	45	44.10	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210
26/6/2569	81	5	4.90	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210
27/6/2569	67	0	0.00	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210
28/6/2569	77	0	0.00	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210
29/6/2569	75	0	0.00	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210
30/6/2569	73	201	196.98	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210

หมายเหตุ


๑. ให้การอภิปรายและข้อมูลเฉพาะในการนี้ที่สถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน

๒. ในการนี้จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อมูลภาพที่ส่งแบบอัตโนมัติให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งนี้เกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : บัณฑิตยุคทองโตริค
แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 81 หมู่ที่ : 2
ถนน : วิจิตรสงคราม แขวง/ตำบล : กะพูน เขต/อำเภอ : กะพูน
จังหวัด : อุบลราชธานี โทรศัพท์ : 076682360 โทรสาร : 076682361
มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด
ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 806
สิ่งได้ : เอกชน
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 23/2556 ออกให้โดย : เทศบาลเมืองกะพูน หมดอายุ :
ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ



2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกทิวเส็ดสัลดจ์ (Activated Sludge Process) ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 0.00 ลบ.ม./วัน

- (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมฆะวัน
[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
- (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ
[] เครื่องทวน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องทวน/ผสมสารเคมี
[X] เครื่องสูบละกอน [] อื่นๆ
[] อื่นๆ [] อื่นๆ
[] อื่นๆ

- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อน้ำบำบัดของโครงการ
- (5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด คูบทั้งหมดระบายน้ำเทศบาลเมืองกะพูน
3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน
- | (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | 8,305.000 หน่วย |
|--|--|
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | 4,947.000 ลบ.ม. |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | 4,378.640 ลบ.ม. |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | [X] ระบายทุกวัน |
| | [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) |
| | [] ไม่ระบายเลย |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสัทธิภาพที่ใช้
- 1.
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | ระบบบำบัดน้ำเสีย | ปริมาณ หน่วย 0.000 กิโลกรัม |
|------------------|-----------------------------|
| เครื่องสูบน้ำ | [X] ปกติ [] ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | [X] ปกติ [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบละกอน | [X] ปกติ [] ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนร่วนที่เกินขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) บัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ระบบC2ในบ่อเติมอากาศนั้นลักษณะซากขุ่นไม่มีกลิ่นมีออกซิเจนเหลือขุ่นมีตะกอนระบบD1บ่อเติมอากาศไม่มีเชื้อจุลินทรีย์น้ำออกกระดกมีลักษณะเหลือขุ่นมีกลิ่น


คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ขอบเขต หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ของพระราชบัญญัติไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับปรุงไม่เกินหนึ่งวันบาท หรือทั้งจ้างทั้งรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันไม่เป็นเท็จ ต้องตรวจโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

หมายเหตุ

1. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลใหม่ๆ ในแต่ละวัน
2. ในกรณีระบบนำบัตรนี้เสียที่มีสาเหตุตั้งแต่เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติและไม่แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งหมดให้แยกตามความผิดปกติที่ตรวจวัด และทำการสรุปกลับไปสถิติและข้อมูลรายเดือน

หน้า ๑ จาก ๑




เอกสารแนบที่ 5
รายงานการซ่อมอพยพอัคคีภัย

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
แบบฟอร์มรายงานการซ่อมแซมเหตุการณ์ฉุกเฉิน
โครงการ ดิคอนโด ศรีภ

วัน เวลา ที่ซ่อม	วันอังคารที่ 2 กันยายน 2568 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ อาคารชุด ดิคอนโด ศรีภ บริเวณล็อบบี้ (อาคาร C)
รายชื่อผู้เข้าร่วมการซ่อมแซม	

ชื่อการร้องเรียนเหตุการณ์ฉุกเฉิน	มีกลิ่นแอมโมเนียหนึ่ฟุ้งภายในอาคาร
รายละเอียดของเหตุการณ์ฉุกเฉิน	สถานการณ์ ช่างอาคารเดินสังเกตตรวจจุด อาคาร C พบว่า ชั้น 8 ห้อง 77/154 เกิดเหตุไฟไหม้ภายในห้อง จึงโทรแจ้งฝ่ายจัดการทันที 1. ฝ่ายจัดการ แจ้งผู้จัดการอาคารฯ ทันทีที่ได้รับข้อมูล 2. ผู้จัดการอาคารฯ แจ้งรายงานเหตุการณ์ให้ผู้บริหารทราบเบื้องต้น และแจ้งให้ฝ่ายจัดการฯ โทรหา รปภ. เพื่อขึ้นไปประเมินสถานการณ์กับช่างอาคารพร้อมนำถังดับเพลิงไปด้วย 3. ฝ่ายจัดการฯ โทรหาแม่บ้านประจำอาคาร แจ้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่เปิดประตูไฟฟ้าทางออกฉุกเฉิน เพื่อเตรียมอพยพผู้พักอาศัยออกจากชั้น ไปยังจุดรวมพล 4. ช่างอาคารและ รปภ. ประเมินสถานการณ์ พบว่า เกิดเหตุไฟไหม้มาจากไฟฟ้าลัดวงจร ช่างอาคารจึงใช้ถังดับเพลิงเพื่อควบคุมเหตุเพลิงไหม้ และขนย้ายสิ่งของให้พ้นจากจุดเกิดเหตุ แต่ไฟเกิดการลุกลามจนไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ ช่างอาคารจึงโทรแจ้งผู้จัดการอาคารฯ 5. ผู้จัดการอาคารฯ โทรแจ้งเหตุไฟไหม้กับสถานีดับเพลิงกะตู้ 6. ฝ่ายจัดการฯ แจ้งรปภ. เคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเข้ามา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ 7. เมื่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าควบคุมเหตุเพลิงไหม้ได้แล้ว ฝ่ายจัดการฯ กำกับดูแล ผู้พักอาศัยให้อยู่ในความสงบ และดำเนินการดูแลอพยพมาลงเบื้องต้นและจัดส่งไปยังโรงพยาบาล 8. ฝ่ายจัดการฯ จัดทำประกาศแจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบถึงสถานการณ์และการจัดการ 9. ผู้จัดการอาคารฯ ติดตามและจัดทำเอกสารส่งให้บริษัทประกันภัยเคลมเงินในหมวดแผนภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมทำรายงานสรุปเหตุการณ์ ส่งให้กรรมการของโครงการ และผู้เกี่ยวข้องทราบ
บันทึกงานปิด	

รูปภาพ ระดมทุนร่วมเพื่อชุมชน

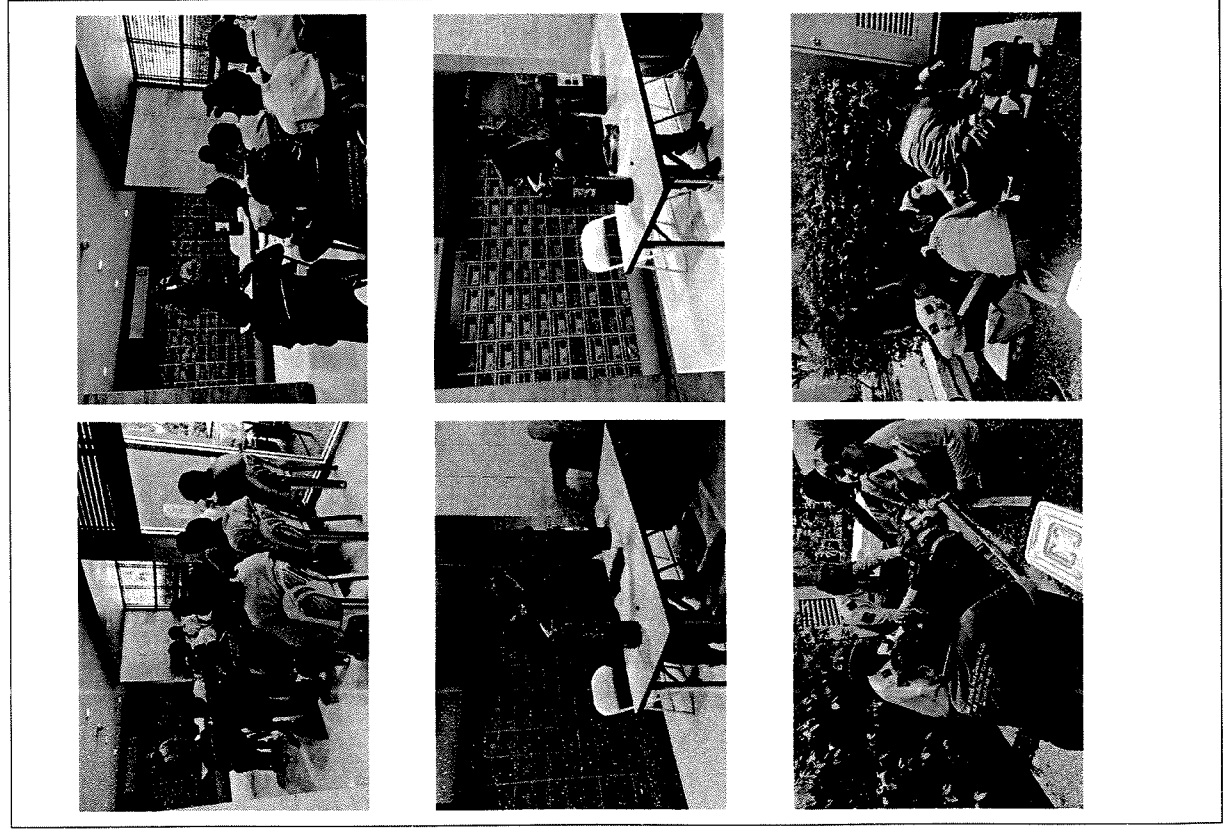

เอกสารแนบที่ 6
แผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Document No.

SOP-PMR-046

Revision

03

Update Date

01/06/2023

Head of Department

QMR/FMR/EMR

Approve

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นแนวทางในการะบวนการทำงาน ของ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบของ วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

1.3 เพื่อกำหนดมาตรฐานสำหรับความปลอดภัย/เหตุการณ์ ในการปฏิบัติงานภายในโครงการ

2. ขอบข่าย

ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติในการตรวจสอบเหตุ ระบบเหตุ และการจัดการเหตุเพลิงไหม้ทั้งหมด ในทุกโครงการ (C, HT)

3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

3.1 SOP-PMR-033 วิธีการแจ้งเหตุเพลิงไหม้

3.2 FRM-PMR-137 แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉิน

3.3 WI-PMR-001 การจำลองแผนการดับเพลิง

4. ระยะเวลาในการดำเนินการ

ทันทีที่พบเห็น/ได้รับแจ้งเหตุ และจัดทำสรุปรายงานภายใน 1 วัน หลังเกิดเหตุ

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

PLUS+

วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

SOPs Owner

PMC (C, HT)

Approve

PMC, SPM, SDP, Q/F/EMR

Document No.

SOP-PMR-046

Revision

03

Update Date

01/06/2023

Page

Page 1 of 4


CODE	หัวข้อ/จุด	วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	เอกสาร	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ได้รับสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้ หรือ ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้จากลูกค้าอาศัย แจ้งเหตุเพลิงไหม้	1.1 ฝ่ายจัดการ, รปภ. ได้รับสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้ 1.2 ฝ่ายจัดการ / รปภ. หรือผู้พบเหตุ แจ้ง BM/VM 1.3 BM/VM รายงานสสให้ OM และ SSI ทราบเบื้องต้น 2.1 BM/VM, ฝ่ายจัดการ, รปภ. และ SSI เข้าตรวจสอบ ณ จุดเกิดเหตุที่ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ และให้แจ้ง อุปกรณ์ดับเพลิง และ ไฟฉายไปยังจุดครั้งแรก 2.2 ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ 2.3 นำทีมดับเพลิงไปดับเพลิงในเบื้องต้น 2.4 นำทีมดับเพลิงไปดับเพลิงในเบื้องต้น 2.5 นำทีมดับเพลิงไปดับเพลิงในเบื้องต้น 2.6 นำทีมดับเพลิงไปดับเพลิงในเบื้องต้น 2.7 นำทีมดับเพลิงไปดับเพลิงในเบื้องต้น 2.8 นำทีมดับเพลิงไปดับเพลิงในเบื้องต้น 2.9 นำทีมดับเพลิงไปดับเพลิงในเบื้องต้น 2.10 นำทีมดับเพลิงไปดับเพลิงในเบื้องต้น	ทันทีที่ได้รับสัญญาณเตือน / ได้รับแจ้ง	N/A	-BM/VM -ฝ่ายจัดการ -รปภ.	
2	เข้าตรวจสอบ ณ จุดเกิดเหตุที่ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้	2.1 ฝ่ายจัดการ, รปภ. และ SSI เข้าตรวจสอบ ณ จุดเกิดเหตุที่ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ และให้แจ้ง อุปกรณ์ดับเพลิง และ ไฟฉายไปยังจุดครั้งแรก 2.2 ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ 2.3 นำทีมดับเพลิงไปดับเพลิงในเบื้องต้น 2.4 นำทีมดับเพลิงไปดับเพลิงในเบื้องต้น 2.5 นำทีมดับเพลิงไปดับเพลิงในเบื้องต้น 2.6 นำทีมดับเพลิงไปดับเพลิงในเบื้องต้น 2.7 นำทีมดับเพลิงไปดับเพลิงในเบื้องต้น 2.8 นำทีมดับเพลิงไปดับเพลิงในเบื้องต้น 2.9 นำทีมดับเพลิงไปดับเพลิงในเบื้องต้น 2.10 นำทีมดับเพลิงไปดับเพลิงในเบื้องต้น	ภายใน 5 นาทีที่ได้รับแจ้ง	N/A	-BM/VM -ฝ่ายจัดการ -ช่างเทคนิค -รปภ. -SSI	
3	การเข้าควบคุมเหตุเพลิงไหม้	3.1 BM/VM ฝ่ายจัดการแจ้งเหตุฉุกเฉินโทร 199 3.2 BM/VM, ฝ่ายจัดการ, รปภ. และ SSI ดำเนินการควบคุมเพลิงไหม้ทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ 3.3 ฝ่ายจัดการ, รปภ. และ SSI ดำเนินการควบคุมเพลิงไหม้ 3.4 ฝ่ายจัดการ, รปภ. และ SSI ดำเนินการควบคุมเพลิงไหม้ 3.5 ฝ่ายจัดการ, รปภ. และ SSI ดำเนินการควบคุมเพลิงไหม้ 3.6 ฝ่ายจัดการ, รปภ. และ SSI ดำเนินการควบคุมเพลิงไหม้ 3.7 ฝ่ายจัดการ, รปภ. และ SSI ดำเนินการควบคุมเพลิงไหม้ 3.8 ฝ่ายจัดการ, รปภ. และ SSI ดำเนินการควบคุมเพลิงไหม้ 3.9 ฝ่ายจัดการ, รปภ. และ SSI ดำเนินการควบคุมเพลิงไหม้ 3.10 ฝ่ายจัดการ, รปภ. และ SSI ดำเนินการควบคุมเพลิงไหม้	ทันทีเมื่อพบว่ามีเหตุเพลิงไหม้	N/A	-BM/VM -ฝ่ายจัดการ -ช่างเทคนิค -รปภ.	
4	การจัดการหลังการควบคุมเหตุเพลิงไหม้	4.1 ฝ่ายจัดการ, รปภ. และ SSI ดำเนินการสำรวจและสรุปความเสียหายที่เกิดขึ้น 4.2 ฝ่ายจัดการ, รปภ. และ SSI ดำเนินการสำรวจและสรุปความเสียหายที่เกิดขึ้น 4.3 ฝ่ายจัดการ, รปภ. และ SSI ดำเนินการสำรวจและสรุปความเสียหายที่เกิดขึ้น 4.4 ฝ่ายจัดการ, รปภ. และ SSI ดำเนินการสำรวจและสรุปความเสียหายที่เกิดขึ้น 4.5 ฝ่ายจัดการ, รปภ. และ SSI ดำเนินการสำรวจและสรุปความเสียหายที่เกิดขึ้น 4.6 ฝ่ายจัดการ, รปภ. และ SSI ดำเนินการสำรวจและสรุปความเสียหายที่เกิดขึ้น 4.7 ฝ่ายจัดการ, รปภ. และ SSI ดำเนินการสำรวจและสรุปความเสียหายที่เกิดขึ้น 4.8 ฝ่ายจัดการ, รปภ. และ SSI ดำเนินการสำรวจและสรุปความเสียหายที่เกิดขึ้น 4.9 ฝ่ายจัดการ, รปภ. และ SSI ดำเนินการสำรวจและสรุปความเสียหายที่เกิดขึ้น 4.10 ฝ่ายจัดการ, รปภ. และ SSI ดำเนินการสำรวจและสรุปความเสียหายที่เกิดขึ้น	เมื่อควบคุมเพลิงไหม้ได้	SOP-PMR-033 วิธีการแจ้งเหตุ สัญญาณเตือน สัญญาณเตือน	-BM/VM -ฝ่ายจัดการ	
5	การจัดการรายงานสรุปเหตุการณ์	5.1 BM/VM จัดทำรายงานสรุปเหตุการณ์ 5.2 ฝ่ายจัดการ จัดทำรายงานสรุปเหตุการณ์ 5.3 ฝ่ายจัดการ จัดทำรายงานสรุปเหตุการณ์ 5.4 ฝ่ายจัดการ จัดทำรายงานสรุปเหตุการณ์ 5.5 ฝ่ายจัดการ จัดทำรายงานสรุปเหตุการณ์ 5.6 ฝ่ายจัดการ จัดทำรายงานสรุปเหตุการณ์ 5.7 ฝ่ายจัดการ จัดทำรายงานสรุปเหตุการณ์ 5.8 ฝ่ายจัดการ จัดทำรายงานสรุปเหตุการณ์ 5.9 ฝ่ายจัดการ จัดทำรายงานสรุปเหตุการณ์ 5.10 ฝ่ายจัดการ จัดทำรายงานสรุปเหตุการณ์	ภายใน 1 วันหลังเกิดเหตุ	FRM-PMR-137 แบบฟอร์ม รายงาน เหตุการณ์ฉุกเฉิน	-BM/VM -ฝ่ายจัดการ	

PLUS+		วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้		Document No.	SOP-PMR-046
SOPs Owner	PMR (C, HT)			Revision	03
Approve	PMC, SDPM, SDP, Q/F/EMR			Update Date	01/06/2023
				Page	Page 2 of 4

6	จัดทำแผนการฟื้นฟู ความเสียหาย และ ติดตามฟื้นฟูความ เสียหาย (หากมี)	BM/VM, ฝ่ายจัดการ พร้อมกันติดตามส่วนงานที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใน การแก้ไขฟื้นฟู วัตถุประสงค์ สู่สภาพเดิม	ภายใน 1 เดือน หลังเกิด เหตุ	N/A	-BM/VM -ฝ่ายจัดการ
---	---	---	-----------------------------------	-----	-----------------------

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

PLUS+		วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้		Document No.	SOP-PMR-046
SOPs Owner	PMR (C, HT)			Revision	03
Approve	PMC, SDPM, SDP, Q/F/EMR			Update Date	01/06/2023
				Page	Page 3 of 4

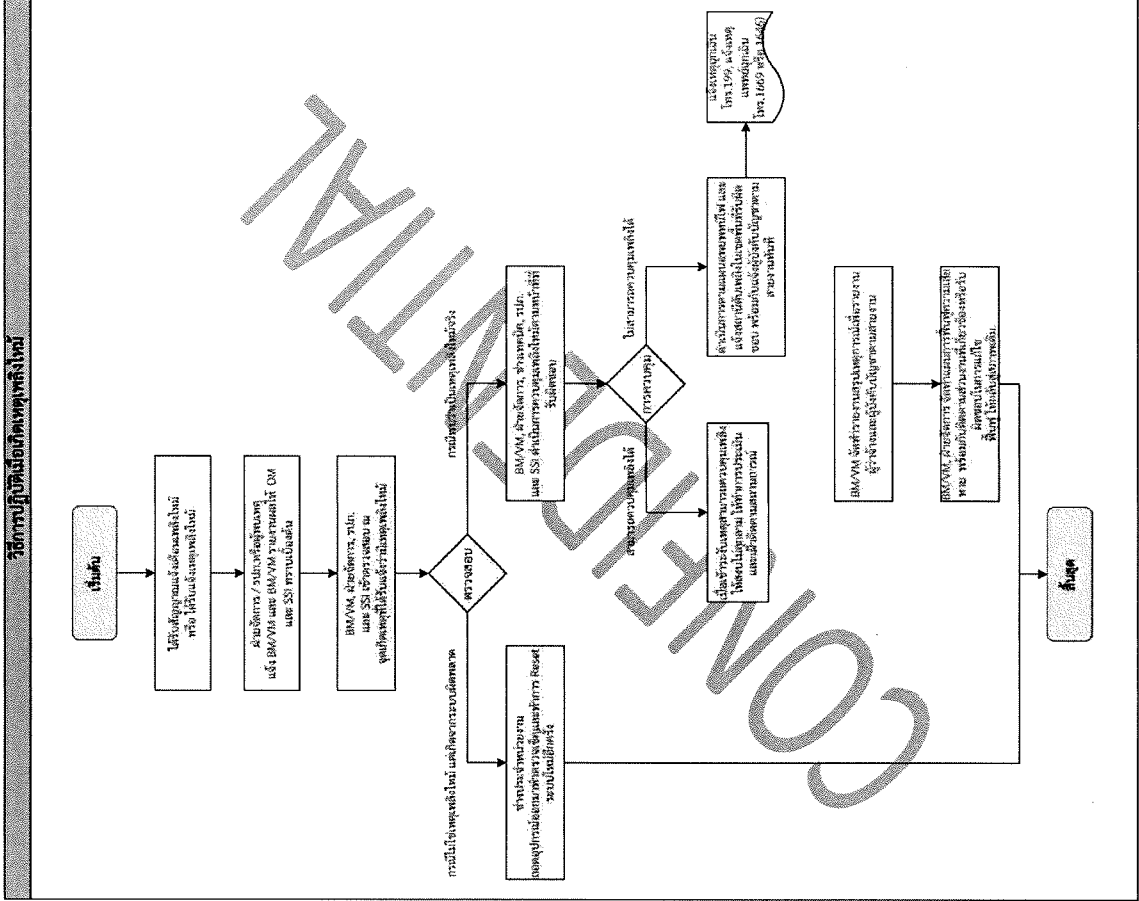

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

PLUS+		วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินใหม่		Document No.	SOP-PMR-046
SOP's Owner	PMR (C, HT)			Revision	03
Approve	PMC, SDPM, SDP, Q/F/EMR			Update Date	01/06/2023
				Page	Page 4 of 4

รายการแก้ไขเอกสาร

แก้ไขครั้งที่	DAR No.	วันที่ขอแก้ไข	รายละเอียด
00	DAR-PMR-002	29/7/2020	จัดทำเอกสารใหม่ แก้ไขรูปแบบ และวิธีเอกสาร พร้อมแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
01	DAR-PMR-039	08/10/2021	เพิ่มคำแจ้ง FMR Approve เปลี่ยน PMR-HH เป็น PMR-C เปลี่ยนชื่อ Head of Department จากคุณกฤติยา มีดีกาญจน์ เป็นคุณศุภศักดิ์ หรือคุณสิริกริด, เพิ่ม Footer และถายหน้า
02	DAR-PMR-064	01/06/2023	เพิ่มรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเพิ่ม ขั้นตอนการปฏิบัติงานในรูปแบบ Flow

เอกสารฉบับนี้จัดทำใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินใหม่

Document No.

SOP-PMR-050

Revision

03

Update Date

15/10/2025

Head of Department

QMR/FMR/EMR

Approve

ทั้งหมดนี้เป็นทรัพย์สินของบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

1.วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นแนวทางในการบริหารจัดการงาน ของ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบของ วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินใหม่
- 1.3 เพื่อกำหนดมาตรฐานสำหรับความปลอดภัย/เหตุฉุกเฉิน ในการปฏิบัติงานภายในโครงการ

2.ขอบข่าย

ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติในการเฝ้าติดตามและจัดการหลังเหตุฉุกเฉินในรูปของ ในทุกโครงการ (C, HT)

3.เอกสาร ISO ที่เกี่ยวข้อง


FRM-PMR-137 แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉิน
SOP-PMR-033 วิธีการแจ้งเหตุฉุกเฉินใหม่ทดแทน

4.ระยะเวลาในการดำเนินการ

วันที่ที่ได้รับแจ้งเหตุ และจัดทำสรุปรายงานภายใน 3 วัน หลังเกิดเหตุ

PLUS+		Document No.	SOP-PMR-050
วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว		Revision	03
SOPs Owner		Update Date	15/10/2025
Approve		Page	Page 3 of 7


วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว

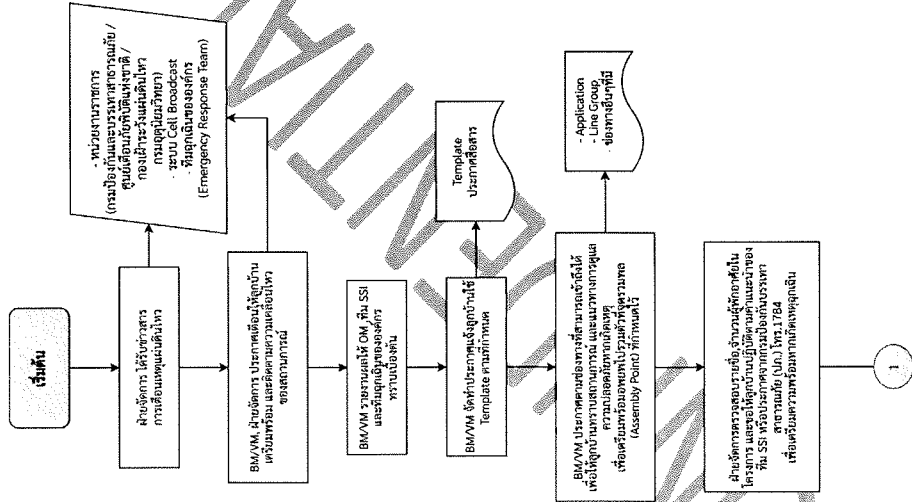


เอกสารฉบับนี้เข้าภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

PLUS+		Document No.	SOP-PMR-050
วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว		Revision	03
SOPs Owner		Update Date	15/10/2025
Approve		Page	Page 4 of 7

วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว

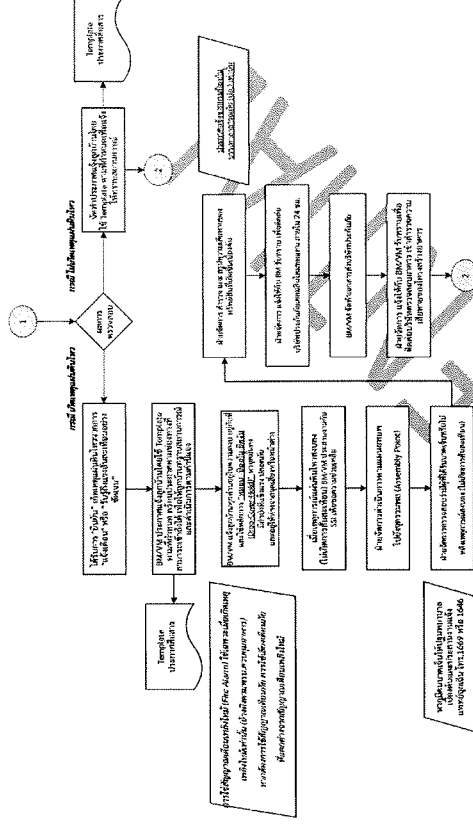

เอกสารฉบับนี้เข้าภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

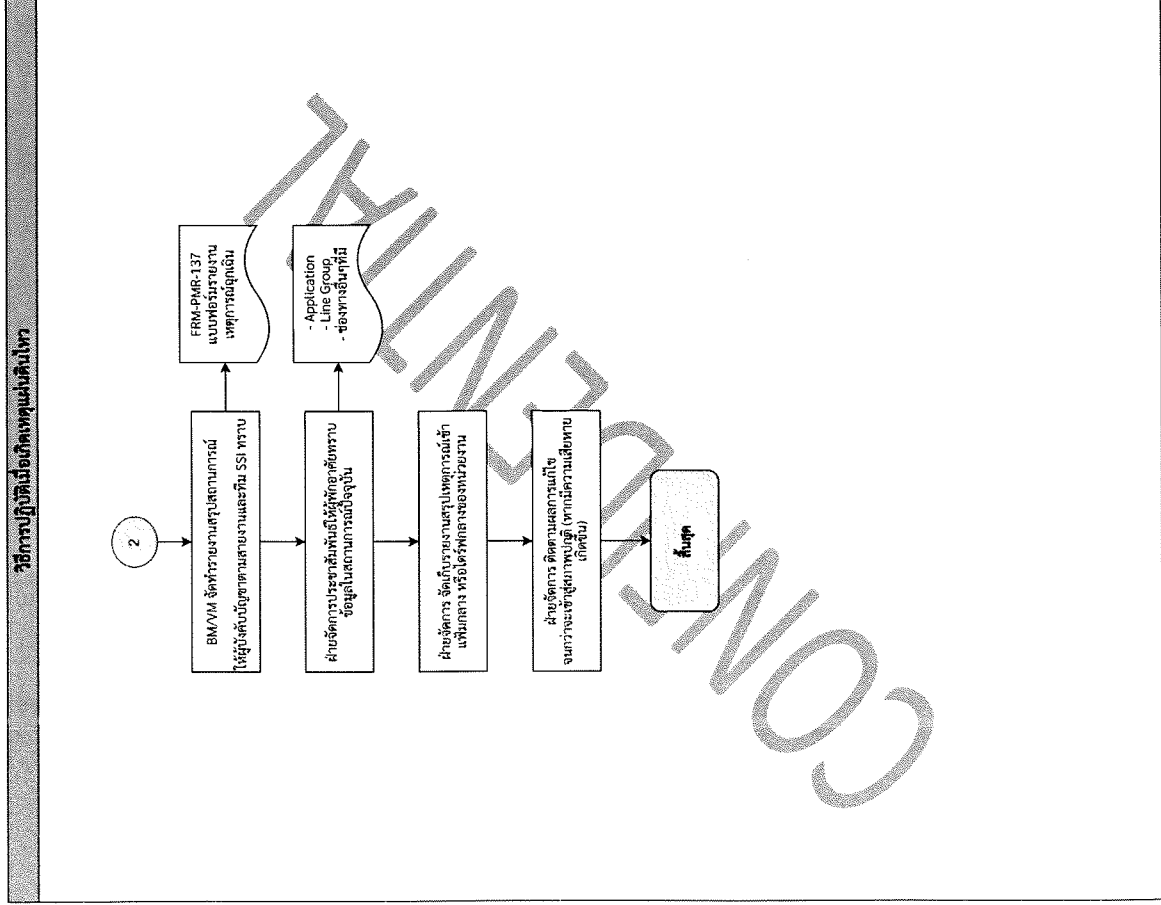

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้น บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือเผยแพร่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

ตารางที่ 1 : ข้อมูลแสดงความรุนแรงของแผ่นดินไหว (Intensity)

อันดับ	ความรุนแรง	ลักษณะความรุนแรง / ผลกระทบที่เกิดขึ้น	ระดับเสี่ยง
I	ไม่รู้สึก (Not felt)	เป็นอันดับที่อ่อนมาก ตรวจวัดได้โดยเครื่องมือ	
II	อ่อนมาก (Weak)	พอรู้สึกได้สำหรับผู้อยู่ใน ๑ ในอาคารสูง ๆ	
III	อ่อน (Weak)	พอรู้สึกได้สำหรับผู้อยู่ในบ้าน แต่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้สึก	
IV	เบา (Light)	ผู้อยู่ในบ้านรู้สึกของในบ้านสั่นไหว	
V	ปานกลาง (Moderate)	รู้สึกเกือบทุกคน ของในบ้านเริ่มแกว่งไปมา	
VI	แรง (Strong)	รู้สึกได้กับทุกคนของหนักในบ้านเริ่มเคลื่อนไหว	
VII	แรงมาก (Very strong)	ทุกคนต่างตกใจ สิ่งก่อสร้างเริ่มปรากฏความเสียหาย	
VIII	รุนแรง (Severe)	เสียหายค่อนข้างมากในอาคารธรรมดา	
IX	รุนแรงมาก (Violent)	สิ่งก่อสร้างเกือบแบบบรื้อพังถึง เสียหายมาก	
X	ร้ายแรงที่สุด (Extreme)	อาคารพัง ร้างรถไฟบิดเบี้ยว	
XI	ร้ายแรงที่สุด (Extreme)	อาคารสิ่งก่อสร้างพังหลายเกือบทั้งหมด มีโลกทัศน์เปลี่ยนแปลงเป็นคลื่นบนพื้นที่ย่อย	
XII	ร้ายแรงที่สุด (Extreme)	ทำลายหมดทุกอย่าง เมืองเริ่มเป็นเศษแผ่นดิน	

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา / USGS

ตารางที่ 2 : เบอร์ติดต่อฉุกเฉินหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน	เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)	1784	ตลอด 24 ชั่วโมง
กระทรวงมหาดไทย		
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ	02-399-4114	ตลอด 24 ชั่วโมง
(อาคารปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร)		
ส่วนนี้ จะรับผิดชอบดูแลในกรณีฉุกเฉิน (คณ.)	1182 กด 0 กด 4	ตลอด 24 ชั่วโมง
กรมอุตุนิยมวิทยา	หรือ 02-366-9410, 02-399-0969, 02-399-4547 กด 6381	
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)	1669	ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้น บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือเผยแพร่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

PLUS+		วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ แผ่นดินไหว		Document No.	SOP-PMR-050
SOPs Owner	PMR (C, HT)			Revision	03
Approve	PMC, SDPM, SDP, Q/F/EMR			Update Date	15/10/2025
				Page	Page 7 of 7

รายการแก้ไขเอกสาร

แก้ไขครั้งที่	DAR No.	วันที่แก้ไข	รายละเอียด
00	DAR-PMR-003	29/7/2020	จัดทำเอกสารใหม่ แก้ไขรูปแบบ และรหัสเอกสาร ให้เป็นระเบียบและเชื่อมโยงขั้นตอน การจัดการ สำหรับเหตุการณ์ หรือภัยพิบัติร้ายแรงโดยขึ้นชื่อตอนการปฏิบัติงานให้ตรงกับโครงสร้าง
01	DAR-PMR-039	08/10/2021	เพิ่มคำหนังสือ PMR Approve , เปลี่ยน PMR-HH เป็น PMR-C , เปลี่ยนชื่อ Head of Department จากคุณกฤษยา ธิติกานนท์ เป็นคุณณัฏฐ์ พลอ่อนศรีกุล, เพิ่ม Footer และลายน้ำ
02	DAR-PMR-063	01/06/2023	เพิ่มขั้นตอนการปฏิบัติงานรูปแบบ "Flow"
03	DAR-PMR-090	15/10/2025	ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหว และกำหนดวิธีการปฏิบัติงานรูปแบบ Before / During / After

เอกสารฉบับนี้เข้าเป็น บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ห้ามนำเข้า หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

PLUS+				วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุสึนามิ	
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด				Document No.	Update Date
				SOP-PMR-092	15/10/2025
				Revision	00
Head of Department					
QMR/FMR/EMR Approve					

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นแนวทางในการระดมกำลังของ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบของ วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุสึนามิ
- 1.3 เพื่อกำหนดมาตรฐานสำหรับความปลอดภัย/เหตุผลอื่น ในการปฏิบัติงานภายใต้โครงการ

2. ขอบข่าย

ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติในการเฝ้าติดตามและจัดการหลังเหตุสึนามิส่ง ในทุกโครงการ (C, HT, HH, ST)

3. เอกสาร ISO ที่เกี่ยวข้อง

- FRM-PMR-137 แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉิน
- SOP-PMR-033 วิธีการแจ้งเตือนสึนามิตดแทน

4. ระยะเวลาในการดำเนินการ

พื้นที่ได้รับแจ้งเหตุ และจัดทำสรุปรายงานภายใน 3 วัน หลังเกิดเหตุ


เอกสารฉบับนี้เข้าเป็น บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ห้ามนำเข้า หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

PLUS+		วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน		Document No.	SOP-PMR-092
SOPs Owner	PMR (C, HT)			Revision	00
Approve	PMC, SDPM, SDP, Q/F/EMR			Update Date	15/10/2025
				Page	Page 3 of 9

CODE	หัวข้อ/ประเด็น	วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	เอกสาร	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
4	การสำรวจความคิดเห็น (Survey) Phase: During (ระหว่าง)	4.3 ฝ่ายจัดการตรวจสอบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือไม่ หลังเหตุการณ์สงบลง 4.4 หากมีบาดเจ็บให้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และประสานงานแจ้งแพทย์ผู้ดูแลโทร.1669 เพื่อขอความช่วยเหลือทันที	ระหว่างเกิดเหตุการณ์		-BM/VM -ฝ่ายจัดการ -SSI	
5	การสำรวจความคิดเห็น (Survey) Phase: After (หลัง)	5.1 ฝ่ายจัดการสำรวจ และสรุปความเสียหายของทรัพย์สินที่เกิดขึ้นเบื้องต้น (ประมาณมูลค่า) กรณีมีบาดเจ็บบรรเทาความเสียหาย (ไปมา เข้าบ้าน) 5.2 ฝ่ายจัดการ แจ้งให้ทีม BM รับทราบเพื่อติดต่อบริษัทประกันภัยเคลมสินไหมทดแทนภายใน 24 ชม. 5.3 BM/VM จัดทำเอกสารส่งบริษัทประกันภัย 5.4 ฝ่ายจัดการ แจ้งให้ทีม BM/VM รับทราบเพื่อติดต่อบริษัทตรวจสอบอาคาร เข้าสำรวจความเสียหายของโครงสร้างอาคาร	หลังเกิดเหตุการณ์	SOP-PMR-033 วิธีการแจ้งเหตุ สิ้นโทษทดแทน	-BM/VM -ฝ่ายจัดการ -SSI	ประกาศแจ้งจากหน่วยงานราชการ (กรณีมีบาดเจ็บบรรเทาความเสียหาย (ไปมา))
6	การสำรวจความคิดเห็น (Survey) Phase: After (หลัง)	6.1 BM/VM จัดทำรายงานสรุปสถานการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบและทีม SSI ทราบ 6.2 ฝ่ายจัดการ ประสานงานกับทีมผู้เกี่ยวข้องทราบข้อมูลในสถานการณ์ปัจจุบันตามช่องทางต่างๆ 6.3 ฝ่ายจัดการ จัดเก็บรายงานสรุปเหตุการณ์เข้าแฟ้มกลาง หรือ โฉรห์กลางของหน่วยงาน 6.4 ฝ่ายจัดการ ติดตามผลกรณีใดๆ จนกว่าจะเข้าสู่สภาพปกติ (หากมีความเสี่ยงเกิดขึ้น)	ภายใน 3 วัน หลังเกิดเหตุการณ์	PMR-PMR-137 แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉิน	-BM/VM -ฝ่ายจัดการ	ตัวอย่าง ข้อหาทาง สื่อสาร เช่น Application/ Line Group หรือช่องทาง อื่นๆ ที่มี


เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัง พริ้งพวงพอร์ซี จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

PLUS+		วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน		Document No.	SOP-PMR-092
SOPs Owner	PMR (C, HT)			Revision	00
Approve	PMC, SDPM, SDP, Q/F/EMR			Update Date	15/10/2025
				Page	Page 4 of 9

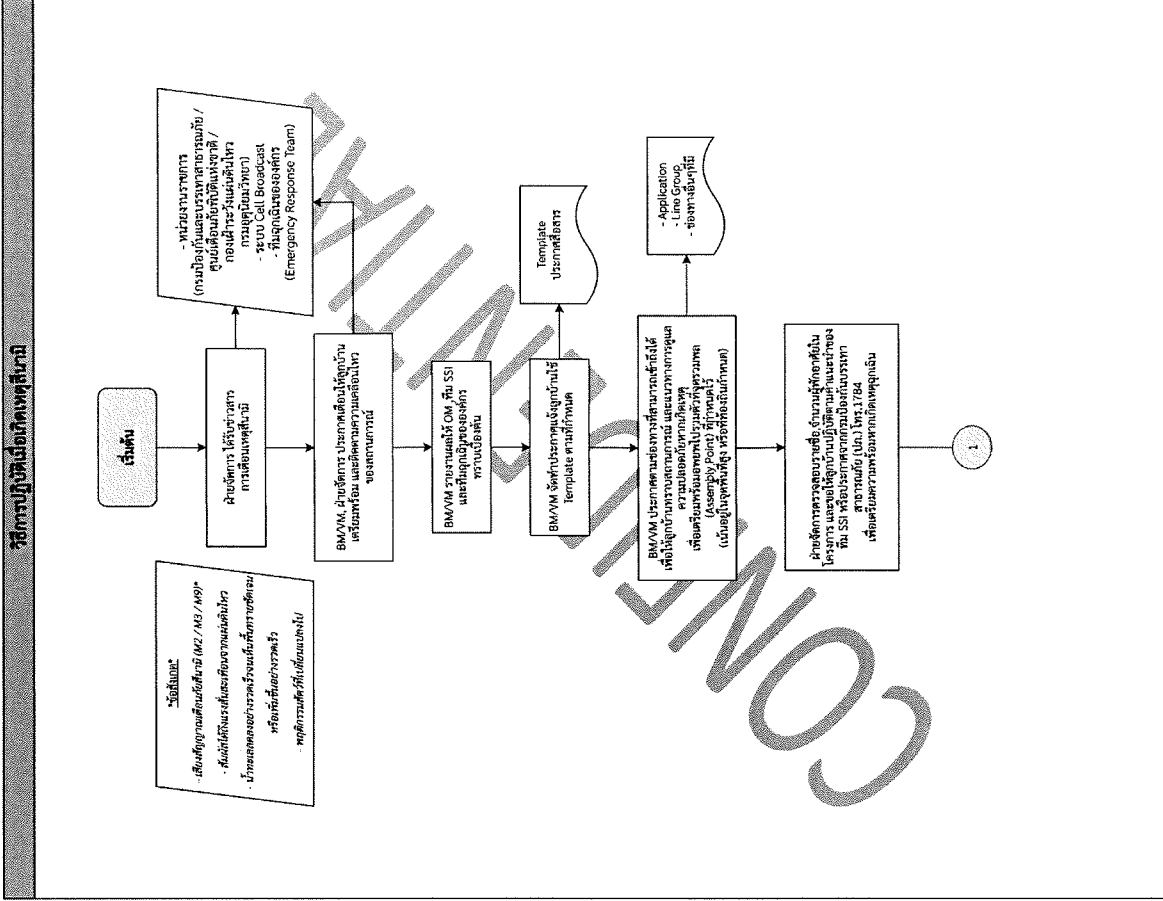


เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัง พริ้งพวงพอร์ซี จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

วิธีการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

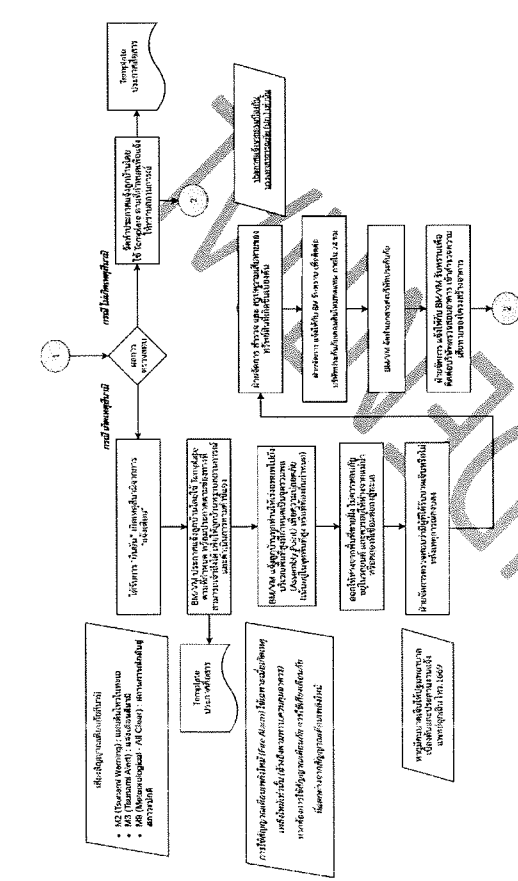

วิธีการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

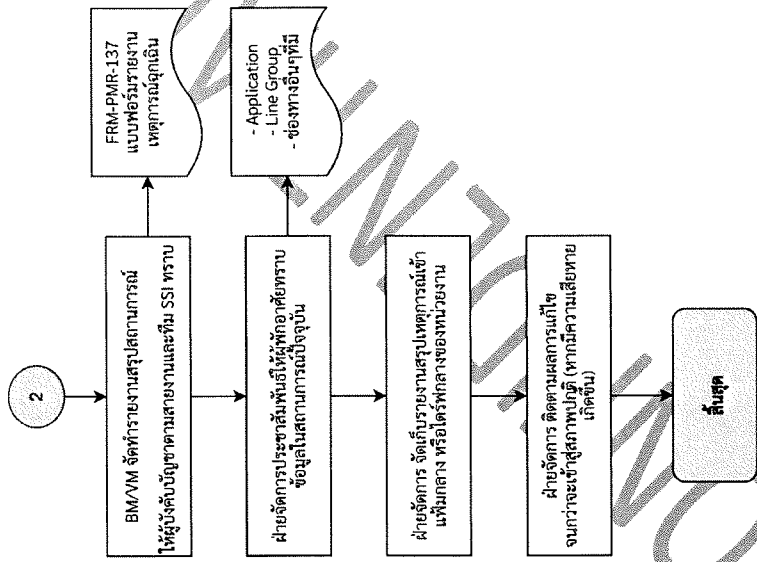

PLUS+		วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุสึนามิ	
SOPs Owner	PMC (C, HT)	Document No.	SOP-PMR-092
Approve	PMC, SDPM, SDP, Q/F/EMR	Revision	00
		Update Date	15/10/2025
		Page	Page 7 of 9

ภาพที่ 1 : การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุสึนามิ (Before)

WARNING

TSUNAMI GUIDELINES

BEFORE

- รู้ถึงสัญญาณเตือนการเกิดสึนามิ
- รู้ถึงสิ่งของ ที่ต้องพกพา ไปตามทางอพยพ

- เตรียมพร้อมสิ่งของจำเป็นฉุกเฉิน
- ร่วมฝึกซ้อมแผนหนีภัยกับภาคธุรกิจ และชุมชนใกล้เคียง
- สำรวจเส้นทางอพยพ กับบ้านเรือนที่เสี่ยงภัย

ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย

ภาพที่ 2 : การเตรียมความพร้อมระหว่างเกิดเหตุสึนามิ (During)

WARNING

TSUNAMI GUIDELINES

DURING

หากกำลังอยู่ในอาคารบนตึกสูง

หากกำลังอยู่ในอาคารบนตึกสูง

หากกำลังอยู่ในอาคารบนตึกสูง

หากกำลังอยู่ในอาคารบนตึกสูง

ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย

เอกสารฉบับนี้จัดทำโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

PLUS+		วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุสึนามิ	
SOPs Owner	PMC (C, HT)	Document No.	SOP-PMR-092
Approve	PMC, SDPM, SDP, Q/F/EMR	Revision	00
		Update Date	15/10/2025
		Page	Page 8 of 9

ภาพที่ 3 : เสียงสัญญาณเตือนภัยสึนามิ (M2 / M3 / M9)

WARNING

TSUNAMI GUIDELINES

M2 Tsunami Warning (สัญญาณเตือนภัย)

สัญญาณเตือนภัยสึนามิจะดังขึ้นเมื่อมีคลื่นสูงผิดปกติในบริเวณใกล้เคียง

หากได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยสึนามิ ให้รีบอพยพไปยังที่ปลอดภัยทันที

M3 Tsunami Alert (สัญญาณเตือนภัย)

สัญญาณเตือนภัยสึนามิจะดังขึ้นเมื่อมีคลื่นสูงผิดปกติในบริเวณใกล้เคียง

หากได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยสึนามิ ให้รีบอพยพไปยังที่ปลอดภัยทันที

M9 Missed Signal - All Clear (สัญญาณเตือนภัย)

สัญญาณเตือนภัยสึนามิจะดังขึ้นเมื่อมีคลื่นสูงผิดปกติในบริเวณใกล้เคียง

หากได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยสึนามิ ให้รีบอพยพไปยังที่ปลอดภัยทันที

ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย

ตารางที่ 1 : เบอร์ติดต่อฉุกเฉินหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน	เบอร์ติดต่อ	หมายเลข
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย	1784	ตลอด 24 ชั่วโมง
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (อาคารปฏิบัติการ บางนา)	02-399-4114	ตลอด 24 ชั่วโมง
ส่วนเฝ้าระวังและติดตามแผ่นดินไหวและสึนามิ (ศม.) กรมอุตุนิยมวิทยา	1182 กด 0 กด 4 หรือ 02-366-9410, 02-399-0969, 02-399-4547 กด 6381	ตลอด 24 ชั่วโมง
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สปฉ.ฉุกเฉิน)	1669	ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารฉบับนี้จัดทำโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

PLUS+		วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน		Document No.	SOP-PMR-092
SOPs Owner	PMR (C, HT)			Revision	00
Approve	PMC, SDPM, SDP, Q/F/EMR			Update Date	15/10/2025
				Page	Page 9 of 9

รายการแก้ไขเอกสาร

แก้ไขครั้งที่	DAR No.	วันที่แก้ไข	รายละเอียด
00	DAR-PMR-089	15/10/2025	จัดทำเอกสารใหม่ กำหนดขั้นตอนวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

CONFIDENTIAL

เอกสารแนบที่ 7

บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย

รหัสงานFAFCP-Q

รหัสเครื่องจักรFCP-A

เลขที่ใบงานPM260100004

วันที่ปฏิบัติงาน08/01/2026

ชื่ออาคารA11 | ส่วนกลางA1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | M08 ROOM A

คำแนะนำ: กรุณายกย่องและแจ้งข้อให้ระบบกลับงานปกติ
กรณีปัญหา: ตรวจสอบแหล่งที่มาและทำการแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อผิดพลาด (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่จริง รายการเสีย	
1	ทดสอบ FUNCTION การทำงานตู้ FCP	✓		
2	ตรวจสอบแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓		
3	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓		
4	ตรวจสอบชุดต่อ และ SOCKET สาย	✓		
5	ตรวจสอบสภาพภายนอกตู้ ภายในตู้	✓		
6	ตรวจสอบชุด GRAPHIC ANNUNCIATOR	✓		
7	ตรวจสอบสายตู้ FCP	✓		
8	ตรวจสอบแรงดันทั้งตู้ในระบบ	✓		
	ตรวจสอบแรงดันทั้งตู้ในระบบ.....230V~VAC			
9	ตรวจสอบไฟ SHOW ตู้ FCP	✓		
10	ตรวจสอบ BATTERY	✓		
	รวม.....27VDC			
	ตรวจสอบไฟชาร์จ BATTERY.....32.....VDC			
	N62.....13.4.....VDC			
	N61.....13.3.....VDC			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1.กิตติกร พงษ์กิจจา

2.อัคริ พะนา

3.สมชาย ปิ่นมณี

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ

นาย พันธ์รุ่งเรือง

หมายเลข

นายสมชาย พงษ์มณี

นาย พันธ์รุ่งเรือง

นาย พันธ์รุ่งเรือง

รหัสงานFA/CPQ

รหัสเครื่องจักรFCP-C

เลขที่ใบงานPA260100016

วันที่ปฏิบัติงาน08/01/2026

ชื่ออาคารC | 1 | ส่วนอาคาร | โฉนด | โฉนด ROOM C

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☐ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☒ 2.ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมทั้งส่งเอกสาร (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่โอเค	
1	ตรวจสอบสภาพ FCP	✓		
2	ตรวจสอบเครื่อง และ SOCKET ตาม	✓		
3	ตรวจสอบ BATTERY	✓		
	No1.....13.5.....VOC			
	รวม.....27.....VOC			
	No2.....13.7.....VOC			
	ตรวจสอบเครื่อง BATTERY.....32.....VOC			
4	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓		
5	ตรวจสอบเครื่องตั้งอุณหภูมิ	✓		
	ตรวจสอบเครื่องตั้งอุณหภูมิ.....230.....VAC			
6	ตรวจสอบ SHOW FCP		✓	
7	ตรวจสอบ GRAPHIC ANNUKINTER	✓		
8	ตรวจสอบจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓		
9	ทดสอบ FUNCTION การทำงานที่ FCP	✓		
10	ตรวจสอบการสลับสัญญาณไฟ	✓		

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ชื่อ พหล์ 2.ชื่อ พหล์ 3.ชื่อ พหล์

ชื่อหัวหน้า/ผู้ตรวจสอบ

คุณ พหล์

หมายเหตุ

รายละเอียด พหล์

ส่วนหน้า Alarm 21 22

รหัสงาน

FAFCP-Q

รหัสเครื่องจักร

FCP-D

เลขที่ใบงาน

PA42601.00007

วันที่ปฏิบัติงาน

08/01/2026

ชื่ออาคาร

D | 1 | ส่วนกลาง NO.1 | โคราช | โคราช | MOD ROOM D

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☐

1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☒

2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไขอีก (CMO)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	อาการเสีย	
1	ตรวจสอบการตั้งค่า FCP	✓		
2	ตรวจสอบการตั้งค่าสัญญาณไฟ	✓		
3	ตรวจสอบจอแสดงผล (LCD DISPLAY)		✓	
4	ตรวจสอบ BATTERY	✓		
	รวม.....26.....VOC			
	NO1.....13.....VOC			
	ตรวจสอบการตั้งค่า BATTERY.....32.....VOC			
	NO2.....13.....VOC			
5	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓		
6	ตรวจสอบการตั้งค่า GRAPHIC ANNUNCIATOR	✓		
7	ตรวจสอบชุดสาย และ SOCKET สาย	✓		
8	ตรวจสอบการตั้งค่าโซนไฟ	✓		
	ตรวจสอบการตั้งค่าโซนไฟระบบ.....230.....VAC			
9	ตรวจสอบการตั้งค่า SHOW FCP	✓		
10	ทดสอบ FUNCTION การทำงานที่ FCP	✓		

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ชื่อผู้ปฏิบัติงาน

2.ชื่อผู้ควบคุม

3.ชื่อผู้ควบคุมงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

พบ Alarm ที่ยังไม่แก้ไข
มี Alarm ที่ยังไม่แก้ไข

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการคอนโด FCP - โครงการ

รหัสงาน	FA/FCP-Q
รหัสเครื่องจักร	FCP-A
เลขที่ใบงาน	PM26040001
วันที่ปฏิบัติงาน	09/04/2026
ชื่ออาคาร	A11 ส่วนกลาง 1 โถง โถง MOB ROOM A

ผู้ตรวจ
การช่าง

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
1	ตรวจสอบและทำความสะอาด	✓			
2	ตรวจสอบและทำความสะอาด	✓			
3	ตรวจสอบและทำความสะอาด	✓			
4	ทดสอบ FUNCTION การใช้งานตู้ FCP	✓			
5	ตรวจสอบและทำความสะอาด (LCD DISPLAY)	✓			
6	ตรวจสอบและทำความสะอาด	✓			
	No1.....13.6.....VOC				
	รวม.....27.2.....VOC				
	No2.....13.6.....VOC				
	ตรวจสอบและทำความสะอาด BATTERY.....27.1.....VOC				
7	ตรวจสอบและทำความสะอาด	✓			
8	ตรวจสอบและทำความสะอาดตู้ FCP	✓			
9	ตรวจสอบและทำความสะอาดตู้ FCP	✓			
10	ตรวจสอบและทำความสะอาดตู้ FCP	✓			
	ตรวจสอบและทำความสะอาดตู้ FCP.....23.6.....VAC				

รายชื่อช่างปฏิบัติงาน

1. ช่างเทคนิค.....

2. ผู้จัดการ.....

ชื่อหัวหน้างาน/ผู้ควบคุม

.....

หมายเหตุ

วันที่ตรวจเช็ค

ชื่อช่าง

PM FCP อาคาร A

PM FCP อาคาร A

PLUS+

บริษัท พลัส หรือพาร์ท จำกัด
ตราชองครัด FCP - ไครเมส

รหัสงาน

FA/FCP-Q

รหัสเครื่องจักร

FCP-B

เลขที่ใบงาน

PM260400012

วันที่ปฏิบัติงาน

09/04/2026

ชื่ออาคาร

B | | ส่วนกลางB1 | ไครเมส | มดบ ROOM 8

ผู้เขียน

การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ส่งมอบ (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		คือ	อย่างไร	
1	ตรวจสอบและ SOCKET ตาม	✓		
2	ตรวจสอบกราฟิก AMPLIFIER	✓		
3	ตรวจสอบภาพ FCP	✓		
4	ตรวจสอบเสียงและ (LCD DISPLAY)	✓		
5	ตรวจสอบ BATTERY	✓		
	No1....13.6....VDC			
	ตรวจสอบไฟแรง BATTERY....27.2....VDC			
	No2....13.6....VDC			
	รวม....13.6....VDC			
6	ทดสอบ FUNCTION การรันที่ FCP	✓		
7	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓		
8	ตรวจสอบสภาพสัญญาณภายในตู้	✓		
9	ตรวจสอบไฟ SHOW FCP	✓		
10	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในระบบ	✓		
	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในระบบ....236....VAC			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1.อุปกรณ์ ตรวจสอบ 2.ข้อมูลบันทึก เรียง

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

คุณ พันธ์เจริญ

.....

หมายเลข

รายละเอียด PM-FCP-B

สถานที่ ตรวจสอบไฟ/แรงดัน ทำความสะอาด

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การตรวจเช็ค FCP - โดเมน

ส่วนหน้า
การบันทึก

รหัสงานFA/FCP-Q

รหัสเครื่องจักรFCP-C

เลขที่ใบงานPM260400003

วันที่ปฏิบัติงาน09/04/2016

ชื่ออาคารC11 | ส่วนอาคาร1 | โถงรูป | โถงรูป | MOD ROOM C

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่จบ (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	
1	ตรวจสอบและ SOCKET สาย	✓		
2	ตรวจสอบ GRAPHIC ANNUNCIATOR	✓		
3	ตรวจสอบตู้ FCP	✓		
4	ตรวจสอบแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓		
5	ตรวจสอบ BATTERY	✓		
No1.....12.9.....VDC				
PM.....25.8.....VDC				
ตรวจสอบไฟชาร์จ BATTERY.....25.5.....VDC				
No2.....12.8.....VDC				
ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual		✓		
ทดสอบ FUNCTION การทำงานตู้ FCP		✓		
ตรวจสอบสภาพสายสัญญาณตู้		✓		
9	ตรวจสอบ SHOW ตู้ FCP	✓		
10	ตรวจสอบระดับถังน้ำมัน	✓		
ตรวจสอบระดับถังน้ำมัน.....23.8.....VAC				

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

1.ผู้ปฏิบัติงาน จะขอ 2.ผู้ปฏิบัติงาน จะส่ง

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

นาย ทวีศักดิ์

นาย

นายเชิด PA FCP อาคารC

นาย PA FCP อาคารC

รหัสงานFA/FCP-Q

รหัสเครื่องจักรFCP-D

เลขที่ใบงานPM260400004

วันที่ปฏิบัติงาน09/04/2566

ชื่ออาคารD1 : | ส่วนทางเดิน | ชั้น 1 | MOD ROOM D

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่พร้อมแก้ไข (C/M)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แย่มาก	
1	ตรวจสอบสภาพสายสัญญาณไฟตู้	✓		
2	ตรวจสอบระดับน้ำถังน้ำระบบ	✓		
	ตรวจสอบระดับน้ำถังน้ำระบบ.....230.....VAC			
3	ตรวจสอบไฟ SHOW ตู้ FCP	✓		
4	ตรวจสอบตู้หม้อ และ SOCKET สาย	✓		
5	ตรวจสอบชุด GRAPHIC /ANNUNCIATER	✓		
6	ตรวจสอบสภาพตู้ FCP	✓		
7	ตรวจสอบจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓		
8	ตรวจสอบ BATTERY	✓		
	No1.....12.6.....VOC			
	รวม.....25.2.....VOC			
	ตรวจสอบค่าแรงจลน์ BATTERY.....25.....VOC			
	No2.....12.6.....VOC			
9	ทดสอบ FUNCTION การทำงานตู้ FCP	✓		
10	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓		

งานที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้น

1. ช่างซ่อมระบบไฟฟ้า 2. วิศวกรระบบไฟฟ้า

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ตรวจสอบ

ลงนาม / รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1. ตรวจสอบ PM FCP อาคาร D

2. ตรวจสอบ PM FCP อาคาร D

เอกสารแนบที่ 8
บันทึกการตรวจสอบระบบระบายน้ำ

รหัสงาน LCRP-Q

รหัสเครื่องจักร FTP-1

เลขที่ใบงาน PM260300027

วันที่ปฏิบัติ 07/03/2026

ชื่ออาคาร อาคารใหม่ฯ | C1 | งานทาง CH1 | ไม่ระบุ | ห้องระบบควบคุมลิฟต์ตะวันออก

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ค	ก	
1	ตรวจเช็คตัว Motor	✓		
2	ตรวจเช็คตัวปั๊ม PUMP	✓		
3	ตรวจเช็คการลัดลัดภายในลิฟท์ Pump	✓		
4	ตรวจเช็คแรงดันน้ำมัน	✓		
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำมันอีกจุด.....PSI			
5	ตรวจเช็คอุณหภูมิของ ปั๊มชุดส่งยา	✓		
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor and Pump	✓		
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำจาก	✓		
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำจาก.....0.....PSI			
8	ตรวจเช็คตัวลิฟท์ MOTOR	✓		
9	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓		
10	ตรวจเช็คแท่นเครื่อง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	✓		
1	แรงดัน	✓		
	ST.....409.....โวลต์			
	TR.....407.....โวลต์			
	PS.....407.....โวลต์			
2	ตรวจสอบสภาพ Control	✓		
3	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
4	ตรวจเช็คไฟ Show	✓		
5	กระแส	✓		
	S.....3.7.....แอมป์			
	R.....3.8.....แอมป์			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ค	ก	
	T.....4.0.....แอมป์			
6	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
7	ทดสอบไฟแสงสว่าง	✓		
8	ตรวจสอบแรงดันมอเตอร์	✓		
	ตรวจสอบแรงดันมอเตอร์อีกจุด.....0.....PSI			
9	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
10	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set.....5.....แอมป์			
11	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
12	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
13	ตรวจสอบชุดอุปกรณ์ Control	✓		

รายชื่อช่างปฏิบัติงาน

1.คุณเจิน นนลัดดี 2.สิทธิพร ชาติคณกุล

ชื่อหัวหน้างาน/ผู้ตรวจสอบ

คุณเจิน นนลัดดี

หมายเหตุ

รายละเอียด PM-FTP-1

สาเหตุ เช็กกระแส แรงดัน ไฟฟ้า

คำแนะนำ ค่าเบี่ยง

การแก้ไขปัญหา เช็กกระแส แรงดัน ไฟฟ้า

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ต้องแก้ไข (CM)

รหัสงาน

LCFP-Q

รหัสเครื่องจักร

FTP-2

เลขที่ใบงาน

PM260300023

วันที่ปฏิบัติงาน

07/03/2026

ชื่ออาคาร

อาคารผลิต C1 (ส่วนกลาง CH1) ไทรนถ | ไร่บุญ | หอระแวกศูนย์บริการบ้านไร่

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่ไข	อาการเสีย	
1	ตรวจเช็คตัวเชื่อม PUMP	✓			
2	ตรวจเช็คตัวหลัก MOTOR	✓			
3	ตรวจเช็คแรงดันน้ำมันจ่าย	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำมันจ่าย.....0.....PSI				
4	ตรวจเช็คการติดตั้งท่อน้ำไปหลัก Pump	✓			
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....8.....PSI				
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์ สวิตช์ฉุกเฉิน	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
8	ตรวจเช็คตัวกรอง Motor	✓			
9	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
10	ตรวจเช็คแรงดันเครื่อง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	✓			
1	แรงดัน	✓			
	S-T.....409.....โกลด์				
	R-S.....407.....โกลด์				
	T-R.....406.....โกลด์				
2	ตรวจเช็คแรงดันน้ำมันของ	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำมันของ.....8.....PSI				
3	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
4	ตรวจพบการทำงานของ Control	✓			
5	ตรวจเช็คชุดอุปกรณ์ไปตู้ Control	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่ไข	อาการเสีย	
7	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
8	กระแส	✓			
	S.....3.9.....แอมป์				
	R.....3.6.....แอมป์				
	T.....4.1.....แอมป์				
9	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
10	พบข้อผิดพลาด	✓			
11	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✓			
12	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set.....5.....แอมป์				
13	ตรวจเช็คสภาพ Beaker	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1.ดูจอสี ขณะรัน 2.เปลี่ยน ทรายผงฟู

ชื่อผู้ควบคุมการตรวจสอบ

อุเทน พันธุ์จริง

หมายเลข

รายละเอียด PM-FTP-2
สาเหตุ เช็กระเบิด แรงดัน น้ำ/ไฟ ทำความสะอาด
ค่าเบี่ยง
การแก้ปัญหา เช็กระเบิด แรงดัน ไฟ/น้ำ ทำความสะอาด

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

รหัสงาน LC/FP-Q

รหัสเครื่องจักร FTP-3

เลขที่ใบงาน PA260300029

วันที่ปฏิบัติ 07/03/2026

ชื่ออาคาร อาคารไนตร | C1 | ส่วนทางCH1 | ไนตร | ไนตร | ไนตร |

หมายเหตุ |

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	อักษร	
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า Control	✓		
2	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของ Motor Control	✓		
4	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
5	ตรวจสอบไฟฟ้า Show	✓		
6	แรงดัน	✓		
	TR.....400.....โวลต์			
	ST.....409.....โวลต์			
	BS.....407.....โวลต์			
7	ตรวจสอบแรงดันกันกรอง	✓		
	ตรวจสอบแรงดันกันกรอง.....8.....PSI			
8	ตรวจสอบการตั้งค่า Control	✓		
9	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set.....5.....แอมป์			
10	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
11	กระแส	✓		
	R.....3.5.....แอมป์			
	T.....3.5.....แอมป์			
	S.....3.5.....แอมป์			
12	ตรวจสอบการตั้งค่า Fuse Control	✓		
13	พบข้อผิดพลาด	✓		
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	✓		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	อักษร	
2	ตรวจสอบการทำงานของ Motor and Pump	✓		
3	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า	✓		
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า.....0.....PSI			
4	ตรวจสอบการทำงานของปั๊มหลัก Pump	✓		
5	ตรวจสอบแรงดัน PUMP	✓		
6	ตรวจสอบแรงดันเครื่อง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓		
8	ตรวจสอบการทำงานของ Motor	✓		
9	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓		
10	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก	✓		
	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก.....8.....PSI			

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1.ดูจุดดิน ระบบไฟฟ้า 2.ดูทิศทาง การไหลของน้ำ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

คุณ ภูมิ ใจดี

หมายเหตุ

รายการอื่น ๆ ที่ตรวจพบ

รายการอื่น ๆ ที่ตรวจพบ

ค่าแรง

ค่าแรง

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (C/O)

รหัสงาน

LC/PP-Q

รหัสเครื่องจักร

FTP-S

เลขที่ใบงาน

PAK260300031

วันที่ปฏิบัติงาน

07/03/2026

ชื่ออาคาร

อาคารศูนย์ฯ C1 | ส่วนกลางCH1 | ไม่ระบุ | ห้องระบบควบคุมมีสแตนด์บาย

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	แก้ไข	อาการเสีย	
1	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set.....5.....แอมป์				
2	ตรวจสอบการทำงานของ Breaker	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
4	แรงดัน	✓			
	T-R.....406.....โวลต์				
	R-S.....406.....โวลต์				
	S-T.....409.....โวลต์				
5	ตรวจสอบการตั้งค่า Control	✓			
6	ตรวจสอบการตั้งค่า Fuse Control	✓			
7	หม้อแปลงไฟฟ้า	✓			
8	ตรวจสอบแรงดันขั้วมอเตอร์	✓			
	ตรวจสอบแรงดันขั้วมอเตอร์.....8.....PSI				
9	ตรวจสอบการตั้งค่า Relay	✓			
10	ตรวจสอบการตั้งค่าปุ่มหยุดฉุกเฉิน	✓			
11	ตรวจสอบการตั้งค่า Magnetic	✓			
12	ตรวจสอบการตั้งค่า Show	✓			
13	กระแส	✓			
	S.....4.1.....แอมป์				
	R.....3.7.....แอมป์				
	T.....4.4.....แอมป์				
1	ตรวจสอบตัวมอเตอร์ Motor	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	แก้ไข	อาการเสีย	
2	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ อุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ อุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
6	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า.....0.....PSI				
7	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ อุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
10	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก.....8.....PSI				

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1.ดูค่าแรงดันน้ำเข้า 2.ดูค่าแรงดันน้ำออก

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

คุณ พิชัย ใจดี

หมายเหตุ

รายละเอียด PAK-FTP-S
อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ
ค่าแรงดันน้ำเข้า
การบันทึกค่าแรงดันน้ำเข้า/ออก

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่พร้อม (C/O)

รหัสงาน	LC/FP-O
รหัสเครื่องจักร	Fountain Pump-1
เลขที่ใบงาน	PM260300032
วันที่เปิดลิ	07/03/2026
ชื่ออาคาร	อาคารนิมิตา [C1] รวมตง+CH1 โขงเม โขงเมคอนโดนิมิตา

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ออกผล	
1	ตรวจสอบการติดตั้งสายไฟในตู้ Pump	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
5	ตรวจสอบระดับน้ำออก	✓			
6	ตรวจสอบระดับน้ำออก...0...PSI				
7	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ...	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Motor	✓			
1	ตรวจสอบ	✓			
5-T...0...โวลต์					
6-S...0...โวลต์					
7-R...0...โวลต์					
2	ตรวจสอบการทำงานของ...	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Breaker	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Relay	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ออกผล	
7	ตรวจสอบ Overload	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Magnetic	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Show	✓			
10	ตรวจสอบ	✓			
S...0...แอมป์					
R...0...แอมป์					
T...0...แอมป์					
11	ตรวจสอบการทำงานของ Fuse Control	✓			
12	ตรวจสอบการทำงานของ	✓			
13	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1.อุปกรณ์ ขนส่งสินค้า 2.สินค้า ขนส่งสินค้า

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ

คุณ ชัยวัฒน์

หมายเหตุ

รายละเอียด PM-Fountain Pump-1
งาน ตรวจสอบ ระดับน้ำ/ไฟ ที่ควบคุม
ค่าแรงค่า
การปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ระดับน้ำ/ไฟ ที่ควบคุม

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อบกพร่อง (CM)

รหัสงาน	LC/FP-Q
รหัสเครื่องจักร	FTP-2
เลขที่ใบงาน	PM26040002/8
วันที่ปฏิบัติ	02/06/2526
ชื่ออาคาร	อาคารไนตซ์ C1 ส่วนกลาง CH1 ไนตซ์ ไนตซ์ หอระบอบควบคุมไนตซ์ระวางน้ำ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
1	ตรวจสอบการทำงานของ Motor	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของปั๊มไอน้ำ	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของปั๊มไฮดรอลิก	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Motor and Pump	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม	✓			
	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม...8...PSI				
10	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม	✓			
	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม...0...PSI				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Relay	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Overload	✓			
	ค่าที่ Set...5...แอมป์				
3	ตรวจสอบการทำงานของ Breaker	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ	✓			
	T-R...403...โคมไฟ				
	S-T...402...โคมไฟ				
	R-S...403...โคมไฟ				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
7	ตรวจสอบการทำงานของ	✓			
	ตรวจสอบการทำงานของ...8...PSI				
8	ตรวจสอบการทำงานของ Magnetic	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Show	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
11	ตรวจสอบ	✓			
	S...3.2...แอมป์				
	R...3.2...แอมป์				
	T...3.3...แอมป์				
12	ตรวจสอบการทำงานของ Fuse Control	✓			
13	ตรวจสอบการทำงานของ	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1.ได้รู้ พบแนว 2.ควบคุมปัจจัย อุณหภูมิ 3.เขียน คิวลิ่ง

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

อุเทน พันธ์รุ่งเรือง

หมายเหตุ

รายละเอียด pm FTP-2

ขนาด

ค่าเบี่ยง

การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 ตารางตรวจเช็ค F.P. - ไตรมาส

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	แก้ไข	รายการแก้ไข	
1	ตรวจเช็คมอเตอร์ Motor	✓			
2	ตรวจเช็คการติดตั้งสายไปเก๊ท Pump	✓			
3	ตรวจเช็คกังหัน PUMP	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
5	ตรวจเช็คแก๊สเครื่อง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	✓			
6	ตรวจเช็คดูยาง สลักชุดเก๊ท	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
8	ตรวจเช็คหัวพัก MOTOR	✓			
9	ตรวจเช็คแรงดันออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันบนเก๊ท.....8.....PSI				
10	ตรวจเช็คแรงดันเก๊ท	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำ.....0.....PSI				
1	ตรวจเช็คเก๊ท Relay	✓			
2	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่า Set.....5.....แอมป์				
3	ตรวจเช็คชุดควบคุมในตู้ Control	✓			
4	ตรวจสอบเก๊ท Control	✓			
5	แรงดัน	✓			
	R-S.....403.....โวลต์				
	S-T.....403.....โวลต์				
	T-R.....402.....โวลต์				
6	ตรวจเช็คเก๊ท Breaker	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. อัศวิน หน่อ
2. เจริญชัย ทิอังก
3. ภครนัฎพงษ์ ญนเญียว

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ยุทธพงศ์ จรัสเจกัญญา

WINTER

รายละเอียด pm FTP-3

5748

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน LCFP-Q

รหัสเครื่องจักร FTP-4

เลขที่ใบงาน PM260600039

วันที่ปฏิบัติงาน 02/06/2026

ชื่ออาคาร อาคารนิคมฯ | C1 | ส่วนกลางCH1 | ไม่ระบุ | เพื่อระบบควบคุมนิคมฯเท่านั้น

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	แก้ไข	รายการเสีย	
1	ตรวจเช็คตัวกรอง Motor	✓			
2	ตรวจเช็คหม้อต้มเครื่อง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	✓			
3	ตรวจเช็คแรงดันวาล์ว	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันวาล์วยก.....B.....PSI				
4	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....0.....PSI				
5	ตรวจเช็คการสับเปลี่ยนปั๊มอัตโนมัติ Pump	✓			
6	ตรวจเช็คตัวพัดลม MOTOR	✓			
7	ตรวจเช็คตัวปั๊ม PUMP	✓			
8	ตรวจเช็คอุปกรณ์ยึดชุดของเหลว	✓			
9	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
10	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
1	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
2	แรงดัน	✓			
	ST.....408.....โวลต์				
	TR.....409.....โวลต์				
	RS.....408.....โวลต์				
3	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
5	ตรวจเช็คชุดยกอัตโนมัติ Control	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
7	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	แก้ไข	รายการเสีย	
8	กระแส	✓			
	R.....3.5.....แอมป์				
	S.....3.5.....แอมป์				
	T.....3.4.....แอมป์				
9	ตรวจเช็คแรงดันสวิตช์กรอง	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันสวิตช์กรอง.....B.....PSI				
10	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
11	หม้อต้มไม่ลงวาล์ว	✓			
12	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set.....5.....แอมป์				
13	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1.ได้รู้ ทนแว 2.เสียงตาม ติดตั้ง 3.ภาคนี้ผู้ลง จูนแอมว

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

อุเทน พันธุ์จริง

หมายเหตุ

รายละเอียด pm FTP-4

สว.พท

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ถึงเกณฑ์ (CM)

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FP - ไตรมาส

รหัสงาน	LC/FP-Q
รหัสเครื่องจักร	FTP-5
เลขที่ใบงาน	PM4260600031
วันที่ปฏิบัติงาน	02/06/2028
ชื่ออาคาร	อาคารใหม่ C1 กรมการช่าง ไม่ระบุ ไม่ระบุ พระบรมมหารัชมังคลาจารย์

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ออกหนังสือ	
1	ตรวจสอบหัวโคม Motor	✓			
2	ตรวจสอบแรงดันขั้วออก	✓			
	ตรวจสอบแรงดันขั้วออก.....8.....PSI				
3	ตรวจสอบหัวขี้น Pump	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
5	ตรวจสอบบนเครื่อง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	✓			
6	ตรวจสอบหัวหลัก MOTOR	✓			
7	ตรวจสอบขั้วบว ยึดชุดบนเสา	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
9	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า.....0.....PSI				
10	ตรวจสอบการติดตั้งขั้วไม่ให้เกิด Pump	✓			
1	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
2	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set.....5.....แอมป์				
3	ตรวจสอบสถานะ Breaker	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
5	ตรวจสอบสถานะ Control	✓			
6	ตรวจสอบแรงดันขั้วออก	✓			
	ตรวจสอบแรงดันขั้วออก.....8.....PSI				
7	ตรวจสอบชุดควบคุมตู้ Control	✓			
8	ตรวจสอบสถานะ Magnetic	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจวัด			หมายเหตุ
		✓	✗	งดการวัด	
9	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
10	ตรวจสอบ	✓			
	S....38....แอมป์				
	T....37แอมป์				
	R....38....แอมป์				
11	ตรวจสอบไฟ Fuse Control	✓			
12	ทดสอบไฟแสดง	✓			
13	แอมป์	✓			
	S-T....408....โวลต์				
	R-S....408....โวลต์				
	T-R....407....โวลต์				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. ปีที่ หมวด
2. กรมบัญชี ด่วนเลข
3. เงินขาย ปิดบัญชี

ข้อมูลควบคุม/มาตรฐานสอบ

อู่เหิน กู้เงิน

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

รายละเอียด pm FTP-5

AKLE

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (C/H)

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค SP - ไทมาส

รหัสงาน	LC/FP-Q
รหัสเครื่องจักร	Fountain Pump-2
เลขที่ใบงาน	PA260600033
วันที่ปฏิบัติงาน	02/06/2026
ชื่ออาคาร	อาคารใหม่ C1 กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10110

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการอื่น	
1	ตรวจสอบการตั้ง Control	✓			
2	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
3	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
4	กระแส	✓			
	T....3.7...แอมป์				
	S....3.8...แอมป์				
	R....3.8...แอมป์				
5	ตรวจสอบการ Fuse Control	✓			
6	หลอดไฟในครัว	✓			
7	ตรวจสอบแรงดันในเครื่อง	✓			
	ตรวจสอบแรงดันในเครื่อง....8....PSI				
8	แรงดัน	✓			
	T-R....408...โวลต์				
	R-S....405...โวลต์				
	S-T....405...โวลต์				
9	ตรวจสอบการ Relay	✓			
10	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set....5....แอมป์				
11	ตรวจสอบการ Breaker	✓			
12	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
13	ตรวจสอบชุดควบคุมในตู้ Control	✓			
1	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ออกหนังสือ	
2	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....0.....PSI				
3	ตรวจเช็คหัวพัด MOTOR	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....8.....PSI				
5	ตรวจเช็คอุณหภูมิลูกสูบคอมเพลก	✓			
6	ตรวจเช็คการติดขัดภายในใบพัด Pump	✓			
7	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
8	ตรวจเช็คตัวโรตารี่ Motor	✓			
9	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
10	ตรวจเช็ควงแหวนเครื่อง และอุปกรณ์เสริมอื่น	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. ยัทธิ พะแนง

2.เชิงชาย ติดตั้ง

3. ภาควิชาพันธุ์พืช, ศูนย์วิจัย

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

อุเทน พันธุ์ยิ่งเจริญ

WAVENUMBERS

รายละเอียด

ALCB

คำถามเหล่านี้

03/01/2015

กับพิธีบวงสรวงกึ่งโศก

5

100

เอกสารแนบที่ ๑
รายงานการฉีดพ่นแมลง



นางอติพร วัชรวิเศษ

1991 083-5062412 076-687736

gmail, tawatchaiolawan2530@gmail.com

457

บมจ. บมช.
D/696-4

[illegible]

பெரிசுதாபு

50

[illegible]

1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
25

พื้นที่ให้บริการ	บริการทำจดแปลง	สารเคมีที่ใช้	วิธีการทำบริการ
☒ ภายใน	☐ ปุ๋ย	☐ ใบก้น 50 ซีซี	☒ บริการตรวจเชื้อตามจุดต่างๆ
☐ ภายนอก	☐ ๓๑	☒ เชร่งน้ำ 100	☒ บริการสปรayingตามจุดต่างๆ
☒ หอพัก	☐ แผลงสาย	☐ เพสตัด สปริง	☐ บริการรดวันตามจุดต่างๆ
☐ สวนกลาง	☐ หนู	☐ ไฟร์-เมท	☒ บริการพ่นละอองไอน้ำ
☐ อื่นๆ	☐ พุง	☐ อาเจนด์	☐ บริการโรยกำมะถัน
	☐ งู	☐ เพอร์เม	☐ บริการโรยเหยื่อพิษ
	☐ แผลงวัน	☐ เวทคอม	☐ บริการโรยทรายอาบส
	☐ ค้างคาว	☐ อีเอ็มเอส	☐ บริการพ่นดอง
	☐ แผลงวัน	☐ กำมะถัน	☐ บริการตรวจกระดากดาว
	☒ อื่นๆ/รวม	☐ ทรายอาบส	☐ เจาะพื้นใต้หน้า
		☐ เลส	☐ จัดน้ำยาอบนอก
		☐ อื่นๆ	☐ บริการอื่น ๆ

JOURNAL

2000-2001

2000



2000

2024

2000

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112



นางอภัยภัทรานพ

TEL. 083-5062412, 076-687736

qmail. tawatchaiolawan2530@gmail.com

468

468

M-163/4

Uzroci opasne oglašavanja: nečiji su

001/102

วันที่	26	1	69	เวลา	0:00
จำนวน					

ตัวอย่าง 81 8.2 $\sigma_1, \sigma_2 = \gamma^2$ $\sigma_3, \sigma_4 = \gamma^2$ $\sigma_5, \sigma_6 = \gamma^2$

พื้นที่ให้บริการ	บริการกำจัดแมลง	สารเคมีที่ใช้	วิธีการให้บริการ
☒ ภายใน	☒ ปลวก	☒ ไบทีน 50 ซีซี	☒ บริการตรวจเช็คตามจุดต่างๆ
☒ ภายนอก	☒ มด	☒ เซพรา 100	☒ บริการสเปรย์ตามจุดต่างๆ
☐ ห้องพัก	☒ แมลงสาบ	☐ เพลสโต สเปซ	☒ บริการรมควันตามจุดต่างๆ
☐ ส่วนกลาง	☒ หู	☐ ไพร่-บพ	☐ บริการพ่นละอองไอน้ำ
☐ อื่นๆ	☒ ยุง	☐ อาเจนต้า	☐ บริการโรยยาละออง
	☐ งู	☐ เฮอร์เมน่า	☒ บริการโรยเหยื่อพิษ
	☐ แมลงวัน	☐ เจดเทม	☐ บริการสโรยทรายอาบส
	☐ ค้างคาว	☐ อีลิมีเนส	☐ บริการหยอดเจล
	☐ แมลงบิน	☐ กำมะถัน	☐ บริการวางกระดานขาว
	☐ อื่นๆ	☐ พรายอาบส	☐ เจาะพื้นฉีดน้ำยา
		☐ เจด	☐ จัดนำยาอบนอก
		☐ อื่นๆ	☐ บริการอื่น ๆ

หมายเหตุ:



บริษัท เอ็ม.เอส.เพลส แมเนจเม้นท์ จำกัด

ពលរដ្ឋកម្ពុជា

20/106 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านตมมาต ต.ป่าดง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83110

โทร. 083-5062412, 076-687736

gmail. tawatchaiolawan2530@gmail.com

479

๗-๒๓๒
เบญจมาศ

นายแพทย์
วันที่ ๑๐/๑๐/๖๕

બેઝીલિયન

9.0016

5

စာမျက်နှာ 81 ၁၂ ၆.၇၈၄၁၁၂၁ ၁၂.၁၂.၁၂ ၁၂.၁၂.၁၂

พื้นที่ให้บริการ	บริการที่จัดแบ่ง	สารเคมีที่ใช้	วิธีการทำบริการ
☒ ภายใน	☒ ปสก	☒ เปริน 50 ซีซี	☒ บริการตรวจเช็คตามจุดต่างๆ
☒ ภายนอก	☒ มด	☒ เสงนา 100	☒ บริการสปรayingตามจุดต่างๆ
☒ ห้องซัก	☒ แผลงสาบ	☐ เฟสการ์ด สบซ	☒ บริการรมควันตามจุดต่างๆ
☒ สวนกลาง	☒ หุ่น	☐ ไพรท-มท	☐ บริการพ่นละอองไอน้ำ
☐ อื่นๆ	☒ ยุง	☐ อาเจนต้า	☐ บริการไถยกมะดัน
	☐ งู	☐ เคมิน่า	☒ บริการไถยกเห็บพิษ
	☐ แมลงวัน	☐ เวลทอม	☐ บริการไถยกหยาอาบส
	☐ ค้างคาว	☐ อีสี่เนส	☐ บริการพ่นยดเจด
	☐ แมลงบิน	☐ กำมะถัน	☐ บริการตรวจกระดานการ
	☐ อื่นๆ	☐ หยาอาบส	☐ เจาะพื้นอันดญา
		☐ เจด	☒ จัดน้ายารอบนอก
		☐ อื่นๆ	☒ บริการอื่นๆ อีก(๗/๑๖)ตัว

ИМПЛИ

พรรณเรื่องลพคำ

ผู้จัดทำรายการ

ผู้รับเรื่องลูกค้า



บริษัท เอ็ม.เอส.เพสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
20/106 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมหาต ด.ป่าดง อ.ดงขี้เหล็ก 83110

โทร: 083-5062412, 076-687736
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0 8355 60009 39 6
email: tavatchaidawan2530@gmail.com

2088

42

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
RECEIPT / TAX INVOICE

Date Jun 29 1969 2569

หน้าสมุดบันทึก

วันที่	ชื่อลูกค้า	เบอร์โทรศัพท์	จำนวนเงิน
81	นาย 2 ส. วิเศษสงคราม	01. 777 0. 777 1	83.120

Address เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

Tax ID: 0994000927339

[illegible]

บริษัท เอ็ม.เอส.แมสก์ แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
รายงานปฏิบัติงาน

20/106 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านตุ้มพาด ต.ป่าสัก อ.ดงจันทบุรี 83110
โทร. 083-5062412, 076-687736

โทร. 083-5062412, 076-687736
tawatchai.lawan2530@gmail.com

488

เลขที่สัญญา M-163/5

นางสาวจุฑามาศ
 จิตใจดี ๐๖/๐๖/๖๔ ๖๔
 เบอร์ติดต่อ

วันที่ ๒๗/๔/๖๙ ๑๓.๐๐๖

ทนาย จี ๒.๒ ด.อ.วิเศษ ขวาท ๓.นาย A. ปัทม ๘3120

พื้นที่ให้บริการ	บริการกำจัดแมลง	สารเคมีที่ใช้	วิธีการให้บริการ
☒ ภายใน	☒ ปลวก	☐ ไฮทรีน 50 ซีซี	☒ บริการตรวจติดตามจุดต่างๆ
☒ ภายนอก	☒ มด	☒ เชอร์เน่า 100	☒ บริการสเปรย์ตามจุดต่างๆ
☒ ห้องพัก	☒ แมลงสาบ	☐ เฟลสคาก สเปซ	☒ บริการรมควันตามจุดต่างๆ
☒ ส่วนกลาง	☒ หนู	☐ ไพร่-เมท	☐ บริการพ่นละอองไอน้ำ
☐ อื่นๆ	☒ ยุง	☐ อาเจนด้า	☐ บริการโรยกำมะถัน
	☐ งู	☐ เทอสมิน่า	☒ บริการโรยเพื่อพิษ
	☐ แมลงวัน	☐ เวกเทอม	☐ บริการโรยทรายอาบแสง
	☐ ค้างคาว	☐ อีเอ็มเอส	☐ บริการหยอดเจล
	☐ แมลงวัน	☐ กำมะถัน	☐ บริการวางกระดานขาว
	☐ อื่นๆ	☐ ทรายอาบแสง	☐ เจาะพื้นอัดน้ำยา
		☐ ใส	☐ อดน้ำยารอบนอก
		☒ สีสัน 604/1-25	☐ บริการอื่นๆ

หมายเลข: 79/62, 79/122, 77/81



บริษัท เอ็ม.เอส.เพสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
รายงานปฏิบัติการ

20/106 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านสุขุมวิท ต.ป่าตอก อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110

โทร. 083-5062412, 076-687736

gmail. lawatchalawan2530@gmail.com

เล่มที่ 496

Nº 24755

M-163/5

เลขที่สัญญา

นายผู้จ้าง นางสาวดวงใจ ดัชนีรัตน์ เบอร์ติดต่อ

วันที่ให้บริการ 26/5/69 เวลา 13.00 น.

ที่อยู่ 31/2 ถนนวิเศษนคร ต.ป่าตอก อ.กลาง จ.ภูเก็ต

พื้นที่ให้บริการ	บริการกำจัดแมลง	สารเคมีที่ใช้	วิธีการให้บริการ
☒ ภายใน	☒ ปลวก	☒ ไพริน 50 ซีซี	☒ บริการตรวจเช็คตามจุดต่างๆ
☒ ภายนอก	☒ มด	☒ เซร่า 100	☒ บริการสเปรย์ตามจุดต่างๆ
☐ ห้องพัก	☒ แมลงสาบ	☐ เพสทาต สเปซ	☒ บริการรมควันตามจุดต่างๆ
☒ สวนกลาง	☒ หนู	☐ ไพริน-เบท	☐ บริการพ่นและรองไอน้ำ
☐ อื่นๆ	☒ ยุง	☐ อาเจนด้า	☐ บริการโรยยาตามต้นไม้
	☐ งู	☐ เทอมีน่า	☒ บริการโรยยาเพื่อพิษ
	☐ แมลงวัน	☐ เวดเทอม	☐ บริการโรยยาทรายอาบส
	☐ ค้างคาว	☐ อีสมีเนส	☐ บริการหยอดเจล
	☐ แมลงบิน	☐ กำมะถัน	☐ บริการวางกระดานกาว
	☐ อื่นๆ	☐ พรายอาบส	☐ เจาะพื้นอัดน้ำยา
		☐ เจล	☐ อัดน้ำยาอบนอก
		☐ อื่นๆ	☐ บริการอื่นๆ

หมายเหตุ:

ชื่อผู้ให้บริการ

ผู้รับเรื่องลูกค้า



บริษัท เอ็ม.เอส.เพสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
รายงานปฏิบัติการ

20/106 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านสุขุมวิท ต.ป่าตอก อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110

โทร. 083-5062412, 076-687736

gmail. lawatchalawan2530@gmail.com

เล่มที่ 499

Nº 24945

M-163/5

เลขที่สัญญา

นายผู้จ้าง นายอรรถพร ด้วงดี เบอร์ติดต่อ

วันที่ให้บริการ 26/6/69 เวลา 13.00 น.

ที่อยู่ 81/2-2 ถนนวิเศษนคร ต.ป่าตอก อ.กลาง จ.ภูเก็ต

พื้นที่ให้บริการ	บริการกำจัดแมลง	สารเคมีที่ใช้	วิธีการให้บริการ
☒ ภายใน	☒ ปลวก	☒ ไพริน 50 ซีซี	☒ บริการตรวจเช็คตามจุดต่างๆ
☒ ภายนอก	☒ มด	☒ เซร่า 100	☒ บริการสเปรย์ตามจุดต่างๆ
☒ ห้องพัก	☒ แมลงสาบ	☐ เพสทาต สเปซ	☒ บริการรมควันตามจุดต่างๆ
☒ สวนกลาง	☒ หนู	☐ ไพริน-เบท	☐ บริการพ่นและรองไอน้ำ
☐ อื่นๆ	☒ ยุง	☐ อาเจนด้า	☐ บริการโรยยาตามต้นไม้
	☐ งู	☐ เทอมีน่า	☒ บริการโรยยาเพื่อพิษ
	☐ แมลงวัน	☐ เวดเทอม	☐ บริการโรยยาทรายอาบส
	☐ ค้างคาว	☐ อีสมีเนส	☐ บริการหยอดเจล
	☐ แมลงบิน	☐ กำมะถัน	☐ บริการวางกระดานกาว
	☐ อื่นๆ	☐ พรายอาบส	☐ เจาะพื้นอัดน้ำยา
		☐ เจล	☐ อัดน้ำยาอบนอก
		☐ อื่นๆ	☐ บริการอื่นๆ

หมายเหตุ:

ชื่อผู้ให้บริการ

ผู้รับเรื่องลูกค้า

เอกสารแนบที่ 10
รายงานตรวจเช็คกล้องวงจรปิด

กรมบัญชีกลาง
บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานส่วนงานที่มอบหมาย

☐ 2.ปฏิบัติงานส่วนงานที่มอบหมาย (CM)

บริษัท พลุ หรือเพอร์รี่ จำกัด
กรมบัญชีกลาง - โคราช

PLUS+

รหัสงาน	CCM-0
รหัสเครื่องจักร	กองช่างโยธา
เลขที่ใบงาน	PM2602002/9
วันที่ปฏิบัติงาน	11/02/2026
ชื่ออาคาร	B ALL ส่วนกลาง โคราช โคราช ALL AREA B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ที่	แก้ไข	
	1. ตรวจสอบสภาพ	✓		
	2. ตรวจสอบสัญญาณ และ จุดต่อ	✓		
	3. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓		
	PM2602002/9	✓		
	1. ตรวจสอบสัญญาณ และ จุดต่อ	✓		
	2. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓		
	3. ตรวจสอบสภาพแวดล้อม	✓		
	PM2602002/9	✓		
	1. ตรวจสอบสัญญาณ และ จุดต่อ	✓		
	2. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓		
	3. ตรวจสอบสภาพแวดล้อม และ จุดต่อ	✓		
	PM2602002/9	✓		
	1. ตรวจสอบสัญญาณ และ จุดต่อ	✓		
	2. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓		

รวมชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1. ชื่อพนักงานปฏิบัติงาน 2. ชื่อพนักงานปฏิบัติงาน 3. ชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ

ผู้ควบคุม/ตรวจสอบ

หมายเหตุ
รายละเอียด PM CCTV
วันที่ ทิศทางและจุด
ตำแหน่ง

รหัสงาน

CC/5014-Q

รหัสเครื่องจักร

กล้องภายใน-C

เลขที่ใบงาน

PM260200140

วันที่ปฏิบัติงาน

11/02/2026

ชื่ออาคาร

C | ALL | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ALL AREA C

☐ 2.ปฏิบัติตามเสร็จแล้วส่งมอบให้ช่างซ่อมบำรุง (CA)

☒ 1.ปฏิบัติตามเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	
1	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓		
2	ตรวจสอบเสียงสัญญาณ และ จุ๊ตอ	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓		
1	ตรวจสอบสภาพการติดตั้ง	✓		
2	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุ๊ตอ	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓		
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓		
2	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุ๊ตอ	✓		
3	ตรวจสอบสภาพแวดล้อม และ จำนวน	✓		
1	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุ๊ตอ	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓		

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

1.ชื่อช่างที่ 1 เจมส์ 2.ชื่อ ชนนา 3.ชื่อ ชนนา

ชื่อหัวหน้าผู้ตรวจสอบ

คุณ ชนนา

นาย ชนนา

นาย ชนนา PM CCTV ภายในอาคาร

นาย ชนนา PM CCTV ภายในอาคาร

นาย ชนนา

รหัสงาน

CC/Main-Q

รหัสเครื่องจักร

เครื่องบันทึก D

เลขที่ใบงาน

PM060200-41

วันที่ปฏิบัติงาน

11/02/2026

ชื่ออาคาร

D | ALL | ส่วนกลางD | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA D

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	แม่สี	
1	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓		
3	ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล	✓		
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓		
2	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓		
1	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓		
3	ตรวจสอบสภาพแวดล้อม และ จำนวน	✓		
1	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓		
2	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓		

รายชื่อช่างงานที่ปฏิบัติงาน

1.ชื่อ นามสกุล 2.ชื่อ นามสกุล 3.ชื่อ นามสกุล

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

นามสกุล 1.ชื่อ นามสกุล

นามสกุล

รายละเอียด PM CCTV ภายในอาคาร

สถานที่ PM CCTV ภายในอาคาร

ตำแหน่ง

รหัสงาน	CC/Main-Q
รหัสเครื่องจักร	กองช่างซ่อมบำรุงโครงการ
เลขที่ใบงาน	PM2602000-5
วันที่ปฏิบัติงาน	11/02/2026
ชื่ออาคาร	อาคารนิมิตร์ CI ส่วนกลางCH1 ไม่ระบุ พื้นที่ซ่อมโครงการ

กรมบัญชี

บัญชีแยกประเภท

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ส่งมอบงาน (CO)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ที่	ไม่	
1	ตรวจสอบสภาพ	✓		
2	ตรวจสอบสัญญาณ และ จุดต่อ	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓		
1	ตรวจสอบสัญญาณ และ จุดต่อ	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓		
3	ตรวจสอบสภาพการติดตั้ง	✓		
1	ตรวจสอบสัญญาณ และ จุดต่อ	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓		
3	ตรวจสอบภาพรวมแบบ และ จำนวน	✓		
1	ตรวจสอบสัญญาณ และ จุดต่อ	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓		

รวมชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1. วิศวกร พลังงาน 2. วิศวกร พลังงาน 3. วิศวกร พลังงาน

ชื่อผู้ควบคุมงาน

คุณ พลังงาน

หมายเหตุ

รายละเอียด Pm ต่อมาของเอกสารโครงการ

วันที่

ตำแหน่ง

รหัสงาน	CC/Main-Q
รหัสเครื่องจักร	N/R
เลขที่ใบงาน	PM2602000-2
วันที่ปฏิบัติ	11/02/2026
ชื่ออาคาร	อาคารใหม่ CI ส่วนกลางCHI ไม่ระบุ สำนักงาน

แผนผัง

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเกินกำหนดต้องแก้ไข (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่โอเค	
1	ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน	✓		
		✓		
		✓		
2	ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน	✓		
		✓		
		✓		
3	ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน	✓		
		✓		
		✓		
4	ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน	✓		
		✓		
		✓		
5	ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน	✓		
		✓		
		✓		
6	ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน	✓		
		✓		
		✓		
7	ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน	✓		
		✓		
		✓		
8	ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน	✓		
		✓		
		✓		
9	ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน	✓		
		✓		
		✓		
10	ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน	✓		
		✓		
		✓		

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.เกิดริ้ว พงษ์ภา 2.ชัยนาถ จันทร์

ชื่อหัวหน้าแผนก/ตรวจสอบ

คุณ พงษ์จันทร์

หมายเหตุ

1.ชื่อแผนก PM N/R

2.ชื่อ

3.ตำแหน่ง

รหัสงาน

CC/Main-Q

รหัสเครื่องจักร

กมขมบปบ-A

เลขที่ใบงาน

PM2605000/6

วันที่ปฏิบัติ

11/05/2026

ชื่ออาคาร

A / ALL | ส่วนกลาง | ไบรอน | ไบรอน | ALL AREA A

แผนปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ส่ง CM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ออกสื่อ	
1	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓		
2	ตรวจเช็คสัญญาณภาพ	✓		
3	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓		
1	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง	✓		
2	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓		
3	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓		
1	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓		
2	ตรวจสอบภาพรวมภาพ และ จำนวน	✓		
3	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓		
1	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓		
2	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓		

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ชื่อ นาย..... 2.เจษฎา ศิริคำ..... 3.กิตติพงษ์ พงษ์...

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

อุเทน พันธุ์เจริญ.....

หมายเหตุ

รายละเอียด pm CCTV ภายในตัว A

สถานที่

ตำแหน่ง

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งห้องเก็บข้อบกพร่อง (CM)

รหัสงานCC/Main-O

รหัสเครื่องจักรกล่องยาสูบ-B

เลขที่ใบงานPM260500039

วันที่ปฏิบัติงาน11/05/2026

ชื่ออาคารB | ALL | ส่วนกลาง | โคราช | ALL AREA B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	มีปัญหา	
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓		
2	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓		
3	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓		
1	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓		
3	ตรวจสอบสภาพการติดตั้ง	✓		
1	ตรวจสอบสภาพภายนอก และ ภายใน	✓		
2	ตรวจสอบสัญญาณ และ จุดต่อ	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓		
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓		
2	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓		

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1.เสาวน ศิริคลัง

2.กิตติพงษ์ พงษ์อาจ

3.ณัฏฐ พงษ์นง

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

อุเทน พันธุ์เงินจริง

หมายเลข

รายละเอียด PM CCTV

สถานที่

ตำแหน่ง

บัญชีผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จบางส่วนที่ต้องแก้ไข (CM)

รหัสงาน	CC/Main-Q
รหัสโครงการ	ถนนภายใน-C
เลขที่ใบงาน	PM260500040
วันที่ปฏิบัติงาน	11/05/2026
ชื่ออาคาร	C ALL ส่วนกลาง ไม่ระบุ ALL AREA C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ที่	แก้ไข	
1	ตรวจสอบสัญญาณ และ จุดต่อ	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓		
3	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓		
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓		
2	ตรวจสอบสภาพทางวิศวกรรม	✓		
3	ตรวจสอบสัญญาณ และ จุดต่อ	✓		
1	ตรวจสอบภาพรวมพื้นที่ และ จำนวน	✓		
2	ตรวจสอบสัญญาณ และ จุดต่อ	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓		
1	ตรวจสอบสัญญาณ และ จุดต่อ	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓		

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ชื่อ นามสกุล

2.ชื่อ นามสกุล

3.ชื่อ นามสกุล

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ

คุณ พันธ์เจริญ

นามสกุล

รายละเอียด PM CCTV รหัส

นามสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ส่งมอบงาน (C/M)

รหัสงาน CC/Main-Q

รหัสเครื่องจักร เครื่องหมาย-0

เลขที่ใบงาน PM260500041

วันที่ปฏิบัติงาน 11/05/2026

ชื่ออาคาร D / ALL | ส่วนกลาง / โน้ต / โน้ต / ALL AREA D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ที่	แก้ไข	อาการเป็น	
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร	✓			
	ตรวจสอบการทำงานของระบบ และ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของระบบ และ จุดต่อ	✓			
	ตรวจสอบการทำงานของระบบ และ จุดต่อ	✓			
	ตรวจสอบการทำงานของระบบ และ จุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของระบบ และ จุดต่อ	✓			
	ตรวจสอบการทำงานของระบบ และ จุดต่อ	✓			
	ตรวจสอบการทำงานของระบบ และ จุดต่อ	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของระบบ และ จุดต่อ	✓			
	ตรวจสอบการทำงานของระบบ และ จุดต่อ	✓			
	ตรวจสอบการทำงานของระบบ และ จุดต่อ	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของระบบ และ จุดต่อ	✓			
	ตรวจสอบการทำงานของระบบ และ จุดต่อ	✓			
	ตรวจสอบการทำงานของระบบ และ จุดต่อ	✓			

รวมชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1. ชื่อ นาย สดุดี 2. ชื่อ นาย พงษ์ 3. ชื่อ นาย

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

อุณน พันธุ์เงิน

นายแพทย์

นายแพทย์ PM CC TV สดุดี

นายแพทย์

นายแพทย์

รหัสงาน	CC/Main-Q
รหัสเครื่องจักร	กล้องภายนอกอาคารโครงการ
เลขที่ใบงาน	PM666600025
วันที่ปฏิบัติงาน	11/05/2026
ชื่ออาคาร	อาคารนิมิตร์ C ส่วนกลางCHM โน้ตบุ้ พื้นที่โครงการ

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ส่งมอบ (CK)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่โขง	อาการเสีย	
1	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสภาพการติดตั้ง	✓			
3	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
1	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓			
1	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			
1	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			
1	ตรวจสอบสภาพภายนอก และ จำนวน	✓			
2	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓			

รวมชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. เลขหมาย ชื่อเครื่อง 2. ผู้ส่ง แผนก 3. วันที่ส่ง พิกัดเครื่อง

ชื่อผู้ควบคุมและตรวจสอบ

ผู้ควบคุม พิกัดเครื่อง

หมายเลข

รายละเอียด PM CCTV

สถานที่

ตำแหน่ง

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การตรวจสอบ CCTV - โครงการ

รหัสงาน	CC/Main-Q
รหัสเครื่องจักร	NVR
เลขที่ใบงาน	PM2605000-2
วันที่ปฏิบัติ	11/05/2026
ชื่ออาคาร	อาคารศูนย์ CI ส่วนกลางCH1 โถงรูป สำนักงานนิติ

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ต้องแก้ไข (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ที่	แก้ไข	รายการแก้ไข	
1	ตรวจสอบการตั้งค่าของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสถานะการทำงานของกล้อง	✓			
3	ตรวจสอบสถานะสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
1	ตรวจสอบปริมาณรวมเก็บ และ จำนวน	✓			
2	ตรวจสอบสถานะสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการตั้งค่าของอุปกรณ์	✓			
1	ตรวจสอบสถานะสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการตั้งค่าของอุปกรณ์	✓			
1	ตรวจสอบสถานะสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการตั้งค่าของอุปกรณ์	✓			
1	ตรวจสอบสถานะสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการตั้งค่าของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			

รวมชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ชื่อ นาย 2.ชื่อ นาย 3.ชื่อ นาย

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจ

คุณ พันธ์เงิน

หมายเหตุ

รวมชื่อผู้ตรวจสอบ CCTV NVR

ส่วนที่

ส่วนที่

เอกสารแนบที่ 11
รายงานการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์รี่ จำกัด
ตราชองแข็ง AR - ไทรมาศ

ชื่อส่วน/แผน/เครื่องแบบ
คุณน พิกุลจิณัฐ

หมายเลข
PM Aqualor-A1

สถานที่
สำนักงาน

ตำแหน่ง
ช่างประจำ

วันที่ปฏิบัติงาน
กรกฎาคม 2564

รหัสงาน
WW/AR-Q

รหัสเครื่องจักร
Aqualor-A1

เลขที่ใบงาน
PM2602000-1

วันที่ปฏิบัติงาน
23/02/2026

ชื่ออาคาร
A | 1 | ชั้นบนล่าง | ไม่ระบุ | พื้นที่ระบบบ้านพักอาศัยอาคาร A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
1	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
2	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
4	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
5	แรงดัน	✓		
	T.R...408...โวลต์			
	R.S...405...โวลต์			
	S-T...406...โวลต์			
6	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
7	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
8	ตรวจสอบชุดควบคุมใหญ่ Control	✓		
9	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓		
10	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set...3.6...แอมป์			
11	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
12	กระแส	✓		
	S...3.1...แอมป์			
	T...3.2...แอมป์			
	R...3.0...แอมป์			
13	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โครงการ: ชุด SLP - โคมะดะ

รหัสงาน: VW/SLP-Q
รหัสเครื่องจักร: SLP-A1
เลขที่ใบงาน: PM26020001-3
วันที่ปฏิบัติงาน: 23/02/2026
ชื่ออาคาร: A1 | ส่วนกลาง | โคมะดะ | ให้คะแนนปฏิบัติงาน: 2

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
อุเทน พันธ์รุ่งเรือง

หมายเลข: SLP-A1
ตำแหน่ง: ช่างเทคนิค
ตำแหน่ง: หัวหน้าช่างเทคนิค

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ก	ข	
1	ตรวจสอบ Show	✓		
2	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
3	ตรวจสอบ Relay	✓		
4	ตรวจสอบ Breaker	✓		
5	ตรวจสอบ Fuse Control	✓		
6	ตรวจสอบ Control	✓		
7	ตรวจสอบ Magnetic	✓		
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
9	แรงดัน	✓		
	R.S. 405 โคมะดะ			
	T.R. 405 โคมะดะ			
	S.T. 404 โคมะดะ			
10	กระแส	✓		
	S...1.1...แอมป์			
	R...1.0...แอมป์			
	T...1.0...แอมป์			
11	ตรวจสอบอุณหภูมิของ Control	✓		
12	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่า Set...1.3...แอมป์			
13	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1.ผู้ควบคุม

2.ผู้ปฏิบัติงาน

3.ผู้ตรวจสอบ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่พร้อม (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการจัด SP - ไตรมาศ

รหัสงาน WW/SP-Q
รหัสเครื่องจักร SP-A1/01
เลขที่ใบงาน PM2602000-0
วันที่ปฏิบัติงาน 23/02/2026
ชื่ออาคาร A | | สันติมาศ | ไนเรส | ไนเรส | ให้ระบบจ่ายน้ำเสียอาคาร A

ชื่อส่วนงาน/ผู้ตรวจสอบ
คุณน. ศักดิ์รุ่งเรือง

หมายเลข
หมายเลข PM SP-A1/01
สถานที่
สำนักงาน
หน่วยงาน
กรมการปกครอง

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมทั้งส่งมอบ (CM)

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมทั้งส่งมอบ (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ที่	อย่างไร	
1	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
2	กระแส	✓		
	R...1.5...แอมป์			
	S...1.6...แอมป์			
	T...1.5...แอมป์			
3	ตรวจสอบจุดต่อภายในตู้ Control	✓		
4	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
5	ตรวจสอบการตั้งค่า Control	✓		
6	แรงดัน	✓		
	TR...40A...โวลต์			
	ST...40A...โวลต์			
	RS...40A...โวลต์			
7	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
8	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
10	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
11	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
12	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set...2.1...แอมป์			
13	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		

รวมชื่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ควบคุมงาน

1.ผู้ควบคุมงาน 2.ผู้ปฏิบัติงาน 3.ผู้ควบคุมงาน

รหัสงานVNW/AR-Q

รหัสเครื่องจักรAcuator A2

เลขที่ใบงานPK26020046

วันที่ปฏิบัติงาน23/02/2026

ชื่ออาคารA | 1 | ส่วนกลาง A1 | ไม่ระบุ | ขึ้นระดับบันไดเลื่อนทาง A

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอน
อุษณ พันธ์รุ่งเรือง

หมายเหตุ

รายละเอียด Pm Acuator A2

สถานะ

คำแนะนำ

การบันทึกผล

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ก	ข	
1	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
2	ตรวจสอบสวิตช์ Breaker	✓		
3	ตรวจสอบสวิตช์ Transformer	✓		
4	ตรวจสอบชุดควบคุมในตู้ Control	✓		
5	ตรวจสอบสวิตช์ตู้ Control	✓		
6	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Control	✓		
7	ตรวจสอบชุด TIMER SWITCH	✓		
8	ตรวจสอบ	✓		
	S.T....408....ไต่			
	RS....409....ไต่			
	T-R....407....ไต่			
9	ตรวจสอบชุด Overload	✓		
	ค่าที่ Set....4.4....แอมป์			
10	ตรวจสอบสวิตช์ Magnetic	✓		
11	ตรวจสอบสวิตช์ Relay	✓		
12	ตรวจสอบสวิตช์ Fuse Control	✓		
13	กระแส	✓		
	R....3.5....แอมป์			
	T....3.6แอมป์			
	S....3.4....แอมป์			

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ดี (CM)

รหัสงาน VW/SLP-Q

รหัสเครื่องจักร SLP-A2

เลขที่ใบงาน PM260200054

วันที่ปฏิบัติงาน 23/02/2026

ชื่ออาคาร A11 | ส่วนกลางA1 | บัณฑิต | ชั้นที่ระบบงานนี้เชื่อมต่อ A

ชื่อวิศวกร/ตรวจสอบ
คุณ พันธ์รุ่งเรือง

หมายเลข
หมายเลข PM SLP-A2
สถานที่
จำนวน
จำนวน
การปฏิบัติงาน

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ค	ม	
1	กระแส	✓		
	R.....1.8.....แอมป์			
	S.....1.9.....แอมป์			
	T.....1.8.....แอมป์			
2	ตรวจสอบให้ Show	✓		
3	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
4	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
5	ตรวจสอบสภาพ Control	✓		
6	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
7	ตรวจสอบชุดควบคุมใหญ่ Control	✓		
8	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set.....4.4.....แอมป์			
9	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
10	แรงดัน	✓		
	S-T.....406.....โวลต์			
	R-S.....405.....โวลต์			
	T-R.....405.....โวลต์			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
12	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
13	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่พร้อมจ่ายไฟ

หมายเลข

รายละเอียด PM SP-A2/01

สถานที่

สำนักงาน

วันที่ปฏิบัติงาน

23/03/2026

ชื่ออาคาร

A | 1 | ส่วนกลาง 1 ไม่ระบุ | พื้นที่ระบบจ่ายน้ำเสียอาคาร A

รหัสงาน	WW/SP-Q
รหัสเครื่องจักร	SP-A2/01
เลขที่ใบงาน	PM260200063
วันที่ปฏิบัติงาน	23/03/2026
ชื่ออาคาร	A 1 ส่วนกลาง 1 ไม่ระบุ พื้นที่ระบบจ่ายน้ำเสียอาคาร A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	น้ำเขียว	
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
2	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
3	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
4	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set.....2.....แอมป์			
5	ตรวจสอบจุดยกบานประตู Control	✓		
6	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
7	กระแส	✓		
	R.....1.5.....แอมป์			
	S.....1.6.....แอมป์			
	T.....1.5.....แอมป์			
8	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
9	ตรวจสอบสภาพ Control	✓		
10	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
11	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
12	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
13	แรงดัน	✓		
	T-R.....404.....โวลต์			
	R-S.....402.....โวลต์			
	S-T.....403.....โวลต์			

รหัสงาน VW/SP-Q

รหัสเครื่องจักร SP-A2/02

เลขที่ใบงาน PM260200061

วันที่ปฏิบัติงาน 23/02/2026

ชื่ออาคาร A | 1 | ส่วนกลาง A1 | โคราช | ที่ระดับบนบันไดเลื่อนอาคาร A

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
คุณ คุณหญิงเจษฎา

หมายเลข PM SP-A2/02
งาน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่ผ่าน รายการเสีย	
1	ตรวจสอบชุดกลไกประตู Control	✓		
2	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
3	ตรวจสอบ	✓		
	MS...402...ไต่			
	TR...404...ไต่			
	ST...403...ไต่			
4	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
5	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
6	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
7	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
8	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
9	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่า Set...21...แอมป์			
10	การเดิน	✓		
	R...1.5...แอมป์			
	T...1.6...แอมป์			
	S...1.5...แอมป์			
11	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
12	ตรวจสอบสภาพชุด Control	✓		
13	ตรวจสอบไฟ Show	✓		

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย

รหัสงาน: PM/AR-Q

รหัสเครื่องจักร: Aerator-B1

เลขที่ใบงาน: PM2602000-15

วันที่ปฏิบัติงาน: 23/02/2026

ชื่ออาคาร: B | | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | พื้นที่รอบบ่อบำบัดน้ำเสียอาคาร B

ชื่อวิศวกร/ช่างตรวจสอบ

คุณท. พันธ์ศักดิ์

นามสกุล

นายสมชาย ภูมิสุข

ตำแหน่ง

Prm Aerator B1

ตำแหน่ง

ช่างเทคนิค

การแก้ไข

การแก้ไข

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ที่	แก้ไข	
1	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
2	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
4	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
5	แรงดัน	✓		
	S-T...405...โวลต์			
	T-R...403...โวลต์			
	R-S...404...โวลต์			
6	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
7	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
8	ตรวจสอบชุดควบคุมตู้ Control	✓		
9	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓		
10	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่า Set...4.4...แอมป์			
11	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
12	กระแส	✓		
	T...3.9...แอมป์			
	R...3.5...แอมป์			
	S...3.7...แอมป์			
13	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ส่งมอบ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พรีฟอรัตี้ จำกัด
อาคารเครื่องจักร SLP - ไทยนาถ

รหัสงาน WW/SLP-Q
รหัสเครื่องจักร SLP-B1
เลขที่ใบงาน PM260200055
วันที่ปฏิบัติงาน 25/02/2026
ชื่ออาคาร B1 | ส่วนกลางB1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | พื้นที่ระบบป้องกันเชื้ออาหาร B

ชื่อหัวหน้า/วิศวกรมอบ

อุเทน พันธุ์จริง

หมายเหตุ

รายละเอียด Pm SLP B1
ส่วนหม
ค่าเบี่ยง
การเบี่ยงเบน

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
1	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
2	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
3	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓		
4	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
6	ตรวจสอบค่า Show	✓		
7	ตรวจสอบจุดต่อภายในตู้ Control	✓		
8	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set...4.4...แอมป์			
9	แรงดัน	✓		
	T-R...40%...โวลท์			
	S-T...40%...โวลท์			
	R-S...40%...โวลท์			
10	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
11	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
12	กระแส	✓		
	S...1.8...แอมป์			
	R...1.9...แอมป์			
	T...1.8...แอมป์			
13	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1.คุณดนัย ชะนะสีห์2.อัคร พงษ์3.กิตติชัย พงษ์อาจ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังมีข้อบกพร่อง (CMO)

รหัสงาน VW/SP-Q

รหัสเครื่องจักร SP-B1/01

เลขที่ใบงาน PM26200065

วันที่ปฏิบัติงาน 23/02/2026

ชื่ออาคาร B11 | ส่วนกลางB1 | ไลบรา | ไลบรา | ที่ตั้งรอบบ้าน | สีอาคาร B

หมายเหตุ

รายละเอียด PM SP-B1/01

สถานที่

ตำแหน่ง

ตรวจสอบโดย

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ค	ม	
1	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
2	กระแส	✓		
	R...1.7...แอมป์			
	S...1.8...แอมป์			
	T...1.6...แอมป์			
3	ตรวจสอบจุดต่อภายในตู้ Control	✓		
4	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
5	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓		
6	แรงดัน	✓		
	T-R...406...โวลต์			
	S-T...405...โวลต์			
	R-S...404...โวลต์			
7	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
9	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
10	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
11	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set...2.1...แอมป์			
12	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
13	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		

☒ 1.ปฏิบัติตามเครื่องวัด

☐ 2.ปฏิบัติตามแผนผังที่ติดตั้ง (CM)

รหัสงาน WW/SP-Q

รหัสเครื่องจักร SP-B1/02

เลขที่ใบงาน PM260200066

วันที่ปฏิบัติงาน 23/02/2026

ชื่ออาคาร B11 | ส่วนกลาง 8 | โขน | ไม่ระบุ | พื้นที่ระบบอัตโนมัติอาคาร 8

ชื่อหัวหน้า/วิศวกร
คุณ กิ่งแก้ว

นายสมชาย

นายสมชาย PM SP-B1/02

นายสมชาย

นายสมชาย

นายสมชาย

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
1	ตรวจสอบ Fuse Control	✓			
2	ตรวจสอบ TIMES SWITCH	✓			
3	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่า Set... 21... แอมป์				
4	ตรวจสอบ Magnetic	✓			
5	แรงดัน	✓			
	T-R... 40A... โวลต์				
	R-S... 40A... โวลต์				
	S-T... 40A... โวลต์				
6	ตรวจสอบ Show	✓			
7	ตรวจสอบ Control	✓			
8	ตรวจสอบ Breaker	✓			
9	ตรวจสอบ Relay	✓			
10	ตรวจสอบ Transformer	✓			
11	กระแส	✓			
	T... 1.6... แอมป์				
	S... 1.5... แอมป์				
	R... 1.5... แอมป์				
12	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
13	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของ Control	✓			

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เสร็จ (C.M)

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รหัสงาน	WM/AR-Q
รหัสเครื่องจักร	Acuator-B2
เลขที่ใบงาน	PM260200046
วันที่ปฏิบัติงาน	23/02/2026
ชื่ออาคาร	B ส่วนกลางB1 โถงรูป ชั้นรองบันไดขึ้นลิฟต์อาคาร B

ชื่อควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
อุเทน พันธุ์จริง

หมายเหตุ
รายละเอียด PM Acuator B-2
ชนิด
ตำแหน่ง
การปฏิบัติงาน

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	แม่สี	
1	ตรวจเช็ค Overload	✓		
	ค่าที่ Set....4.4.....แอมป์			
2	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓		
3	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
5	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✓		
6	แรงดัน	✓		
	T-R....406....โวลต์			
	P-S....405....โวลต์			
	S-T....406....โวลต์			
7	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓		
8	ตรวจเช็คไฟ Show	✓		
9	ตรวจเช็คชุดควบคุมตู้ Control	✓		
10	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✓		
11	กระแส	✓		
	R....1.6.....แอมป์			
	S....1.7.....แอมป์			
	T....1.8.....แอมป์			
12	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓		
13	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓		

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งคืนห้องแม่สี (CM)

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1.อุเทน พันธุ์จริง 2.อัษฎา พันธุ์จริง 3.กิตติชัย พงษ์กิจจา

รหัสงาน	WM/SLP-Q
รหัสเครื่องจักร	SLP-B2
เลขที่ใบงาน	PM260200056
วันที่ปฏิบัติงาน	23/02/2026
ชื่ออาคาร	811 ส่วนกลาง81 โคราช ไม่ระบุ ชั้นที่ระบุบนบัตรนำเสนองาน: 8

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
อุเทน พันธ์เงินเจริญ

หมายเหตุ

รายละเอียด Pm SLP B2
สาเหตุ
คำแนะนำ
การแก้ปัญหา

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	
1	กระแส	✓		
	S...1.2...แอมป์			
	R...1.0...แอมป์			
	T...1.1...แอมป์			
2	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
3	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓		
4	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
6	ตรวจสอบค่าไฟ Show	✓		
7	ตรวจสอบชุดควบคุมตู้ Control	✓		
8	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set...1.3...แอมป์			
9	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
10	เบรค	✓		
	HS...404...โวลต์			
	ST...405...โวลต์			
	TR...405...โวลต์			
11	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
12	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
13	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วกำลังทำการแก้ไข (CM)

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.อุเทน พันธ์เงินเจริญ

2.อัษฎา พันธ์เงินเจริญ

3.กิตติชัย พันธ์เงินเจริญ

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การตรวจเช็ค SP - 14-เมก

รหัสงาน

WM/SP-Q

รหัสเครื่องจักร

SP-82/01

เลขที่ใบงาน

PM260200067

วันที่ปฏิบัติงาน

23/02/2026

ชื่ออาคาร

B11 | ส่วนกลางB1 | ไม่ระบุ | พื้นที่ระบบน้ำเสียอาคาร 8

ชื่อระบบ/เครื่องขยาย

อุปกรณ์ กำลังจริง

หมายเลข

หมายเลข Pm SP-82/01

สถานที่

สำนักงาน

ตำแหน่ง

งานช่างไฟฟ้า

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่โอเค	
1	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
2	กระแส	✓		
	R.....1.5.....แอมป์			
	T.....1.5.....แอมป์			
	S.....1.6.....แอมป์			
3	ตรวจสอบชุดควบคุมอัตโนมัติ Control	✓		
4	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
5	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓		
6	แรงดัน	✓		
	TR.....409.....โวลต์			
	ST.....408.....โวลต์			
	RS.....408.....โวลต์			
7	ตรวจสอบค่าไฟ Show	✓		
8	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
9	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
11	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
12	ตรวจสอบค่า TIMER SWITCH	✓		
13	ตรวจสอบค่า Overload	✓		
	ค่าที่ Set.....2.1.....แอมป์			

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

1. กฤษณ์ ขนแก้ว

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมส่งซ่อมแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน VM/SP-Q

รหัสเครื่องจักร SP-82/02

เลขที่ใบงาน PK260200068

วันที่ปฏิบัติงาน 23/02/2026

ชื่ออาคาร B11 (ส่วนกลาง81 โขมส) ไม่ระบุ ที่ตั้งระบบนำขึ้นลิฟต์อาคาร 8

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
นายณัฐพงษ์ ใจดี

นายช่าง
นายณัฐพงษ์ ใจดี PKSP-82/02

ผู้บันทึก
นายณัฐพงษ์ ใจดี

ตำแหน่ง
ช่างเทคนิค

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		ค	ช	
1	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
2	กระแส	✓		
	R.....1.5.....แอมป์			
	T.....1.5.....แอมป์			
	S.....1.5.....แอมป์			
3	ตรวจสอบชุดควบคุมลิฟต์ Control	✓		
4	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
5	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓		
6	แรงดัน	✓		
	T-R.....402.....โวลต์			
	S-T.....403.....โวลต์			
	R-S.....404.....โวลต์			
7	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
8	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
9	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
11	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
12	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
13	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set.....21.....แอมป์			

☒ 1.ปฏิบัติตามแผนงานที่เตรียมไว้

☐ 2.ปฏิบัติตามแผนงานที่เตรียมไว้

รหัสงาน	WW/AR-Q
รหัสเครื่องจักร	Aerator C1
เลขที่ใบงาน	PM260200050
วันที่ปฏิบัติงาน	23/02/2026
ชื่ออาคาร	C11 ส่วนล่าง C1 ไบรนา พื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร C

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
อุเทน พันธุ์เงินเจริญ

หมายเหตุ

รายละเอียด PM Aerator-C1

สถานที่

ตำแหน่ง

กำหนดโดย

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่โอเค / อากาศเสีย	
1	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set....3.6....แอมป์			
2	ตรวจสอบค่าที่ Show	✓		
3	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
4	ตรวจสอบค่าการ Fuse Control	✓		
5	กระแส	✓		
	T....3.4....แอมป์			
	R....3.4....แอมป์			
	S....3.4....แอมป์			
6	ตรวจสอบค่าการ Breaker	✓		
7	ตรวจสอบค่าการ Transformer	✓		
8	แรงดัน	✓		
	S.T....409....โวลต์			
	T.R....409....โวลต์			
	P.S....408....โวลต์			
9	ตรวจสอบค่า TIMER SWITCH	✓		
10	ตรวจสอบการตั้งค่าการ Control	✓		
11	ตรวจสอบค่าการ Control	✓		
12	ตรวจสอบการตั้งค่าการ Control	✓		
13	ตรวจสอบค่าการ Magnetic	✓		

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งข้อมูลไปยัง CM

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รหัสงาน: VM/SLP-Q

รหัสเครื่องจักร: SLP-C1

เลขที่ใบงาน: PM/20200057

วันที่ปฏิบัติงาน: 23/02/2026

ชื่ออาคาร: C11 | ส่วนกลางC1 | โถงฯ | โถงฯ | ชั้นระบบน้ำดื่มอาคาร C

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ:
คุณชน ชื่นรุ่งเจริญ

หมายเหตุ:
รายละเอียด: PM SLP-C1
สถานที่:
ตำแหน่ง:
การสนับสนุน:

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	แม่เหล็ก	
1	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
2	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
3	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓		
4	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
6	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
7	ตรวจสอบชุดควบคุมในตู้ Control	✓		
8	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set.....1.3.....แอมป์			
9	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
10	แรงดัน	✓		
	S-T.....408.....โวลต์			
	T-R.....409.....โวลต์			
	R-S.....408.....โวลต์			
11	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
12	กระแส	✓		
	S.....1.0.....แอมป์			
	R.....1.0.....แอมป์			
	T.....1.0.....แอมป์			
13	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		

รหัสงาน	WW/SP-Q
รหัสเครื่องจักร	SP-C1/01
เลขที่ใบงาน	PM260200069
วันที่ปฏิบัติงาน	23/02/2026
ชื่ออาคาร	C 1 ส่วนกลางC1 ไม่ระบุ พื้นที่รอบบ่อน้ำดื่มเสียอาคาร C

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ
อุเทน พันธ์เงินเจริญ

หมายเลข
PM SP-C1/01
สวท
ตำแหน่ง
กรรมการผู้ตรวจ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ที่	อย่างไร	
1	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
2	ตรวจสอบ High Show	✓		
3	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
4	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
5	กระแส	✓		
	T....1.5....แอมป์			
	R....1.5....แอมป์			
	S....1.6....แอมป์			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
7	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
8	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
9	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set....21....แอมป์			
10	ตรวจสอบชุดควบคุมใหญ่ Control	✓		
11	แรงดัน	✓		
	ST....408....โวลต์			
	TR....408....โวลต์			
	RS....408....โวลต์			
12	ตรวจสอบชุดควบคุม Control	✓		
13	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วทั้งห้องน้ำช็อค (CM)

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

บันทึกผลการปฏิบัติ

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการรถไฟฟ้า SP - ไทรน้อย

รหัสงาน WW/SP-Q
รหัสเครื่องจักร SP-C1/02
เลขที่ใบงาน PM260200070
วันที่ปฏิบัติงาน 25/02/2026
ชื่ออาคาร C | 1 | ส่วนกลางC1 | ไทรน้อย | ไทรน้อย | พื้นที่จอดรถส่วนกลาง C

ชื่อหน่วยงาน/โครงการ

อุปกรณ์/สิ่งส่งจ่าย

หมายเลข

รายละเอียด PM SP C1/02

สถานที่

ตำแหน่ง

ตามแผนที่

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข
1	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓	
2	กระแส	✓	
	R...1.5...แอมป์		
	T...1.5...แอมป์		
	S...1.6...แอมป์		
3	ตรวจสอบจุดต่อภายในตู้ Control	✓	
4	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓	
5	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓	
6	แรงดัน	✓	
	T-R...409...โวลต์		
	S-T...408...โวลต์		
	R-S...408...โวลต์		
7	ตรวจสอบไฟ Show	✓	
8	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓	
9	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓	
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓	
11	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓	
12	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓	
13	ตรวจสอบ Overload	✓	
	ค่าที่ Set...2.1...แอมป์		

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่มีข้อบกพร่อง (CM)

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

รหัสงาน WW/AR-Q

รหัสเครื่องจักร Acceptor-C2

เลขที่ใบงาน PM260200019

วันที่ปฏิบัติงาน 23/02/2026

ชื่ออาคาร C | สถานีกลางบางซื่อ | สายสีแดงเข้ม | พื้นที่รอบบริเวณสถานีอาคาร C

หมายเหตุ

รายละเอียด Pm Acceptor c2

สถานที่

ตำแหน่ง

การแก้ไข

ชื่อควบคุม/ตรวจสอบ

งาน ที่ปฏิบัติงาน

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ที่	แก้ไข	
1	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
2	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
4	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
5	แรงดัน	✓		
	S-T...40S...โวลต์			
	R-S...40S...โวลต์			
	T-R...40S...โวลต์			
6	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
7	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
8	ตรวจสอบสภาพ Control	✓		
9	ตรวจสอบอุปกรณ์เชิง Control	✓		
10	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set...4.4...แอมป์			
11	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
12	กระแส	✓		
	T...1.8...แอมป์			
	R...1.8...แอมป์			
	S...1.9...แอมป์			
13	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมทั้งส่งคืนเครื่องมือ (CK)

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1.ผู้ควบคุมงาน

2.ผู้ควบคุมงาน

3.ผู้ควบคุมงาน

PLUS+

บริษัท พลัส หรือพอร์ดี จำกัด
อาคารพาณิชย์ SLP - โคราช

ชื่อหน่วยงาน/โครงการ
อาคาร ห้างสรรพสินค้า

หมายเลข
รายละเอียด PM SLP C2

ชื่อแผน
ส่วนหน้า

วันที่อนุมัติ
การอนุมัติ

รหัสงาน	WN/SLPQ
รหัสเครื่องจักร	SLP C2
เลขที่ใบงาน	PM260200058
วันที่อนุมัติ	23/02/2026
ชื่ออาคาร	C 1 ส่วนล่าง C1 โนเรจ โนเรจ พื้นที่รองรับบันไดเลื่อนอาคาร C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่โอเค	
1	แม่เหล็ก	✓		
	R.S....40A...ไต่			
	T.R....40S...ไต่			
	S.T....40S...ไต่			
2	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
3	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
4	ตรวจสอบสภาพ Control	✓		
5	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
6	ตรวจสอบการกำหนดของ Control	✓		
7	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
8	ตรวจสอบการกำหนดของ Control	✓		
9	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set...1.3...แอมป์			
10	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
11	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
12	กระแส	✓		
	S...1.2...แอมป์			
	R...1.2...แอมป์			
	T...1.1...แอมป์			
13	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ถึงขั้น (CM)

รวมชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1.คุณสม งามสิทธิ์ 2.คุณ พงษ์ 3.คุณวิทย์ พงษ์

รหัสงาน	WM/SP-Q
รหัสเครื่องจักร	SP-C2/01
เลขที่ใบงาน	PA260200071
วันที่ปฏิบัติงาน	23/02/2026
ชื่ออาคาร	C-11 ส่วนกลางC1 โนนสุข โนนสุข พื้นที่ระหว่างถนน โนนสุขอาคาร C

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
อุเทน พันธุ์เงินรัมย์

หมายเลข PM SP-C2/01

สถานที่

ตำแหน่ง

การนับหน้า

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ร	แก้ไข	ดำเนินการ	
1	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓			
2	ตรวจสอบ	✓			
	S.....1.6.....แอมป์				
	R.....1.5.....แอมป์				
	T.....1.7.....แอมป์				
3	ตรวจสอบชุดเกียร์ใหญ่ Control	✓			
4	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
5	ตรวจสอบสภาพใหญ่ Control	✓			
6	เบรค	✓			
	T-R.....403.....โวลต์				
	S-T.....403.....โวลต์				
	R-S.....402.....โวลต์				
7	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
8	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
9	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
11	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
12	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
13	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าไฟ Set.....2.1.....แอมป์				

บันทึกผลการปฏิบัติ

ข้อ	การปฏิบัติ	ผลการปฏิบัติ
1.	ปฏิบัติตามคำสั่งหรือมอบหมายที่ได้รับมอบหมาย	☒
2.	ปฏิบัติตามคำสั่งหรือมอบหมายที่ได้รับมอบหมาย	☐

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการคอนโด SP - โขสมอ

รหัสงาน VWSP-Q
รหัสเครื่องจักร SP-C2/02
เลขที่ใบงาน PM60200072
วันที่ปฏิบัติงาน 23/02/2026
ชื่ออาคาร C | | ส่วนกลาง C1 | โถงบันได | โถงลิฟต์ | พื้นที่รอบบันได | ห้องจอดรถ C

ชื่อแผน/ผู้ตรวจสอบ
คุณท. กิ่งกุ่มเจริญ

หมายเลข PM-C2/02
สวท
ตำแหน่ง
คณะกรรมการ

หมายเลข
คณะกรรมการ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ Control	✓		
2	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
3	กระแส	✓		
	S...1.6...แอมป์			
	R...1.5...แอมป์			
	T...1.7...แอมป์			
4	ตรวจสอบชุดควบคุมตู้ Control	✓		
5	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
6	แรงดัน	✓		
	S-T...402...โวลต์			
	T-R...403...โวลต์			
	R-S...401...โวลต์			
7	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
8	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
9	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
11	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
12	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
13	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set...2.1...แอมป์			

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

1.คุณกิม ขนสิทธิ์
2.ศิริ หนูแฉะ
3.กิตติชัย พงษ์กิจจา

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลาที่กำหนด (CM)

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลาที่กำหนด (CM)

รหัสงาน	VW/AR-Q
รหัสเครื่องจักร	Asator-D1
เลขที่ใบงาน	PH260200051
วันที่ปฏิบัติงาน	29/02/2026
ชื่ออาคาร	D11 ส่วนกลาง 12 ชั้น ชั้นที่ระบุในใบแจ้งรายการ D

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ
คุณ พ. ใจดี

หมายเหตุ
รายละเอียด PW Asator-D1
สถานะ
ตำแหน่ง
การแก้ไข

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจรับ		หมายเหตุ
		ดี	ไม่	
1	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่า Set 4.4...แอมป์			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
3	ตรวจสอบ Breaker	✓		
4	ตรวจสอบ Transformer	✓		
5	แรงดัน	✓		
	ST...406...โวลต์			
	RS...405...โวลต์			
	TR...405...โวลต์			
6	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
7	ตรวจสอบ Show	✓		
8	ตรวจสอบการตั้งค่า Control	✓		
9	ตรวจสอบการตั้งค่า Control	✓		
10	ตรวจสอบ Magnetic	✓		
11	ตรวจสอบ Relay	✓		
12	ตรวจสอบ Fuse Control	✓		
13	กระแส	✓		
	T...3.4...แอมป์			
	S...3.4...แอมป์			
	R...3.5...แอมป์			

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย (CW)

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

1.ชื่อ นาย

2.คุณ ช. น. น.

3.คุณ พ. น. น.

รหัสงานVVW/SLP-Q

รหัสเครื่องจักรSLP-D1

เลขที่ใบงานPW260200059

วันที่เปิดใช้23/02/2026

ชื่ออาคารD | 1 | ส่วนกลางD1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | พื้นที่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าอาคาร D

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
อุเทน พันธุ์เงิน

หมายเหตุ

รายละเอียด PM SLP-D1

สถานที่

ตำแหน่ง

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่พร้อม (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข รายการเสีย	
1	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
2	ตรวจสอบภาค Control	✓		
3	ตรวจสอบภาค Magnetic	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
5	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
6	ตรวจสอบชุดควบคุมตู้ Control	✓		
7	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set....1.3....แอมป์			
8	ตรวจสอบภาค Transformer	✓		
9	แรงดัน	✓		
	ST....405....โวลต์			
	RS....405....โวลต์			
	T-R....404....โวลต์			
10	ตรวจสอบภาค Relay	✓		
11	กระแส	✓		
	S....1.1....แอมป์			
	R....1.0....แอมป์			
	T....1.0....แอมป์			
12	ตรวจสอบภาค Breaker	✓		
13	ตรวจสอบภาค Fuse Control	✓		

งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

1.ชื่อ ทนาย

2.อุปกรณ์ ขนาด

3.กิโลวัตต์ พลังงาน

รหัสงาน	WU/SP-Q
รหัสเครื่องจักร	SP-D1/01
เลขที่ใบงาน	PM260200073
วันที่ปฏิบัติงาน	23/02/2026
ชื่ออาคาร	D11 กรมลาด01 ไม่ระบุ ไม่ระบุ พื้นที่รอบบ้านพัก สีอาคาร D

ผู้เขียนแบบ/ผู้ตรวจแบบ

อุเทน พันธุ์รุ่งเจริญ

หน้าแบบ

แบบแก้ไข PM SP-D1/01

หน้าแบบ

ตำแหน่ง

กรมลาด01

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ต้องแก้ไข (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่ไข	อากาศเสีย	
1	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
2	แรงดัน	✓			
	I-R.....404.....โวลต์				
	S-T.....405.....โวลต์				
	R-S.....404.....โวลต์				
3	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
4	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
5	ตรวจสอบสภาพ Control	✓			
6	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓			
7	กระแส	✓			
	S.....1.5.....แอมป์				
	R.....1.5.....แอมป์				
	T.....1.4.....แอมป์				
8	ตรวจสอบค่าไฟ Show	✓			
9	ตรวจสอบชุดควบคุมใหญ่ Control	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
11	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
12	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าไฟ Set.....2.1.....แอมป์				
13	ตรวจสอบค่า TIMER SWITCH	✓			

รายชื่อช่างงานที่ปฏิบัติงาน

1.ได้ศรี พงษ์

2.กฤษณะ ชนสิทธิ์

3.กิตติชัย พงษ์รักษา

รหัสงาน	WWSP-Q
รหัสเครื่องจักร	SP-D/02
เลขที่ใบงาน	PM202000174
วันที่ปฏิบัติงาน	23/02/2026
ชื่ออาคาร	D11 ส่วนกลาง ไบรล ไม่ระบุ พื้นที่ระบอบน้ำดื่ม อาคาร D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ค	แก้ไข	
1	ตรวจสอบ	✓		
	S-T...405...ไจค์			
	R-S...405...ไจค์			
	T-R...404...ไจค์			
2	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
3	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
4	ตรวจสอบ	✓		
	T...1.6...แอมป์			
	S...1.5...แอมป์			
	R...1.5...แอมป์			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
6	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
7	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
8	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set...2.1...แอมป์			
9	ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อในตู้ Control	✓		
10	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
11	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓		
12	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
13	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		

รหัสงาน

VW/AR-Q

รหัสเครื่องจักร

Aerator-D2

เลขที่ใบงาน

PM26020052

วันที่ปฏิบัติงาน

23/02/2566

ชื่ออาคาร

D11 | ส่วนลาดน้ำ | ไบรย | ไบรย | พื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร D

รวมชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1.นายณ. ชนสิทธิ์ 2.นาย. พนม 3.นาย. พชรกิตา

ชื่อหัวหน้าช่างตรวจสอบ

.....
.....
.....

นายณพ

นายณพ Pm Aerator D2

นายณพ

นายณพ

นายณพ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CA)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		OK	ไม่ OK	
1	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
2	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
3	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Control	✓		
4	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
5	เบรค	✓		
	T-R...406...ไค			
	R-S...404...ไค			
	S-T...405...ไค			
6	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
7	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
8	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Control	✓		
9	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
10	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่า Set...4...แอมป์			
11	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
12	กระแส	✓		
	T...1.7...แอมป์			
	R...1.8...แอมป์			
	S...1.9...แอมป์			
13	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การตรวจเช็ค SLP - โคมส

รหัสงาน

WW/SLP-Q

รหัสเครื่องจักร

SLP D2

เลขที่ใบงาน

PM260200/061

วันที่ปฏิบัติงาน

23/02/2026

ชื่ออาคาร

D | 1 | ส่วนกลางD1 | ไบรย์ | ไบรย์ | กิ่งหระบันน้ำเสียดา D

ชื่อหัวหน้า/ผู้ตรวจสอบ

อุเทน พันธุ์เงินอยู่

หมายเลข

รายละเอียด PM SLP D2

สถานที่

ส่วนหน้า

ตำแหน่ง

กรรมสิทธิ์

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
2	แรงดัน	✓		
	TR...404...โคมส			
	RS...403...โคมส			
	ST...402...โคมส			
3	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓		
4	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓		
5	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓		
6	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse Control	✓		
7	ตรวจเช็คสวิตช์ Control	✓		
8	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓		
9	กระแส	✓		
	R...1.1...แอมป์			
	T...1.2...แอมป์			
	S...1.2...แอมป์			
10	ตรวจเช็คไฟ Show	✓		
11	ตรวจเช็คชุดป้องกันไฟ Control	✓		
12	ตรวจเช็ค Overload	✓		
	ค่า Set...1.3...แอมป์			
13	ตรวจเช็คสวิตช์ Transformer	✓		

รหัสงาน	WW/SP-Q
รหัสเครื่องจักร	SP-02/01
เลขที่ใบงาน	PA260200075
วันที่ปฏิบัติงาน	23/02/2006
ชื่ออาคาร	D11 ส่วนผลิต ไบรล ไม่ระบุ พื้นที่รอบบ่มผ้าสีอาคาร D

ผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
อุเทน พันธุ์เจริญ

หมายเลข
รายละเอียด PM SP-02/01
สถานที่
คำแนะนำ
การบันทึกผล

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	อักษร	
1	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
2	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
3	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
4	แรงดัน	✓		
5	ST-403...โซลิด			
6	RS-402...โซลิด			
7	TR-404...โซลิด			
8	ตรวจสอบชุดควบคุมในตู้ Control	✓		
9	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
10	ตรวจสอบชุดควบคุม	✓		
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
12	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
13	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
14	ตรวจสอบ Overload	✓		
15	ค่าที่ Set...21...แอมป์			
16	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
17	กระแส	✓		
18	T...1.5...แอมป์			
19	S...1.5...แอมป์			
20	R...1.6...แอมป์			

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งพัสดุแก่เจ้าอีก (C/W)

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

รหัสงาน

VM/SP-Q

รหัสเครื่องจักร

SP-Q2/02

เลขที่ใบงาน

PM26020076

วันที่ปฏิบัติงาน

23/02/2026

ชื่ออาคาร

D11 | ส่วนลงD1 | ไม้ระย | พื้นที่ระบบน้ำดื่มอาคาร D

หมายเลข

รายละเอียด

PM SP-Q2/02

สถานที่

ตำแหน่ง

การปฏิบัติงาน

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	แก้ไข รายการเสีย	
1	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
2	กระแส	✓		
	S.....1.7.....แอมป์			
	R.....1.8.....แอมป์			
	T.....1.6.....แอมป์			
3	ตรวจสอบชุดควบคุมตู้ Control	✓		
4	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
5	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓		
6	แรงดัน	✓		
	T-R.....403.....โวลต์			
	S-T.....402.....โวลต์			
	R-S.....401.....โวลต์			
7	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
8	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
9	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
11	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
12	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
13	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set.....2.1.....แอมป์			

รหัสงาน	WW/AR-C
รหัสเครื่องจักร	Aerator-A1
เลขที่ใบงาน	PM260500943
วันที่ปฏิบัติงาน	22/05/2016
ชื่ออาคาร	A11 ส่วนล่าง โถง พื้นที่รอบบ่อน้ำเลี้ยงปลา A

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
คุณ พันธ์จึงรัฐ

หมายเหตุ

รายละเอียด Pm Aerator pump A1

หมายเหตุ Pmควบคุมระบบเครื่องจักร

คำแนะนำ เมื่อพบปัญหาให้แจ้งหัวหน้าและทางช่าง

ดำเนินการโดย พันธ์ Pm ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ก	ข	
1	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓		
3	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓		
4	กระแส	✓		
	S.....2.9.....แอมป์			
	T.....3.0.....แอมป์			
	R.....2.8.....แอมป์			
5	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓		
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	✓		
7	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✓		
8	แรงดัน	✓		
	T-R.....402.....โวลต์			
	R-S.....404.....โวลต์			
	S-T.....403.....โวลต์			
9	ตรวจเช็คไฟ Show	✓		
10	ตรวจเช็คชุดควบคุมใหญ่ Control	✓		
11	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓		
12	ตรวจเช็ค Overload	✓		
	ค่าที่ Set.....3.6.....แอมป์			
13	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✓		

รายละเอียดงานปฏิบัติงาน

1.ลิฟท์ลง ขาดไฟเบรก

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

รหัสงาน	WW/SLP-Q
รหัสเครื่องจักร	SLP-A1
เลขที่ใบงาน	PM26500052
วันที่ปฏิบัติงาน	22/05/2026
ชื่ออาคาร	A11 ชั้นกลาง1 โถงรูป ชั้นบริเวณกับบันไดอาคาร A

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
คุณ พันธ์เจริญ

หมายเหตุ
รายละเอียด -
สาเหตุ -
คำแนะนำ -
การแก้ไข -

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ อากาศเสีย	
1	กระด	✓		
	S...1.2...เอมบี			
	R...1.1...เอมบี			
	T...1.3...เอมบี			
2	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
3	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่า Set...1.3...เอมบี			
4	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
5	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
6	ตรวจสอบสภาพ Control	✓		
7	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
9	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
10	ตรวจสอบชุดควบคุมตู้ Control	✓		
11	แรงดัน	✓		
	ST...403...โวลต์			
	RS...402...โวลต์			
	TR...404...โวลต์			
12	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
13	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งพัสดุกลับ (CM)

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

รหัสงาน	WWSP-Q
รหัสเครื่องจักร	SP-A1/01
เลขที่ใบงาน	PM26050059
วันที่ปฏิบัติงาน	22/05/2026
ชื่ออาคาร	A11 ส่วนกลางA1 ใต้รูป พื้นที่ระบบน้ำบนชั้นอาคาร A

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ลงนาม วันที่ส่งเรื่อง

หมายเหตุ

รายละเอียด

สถานที่

ผู้แนะนำ

การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อบกพร่อง (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ที่	แก้ไข	จัดการเสร็จ	
1	แรงดัน	✓			
	T.R...40A...โวลต์				
	S.T...403...โวลต์				
	R.S...402...โวลต์				
2	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
3	ตรวจสอบสวิตช์ Breaker	✓			
4	ตรวจสอบสวิตช์ Relay	✓			
5	ตรวจสอบสวิตช์ Transformer	✓			
6	กระแส	✓			
	S...1.9...แอมป์				
	T...2.0...แอมป์				
	R...2.1...แอมป์				
7	ตรวจสอบชุดควบคุมใหญ่ Control	✓			
8	ตรวจสอบสวิตช์ Magnetic	✓			
9	ตรวจสอบสวิตช์ Control	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
11	ตรวจสอบสวิตช์ Fuse Control	✓			
12	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
13	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set...2.1...แอมป์				

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

1. ชื่อ: จ. ส. น. น. น.

รหัสงาน	WW/SP-C
รหัสเครื่องจักร	SP-A1/02
เลขที่ใบงาน	PMZ60500061
วันที่ปฏิบัติงาน	22/05/2026
ชื่ออาคาร	A1 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ พื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร A

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
คุณสม ทั่วถึงจริง

หมายเหตุ
รายการแก้ไข
รายการ
ค่าเฉลี่ย
การบันทึกผล

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่	
1	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
2	ตรวจสอบ	✓		
	T.R...404...ไม่พบ			
	R.S...402...ไม่พบ			
	S.T...403...ไม่พบ			
3	ตรวจสอบสภาพ Control	✓		
4	ตรวจสอบค่า Slow	✓		
5	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
6	ตรวจสอบค่าทางเดิน Control	✓		
7	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
8	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
9	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set...21...ไม่มี			
10	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
11	กระแส	✓		
	T...20...ไม่มี			
	S...18...ไม่มี			
	R...19...ไม่มี			
12	ตรวจสอบค่าทางเดิน Control	✓		
13	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วเพื่อส่งคืน (CM)

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รหัสงาน VW/AR-Q

รหัสเครื่องจักร Actuator-A2

เลขที่ใบงาน PM260500044

วันที่ปฏิบัติงาน 22/05/2026

ชื่ออาคาร A 1 | ส่วนงานA1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ชั้นที่ระบบบ้านนี้เชื่อมต่อ A

ชื่อส่วนงาน/ผู้ตรวจสอบ
อนุชน พันธุ์รุ่งเจริญ

หมายเหตุ

รายละเอียด Pm Asector A2

หมายเหตุ Pm ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด

คำแนะนำ เมื่อพบปัญหาให้แจ้งหัวหน้าและหาทางแก้ไข

ตรวจสอบโดย นนัส วนะธอน

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		คือ	อย่างไร	
1	กระแส	✓		
	T.....3.4.....แอมป์			
	R.....3.6.....แอมป์			
	S.....3.5.....แอมป์			
2	ตรวจเช็ค Overload	✓		
	ค่าที่ Set.....4.....แอมป์			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
4	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
5	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
6	แรงดัน	✓		
	S-T.....403.....โวลต์			
	T-R.....404.....โวลต์			
	R-S.....402.....โวลต์			
7	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓		
8	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
9	ตรวจสอบชุดควบคุมตู้ Control	✓		
10	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓		
11	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
12	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
13	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		

รายชื่อช่างงานที่ปฏิบัติงาน

1.สิทธิพล จวลิตบุญ

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่มีข้อบกพร่อง (OK)

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

รหัสงาน WW/SLP.Q

รหัสเครื่องจักร SLP-A2

เลขที่ใบงาน PM260500053

วันที่ปฏิบัติงาน 22/05/2026

ชื่ออาคาร A11 | ส่วนกลาง | โถง | โถง | พื้นที่ระบบปรับอากาศ A

ชื่อสถานที่/โครงการ
เลขที่ สัญญาจ้าง

หมายเลข
รายละเอียด
สถานที่
ตำแหน่ง
การปฏิบัติงาน

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	แม่เหล็ก	
1	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
2	กระแส	✓		
	S...1.7...แอมป์			
	R...1.9...แอมป์			
	T...1.8...แอมป์			
3	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set...1.6...แอมป์			
4	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
5	ตรวจสอบอุณหภูมิห้อง Control	✓		
6	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
7	ตรวจสอบ Breaker	✓		
8	ตรวจสอบ Fuse Control	✓		
9	ตรวจสอบค่าสูง Control	✓		
10	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
12	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
13	แรงดัน	✓		
	RS...404...โวลต์			
	TR...405...โวลต์			
	ST...402...โวลต์			

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จตามกำหนดที่แจ้ง (C/M)

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รหัสงาน	WM/SP-Q
รหัสเครื่องจักร	SP-A2/01
เลขที่ใบงาน	PM260500062
วันที่ปฏิบัติงาน	22/05/2026
ชื่ออาคาร	A11 ส่วนกลางA1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ พื้นที่ระบบปรับอากาศ A

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
อุเทน พันธุ์จริง

หมายเหตุ
รายละเอียด
สาเหตุ
คำแนะนำ
การแก้ไข

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่โอเค	
1	แรงดัน	✓		
	S-T...403...โวลต์			
	R-S...402...โวลต์			
	T-R...404...โวลต์			
2	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
3	ตรวจสอบสภาพ Control	✓		
4	ตรวจสอบค่า Show	✓		
5	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
6	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
8	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่า Set...21...แอมป์			
9	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
10	ตรวจสอบค่า TIMER SWITCH	✓		
11	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
12	กระแส	✓		
	S...17...แอมป์			
	T...16...แอมป์			
	R...16...แอมป์			
13	ตรวจสอบชุดควบคุม Control	✓		

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วบันทึกข้อมูลเข้าซีด (C4)

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

รหัสงาน	VWSP-Q
รหัสเครื่องจักร	SP-A2/02
เลขที่ใบงาน	PM260500163
วันที่ปฏิบัติงาน	22/05/2026
ชื่ออาคาร	A11 ส่วนงาน A1 ไม้ระย ที่ตั้งระบบจ่ายน้ำขึ้นอาคาร A

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
คุณ พณีย์ ใจบุญ

หมายเหตุ
รายการอื่นที่
อื่นๆ
ส่วนอื่นๆ
การแก้ไข

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	แม่โขง	
1	แรงดัน	✓		
	RS...402...โหนด			
	TR...404...โหนด			
	ST...403...โหนด			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
3	ตรวจสอบการ Fuse Control	✓		
4	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
5	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set... 2.1...แอมป์			
6	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
7	ตรวจสอบการ Breaker	✓		
8	ตรวจสอบการ Relay	✓		
9	ตรวจสอบการ Control	✓		
10	ตรวจสอบการ Transformer	✓		
11	กระแส	✓		
	R...1.6...แอมป์			
	S...2.1...แอมป์			
	T...2.5...แอมป์			
12	ตรวจสอบการ Magnetic	✓		
13	ตรวจสอบการ Control	✓		

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เช็ค (CM)

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

รหัสงาน	WW/AR-Q
รหัสเครื่องจักร	Aerator-B1
เลขที่ใบงาน	PH260500045
วันที่ปฏิบัติ	22/05/2026
ชื่ออาคาร	B1 ส่วนกลาง ไบรน ไบรน พื้นที่รอบบ่อน้ำขึ้นเรืออาคาร B

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ
อุเทน พันธุ์เจริญ

หมายเหตุ
รายละเอียด Pm Aerator B1
หมายเหตุ Pm ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
คำแนะนำ เมื่อพบปัญหาให้แจ้งหัวหน้าและทางช่าง
การแก้ไข/ซ่อม พร้อม Pm ตามรอบ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	แม่สี	
1	ตรวจสอบสภาพ Control	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
3	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่า Set...3.6...แอมป์			
4	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
5	ตรวจสอบการ Relay	✓		
6	ตรวจสอบชุดควบคุมตู้ Control	✓		
7	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
8	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
9	กระแส	✓		
	T...3.2...แอมป์			
	R...3.0...แอมป์			
	S...3.1...แอมป์			
10	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
11	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
12	แรงดัน	✓		
	T-R...404...โวลต์			
	S-T...403...โวลต์			
	R-S...402...โวลต์			
13	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ผิดปกติ (CM)

รหัสงาน

VW/SLP-Q

รหัสเครื่องจักร

SLP-B1

เลขที่ใบงาน

PM260500154

วันที่ปฏิบัติงาน

22/05/2026

ชื่ออาคาร

811 | ส่วนกลาง81 | โถงยุ | โถงยุ | พื้นที่ระบบบ้านชั้นเดียวอาคาร 8

ชื่อส่วนงาน/โครงการ

อาคาร ชั้นใต้ดิน

หมายเหตุ

รายละเอียด
งาน
ดำเนินการ
การบันทึก

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	
1	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
2	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
3	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
4	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
5	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓		
6	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
8	ตรวจสอบตู้ควบคุมภายในตู้ Control	✓		
9	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set.....1.3.....แอมป์			
10	แรงดัน	✓		
	T-R.....403.....โวลต์			
	R-S.....407.....โวลต์			
	S-T.....406.....โวลต์			
11	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
12	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
13	กระแส	✓		
	S.....1.2.....แอมป์			
	R.....1.1.....แอมป์			
	T.....1.3.....แอมป์			

รายชื่อช่างงานที่ปฏิบัติงาน

1.ลิขิต ชวลิตเมธ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่มีข้อบกพร่อง (CM)

รหัสงาน

VW/SP-Q

รหัสเครื่องจักร

SP-81/01

เลขที่ใบงาน

PA26050064

วันที่ปฏิบัติงาน

22/05/2026

ชื่ออาคาร

8 | 1 | ส่วนกลางB1 | โถงยุ | โถงยุ | พื้นที่รอบบ้านชั้นอาคาร 8

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเลข

รายละเอียด

.....

สถานะ

.....

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ ไม่ปฏิบัติงานเสร็จจนจบ

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จจนจบแล้ว (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ก	ข	
1	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่า Set...2.1...แอมป์			
2	ตรวจสอบ	✓		
	R.S...403...โวลต์			
	T.R...401...โวลต์			
	S.T...402...โวลต์			
3	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
4	ตรวจสอบ Magnetic	✓		
5	ตรวจสอบ Control	✓		
6	ตรวจสอบ Show	✓		
7	ตรวจสอบ Breaker	✓		
8	ตรวจสอบ Relay	✓		
9	ตรวจสอบ Fuse Control	✓		
10	ตรวจสอบ Fuse Control	✓		
11	ตรวจสอบ Transformer	✓		
12	ตรวจสอบ	✓		
	R...1.8...แอมป์			
	T...2.0...แอมป์			
	S...1.9...แอมป์			
13	ตรวจสอบ Control	✓		

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1.ชื่อ น. นามสกุล

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 ตราจรรยาบรรณ SP - ไชยมาส

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

อยู่แทน พันธุ์จึงเจริญ

ИМПЛУН

รายละเอียด

87100

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว⁴

2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน	WM/SP-Q
รหัสเครื่องจักร	SP-B1/02
เลขที่ใบงาน	PM26560045
วันที่ปฏิบัติงาน	22/05/2563
ชื่ออาคาร	811 สวนหลวง81 นนทบุรี ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 8

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		✓	แก้ไข	จัดการแล้ว	
1	กระบอก	✓			
	R.....20.....แอมป์				
	T.....19.....แอมป์				
	S.....21.....แอมป์				
2	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
3	ตรวจสอบ Overload	✓			
	คัทซี Set.....21.....แอมป์				
4	ตรวจสอบสาย Fuse Control	✓			
5	ตรวจสอบชุดควบคุมบู๊ Control	✓			
6	ตรวจสอบสาย Magnetic	✓			
7	ตรวจสอบสายบู๊ Control	✓			
8	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
9	ตรวจสอบสาย Breaker	✓			
10	ตรวจสอบสาย Relay	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
12	แรงดัน	✓			
	T-R.....404.....โวลท์				
	S-T.....403.....โวลท์				
	R-S.....402.....โวลท์				
13	ตรวจสอบสาย Transformer	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.5.1 สิทธิพล ขวัญเบญจ

รหัสงาน	WW/SLP-Q
รหัสเครื่องจักร	SLP-B2
เลขที่ใบงาน	PM2605/0055
วันที่ปฏิบัติงาน	22/05/2016
ชื่ออาคาร	B11 ส่วนกลางB1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ พื้นที่รองรับบ้านต้นเสาอาคาร B

ชื่อตำแหน่ง/ผู้ตรวจสอบ
อุเทน พัดรุ่งเจริญ

หมายเหตุ

รายละเอียด

หมายเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ไข

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่โอเค	
1	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
2	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
3	ตรวจสอบสวิตช์ Relay	✓		
4	กระแส	✓		
	S...12...แอมป์			
	R...11...แอมป์			
	T...11...แอมป์			
5	ตรวจสอบสวิตช์ Breaker	✓		
6	ตรวจสอบสวิตช์ Control	✓		
7	ตรวจสอบสวิตช์ Magnetic	✓		
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
9	ตรวจสอบสวิตช์ Fuse Control	✓		
10	ตรวจสอบสวิตช์ของถัง Control	✓		
11	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set...13...แอมป์			
12	ตรวจสอบสวิตช์ Transformer	✓		
13	แรงดัน	✓		
	TR...401...โวลต์			
	ST...402...โวลต์			
	RS...403...โวลต์			

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งวิศวกรนำใบนี้ (CM)

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

รหัสงาน	WW/SP-Q
รหัสเครื่องจักร	SP-B2/01
เลขที่ใบงาน	PA260500066
วันที่ปฏิบัติงาน	22/05/2026
ชื่ออาคาร	B11 ส่วนกลางB โถงฯ ไม่ระบุ ชั้นที่ระบุไว้บนป้ายสัญญาณ B

ผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
อุเทน ทรัพย์เจริญ

หมายเหตุ
รายการยึด -
รายการ -
คำแนะนำ -
การบันทึกผล -

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		คือ	อย่างไร	
1	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
2	ตรวจสอบสวิตช์ Breaker	✓		
3	ตรวจสอบสวิตช์ Relay	✓		
4	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
5	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set...21...แอมป์			
6	แรงดัน	✓		
	S-T...402...โวลต์			
	R-S...403...โวลต์			
	T-R...401...โวลต์			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
8	ตรวจสอบสวิตช์ Transformer	✓		
9	กระแส	✓		
	R...1.8...แอมป์			
	T...2.0...แอมป์			
	S...1.9...แอมป์			
10	ตรวจสอบชุดควบคุมตู้ Control	✓		
11	ตรวจสอบสวิตช์ Magnetic	✓		
12	ตรวจสอบสวิตช์ Fuse Control	✓		
13	ตรวจสอบสวิตช์ Control	✓		

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งข้อมูลให้อีก (C/W)

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

รหัสงาน	VW/SP-Q
รหัสเครื่องจักร	SP-02/02
เลขที่ใบงาน	PM260600067
วันที่เปิดใช้	22/05/2025
ชื่ออาคาร	B 1 ส่วนหลัง B ไม่ระบุ พื้นที่ส่วนด้านหลังอาคาร B

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

อุเทน พันธุ์เจริญ

หมายเลข

รายละเอียด

สถานที่

ตำแหน่ง

การปฏิบัติงาน

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่โอเค	
1	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
2	ตรวจสอบชุดคอนโทรลในตู้ Control	✓		
3	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
4	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓		
5	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
6	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
7	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
9	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
10	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set.....21.....แอมป์			
11	แรงดัน	✓		
	B-S.....402.....โวลต์			
	T-R.....404.....โวลต์			
	S-T.....403.....โวลต์			
12	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
13	กระแส	✓		
	T.....2.0.....แอมป์			
	S.....2.0.....แอมป์			
	R.....2.1.....แอมป์			

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่พบข้อบกพร่อง (CM)

รหัสงาน	WN/AR-Q
รหัสเครื่องจักร	Actuator-C1
เลขที่ใบงาน	PM26500049
วันที่ปฏิบัติ	22/05/2026
ชื่ออาคาร	C11 ส่วนกลางC1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ พื้นที่ระบับบันทึกชื่ออาคาร C

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ	คุณน พันธ์จึงเจริญ
หมายเหตุ	
รายละเอียด	รายละเอียด Pm aetator c2
หมายเหตุ	Pm ตรวจเช็ค
คำแนะนำ	
การบันทึกงาน	Pm ตรวจเช็ค

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	มีปัญหา	
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
2	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
3	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
4	แรงดัน	✓		
	T-R...403...ไต่			
	R-S...402...ไต่			
	S-T...403...ไต่			
5	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
6	ตรวจสอบชุดควบคุมตู้ Control	✓		
7	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓		
8	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set...4.0...แอมป์			
9	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
10	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
11	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
12	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
13	กระแส	✓		
	T...3.99...แอมป์			
	S...3.65...แอมป์			
	R...3.56...แอมป์			

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่พร้อม (CM)

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

รายชื่อช่างงานที่ปฏิบัติงาน

1.คุณน พันธ์จึง

รหัสงาน WW/SLP-Q

รหัสเครื่องจักร SLP-C1

เลขที่ใบงาน PRC6050056

วันที่ปฏิบัติงาน 22/05/2026

ชื่ออาคาร C1 | อาคาร C1 | ไม่ระบุ พื้นที่ซ่อมบำรุงนี้สืบทอดจาก C

หมายเลข

รายละเอียด Pm SLP c1

อุปกรณ์ Pm ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

ตรวจสอบโดย Pm ตรวจสอบ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ก	ข	
1	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
2	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set.....1.3.....แอมป์			
3	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
4	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
5	ตรวจสอบสภาพ Control	✓		
6	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
7	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Control	✓		
8	ตรวจสอบค่าไฟ Show	✓		
9	ตรวจสอบจุดต่อภายในตู้ Control	✓		
10	แรงดัน	✓		
	S-T.....405.....โวลต์			
	R-S.....404.....โวลต์			
	T-R.....405.....โวลต์			
11	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
12	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
13	กระแส	✓		
	R.....1.1.....แอมป์			
	S.....1.2.....แอมป์			
	T.....1.2.....แอมป์			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่พบข้อบกพร่อง (CM)

รหัสงาน

VM/SP-Q

รหัสเครื่องจักร

SP-CJ/01

เลขที่ใบงาน

PM260500068

วันที่ปฏิบัติงาน

22/05/2026

ชื่ออาคาร

C 11 | ส่วนกลาง C1 | ไบรนา | ไบรนา | ที่จอดรถ - บริเวณลิฟต์อาคาร C

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
อุณณ พันธุ์เงินเจริญ

หมายเหตุ
รายละเอียด Pm SP-CJ/01
อุปกรณ์ Pm ตรวจเช็ค
ตำแหน่ง Pm
การบันทึกผล Pm ตรวจเช็ค

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่สี	อุปกรณ์	
1	แรงดัน	✓			
	RS...406...โวลต์				
	TR...404...โวลต์				
	ST...405...โวลต์				
2	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
3	กระแส	✓			
	S...1.8...แอมป์				
	T...1.7...แอมป์				
	R...1.6...แอมป์				
4	ตรวจสอบอุณหภูมิ Control	✓			
5	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
6	ตรวจสอบสภาพ Control	✓			
7	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
8	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
10	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
11	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
12	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set...2.1...แอมป์				
13	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน
1.ดูจุดดิน ขณะลิฟท์

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ส่งคืน (CM)

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

รหัสงาน VW/SP-Q

รหัสเครื่องจักร SP-CL/02

เลขที่ใบงาน PM2650009

วันที่ปฏิบัติงาน 22/05/2026

ชื่ออาคาร C1 | ส่วนกลางC1 | โถงปู โถงปู | พื้นที่รอบบันไดลิฟต์อาคาร C

ชื่อสายเคเบิล/ตรวจสอบ

อุปกรณ์ ที่ติดตั้ง

หมายเลข

รายละเอียด PM-SP CL/02

ขนาด 5m ตรวจสอบ

ตำแหน่ง ด้านหน้า

การติดตั้งตาม 5m ตรวจสอบ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่โอเค	
1	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
2	กระแส	✓		
	S.....2.0.....แอมป์			
	R.....1.9.....แอมป์			
	T.....1.8.....แอมป์			
3	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set.....2.1.....แอมป์			
4	ตรวจสอบชุดควบคุมตู้ Control	✓		
5	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
6	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓		
7	แรงดัน	✓		
	T-R.....402.....โวลต์			
	S-T.....401.....โวลต์			
	R-S.....401.....โวลต์			
8	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
9	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
10	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
12	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
13	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.นายสมชาย สมพงษ์

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จตามกำหนดที่แจ้ง (CM)

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รหัสงาน

WW/AR-Q

รหัสเครื่องจักร

Aerstor-C2

เลขที่ใบงาน

PM26050048

วันที่ปฏิบัติงาน

22/05/2026

ชื่ออาคาร

C1 | ส่วนกลางC1 | โถงรูปไข่ | พื้นที่ซ่อมบำรุง | อาคาร C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่โขง	อาการเจ็บ	
1	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
2	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set.....1.6.....แอมป์				
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
4	กระแส	✓			
	S.....1.5.....แอมป์				
	R.....1.4.....แอมป์				
	T.....1.3.....แอมป์				
5	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
6	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓			
7	แรงดัน	✓			
	S.T.....403.....โวลต์				
	R.S.....404.....โวลต์				
	T-R.....405.....โวลต์				
8	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			
9	ตรวจสอบชุดควบคุมใหญ่ Control	✓			
10	ตรวจสอบชุด Control	✓			
11	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
12	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
13	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			

รวมทั้งหมดงานที่ปฏิบัติงาน

1.เลขที่ใบงาน

ชื่อช่างควบคุม/ตรวจสอบ

ผู้ควบคุม/ผู้ปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

รายละเอียด Pm aerstor c2

สถานที่ PM ตรวจเช็ค

ตำแหน่ง

กรณีพบปัญหา PM ตรวจเช็ค

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CA)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การวางเครื่อง SLP - ไตรมาส

รหัสงาน	WH/SLP-Q
รหัสเครื่องจักร	SLP-C2
เลขที่ใบงาน	PM26050/057
วันที่ปฏิบัติงาน	22/05/20:6
ชื่ออาคาร	C 1 ส่วนกลางC1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ที่ระบบบ้านโมโนคอนกรีต C

ชื่อหัวหน้า/ผู้ตรวจสอบ

อุเทน พันธุ์เงินชัย

หมายเหตุ

รายละเอียด Pm SLP C2

ขออนุมัติ Pm ตรวจสอบ

คำแนะนำ

การปฏิบัติงาน Pm ตรวจสอบ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	มีปัญหา	
1	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
2	ตรวจสอบสวิตช์ Control	✓		
3	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set....1.3....แอมป์			
4	เบรค	✓		
	TR....405....โวลต์			
	ST....404....โวลต์			
	RS....406....โวลต์			
5	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
6	ตรวจสอบสวิตช์ Relay	✓		
7	กระแส	✓		
	S....1.3....แอมป์			
	R....1.2....แอมป์			
	T....1.3....แอมป์			
8	ตรวจสอบสวิตช์ Breaker	✓		
9	ตรวจสอบสวิตช์ Magnetic	✓		
10	ตรวจสอบการหักล้างของ Control	✓		
11	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
12	ตรวจสอบชุดควบคุมใหญ่ Control	✓		
13	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

1.อุเทน พันธุ์เงินชัย

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จบางส่วนต้องแก้ไข (C/M)

รหัสงาน	WWSP-Q
รหัสเครื่องจักร	SP-CZ/01
เลขที่ใบงาน	PA6605/0070
วันที่ปฏิบัติงาน	22/05/2026
ชื่ออาคาร	C 1 ส่วนกลางC1 ไบร่ญ ไบร่ญ พื้นที่รอบบ้านหน้าอาคาร C

หมายเลข	รายละเอียด
PM/SP CZ/01	รายการเช็ค
รายการเช็ค	รายการเช็ค
ค่าเบี่ยง	รายการเช็ค
การแก้ไข	รายการเช็ค

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Magnetic	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Show	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ TIMER SWITCH	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Overload	✓			
	ค่าที่ Set 2.1...แอมป์				
7	ตรวจสอบการทำงานของ	✓			
	T.R...404...โวลต์				
	S.T...403...โวลต์				
	R.S...403...โวลต์				
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Fuse Control	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Transformer	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Breaker	✓			
12	ตรวจสอบการทำงานของ Relay	✓			
13	ตรวจสอบการทำงานของ	✓			
	R...1.9...แอมป์				
	S...1.8...แอมป์				
	T...1.9...แอมป์				

รายชื่อช่างปฏิบัติงาน

1.นายคุณ ชนสิทธิ์

ชื่อผู้ตรวจ/ผู้ตรวจสอบ

นายคุณ ชนสิทธิ์

หมายเลข

รายละเอียด

รายการเช็ค

ค่าเบี่ยง

การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จบางส่วนที่ต้องแก้ไข (CA)

รหัสงาน

WW/AR-Q

รหัสเครื่องจักร

Aerator-D1

เลขที่ใบงาน

PM260510050

วันที่ปฏิบัติงาน

22/05/2026

ชื่ออาคาร

D1 | ส่วนกลางD1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | พื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร D

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

อุเทน พันธุ์เจริญ

หมายเหตุ

- รายละเอียด
- Pm aerator d1
- อุปกรณ์
- Pm ตรวจสอบ
- คำแนะนำ
- การปฏิบัติงาน Pm ตรวจสอบ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ใช่	ไม่ใช่	
1	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
2	ตรวจสอบชุดควบคุม Inverter Control	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
4	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set.....1.6.....แอมป์			
5	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
6	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
7	ตรวจสอบชุดควบคุม Control	✓		
8	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
9	เกวส	✓		
	T.....1.3.....แอมป์			
	R.....1.0.....แอมป์			
	S.....1.2.....แอมป์			
10	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
11	แรงดัน	✓		
	S-T.....404.....โวลต์			
	P-S.....405.....โวลต์			
	T-R.....405.....โวลต์			
12	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
13	ตรวจสอบไฟ Show	✓		

รวมชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1. กฤษณ ชนสิทธิ์

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่มีข้อบกพร่อง (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือพาร์ทน์ จำกัด
ตลาดหลักทรัพย์ SLP : ไครมา

รหัสงาน

WWSLP-Q

รหัสเครื่องจักร

SLP-D1

เลขที่ใบงาน

PM260500058

วันที่ปฏิบัติงาน

22/05/2026

ชื่ออาคาร

D | 1 | ส่วนกลางD1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | พื้นที่ระบบปรับอากาศ D

ชื่อตำแหน่ง/ผู้ตรวจรอบ

อุเทน พูลใจเจริญ

หมายเหตุ

รวมเดินยืม

PM SLP d1

รวม

PM ตรวจเช็ค

ค่าเบี่ยง

การแก้ไข

PM ตรวจเช็ค

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่โอเค	
	Control			
1	แบริ่ง	✓		
	RS-403...โซลิด			
	T-R-404...ไทม์			
	S-T-402...โซลิด			
2	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓		
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓		
4	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✓		
5	ตรวจเช็ค Overload	✓		
	ค่าที่ Set...1.3...แอมป์			
6	กระแส	✓		
	S...1.2...แอมป์			
	R...1.2...แอมป์			
	T...1.3...แอมป์			
7	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓		
8	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓		
9	ตรวจเช็คสภาพ Control	✓		
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
11	ตรวจเช็คไฟ Show	✓		
12	ตรวจเช็คชุดยกบันได Control	✓		
13	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓		

รวมเขียนงานปฏิบัติงาน

1.ผู้เขียน งานเดินยืม

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อบกพร่อง (CMA)

รหัสงาน	WM/SP-Q
รหัสเครื่องจักร	SP-01/01
เลขที่ใบงาน	PM26050072
วันที่ปฏิบัติงาน	22/05/2026
ชื่ออาคาร	D ส่วนผลิต 01 ไบรล พื้นที่รอบบ่มักน้ำเสียอาคาร D

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจรอบ	นาย พันธ์เงิน บุญ
นามสกุล	นายสมชาย PM-SP-01/01
	สว. พก ตรวจเช็ค
	ตำแหน่ง
	นายสมชาย พก ตรวจเช็ค

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่โอเค	
1	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
2	เบรค	✓		
	T.R. 40A...ไต่			
	S.T. 403...ไต่			
	R.S. 402...ไต่			
3	ตรวจสอบเบรก Breaker	✓		
4	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
5	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่า Set...21...แอมป์			
6	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
7	กระแส	✓		
	R...1.8...แอมป์			
	S...1.7...แอมป์			
	T...1.8...แอมป์			
8	ตรวจสอบชุดควบคุมใหญ่ Control	✓		
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
10	ตรวจสอบเบรก Fuse Control	✓		
11	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
12	ตรวจสอบเบรก Magnetic	✓		
13	ตรวจสอบเบรกชุดใหญ่ Control	✓		

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อบกพร่อง (CM)

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

รวมชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1.ผู้ควบคุมงาน

รหัสงาน

WH/SP-Q

รหัสเครื่องจักร

SP-DJ/02

เลขที่ใบงาน

PM260500073

วันที่ปฏิบัติงาน

22/05/2026

ชื่ออาคาร

D | 1 | ส่วนล่าง D1 | โถงข | โถงข | โถงข | ให้ตรงกับบันทึกเลขอาคาร D

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

อุเทน พันธุ์เงินจริง

หมายเลข

หมายเลขเช็ค

PM-SP-DJ/02

สถานะ

Pm ตรวจสอบ

จำนวน

จำนวน

การนับหน้า

Pm ตรวจสอบ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
1	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
2	กระแส	✓		
	R.....1.7.....แอมป์			
	T.....2.0.....แอมป์			
	S.....1.8.....แอมป์			
3	ตรวจสอบจุดต่อภายในตู้ Control	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
5	แรงดัน	✓		
	T-R.....403.....โวลต์			
	S-T.....402.....โวลต์			
	R-S.....401.....โวลต์			
6	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
7	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓		
8	ตรวจสอบค่า Slow	✓		
9	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
10	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
11	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
12	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set.....2.1.....แอมป์			
13	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่พร้อมแก้ไข (CM)

รหัสงาน	WW/ARC
รหัสเครื่องจักร	Asiator-D2
เลขที่ใบงาน	PM260501051
วันที่ปฏิบัติงาน	22/05/2016
ชื่ออาคาร	D11 ส่วนเผา-D1 ไบรยุ ไม่ระบุ พื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร D

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

อุเทน พันธุ์จริง

หมายเลข

รายละเอียด Pm selector d2

สวท

Pm ตรวจเช็ค

ค่าเบี่ยง

การบันทึก Pm ตรวจเช็ค

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่พบสิ่งผิดปกติ (CA)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ก	ข	
1	ตรวจสอบการตั้งค่า Control	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
3	ตรวจสอบการตั้งค่า Control	✓		
	ค่า Set...1.6...เมตร			
4	ตรวจสอบการตั้งค่า Magnetic	✓		
5	ตรวจสอบการตั้งค่า Relay	✓		
6	ตรวจสอบการตั้งค่า Control	✓		
7	ตรวจสอบการตั้งค่า Fuse Control	✓		
8	ตรวจสอบ	✓		
	T...1.5...เมตร			
	R...1.5...เมตร			
	S...1.4...เมตร			
9	ตรวจสอบการตั้งค่า Breaker	✓		
10	ตรวจสอบการตั้งค่า Transformer	✓		
11	ตรวจสอบ	✓		
	ST...405...โวลต์			
	PS...406...โวลต์			
	TR...405...โวลต์			
12	ตรวจสอบการตั้งค่า TNER SWITCH	✓		
13	ตรวจสอบการตั้งค่า Show	✓		

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

1.อุเทน พันธุ์จริง

รหัสงาน

WM/SLP-Q

รหัสเครื่องจักร

SLP-02

เลขที่ใบงาน

PM260500060

วันที่ปฏิบัติงาน

22/05/2026

ชื่ออาคาร

D1 | ส่วนกลาง01 | โถงยุ | โถงยุ | พื้นที่รอบบันไดลิฟต์อาคาร D

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

คุณน พันธ์เจริญ

หมายเหตุ

รายละเอียด Pm SLP 42

สาเหตุ Pm ตรวจเช็ค

คำแนะนำ

การบันทึกผล Pm ตรวจเช็ค

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	
1	แรงดัน	✓		
	T-R...404...โวลต์			
	S-T...404...โวลต์			
	P-S...404...โวลต์			
2	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
3	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่า Set...1.3...แอมป์			
4	ตรวจสอบการตั้งค่าตู้ Control	✓		
5	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓		
6	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
8	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
9	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
10	กระแส	✓		
	S...1.2...แอมป์			
	T...1.3...แอมป์			
	R...1.1...แอมป์			
11	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
12	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
13	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จพบข้อผิดพลาด (CM)

รหัสงาน

WW/SP-Q

รหัสเครื่องจักร

SP-Q2/01

เลขที่ใบงาน

PM260500074

วันที่ปฏิบัติงาน

22/05/2016

ชื่ออาคาร

D : 1 | ส่วนกลางD1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | พื้นที่รอบบ่อน้ำดื่มอาคาร D

ชื่อหัวหน้า/ผู้ตรวจรอบ
คุณท. พันธุ์รุ่งรัมย์

หมายเลข
รายละเอียด PM-SP-Q2/01
สถานที่ Pm ตรวจเช็ค
ตำแหน่ง ตำแหน่ง
อุปกรณ์/วัสดุ Pm ตรวจเช็ค

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ที่	ผ่าน/ไม่ผ่าน	
1	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
2	กระแส	✓		
	T.....1.8.....แอมป์			
	R.....1.9.....แอมป์			
	S.....1.9.....แอมป์			
3	ตรวจสอบการตั้งค่าตู้ Control	✓		
4	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
5	ตรวจสอบการตั้งค่าตู้ Control	✓		
6	ตรวจสอบค่า Show	✓		
7	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
8	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
9	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set.....2.1.....แอมป์			
10	ตรวจสอบการทำงานตู้ Control	✓		
11	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
12	แรงดัน	✓		
	P.S.....405.....โวลต์			
	S.T.....406.....โวลต์			
	T.R.....404.....โวลต์			
13	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		

รายชื่อผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงาน
1.คุณเจิน ขนพันธ์

บันทึกผลการปฏิบัติงาน
☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (C/M)

รหัสงาน

WW/SP-Q

รหัสเครื่องจักร

SP-02/02

เลขที่ใบงาน

PM260500075

วันที่ปฏิบัติงาน

22/05/2566

ชื่ออาคาร

D11 | ส่วนกลาง01 | โคมะ | ไม่ระบุ | ชั้นที่ระบบบ้านเลขที่อาคาร D

ชื่อหัวหน้า/ผู้ตรวจสอบ
คุณ พณ วัฒนชัย

หมายเลข
รายละเอียด PM-SP-02/02
ประเภท Pm ตรวจเช็ค
ตำแหน่ง ตำแหน่ง
แผนก/ฝ่าย Pm ตรวจเช็ค

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		✓	✗	
1	กระแส	✓		
	R...1.9...แอมป์			
	T...1.9...แอมป์			
	S...1.8...แอมป์			
2	แรงดัน	✓		
	IR-S...405...โวลต์			
	ST...406...โวลต์			
	IR...405...โวลต์			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
4	ตรวจสอบการ FUSE Control	✓		
5	ตรวจสอบ Show	✓		
6	ตรวจสอบการเปิดประตู Control	✓		
7	ตรวจสอบการ Magnetic	✓		
8	ตรวจสอบการ Control	✓		
9	ตรวจสอบการ Breaker	✓		
10	ตรวจสอบการ Relay	✓		
11	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
12	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set...2.1...แอมป์			
13	ตรวจสอบการ Transformer	✓		

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

1.คุณ พณ วัฒนชัย

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จบางส่วนเหลือทิ้งงานอีก (CM)

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การตรวจรับ: AR - โครงการ

ชื่อส่วน/ส่วนย่อย
อุบล ทุ่งรังสิต

หมายเลข
รายละเอียด PM Aerator-A1

สถานะ
ดำเนินการ

ค่าประเมิน
การประเมิน

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การตรวจรับ: AR - โครงการ

รหัสงาน	WW/AR-Q
รหัสเครื่องจักร	Aerator-A1
เลขที่ใบงาน	PM260200043
วันที่ปฏิบัติ	23/02/2026
ชื่ออาคาร	A 1 ส่วนกลาง1 โรงปุ๋ย ชั้นระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่โอเค	
1	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
2	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
4	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
5	แรงดัน	✓		
	T-R.....โวลต์			
	R-S.....โวลต์			
	S-T.....โวลต์			
6	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
7	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
8	ตรวจสอบจุดยกถัง Control	✓		
9	ตรวจสอบสภาพ Control	✓		
10	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่า Set.....3.6.....แอมป์			
11	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
12	กระแส	✓		
	S.....3.1.....แอมป์			
	T.....3.2.....แอมป์			
	R.....3.0.....แอมป์			
13	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งหัตถ์ต่อแก้ไขอีก (CM)

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

1.ผู้ตรวจ: นาย 2.ผู้ตรวจ: นาย 3.ผู้ตรวจ: นาย

รหัสงาน VW/SLP-Q

รหัสเครื่องจักร SLP-A1

เลขที่ใบงาน PH26020053

วันที่ปฏิบัติงาน 23/02/2026

ชื่ออาคาร A | 1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | พื้นที่ระบบปรับอากาศ A

ชื่อส่วนคน/เครื่องแบบ
คุณ พันธ์เจริญ

หมายเหตุ
รายละเอียด SLP-A1
สภาพ
คำแนะนำ
การแก้ปัญหา

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
1	ตรวจสอบ Shift Show	✓		
2	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
3	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
4	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
5	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
6	ตรวจสอบสภาพ Control	✓		
7	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
9	แรงดัน	✓		
	RS-405...โวลต์			
	TR-405...โวลต์			
	ST-404...โวลต์			
10	กระแส	✓		
	S-11...แอมป์			
	R-10...แอมป์			
	T-10...แอมป์			
11	ตรวจสอบจุดต่อภายในตู้ Control	✓		
12	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set...1.3...แอมป์			
13	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่มีข้อบกพร่อง (CM)

รหัสงาน WW/SP-Q

รหัสเครื่องจักร SP-AJ/01

เลขที่ใบงาน PM2602000-0

วันที่ปฏิบัติงาน 23/02/2026

ชื่ออาคาร A | | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | พื้นที่รอบบ้าน | ห้องสอยคาร A

ชื่อหน่วยงาน/ผู้ตรวจสอบ

อุเทน พันธุ์เจริญ

หมายเลข PM SP-AJ/01

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ก	ข	
1	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
2	กระแส	✓		
	R...1.5...แอมป์			
	S...1.6...แอมป์			
	T...1.5...แอมป์			
3	ตรวจสอบจุดต่อภายในตู้ Control	✓		
4	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
5	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓		
6	แรงดัน	✓		
	IR...404...โวลต์			
	ST...404...โวลต์			
	RS...404...โวลต์			
7	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
8	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
10	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
11	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
12	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set...21...แอมป์			
13	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพร้อมที่จะแก้ไข (CM)

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายชื่อช่างปฏิบัติงาน

1.ชื่อ ช่าง

2.กลุ่ม ช่าง

3.กลุ่ม ช่าง

รหัสงาน VW/SP-Q					
รหัสเครื่องจักร SP-A1/02					
เลขที่ใบงาน PAK2602006G					
วันที่ปฏิบัติงาน 22/02/2026					
ชื่ออาคาร A 1 ส่วนช่าง ใบปะน ใบปะน ไฟฟ้าระบบบันทึกสัญญาณ A					
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ค	แก้ไข	தாகานี	
1	ตรวจสอบเบรกเกอร์	✓			
2	ตรวจสอบรีเลย์	✓			
3	ตรวจสอบคอนโทรลเลอร์	✓			
4	ตรวจสอบแม่เหล็ก	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของคอนโทรลเลอร์	✓			
6	ตรวจสอบฟิวส์คอนโทรลเลอร์	✓			
7	ตรวจสอบไทม์สวิตช์	✓			
8	ตรวจสอบโอเวอร์โหลด	✓			
	ค่าที่ตั้ง Set...21...แอมป์				
9	แรงดัน	✓			
	T-R...40S...โวลต์				
	S-T...40A...โวลต์				
	R-S...40S...โวลต์				
10	ตรวจสอบการควบคุม	✓			
11	ตรวจสอบหม้อแปลง	✓			
12	ตรวจสอบไฟโชว์	✓			
13	กระแส	✓			
	R...1.5...แอมป์				
	S...1.5...แอมป์				
	T...1.4...แอมป์				

รหัสงาน VW/AR-Q

รหัสเครื่องจักร Aerator A2

เลขที่ใบงาน PM2602000-4

วันที่ปฏิบัติงาน 23/02/2026

ชื่ออาคาร A | | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | พื้นที่แบบบ้านเดี่ยวอาคาร A

ชื่อตำแหน่ง/ผู้ตรวจรอบ
อุเทน พันธ์รุ่งเจริญ

หมายเลข
Pm Aerator A2

สถานที่
บ้านหน้า

ความถี่ในการตรวจ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ที่	ไม่ใช้	
1	ตรวจเช็คไฟ Show	✓		
2	ตรวจเช็คลมทาง Breaker	✓		
3	ตรวจเช็คลมทาง Transformer	✓		
4	ตรวจเช็คชุดควบคุมปั๊มเชื้อเพลิง Control	✓		
5	ตรวจเช็คลมทาง Control	✓		
6	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
7	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓		
8	แรงดัน	✓		
	ST...408...โวลต์			
	RS...409...โวลต์			
	TR...407...โวลต์			
9	ตรวจเช็ค Overload	✓		
	ค่าที่ Set...4...แอมป์			
10	ตรวจเช็คลมทาง Magnetic	✓		
11	ตรวจเช็คลมทาง Relay	✓		
12	ตรวจเช็คลมทาง Fuse Control	✓		
13	กระแส	✓		
	R...3...แอมป์			
	T...3.6...แอมป์			
	S...3.4...แอมป์			

รหัสงาน

WW/SLP-Q

รหัสเครื่องจักร

SLP-A2

เลขที่ใบงาน

PA260200054

วันที่ปฏิบัติงาน

22/02/2026

ชื่ออาคาร

A11 | ส่วนกลาง | โยนง | ที่ตั้งระบบบันทึกข้อมูลอาคาร A

หมายเหตุ

รายละเอียด Pm SLP-A2

สถานที่

ตำแหน่ง

การบันทึกผล

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
1	กระแส R...1.8...แอมป์	✓		
	S...1.9...แอมป์			
	T...1.8...แอมป์			
2	ตรวจเช็คไฟ Show	✓		
3	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓		
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓		
5	ตรวจเช็คสภาพ Control	✓		
6	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓		
7	ตรวจเช็คชุดควบคุมตู้ Control	✓		
8	ตรวจเช็ค Overload	✓		
	ค่าที่ Set...4...แอมป์			
9	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✓		
10	แบริ่ง	✓		
	S-T...406...โวลต์			
	R-S...405...โวลต์			
	T-R...405...โวลต์			
11	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	✓		
12	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓		
13	ตรวจเช็ค THER SWITCH	✓		

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังมีข้อบกพร่อง (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการรถไฟฟ้า SP - โขสมท

รหัสงาน WW/SP-Q
รหัสเครื่องจักร SP-A2/01
เลขที่ใบงาน PM2602000-3
วันที่ปฏิบัติงาน 23/02/2026
ชื่ออาคาร A : 1 | ส่วนกลาง | โขสมท | ไม่ระบุ | พื้นที่รอบบึงบัวสี่แยก A

ชื่อความผิดปกติ/รายการซ่อม
อุโมงค์ ท่อรั่วซึม

หมายเลข PM SP-A2/01
สภ.เขต
ตำแหน่งช่าง
นายสมชาย ใจดี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	น้ำ	
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
2	ตรวจสอบการ Fuse Control	✓		
3	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
4	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set.....21.....แอมป์			
5	ตรวจสอบการต่อสาย Control	✓		
6	ตรวจสอบการ Transformer	✓		
7	ตรวจสอบ	✓		
	R.....1.5.....แอมป์			
	S.....1.6.....แอมป์			
	T.....1.5.....แอมป์			
8	ตรวจสอบการ Magnetic	✓		
9	ตรวจสอบการ Control	✓		
10	ตรวจสอบการ Show	✓		
11	ตรวจสอบการ Breaker	✓		
12	ตรวจสอบการ Relay	✓		
13	ตรวจสอบ	✓		
	T-R.....404.....โวลต์			
	R-S.....402.....โวลต์			
	S-T.....403.....โวลต์			

รวมชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1.ผู้จุดบ่งชี้งาน ชวนสิทธิ์ 2.ผู้ตรวจ ทนกร 3.ผู้ติดตั้ง พงษ์ภา

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วทั้งห้องแยก (CM)

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วทั้งห้องแยก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด
อาคารควบคุม SP - โคราช

รหัสงาน: WV/SP-Q
รหัสเครื่องจักร: SP-A2/02
เลขที่ใบงาน: PMA26020006-4
วันที่ปฏิบัติงาน: 23/02/2026
ชื่ออาคาร: A | 1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | พื้นที่ระบบปรับอากาศ | ส่วนอาคาร A

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
อุเทน ทรัพย์เจริญ

หมายเลข
รายละเอียด: PM-SP-A2/02
สาขา: สาขา
ตำแหน่ง: ตำแหน่ง
ตำแหน่ง: ตำแหน่ง

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CA)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	มีปัญหา	
1	ตรวจสอบชุดควบคุมตู้ Control	✓		
2	ตรวจสอบชุด Magnetic	✓		
3	แรงดัน	✓		
	RS-402.....โวลต์			
	TR-404.....โวลต์			
	ST-403.....โวลต์			
4	ตรวจสอบชุด Breaker	✓		
5	ตรวจสอบชุด Relay	✓		
6	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
7	ตรวจสอบชุด Fuse Control	✓		
8	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
9	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set.....21.....แอมป์			
10	กระแส	✓		
	R.....1.5.....แอมป์			
	T.....1.6.....แอมป์			
	S.....1.5.....แอมป์			
11	ตรวจสอบชุด Transformer	✓		
12	ตรวจสอบชุด Control	✓		
13	ตรวจสอบไฟ Show	✓		

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

1.ผู้ควบคุมงาน: 2.ผู้ช่วย: 3.ผู้ตรวจสอบ: 4.ผู้บันทึก:

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์รี่ จำกัด
ตรวจสอบรายการ AS - ใบรวม

รหัสงาน

VW/AR-Q

รหัสเครื่องจักร

Aeritor-B1

เลขที่ใบงาน

PM260200015

วันที่ปฏิบัติงาน

23/02/2026

ชื่ออาคาร

B | | ส่วนละNB1 | ไม่ระบุ | พื้นที่ระบ่งบ้านเปลี่ยนอาคาร B

ชื่อช่างเทคนิค/ผู้ตรวจสอบ

อุเทน พันธุ์เจริญ

นามช่างเทคนิค

นายเอกสิทธิ์ Pm Auditor B1

สถานที่

ค่าเช่าบ้าน

การแก้ไขข้อบกพร่อง

การแก้ไขข้อบกพร่อง

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมทั้งส่งมอบงาน

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมทั้งส่งมอบงาน (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ที่	การแก้ไข	
1	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
2	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
4	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
5	ตรวจสอบ	✓		
	ST...405...ไต่			
	TR...403...ไต่			
	RS...404...ไต่			
6	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
7	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
10	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set...4.4...แอมป์			
11	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
12	กระแส	✓		
	T...3.9...แอมป์			
	R...3.5...แอมป์			
	S...3.7...แอมป์			
13	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		

รวมชื่อช่างเทคนิคผู้ปฏิบัติงาน

1.อุเทน พันธุ์เจริญ 2.เอกสิทธิ์ พันธุ์เจริญ 3.กิตติกร พันธุ์เจริญ

บริษัท พลัส หรือพอร์ดี จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 10คน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

คุณ พันธ์จึงรัฐ

หน้าแผน

รายละเอียด PM SP-B1/01

สถานที่

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

PLUS+

รหัสงาน	WM/SP-Q
รหัสเครื่องจักร	SP-B1/01
เลขที่ใบงาน	PM26020065
วันที่ปฏิบัติงาน	25/02/2026
ชื่ออาคาร	B 1 ชั้นล่าง A81 โซน 1 พื้นที่ระบบปรับอากาศ E

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ที่	รายการ	
1	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
2	กระแส	✓		
	R...1.7...แอมป์			
	S...1.8...แอมป์			
	T...1.6...แอมป์			
3	ตรวจสอบจุดต่อภายในตู้ Control	✓		
4	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
5	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓		
6	แรงดัน	✓		
	T-R...406...โวลต์			
	S-T...405...โวลต์			
	R-S...404...โวลต์			
7	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
9	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
10	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
11	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่า Set...2.1...แอมป์			
12	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
13	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		

☐ 2.ปฏิบัติงานหลังพ้นจากพื้นที่ซ่อม (CM)

☒ 1.ปฏิบัติงานหลังซ่อม

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.คุณสม งามสิงห์

2.คุณ งาม

3.คุณจักร พงษ์อาจ

รหัสงาน	WM/SP-Q
รหัสเครื่องจักร	SP-B1/02
เลขที่ใบงาน	PM260200069
วันที่ปฏิบัติงาน	23/02/2026
ชื่ออาคาร	B 11 ส่วนกลางB1 โถงรูป ชั้นระบอบ บันไดเลื่อนพาหระ B

ชื่อหัวหน้า/ผู้ตรวจสอบ
คุณน พันธ์เจริญ

หมายเลข
รายละเอียด PM SP-B1/02
สถานที่
ตำแหน่ง
การบันทึกผล

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
1	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
2	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
3	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set.....21.....แอมป์			
4	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
5	แรงดัน	✓		
	TR.....404.....โวลต์			
	RS.....401.....โวลต์			
	ST.....402.....โวลต์			
6	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
7	ตรวจสอบสภาพ Control	✓		
8	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
9	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
10	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
11	กระแส	✓		
	T.....1.6.....แอมป์			
	S.....1.5.....แอมป์			
	R.....1.5.....แอมป์			
12	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
13	ตรวจสอบชุดควบคุมไฟตู้ Control	✓		

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จบางส่วนส่งทีมงานแก้ไข (CM)

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

รวมชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.คุณน พันธ์เจริญ 2.คุณน พันธ์เจริญ 3.คุณน พันธ์เจริญ

รหัสงาน	VW/AS-Q
รหัสเครื่องจักร	Aerator-82
เลขที่ใบงาน	PA260200046
วันที่ปฏิบัติงาน	23/02/2026
ชื่ออาคาร	811 ส่วนกลาง1 ไบโมาส ไบโมาส พื้นที่รับน้ำเสียอาคาร 3

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ
อุเทน พันธุ์เงิน
.....

หมายเหตุ
รายละเอียด PM Aerator b-2
สาเหตุ
คำแนะนำ
การแก้ไข

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่จริง อาการเสีย	
1	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่า Set.....4.....แอมป์			
2	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
3	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
5	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
6	แรงดัน	✓		
	T-R.....406.....โวลต์			
	R-S.....405.....โวลต์			
	S-T.....406.....โวลต์			
7	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
8	ตรวจสอบ Alarm Show	✓		
9	ตรวจสอบชุดควบคุมตู้ Control	✓		
10	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓		
11	กระแส	✓		
	R.....1.6.....แอมป์			
	S.....1.7.....แอมป์			
	T.....1.8.....แอมป์			
12	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
13	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติอีก (CM)

รหัสงาน

VW/SLP-Q

รหัสเครื่องจักร

SLP-B2

เลขที่ใบงาน

PLC20200056

วันที่ปฏิบัติงาน

23/02/2026

ชื่ออาคาร

B1 | ส่วนตึก B1 | โถง 4 | โถง 4 | ชั้นที่ 8

หมายเลข

รายละเอียด

Pm SLP B2

สถานที่

ตำแหน่ง

การปฏิบัติงาน

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ค	แก้ไข	
1	กระแส	✓		
	S.....1.2.....แอมป์			
	R.....1.0.....แอมป์			
	T.....1.1.....แอมป์			
2	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
3	ตรวจสอบสภาพ Control	✓		
4	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
6	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
7	ตรวจสอบชุดควบคุมในตู้ Control	✓		
8	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่า Set.....1.3.....แอมป์			
9	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
10	แรงดัน	✓		
	R-S.....404.....โวลต์			
	S-T.....405.....โวลต์			
	T-R.....405.....โวลต์			
11	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
12	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
13	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จพบข้อบกพร่องที่ซ่อมแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการรังสิต SP - โดมestik

รหัสงาน WW/SP-Q
รหัสเครื่องจักร SP-82/01
เลขที่ใบงาน PM260200067
วันที่ปฏิบัติงาน 25/02/2026
ชื่ออาคาร 8 | 1 | ส่วนกลาง81 | โดมestik | ลิฟท์ระบบบันไดเลื่อนอาคาร 8

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจมอบงาน
คุณสม ภูมิคุ้มกันจริง

หน้างานหลัก
ควบคุมงานติดตั้ง
ระบบปรับอากาศ
Pm SP-82/01
ช่างเทคนิค
ช่างประปา
ช่างไฟฟ้า
ช่างประปา

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ยังไม่ดี	
1	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
2	ตรวจสอบ	✓		
	R...1.5...เมตร			
	T...1.5...เมตร			
	S...1.6...เมตร			
3	ตรวจสอบจุดต่อภายในตู้ Control	✓		
4	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
5	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓		
6	ตรวจสอบ	✓		
	T-R...409...โวลต์			
	S-T...408...โวลต์			
	R-S...408...โวลต์			
7	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
8	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
9	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
11	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
12	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
13	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set...2.1...เมตร			

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน
1.คุณสม ภูมิคุ้มกันจริง

☐ 2.ปฏิบัติงานส่วนงานอื่นที่ส่งมอบงาน (CM)

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รหัสงาน WW/SP-Q

รหัสเครื่องจักร SP-82/02

เลขที่ใบงาน PM26020006/3

วันที่ปฏิบัติงาน 23/02/2026

ชื่ออาคาร 8 | 1 | (ลานตง-8) | 1.ระยุ | 1.ระยุ | วันที่ส่งงานบันทึกข้อมูล 8

หมายเลข PMSP-82/02

สถานะ

ตำแหน่ง

การบันทึกผล

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ค	ค่าใช้	
1	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
2	กระแส	✓		
	R...1.5...แอมป์			
	T...1.5...แอมป์			
	S...1.5...แอมป์			
3	ตรวจสอบชุดควบคุมตู้ Control	✓		
4	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
5	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓		
6	แรงดัน	✓		
	T-R...402...โวลต์			
	S-T...403...โวลต์			
	R-S...404...โวลต์			
7	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
8	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
9	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
11	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
12	ตรวจสอบเช็ค TIMER SWITCH	✓		
13	ตรวจสอบเช็ค Overload	✓		
	ค่า Set...2.1...แอมป์			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อผิดพลาด (CM)

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1.คุณจิ๋ว พนมศรี

2.คุณ พนม

3.คุณจิ๋ว พนมศรี

PLUS+

บริษัท พลัส พรีฟอรัตี้ จำกัด
โครงการรถไฟฟ้า SLP - โคราช

ชื่อหน่วยงาน/ผู้ตรวจสอบ
อุเทน ทรัพย์เจริญ

หมายเลข
PM SLP-C1

สถานที่
สำนักงาน

ตำแหน่ง
กรรมการบริหาร

รหัสงาน
WM/SLP-Q

รหัสเครื่องจักร
SLP-C1

เลขที่ใบงาน
PM260200057

วันที่ปฏิบัติงาน
23/02/2026

ชื่ออาคาร
C | 1 | สถานีกลางC1 | โคราช | โขงพระ | พื้นที่รอบข้างสถานีกลาง C

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จบางส่วนพร้อมแก้ไข (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	สถานะ	
1	ตรวจสอบ Breaker	✓		
2	ตรวจสอบ Fuse Control	✓		
3	ตรวจสอบ Control	✓		
4	ตรวจสอบ Magnetic	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
6	ตรวจสอบ Show	✓		
7	ตรวจสอบการเชื่อมต่อในตู้ Control	✓		
8	ตรวจสอบ Overload	✓		
9	ตรวจสอบ Transformer	✓		
10	แรงดัน	✓		
ST...408...โวลต์				
T-R...409...โวลต์				
RS...408...โวลต์				
11	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
12	กระแส	✓		
S...1.0...แอมป์				
R...1.0...แอมป์				
T...1.0...แอมป์				
13	ตรวจสอบ Relay	✓		

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
สาขาตรวจสอบ SP - โคราช

รหัสงาน WW/SP-Q
รหัสเครื่องจักร SP-CJ/01
เลขที่ใบงาน PM260200069
วันที่ปฏิบัติงาน 23/02/2026
ชื่ออาคาร C | 1 | ส่วนกลาง CI | โคราช | ไม่ระบุ | พื้นที่ระบบบันทึกข้อมูลอาคาร C

ชื่อวิศวกร/ผู้ตรวจสอบ
อุเทน พันธ์รุ่งริญ

หมายเลข
PM-SP-CJ/01

ชื่อช่าง
อานนท์

ตำแหน่ง
ช่างเทคนิค

การแก้ไข
การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่พบข้อบกพร่อง (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	มีปัญหา	
1	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
2	ตรวจสอบระดับน้ำ Show	✓		
3	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
4	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
5	ตรวจสอบ	✓		
	T...1.5...เมตร			
	R...1.5...เมตร			
	S...1.6...เมตร			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
7	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
8	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
9	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set...21...เมตร			
10	ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อในตู้ Control	✓		
11	ตรวจสอบ	✓		
	ST...408...โวลต์			
	TR...408...โวลต์			
	RS...408...โวลต์			
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓		
13	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		

รหัสงาน
รหัสเครื่องจักร
เลขที่ใบงาน
วันที่ปฏิบัติงาน
ชื่ออาคาร

WM/SP-Q
SP-CJ/02
PA260200070
25/02/2026
C | 1 | ส่วนกลาง AC1 | โขงยุ | โขงยุ | พื้นที่ระบบปรับอากาศ C

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
คุณ พณัฐ จงจำญ

หมายเลข
หมายเลข
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง

หมายเลข
PM SP CJ/02
สาขา
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	แม่เหล็ก	
1	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
2	กระแส	✓		
	R...1.5...แอมป์			
	T...1.5...แอมป์			
	S...1.6...แอมป์			
3	ตรวจสอบจุดควบคุมตู้ Control	✓		
4	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
5	ตรวจสอบสภาพ Control	✓		
6	แรงดัน	✓		
	T-R...409...โวลต์			
	S-T...408...โวลต์			
	R-S...408...โวลต์			
7	ตรวจสอบค่า Show	✓		
8	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
9	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
11	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
12	ตรวจสอบค่า TIMER SWITCH	✓		
13	ตรวจสอบค่า Overload	✓		
	ค่าที่ Set...2.1...แอมป์			

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่พร้อมแก้ไข (CM)

รหัสงาน VM/AR-Q

รหัสเครื่องจักร Aerator C2

เลขที่ใบงาน PM260200049

วันที่ปฏิบัติงาน 23/02/2026

ชื่ออาคาร C | 1 | ส่วนกลาง C1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | พื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร C

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
อุณณ พันธ์เงินเจริญ

หมายเหตุ

รายละเอียด Pm Aerator c2

สถานะ

ตำแหน่ง

กำหนดโดย

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
		ก	ข	
1	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
2	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
4	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
5	แรงดัน	✓		
	S.T....405....โวลต์			
	R.S....405....โวลต์			
	T.R....404....โวลต์			
6	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
7	ตรวจสอบค่า Show	✓		
8	ตรวจสอบค่าผู้ Control	✓		
9	ตรวจสอบชุดคอนโทรลผู้ Control	✓		
10	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set....4.4....แอมป์			
11	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
12	กระแส	✓		
	T....1.8....แอมป์			
	R....1.8....แอมป์			
	S....1.9....แอมป์			
13	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ผ่านอีก (C/W)

รหัสงานVV/SLP-Q

รหัสเครื่องจักรSLP-C2

เลขที่ใบงานPA260200056

วันที่ปฏิบัติงาน25/02/2566

ชื่ออาคารC | 1 | ส่วนตึก-C1 | ไม่ระบุ | ชั้นที่ระบุบันทึกเลขอาคาร C

ชื่อส่วนงาน/ตรวจสอบ
อุเทน พันธุ์จริง

หมายเลข
รายละเอียดPA SLP C2
สถานที่
ตำแหน่ง
ความถี่/เวลา

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่โอเค รายการเสีย	
1	เบรค	✓		
	RS-404...ไคท์			
	TR-405...ไคท์			
	ST-406...ไคท์			
2	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
3	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
4	ตรวจสอบสภาพ Control	✓		
5	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
6	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
7	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
8	ตรวจสอบสัญญาณไฟ Control	✓		
9	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set-1.3...แอมป์			
10	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
11	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
12	กระแส	✓		
	S-1.2...แอมป์			
	R-1.2...แอมป์			
	T-1.1...แอมป์			
13	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งข้อมูลให้ช่าง (CM)

รหัสงาน VM/SP-Q

รหัสเครื่องจักร SP-C2/01

เลขที่ใบงาน PM/60200071

วันที่ปฏิบัติงาน 23/02/2026

ชื่ออาคาร C11 | ส่วนกลางC1 | ไบรเก | ไม่ระบุ | ขึ้นอยู่กับวันขึ้นอาคาร C

ชื่อควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
อุเทน พันธุ์เงิน
.....

หมายเหตุ

รายละเอียด PM SP-C2/01

สถานที่

ตำแหน่ง

การปฏิบัติงาน

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	แม่ไข	
1	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
2	กระแส	✓		
	S...1.6...แอมป์			
	R...1.5...แอมป์			
	T...1.7...แอมป์			
3	ตรวจสอบอุณหภูมิตู้ Contro	✓		
4	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
5	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓		
6	แรงดัน	✓		
	T-R...403...โวลต์			
	S-T...403...โวลต์			
	R-S...402...โวลต์			
7	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
8	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
9	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
10	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Control	✓		
11	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
12	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
13	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set...2.1...แอมป์			

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่มีข้อบกพร่อง (CM)

รหัสงาน	VM/SP-Q
รหัสเครื่องจักร	SP-CZ/02
เลขที่ใบงาน	PKC60200072
วันที่ปฏิบัติงาน	23/02/2026
ชื่ออาคาร	C 11 (สวนกลาง C1) ในระยะ 1 ในระยะ 1 ชั้นใต้ดินจนถึงชั้นอาคาร C

ชื่อหน่วยงาน/ผู้ตรวจสอบ
คุณ ชัยณรงค์

หมายเลข
รายละเอียด PKCZ/02
สถานที่
ชั้นบนล่าง
การแก้ไข

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ก	ข	
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ Control	✓		
2	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
3	กระแส	✓		
	S.....1.6.....แอมป์			
	R.....1.5.....แอมป์			
	T.....1.7.....แอมป์			
4	ตรวจสอบชุดควบคุมตู้ Control	✓		
5	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
6	แรงดัน	✓		
	S-T.....402.....โวลต์			
	T-R.....403.....โวลต์			
	RS.....401.....โวลต์			
7	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
8	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
9	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
11	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
12	ตรวจสอบชุด TIMER SWITCH	✓		
13	ตรวจสอบชุด Overload	✓		
	ค่าที่ Set.....2.1.....แอมป์			

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อบกพร่อง (CM)

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

รหัสงาน VM/AR-Q

รหัสเครื่องจักร Acuator-D1

เลขที่ใบงาน PK62020051

วันที่ปฏิบัติงาน 23/02/2026

ชื่ออาคาร D11 | ส่วนกลางD1 | โน้ตยู | โน้ตยู | พื้นที่ส่วนบ้านนี้เสียอาคาร D

ชื่อส่วนงาน/โครงการ
กองงาน ทีมช่าง

หมายเลข PM Acuator-D1

สถานที่

ตำแหน่ง

การแก้ไข

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ที่	การแก้ไข	
1	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set...4.4...แอมป์			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
3	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
4	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
5	แรงดัน	✓		
	ST...405...โวลต์			
	RS...405...โวลต์			
	TR...405...โวลต์			
6	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
7	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
8	ตรวจสอบชุดควบคุมตู้ Control	✓		
9	ตรวจสอบชุดตู้ Control	✓		
10	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
11	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
12	ตรวจสอบชุดตู้ Fuse Control	✓		
13	กระแส	✓		
	T...3.4...แอมป์			
	S...3.4...แอมป์			
	R...3.5...แอมป์			

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วบันทึกข้อมูล (Cv)

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รหัสงาน WW/SLP-Q

รหัสเครื่องจักร SLP-D1

เลขที่ใบงาน PK60200059

วันที่ปฏิบัติงาน 23/02/2026

ชื่ออาคาร D1 | (ส่วนกลางD1 | ไบร่า) | พื้นที่ระบบบังคับใช้อาคาร D

หมายเลข

รายละเอียด PM SLP-D1

ช่างเทคนิค

ตำแหน่ง

การบันทึกผล

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จบางส่วน (ยังไม่ปิด CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาหารเสริม	
1	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ Control	✓			
3	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
5	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
6	ตรวจสอบชุดควบคุมตู้ Control	✓			
7	ตรวจสอบ Overload	✓			
8	ค่าที่ Set.....13.....แอมป์				
8	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓			
9	แรงดัน	✓			
	S.T.....405.....โวลต์				
	R.S.....405.....โวลต์				
	T.R.....404.....โวลต์				
10	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
11	กระแส	✓			
	S.....1.1.....แอมป์				
	R.....1.0.....แอมป์				
	T.....1.0.....แอมป์				
12	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
13	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1.ชื่อ หมวด

2.กลุ่มงาน งานหลัก

3.กิจกรรม หลักงาน

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการรังสิต SP - โครงการ

รหัสงาน VW/SP-Q
รหัสเครื่องจักร SP-DJ/01
เลขที่ใบงาน PM260200073
วันที่ปฏิบัติงาน 23/02/2026
ชื่ออาคาร D11 | ลานตากDI | โขงยุ | โขงยุ | พื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร D

ชื่อหน่วยงาน/โครงการ
อุทก ทุ่งรังสิต

รายละเอียด PM SP-DJ/01
สถานที่
สำนักงาน
หน่วยงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งพัสดุพร้อมแก้ไข (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
1	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
2	แรงดัน	✓		
	T-R...404...โวลต์			
	S-T...405...โวลต์			
	R-S...404...โวลต์			
3	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
4	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
5	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓		
6	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
7	กระแส	✓		
	S...1.5...แอมป์			
	R...1.5...แอมป์			
	T...1.4...แอมป์			
8	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
9	ตรวจสอบชุดคอนโทรลตู้ Control	✓		
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
11	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
12	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set...2.1...แอมป์			
13	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

1.ชื่อ นาม

2.กลุ่มงาน ชุมชนรังสิต

3.กิตติคุณ พงษ์กิจ

รหัสงาน
WN/SP-Q

รหัสเครื่องจักร
SP-DL/02

เลขที่ใบงาน
PM26200074

วันที่ปฏิบัติงาน
23/02/2026

ชื่ออาคาร
D11 | ชั้นกลาง 01 | ไบรล | ไบรล | ชั้นรองบันไดลิฟต์อาคาร D

ชื่อตัวแบบ/ตรวจสอบ
อุณณ พันธ์รุ่งเรือง

หมายเลข
PM SP-DL/02

ตำแหน่ง
ช่างประจำ

การสนับสนุน
การสนับสนุน

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ค	แก้ไข	รายการสืบ	
1	แรงดัน	✓			
	S-T...405...โวลต์				
	R-S...405...โวลต์				
	T-R...404...โวลต์				
2	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
3	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓			
4	กระแส	✓			
	T...1.4...แอมป์				
	S...1.5...แอมป์				
	R...1.5...แอมป์				
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
6	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
7	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
8	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set...2.1...แอมป์				
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
10	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
11	ตรวจสอบสภาพ Control	✓			
12	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
13	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ส่งมอบ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการคอนโด SLP - โคราช

รหัสงาน

WW/SLPQ

รหัสเครื่องจักร

SLP-D2

เลขที่ใบงาน

PM260200061

วันที่ปฏิบัติงาน

23/02/2026

ชื่ออาคาร

D 11 | คอนโด ND1 | โคราช | ไม่ระบุ | พื้นที่บริเวณบ้านเลขที่ 0

ชื่อผู้ควบคุม/ช่างตรวจสอบ

คุณน พันธ์รุ่งชัย

หมายเลข

รายละเอียด PM SLP D2

หมายเลข

จำนวน

จำนวนหน้า

การบันทึกผล

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จบางส่วนต้องแก้ไข (C/M)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ค	แก้ไข	
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
2	แรงดัน	✓		
	TR...404...โวลต์			
	RS...403...โวลต์			
	ST...402...โวลต์			
3	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
4	ตรวจสอบ Relay	✓		
5	ตรวจสอบ Breaker	✓		
6	ตรวจสอบ Fuse Control	✓		
7	ตรวจสอบ Control	✓		
8	ตรวจสอบ Magnetic	✓		
9	กระแส	✓		
	R...1.1...แอมป์			
	T...1.2...แอมป์			
	S...1.2...แอมป์			
10	ตรวจสอบ Show	✓		
11	ตรวจสอบอุณหภูมิ Control	✓		
12	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่า Set...1.3...แอมป์			
13	ตรวจสอบ Transformer	✓		

รหัสงาน WW/SP-Q

รหัสเครื่องจักร SP-02/01

เลขที่ใบงาน PM260200075

วันที่ปฏิบัติงาน 23/02/2026

ชื่ออาคาร D | 1 | ส่วนกลาง 01 | โคราช | ชั้นที่มอบหมายให้ดำเนินการ D

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
อุเทน ชื่นใจเจริญ

หมายเหตุ

รายละเอียด PM SP-02/01

สถานที่

ตำแหน่ง

ความถี่/รอบ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดู	แก้ไข	ออกหนังสือ	
1	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
2	ตรวจสอบสวิตช์ Breaker	✓			
3	ตรวจสอบสวิตช์ Relay	✓			
4	แรงดัน	✓			
	S-T...403...โวลต์				
	R-S...402...โวลต์				
	T-R...404...โวลต์				
5	ตรวจสอบชุดควบคุมตู้ Control	✓			
6	ตรวจสอบสวิตช์ Magnetic	✓			
7	ตรวจสอบสวิตช์ Control	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
9	ตรวจสอบสวิตช์ Fuse Control	✓			
10	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
11	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set...2.1...แอมป์				
12	ตรวจสอบสวิตช์ Transformer	✓			
13	กระแส	✓			
	T...1.5...แอมป์				
	S...1.5...แอมป์				
	R...1.6...แอมป์				

☒ 1.ปฏิบัติตามแจ้งซ่อม

☐ 2.ปฏิบัติตามแจ้งซ่อมที่ซ่อมแก้ไขอีก (CA)

รหัสงาน

VWSP-Q

รหัสเครื่องจักร

SP-02/02

เลขที่ใบงาน

PM262020076

วันที่ปฏิบัติ

23/02/2026

ชื่ออาคาร

O11 | ส่วนกลาง01 | โนนท | ชั้นที่รองบนชั้น 1 สีเทา R

ชื่อส่วนงาน/โครงการ

ศูนย์ซ่อมบำรุง

อุปกรณ์

ปั๊มไฮดรอลิก

หมายเหตุ

รายละเอียด

PM SP-02/02

สถานที่

ศูนย์ซ่อมบำรุง

ผู้ปฏิบัติงาน

กรมช่างเทคนิค

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ยังไม่ดี	
1	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
2	กระแส	✓		
	S...1.7...แอมป์			
	R...1.8...แอมป์			
	T...1.6...แอมป์			
3	ตรวจสอบชุดควบคุมตู้ Control	✓		
4	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
5	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓		
6	แรงดัน	✓		
	T-R...403...โวลต์			
	S-T...402...โวลต์			
	R-S...401...โวลต์			
7	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
8	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
9	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
11	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
12	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
13	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set...2.1...แอมป์			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังมีข้อบกพร่อง (CM)

รหัสงาน	WW/AR-Q
รหัสเครื่องจักร	Acuator-A1
เลขที่ใบงาน	PM260500043
วันที่ปฏิบัติงาน	22/05/2026
ชื่ออาคาร	A11 ส่วนกลางA1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ พื้นที่ระบอบำบัดน้ำเสียอาคาร A

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

คุณน พันธ์จึงเจริญ

หมายเหตุ

รายละเอียด Pm Acuator pump A1
อุปกรณ์ Pm Acuator pump A1
สถานที่ Pm Acuator pump A1
ผู้ควบคุม Pm Acuator pump A1
ผู้ปฏิบัติงาน Pm Acuator pump A1
การปฏิบัติงาน Pm Acuator pump A1

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติตามแผนการซ่อม

☐ 2.ปฏิบัติตามแผนการซ่อม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	
1	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
2	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
3	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
4	ทดสอบ	✓		
	S.....2.9.....แอมป์			
	T.....3.0.....แอมป์			
	R.....2.8.....แอมป์			
5	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
6	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Control	✓		
7	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
8	แรงดัน	✓		
	T-R.....402.....โวลต์			
	R-S.....404.....โวลต์			
	S-T.....403.....โวลต์			
9	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
10	ตรวจสอบสัญญาณตู้ Control	✓		
11	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
12	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set 3.6.....แอมป์			
13	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓		

รหัสงาน	WW/SLP-Q
รหัสเครื่องจักร	SLP-A1
เลขที่ใบงาน	PM260500052
วันที่ปฏิบัติงาน	22/05/2026
ชื่ออาคาร	A11 (รวมงาน) โฉนด โฉนด ที่ตั้งของบันได จัตุรัส A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ค	น	
1	กระแส	✓		
	S...1.2...แอมป์			
	R...1.1...แอมป์			
	T...1.3...แอมป์			
2	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
3	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set...1.3...แอมป์			
4	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
5	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
6	ตรวจสอบสภาพ Control	✓		
7	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
9	ตรวจสอบค่า Show	✓		
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
11	แรงดัน	✓		
	S-T...403...โวลต์			
	R-S...402...โวลต์			
	T-R...404...โวลต์			
12	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
13	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จตามที่ตั้งคั้งไว้ (CM)

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รหัสงาน	VW/SP-Q
รหัสเครื่องจักร	SP-A1/01
เลขที่ใบงาน	PM660500059
วันที่ปฏิบัติงาน	22/05/2026
ชื่ออาคาร	A11 ส่วนกลางA1 ไบรนาจ ชั้นที่ระบุบนป้ายชื่ออาคาร A

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ
อุเทน พันธุ์จริง

หมายเหตุ
รายละเอียด
สาเหตุ
คำแนะนำ
การแก้ไข

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
1	แรงดัน	✓		
	T-R...404...โหม่ง			
	S-T...403...โหม่ง			
	R-S...402...โหม่ง			
2	ตรวจสอบ Show	✓		
3	ตรวจสอบ Breaker	✓		
4	ตรวจสอบ Relay	✓		
5	ตรวจสอบ Transformer	✓		
6	กระแส	✓		
	S...1.9...แอมป์			
	T...2.0...แอมป์			
	R...2.1...แอมป์			
7	ตรวจสอบตู้ควบคุมตู้ Control	✓		
8	ตรวจสอบ Magnatic	✓		
9	ตรวจสอบตู้ Control	✓		
10	ตรวจสอบตู้รางของ Control	✓		
11	ตรวจสอบ Fuse Control	✓		
12	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
13	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่า Set...2.1...แอมป์			

1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งข้อมูลให้ช่าง (CM)

รหัสงาน WW/SP-Q

รหัสเครื่องจักร SP-A1/02

เลขที่ใบงาน PK260500061

วันที่ปฏิบัติ 22/05/2026

ชื่ออาคาร A 11 | ส่วนล่าง A1 | ไม่ระบุ | พื้นที่ของบ่อน้ำเสียอาคาร A

ชื่อตัวควบคุม/ตรวจสอบ
อุปกรณ์ ชิ้นงานอื่นๆ

หมายเหตุ
รายละเอียด
อุปกรณ์
คำแนะนำ
การแก้ไขข้อบกพร่อง

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	น่าใช้	อาจมีปัญหา	
1	ตรวจสอบสวิตช์แม่เหล็ก Relays	✓			
2	แรงดัน	✓			
	T-R...404...โวลต์				
	H-S...402...โวลต์				
	S-T...403...โวลต์				
3	ตรวจสอบสวิตช์ Control	✓			
4	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
5	ตรวจสอบสวิตช์ Breaker	✓			
6	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Control	✓			
7	ตรวจสอบสวิตช์ Fuse Control	✓			
8	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
9	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set...21...แอมป์				
10	ตรวจสอบสวิตช์ Transformer	✓			
11	กระแส	✓			
	T...2.0...แอมป์				
	S...1.8...แอมป์				
	R...1.9...แอมป์				
12	ตรวจสอบชุดควบคุมตู้ Control	✓			
13	ตรวจสอบสวิตช์ Magnetic	✓			

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแล้วส่งคืนพร้อมใบเช็ค (CM)

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1.สิทธิ์ ชวลิตบุญ

รหัสงาน	VW/AR-Q
รหัสเครื่องจักร	Aerostar-A2
เลขที่ใบงาน	PM260500046
วันที่ปฏิบัติงาน	22/05/2026
ชื่ออาคาร	A11 ส่วนกลางA1 ไม่ระบุ พื้นที่ระบบปรับอากาศ A

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ	คุณ พันธ์เงิน บุญ
นามสกุล	นามสกุล
รายละเอียด	Pm Aerostar A2
สถานที่	Pm ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
ตำแหน่ง	เมื่อพบปัญหาให้แจ้งหัวหน้าและหาแนวทางแก้ไข
การปฏิบัติงาน	หน้า ปก ตรวจสอบ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่เกี่ยวข้อง	
1	ตรวจสอบ	✓		
	T.....3,4.....แอมป์			
	R.....3,6.....แอมป์			
	S.....3,5.....แอมป์			
2	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่า Set.....4.....แอมป์			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
4	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
5	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
6	ตรวจสอบ	✓		
	S-T.....403.....โวลต์			
	T-R.....404.....โวลต์			
	R-S.....402.....โวลต์			
7	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
8	ตรวจสอบ Air Show	✓		
9	ตรวจสอบชุดควบคุมตู้ Control	✓		
10	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓		
11	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
12	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
13	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ชื่อจริง นามสกุล

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่มีข้อสงสัย (C/M)

รหัสงาน

WW/SLP-Q

รหัสเครื่องจักร

SLP-A2

เลขที่ใบงาน

PA26500053

วันที่ปฏิบัติงาน

22/05/2026

ชื่ออาคาร

A11 | ส่วนตง-A1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ชั้นที่ระบบงานนี้เชื่อมต่อ A

ชื่อส่วนงาน/โครงการ

งาน ปรับปรุงระบบ

หมายเลข

รายละเอียด
สถานที่
ตำแหน่ง
การปฏิบัติงาน

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ค	แก้ไข	
1	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
2	กระแส	✓		
	S...1.7...แอมป์			
	R...1.9...แอมป์			
	T...1.8...แอมป์			
3	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set...1.6...แอมป์			
4	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
5	ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อตู้ Control	✓		
6	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
7	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
8	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
9	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓		
10	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
12	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
13	แรงดัน	✓		
	R-S...40A...โวลต์			
	I-R...40S...โวลต์			
	S-T...40Z...โวลต์			

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการคอนโด SP - โคราช

รหัสงาน WW/SP-Q
รหัสเครื่องจักร SP-A2/O1
เลขที่ใบงาน PM2605000-2
วันที่ปฏิบัติงาน 22/05/2026
ชื่ออาคาร A | : ชั้นล่าง | โฉนด | โฉนด | พื้นที่บริเวณบ้านเลขที่อาคาร A

ชื่อช่าง/ช่างควบคุม

ช่าง ช่างผู้ปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

รายละเอียด
สาเหตุ
คำแนะนำ
การแก้ไข

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่โอเค	
1	แรงดัน	✓		
	ST...403...โวลต์			
	RS...402...โวลต์			
	TR...404...โวลต์			
2	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
3	ตรวจสอบสภาพ Control	✓		
4	ตรวจสอบ Show	✓		
5	ตรวจสอบ Breaker	✓		
6	ตรวจสอบ Relay	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
8	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่า Set...21...แอมป์			
9	ตรวจสอบ Fuse Control	✓		
10	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
11	ตรวจสอบ Transistor	✓		
12	กระแส	✓		
	S...1.7...แอมป์			
	T...1.6...แอมป์			
	R...1.6...แอมป์			
13	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
1.ชื่อ นาย.....

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งห้องแก้ไข (CM)

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รหัสงาน

WW/SP-Q

รหัสเครื่องจักร

SP-A2/02

เลขที่ใบงาน

PM260500063

วันที่ปฏิบัติงาน

22/05/2026

ชื่ออาคาร

A | 1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลิ้นชักแบบตู้หน้าเดียวอาคาร A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	อักษร	
1	เบรคดับ	✓		
	RS...402...ไต่			
	TR...404...ไต่			
	ST...403...ไต่			
2	ตรวจสอบการหักมุมของ Control	✓		
3	ตรวจสอบการ Fuse Control	✓		
4	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
5	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่า Set...2.1...แอมป์			
6	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
7	ตรวจสอบการ Breaker	✓		
8	ตรวจสอบการ Relay	✓		
9	ตรวจสอบการ Control	✓		
10	ตรวจสอบการ Transformer	✓		
11	กระแส	✓		
	R...1.6...แอมป์			
	S...2.1...แอมป์			
	T...2.5...แอมป์			
12	ตรวจสอบการ Magnetic	✓		
13	ตรวจสอบการตู้ Control	✓		

หมายเหตุ

รายการอื่น ๆ

อื่นๆ

คำแนะนำ

การแก้ไข

รหัสงาน

WW/AR-Q

รหัสเครื่องจักร

Acuator-B1

เลขที่ใบงาน

PA26500045

วันที่ปฏิบัติงาน

22/05/2016

ชื่ออาคาร

B | 1 | ส่วนกลางB | ไม่ระบุ | ชั้นบริเวณโรงไฟฟ้า อาคาร B

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

อุษณ ภูมิรุ่งเรือง

หมายเลข

Pm Acuator B1

สถานะ

Pm ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด

คำแนะนำ

เมื่อพบปัญหาให้แจ้งหัวหน้าและช่างเทคนิค

การอนุมัติ/ตรวจ

หน้า Pm ตามรอบ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
1	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
3	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่า Set.....3.6.....แอมป์			
4	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
5	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
6	ตรวจสอบชุดเกียร์ตู้ Control	✓		
7	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
8	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
9	กระแส	✓		
	T.....3.2.....แอมป์			
	R.....3.0.....แอมป์			
	S.....3.1.....แอมป์			
10	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
11	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
12	แรงดัน	✓		
	T-R.....404.....โวลต์			
	S-T.....403.....โวลต์			
	R-S.....402.....โวลต์			
13	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

รหัสงาน	WW/SLP-Q
รหัสเครื่องจักร	SLP-B1
เลขที่ใบงาน	PM260500154
วันที่ปฏิบัติงาน	22/05/2026
ชื่ออาคาร	B 1 ส่วนกลางB1 ไม่ระบุ พื้นที่ส่วนประกอบอาคาร B

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
คุณชน พันธ์รุ่งเจริญ

หมายเหตุ
รายละเอียด -
สาเหตุ -
คำแนะนำ -
กรณีปัญหา -

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		✓	✗	
1	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
2	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
3	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
4	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
5	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓		
6	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
7	ตรวจสอบการกร่นของ Control	✓		
8	ตรวจสอบตู้ควบคุมตู้ Control	✓		
9	ตรวจสอบ Overload	✓		
คัทซี Set.....1.3.....แบบ				
10	แรงดัน	✓		
T-R.....403.....โหม้				
R-S.....407.....โหม้				
S-T.....406.....โหม้				
11	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
12	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
13	กระแส	✓		
S.....1.2.....แบบ				
R.....1.1.....แบบ				
T.....1.3.....แบบ				

บันทึกผลการปฏิบัติงาน
☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อบกพร่องส่งผู้เกี่ยวข้อง (CM)

PLUS+

บริษัท พอส เทคโนโลยี จำกัด
อาคารสูง SP - โคราช

รหัสงาน WW/SP-Q

รหัสเครื่องจักร SP-8J/01

เลขที่ใบงาน PM260500064

วันที่ปฏิบัติงาน 22/05/2026

ชื่ออาคาร B | 1 | ส่วนตึก B1 | โคราช | ไม่ระบุ | พื้นที่ระบบไฟฟ้าอาคาร B

ชื่อควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

คุณ. พันธุ์จริง

หมายเหตุ

รายละเอียด

ข้อบกพร่อง

คำแนะนำ

การแก้ไข

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ออกใบ	
1	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่า Set.....21.....แอมป์				
2	แรงดัน	✓			
	R.S.....403.....โวลต์				
	T.R.....401.....โวลต์				
	S.T.....402.....โวลต์				
3	ตรวจสอบ THER SWITCH	✓			
4	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
5	ตรวจสอบการตั้งค่า Control	✓			
6	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
7	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
8	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
10	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
11	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓			
12	กระแส	✓			
	R.....1.8.....แอมป์				
	T.....2.0.....แอมป์				
	S.....1.9.....แอมป์				
13	ตรวจสอบจุดต่อขั้วตู้ Control	✓			

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมส่งซ่อมแก้ไข (C/W)

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ชื่อคุณ ชวสิทธิ์

รหัสงาน	WM/SP-Q
รหัสเครื่องจักร	SP-BJ/02
เลขที่ใบงาน	PA260500065
วันที่ปฏิบัติงาน	22/05/2026
ชื่ออาคาร	B1 : ส่วนกลาง81 ไทมาง ไม่ระบุ กั้นระหว่างบันไดเลื่อนอาคาร 8

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
อุเทน พันธุ์เจริญ

หมายเหตุ

- รายละเอียด
- สาเหตุ
- คำแนะนำ
- การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อบกพร่อง (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ที่	แก้ไข	รายการเสีย	
1	กระแส	✓			
	R...2.0...แอมป์				
	T...1.9...แอมป์				
	S...2.1...แอมป์				
2	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
3	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set...2.1...แอมป์				
4	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
5	ตรวจสอบชุดควบคุมตู้ Control	✓			
6	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
7	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
8	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
9	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
10	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
12	แรงดัน	✓			
	T-R...404...โวลต์				
	S-T...403...โวลต์				
	R-S...402...โวลต์				
13	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓			

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

1. ลีลาภา ขวัญแดง

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเทอร์คิ จำกัด
โครงการบริหารจัดการ SLP - โครงการ

รหัสงาน

VW/SLP-Q

รหัสเครื่องจักร

SLP-B2

เลขที่ใบงาน

PM26500055

วันที่ปฏิบัติงาน

22/05/2026

ชื่ออาคาร

B11 (ส่วนกลางB1 | โถงฯ | โถงฯ) ที่ตั้งรอบรั้วหน้า-ชั้นอาคาร B

ชื่อคนควบคุม/ตรวจสอบ

อนุช พันธ์เจริญ

หมายเหตุ

รายละเอียด

สถานที่

ตำแหน่ง

การบันทึกผล

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ค	แก้ไข	
1	ตรวจสอบระดับ Show	✓		
2	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
3	ตรวจสอบสวิตช์ Relay	✓		
4	กระแส	✓		
	S...1.2...แอมป์			
	R...1.1...แอมป์			
	T...1.1...แอมป์			
5	ตรวจสอบสวิตช์ Breaker	✓		
6	ตรวจสอบสวิตช์ Control	✓		
7	ตรวจสอบสวิตช์ Magnetic	✓		
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
9	ตรวจสอบสวิตช์ Fuse Control	✓		
10	ตรวจสอบชุดควบคุมตู้ Control	✓		
11	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set...1.3...แอมป์			
12	ตรวจสอบสวิตช์ Transformer	✓		
13	แรงดัน	✓		
	T-R...401...โวลต์			
	S-T...402...โวลต์			
	R-S...403...โวลต์			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1. ลีพิชิต ขวัญบุญ

บริษัท พลัส หรือเทอร์คิ จำกัด

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จบางส่วนเหลือแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน	WM/AR-Q
รหัสเครื่องจักร	Acator-C1
เลขที่ใบงาน	PM26050006>
วันที่ปฏิบัติงาน	22/05/2026
ชื่ออาคาร	C : ส่วนกลางCI ไบรน์ ไบรน์ กับระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร C

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
อุเทน กิ่งรุ่งเรือง

หมายเหตุ
รวมเบี่ยงเบน Pm detector c2
รวมเบี่ยงเบน Pm ตรวจเช็ค
คำนวณรวม
รวมเบี่ยงเบน Pm ตรวจเช็ค

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ก	ข	
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของ Breaker	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของ Transformer	✓		
4	แรงดัน	✓		
	TR...403...โวลต์			
	RS...402...โวลต์			
	ST...403...โวลต์			
5	ตรวจสอบ THER SWITCH	✓		
6	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
8	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่า Set...4.0...แอมป์			
9	ตรวจสอบค่า Show	✓		
10	ตรวจสอบการทำงานของ Magnetic	✓		
11	ตรวจสอบการทำงานของ Relay	✓		
12	ตรวจสอบการทำงานของ Fuse Control	✓		
13	กระแส	✓		
	T...3.39...แอมป์			
	S...3.65...แอมป์			
	R...3.56...แอมป์			

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน WW/SLPQ

รหัสเครื่องจักร SLP-C1

เลขที่ใบงาน PA260500056

วันที่ปฏิบัติงาน 22/05/2026

ชื่ออาคาร C : : (ลานตากCI | โซนยุ | โฉนด | ที่ดินบนบ้านต้นเลื้อยพาห C

ชื่อผู้ควบคุม/ช่างซ่อม
อุเทน พันธุ์เงินชัย

หมายเหตุ

รายละเอียด Pm SLP CI

สถานที่ Pmตรวจเช็ค

ตำแหน่ง

การดำเนินงาน Pm ตรวจเช็ค

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
1	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✓		
2	ตรวจเช็ค Overload	✓		
	ค่าสี Set....1.3...เมตร			
3	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓		
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓		
5	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✓		
6	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
8	ตรวจเช็คไฟ Show	✓		
9	ตรวจเช็คชุดยกบันได Control	✓		
10	แรงดัน	✓		
	ST....40S...โวลต์			
	RS....404...โวลต์			
	TR....40S...โวลต์			
11	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓		
12	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓		
13	กระแส	✓		
	R....1.1...เมตร			
	S....1.2...เมตร			
	T....1.2...เมตร			

รหัสงาน WW/SP-Q

รหัสเครื่องจักร SP-CI/01

เลขที่ใบงาน PM260500068

วันที่ปฏิบัติงาน 22/05/2026

ชื่ออาคาร C11 | ส่วนกลางCI | ไม่ระบุ | ขึ้นตรงกับต้นน้ำเขื่อนฯ C

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
คุณน พหลิจริง

หมายเลข
รายการเช็ค Pm SP-CI/01
สถานที่ Pm ตรวจเช็ค
จำนวนค่า Pm ตรวจ
การบันทึกผล Pm ตรวจเช็ค

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	มีปัญหา	
1	แรงดัน	✓		
	PS...400...โวลต์			
	TR...400...โวลต์			
	ST...400...โวลต์			
2	ตรวจสอบการ Fuse Control	✓		
3	กระแส	✓		
	S...1.8...แอมป์			
	T...1.7...แอมป์			
	R...1.6...แอมป์			
4	ตรวจสอบอุณหภูมิในตู้ Control	✓		
5	ตรวจสอบการ Magnetic	✓		
6	ตรวจสอบการ Fuse Control	✓		
7	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
8	ตรวจสอบการ Breaker	✓		
9	ตรวจสอบการกำหนด Control	✓		
10	ตรวจสอบการ Relay	✓		
11	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
12	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set...2.1...แอมป์			
13	ตรวจสอบการ Transformer	✓		

บันทึกผลการปฏิบัติงาน
☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติขอแก้ไข (CM)

รหัสงาน

VM/SP-Q

รหัสเครื่องจักร

SP-CJ/02

เลขที่ใบงาน

PM260500069

วันที่ปฏิบัติงาน

22/05/2025

ชื่ออาคาร

C | 1 | ส่วนกลาง C1 | โขงยุ | โขงยุ | พื้นที่รอบบ่อน้ำบริเวณอาคาร C

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

อุเทน พันธุ์เงินจริง

หมายเลข

รายละเอียด

PM/SP CJ/02

สถานที่

Pm ตรวจเช็ค

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

การบันทึก

Pm ตรวจเช็ค

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	
1	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
2	กระแส	✓		
	S...2.0...แอมป์			
	R...1.9...แอมป์			
	T...1.8...แอมป์			
3	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set...2.1...แอมป์			
4	ตรวจสอบชุดควบคุมตู้ Control	✓		
5	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
6	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓		
7	แรงดัน	✓		
	FR...402...โวลต์			
	ST...401...โวลต์			
	RS...401...โวลต์			
8	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
9	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
10	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
12	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
13	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จบางส่วนเหลือต้องแก้ไข (Cm)

รหัสงาน WM/AR-Q

รหัสเครื่องจักร Asator-C2

เลขที่ใบงาน PA260500049

วันที่ปฏิบัติงาน 22/05/2026

ชื่ออาคาร C : | ส่วนกลางCI | ไบรณ | ชั้นบนบนบ้านเลขที่ ๔ C

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
อุเทน พันธ์เจริญ

หมายเลข

รายละเอียด Pm sensor c2

สาเหตุ PM ตรวจเช็ค

คำแนะนำ

การบันทึกผล PM ตรวจเช็ค

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	มีปัญหา	
1	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
2	ตรวจสอบไฟ Overload	✓		
	ค่าที่ Set.....1.6.....แอมป์			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
4	กระแส	✓		
	S.....1.5.....แอมป์			
	R.....1.4.....แอมป์			
	T.....1.3.....แอมป์			
5	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
6	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
7	แรงดัน	✓		
	S.T.....403.....โวลต์			
	R.S.....404.....โวลต์			
	T.R.....405.....โวลต์			
8	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
9	ตรวจสอบชุดควบคุมตู้ Control	✓		
10	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓		
11	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
12	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
13	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังมีข้อบกพร่อง (C/M)

รหัสงาน WW/SLP-O

รหัสเครื่องจักร SLP-C2

เลขที่ใบงาน PA200500051

วันที่ปฏิบัติงาน 22/05/2026

ชื่ออาคาร C11 | ส่วนกลาง CI | โถงปู | ชั้นที่ระบบบันทึกนี้คืออาคาร C

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

อุณหภูมิห้อง

หมายเหตุ

รายละเอียด Pm SLP C2

รายละเอียด Pm ตรวจสอบ

ค่าเบี่ยง

การบันทึก Pm ตรวจสอบ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
1	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
2	ตรวจสอบสภาพ Control	✓			
3	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set...1.3...แอมป์				
4	แรงดัน	✓			
	T-R...405...โวลต์				
	S-T...400...โวลต์				
	R-S...400...โวลต์				
5	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓			
6	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
7	กระแส	✓			
	S...1.3...แอมป์				
	R...1.2...แอมป์				
	T...1.3...แอมป์				
8	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
9	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
11	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
12	ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อตู้ Control	✓			
13	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

1.ผู้ควบคุมงาน

รหัสงาน WM/SP-Q

รหัสเครื่องจักร SP-CJ/01

เลขที่ใบงาน PH260500070

วันที่ปฏิบัติงาน 22/05/2026

ชื่ออาคาร C11 | ส่วนกลางC1 | ไบรน์ | ไบรน์ | ชั้นระบบบังคับลิฟต์อาคาร C

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
อุเทน วัฒนเจริญ

หมายเหตุ

รายละเอียด PM-SP C2/01

สถานที่ PHโครงการรถไฟฟ้า

ตำแหน่ง ตำแหน่ง

การปฏิบัติงาน Pm ตรวจสอบ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
		ที่	แก้ไข	
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
2	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
4	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
5	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
6	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่า Set.....2.1.....แอมป์			
7	แรงดัน	✓		
	T-R.....400.....โวลต์			
	S-T.....403.....โวลต์			
	R-S.....403.....โวลต์			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
9	ตรวจสอบการทำงานของ Fuse Control	✓		
10	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
11	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
12	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
13	กระแส	✓		
	R.....1.9.....แอมป์			
	S.....1.8.....แอมป์			
	T.....1.9.....แอมป์			

รหัสงาน	VH/SP-Q
รหัสเครื่องจักร	SP-C2/02
เลขที่ใบงาน	PA26050071
วันที่ปฏิบัติงาน	22/05/2026
ชื่ออาคาร	C11 ส่วนกลาง C1 ชั้น 1 โซน 1 ชั้นที่ควบคุมบังคับลิฟต์อาคาร C

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ
คุณ พ. ใจจริง

หมายเลข
รายละเอียด PA-SP-C2/02
สถานที่ Pm ตรวจเช็ค
ตำแหน่ง
กรณีปัญหา Pm ตรวจเช็ค

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
1	เบรค	✓			
	S-T 405...ไต่				
	R-S 405...ไต่				
	T-R 406...ไต่				
2	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
6	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
7	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			
8	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	พรีเซ็ต 2.1...แอมป์				
9	กระแส	✓			
	T...1.9...แอมป์				
	S...2.1...แอมป์				
	R...2.0...แอมป์				
10	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓			
11	ตรวจสอบสัญญาณลิฟต์ Control	✓			
12	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
13	ตรวจสอบสภาพ Control	✓			

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

1.คุณ พ. ใจจริง

รหัสงาน

รหัสเครื่องจักร

เลขที่ใบงาน

วันที่ปฏิบัติงาน

ชื่ออาคาร

VW/AR-Q

Aedator-D1

PM2606000-0

22/05/2026

D | 1 | ส่วนกลางD1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | พื้นที่รอบบ้านพัก | เซียวพาร D

ชื่อวิศวกร/ช่างตรวจสอบ
อุษณ พันธ์รุ่งเรือง

นามย่อ

รายละเอียด

รายละเอียด

หมายเหตุ

คำแนะนำ

Pm sensor d1

Pm ตรวจเช็ค

Pm ตรวจเช็ค

Pm ตรวจเช็ค

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่โอเค	
1	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
2	ตรวจสอบจุดยกบานตู้ Control	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
4	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set.....16.....แอมป์			
5	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
6	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
7	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓		
8	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
9	กระแส	✓		
	T.....1.3.....แอมป์			
	R.....1.0.....แอมป์			
	S.....1.2.....แอมป์			
10	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
11	แรงดัน	✓		
	S-T.....404.....โวลต์			
	R-S.....405.....โวลต์			
	T-R.....405.....โวลต์			
12	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
13	ตรวจสอบไฟ Show	✓		

☐

2.ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมทั้งส่งมอบใบเช็ค (CM)

☒

1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเทอร์รี่ จำกัด
อาคารสูงพิเศษ SLP - ไทยรัฐ

รหัสงาน: VN/SLP-Q
รหัสเครื่องจักร: SLP-DI
เลขที่ใบงาน: PM260500053
วันที่ปฏิบัติงาน: 22/05/2026
ชื่ออาคาร: DI 1 | อาคาร NC1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | พื้นที่ระบบน้ำดื่มและอาหาร C

ชื่อหน่วยงาน/ผู้ตรวจสอบ:
อุเทน ทวีรุ่งเรือง

หมายเหตุ:
รายละเอียด: Pm SLP di
สถานที่: Pm ตรวจเช็ค
ตำแหน่ง: Pm ตรวจ
การแก้ไข: Pm ตรวจเช็ค

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่มีข้อบกพร่อง (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
1	แบริ่ง	✓		
	RS-403...โซลิด			
	TR-404...โซลิด			
	ST-402...โซลิด			
2	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓		
3	ตรวจเช็ค Magnetic	✓		
4	ตรวจเช็ค Transformer	✓		
5	ตรวจเช็ค Overload	✓		
	ค่า Set...1.3...แอมป์			
6	กระแส	✓		
	S...1.2...แอมป์			
	R...1.2...แอมป์			
	T...1.3...แอมป์			
7	ตรวจเช็ค Breaker	✓		
8	ตรวจเช็ค Fuse Control	✓		
9	ตรวจเช็ค Control	✓		
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
11	ตรวจเช็ค Show	✓		
12	ตรวจเช็คความปลอดภัย Control	✓		
13	ตรวจเช็ค Relay	✓		

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ซี จำกัด
สำนักงานจัด SP - ไทย ส.

รหัสงาน WW/SP-Q
รหัสเครื่องจักร SP-D1/02
เลขที่ใบงาน PM260500073
วันที่ปฏิบัติงาน 22/05/2026
ชื่ออาคาร D1 | ส่วนกลาง CI | โถง 1 | ชั้นบนบ้านเลขที่ 10 อาคาร D

ชื่อหน่วยงาน/ผู้ตรวจสอบ
อุเทน ทัพสูงเจริญ

หมายเลข
หมายเลข PM-SP-D1/02
ประเภท Pm ตรวจสอบ
ตำแหน่งช่าง Pm ตรวจสอบ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		ดี	ไม่ผ่าน	
1	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
2	กระแส	✓		
	R...1.7...แอมป์			
	T...2.0...แอมป์			
	S...1.8...แอมป์			
3	ตรวจสอบจุดต่อภายในตู้ Control	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
5	แรงดัน	✓		
	TR...403...โวลต์			
	ST...402...โวลต์			
	RS...401...โวลต์			
6	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
7	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓		
8	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
9	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
10	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
11	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
12	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่า Set...2.1...แอมป์			
13	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่พร้อมส่งมอบ (C/M)

รหัสงาน

VW/AR-Q

รหัสเครื่องจักร

Aerator 02

เลขที่ใบงาน

PM260500051

วันที่ปฏิบัติงาน

22/05/2026

ชื่ออาคาร

D 1 | ส่วนล้างDI | โถขยะ | โถขยะ | พื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร D

ชื่อสถานที่/ผู้ตรวจ

อุบล ภูมิเจริญ

หมายเลข

260500051

สถานที่

PM aerator 02

ตำแหน่ง

PM ตรวจเช็ค

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

PM ตรวจเช็ค

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
1	ตรวจสอบสภาพ Control	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
3	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่า Set.....1.6.....แอมป์			
4	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
5	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
6	ตรวจสอบชุดคอนโทรล Control	✓		
7	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
8	กระแส	✓		
	T.....1.5.....แอมป์			
	R.....1.5.....แอมป์			
	S.....1.4.....แอมป์			
9	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
10	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
11	แรงดัน	✓		
	S-T.....405.....โวลต์			
	R-S.....406.....โวลต์			
	T-R.....405.....โวลต์			
12	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
13	ตรวจสอบไฟ Show	✓		

รหัสงาน WW/SLP-Q

รหัสเครื่องจักร SLP-D2

เลขที่ใบงาน PM260500060

วันที่ปฏิบัติงาน 22/05/2026

ชื่ออาคาร D11 | ส่วนกลาง D1 | บะจิว | บะจิว | กับระบบนำบัตรเข้าอาคาร D

ชื่อส่วนงาน/โครงการ
ศูนย์ บัณฑิตวิทยาลัย

หมายเหตุ
รายละเอียด Pm SLP d2
อุปกรณ์ Pm ตรวจสอบ
คำแนะนำ Pm ตรวจสอบ
การดำเนินงาน Pm ตรวจสอบ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ยังไม่ดี	
1	เบรค	✓		
	T-R...404...ไคท์			
	S-T...404...ไคท์			
	R-S...406...ไคท์			
2	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
3	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set...1.3...แอมป์			
4	ตรวจสอบชุดควบคุมตู้ Control	✓		
5	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓		
6	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
8	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
9	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
10	กระแส	✓		
	S...1.2...แอมป์			
	T...1.3...แอมป์			
	R...1.1...แอมป์			
11	ตรวจสอบค่าไฟ Show	✓		
12	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
13	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมส่งมอบงาน (CM)

รหัสงาน WM/SP-Q

รหัสเครื่องจักร SP-D2/01

เลขที่ใบงาน PM260500074

วันที่ปฏิบัติงาน 22/05/2026

ชื่ออาคาร D11 | ชั้นล่าง-01 | ไบร่ | ไบร่ | ชั้นที่ระบุบนป้ายนำสื่ออาคาร D

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
อุเทน พันธ์รุ่งเรือง

หมายเลข
หมายเลข PM-SP-D2/01
สถานะ Pm ตรวจเช็ค
ตำแหน่ง ตำแหน่ง
ตำแหน่ง ตำแหน่ง Pm ตรวจเช็ค

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อากาศเสีย	
1	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
2	กระแส	✓			
	T...1.8...แอมป์				
	R...1.9...แอมป์				
	S...1.9...แอมป์				
3	ตรวจสอบชุดควบคุมตู้ Control	✓			
4	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
5	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
6	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
7	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
8	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
9	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set...2.1...แอมป์				
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
11	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
12	แรงดัน	✓			
	RS...405...โวลต์				
	ST...406...โวลต์				
	TR...404...โวลต์				
13	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓			

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1.ผู้ควบคุม ชนสิทธิ์

รหัสงาน VW/SP-Q

รหัสเครื่องจักร SP-Q2/02

เลขที่ใบงาน PM26050075

วันที่ปฏิบัติงาน 22/05/2026

ชื่ออาคาร D11 | ส่วนกลาง01 | โถงรูป | ไม่ระบุ | ชั้นที่ระบบบันทึก | ชื่ออาคาร 0

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจซ่อม
อุยณ พันธ์รุ่งเรือง

หมายเลข
รายละเอียด PM-Q2/02
สถานที่ Pm ตรวจเช็ค
ตำแหน่ง ตำแหน่ง
กรรมวิธีตรวจ Pm ตรวจเช็ค

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ค	ล/ใจ	
1	กระแส	✓		
	R.....1.9.....แอมป์			
	T.....1.9.....แอมป์			
	S.....1.8.....แอมป์			
2	แรงดัน	✓		
	P.S.....405.....โวลต์			
	S-T.....406.....โวลต์			
	T-R.....405.....โวลต์			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
4	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
5	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
6	ตรวจสอบชุดยกบันได Control	✓		
7	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
8	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓		
9	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
10	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
11	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
12	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set.....2.1.....แอมป์			
13	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน
1.อุยณ พันธ์รุ่งเรือง

บันทึกผลการปฏิบัติงาน
☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมส่งซ่อมแก้ไขอีก (CM)

เอกสารแนบที่ 12
ใบเสร็จมูลฝอย



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCP-00596/69
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569

เทศบาลเมืองกะปูล อำเภอกะปูล จังหวัดภูเก็ต

ได้รับเงินจาก นิติบุคคลอาคารชุด สีสอนโด ศรี

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมโอนและจดทะเบียน	5,520.00	มกราคม 2569
	ที่อยู่ สีสอนโด ศรี ม. ๔-๒ พะนา อ.กะปูล จ.ภูเก็ต		
	รวมเงิน	5,520.00	

ตัวอักษร (ห้าตัวหรือยี่สิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นหลักฐาน



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCP-00781/69
วันที่ 9 มีนาคม 2569

เทศบาลเมืองกะปูล อำเภอกะปูล จังหวัดภูเก็ต

ได้รับเงินจาก นิติบุคคลอาคารชุด สีสอนโด ศรี

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมโอนและจดทะเบียน	5,520.00	กพ 69
	ที่อยู่ นิติบุคคลอาคารชุด สีสอนโด ศรี ม.2 พะนา อ.กะปูล จ.ภูเก็ต		
	รวมเงิน	5,520.00	

ตัวอักษร (ห้าตัวหรือยี่สิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นหลักฐาน

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อได้รับเงินตามเช็ค/เงินสดหรือเช็ค/ตัวแลกเงิน ตามรายละเอียดดังนี้


ชื่อธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาภูเก็ต
เลขที่ 0044085 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569

รวม : 5,520.00 บาท

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อได้รับเงินตามเช็ค/เงินสดหรือเช็ค/ตัวแลกเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาภูเก็ต
เลขที่ 00444101 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

รวม : 5,520.00 บาท

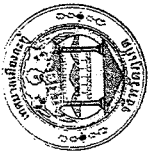

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCP-00917/69
วันที่ 30 มีนาคม 2569

เทศบาลเมืองกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	5,520.00	มีค.69
ที่อยู่ นิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด ศรีภ ม. 2 ถ.วิจิตรสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต			
ด.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต			
รวมเงิน		5,520.00	

ตัวอักษร (หาพื้นที่หรือยืมสินบาทตรา)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้ส่งเงินตามเช็ค/ค่าน้ำเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

เช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาภูเก็ต
เลขที่ 0044120 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2569

รวม : 5,520.00 บาท

รวม : 5,520.00 บาท



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCP-01198/69
วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

เทศบาลเมืองกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	5,520.00	ประจำเดือน เมษายน 2569
ที่อยู่ นิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด ศรีภ ม. 2 ถ.วิจิตรสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 ม. 2- พ. ภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต			
รวมเงิน		5,520.00	

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้ส่งเงินตามเช็ค/ค่าน้ำเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

เช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาภูเก็ต
เลขที่ 00444128 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2569

รวม : 5,520.00 บาท



หน่วยงาน: นิติบุคคลอาคารชุด คีลอนโค ศรีวิทย์
ที่อยู่: 81 ม. 2 ต.เกาะยู่ อ.เกาะยู่ จ.ภูเก็ต 83120
โทร: 093-5849490
เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0994008927339

ใบเสร็จรับเงิน

นางสาวกัญจวรรณ แซ่เตีย
ที่อยู่: 16 ซ. 25 ต. ไทรบุรี อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์: 087-2942171
เลขประจำตัวประชาชน: 1769900216271

เลขที่ 00042026
วันที่ 6 มี.ค 2569

ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่ RCP1-01341/69
วันที่ 26 พฤษภาคม 2569

เทศบาลเมืองกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยเงิน
1	ค่าธรรมเนียมโอนโฉนดที่ดิน	5,520.00	บาท
	ที่อยู่ อาคารชุด คีลอนโค ศรีวิทย์ ม.2 ต.เกาะยู่ อ.เกาะยู่ จ.ภูเก็ต		
	รวมเงิน	5,520.00	

ตัวอักษร (สำหรับหรือยืมเงิน)

ใบเป็นภาระผูกพันแล้ว

ผู้รับเงิน

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้ส่งเงินตามเช็ค/เช็คเงินสด/เช็ค/เช็คเงินฝาก
เลขที่ 00444146 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2569

รวม : 5,520.00 บาท

รวม : 5,520.00 บาท

เอกสารแนบที่ 13
บันทึกการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า

มาตรการได้ไม่จัดทำตรวจสอบหรือตรวจสอบไม่ได้ให้ระบุ NA (NOT APPLICABLE) ซึ่งหมายความว่า
 สรุปผลการปรับปรุงมาตรการยังการปฏิบัติงาน (ให้สรุปความถี่การตรวจสอบนั้นในหมายเหตุลง (ถ้ามี))
 ๐ หน่วยงานและกลุ่มเป้าหมายปกติ ๐ หน่วยงานและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ / ปรับปรุงแก้ไข / ปรับปรุงแก้ไขทันที
 ๐ หน่วยงานและกลุ่มเป้าหมายปกติ ๐ หน่วยงานและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ / ปรับปรุงแก้ไข / ปรับปรุงแก้ไขทันที

TS-E-015-7-02/06/57 - U2

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
แบบแปลนตรวจสอบพร้อมเปลี่ยนแปลงชนิดน้ำมัน

[illegible]

เบอร์ขึ้นรายการ		ชื่อผู้ทำ	วันที่ส่งมอบ		วันที่รับมอบ		หมายเลขเครื่อง		วันที่ 223	
ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ผลการตรวจพบ	มาตรการควบคุม	ผลการแก้ไข	หมายเหตุ					
11	ชุดเครื่องวัดความดัน 1. สถานะขณะเปิด 2. ค่าความดัน	0.0 0.01	ปกติ, มีหน่วยวัดความดัน มีหน่วยวัด Vacuum	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01					
12	ชุดเครื่องวัด TR 1. ความดัน 2. ค่าความดัน 3. สถานะขณะเปิด 4. ค่าความดัน	0.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	ปกติ, มีหน่วยวัดความดัน มีหน่วยวัด Vacuum	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01					
13	Windup Temperature 1. สถานะขณะเปิด 2. ค่าความดัน 3. สถานะขณะเปิด 4. ค่าความดัน	0.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	ปกติ, มีหน่วยวัดความดัน มีหน่วยวัด Vacuum	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01					
14	การตรวจสอบการไหลของน้ำในระบบ 1. สถานะ 2. สถานะขณะเปิด	0.0 0.01 0.01 0.01	ปกติ, มีหน่วยวัดความดัน มีหน่วยวัด Vacuum	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01					
15	การวัดระดับ 1. สถานะ 2. สถานะขณะเปิด	0.0 0.01 0.01 0.01	ปกติ, มีหน่วยวัดความดัน มีหน่วยวัด Vacuum	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01					
16	การวัดระดับของน้ำในระบบ	0.0 0.01	ปกติ, มีหน่วยวัดความดัน มีหน่วยวัด Vacuum	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01					
17	การวัดระดับของน้ำในระบบ	0.0 0.01	ปกติ, มีหน่วยวัดความดัน มีหน่วยวัด Vacuum	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01					
18	การวัดระดับของน้ำในระบบ	0.0 0.01	ปกติ, มีหน่วยวัดความดัน มีหน่วยวัด Vacuum	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01					
19	การวัดระดับของน้ำในระบบ	0.0 0.01	ปกติ, มีหน่วยวัดความดัน มีหน่วยวัด Vacuum	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01					
20	การวัดระดับของน้ำในระบบ	0.0 0.01	ปกติ, มีหน่วยวัดความดัน มีหน่วยวัด Vacuum	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01					
21	การวัดระดับของน้ำในระบบ	0.0 0.01	ปกติ, มีหน่วยวัดความดัน มีหน่วยวัด Vacuum	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01					
22	การวัดระดับของน้ำในระบบ	0.0 0.01	ปกติ, มีหน่วยวัดความดัน มีหน่วยวัด Vacuum	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01					
23	การวัดระดับของน้ำในระบบ	0.0 0.01	ปกติ, มีหน่วยวัดความดัน มีหน่วยวัด Vacuum	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01					

รายงานการประเมินโครงการขอรับรางวัล NA (NOT APPLICABLE) ที่ของนายพศุภ

ประการสุดท้ายเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติงาน (ให้สรุปผลรวมกับการทดสอบเกี่ยวกับแอลง (ถ้ามี))

[illegible]**Exmouth**

เอกสารแนบที่ 14
รายงานการตรวจเช็คสายน้ำดี

ใบตรวจติดตามน้ำดื่มแบบกลาง									
หน่วยงาน		ติดต่อ		วันที่ตรวจ		วันที่ส่งกลับ			
อาคาร A		B		7/1/69		7/1/69			
วันที่	จุดที่	ตาม			วิธี			หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	จากกรณี	ปกติ	แก้ไข	จากกรณี		
	ห้องประชุม	✓			✓				
	ห้องโถง	✓			✓				
	ห้องประชุม 1	✓			✓				
	ห้องประชุม 2	✓			✓				
	ห้องประชุม 3	✓			✓				
	ห้องประชุม 4	✓			✓				
	ห้องประชุม 5	✓			✓				
	ห้องประชุม 6	✓			✓				
	ห้องประชุม 7	✓			✓				
	ห้องประชุม 8	✓			✓				
รวม									

ใบตรวจติดตามน้ำดื่มแบบกลาง									
หน่วยงาน		ติดต่อ		วันที่ตรวจ		วันที่ส่งกลับ			
อาคาร B		B		7/1/69		7/1/69			
วันที่	จุดที่	ตาม			วิธี			หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	จากกรณี	ปกติ	แก้ไข	จากกรณี		
	ห้องประชุม	✓			✓				
	ห้องโถง	✓			✓				
	ห้องประชุม 1	✓			✓				
	ห้องประชุม 2	✓			✓				
	ห้องประชุม 3	✓			✓				
	ห้องประชุม 4	✓			✓				
	ห้องประชุม 5	✓			✓				
	ห้องประชุม 6	✓			✓				
	ห้องประชุม 7	✓			✓				
	ห้องประชุม 8	✓			✓				
รวม									

ใบตรวจเช็คสายไม้ตีส่วนกลาง									
หน่วยงาน		ติดต่อ		วันที่ตรวจพบ		หมายเหตุ			
อาคาร		C		7/1/69					
ชั้นที่	ตาม			วาง			หมายเหตุ		
	ปกติ	แก้ไข	การแก้ไข	ปกติ	แก้ไข	การแก้ไข			
ชั้นที่ 1	✓			✓					
ชั้นที่ 2	✓			✓					
ชั้นที่ 3	✓			✓					
ชั้นที่ 4	✓			✓					
ชั้นที่ 5	✓			✓					
ชั้นที่ 6	✓			✓					
ชั้นที่ 7	✓			✓					
ชั้นที่ 8	✓			✓					
รวม									
หมายเหตุ									

ใบตรวจเช็คสายไม้ตีส่วนกลาง									
หน่วยงาน		ติดต่อ		วันที่ตรวจพบ		หมายเหตุ			
อาคาร		D CLUB HOUSE		7/1/69					
ชั้นที่	ตาม			วาง			หมายเหตุ		
	ปกติ	แก้ไข	การแก้ไข	ปกติ	แก้ไข	การแก้ไข			
ชั้นที่ 1	✓			✓					
ชั้นที่ 2	✓			✓					
ชั้นที่ 3	✓			✓					
ชั้นที่ 4	✓			✓					
ชั้นที่ 5	✓			✓					
ชั้นที่ 6	✓			✓					
ชั้นที่ 7	✓			✓					
ชั้นที่ 8	✓			✓					
รวม									
หมายเหตุ									

ใบตรวจเช็คยานยนต์ส่วนบุคคล											
หน่วยงาน		ชื่อรถ		วันที่ตรวจ							
A		A		09/04/2569							
วันที่	ผู้ขับขี่	ตาม			วอล์ค			หมายเหตุ			
		ปกติ	แก้ไข	จากการเสีย	ปกติ	แก้ไข	จากการเสีย				
	ผู้ขับขี่	✓			✓						
	ผู้ขับขี่ 1	✓			✓						
	ผู้ขับขี่ 2	✓			✓						
	ผู้ขับขี่ 3	✓			✓						
	ผู้ขับขี่ 4	✓			✓						
	ผู้ขับขี่ 5	✓			✓						
	ผู้ขับขี่ 6	✓			✓						
	ผู้ขับขี่ 7	✓			✓						
	ผู้ขับขี่ 8	✓			✓						
รวม											

ใบตรวจเช็คยานยนต์ส่วนบุคคล

FRM-PMR-149 Rev.00/ 10 Feb 2022

ใบตรวจเช็คยานยนต์ส่วนบุคคล											
หน่วยงาน		ชื่อรถ		วันที่ตรวจ							
B		B		09/04/2569							
วันที่	ผู้ขับขี่	ตาม			วอล์ค			หมายเหตุ			
		ปกติ	แก้ไข	จากการเสีย	ปกติ	แก้ไข	จากการเสีย				
	ผู้ขับขี่	✓			✓						
	ผู้ขับขี่ 1	✓			✓						
	ผู้ขับขี่ 2	✓			✓						
	ผู้ขับขี่ 3	✓			✓						
	ผู้ขับขี่ 4	✓			✓						
	ผู้ขับขี่ 5	✓			✓						
	ผู้ขับขี่ 6	✓			✓						
	ผู้ขับขี่ 7	✓			✓						
	ผู้ขับขี่ 8	✓			✓						
รวม											

ใบตรวจเช็คยานยนต์ส่วนบุคคล

FRM-PMR-149 Rev.00/ 10 Feb 2022

ใบตรวจเช็คสายน้ำดีส่วนกลาง									
หน่วยงาน		ชื่ออาคาร		วันที่ตรวจ		วันที่ตรวจพบ			
อาคาร		D CLUB HOUSE		09/05/2563					
วันที่	จุดที่	จุด			วันที่			หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	จากกรณี	ปกติ	แก้ไข	จากกรณี		
	หลังคา	✓			✓				
	หลังคา	✓			✓				
	หลังคา 1	✓			✓				
	หลังคา 2	✓			✓				
	หลังคา 3	✓			✓				
	หลังคา 4	✓			✓				
	หลังคา 5	✓			✓				
	หลังคา 6	✓			✓				
	หลังคา 7	✓			✓				
	หลังคา 8	✓			✓				
	1. ฐาน	✓			✓				
	CLUB HOUSE	✓			✓				
	หลังคา	✓			✓				
	CLUB HOUSE	✓			✓				

หมายเหตุ

เอกสารแนบที่ 15
ใบเสร็จไฟฟ้าและน้ำประปา



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

เลขที่ 200 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (2000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat Yoo, Chatuchak Bangkok (500)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) นิติบุคคลอาคารชุด ซิดคอมโดตริค

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 81 น.2 ต.กะปง อ.ภูเกตุ จ.ภูเก็ต 83120

เลขที่ (No.) XK0612606007402

วันที่ (Date) 19/06/2569

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 859810839906

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 860010889717

วันที่ออกใบแจ้งหนี้ (Invoice Date) 02/07/2569

สาขาที่ออกใบแจ้งหนี้ (Branch No.) 00000

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 860010889717

วันที่ออกใบแจ้งหนี้ (Invoice Date) 02/07/2569

สาขาที่ออกใบแจ้งหนี้ (Branch No.) 00000

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 860010889717

วันที่ออกใบแจ้งหนี้ (Invoice Date) 02/07/2569

สาขาที่ออกใบแจ้งหนี้ (Branch No.) 00000

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 860010889717

วันที่ออกใบแจ้งหนี้ (Invoice Date) 02/07/2569

สาขาที่ออกใบแจ้งหนี้ (Branch No.) 00000

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 860010889717

วันที่ออกใบแจ้งหนี้ (Invoice Date) 02/07/2569

สาขาที่ออกใบแจ้งหนี้ (Branch No.) 00000

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 860010889717

วันที่ออกใบแจ้งหนี้ (Invoice Date) 02/07/2569

สาขาที่ออกใบแจ้งหนี้ (Branch No.) 00000

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 860010889717

วันที่ออกใบแจ้งหนี้ (Invoice Date) 02/07/2569

สาขาที่ออกใบแจ้งหนี้ (Branch No.) 00000

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 860010889717

วันที่ออกใบแจ้งหนี้ (Invoice Date) 02/07/2569

สาขาที่ออกใบแจ้งหนี้ (Branch No.) 00000

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 860010889717

วันที่ออกใบแจ้งหนี้ (Invoice Date) 02/07/2569

สาขาที่ออกใบแจ้งหนี้ (Branch No.) 00000

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 860010889717

วันที่ออกใบแจ้งหนี้ (Invoice Date) 02/07/2569

สาขาที่ออกใบแจ้งหนี้ (Branch No.) 00000

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 860010889717

วันที่ออกใบแจ้งหนี้ (Invoice Date) 02/07/2569

สาขาที่ออกใบแจ้งหนี้ (Branch No.) 00000

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 860010889717

วันที่ออกใบแจ้งหนี้ (Invoice Date) 02/07/2569

สาขาที่ออกใบแจ้งหนี้ (Branch No.) 00000

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 860010889717

วันที่ออกใบแจ้งหนี้ (Invoice Date) 02/07/2569

สาขาที่ออกใบแจ้งหนี้ (Branch No.) 00000

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 860010889717

วันที่ออกใบแจ้งหนี้ (Invoice Date) 02/07/2569

สาขาที่ออกใบแจ้งหนี้ (Branch No.) 00000

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 860010889717

วันที่ออกใบแจ้งหนี้ (Invoice Date) 02/07/2569

สาขาที่ออกใบแจ้งหนี้ (Branch No.) 00000

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 860010889717

วันที่ออกใบแจ้งหนี้ (Invoice Date) 02/07/2569

สาขาที่ออกใบแจ้งหนี้ (Branch No.) 00000

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 860010889717

วันที่ออกใบแจ้งหนี้ (Invoice Date) 02/07/2569

สาขาที่ออกใบแจ้งหนี้ (Branch No.) 00000

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 860010889717

วันที่ออกใบแจ้งหนี้ (Invoice Date) 02/07/2569

สาขาที่ออกใบแจ้งหนี้ (Branch No.) 00000

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 860010889717

วันที่ออกใบแจ้งหนี้ (Invoice Date) 02/07/2569

สาขาที่ออกใบแจ้งหนี้ (Branch No.) 00000

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 860010889717

วันที่ออกใบแจ้งหนี้ (Invoice Date) 02/07/2569

สาขาที่ออกใบแจ้งหนี้ (Branch No.) 00000



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngum Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0954000165501

ชื่อ (Name) นิติบุคคลอาคารชุด ดิเคอนโคตรีก

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 81 ม.2 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0954000927339 สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020018656833 รหัสการไฟฟ้า K06101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 09/2569 รหัสเครื่องวัด 6500648809 ประเภทอัตรา 3224 วันที่อ่านหน่วย 31/03/2569 เลขที่อ่านครั้งหลัง 322.270 เลขที่อ่านครั้งก่อน 302.440 อัตราค่า Ft 0.0972 บาท/หน่วย ค่า Ft 3743.85บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 131601.76 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 38517.00	38,517.00	135,345.61
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		135,345.61
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		9,474.19
รวมทั้งสิ้น (Total)		144,819.80

เอกสารนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติและไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติและไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority C=TH,O=Thai Digital, ID Company Limited,CN=Thai Digital, ID CA G3 Date: 2024.04.19 15:45:38 01:154-162	Serial No. 5816182351961132288
--	--------------------------------



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngum Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) นิติบุคคลอาคารชุด ดิเคอนโคตรีก

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 81 ม.2 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000927339 สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020018656833 รหัสการไฟฟ้า K06101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 04/2569 รหัสเครื่องวัด 6500648809 ประเภทอัตรา 3224 วันที่อ่านหน่วย 30/04/2569 เลขที่อ่านครั้งหลัง 339.320 เลขที่อ่านครั้งก่อน 322.270 อัตราค่า Ft 0.0972 บาท/หน่วย ค่า Ft 3582.79บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 123471.94 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 36860.00	36,860.00	127,054.73
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		127,054.73
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		8,893.83
รวมทั้งสิ้น (Total)		135,948.56

เอกสารนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติและไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติและไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority C=TH,O=Thai Digital, ID Company Limited,CN=Thai Digital, ID CA G3 Date: 2024.04.19 15:45:38 01:154-162	Serial No. 5816182351961132288
--	--------------------------------

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี e-Receipt/ e-Tax Invoice

เลขที่ (No.) XK0612605007406
วันที่ (Date) 19/05/2569

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 860010779377

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000



ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี
e-Receipt/ e-Tax Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)
เลขที่ 200 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)
200 Nginn Wong Wan Rd., Lat Yoo, Chatuchak Bangkok 10900

เลขที่ (No.) XK0612602007392
วันที่ (Date) 19/02/2569

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 433506058791

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) นิติบุคคลอาคารชุด ดิอนโคตริก

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 81 ม.2 ต.กะตู่ อ.กะตู่ จ.ภูเก็ต 83120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000927339 สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020018656833 รหัสการค้าไฟฟ้า K06101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 01/2569 รหัสเครื่องวัด 6500648809 ประเภทอัตรา 3224 วันที่อ่านหน่วย 31/01/2569 เลขที่อ่านครั้งหลัง 283.760 เลขที่อ่านครั้งก่อน 265.710 อัตราค่า Ft 0.0972 บาท/หน่วย ค่า Ft 3621.57 บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 127895.31 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 37259.00	37,259.00	131,516.88
หักบัญชี อ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ย่อย เทคโนโลยีส ภูเก็ต เลขที่บัญชี 885301XXXX		
รวม ราคาเงินค่าบริการ (Sub Total)		131,516.88
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		9,206.18
รวมทั้งสิ้น (Total)		140,723.06

เอกสารนี้อาจจะระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีลักษณะดังนี้

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ไม่ได้มีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการรับรองหรือการรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority C=TH;O=Thai Digital ID Company Limited;CN=Thai Digital ID CA G3 dn:154-762	Serial No. 581618235196113288
---	-------------------------------



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)
เลขที่ 200 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)
200 Nginn Wong Wan Rd., Lat Yoo, Chatuchak Bangkok 10900

เลขที่ (No.) XK0612603007423
วันที่ (Date) 19/03/2569

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 312510999983

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) นิติบุคคลอาคารชุด ดิอนโคตริก

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 81 ม.2 ต.กะตู่ อ.กะตู่ จ.ภูเก็ต 83120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000927339 สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020018656833 รหัสการค้าไฟฟ้า K06101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 02/2569 รหัสเครื่องวัด 6500648809 ประเภทอัตรา 3224 วันที่อ่านหน่วย 28/02/2569 เลขที่อ่านครั้งหลัง 302.440 เลขที่อ่านครั้งก่อน 283.760 อัตราค่า Ft 0.0972 บาท/หน่วย ค่า Ft 3512.42 บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 125730.94 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 36136.01	36,136.01	127,945.36
ชำระเงินส่วนที่เหลือ หน่วยที่ชำระ 36136.01		
หักบัญชี อ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ย่อย เทคโนโลยีส ภูเก็ต เลขที่บัญชี 885301XXXX		
รวม ราคาเงินค่าบริการ (Sub Total)		127,945.36
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		8,956.18
รวมทั้งสิ้น (Total)		136,901.54

เอกสารนี้อาจจะระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีลักษณะดังนี้


THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ไม่ได้มีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการรับรองหรือการรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority C=TH;O=Thai Digital ID Company Limited;CN=Thai Digital ID CA G3 dn:154-762	Serial No. 581618235196113288
---	-------------------------------

01154 762

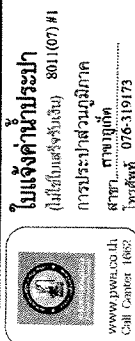

8011(07) #1

การประชาสัมพันธ์

1. **THE STATE OF TEXAS,**
 2. **COUNTY OF DALLAS,**
 3. **do hereby certify that**
 4. **the within and foregoing is a true and correct**
 5. **copy of the original as the same appears on the**
 6. **records of said County.**
 7. **Witness my hand and the seal of said County**
 8. **this 1st day of May, 1907.**
 9. **County Clerk.**

๙๗๗ ๖๖๖๖๖
 ๖๖๖๖๖ ๐๗๖-๓๑๙๑๗๓

ชื่อผู้ค้นคว้า วัตถุประสงค์ตามหลักสูตร คณิตศาสตร์
ที่ 81 ม.2 อ.วิจิตตวงมา ม.เกษตร อ.เกษตร

วณด้วยโปรแกรม	04/04/09
เลขในมาตรฐาน	530725
	525381

ส่วนลด	0.00	บาท
รวมเงินที่ต้องชำระ	\$50.00	

รวมเงินครั้งนี้	0	เดือน	1/2,581.97 บาท
ค่าน้ำค่างข้าวจะ			0.00 บาท

โปรดชมรมพิเศษบัญชีภายในวันที่ 20/04/๕๐
โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้

โปรดระวังมัจฉาที่หลบถ้ำกับเงินตัวที่ปรปว

การประปาส่วนภูมิภาค

เลขที่: WT1216/6991
รุ่นเคาน์: 25 มีนาคม
โทรศัพท์: 074-319173
แฟกซ์: 12160459413

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 152556 สาขา : 00000
จำนวนเงินรวมภาษี 4656800

จำนวน	0
ค่าบริการ	550.00

[illegible]

เบแจงคานาประปา

การประชาสัมพันธ์

ສາວາ..... ຕາຍພຸດທະ

05705/69 11:24 12/05/69 030006.91

วันที่	04/04/69	05/05/69
วันเดือนปีที่ยาน	520726	525574

ค่าตอบแทน	145,773.25 บาท
รวม	0.00 บาท

ภาษาผู้ศึกษาเพิ่ม	๑,๐๔๔.๐๐ บาท
รวมเงินครั้งนี้	156,565.88 บาท

ไปตรวจเห็นจนบัดนี้ภายในวันที่ 20/05/69

และเสียดำทรมานในการประสูติจนกว่า

รวม	3344	4856
-----	------	------

คณะผู้บริหาร
เลขที่ : WT1216/699
วันเดือนปี : 27 เมษายน
โทรศัพท์ : 076-319173
ถะยู อภินิหาร อภิสิทธิ์ 85120

ที่อยู่: ๘1 ม.2 ร.๖๓๕๔กรม ท.กษย ๒.กษย ๗.กษย ๘3120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 152556 หมายเลข : 00000

200,747.00	0	550.00
รวม		
จำนวนเงิน		
ค่าเฉลี่ย		

กาน้ำใบชงดื่ม 7 ½	11,200.79
รวมทั้งหมด	172,587.79

ใบแจ้งค่าน้ำประปา
(ไม่ถือเป็นเสร็จเงิน) 8011(07) #1

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขา ราชบุรี โทร. 076-319173

www.pwa.co.th
Call Center 1882

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยรวม
121660097207	12160459413	1216-22
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันที่ครบชำระ	เดือน/ปี
05/02/69 14:03		03/00/69

ชื่อผู้ใช้น้ำ	นิติบุคคลทางการค้า คือคุณ โค รุ่งทิพย์
ที่อยู่	81 ม.2 ถ.วิเศษสงคราม ต.เกาะขี อ.เกาะขี จ.ราชบุรี 71120
ข้อมูลการใช้น้ำ	ครัวเรือน
วันเดือนปีใช้/วัน	05/01/69
เลขที่มาตรวัดน้ำ	515137
หน่วยน้ำที่ใช้	5,388,000 ลิตร
ค่าน้ำประปา	71 (69/02)
ส่วนลด	0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป	550.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	11,807.46 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระ	180,485.46 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0 เดือน
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น	180,485.46 บาท

ใบแจ้งค่าน้ำประปาฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากข้อมูลการใช้น้ำจริง
โปรดชำระค่าน้ำประปาตามยอดที่แจ้งให้ทราบ
หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขา ราชบุรี โทร. 076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยรวม
121660097207	12160459413	1216-22

การประปาส่วนภูมิภาค สาขา ราชบุรี	ใบแจ้งค่าน้ำประปาฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากข้อมูลการใช้น้ำจริง
เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ : 121660097207	เลขที่ผู้ใช้น้ำ : 12160459413
หน่วยรวม : 5,388,000 ลิตร	หน่วยรวม : 5,388,000 ลิตร
ค่าน้ำประปา : 71 (69/02)	ค่าน้ำประปา : 71 (69/02)
ส่วนลด : 0.00 บาท	ส่วนลด : 0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป : 550.00 บาท	ค่าบริการทั่วไป : 550.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม : 11,807.46 บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม : 11,807.46 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระ : 180,485.46 บาท	รวมเงินที่ต้องชำระ : 180,485.46 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ : 0 เดือน	ค่าน้ำค้างชำระ : 0 เดือน
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น : 180,485.46 บาท	รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น : 180,485.46 บาท

ใบแจ้งค่าน้ำประปา
(ไม่ถือเป็นเสร็จเงิน) 8011(07) #1

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขา ราชบุรี โทร. 076-319173

www.pwa.co.th
Call Center 1882

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยรวม
121660097207	12160459413	1216-22
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันที่ครบชำระ	เดือน/ปี
05/02/69 14:03		03/00/69

ชื่อผู้ใช้น้ำ	นิติบุคคลทางการค้า คือคุณ โค รุ่งทิพย์
ที่อยู่	81 ม.2 ถ.วิเศษสงคราม ต.เกาะขี อ.เกาะขี จ.ราชบุรี 71120
ข้อมูลการใช้น้ำ	ครัวเรือน
วันเดือนปีใช้/วัน	05/02/69
เลขที่มาตรวัดน้ำ	520725
หน่วยน้ำที่ใช้	4,656,000 ลิตร
ค่าน้ำประปา	71 (69/03)
ส่วนลด	0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป	550.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	9,833.95 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระ	150,318.95 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0 เดือน
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น	150,318.95 บาท

ใบแจ้งค่าน้ำประปาฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากข้อมูลการใช้น้ำจริง
โปรดชำระค่าน้ำประปาตามยอดที่แจ้งให้ทราบ
หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขา ราชบุรี โทร. 076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยรวม
121660097207	12160459413	1216-22

การประปาส่วนภูมิภาค สาขา ราชบุรี	ใบแจ้งค่าน้ำประปาฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากข้อมูลการใช้น้ำจริง
เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ : 121660097207	เลขที่ผู้ใช้น้ำ : 12160459413
หน่วยรวม : 4,656,000 ลิตร	หน่วยรวม : 4,656,000 ลิตร
ค่าน้ำประปา : 71 (69/03)	ค่าน้ำประปา : 71 (69/03)
ส่วนลด : 0.00 บาท	ส่วนลด : 0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป : 550.00 บาท	ค่าบริการทั่วไป : 550.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม : 9,833.95 บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม : 9,833.95 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระ : 150,318.95 บาท	รวมเงินที่ต้องชำระ : 150,318.95 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ : 0 เดือน	ค่าน้ำค้างชำระ : 0 เดือน
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น : 150,318.95 บาท	รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น : 150,318.95 บาท

๓ ธันวาคม ๖๐ ๒๓.

๓ ธันวาคม ๖๐ ๒๓.

๓ ธันวาคม ๖๐ ๒๓.

