



RAJTHANEE HOSPITAL
โรงพยาบาลราชธานี

กรกฎาคม 2569

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(ระยะดำเนินการ)
(รายงานฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569

โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค

ที่ตั้งโครงการ : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร หินกอง-ภาชี)
ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
เจ้าของโครงการ : บริษัท โรงพยาบาลราชธานี หนองแค จำกัด
ที่อยู่เจ้าของโครงการ : เลขที่ 111 หมู่ที่ 3 ถนนโรนระ ตำบลคลองสวนพลู
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



บริษัท เอนไวรอนเม้นทิล มูฟเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 49/81 ม.8 ซ.แผ่นดินทอง 38 ถ.ติวานนท์
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125549003669
โทร 02 589 2919
มือถือ 09 9774 7682, 09 4337 8282



บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
เลขที่ 10 ซ.พงศ์สวัสดิ์ 10 ต.ท่าทราย
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125557027482
โทร 02 589 2919
มือถือ 09 9774 7682 / 09 4337 8282


หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ โรงพยาบาล ราชธานี หนองแค

๒๗ กค ๒๕๖๙

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่าบริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาล ราชธานี หนองแค ตั้งอยู่ที่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร
หินกอง-ภาชี) ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ฉบับประจำเดือน

- (✓) มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙
() กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
() อื่น ๆ (ระบุ).....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
1.นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด		ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
2.นางสาวธีรารักษ์ สัตติธรรมเสริญ		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
3. นายยศนันท์ ไทรฐาน		วิศวกรสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงศกร สง่าผล)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด



บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.
www.ENVIMOVE-THAI.COM

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ โรงพยาบาลราชธานี หนองแค

1. ชื่อโครงการ โรงพยาบาลราชธานี หนองแค
2. สถานที่ตั้ง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร-หินกอง-ภาชี) ตำบลบัวลอย อำเภอนองแค
จังหวัดสระบุรี
3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท โรงพยาบาลราชธานี หนองแค จำกัด
4. สถานที่ติดต่อ เลขที่ 111 หมู่ที่ 3 ถนนโรจนะ ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
5. จัดทำโดย บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 8 มีนาคม 2565
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครึ่งสุดท้าย เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567
8. รายละเอียดโครงการ แสดงรายละเอียดทั้งหมดในรายนวนบทที่ 1 บทนำ



แบบใบอนุญาตประเภทนิติบุคคล

ใบอนุญาตเลขที่ ๑๗/๒๕๖๗

ใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิติบุคคล

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้เพื่อแสดงว่า

บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามกฎหมายการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

พ.ศ ๒๕๖๕

โดยมีอายุใบอนุญาตกำหนด ๓ ปี

ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๗๐

โดยผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ ๒๕๖๗

(นายประเสริฐ ศิริินภาพร)

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



caf8d05a

Signed by
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Office Of Natural Resources and Environmental Policy and
Planning

เงื่อนไขที่ผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติ มีดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และพึงใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ที่ได้รับทำนั้น

(๒) ไม่บิดเบือนข้อมูลที่จะนำเสนอ เพื่อหวังให้งานบรรลุเป้าหมาย

(๓) ไม่ลงลายมือชื่อเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในงานที่ตนไม่ได้รับทำหรือตรวจสอบด้วยตนเองหรือกระทำการใดที่แสดงให้เห็นว่าตนมีสิทธิที่จะปฏิบัติงานในวิชาชีพอื่นที่เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(๔) ไม่คัดลอกรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งหมดหรือบางส่วน จากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อื่นนั้น ยกเว้นเป็นการนำตัวเลขหรือข้อมูลบางส่วนมาใช้ในการอ้างอิงหรือการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(๕) ไม่ละทิ้งงานที่ได้รับทำโดยไม่มีเหตุอันสมควร

(๖) ไม่ปลอมแปลงหรือให้ข้อมูลที่ผิดพลาดเกี่ยวกับคุณสมบัติประสิทธิภาพ หรือภาระความรับผิดชอบที่ผ่านมาของตน

(๗) ไม่แอบอ้างนำชื่อและ/หรือประวัติผลงานของผู้อื่นมาใช้ในการเสนองาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของชื่อนั้น และหากได้รับอนุญาตต้องมีหนังสือแสดงการยินยอม

(๘) ไม่โฆษณา เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริง

(๙) กำหนดเงื่อนไขจำกัดขนาด ลักษณะ หรือประเภทของกิจการที่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะมีสิทธิทำรายงาน ไม่มี

สารบัญ

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญตาราง	ค
สารบัญรูป	ง
สารบัญภาคผนวก	ฉ
บทที่ 1 บทนำ	1-1
1.1 บทนำ	1-1
1.2 วัตถุประสงค์ในการจัดทำรายงานฯ	1-2
1.3 รายละเอียดของโครงการ	1-2
1.3.1 ที่ตั้ง ประเภท และขนาดของโครงการ	1-3
1.4 ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ	1-6
1.4.1 น้ำใช้	1-6
1.4.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	1-6
1.4.3 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	1-6
1.4.4 การจัดการมูลฝอย	1-7
1.4.5 ระบบไฟฟ้า	1-7
1.4.6 ระบบการจราจรและพื้นที่จอดรถ	1-7
1.5 การจัดพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	1-7
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.1 แผนและวิธีการติดตามตรวจสอบ	2-1
2.2 ผลการติดตามตรวจสอบ	2-1
บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.1 สภาพภูมิประเทศ	3-14
3.2 การใช้น้ำ	3-14
3.3 คุณภาพอากาศ	3-14
3.4 เสียง	3-14
3.5 คุณภาพ/การบำบัดน้ำเสีย	3-15
3.6 การคมนาคม	3-33
3.7 การจัดการมูลฝอย	3-34
3.7.1 มูลฝอยทั่วไป	3-34
3.7.2 มูลฝอยติดเชื้อ	3-35
3.8 การใช้ไฟฟ้า	3-35
3.9 การใช้น้ำ	3-36

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.10 การระบายน้ำ	3-36
3.11 การป้องกันอัคคีภัย	3-36
3.12 ระบบระบายอากาศ	3-37
3.13 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	3-38
3.14 สาธารณสุข	3-38
3.15 ทัศนียภาพและพื้นที่สีเขียว	3-39
3.16 การบดบังแสงแดด	3-40
3.17 การบดบังทิศทางลม	3-40
3.18 การบดบังคลื่นสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์	3-40
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.3 ข้อเสนอแนะ	4-3

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
2-1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)	2-2
3-1	สรุปผลปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)	3-2
3.5-1	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณจุดตรวจคุณภาพน้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด น้ำเสีย ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2569	3-21
3.5-2	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณจุดตรวจคุณภาพน้ำทิ้งหลังออกจากระบบ บำบัดน้ำเสีย ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2569	3-21
3.5-3	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อกักน้ำสุดท้ายของโครงการ ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2569	3-21

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
1.3.1-1 ตำแหน่งที่ตั้งโครงการ และโครงข่ายถนนโดยรอบ	1-3
1.3.1-2 ผังแสดงตำแหน่งที่ตั้งอาคาร	1-4
1.3.1-3 สภาพปัจจุบันโครงการ	1-5
2-1 สภาพปัจจุบันของโครงการ	2-63
2-2 การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	2-63
2-3 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	2-64
2-3 การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	2-64
2-4 การจัดการจราจร ป้าย และสัญลักษณ์จราจรภายในโครงการ	2-65
2-5 ตำแหน่งระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	2-69
2-6 การสูบล้างปลักจากถังแยกตะกอน	2-69
2-7 ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการและถนนภายในโครงการ	2-69
2-8 การจัดการมูลฝอยภายในโรงพยาบาล	2-70
2-9 ระบบไฟฟ้า	2-73
2-10 การอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน	2-74
2-11 การตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในโครงการ	2-75
2-12 ถังสำรองน้ำใช้ของโครงการ	2-77
2-13 ระบบระบายน้ำของโครงการ	2-78
2-14 ขุดลอกตะกอนบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล	2-79
2-15 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย	2-79
2-16 การระบายอากาศของโครงการ	2-82
2-17 การรักษาความปลอดภัยของโครงการ	2-82
2-18 ด้านการสาธารณสุข	2-83
3.5-1 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	3-15
3.5-2 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้งหลังเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	3-16
3.5-3 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อกักน้ำสุดท้าย	3-16
3.5-4 กราฟผลการตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH)	3-22
3.5-5 กราฟผลการตรวจวัดบีโอดี (BOD)	3-23
3.5-6 กราฟผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	3-24
3.5-7 กราฟผลการตรวจวัดของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS)	3-25
3.5-8 กราฟผลการตรวจวัดน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	3-26
3.5-9 กราฟผลการตรวจวัดซัลไฟด์ Sulfide	3-27
3.5-10 กราฟผลการตรวจวัดปริมาณไนโตรเจนอินทรีย์ทั้งหมด (TKN)	3-28

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.5-11 กราฟผลการตรวจวัดของแข็งตกตะกอน (SS)	3-29
3.5-12 กราฟผลการตรวจวัดแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	3-30
3.5-13 กราฟผลการตรวจวัดแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	3-31
3.5-14 กราฟผลการตรวจวัดคลอรีนอิสระ (Free Chlorine)	3-32

สารบัญภาคผนวก

- ภาคผนวกที่ 1-1 หนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวกที่ 1-2 ใบอนุญาตการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.1)) และ ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 12/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567
- ภาคผนวกที่ 1-3 ใบอนุญาตการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.1)) และ ต่อมาภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จโครงการ และได้ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เลขที่ 11/2567 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2567 และเลขที่ 17/2567 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2567
- ภาคผนวกที่ 1-4 ใบรับรองการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.5)) พร้อม ทั้งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ขนาด 134 เตียง ใบอนุญาตเลขที่ 10201000867 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2568
- ภาคผนวกที่ 1-5 ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
- ภาคผนวกที่ 1-6 แบบประกอบใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (อ.5)
- ภาคผนวกที่ 2-1 บันทึกข้อความการจัดจ้างผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียและรายงานควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลราชธานี หนองแค
- ภาคผนวกที่ 2-2 แบบทส.1
- ภาคผนวกที่ 2-3 แบบทส.2
- ภาคผนวกที่ 2-4 ใบเสร็จชำระเงินค่าสูบ่อเกรอะ กากตะกอน กากไขมัน
- ภาคผนวกที่ 2-5 ใบเสร็จการจัดเก็บมูลฝอยจากองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย
- ภาคผนวกที่ 2-6 การฝึกอบรมการดูแลความสะอาด
- ภาคผนวกที่ 2-7 รายงานการนำส่งมูลฝอยติดเชื้อ
- ภาคผนวกที่ 2-8 มาตรการประหยัดพลังงานภายในโรงพยาบาล
- ภาคผนวกที่ 2-9 เอกสารประชาสัมพันธ์การเปิดใช้โรงพยาบาล
- ภาคผนวกที่ 2-10 รายงานการตรวจสอบอาคาร ประจำปี 2568
- ภาคผนวกที่ 2-11 เอกสารผลการตรวจวัดน้ำใช้ และน้ำประปา
- ภาคผนวกที่ 3-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง
- ภาคผนวกที่ 3-2 หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการฯ
- ภาคผนวกที่ 3-3 ใบ Calibration

บทที่ 1
บทนำ

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาของโครงการ

โครงการ โรงพยาบาลราชธานี หนองแค ตั้งอยู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร หินกอง- ภาษี) ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ดำเนินการโดย บริษัท โรงพยาบาลราชธานี หนองแค จำกัด โครงการประกอบด้วยอาคารโรงพยาบาล มีจำนวนเตียง 138 เตียง และอาคารบริการ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งนี้ โครงการได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และได้รับเห็นชอบกับ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้รับความ เห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1010.5/4248 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2565 (รายละเอียดดัง **ภาคผนวก 1-1** หนังสือเห็นชอบรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม)

อย่างไรก็ตาม ตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสือเห็นชอบ ฯ ได้กำหนดให้โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้อย่าง เคร่งครัด โดยโครงการได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 12/2565 ลงวันที่ 21 เมษายน 2565 (**ภาคผนวก 1-2** ใบอนุญาตการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน อาคาร (แบบ อ.1)) และใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 12/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567 (**ภาคผนวก 1-3** ใบอนุญาตการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.1)) และต่อมาภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จโครงการ และได้ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง อาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เลขที่ 11/2567 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2567 และเลขที่ 17/2567 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2567 (**ภาคผนวก 1-4** ใบรับรองการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.5)) พร้อมทั้งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ขนาด 134 เตียง ใบอนุญาตเลขที่ 10201000867 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2568 (**ภาคผนวก 1-5** ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล) และ แสดงรูปแบบประกอบใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (อ.5) ดัง**ภาคผนวก 1-6**

สำหรับรายงานฉบับนี้จัดเป็นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ เป็นรายงานฯ ระยะดำเนินการ ประจำปี เดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ซึ่งบริษัท โรงพยาบาลราชธานี หนองแค จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท เอนไวรอน เมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวง ทบวงกรมฯ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับ อนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2568

1.2 วัตถุประสงค์ในการจัดทำรายงานฯ

1.2.1 เพื่อรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ) ระหว่าง เดือนมกราคม ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2569

1.2.2 เพื่อรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ) ระหว่าง เดือนมกราคม ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2569

1.2.2 เพื่อให้ข้อเสนอแนะในกรณีที่โครงการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการฯ หรือยังคงมีผลกระทบหลงเหลืออยู่โดยจะเสนอแนะมาตรการที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงหรือดีกว่ามาตรการเดิม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชน

1.3 รายละเอียดของโครงการ


1.3.1 ที่ตั้ง ประเภท และขนาดของโครงการ

โครงการ โรงพยาบาลราชธานี หนองแค ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร หินกอง-ภาชี) ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี (รูปที่ 1.3.1-1 ตำแหน่งที่ตั้ง โครงการ และโครงข่าย ถนนโดยรอบ) เป็นโครงการประเภทโรงพยาบาล มีจำนวนเตียงผู้ป่วยไว้ค้างคืน 138 เตียง ขนาดพื้นที่ 19-1-19.4 ไร่ (รูปที่ 1.3.1-2 ผังแสดงตำแหน่งที่ตั้งอาคาร)


- 1) อาคารโรงพยาบาล ความสูง 7 ชั้น
- 2) อาคารปลายฟ้า (ห้องดับจิต) ความสูง 1 ชั้น
- 3) อาคารซักฟอก ความสูง 1 ชั้น
- 4) อาคารคัดแยกขยะ ความสูง 1 ชั้น
- 5) อาคารเก็บอุปกรณ์ ความสูง 1 ชั้น
- 6) อาคารคลังน้ำเกลือ-คลังเวชภัณฑ์ ความสูง 1 ชั้น
- 7) อาคารไต้เตียม ความสูง 1 ชั้น

สำหรับพื้นที่โครงการมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้ (รูปที่ 1.3.1-3 สภาพปัจจุบันโครงการ)

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร หินกอง-ภาชี) และถัดออกไปเป็นอาคารพาณิชย์สำหรับเช่า 2-3 ชั้น
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	บึงปตท. สุวรรณศร กม.84 และพื้นที่ว่าง (ปัจจุบันเป็นพื้นที่บ้านพักคนงาน)
ทิศใต้	ติดต่อกับ	โรงงานอุตสาหกรรมของบริษัท ก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์ จำกัด (ปิดกิจการ)
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	กลุ่มอาคารพักอาศัย 2 ชั้น และบริษัท ก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์ จำกัด (ปิดกิจการ) จำกัด

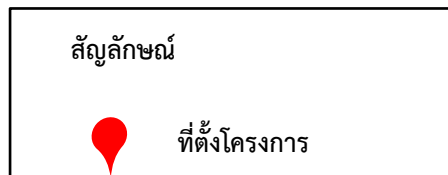

รูปที่ 1.3.1-1 ตำแหน่งที่ตั้งโครงการ และโครงข่ายถนนโดยรอบ

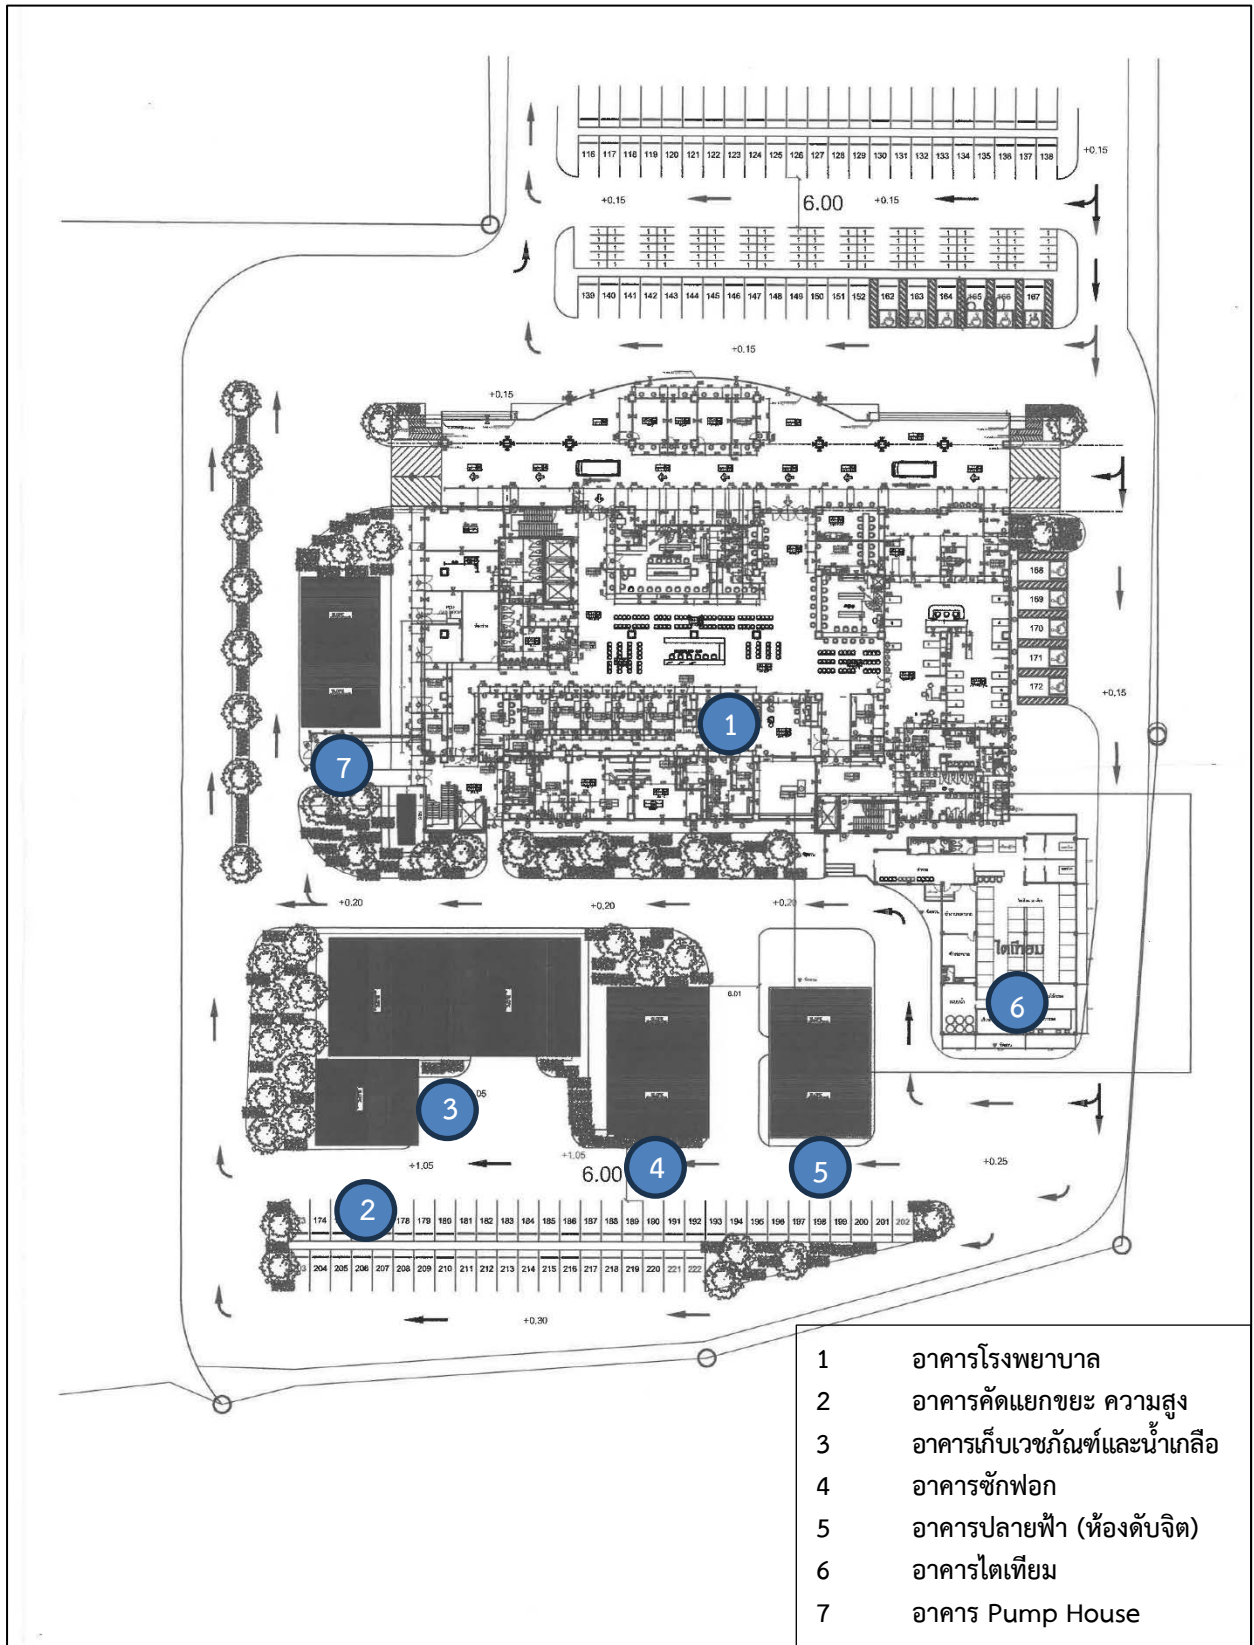

รูปที่ 1.3.1-2 ผังแสดงตำแหน่งที่ตั้งอาคาร

	
สภาพพื้นที่โครงการ โรงพยาบาลราชธานี หนองแค	
	
ทิศเหนือ : ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร หินกอง-ภาชี) อาคารพาณิชย์สำหรับเช่า 2-3 ชั้น	ทิศตะวันออก : ป้อมปท. สุวรรณศร กม.84 และพื้นที่ว่าง
	
ทิศใต้ : โรงงานอุตสาหกรรมของบริษัท ก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์ จำกัด	ทิศตะวันตก : กลุ่มอาคารพักอาศัย 2 ชั้น และบริษัท ก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์ จำกัด (ปิดกิจการ) จำกัด

รูปที่ 1.3.1-3 สภาพปัจจุบันโครงการ

1.4 ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ

1.4.1 น้ำใช้

โครงการได้รับบริการจ่ายน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองแค ซึ่งมีโครงข่ายท่อประธาน (Bulk Lines) วางเลียบถนนทางสาธารณะด้านหน้าโครงการ โดยโครงการติดตั้งมิเตอร์รับน้ำจากท่อประธานผ่านท่อของโครงการเข้าสู่ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดินของอาคารโรงพยาบาล ขนาดความจุ 500 ลูกบาศก์เมตร และถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าขนาดความจุ 200 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาณน้ำสำรองเพื่อการอุปโภค-บริโภค ภายในโครงการทั้งหมด 700 ลูกบาศก์เมตร

1.4.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

แหล่งกำเนิดน้ำเสียของโครงการมาจากกิจกรรมต่างๆ ภายในอาคารโรงพยาบาล และภายในอาคารบริการต่าง ๆ ได้แก่ น้ำอาบ น้ำซักล้าง น้ำซักโครก เป็นต้น น้ำเสียและสิ่งปฏิกูลที่ระบายออกจากเครื่องสุขภัณฑ์ในห้องส้วมและห้องน้ำ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้น้ำของแต่ละอาคารจะถูกระบายเข้าสู่ระบบท่อน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียชนิด Fixed Film Aeration Tank ออกแบบรองรับปริมาณน้ำเสียได้ 120 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด ซึ่งอยู่ใต้ดินด้านทิศตะวันออกของอาคารโรงพยาบาล

1.4.3 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม

พื้นที่ระบายน้ำของโครงการ แบ่งออกเป็น 2 โซน ได้แก่

1) โซน A มีขนาดพื้นที่ดิน 14,036 ตารางเมตร มีพื้นที่อาคาร 3,161 ตารางเมตร มีบ่อหน่วงน้ำ จำนวน 1 บ่อ กว้าง 3.0 เมตร ยาว 40.0 เมตร ความสูง 5.55 เมตร (ระดับน้ำลึก 4.0 เมตร) สามารถรองรับน้ำได้ 480 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ 1 ใช้เครื่องสูบน้ำที่มีอัตราการสูบน้ำ 300 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (5.00 ลบ.เมตร/นาที่) ที่แรงดัน 18.10 เมตร จำนวน 2 เครื่อง โดยมีกำลังไฟฟ้าเครื่องละ 45.00 กิโลวัตต์ ใช้ท่อส่งขนาด 60 เซนติเมตร ซึ่งสามารถดูดน้ำจากบ่อหน่วงน้ำที่ต้องหน่วงน้ำในอัตรา 442.17 ลูกบาศก์เมตร ลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะได้ในเวลา 1 ชั่วโมง 24 นาที

2) โซน B มีขนาดพื้นที่ดิน 16,841.6 ตารางเมตร มีพื้นที่อาคาร 1,453.0 ตารางเมตร มีบ่อหน่วงน้ำ จำนวน 1 บ่อ กว้าง 3.0 เมตร ยาว 35.0 เมตร ความสูง 5.35 เมตร (ระดับน้ำลึก 3.75 เมตร) สามารถรองรับน้ำได้ 315 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ 2 ใช้เครื่องสูบน้ำที่มีอัตราการสูบน้ำ 300 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (5.00 ลบ.เมตร/นาที่) ที่แรงดัน 18.10 เมตร จำนวน 2 เครื่อง โดยมีกำลังไฟฟ้าเครื่องละ 45.00 กิโลวัตต์ ใช้ท่อส่งขนาด 60 เซนติเมตร ซึ่งสามารถดูดน้ำจากบ่อหน่วงน้ำที่ต้องหน่วงน้ำในอัตรา 393.75 ลูกบาศก์เมตร ลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะได้ในเวลา 1 ชั่วโมง 3 นาที

1.4.4 การจัดการมูลฝอย

แหล่งกำเนิดมูลฝอยของโครงการมาจากกิจกรรมของผู้ใช้บริการในส่วนต่างๆ ภายในโรงพยาบาล โดยมูลฝอยที่เกิดขึ้น ได้แก่ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยย่อยสลายได้ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ โดยโครงการได้จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวที่มีประตูปิดมิดชิด อยู่ทางด้านทิศใต้ของโครงการ โดยแบ่งเป็น ห้องพักมูลฝอยทั่วไป ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล ห้องพักมูลฝอยอันตราย และห้องพักมูลฝอยติดเชื้อ

1.4.5 ระบบไฟฟ้า

โครงการได้รับบริการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านหินกอง ผ่านระบบไฟฟ้าแรงสูงขนาด 24 KV เข้าสู่หม้อแปลงไฟฟ้าของอาคาร

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อันมีผลทำให้การไฟฟ้าฯ ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับระบบไฟฟ้าหลักของโครงการได้นั้น ซึ่งจะจ่ายไฟฟ้าให้กับโครงการ โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) โดยจ่ายไฟฟ้าพื้นที่ทางเดินส่วนกลางตามชั้นบันไดหนีไฟ

1.4.6 ระบบการจราจรและพื้นที่จอดรถ

โครงการมีทางเข้า 1 แห่ง และทางออก 1 แห่ง เชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณสร) สำหรับถนนภายในโครงการ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร โครงการจะจัดระบบถนนเป็นแบบเดินรถทางเดียว (One-Way Traffic) รวมทั้งได้จัดให้มีลูกศรแสดงทิศทาง ป้ายสัญญาณจราจร ไฟส่องสว่างติดตั้งอยู่ตามความเหมาะสม รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านจราจร สำหรับที่จอดรถยนต์อยู่บริเวณทิศเหนือของโครงการ มีจำนวนรวม 623 คัน แบ่งเป็นที่จอดรถยนต์สำหรับบุคคลทั่วไป 534 คัน และที่จอดรถสำหรับผู้พิการและทุพพลภาพจำนวน 10 คัน นอกจากนี้ยังจัดให้มีที่จอดรถจักรยานยนต์ 79 คัน

1.5 การจัดพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ

โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 2,723 ตารางเมตร โดยอยู่บริเวณพื้นที่ว่างรอบอาคาร เพื่อเป็นการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมโดยรอบ และสร้างทัศนียภาพที่ดีต่อโครงการ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมข้างเคียง

บทที่ 2

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 แผนและวิธีการติดตามตรวจสอบ

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการของโครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค ดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2569 โดยบริษัท โรงพยาบาลราชธานีหนองแค จำกัด บริษัทปรีक्षाฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดการดำเนินการในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ ที่ได้กำหนด สำหรับวิธีการตรวจสอบได้ใช้การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม การตรวจสอบเอกสาร และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าร่วมตรวจประเมิน ดังนี้

- การสำรวจพื้นที่เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2569

ทีมผู้ตรวจประเมิน :

บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

คุณดาร์ตัน	คงโพธิ์รอด	ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
คุณธีรภรณ์	โสทธิสรเสริญ	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมอาวุโส
คุณยศนันท์	โหรฐาน	วิศวกรสิ่งแวดล้อม

ผู้รับการตรวจประเมิน :

โครงการ โรงพยาบาล ราชธานี หนองแค

คุณปิยาพร	นาคดีล้วน	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
คุณรณเสนา	บัวศรี	ช่างประจำโรงพยาบาล

2.2 ผลการติดตามตรวจสอบ

จากการสำรวจพื้นที่โครงการ ประกอบกับการทวนสอบเอกสารและสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค ระยะดำเนินการ สามารถสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการระยะดำเนินการในตารางที่ 2-1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ○ มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ					
1.1 สภาพภูมิประเทศ	1. ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลสภาพพื้นที่โดยรอบ และโครงการมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	-	รูปที่ 2-1 สภาพปัจจุบันของโครงการ
	2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล บำรุง รักษาพื้นที่สีเขียวบริเวณต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล บำรุง รักษาพื้นที่สีเขียวบริเวณต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี	-	รูปที่ 2-2 การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
	3. จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดินภายในโครงการ โดยเฉพาะบริเวณแนวเขตที่ดิน เพื่อให้พืชช่วยยึดหน้าดิน	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดินภายในโครงการ และจัดให้มีการปลูกต้นไม้รอบแนวเขตที่ดิน	-	รูปที่ 2-3 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
1.2 การกีดแผ่นดินไหว	-	-	-	-	-
1.3 คุณภาพอากาศ	1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการเช่น ป้ายจำกัดความเร็ว สันนูลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีป้ายลดความเร็ว สันนูลดความเร็วบริเวณถนนภายในโครงการ	-	รูปที่ 2-4 การจัดการจราจรป้าย และสัญลักษณ์จราจรภายในโครงการ
	2. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณลานจอดรถ ให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึงเพื่อลดปริมาณมลพิษบริเวณลานจอดรถ	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณลานจอดรถ ซึ่งสามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน	-	รูปที่ 2-4 การจัดการจราจรป้าย และสัญลักษณ์จราจรภายในโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ○ มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	3. ควบคุมความเร็วรถยนต์ภายในพื้นที่โครงการ โดยการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว จัดให้มีสัญญาณเพื่อชะลอความเร็วรถ และจัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางให้เห็นชัดเจน เพื่อป้องกันการล้นของอุบัติเหตุ	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีป้ายลดความเร็ว สัญญาณลดความเร็ว และป้ายสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางบริเวณถนนภายในโครงการ	-	รูปที่ 2-4 การจัดการจราจรป้าย และสัญลักษณ์จราจรภายในโครงการ
	4. จัดพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มากที่สุด โดยจัดพื้นที่สีเขียวภายนอกอาคาร เพื่อช่วยดูดซับมลพิษที่เกิดจากยานพาหนะของโครงการ	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณภายนอกอาคาร อย่างไรก็ตามบริเวณพื้นที่ทิศตะวันออกโครงการอยู่ระหว่างปลูกไม้ยืนต้น ทำให้บริเวณดังกล่าวจึงยังไม่มีพื้นที่สีเขียว	-	รูปที่ 2-3 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
	5. รักษาระยะถอยร่นของโครงการตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่ก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง และปลูกต้นไม้ในพื้นที่ดังกล่าว	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการรักษาระยะถอยร่นของโครงการตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่ก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง และปลูกต้นไม้ในพื้นที่ดังกล่าว	-	รูปที่ 2-1 สภาพปัจจุบันของโครงการ
	6. จัดให้มีการปลูกต้นไม้ใหญ่บริเวณชั้นล่าง จำนวน 399 ต้น สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้เท่ากับ 937.65 กิโลกรัม/ชั่วโมง หรือคิดเป็น 937,650 กรัม/ชั่วโมงซึ่งมากกว่าปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) ที่เกิดจากยานพาหนะของโครงการ	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีการปลูกต้นไม้ใหญ่บริเวณชั้นล่าง อย่างไรก็ตาม บริเวณพื้นที่ทิศตะวันออกโครงการอยู่ระหว่างปลูกไม้ยืนต้น ทำให้จำนวนต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการยังไม่ครบถ้วน	โครงการควรดำเนินการปลูกต้นไม้ให้ครบถ้วนตามจำนวนที่กำหนด	รูปที่ 2-3 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ○ มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	7. จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบรักษาต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพสวยงามอย่างสม่ำเสมอ ตลอดระยะดำเนินโครงการ นอกจากนี้ หากมีต้นไม้ได้รับความเสียหาย หรือตายต้องปลูกทดแทนใหม่ทันทีเพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นการช่วยรักษาสภาพแวดล้อม สร้างทัศนียภาพ และให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย และพื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการ	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้ให้มีสภาพสวยงามอย่างสม่ำเสมอ ตลอดระยะดำเนินโครงการ รวมถึงจัดให้มีการปลูกพืชทดแทนพืชที่เหี่ยวเฉา และตายทันทีเพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมพื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการ	-	รูปที่ 2-2 การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
1.4 เสียง	1. ควบคุมความเร็วรถยนต์ภายในโครงการ โดยติดป้ายจำกัดความเร็วของรถยนต์ที่วิ่งภายในโครงการ ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง พร้อมทั้งจัดทำ ลูกกระนวดบนถนนภายในพื้นที่โครงการเป็นระยะๆ และจัดทำป้ายสัญลักษณ์การจราจรบนพื้นทางให้เห็นชัดเจน เพื่อป้องกันการสับสนของผู้ขับขี่	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีป้ายลดความเร็วบริเวณทางเข้า จัดให้มีสัญญาณลดความเร็ว และจัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางภายในโครงการได้อย่างชัดเจน	-	รูปที่ 2-4 การจัดการจราจรป้าย และสัญลักษณ์จราจรภายในโครงการ
	2. ติดตั้งป้าย “ห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้” บริเวณลานจอดรถที่สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง เพื่อลดระดับเสียงที่อาจเกิดขึ้น	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ในบริเวณลานจอดรถ ซึ่งสามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน	-	รูปที่ 2-4 การจัดการจราจรป้าย และสัญลักษณ์จราจรภายในโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ○ มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
1.5 คุณภาพน้ำ	1. จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียเติมอากาศ จำนวน 1 ชุดระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 รองรับน้ำเสียรวมได้ 120 ลูกบาศก์เมตร/วัน (BOD เข้าระบบ 250 มิลลิกรัม/ลิตรและค่า BOD ที่ออกจากระบบ 20 มิลลิกรัม/ลิตร) ซึ่งมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ที่กำหนดให้ค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มก./ล.	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 และจากการทวนสอบเอกสาร พบว่า โครงการจัดให้มีการบำบัดน้ำเสียเติมอากาศ จำนวน 1 ชุด	-	รูปที่ 2-5 ตำแหน่งระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ
	2. จัดให้มีบ่อกักเก็บน้ำเสียจากของเสียอันตราย (STORAGE TANK) มีปริมาตรกักเก็บ 60.0 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับน้ำเสียได้อย่างน้อย 30 วัน เพื่อให้หน่วยงานเอกชนภายนอกที่ทำหน้าที่บำบัดหรือกำจัดน้ำเสียจากของเสียอันตราย นำไปบำบัดให้ถูกหลักสุขาภิบาลต่อไป	X	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 และการทวนสอบเอกสาร พบว่า โครงการไม่ได้ดำเนินการจัดให้มีบ่อกักเก็บน้ำเสียจากของเสียอันตราย เนื่องจากน้ำเสียของโรงพยาบาลถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ	-	-
	3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในการดูแลรักษา และควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	✓	จากการทวนสอบเอกสาร พบว่า โครงการได้ว่าจ้างบริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด ให้เป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดทำรายงานควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่จัดทำแบบทส.1 และแบบทส. 2 เป็นประจำทุกเดือน	-	ภาคผนวก 2-1 บันทึกข้อความการจัดจ้างผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียและรายงานควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลราชธานี หนองแค ภาคผนวก 2-2 แบบทส.1 ภาคผนวก 2-3 แบบทส.2

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ○ มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
1.5 คุณภาพน้ำ (ต่อ)	4. ประสานงานให้หน่วยงานภายนอกหรือบริษัทเอกชนมาสูบน้ำจากตะกอนส่วนเกินออกจากระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำตามความเหมาะสม	✓	จากการทวนสอบเอกสาร พบว่า โครงการได้ดำเนินการประสานงานให้รถสูบล้างสิ่งปฏิกูลของเอกชน ซึ่งได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอยเข้ามาสูบล้างสิ่งปฏิกูลจากระบบบำบัดน้ำเสีย เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2569	-	รูปที่ 2-6 การสูบล้างสิ่งปฏิกูลจากระบบบำบัดน้ำเสีย ภาคผนวก 2-4 ใบเสร็จชำระค่าสูบล้างสิ่งปฏิกูล
	5. สูบตะกอนจากถังเก็บตะกอนส่วนเกินไปกำจัดทุก 15 เดือน หรือตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	N/A	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล พบว่า โครงการยังไม่ได้ดำเนินการสูบตะกอนจากถังเก็บตะกอนส่วนเกินไปกำจัด	โครงการควรดำเนินการสูบน้ำจากถังเก็บตะกอนส่วนเกินไปกำจัดทุก 15 เดือน และเก็บหลักฐานการดำเนินการ	-
	6. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจดูปริมาณไขมันในถังทุกสัปดาห์ หากพบว่าปริมาณไขมันใกล้เต็มถึง ให้ตักกากไขมันใส่ในกระถางที่มีกระดาษทิชชูรองกันกระถาง เพื่อให้น้ำซึมออกจากกากไขมัน และทิ้งไว้จนแห้งเป็นก้อนก่อนนำไปใส่ถุงดำ และนำไปรวมไว้ยังห้องพัสดุฟอยแห้ง	X	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล พบว่า โครงการไม่มีการประกอบอาหาร ดังนั้นจึงไม่ได้จัดเตรียมบ่อดักไขมัน เนื่องจากน้ำเสียเข้าถังแยกกาก จึงไม่ได้มีการดักไขมัน	-	-

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ○ มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
1.5 คุณภาพน้ำ (ต่อ)	7. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียเกิดความเสียหายให้รีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 ไม่พบร่องรอยความเสียหายบริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงแนวเส้นท่อ และอุปกรณ์สำหรับเติมอากาศของระบบบำบัด	-	รูปที่ 2-5 ตำแหน่งระบบบำบัดน้ำเสียโครงการ
	8. จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการโดยเฉพาะ แยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ	X	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 และการทวนสอบเอกสาร พบว่า โครงการยังไม่ได้ดำเนินการจัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับน้ำเสียแยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ	โครงการควรจัดให้มีมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับน้ำเสียโดยเฉพาะ	-
	9. โครงการจะจัดให้มีการกำจัดก๊าซมีเทนที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โครงการจะบำบัดก๊าซมีเทนโดยรวมผ่านท่อต่อลงดินบริเวณด้านข้างระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้แบคทีเรียในดินบำบัด	X	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการยังไม่ได้จัดให้มีบ่อดินเพื่อกำจัดก๊าซมีเทนที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	โครงการควรจัดให้มีบ่อดินเพื่อกำจัดก๊าซมีเทนที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย	-
	10. กำจัดละอองลอย (Aerosol) ที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย ใช้วิธีด้วยการบำบัดโดยอาศัยแบคทีเรียในดินของพื้นที่สีเขียวและดูดซับของเนื้อดินบริเวณใกล้เคียงกับตำแหน่งระบบบำบัดน้ำเสีย	X	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการยังไม่ได้จัดให้มีบ่อดินเพื่อกำจัดละอองลอย (Aerosol) ที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	โครงการควรจัดให้มีบ่อดินเพื่อกำจัดละอองลอย (Aerosol) ที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย	-

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ○ มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
1.5 คุณภาพน้ำ (ต่อ)	11. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนบริเวณระบบบำบัดน้ำเสียให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้บริการและพนักงานระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการได้ติดตั้งเตือนบริเวณระบบบำบัดน้ำเสียให้เห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้บริการและพนักงานระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว	-	รูปที่ 2-5 ตำแหน่งระบบบำบัดน้ำเสียโครงการ
	12. นำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วส่วนหนึ่งโปรัดต้นไม้ในพื้นที่โครงการโดยผ่านระบบท่อซึมซึ่งโครงการจะฝังท่อไว้บริเวณพื้นที่สีเขียวภายในโครงการและน้ำทิ้งส่วนที่เหลือระบายออกสู่รางระบายน้ำสาธารณะต่อไป	✓	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล พบว่า โครงการได้ใช้น้ำประปา โดยใช้สายยางฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ ไม่ได้ใช้น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วแต่อย่างใด	-	รูปที่ 2-2 การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
2. ทรัพยากรชีวภาพ					
2.1 นิเวศวิทยานก	1. ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลสภาพพื้นที่โดยรอบโครงการมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	-	รูปที่ 2-1 สภาพปัจจุบันของโครงการ
	2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล บำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวบริเวณต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	✓	จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีคนสวนดูแล บำรุง รักษาพื้นที่สีเขียวบริเวณต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี เป็นประจำทุกวัน	-	รูปที่ 2-2 การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ○ มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
	3. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัด	✓	จากการทวนสอบเอกสาร พบว่า โครงการได้ว่าจ้างบริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด เป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดทำรายงานควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการตามแบบทส.1 และแบบทส. 2	-	ภาคผนวก 2-1 บันทึกข้อความการอนุมัติการจัดจ้างผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียและรายงานควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลราชธานี หนองแค ภาคผนวก 2-2 แบบทส.1 ภาคผนวก 2-3 แบบทส.2
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ	1. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรกายภาพและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 ประกอบกับทวนสอบเอกสาร และรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรกายภาพและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี	-	-
	2. ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	✓	จากการทวนสอบเอกสาร พบว่า โครงการได้ว่าจ้างบริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด เป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดทำรายงานควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการตามแบบทส.1 และแบบทส. 2	-	ภาคผนวก 2-1 บันทึกข้อความการอนุมัติการจัดจ้างผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียและรายงานควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลราชธานี หนองแค ภาคผนวก 2-2 แบบทส.1 ภาคผนวก 2-3 แบบทส.2

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
		✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ○ มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล			
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมะม่วง					
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	-	-	-	-	-
3.2 การคมนาคม	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการให้สอดคล้องกับปริมาณจราจรบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร) บริเวณหน้าโครงการ โดยปล่อยรถของโครงการเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร) บริเวณหน้าโครงการ ในช่วงที่ถนนว่าง และให้รถยนต์เข้า-ออกโครงการเป็นจังหวะหรือเป็นช่วง ๆ เพื่อไม่ให้เกิดการตัดกระแสจราจรในระยะชั้นชิด ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ ทั้งนี้ให้ความสำคัญปลอดภัยของรถยนต์ที่สัญจรบนถนนเป็นหลัก และให้รถยนต์สามารถเข้าโครงการได้สะดวกและรวดเร็ว เพื่อลดปริมาณจราจรที่สะสมบริเวณหน้าโครงการบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข33 (ถนนสุวรรณศร)	✓	จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการให้สอดคล้องกับปริมาณจราจรบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร) บริเวณหน้าโครงการ และอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกจุดรับส่งผู้ป่วย และจุดรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินภายในโรงพยาบาล	-	รูปที่ 2-4 การจัดการจราจรป้าย และสัญลักษณ์จราจรภายในโครงการ
	2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือยามคอยควบคุมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยลดปริมาณจราจรสะสมบนถนนบริเวณหน้าโครงการ	✓	จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการให้สอดคล้องกับปริมาณจราจรบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร) บริเวณหน้าโครงการ	-	รูปที่ 2-4 การจัดการจราจรป้าย และสัญลักษณ์จราจรภายในโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ○ มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.2 การคมนาคม (ต่อ)	3. ประสานไปยังหมวดทางหลวงหินกองเพื่อจัดตั้งป้ายบอกทางของโรงพยาบาลราชธานี หนองแค ไว้ที่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร) รวมทั้งสัญญาณไฟจราจร และแผงกั้นจราจรพลาสติก ไว้สำหรับเป็นพื้นที่ กลับรถมายังโรงพยาบาล	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการได้ติดตั้งป้ายบอกทางของโรงพยาบาลราชธานี หนองแค ไว้ที่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร) เอาไว้บริเวณทางเข้าโรงพยาบาล โดยตำแหน่งกลับรถเพื่อเดินทางมายังโรงพยาบาลอยู่ห่างจากทางเข้าโครงการประมาณ 230 เมตร	-	รูปที่ 2-4 การจัดการจราจรป้าย และสัญญาณจราจรภายในโครงการ
	4. ติดตั้งเครื่องหมายจราจรให้ชัดเจนทั้งบนพื้นทางและป้ายต่าง ๆ บริเวณโครงการให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ทำให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ทางออกโครงการทุกจุดสามารถทำได้อย่างดีและปลอดภัย	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการได้จัดให้มีเครื่องหมายจราจรให้ชัดเจนทั้งบนพื้นทาง และป้ายต่าง ๆ บริเวณโครงการให้ชัดเจนภายในโครงการ และติดตั้งป้ายทางเข้า-ออกไว้บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	-	รูปที่ 2-4 การจัดการจราจรป้าย และสัญญาณจราจรภายในโครงการ
	5. ติดตั้งป้ายแนะนำ สัญลักษณ์การจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการเกี่ยวกับข้อแนะนำของจุดกลับรถที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการได้ติดตั้งป้ายแนะนำ สัญลักษณ์การจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการ	-	รูปที่ 2-4 การจัดการจราจรป้าย และสัญญาณจราจรภายในโครงการ
	6. บริเวณปากทางเข้า-ออกจะต้องไม่มีการบดบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่และผู้สัญจรบริเวณทางเข้าด้านหน้าโครงการ	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า บริเวณปากทางเข้า-ออกไม่มีการบดบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่และผู้สัญจรบริเวณทางเข้าด้านหน้าโครงการ	-	รูปที่ 2-4 การจัดการจราจรป้าย และสัญญาณจราจรภายในโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ○ มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.2 การคมนาคม (ต่อ)	7. จัดให้มีที่จอดรถภายในโครงการจำนวน 623 คัน แบ่งเป็นที่จอดรถยนต์ 534 คัน ที่จอดรถสำหรับคนพิการ 10 คันและที่จอดรถจักรยานยนต์ 79 คัน ให้คงไว้ตลอดอายุโครงการ ห้ามมีการนำไปใช้เป็นอย่างอื่น	X	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 และการทวนสอบเอกสาร พบว่า ตามแบบประกอบใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.5) มีจำนวนที่จอดรถยนต์ 127 คัน อย่างไรก็ตาม ที่จอดรถยนต์ที่จัดไว้ยังเพียงพอสำหรับผู้มาใช้บริการ	โครงการควรจัดให้มีที่จอดรถจำนวนตามที่กำหนดในมาตรการฯ	ภาคผนวก 1-5 แบบประกอบใบรับรองก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.5)
	8. จัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจราจรภายในลานจอดรถของโครงการ	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า บริเวณลานจอดรถโครงการตีเส้นแบ่งจราจรพร้อมคันกั้นล้ออย่างชัดเจน	-	รูปที่ 2-4 การจัดการจราจรป้าย และสัญลักษณ์จราจรภายในโครงการ
	9. ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้าและทางออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินทางและไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะเข้า-ออกโครงการ	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 ไม่พบว่ามีรถจอดกีดขวางบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	-	รูปที่ 2-4 การจัดการจราจรป้าย และสัญลักษณ์จราจรภายในโครงการ
	10. ติดตั้งป้าย “ห้ามจอดรถบนถนนภายในโครงการ”ตามจุดต่าง ๆ ภายในโครงการ	X	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล พบว่า โครงการยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำป้าย “ห้ามจอดรถบนถนนภายในโครงการ”เนื่องจากในปัจจุบัน ปริมาณรถยนต์ที่เข้ามาภายในโรงพยาบาลไม่หนาแน่น ที่จอดรถยนต์ที่โครงการจัดเตรียมไว้มีความเพียงพอ	โครงการควรจัดทำป้าย “ห้ามจอดรถบนถนนภายในโครงการ”	-
	11. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้าและทางออกตลอดจนตามแนวถนนที่ใช้เข้า-ออก ให้สามารถมองเห็นรถที่จะเข้าหรือออกได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 ประกอบกับทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้าและทางออกตลอดจนตามแนวถนนที่ใช้เข้า-ออก ให้สามารถมองเห็นรถที่จะเข้าหรือออกได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน	-	รูปที่ 2-9 ระบบไฟฟ้า

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี นนทบุรี (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ○ มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.2 การคมนาคม (ต่อ)	12. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณทางเข้าและทางออกโครงการ และบนถนนที่ใช้เข้า-ออก ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และอยู่ในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถได้ทัน เพื่อให้สามารถเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 ประกอบกับทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง บริเวณทางเข้าและทางออกโครงการ และบนถนนที่ใช้เข้า-ออก ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และอยู่ในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถได้ทัน	-	รูปที่ 2-7 ไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และถนนภายในโครงการ
	13. ประสานไปยังสถานีตำรวจภูธรนนทบุรีเพื่อแจ้งรายละเอียดโครงการในระยะดำเนินการ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนการจราจรในอนาคต อำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุพรรณบุรี) และทั้งนี้ภายหลังจากโครงการได้รับความเห็นชอบ โครงการจะมีการประสานงานไปยังสถานีตำรวจภูธรนนทบุรีเพื่อแจ้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับเห็นชอบเพื่อให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	✓	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ได้รับแจ้งว่า โครงการได้มีการเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจภูธรนนทบุรีเมื่อโครงการได้เปิดดำเนินการ แต่ทั้งนี้เนื่องจากสภาพการจราจรบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลไม่ได้มีความหนาแน่น ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงไม่ได้มีการจัดการจราจรเพิ่มเติมแต่อย่างใด	-	-

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ○ มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.2 การคมนาคม (ต่อ)	14. ดำเนินการควบคุมการปล่อยรถออกจากโครงการโดยให้เจ้าหน้าที่จัดจราจรของโครงการปล่อยรถออกจากโครงการต่อเนื่องสูงสุดไม่เกิน 5 คันต่อครั้ง เพื่อป้องกันรถจากโครงการไปบล็อกถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร) และลดปัญหาการชะลอตัวของยานบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร)	X	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และจากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า การจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการค่อนข้างเบาบาง การเข้า-ออกของรถยนต์ของโรงพยาบาลจึงไม่ทำให้เกิดปัญหาการชะลอตัวของรถยนต์บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร) แต่อย่างใด	-	-
	15. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์แก่ผู้ใช้บริการโครงการ ดังนี้ - หลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรที่มีปัญหาติดขัด รวมทั้งประชาสัมพันธ์เส้นทางลัดรอบ ๆ พื้นที่โครงการให้ผู้ใช้บริการทราบ - ประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือผู้ใช้บริการไม่ให้นำรถไปจอดริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร) - จัดให้มีบริการเรียกรถรับจ้างสาธารณะให้แก่ผู้มาใช้บริการเพื่อเป็นการลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเข้ามาใช้บริการ รวมถึงเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการ	○	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ ระบุว่า โครงการยังไม่ได้ดำเนินการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ผู้ใช้บริการ แต่ทั้งนี้ โรงพยาบาลมีแผนดำเนินการในการจัดตั้งวินรถจักรยานยนต์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการโรงพยาบาล นอกจากนี้ ในการจอดรถยนต์ของผู้มาใช้บริการ สามารถจอดรถภายในพื้นที่โรงพยาบาลได้อย่างเพียงพอ จึงยังไม่ได้ดำเนินการขอความร่วมมือผู้ใช้บริการไม่ให้นำรถไปจอดริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร)	-	-

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ○ มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล	ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.2 การคมนาคม (ต่อ)	16. โครงการต้องบริหารการจราจรภายในให้สะดวก ไม่ให้มีผลกระทบต่อการจราจรภายในและต่อถนนโดยรอบของโครงการ	✓ จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล พบว่า โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริหารการจราจรภายในสะดวก อีกทั้ง ในการจอดรถยนต์ของผู้มาใช้บริการสามารถจอดรถภายในพื้นที่โรงพยาบาลได้อย่างเพียงพอ การจราจรภายในโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบการจราจรภายในและต่อถนนโดยรอบของโครงการ	-	รูปที่ 2-4 การจัดการจราจรภายในโครงการ
	17. การติดตั้งป้ายสัญญาณเตือนการจราจรบริษัทเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตั้ง ดูแลและบำรุงรักษาให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	✓ จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการได้ติดตั้งป้ายสัญญาณเตือนการจราจรภายในพื้นที่โครงการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลป้ายสัญญาณเตือนการจราจรให้สามารถใช้งานได้ไม่ลบเลือน	-	รูปที่ 2-4 การจัดการจราจรภายในโครงการ
	18. ผู้ที่เข้ามาใช้บริการหรือติดต่อกับโรงพยาบาลจะต้องรับบัตรจอดรถกับเจ้าหน้าที่ที่ประจำป้อม ทั้งนี้เพื่อเป็นการจำกัดการนำรถนอกโครงการมาจอดในพื้นที่โครงการและใช้พื้นที่จอดรถภายในโครงการโดยไม่จำเป็น	X จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล พบว่า โครงการยังไม่ได้ดำเนินการจัดป้อมรถ. เพื่อรับบัตรจอดรถยนต์เนื่องจากในปัจจุบัน ปริมาณรถยนต์ที่เข้ามาภายในโรงพยาบาลไม่หนาแน่น ที่จอดรถยนต์ที่โครงการจัดเตรียมไว้มีความเพียงพอ และไม่พบปัญหาการยนต์มาจอดทิ้งไว้ข้ามคืน	โครงการควรจัดให้มีป้อมรถ. และจัดให้มีบัตรจอดรถยนต์ เพื่อควบคุมไม่ให้มีรถยนต์บุคคลภายนอกเข้ามาจอด	-
	19. จัดให้มีจุดรับ- ส่งศพ อยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโครงการ บริเวณข้างห้องเก็บศพ	✓ จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีจุดรับ- ส่งศพ อยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโครงการ บริเวณข้างห้องเก็บศพ	-	รูปที่ 2-4 การจัดการจราจรภายในโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ○ มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.2 การคมนาคม (ต่อ)	20. จัดให้มีตัวแทนโครงการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็นจากผู้ที่ได้รับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดจากปริมาณรถยนต์ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ เพื่อมีปัญหาจะได้หาแนวทางแก้ไขได้ทันที	✓	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ระบุว่า โครงการไม่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็นจากผู้ได้รับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดจากปริมาณรถยนต์ของโรงพยาบาล	-	-
3.3 การจัดการมูลฝอย 3.3.1 มูลฝอยทั่วไป	1. รายละเอียดการคัดแยกมูลฝอยมีดังนี้ (1) มูลฝอยย่อยสลายได้ ให้พนักงานนำมูลฝอยจากถังมูลฝอยย่อยสลายได้มารวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้มัดปากถุงดำให้แน่นติดป้ายบอกประเภทมูลฝอย เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบล บัวลอยมารับไปกำจัดทุกวัน (2) มูลฝอยทั่วไป ให้พนักงานนำมูลฝอยจากถังมูลฝอยทั่วไปมารวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยทั่วไป มัดปากถุงดำให้แน่นติดป้ายบอกประเภทมูลฝอย เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอยมารับไปกำจัดทุกวัน (3) มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ได้โดยตรง หรือผ่านกรรมวิธีใดๆ ก็ตาม เช่น กระดาษแก้ว ถูพลาสติก หนัง เศษผ้า ยาง เหล็ก ขวดน้ำมันพืช และโลหะอื่น ๆ จัด	✓	จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีแม่บ้านเป็นผู้คัดแยกมูลฝอย และเก็บรวบรวมมูลฝอยแยกประเภท ดังนี้ - ให้แม่บ้านนำมูลฝอยจากถังมูลฝอยย่อยสลายมารวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยย่อยสลาย โดยมัดปากถุงดำอย่างแน่นหนา - ให้แม่บ้านนำมูลฝอยจากถังมูลฝอยทั่วไปมารวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยทั่วไป โดยมัดปากถุงดำอย่างแน่นหนา - ให้แม่บ้านคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลใส่ถุงใส่มัดปากถุงให้แน่นและวางไว้ในห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล เพื่อให้ร้านรับซื้อของเก่ามาเก็บขนต่อไป - ให้แม่บ้านคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป และรวบรวมมูลฝอยอันตรายจากถังมูลฝอยอันตราย มาไว้ยังห้องพักมูลฝอยอันตราย	-	รูปที่ 2-8 การจัดการมูลฝอยภายในโรงพยาบาล

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ○ มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.3.1 มลฝอยทั่วไป (ต่อ)	ให้พนักงานคัดแยกใส่ถุงใส่มัดปากถุงให้แน่น และวางไว้ในห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล เพื่อให้ร้านรับซื้อของเก่ามาเก็บขนต่อไป (4) มลฝอยอันตราย เช่น หลอดไฟ แบตเตอรี่มือถือ ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ ตลับหมึก กระดาษคาร์บอน ขวดยา กระป๋องยาฆ่าแมลง เป็นต้น โดยเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดจะเป็นผู้คัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป (หากมีผู้นำมาทิ้งรวมกัน) และรวบรวมมูลฝอยอันตรายจากถังมูลฝอยอันตราย มาไว้ยังห้องพักมูลฝอยอันตราย โดยเส้นทางการขนย้ายมูลฝอยอันตรายภายในโรงพยาบาลจะเก็บขนมูลฝอยอันตรายไปยังห้องพักมูลฝอยรวม ซึ่งเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดจะเก็บขนมูลฝอยอันตรายช่วงเวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ภายหลังห่อผู้ป่วยในปิดเพื่อไม่เป็นการรบกวนผู้มาใช้บริการในช่วงเวลากลางวัน รวมถึงป้องกันการเกิดเหตุฉุกเฉิน และบริษัท เวสต์ แมเนจเม้นท์สยาม จำกัด มารับมูลฝอยอันตรายจากโครงการไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาลต่อไป				

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ○ มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.3.1 มลฝอยทั่วไป (ต่อ)	2. ส่วนห้องพักเจ้าหน้าที่ ส่วนห้องพักเจ้าหน้าที่โครงการจะจัดให้มีถังรองรับมูลฝอย ขนาด 50 ลิตร ภายในรองด้วยถุงดำอีกชั้นหนึ่ง จำนวน 4 ถัง/ชั้น (ถังมูลฝอยทั่วไป 1 ถังและถังมูลฝอยอันตราย 1 ถัง ถังมูลฝอยรีไซเคิล 1 ถังและถังมูลฝอยย่อยสลายได้ 1 ถัง) ตั้งไว้บริเวณโถงลิฟต์	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า ในบริเวณห้องพักเจ้าหน้าที่จัดให้มีถังรองรับมูลฝอย ขนาด 50 ลิตร ภายในสวมด้วยถุงดำ แบ่งเป็น ถังมูลฝอยทั่วไป 1 ถัง ถังมูลฝอยติดเชื้อ และถังมูลฝอยรีไซเคิล 1 ถัง	-	รูปที่ 2-8 การจัดการมูลฝอยภายในโรงพยาบาล
	3. โครงการจึงกำหนดให้มีมาตรการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรลดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นรวมถึงแนะนำวิธีการคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภทโดยมีรายละเอียดดังนี้ (1) จัดทำป้ายข้อความหรือสติ๊กเกอร์ที่มีข้อความเชิญชวนให้ลดปริมาณมูลฝอยติดไว้บริเวณโถงลิฟต์หรือโถงทางเดิน หรือบริเวณอื่นๆ ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยมีตัวอย่างข้อความดังนี้ - ซ่อมแซมสิ่งของที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพที่ดี สามารถใช้งานได้นาน เพื่อลดปริมาณการทิ้งเป็นมูลฝอย	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีป้ายให้ความรู้เรื่องประเภทของมูลฝอย เพื่อให้มีความเข้าใจในการคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภทให้ถูกต้อง	-	รูปที่ 2-8 การจัดการมูลฝอยภายในโรงพยาบาล

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ○ มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.3.1 มลฝอยทั่วไป (ต่อ)	- เลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่สามารถล้างและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ แทนการใช้พลาสติกหรือกล่องโฟมบรรจุอาหาร - เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่บรรจุห่อหลายชั้น - เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม (Refill) เพื่อลดปริมาณภาชนะบรรจุ (2) จัดทำแผ่นพับให้ความรู้เรื่องการคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท ได้แก่ มูลฝอยย่อยสลายได้ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอันตราย และมูลฝอยรีไซเคิล แจกแก่บุคลากร เพื่อให้สามารถแยกมูลฝอยแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องไม่ทิ้งปะปนกัน (3) ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการและบุคลากรคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท ได้แก่ มูลฝอยย่อยสลายได้ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอันตราย และมูลฝอยรีไซเคิล ก่อนทิ้งลงในภาชนะรองรับแต่ละประเภท				

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ○ มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.3.1 มลฝอยทั่วไป (ต่อ)	4. การเก็บมูลฝอยในถุงต้องไม่ให้มีปริมาณ หรือน้ำหนักมากเกินไป ซึ่งบรรจุปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า ปริมาณมูลฝอยภายในถุงบรรจุไม่ถึงปริมาณ 3 ใน 4 ของถุงรองรับมูลฝอย	-	-
	5. กำหนดให้ต้องมัดปากถุงดำให้แน่นเพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจาย	✓	จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า ถุงรองรับมูลฝอยของโครงการมีการมัดปากถุงดำอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจาย	-	รูปที่ 2-8 การจัดการมูลฝอยภายในโรงพยาบาล
	6. ตรวจสอบรอยรั่วของถุงบรรจุมูลฝอยทั้งก่อนและหลังการบรรจุมูลฝอย เพื่อไม่ให้มูลฝอยรั่วไหลออกมาภายนอก	✓	จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีแม่บ้านตรวจสอบรอยรั่วของถุงบรรจุมูลฝอยทั้งก่อนและหลังการบรรจุมูลฝอย เพื่อไม่ให้มูลฝอยรั่วไหลออกมาภายนอก เป็นประจำทุกวัน	-	รูปที่ 2-8 การจัดการมูลฝอยภายในโรงพยาบาล
	7. กำชับให้พนักงานทำความสะอาดขนย้ายมูลฝอยมาทั้งถังเพื่อป้องกันกรณีถุงดำภายในถังฉีกขาดและมีน้ำขยะมูลฝอยรั่วไหลลงพื้น	✓	จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีแม่บ้านทำความสะอาดหลังขนย้ายมูลฝอยมาทั้งถังเพื่อป้องกันกรณีถุงดำภายในถังฉีกขาดและมีน้ำขยะมูลฝอยรั่วไหลลงพื้น	-	รูปที่ 2-8 การจัดการมูลฝอยภายในโรงพยาบาล
	8. โครงการจะจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 โดยแบ่งเป็น ห้องพักมูลฝอยทั่วไป ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล ห้องพักมูลฝอยอันตรายแยกกันอย่างชัดเจน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (1) ห้องพักมูลฝอยทั่วไป ขนาดพื้นที่ 19.5 ตารางเมตรความจุ 23.4 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงกองมูลฝอย 1.2 เมตร) ซึ่ง	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม ซึ่งเป็นอาคารที่มีประตูปิดมิดชิดด้านทิศใต้ของโครงการ โดยแบ่งเป็น ห้องพักมูลฝอยทั่วไป ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล ห้องพักมูลฝอยอันตราย และห้องพักมูลฝอยติดเชื้อ	-	รูปที่ 2-8 การจัดการมูลฝอยภายในโรงพยาบาล

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ○ มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
	สามารถรองรับมูลฝอยทั่วไปปริมาณ 0.26 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ (2) ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ ขนาดพื้นที่ 19.5 ตารางเมตร ความจุ 23.4 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงกองมูลฝอย 1.2 เมตร) ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ปริมาณ 2.81 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ พร้อมทั้งติดตั้งระบบปรับอากาศเพื่อควบคุมอุณหภูมิ และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค เพื่อป้องกันและลดการเกิดกลิ่นและแมลงรบกวน รวมทั้งจะติดตั้งแสง UV เพื่อฆ่าเชื้อโรคร่วมด้วย (3) ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล ขนาดพื้นที่ 20.15 ตารางเมตร ความจุ 24.18 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงกองมูลฝอย 1.2 เมตร) ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยรีไซเคิลปริมาณ 2.63 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ				

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ○ มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.3.1 มลฝอยทั่วไป (ต่อ)	(4) ห้องพักมูลฝอยอันตราย ขนาดพื้นที่ 15.6 ตารางเมตร ความจุ 18.72 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงกองมูลฝอย 1.2 เมตร) ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยอันตรายปริมาณ 0.26 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ				
	9. จัดให้มีการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ำเสมอ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค	✓	จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีแม่บ้านทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ำเสมอ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค	-	รูปที่ 2-8 การจัดการมูลฝอยภายในโรงพยาบาล
	10. ห้องพักมูลฝอยจะต้องปิดมิดชิด โดยเปิดเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 ประกอบกับทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า ประตูห้องพักมูลฝอยปิดมิดชิด และเปิดเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น	-	รูปที่ 2-8 การจัดการมูลฝอยภายในโรงพยาบาล
	11. จัดให้มีท่อรวบรวมน้ำเสียที่เกิดจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อบำบัดก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการต่อไป	✓	จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีท่อรวบรวมน้ำเสียที่เกิดจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อบำบัดก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการต่อไป	-	รูปที่ 2-8 การจัดการมูลฝอยภายในโรงพยาบาล
	12. ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย ให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอโดยไม่มีการตกค้าง	✓	จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการได้ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย ให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอโดยไม่มีการตกค้าง	-	รูปที่ 2-8 การจัดการมูลฝอยภายในโรงพยาบาล ภาคผนวก 2-5 ใบเสร็จการจัดเก็บมูลฝอยจากองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ○ มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.3.2 มลฝอยติดเชื้อ	1. มลฝอยติดเชื้อ หมายถึง มลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือความเข้มข้นซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมลฝอยนั้นแล้วสามารถทำให้เกิดโรคได้ ได้แก่ (1) ชากหรือชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัดการชันสูตรศพ หรือซากสัตว์และการใช้สัตว์ทดลอง (2) วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยาหลอดแก้ว ภาชนะที่ทำด้วยแก้ว สไลด์ และแผ่นกระจกปิดสไลด์ (3) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือดส่วนประกอบของเลือดผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือดสารน้ำจากร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนที่ทำจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เช่น สำลี ผ้าก๊อซ ผ้าต่าง ๆ และท่อยาง (4) มลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วย ติดเชื้อร้ายแรง ทั้งนี้ในการจัดเก็บมลฝอยติดเชื้อโครงการจะปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 และคู่มือมาตรฐานสุขาภิบาลและความปลอดภัยในโรงพยาบาล ของสำนักงานัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีห้องพักมลฝอยติดเชื้อโดยเฉพาะ และดำเนินการจัดเก็บมลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 และคู่มือมาตรฐานสุขาภิบาลและความปลอดภัยในโรงพยาบาล ของสำนักงานัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และได้	-	รูปที่ 2-8 การจัดการมลฝอยภายในโรงพยาบาล

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ○ มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.3.2 มลฝอยติดเชื้อ (ต่อ)	2. การบรรจุมูลฝอยติดเชื้อลงในภาชนะบรรจุต้องมีการคัดแยก ดังนี้ (1) มลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม เช่น เข็มฉีดยาใบมีด แผ่นแก้วปิดสไลด์ ฯลฯ เก็บบรรจุในถังแกลลอน ถังดังก้าวเป็นถังซึ่งทำด้วยพลาสติกแข็ง มีฝาปิดมิดชิด และป้องกันการรั่วไหลของของเหลวภายในได้ สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกโดยผู้ขนย้ายไม่มีการสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ และไม่มีการนำถังดังกล่าวกลับมาใช้ใหม่อย่างเด็ดขาด (2) มลฝอยติดเชื้ออื่นซึ่งมีไม่ประเภทของมีคม เช่น ผ้าก๊อต สำลีเช็ดแผล ชิ้นเนื้อต่างๆ ฯลฯ ต้องบรรจุใส่ถุงพลาสติกสีแดงโดยมีคุณสมบัติทึบแสงมีความเหนียว ไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมีและการรับน้ำหนักกันน้ำไม่รั่วซึม และไม่ดูดซึมและมีอักษรพิมพ์อยู่ข้างถุงว่า “มลฝอยติดเชื้อ” อยู่ภายใต้รูปหัวกะโหลกไขว้ คู่กับตราสัญลักษณ์สากล (รูปวงเดือน 3 วง สีดำทับกันบนวงกลมสีดำโดยสัญลักษณ์รัศมีไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว) มีข้อความ “ห้ามนำ	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 ประกอบกับทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการมีการคัดแยกประเภทมูลฝอยติดเชื้อแต่ละประเภทบริเวณภายในห้องพักมูลฝอยติดเชื้อ	-	รูปที่ 2-8 การจัดการมูลฝอยภายในโรงพยาบาล

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ○ มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.3.2 มลฝอยติดเชื้อ (ต่อ)	กลับมาใช้อีก” “ห้ามเปิด” พร้อมทั้งระบุวันที่ที่เกิดมลฝอยติดเชื้อดังกล่าวไว้ที่ข้างถุง โดยตราสัญลักษณ์สากลของขยะติดเชื้อเป็นรูปวงเดือน 3 วง ซ้อนทับวงกลมสีดำ (3) มลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคมที่บรรจุลงในถังแกลลอน ต้องบรรจุมลฝอยติดเชื้อไม่เกิน 3 ใน 4 ส่วนของความจุของถังแล้วปิดฝาให้แน่น สำหรับมลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุไม่มีคมที่ต้องบรรจุลงในถุงพลาสติกให้บรรจุมลฝอยได้ไม่เกิน 2 ใน 3 ของถุงแล้วมัดปากถุงด้วยเชือกหรือวัสดุอื่นให้แน่น				

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ O มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล	ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.3.2 มลฝอยติดเชื้อ (ต่อ)	3. ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ (1) ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อต้องมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อโดยบุคคลดังกล่าวต้องผ่านการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่เกิดจากมูลฝอย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักสูตรการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่เกิดจากมูลฝอย (2) ผู้ปฏิบัติงานสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ ถุงมือยางหนาผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปากปิดจมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง และถ้าขณะปฏิบัติงานหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไปสัมผัสมูลฝอยผู้ปฏิบัติงานต้องทำความสะอาดร่างกายหรือส่วนที่สัมผัสมูลฝอยติดเชื้อทันที (3) มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นการเฉพาะ โดยต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 คน ซึ่งมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (ด้านสุขาภิบาล/สาธารณสุข/	✓ จากการทวนสอบเอกสารและรูปถ่ายจากโครงการ พบว่าโครงการจัดให้มีการอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่เกิดจากมูลฝอย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักสูตรการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่เกิดจากมูลฝอย รวมถึงจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ ถุงมือยางหนาผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปากปิดจมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นการเฉพาะ	-	รูปที่ 2-8 การจัดการมูลฝอยภายในโรงพยาบาล ภาคผนวก 2-6 การฝึกอบรมการดูแลความสะอาด

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ O มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.3.2 มลฝอยติดเชื้อ (ต่อ)	ชีวภาพ/วิทยาศาสตร์การแพทย์) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ด้านสุขาภิบาล/สิ่งแวดล้อม/เครื่องกล) เป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบทั้งการเก็บขนและการกำจัด				
	4. การปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ (1) ในการเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ ต้องใช้รถเข็นสำหรับเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อโดยเฉพาะและไม่นำไปใช้ในกิจกรรมอื่น ยกเว้นกรณีมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นมีปริมาณน้อย (2) รถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ ควร มีลักษณะดังนี้ - รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อทำด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย ไม่มีแฉงมุมอันจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค และสามารถทำความสะอาดด้วยน้ำได้ มีพื้นและผนังทึบ เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้วต้องปิดฝาให้แน่น เพื่อป้องกันสัตว์และแมลงเข้าไป - รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อต้องมีข้อความแสดงที่มีขนาดที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนอย่างน้อย 2 ด้านว่า	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 ประกอบกับการทวนสอบเอกสาร และรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการดำเนินการปฏิบัติงานรายละเอียดดังนี้ 1) โครงการจัดให้มีรถเข็นสำหรับเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อโดยเฉพาะ 2) โครงการจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับใช้เก็บมูลฝอยติดเชื้อที่ตกลงระหว่างการเคลื่อนย้ายและมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มูลฝอยติดเชื้อตกลงประจำรถเข็น 3) โครงการจัดให้มีเส้นทางและเวลาที่ทำการเคลื่อนย้ายแน่นอน 4) การจัดเก็บมูลฝอยของโครงการจัดเก็บโดยแม่บ้าน โดยขณะจัดเก็บไม่มีโยนหรือลากภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ และมีการจัดเก็บอย่างระมัดระวัง 5) ในการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยติดเชื้อ แม่บ้านไม่ได้สวมผ้าปิดปาก ไม่ใส่ถุงมือ	โครงการ ต้องกำหนดให้แม่บ้านใส่ผ้าปิดปาก และสวมถุงมือทุกครั้งที่ล้างทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอย และห้องพักมูลฝอยติดเชื้อทุกครั้งเพื่อป้องกันการติดเชื้อ	รูปที่ 2-8 การจัดการมูลฝอยภายในโรงพยาบาล ภาคผนวก 2-7 รายงานการนำส่งมูลฝอยติดเชื้อ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ○ มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล	ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.3.2 มลฝอยติดเชื้อ (ต่อ)	“รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อห้ามนำไปใช้ในกิจการอื่น” - ต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับใช้เก็บมูลฝอยติดเชื้อที่ตกหล่นระหว่างการเคลื่อนย้ายและมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มูลฝอยติดเชื้อตกหล่นประจำรถเข็น - มีการทำความสะอาดรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานด้วยน้ำผสมผงซักฟอกและฆ่าเชื้อโรคโดยการผึ่งแดดให้แห้งหลังการใช้งานทุกวันในบริเวณที่จัดไว้เฉพาะน้ำเสียที่เกิดจากการล้างรถเข็นระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (3) ในการเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ ต้องมีการกำหนดเส้นทางและเวลาที่ทำการเคลื่อนย้ายแน่นอน และในระหว่างการเคลื่อนย้ายไปที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อห้ามแวะหรือหยุดพักที่จุดใด (4) กำหนดเส้นทางในการขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อที่แน่นอน และในระหว่างการเคลื่อนย้ายไป	6) โครงการจัดให้มีการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ำเสมอ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค 7) โครงการจัดให้มีถังมูลฝอยติดเชื้ออีกชั้นหนึ่งซึ่งทำด้วยวัสดุแข็งแรง ทนทานต่อสารเคมีพื้นผิวเรียบทำความสะอาดง่าย ไม่รั่วซึมมีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์แมลงพาหะนำโรคได้ และบริเวณด้านหน้าห้องพักมูลฝอยติดเชื้อมีการติดป้าย“ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” อย่างชัดเจน 8) โครงการจัดให้มีการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยติดเชื้อ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค 9) ประตูปริเวณห้องพักมูลฝอยติดเชื้อปิดมิดชิด โดยเปิดเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อเท่านั้น 10) โครงการจัดให้มีท่อรวบรวมน้ำเสียที่เกิดจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเพื่อบำบัดก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการต่อไป 11) ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อของบริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซิสเต็มส์ จำกัด ให้มาเก็บมูลฝอยติดเชื้อจากโครงการอย่างสม่ำเสมอโดยไม่มีการตกค้าง		

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ○ มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.3.2 มลฝอยติดเชื้อ (ต่อ)	ยังห้องพักมูลฝอยติดเชื้อ ห้ามแฉะหรือหยุดพัก ณ ที่ใดโดยเด็ดขาด (5) ในการจัดเก็บมูลฝอยต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง ห้ามโยนหรือลากภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ (6) กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นหรือภาชนะมูลฝอยติดเชื้อแตกระหว่างทาง ห้ามหยิบด้วยมือเปล่า ต้องใช้คีมคีบหรือหยิบด้วยถุงมือยางหนาหากเป็นของเหลวให้ซับด้วยกระดาษแล้วเก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือกระดานั้นใส่ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม่ แล้วทำความสะอาดบริเวณที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเช็ดถูตามปกติ (7) ต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อรถเข็น (ในกรณีที่ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อมีปริมาณมาก) และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และห้ามนำรถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอื่น (8) ในขณะที่ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสวมถุงมือ ผ่ากั้นเปื้อนผ้าปิดปาก ปิดจมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง				

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ O มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.3.2 มลฝอยติดเชื้อ (ต่อ)	ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถ้าในการปฏิบัติงานร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปสัมผัสกับมลฝอยติดเชื้อ ผู้ปฏิบัติงานต้องทำความสะอาดร่างกายหรือส่วนที่อาจสัมผัสมลฝอยติดเชื้อโดยทันที (9) จัดให้มีการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ำเสมอ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค (10) ภายในห้องพักมูลฝอยติดเชื้อจะต้องตั้งถังมูลฝอยเพื่อรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออีกชั้นหนึ่งซึ่งถังมูลฝอยดังกล่าวทำด้วยวัสดุแข็งแรง ทนทานต่อสารเคมี พื้นผิวเรียบทำความสะอาดง่าย ไม่รั่วซึมมีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์แมลงพาหะนำโรคได้ และต้องมีการฆ่าเชื้อก่อนนำไปใช้ พร้อมทั้งมีการติดตั้งระบบปรับอากาศ ควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เกิน 10 องศาเซลเซียส รวมทั้งจะติดตั้งแสง UV เพื่อฆ่าเชื้อโรคร่วมด้วย และบริเวณด้านหน้าห้องพักมูลฝอยติดเชื้อจะมีการติดป้าย“ที่พักมูลฝอยติดเชื้อ” อย่างชัดเจน				

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ O มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.3.2 มลฝอยติดเชื้อ (ต่อ)	(11) หลังทิ้งมูลฝอยติดเชื้อลงภาชนะรองรับต้องราดด้วยน้ำยาโซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1 - 0.5% หรือคลอรีนให้ทั่วถึงก่อนให้พนักงานมารวบรวมไปยังห้องพักมูลฝอยรวม (ห้องพักมูลฝอยติดเชื้อ) ต่อไป (12) การกำจัดชิ้นส่วนของมนุษย์ โครงการจะปฏิบัติตามคู่มือการทำลายชิ้นส่วนอวัยวะของโรงพยาบาลราชธานี หนองแค ซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปตามข้อปฏิบัติทางศาสนา โครงการจะจัดให้มีห้องพักมูลฝอยเชื้อ ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 โดยห้องขยะติดเชื้ออยู่ติดกับห้องขยะมูลฝอยทั่วไป รายละเอียดดังนี้ - ห้องพักมูลฝอยติดเชื้อ ขนาดพื้นที่ 15.6 ตารางเมตร ความจุ 18.72 ลูกบาศก์เมตร(คิดที่ความสูงกองมูลฝอย 1.2 เมตร) ซึ่งจะรองรับมูลฝอยติดเชื้อของโครงการ ซึ่งมีปริมาณ 0.24 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คำนวณที่ความหนาแน่นเท่ากับ 0.24 กิโลกรัม/ลิตร) ได้อย่างเพียงพอ โดยภายในจะตั้งถัง				

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ○ มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล	ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.3.2 มลฝอยติดเชื้อ (ต่อ)	มลฝอยเพื่อรองรับภาชนะบรรจุมลฝอยติดเชื้ออีกชั้นหนึ่ง ซึ่งถึงมลฝอยดังกล่าวทำด้วยวัสดุแข็งแรง ทนทาน ต่อสารเคมี พื้นผิวเรียบทำความสะอาดง่าย ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิดสามารถป้องกันสัตว์แมลงพาหะนำโรคได้ และต้องมีการฆ่าเชื้อก่อนนำไปใช้ พร้อมทั้งมีการติดตั้งระบบปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 10 องศาเซลเซียส รวมทั้งจะติดตั้งแสง UV เพื่อฆ่าเชื้อโรคไปด้วย และบริเวณด้านหน้าห้องพักมลฝอยติดเชื้อจะมีการติดป้าย“ที่พักมลฝอยติดเชื้อ” อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดลักษณะของบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมลฝอยติดเชื้อทุกประการ โดยโครงการได้ใช้บริการทางหุ่นส่วนจำกัด ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ซิสเต็มส์ (13) จัดให้มีการทำความสะอาดห้องพักมลฝอยติดเชื้ออย่างสม่ำเสมอ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค			

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ O มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
	(14) ห้องพักมูลฝอยติดเชื้อจะต้องปิดมิดชิด โดยเปิดเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อเท่านั้น (15) จัดให้มีท่อรวบรวมน้ำเสียที่เกิดจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเพื่อบำบัดก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการต่อไป (16) ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อของห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีเอสทีเอ็มส์ ให้มาเก็บมูลฝอยติดเชื้อจากโครงการอย่างสม่ำเสมอโดยไม่มีการตกค้าง				
3.4 การใช้ไฟฟ้า	1. จัดให้มีและติดตั้งระบบไฟฟ้ารวมทั้งหม้อแปลงไฟฟ้าตามที่เสนอในรายงานฯ	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีระบบไฟฟ้า และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าตามที่เสนอในรายงานฯ	-	รูปที่ 2-9 ระบบไฟฟ้า
	2. ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน	-	รูปที่ 2-9 ระบบไฟฟ้า

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ○ มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.4 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)	3. รณรงค์เลือกใช้หลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 และรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการและพนักงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	✓	จากการทวนสอบเอกสาร และรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการรณรงค์เลือกใช้หลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 และรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการและพนักงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด นอกจากนี้โครงการได้จัดให้มีมาตรการประหยัดพลังงานโดยมีช่องทางประชาสัมพันธ์ ได้แก่ เว็บไซต์ของโรงพยาบาล และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาล	-	รูปที่ 2-10 การอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน ภาคผนวก 2-8 มาตรการประหยัดพลังงานภายในโรงพยาบาล
	4. จัดให้มีพนักงานของโครงการคอยดูแล เฝ้าระวัง กรณีพบสิ่งผิดปกติกับหม้อแปลงไฟฟ้าให้ประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองแค เพื่อเข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วน	✓	จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีช่างประจำโรงพยาบาลคอยดูแล เฝ้าระวัง กรณีพบสิ่งผิดปกติกับหม้อแปลงไฟฟ้า และดูแลตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในโครงการ	-	รูปที่ 2-9 ระบบไฟฟ้า รูปที่ 2-11 การตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในโครงการ
	5. ติดป้ายเตือนแสดงข้อความ “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง” และ “เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น”	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการมีการติดป้ายเตือนแสดงข้อความ “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง” และ “เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น” เอาไว้บริเวณห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และบริเวณหม้อแปลงไฟฟ้าภายในโครงการ	-	รูปที่ 2-9 ระบบไฟฟ้า
	6. จัดให้มีการตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้เคียงไม่ให้มีส่วนล้ำไปยังนั่งร้านหม้อแปลงไฟฟ้า	✓	จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีคนสวนคอยดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้เคียงไม่ให้มีส่วนล้ำไปยังนั่งร้านหม้อแปลงไฟฟ้า	-	รูปที่ 2-2 การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ○ มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.5 การใช้น้ำ	1. กำหนดเวลาการสูบน้ำไปยังถังสำรอง น้ำใช้ภายในโครงการ (ถังเก็บน้ำใต้ดิน ถังเก็บน้ำชั้นหลังคา) ในช่วง 24.00 - 04.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ชุมชนโดยรอบมีความต้องการใช้น้ำน้อย	✓	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ได้รับแจ้งว่าโครงการกำหนดเวลาการสูบน้ำไปยังถังสำรอง น้ำใช้ภายในโครงการ (ถังเก็บน้ำใต้ดิน ถังเก็บน้ำชั้นหลังคา) ในช่วง 24.00 - 04.00 น.	-	-
	2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดี	✓	จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดี	-	รูปที่ 2-12 การตรวจสอบอุปกรณ์
	3. รมรงค์ให้ผู้ใช้บริการและพนักงานภายในโครงการใช้น้ำอย่างประหยัด พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการใช้น้ำอย่างประหยัดให้กับผู้ใช้บริการและบุคลากรภายในโครงการ	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ให้ปิดน้ำ และปิดไฟฟ้า	-	รูปที่ 2-10 การอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน
	4. โครงการได้ติดต่อไปยังการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองแค อีกครั้ง พบว่า การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองแค สามารถจ่ายน้ำได้ วันละ 700 ลบ.ม.ต่อวัน	✓	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ ระบุว่า โครงการได้ติดต่อไปยังการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองแค เพื่อสอบถามอัตราการจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองแค	-	-
3.6 การจัดการน้ำเสีย	1. การรองรับน้ำเสียจากอาคารบริการและอาคารสำนักงานจัดให้มีระบบถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปจำนวน 1 ชุดรองรับน้ำเสียรวมได้ 120 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่า BOD ที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียไม่เกิน 20 มก./ลบ.ม./ชุด รองรับน้ำเสียจากอาคาร	○	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 และจากการทวนสอบเอกสาร พบว่า โครงการไม่มีการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ส่วนน้ำเสียจากอาคารบริการต่าง มีการรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารโรงพยาบาล	-	รูปที่ 2-5 ตำแหน่งระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ○ มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.6 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)	โรงพยาบาล ความสูง 7 ชั้น จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 ชุด ระบบบำบัดน้ำเสีย รองรับน้ำเสียรวมได้ 120 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่า BOD ที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียไม่เกิน 20 มก./ลบ.ม./ชุด				
	2. จัดให้มีบ่อกักเก็บน้ำเสียจากของเสียอันตราย (STORAGE TANK) มีปริมาตรกักเก็บ 60.0 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับน้ำเสียได้น้อย 30 วัน เพื่อให้หน่วยงานเอกชนภายนอกที่ทำหน้าที่บำบัดหรือกำจัดน้ำเสียจากของเสียอันตราย นำไปบำบัดให้ถูกหลักสุขาภิบาลต่อไป	○	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 และการทวนสอบเอกสาร พบว่า โครงการไม่ได้ดำเนินการจัดให้มีบ่อกักเก็บน้ำเสียจากของเสียอันตราย เนื่องจากน้ำเสียของโรงพยาบาลถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ	-	-
	3. การบำบัดละอองลอย (Aerosol) จะถูกกำจัดโดยอาศัยแบคทีเรียในดินของพื้นที่สีเขียวและดูดซับของเนื้อดินบริเวณใกล้เคียงกับตำแหน่งระบบบำบัดน้ำเสียรวม	X	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการยังไม่ได้จัดให้มีบ่อดินเพื่อกำจัดละอองลอย (Aerosol) ที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	โครงการควรจัดให้มีบ่อดินเพื่อกำจัดละอองลอย (Aerosol) ที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย	-
	4. โครงการจะทำการต่อท่อระบายอากาศเพื่อรวบรวมก๊าซมีเทนจากระบบบำบัดน้ำเสียลงบ่อดิน ซึ่งเป็นการบำบัดด้วยวิธีติดตั้งบ่อบุ้มหมักสำหรับกำจัดมีเทน โดยปล่อยให้ก๊าซมีเทนระเหยผ่านดินในบ่อดิน	X	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการยังไม่ได้จัดให้มีบ่อดินเพื่อกำจัดก๊าซมีเทนที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	โครงการควรจัดให้มีบ่อดินเพื่อกำจัดก๊าซมีเทนที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย	-

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ○ มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.6 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)	5. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณไขมันในถังทุกสัปดาห์ หากพบว่าปริมาณไขมันใกล้เต็มถึง ให้ตักกากไขมันใส่ในกระถาง ที่มีกระดาษทิชชูรองกันกระถางเพื่อให้น้ำซึมออกจากกากไขมัน และทิ้งไว้จนแห้งเป็นก้อนก่อนนำใส่ถุงดำ และนำไปรวมไว้ยังห้องพัสดุของโครงการต่อไป	○	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล พบว่า โครงการไม่ได้จัดเตรียมบ่อดักไขมัน เนื่องจากไม่มีการประกอบอาหารในโรงพยาบาล	-	-
	6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในการดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียเกิดความเสียหายให้รีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที	✓	จากการทวนสอบเอกสาร พบว่า โครงการได้ว่าจ้างบริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด ให้เป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดทำรายงานควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการตามแบบทส.1 และแบบทส. 2 เป็นประจำทุกเดือน	-	ภาคผนวก 2-1 บันทึกข้อความการจัดจ้างผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียและรายงานควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลราชธานี หนองแค ภาคผนวก 2-2 แบบทส.1 ภาคผนวก 2-3 แบบทส.2
	7. กำหนดช่วงเวลาในการดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียในช่วงบ่ายของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เนื่องจากมีผู้มาใช้บริการน้อย เพื่อลดผลกระทบต่อการใช้บริการภายในโครงการ	✓	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ระบุว่า โครงการกำหนดช่วงเวลาในการดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียในช่วงบ่ายของวันจันทร์ถึงวันศุกร์	-	รูปที่ 2-5 ตำแหน่งระบบบำบัดน้ำเสียโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ○ มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.6 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)	8. จัดให้มีการสูบล้างปฏิภาณเข้ามาสูบล้างจากตะกอน ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	N/A	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล พบว่า โครงการยังไม่ได้ดำเนินการสูบล้างจากถังเก็บตะกอนส่วนเกิน ไปกำจัด เนื่องจากยังไม่ถึงระยะเวลา 15 เดือน ตามที่กำหนด	-	-
	9. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัด	✓	จากการทวนสอบเอกสาร พบว่า โครงการได้ว่าจ้างบริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด ให้เป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดทำรายงานควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ และจัดทำแบบทส.1 และแบบทส. 2 เป็นประจำทุกเดือน	-	ภาคผนวก 2-1 บันทึกข้อความการจัดจ้างผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียและรายงานควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลราชธานี หนองแค ภาคผนวก 2-2 แบบทส.1 ภาคผนวก 2-3 แบบทส.2
	10. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนบริเวณระบบบำบัดน้ำเสียให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้บริการสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการได้ติดตั้งเตือนบริเวณระบบบำบัดน้ำเสียให้เห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้บริการและพนักงานระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว	-	รูปที่ 2-5 ตำแหน่งระบบบำบัดน้ำเสียโครงการ
3.7 การระบายน้ำ	1. จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำจำนวน 2 บ่อ ความจุรวม 1,110 ลบ.ม. เพื่อรองรับปริมาณน้ำหลากที่เพิ่มขึ้น หลังจากการพัฒนาโครงการได้อย่างเพียงพอ และจะระบายน้ำฝนที่เก็บกักไว้ออกในอัตราไม่เกินค่าอัตราการระบายน้ำก่อนการพัฒนาโครงการ เพื่อประโยชน์ในการชะลอการระบายน้ำและป้องกันปัญหาน้ำท่วมต่อพื้นที่ใกล้เคียง	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำจำนวน 2 บ่อ ความจุรวม 1,110 ลบ.ม. เพื่อรองรับปริมาณน้ำหลากที่เพิ่มขึ้น และจะระบายน้ำฝนที่เก็บกักไว้ออกในอัตราไม่เกินค่าอัตราการระบายน้ำก่อนการพัฒนาโครงการ เพื่อชะลอการระบายน้ำและป้องกันปัญหาน้ำท่วมต่อพื้นที่ใกล้เคียง	-	รูปที่ 2-13 ระบบระบายน้ำ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ○ มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.7 การระบายน้ำ (ต่อ)	2. ติดตั้งตะแกรงดักขยะที่บ่อผันน้ำ และบ่อตรวจสอบสภาพน้ำเพื่อดักเศษขยะก่อนระบายออกสู่รางระบายน้ำสาธารณะริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร)	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 ประกอบกับการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า บริเวณบ่อผันน้ำ และบ่อตรวจสอบสภาพน้ำของโครงการมีการติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนระบายออกสู่รางระบายน้ำสาธารณะริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร)	-	รูปที่ 2-13 ระบบระบายน้ำ
	3. ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันมิให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพักที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตันซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ	✓	จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีช่างประจำโรงพยาบาลตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ำ เพื่อป้องกันมิให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพักที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตันซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ	-	รูปที่ 2-13 ระบบระบายน้ำ
	4. ในกรณีมีตะกอนค้างท่อระบายน้ำ โครงการจะประสานให้แขวงทางหลวงหนองแคเข้ามาดำเนินการขุดลอกตะกอนหรือใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูงฉีดเข้าท่อระบายน้ำเพื่อให้ไม่มีตะกอนสะสมภายในท่อระบายน้ำปีละ 1 ครั้ง โดยดำเนินการในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน (เดือนเมษายน)	✓	จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการได้ดำเนินการขุดลอกตะกอนบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลเมื่อเดือนเมษายน 2569	-	รูปที่ 2-14 ขุดลอกตะกอนบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล
3.8 การป้องกันอัคคีภัย	1. จัดให้มีแผนฉุกเฉิน แผนอพยพคนในโครงการ รวมถึงมาตรการประสานงานหน่วยบรรเทาสาธารณภัย เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน และฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	N/A	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ได้รับแจ้งว่า ใน 2569 ยังไม่ได้ดำเนินการจัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟเนื่องจากโรงพยาบาลจะจัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟในช่วงปลายปี 2569	-	-

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ○ มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	2. ติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิง จำนวน 2 แห่ง บริเวณด้านหน้าทางออกของโครงการ	X	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการได้ติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิง จำนวน 1 แห่ง บริเวณอาคารห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)	-	รูปที่ 2-15 การป้องกันและระงับอัคคีภัย
	3. ติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิงในที่เห็นได้ชัดเจน	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิงในที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน	-	รูปที่ 2-15 การป้องกันและระงับอัคคีภัย
	4. ติดตั้งแผนผังอาคารแสดงตำแหน่งทางหนีไฟ อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ที่บริเวณโถงลิฟต์ทุกชั้นของอาคาร รวมทั้งติดป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟที่เห็นได้ชัดเจน	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการได้ติดแผนผังอาคารแสดงตำแหน่งทางหนีไฟที่บริเวณโถงลิฟต์ทุกชั้นของอาคาร รวมทั้งติดป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟที่เห็นได้ชัดเจน	-	รูปที่ 2-15 การป้องกันและระงับอัคคีภัย
	5. จัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) สำหรับสำรองไฟฟ้าในกรณีระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) สำหรับสำรองไฟฟ้าในกรณีระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง	-	รูปที่ 2-9 ระบบไฟฟ้า
	6. จัดให้มีการติดตั้ง Emergency Light และ Fire Exit Light ชนิดแบตเตอรี่ ขนาด 12 V สามารถสำรองไฟได้นาน 3 ชั่วโมง สำหรับใช้ในระบบแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออก	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการได้ติดตั้ง Emergency Light และ Fire Exit Light สำหรับใช้ในระบบแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออก สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	-	รูปที่ 2-15 การป้องกันและระงับอัคคีภัย

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ○ มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	7. บริเวณเครื่องกำเนิดไฟสำรองให้ติดป้ายชี้แสดงสถานที่ติดต่อ หรือเบอร์โทรติดต่อในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือกระแสไฟขัดข้อง	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า บริเวณเครื่องกำเนิดไฟสำรองของโครงการ ได้ติดป้ายชี้แสดงสถานที่ติดต่อ หรือเบอร์โทรติดต่อในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือกระแสไฟขัดข้อง	-	รูปที่ 2-9 ระบบไฟฟ้า
	8. จัดให้มีพื้นที่จุดรวมพลไว้ในพื้นที่โครงการ บริเวณที่จอดรถด้านทิศตะวันตกของโครงการมีขนาดพื้นที่ประมาณ 992.64 ตร.ม.	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีพื้นที่จุดรวมพลไว้ในพื้นที่โครงการ บริเวณที่ว่างทิศตะวันตกของโครงการ	-	รูปที่ 2-15 การป้องกันและระงับอัคคีภัย
	9. ติดป้าย “จุดรวมพล” บนพื้นที่สีเขียวที่กำหนดไว้เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเป็นสัดส่วนและไม่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อกิจการอื่น	○	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการได้ติดป้าย “จุดรวมพล” บนพื้นที่ว่างด้านทิศตะวันตกของโครงการ ไม่ได้ติดไว้บนพื้นที่สีเขียวของโครงการแต่อย่างใด		รูปที่ 2-15 การป้องกันและระงับอัคคีภัย
	10. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวดังกล่าวให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่มีหยักรกทึบ และไม่มีสิ่งกีดขวางการเข้าไยงพื้นที่สีเขียวที่กำหนดเป็นจุดรวมพล	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล บำรุง รักษาพื้นที่สีเขียวบริเวณต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี	-	รูปที่ 2-2 การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ○ มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.9 ระบบระบายอากาศ	1. ปลุกต้นไม้และพืชคลุมดินให้มากที่สุดบริเวณชั้นล่าง จะช่วยลดแสงสะท้อนและความร้อนเข้าสู่อาคารได้อีกทางหนึ่ง เพื่อให้พื้นที่ Hardscape ลดลง กันความร้อนและแสงสะท้อนที่จะเข้าสู่อาคาร ซึ่งความร้อนก่อนจะเข้าสู่อาคารจะลดลงได้ประมาณ 3-4 องศาเซลเซียส หากลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะของต้นไม้ยืนต้น ทรงพุ่มที่มีความหนาแน่นของใบไม้มากพอ และลดลงอีกประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส หากมีต้นไม้พุ่มขนาดเล็ก นอกจากนี้การปลูกพืชคลุมดินหรือหญ้าสามารถช่วยลดอุณหภูมิลงได้อีก	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการได้ปลุกต้นไม้และพืชคลุมดินบริเวณชั้นล่าง เพื่อช่วยลดแสงสะท้อนและความร้อนเข้าสู่อาคาร และกันความร้อนและแสงสะท้อนที่จะเข้าสู่อาคาร	-	รูปที่ 2-3 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
	2. บริเวณที่จอดรถของโครงการ ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณลานจอดรถ เพื่อลดความร้อนจากเครื่องยนต์	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า บริเวณที่จอดรถของโครงการ ได้ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณลานจอดรถ	-	รูปที่ 2-4 การจัดการจราจรป้าย และสัญลักษณ์จราจรภายในโครงการ
	3. ลดการใช้สภาวะปรับอากาศหรือเครื่องปรับอากาศ โดยกำหนดช่วงเวลาเปิด-ปิด ในบริเวณที่ไม่มีการใช้สภาวะปรับอากาศตลอดทั้งวัน	✓	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ ระบุว่า โครงการมีมาตรการโดยกำหนดช่วงเวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ	-	ภาคผนวก 2-8 มาตรการประหยัดพลังงานภายในโรงพยาบาล
	4. ติดตั้งม่านบริเวณหน้าต่างและประตูซึ่งแสงอาทิตย์สามารถส่องถึงได้ หรือติดตั้งฉนวนกันความร้อนป้องกันไม่ให้อากาศภายในอาคารสูงมากเกินไป ซึ่งจะเป็นการช่วยลดการใช้เครื่องปรับอากาศ	✓	จากการทวนสอบเอกสารจากโครงการ พบว่า โครงการได้ติดตั้งม่านบริเวณหน้าต่างและประตูซึ่งแสงอาทิตย์สามารถส่องถึงได้ และติดตั้งฉนวนกันความร้อนเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศภายในอาคารสูงมากเกินไป	-	รูปที่ 2-16 ติดตั้งม่านบริเวณหน้าต่าง

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ○ มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.9 ระบบระบายอากาศ (ต่อ)	5. ออกแบบและติดตั้งสวิตช์เปิด/ปิดเครื่องปรับอากาศแยกออกจากกันในแต่ละพื้นที่ของอาคาร เพื่อความสะดวกในการเปิด-ปิด ทำให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า และลดปริมาณความร้อนที่จะระบายออกสู่บรรยากาศ	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการได้ออกแบบและติดตั้งสวิตช์เปิด/ปิดเครื่องปรับอากาศแยกออกจากกันในแต่ละพื้นที่ของอาคาร เพื่อความสะดวกในการเปิด-ปิด เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า และลดปริมาณความร้อนที่จะระบายออกสู่บรรยากาศ	-	รูปที่ 2-10 การอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน
	6. กำหนดใช้วัสดุที่เหมาะสมในการก่อสร้าง โดยคำนึงถึงการระบายความร้อนจากอาคารออกสู่ภายนอก และไม่ส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิภายในอาคารเพื่อลดปัญหาการใช้เครื่องปรับอากาศ	-	จากการทวนสอบเอกสาร ไม่พบเอกสารในการระบุวัสดุของอาคาร	-	-
	7. การติดตั้งหน้าต่าง ช่องระบายอากาศในทิศทางที่เหมาะสมกับทิศทางลมในบริเวณพื้นที่โครงการ	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการได้ติดตั้งหน้าต่าง ช่องระบายอากาศในทิศทางที่เหมาะสมกับทิศทางลมในบริเวณพื้นที่โครงการ	-	รูปที่ 2-16 การระบายอากาศของโครงการ
	8. กำหนดให้วัสดุบริเวณพื้นที่ผิวสัมผัสของอาคารต่อพื้นที่ที่สามารถเพิ่มการดูดซับ และไม่สะท้อนอุณหภูมิของอาคารโครงการออกสู่ภายนอก	-	จากการทวนสอบเอกสาร ไม่พบเอกสารในการระบุวัสดุของพื้นที่ผิวสัมผัสของอาคาร	-	-
	9. ติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่หลังคาหรือผนังที่กระทบกับแสงอาทิตย์	X	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ได้รับแจ้งว่าโครงการไม่ได้ติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่หลังคาหรือผนังที่กระทบกับแสงอาทิตย์	-	-

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ O มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
4. คุณภาพต่อคุณภาพชีวิต				
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	1. หลังจากก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จก่อนส่งมอบโครงการให้กับเจ้าของโครงการ ต้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการให้ประชาชนที่อยู่โดยรอบโครงการรับทราบอย่างทั่วถึง โดยมีข้อมูลที่ต้องประชาสัมพันธ์ มีดังนี้ - แผนการเปิดอาคารให้ผู้ใช้บริการและบุคลากรเข้าใช้อาคารของโครงการ - ช่องทางการติดต่อแจ้งข้อร้องเรียน และรายชื่อผู้รับผิดชอบของโครงการในการรับข้อร้องเรียน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ - มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ	✓	จากการทวนสอบเอกสารจากโครงการ พบว่า โครงการมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการให้ประชาชนที่อยู่โดยรอบโครงการรับทราบอย่างทั่วถึง โดยมีข้อมูลที่ต้องประชาสัมพันธ์ครบถ้วนตามมาตรการฯ กำหนด	- ภาคผนวก 2-9 เอกสารประชาสัมพันธ์การเปิดใช้โรงพยาบาล
	2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตรวจสอบความเรียบร้อยภายในพื้นที่โครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบความเรียบร้อยภายในพื้นที่โครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง	- รูปที่ 2-17 การรักษาความปลอดภัยของโครงการ
	3. ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า - ออกโครงการ และภายในอาคารโครงการ โดยเฉพาะบริเวณจุดอันตราย	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณลานจอดรถภายในโครงการ และภายในอาคารโครงการ	- รูปที่ 2-17 การรักษาความปลอดภัยของโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ○ มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
4.2 สาธารณสุข	1. จัดระบบสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่โครงการให้ถูกสุขลักษณะ	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีระบบสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่โครงการถูกสุขลักษณะ	-	รูปที่ 2-18 ด้านสาธารณสุข
	2. ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ	✓	จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีแม่บ้านทำความสะอาดพื้นที่ต่าง ๆ อยู่เสมอ	-	รูปที่ 2-18 ด้านสาธารณสุข
	3. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ได้แก่ ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 ประกอบกับการทวนสอบเอกสาร และรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ได้แก่ ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่	-	-
	4. จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพกาย และสุขภาพจิต	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพกาย และสุขภาพจิตเอาไว้บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์โครงการ	-	รูปที่ 2-18 ด้านสาธารณสุข
	การคมนาคมเข้า-ออกโครงการ 1. ติดตั้งเครื่องหมายจราจรที่ถนน และที่ลานจอดรถให้ชัดเจนและในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีเครื่องหมายจราจรที่ถนน และที่ลานจอดรถอย่างชัดเจน และในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย	-	รูปที่ 2-4 การจัดการจราจร บ้าย และสัญลักษณ์จราจรภายในโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ○ มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)	2. จัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณลานจอดรถ	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า บริเวณลานจอดรถโครงการตีเส้นแบ่งจราจรพร้อมคั่นกันล้อย่างชัดเจน	-	รูปที่ 2-4 การจัดการจราจรป้าย และสัญลักษณ์จราจรภายในโครงการ
	3. จัดให้มีกระจกนูนกลมติดตั้งไว้บริเวณจุดอับการมองที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์ภายในโครงการ	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการได้ติดตั้งกระจกนูนกลมติดตั้งไว้บริเวณจุดอับการมองที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์ภายในโครงการ	-	รูปที่ 2-4 การจัดการจราจรป้าย และสัญลักษณ์จราจรภายในโครงการ
	4. ออกแบบให้ที่จอดรถมีลักษณะเปิดโล่งไม่ปิดทึบ มีลมพัดผ่านตลอดเวลา สามารถระบายอากาศได้อย่างสะดวกตลอดเวลา ไม่เกิดการสะสมของมลพิษ	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า บริเวณที่จอดรถของโครงการมีลักษณะเปิดโล่งไม่ปิดทึบ มีลมพัดผ่านตลอดเวลา สามารถระบายอากาศได้อย่างสะดวกตลอดเวลา	-	รูปที่ 2-4 การจัดการจราจรป้าย และสัญลักษณ์จราจรภายในโครงการ
	5. จัดให้มีพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกต้นไม้ชนิดต่าง ๆ เพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยไม่รบกวนและไหลทาง	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว โดยปลูกต้นไม้ชนิดต่าง ๆ เพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไม่รบกวนและไหลทาง	-	รูปที่ 2-3 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
	6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ หรือยามที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะด้านการจราจรคอยอำนวยความสะดวกและจัดระบบการจราจรบริเวณทางเข้า – ออกพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง	✓	จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ หรือยามที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะด้านการจราจรคอยอำนวยความสะดวกและจัดระบบการจราจรบริเวณทางเข้า – ออกพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง	-	รูปที่ 2-4 การจัดการจราจรป้าย และสัญลักษณ์จราจรภายในโครงการ รูปที่ 2-17 การรักษาความปลอดภัยของโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ O มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)	การเข้าใช้บริการของผู้ใช้บริการและบุคลากรภายในโครงการ 1. สำรวจอาคารและระบุสาเหตุของปัญหา เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการได้อย่างเหมาะสม โดยการเดินสำรวจหรือสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการและบุคลากรภายในโครงการในอาคารระบบระบายอากาศ เครื่องปรับอากาศ แหล่งมลพิษและการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง	✓	จากการทวนสอบเอกสารที่ได้รับจากโครงการ พบว่าโครงการได้ดำเนินการสำรวจอาคารและระบุสาเหตุของปัญหา เมื่อปลายปี 2568 โดยจัดทำเป็นรายงานการตรวจสอบอาคารของโครงการ	-	รูปที่ 2-11 การตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในโครงการ ภาคผนวก 2-10 รายงานการตรวจสอบอาคารประจำปี 2568
	2. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคลากรภายในโครงการเกี่ยวกับการดูแลห้องพักอาศัยภายในโครงการ เช่น การทำความสะอาดระบบระบายอากาศ	✓	โครงการได้กำหนดให้มีการทำความสะอาดระบบระบายอากาศอย่างสม่ำเสมอ	-	รูปที่ 2-11 การตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในโครงการ
	3. ตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคาร ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการระบายอากาศ	✓	จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีช่างประจำโรงพยาบาลเป็นผู้ดูแลตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคาร ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการระบายอากาศ	-	รูปที่ 2-11 การตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในโครงการ
	4. จัดให้มีการติดตั้งระบบ CCTV เพื่อป้องกันเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและบุคลากรภายในโครงการ	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการได้ติดตั้งระบบ CCTV ไว้ภายในและภายนอกพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและบุคลากรภายในโครงการ	-	รูปที่ 2-17 การรักษาความปลอดภัยของโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ O มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)	การกักเก็บน้ำในถังเก็บน้ำสำรอง 1. ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน และชั้นหลังคาให้มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่มีรอยร้าว และรอยร้าว ที่จะทำให้มีการปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำได้	✓	จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงสร้างจัดให้มีช่างประจำโรงพยาบาลเป็นผู้ดูแลตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน และชั้นหลังคาให้มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่มีรอยร้าว และรอยร้าว	-	รูปที่ 2-12 ถังสำรองน้ำใช้ของโครงการ
	2. ถังเก็บน้ำใต้ดินใช้สื่กรองพื้นและทับหน้าด้วยสื่ีฟ็อกซ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน AWWA C 210 และ มอก. 1048-2539 ซึ่งมีความหนาต่อชั้นสูง มีการยึดเกาะดี ทนทาน ทนต่อแรงกระแทกและการขูดขีด เพื่อความปลอดภัย ไม่ให้มีการปนเปื้อนและปลอดภัยสำหรับการบริโภค	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 และจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ได้รับแจ้งว่า ถังเก็บน้ำใต้ดินของโครงการใช้สื่กรองพื้นและทับหน้าด้วยสื่ีฟ็อกซ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน AWWA C 210 และ มอก. 1048-2539 ตามมาตรการฯ กำหนด	-	รูปที่ 2-12 ถังสำรองน้ำใช้ของโครงการ
	3. ฝาบ่อเก็บน้ำใต้ดิน จะต้องมืฝาบ่อปิดมิดชิด และยกสูงจากพื้นดิน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำทางฝาบ่อได้	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า ฝาบ่อเก็บน้ำใต้ดินของโครงการ มีฝาบ่อปิดมิดชิด และยกสูงจากพื้นดิน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำทางฝาบ่อได้	-	รูปที่ 2-12 ถังสำรองน้ำใช้ของโครงการ
	4. กรณีที่อาคารโครงการ มีการใช้สารเคมี เช่น ฆีดกำจัดปลวก มดแมลงสาบ ควรดำเนินการอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะบริเวณถังเก็บน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีรั่วลงลงไปในถังเก็บน้ำประปา	✓	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ ระบุว่า โครงการมีการใช้สารเคมี เช่น ฆีดกำจัดปลวก มดแมลงสาบ โดยดำเนินการอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีรั่วลงลงไปในถังเก็บน้ำประปา	-	-

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ○ มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)	5. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของน้ำประปาเป็นประจำในเรื่องของสี กลิ่น และเศษซากต่าง ๆ ที่ตกหล่นลงไปในถังเก็บน้ำ	✓	จากการทวนสอบเอกสาร และรูปถ่ายจากโครงการ พบว่าโครงการจัดให้มีช่างประจำโรงพยาบาลเป็นผู้ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของน้ำประปาเป็นประจำในเรื่องของสี กลิ่น และเศษซากต่าง ๆ ที่ตกหล่นลงไปในถังเก็บน้ำ	-	รูปที่ 2-8 การตรวจสอบอุปกรณ์ ภาคผนวก 2-11 เอกสารผลการตรวจวัดน้ำใช้ และน้ำประปา
	6. ดำเนินการทำความสะอาดถังเก็บน้ำใช้ ทุก 6 เดือนเพื่อล้างตะกอน สนิม และคราบสกปรกที่เกาะตามผนังหรือซอกมุมของถังที่น้ำไม่มีการหมุนเวียน โดยใช้แปรงขัด และเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงฉีดล้างไม่ใช้น้ำยาล้างที่มีสารเคมีซึ่งอาจตกค้าง เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้ใช้บริการและบุคลากรภายในโครงการ	X	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ ระบุว่าโครงการยังไม่ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำใช้	โครงการควรล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำใช้ ทุก 6 เดือนตามที่มาตรการกำหนด เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้ใช้บริการและบุคลากรภายในโครงการ	-
	<u>การจัดการมูลฝอย</u> 1. รณรงค์ให้มีการทิ้งขยะลงถังตามประเภทของขยะโดยติดป้ายประชาสัมพันธ์ หรือแผ่นพับ เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัด	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่าโครงการได้ติดป้ายรณรงค์ให้มีการทิ้งมูลฝอยลงถังตามประเภทของขยะเอาไว้บริเวณห้องพักรับมูลฝอย	-	รูปที่ 2-8 การจัดการมูลฝอยภายในโรงพยาบาล

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ O มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)	2. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดรวบรวมขยะจากแต่ละส่วนมายังห้องพักขยะรวม โดยใช้รถเข็นรวบรวมขยะใส่ในถุงมัดปากถุง แล้วลำเลียงขยะจากห้องพักขยะมูลฝอยแต่ละชั้นมายังห้องพักขยะรวมอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง	✓	จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีแม่บ้านรวบรวมมูลฝอยจากแต่ละส่วนมายังห้องพักมูลฝอยรวม โดยใช้รถเข็นรวบรวมมูลฝอยใส่ในถุงมัดปากถุง แล้วลำเลียงมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยแต่ละชั้นมายังห้องพักมูลฝอยรวม	-	รูปที่ 2-8 การจัดการมูลฝอยภายในโรงพยาบาล
	3. ให้พนักงานทำความสะอาดของโครงการ ทำหน้าที่ทำความสะอาดและล้างพื้นห้องพักขยะรวมภายหลังการเก็บขนขยะของรถเก็บขนขยะทุกครั้ง เพื่อให้ห้องพักขยะรวมมีความสะอาดและถูกสุขลักษณะตลอดเวลา และเพื่อป้องกันแมลงและกลิ่นเหม็นรบกวน	✓	จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีแม่บ้านทำความสะอาดและล้างพื้นห้องพักมูลฝอยรวมภายหลังการเก็บขนมูลฝอยของรถเก็บขนมูลฝอยทุกครั้ง เพื่อให้ห้องพักมูลฝอยรวมมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะตลอดเวลา และป้องกันแมลงและกลิ่นเหม็นรบกวน	-	รูปที่ 2-8 การจัดการมูลฝอยภายในโรงพยาบาล
	4. จัดให้มีถังมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิดเพื่อรองรับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากส่วนต่างๆ ประจำแต่ละชั้นของโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยไปห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีถังมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิดเพื่อรองรับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากส่วนต่างๆ ประจำแต่ละชั้นของโครงการ และจัดให้แม่บ้านจัดเก็บมูลฝอยไปห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ	-	รูปที่ 2-8 การจัดการมูลฝอยภายในโรงพยาบาล
	5. ตรวจสอบไม่ให้มีขยะตกค้างภายในโครงการ หากมีขยะตกค้างภายในโครงการเกินกว่า 3 วัน ต้องรีบแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอยให้เข้ามาดำเนินการเก็บขนและนำไปกำจัดต่อไป	✓	จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีแม่บ้านคอยตรวจสอบไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างภายในโครงการ	-	รูปที่ 2-8 การจัดการมูลฝอยภายในโรงพยาบาล

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ○ มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)	6. ห้องพักรวมผู้ป่วยต้องปิดมิดชิด เปิดเฉพาะช่วงที่มีเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบ เป็นต้น	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า ห้องพักรวมผู้ป่วยมีการปิดมิดชิด โดยจะเปิดเฉพาะช่วงที่มีเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น	-	รูปที่ 2-8 การจัดการมูลฝอยภายในโรงพยาบาล
	การจัดการน้ำเสีย 1. จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียชนิดถังเติมอากาศชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ (FIXED-FILM AERATION TANK) จำนวน 1 ชุด ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 รองรับน้ำเสียรวมได้ 120 ลูกบาศก์เมตร/วัน (BOD เข้าระบบ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และค่า BOD ที่ออกจากระบบ 20 มิลลิกรัม/ลิตร)	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ (FIXED-FILM AERATION TANK) จำนวน 1 ชุด ทางด้านทิศตะวันตกของอาคารโรงพยาบาล	-	รูปที่ 2-6 ระบบบำบัดน้ำเสียโครงการ
	2. จัดให้มีบ่อกักเก็บน้ำเสียจากของเสียอันตราย (STORAGE TANK) มีปริมาตรกักเก็บ 60.0 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับน้ำเสียได้อย่างน้อย 30 วัน เพื่อให้หน่วยงานเอกชนภายนอกที่ทำหน้าที่บำบัดหรือกำจัดน้ำเสียจากของเสียอันตราย นำไปบำบัดให้ถูกหลักสุขาภิบาลต่อไป	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีบ่อกักเก็บน้ำเสียจากของเสียอันตราย ปริมาตรกักเก็บ 60.0 ลูกบาศก์เมตร อยู่ภายในบริเวณห้องควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล	-	รูปที่ 2-6 ระบบบำบัดน้ำเสียโครงการ
	3. ตรวจวัดคุณภาพน้ำหลังผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสีย	✓	โครงการได้ว่าจ้างบริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด เป็นผู้ตรวจวัดคุณภาพน้ำหลังผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสีย	-	ภาคผนวก 2-1 รายงานควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลราชธานี หนองแค

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ○ มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)	4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	✓	โครงการได้ว่าจ้างบริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด ให้เป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดทำรายงานควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ และจัดทำแบบทส.1 และแบบทส. 2 เป็นประจำทุกเดือน	-	ภาคผนวก 2-1 รายงานควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลราชธานี หนองแค ภาคผนวก 2-2 แบบทส.1 ภาคผนวก 2-3 แบบทส.2
	5. ประสานงานให้รถสูบล้างปลั๊ก เข้ามาสูบล้างตะกอนออกจากระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ	✓	จากการทวนสอบเอกสารและรูปถ่ายจากโครงการ พบว่าโครงการดำเนินการประสานงานให้ห้องค้การบริหารส่วนตำบลบัวลอยเข้ามาสูบล้างตะกอนส่วนเกินออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ตามความเหมาะสม	-	รูปที่ 2-7 การสูบล้างเกราะการสูบล้างตะกอน และการตักกากไขมัน ภาคผนวก 2-4 ใบเสร็จชำระราคาสูบล้างเกราะการสูบล้างตะกอน กากไขมัน
	6. จัดให้มีการสูบล้างปลั๊กเข้ามาสูบล้างตะกอนออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	✓	จากการทวนสอบเอกสารและรูปถ่ายจากโครงการ พบว่าโครงการดำเนินการประสานงานให้ห้องค้การบริหารส่วนตำบลบัวลอยเข้ามาสูบล้างตะกอนส่วนเกินออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ตามความเหมาะสม	-	รูปที่ 2-7 การสูบล้างเกราะการสูบล้างตะกอน และการตักกากไขมัน ภาคผนวก 2-4 ใบเสร็จชำระราคาสูบล้างเกราะการสูบล้างตะกอน กากไขมัน
	7. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียขัดข้อง/เกิดความเสียหายให้รีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที	N/A	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ ระบุว่า ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอยู่ในสภาพดี ไม่พบเหตุขัดข้อง หรือได้รับความเสียหาย	-	-

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ○ มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)	อุบัติเหตุจากการเกิดเพลิงไหม้ 1. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อให้มองเห็นช่องทางเดินได้ และจัดให้มีป้ายทางหนีไฟที่มองเห็นชัดเจน ตัวอักษรสูง 15 เซนติเมตร รวมทั้งติดตามตรวจสอบระบบเป็นประจำทุก 3 เดือน	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 โครงการได้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณช่องทางเดิน และจัดให้มีป้ายทางหนีไฟที่มองเห็นชัดเจน	-	รูปที่ 2-9 ระบบไฟฟ้า รูปที่ 2-18 การอพยพ และป้องกันอัคคีภัย
	2. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่าการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที	✓	จากการทวนสอบรูปถ่ายที่ได้รับจากโครงการ พบว่าโครงการจัดให้มีช่างประจำโรงพยาบาลเป็นผู้ตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ	-	รูปที่ 2-8 การตรวจสอบอุปกรณ์
	3. จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอยให้มาจัดอบรมและซักซ้อมแผน	N/A	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ระบุว่าในปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการจัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟ เนื่องจากโรงพยาบาลจะจัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟในช่วงปลายปี 2569	-	-
	4. จัดเตรียมหน่วยพยาบาลและรถพยาบาลไว้เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย และนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลต่อไป	✓	จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการได้จัดเตรียมหน่วยพยาบาล และรถพยาบาลไว้เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยไว้บริเวณอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง	-	รูปที่ 2-18 ด้านการสาธารณสุข

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ O มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)	โรคระบบทางเดินหายใจ 1. ฉีดล้างทำความสะอาดถนนและทางวิ่งภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ	✓	จากการทวนสอบรูปถ่ายที่ได้รับจากโครงการ พบว่าโครงการได้ฉีดล้างทำความสะอาดถนนและทางวิ่งภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ	-	รูปที่ 2-13 การดูแลและรักษาความสะอาด
	2. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว เพื่อลดความเร็วไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนถนน	✓	จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการได้ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ โดยติดป้ายจำกัดความเร็วเอาไว้บริเวณถนนภายในโครงการ	-	รูปที่ 2-5 ป้าย และสัญลักษณ์เตือน
	3. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้บริเวณที่จอดรถภายในโครงการให้เห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง	✓	จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการได้ติดป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้บริเวณที่จอดรถภายในโครงการ ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง	-	รูปที่ 2-5 ป้าย และสัญลักษณ์เตือน
	4. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อช่วยในการลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และช่วยลดซับมลพิษที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้า-ออกโครงการ	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อช่วยในการลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และช่วยลดซับมลพิษที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้า-ออกโครงการ	-	รูปที่ 2-3 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
	ผลกระทบจากระบบปรับอากาศของโครงการ 1. ตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคารไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการระบายอากาศ	✓	จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ ระบุว่า โครงการจัดให้มีช่างประจำโรงพยาบาลเป็นผู้ตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคารไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการระบายอากาศ	-	รูปที่ 2-8 การตรวจสอบอุปกรณ์

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ O มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)	2. ระบบเครื่องปรับอากาศผู้จัดการฝ่ายอาคารต้องจัดให้มีการล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และล้างเครื่องปรับอากาศแบบเติมระบบเป็นประจำสม่ำเสมอทุก ๆ 6 เดือน เพื่อป้องกันการเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค	✓	จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ ระบุว่า โครงการจัดให้มีการล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และล้างเครื่องปรับอากาศแบบเติมระบบเป็นประจำสม่ำเสมอทุก 6 เดือน	-	รูปที่ 2-13 การดูแลและรักษาความสะอาด
	<u>ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</u> 1. ขอความร่วมมือให้ผู้มารับบริการและผู้มาติดต่อสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วย Alcohol hand rub ก่อนเข้าโรงพยาบาลทุกครั้ง	✓	จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการได้ติดป้ายขอความร่วมมือให้ผู้มารับบริการและผู้มาติดต่อสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วย Alcohol hand rub ก่อนเข้าโรงพยาบาลทุกครั้ง	-	รูปที่ 2-18 ด้านการสาธารณสุข
	2. มีเจ้าหน้าที่จุดคัดกรอง วัดไข้ รวมถึงให้ความช่วยเหลือผู้รับบริการในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้ออย่างเหมาะสม และแยกตรวจสำหรับผู้ที่มีอาการต้องสงสัย - ไข้สูงกว่า 37.5 องศา - ไอ - เจ็บคอ - จมูกไม่ได้กลิ่น - ลิ้นไม่รับรส	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีจุดคัดกรอง วัดไข้ รวมถึงให้ความช่วยเหลือผู้รับบริการในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้ออย่างเหมาะสม และแยกตรวจสำหรับผู้ที่มีอาการต้องสงสัย ไว้บริเวณจุดคัดกรองโรคโดยเฉพาะของโครงการ	-	รูปที่ 2-18 ด้านการสาธารณสุข

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ○ มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)	3. ถ้าไม่มีไข้ และไม่มีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศ จะได้รับสติ๊กเกอร์เพื่อติดเสื้อเป็นสัญลักษณ์ว่าได้ผ่านการตรวจคัดกรองแล้ว	X	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์เป็นสัญลักษณ์ว่าได้ผ่านการตรวจคัดกรองผู้ป่วยแล้ว	โครงการควรจัดให้ มีการ ติด สติ กเกอร์ เป็น สัญลักษณ์ว่าได้ ผ่านการตรวจคัด กรองผู้ป่วย เพื่อ ป้องกันการแพร่ ระบาดของ โรคติดต่อและ โร ค ตี ด ต่ อ อันตรายกับผู้ป่วย ที่มาใช้บริการ	-
	4. มีแอลกอฮอล์ ให้ผู้ใช้บริการล้างมือก่อนเดินเข้าตัวอาคาร	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการได้จัดให้มีจุดกดแอลกอฮอล์ ให้ผู้ใช้บริการ ล้างมือก่อนเดินเข้าตัวอาคาร	-	รูปที่ 2-18 ด้านการสาธารณสุข
	5. เก้าอี้นั่งพักผู้ป่วย บันไดเลื่อน รถเข็นคนไข้ และในลิฟต์ มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ทุก 1 ชั่วโมง	✓	จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีแม่บ้านทำความสะอาด เช่น เก้าอี้นั่งพักผู้ป่วย รถเข็นคนไข้ เป็นต้น	-	รูปที่ 2-18 ด้านการสาธารณสุข
	6. มีแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อวางประจำทุกจุดนั่งพักของผู้ป่วย และในลิฟต์ทุกตัว	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีจุดกดแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อวาง ประจำทุกจุดนั่งพักของผู้ป่วย และในลิฟต์ทุกตัว	-	รูปที่ 2-18 ด้านการสาธารณสุข

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ○ มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)	7. พยาบาลล้างมือก่อนและหลังวัดไข้ทุกครั้ง	✓	จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการได้กำชับให้พยาบาลล้างมือก่อนและหลังวัดไข้ทุกครั้ง	-	รูปที่ 2-18 ด้านการสาธารณสุข
	8. โรงพยาบาลเลือกใช้ระบบการวัดไข้แบบไม่สัมผัสตัว โดยการวัดอุณหภูมิแบบยิงอินฟราเรดทางหน้าผาก	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีระบบการวัดไข้แบบไม่สัมผัสตัว	-	รูปที่ 2-18 ด้านการสาธารณสุข
	9. ห้องพักรพผู้ป่วยมีระบบแอร์แยกเฉพาะแต่ละห้องเพื่อควบคุมไม่ให้เชื้อโรคกระจายไปห้องข้างเคียงและบริเวณอื่น	✓	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ระบุว่า ภายในห้องแยกโรคจัดให้มีระบบปรับอากาศแยกจากระบบปรับอากาศตัวอาคารโรงพยาบาล	-	-
4.3 ทัศนียภาพและพื้นที่สีเขียว	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของโครงการให้มีความสวยงามอยู่เสมอ และหากพบว่ามีต้นไม้ภายในโครงการตายต้องดำเนินการปลูกใหม่ทดแทนทันที	✓	จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของโครงการให้มีความสวยงามอยู่เสมอ หากพบว่ามีต้นไม้ภายในโครงการตาย โครงการจะดำเนินการปลูกใหม่ทดแทนทันที	-	รูปที่ 2-2 การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
	2. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้ใช้บริการและบุคลากรภายในโครงการ มิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการมีการควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้ใช้บริการและบุคลากรภายในโครงการ มิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น	-	รูปที่ 2-1 สภาพแวดล้อมปัจจุบันของโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ○ มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
4.3 ทัศนียภาพและพื้นที่สีเขียว (ต่อ)	3. เลือกใช้วัสดุตกแต่งภายนอกอาคารให้กลมกลืน สอดคล้องกับอาคารอื่นโดยรอบ เพื่อลดความขัดแย้งทางสายตา เลือกใช้สีของอาคารเป็นโทนสีอ่อนที่เย็นสบายตา ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพมากนัก ทำผนังนอกอาคารส่วนที่เป็นคอนกรีตเพื่อลดการสะท้อนแสง และทาสีภายในอาคารเพื่อให้ห้องดูสว่างยิ่งขึ้น	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการใช้สีของอาคารเป็นสีเหลืองอ่อน เป็นสีเย็นสบายตา จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพ	-	รูปที่ 2-1 สภาพปัจจุบันของโครงการ
	4. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวรวมทั้งหมด 2,723 ตร.ม. โดยจัดให้มีพื้นที่สีเขียวอยู่ที่ชั้นที่ 1 อยู่ในบริเวณพื้นที่เปิดโล่ง โดยพื้นที่สีเขียวชั้นล่างทั้งหมดไม่มีอยู่ได้ อาคาร ขนาดพื้นที่ 2,723 ตร.ม. และบริเวณชั้นล่างปลูกไม้ยืนต้น 1,496 ตร.ม. และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล รักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มีความสวยงามอยู่เสมอ	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล บำรุง รักษาพื้นที่สีเขียวบริเวณต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี	-	รูปที่ 2-2 การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
	5. จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นในแนวที่ดินของโครงการ เพื่อเป็นแนวกันชนระหว่างอาคารของโครงการกับพื้นที่ข้างเคียง	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีการปลูกต้นไม้รอบแนวเขตที่ดิน	-	รูปที่ 2-3 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ○ มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
4.4 การบดบังแสงแดด	โครงการจัดทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าวระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง โดยเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท โรงพยาบาลราชธานี หนองแค จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังแสงแดดต่อพื้นที่ข้างเคียง โดยกำหนดให้โครงการต้องจัดให้มีการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับผลกระทบกับบริษัท โรงพยาบาลราชธานี หนองแค จำกัด โดยมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง และสิ้นสุดลงภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เปิดใช้อาคาร ในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 และถ้าหากการดำเนินการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด	✓	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของโครงการ ระบุว่า โครงการเปิดดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือนและไม่ได้มีการร้องเรียนจากผู้พักอาศัยข้างเคียงนับตั้งแต่วันที่เปิดใช้อาคาร	-	-

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ○ มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
4.5 การบดบังทิศทางลม	1. ออกแบบอาคารของโครงการ โดยจัดให้มีที่ว่างประมาณ 3 เมตร โดยรอบอาคาร และมีการเปิดพื้นที่ว่าง (Open Space) บริเวณด้านหน้าอาคาร เพื่อให้กระแสลมสามารถระบายสู่สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโครงการได้อย่างทั่วถึง	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการออกแบบอาคารของโครงการ โดยจัดให้มีที่ว่างโดยรอบอาคาร เพื่อให้กระแสลมสามารถระบายสู่สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโครงการได้อย่างทั่วถึง	-	รูปที่ 2-1 สภาพปัจจุบันของโครงการ
	2. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการตามที่เสนอไว้ในรายงาน	✓	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดินภายในโครงการ โดยจัดให้มีการปลูกต้นไม้รอบแนวเขตที่ดิน	-	รูปที่ 2-3 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
	3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล รักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มีความสวยงามอยู่เสมอ	✓	จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีคนสวนเป็นผู้ดูแล รักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มีความสวยงามอยู่เสมอ	-	รูปที่ 2-2 การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ○ มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
4.5 การบดบังทิศทางลม (ต่อ)	4. โครงการจัดทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าวระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง โดยเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท โรงพยาบาลราชธานี หนองแค จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังทิศทางลมต่อพื้นที่ข้างเคียง โดยกำหนดให้โครงการต้องจัดให้มีการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศทางลมให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับผลกระทบกับบริษัท โรงพยาบาลราชธานี หนองแค จำกัด โดยมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง และสิ้นสุดลงภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เปิดใช้อาคาร ในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 และถ้าหากการดำเนินการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด	✓	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของโครงการ ระบุว่า โครงการเปิดดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน ซึ่งไม่ได้รับการร้องเรียนจากผู้พักอาศัยข้างเคียงนับตั้งแต่วันที่เปิดใช้อาคาร	-	-

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ○ มีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้ N/A มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - ไม่มีข้อมูล		ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
4.6 การบดบังคลื่นสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์	โครงการจัดทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าวระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง โดยเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท โรงพยาบาลราชธานี หนองแค จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์ต่อพื้นที่ข้างเคียง โดยกำหนดให้โครงการต้องจัดให้มีการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับผลกระทบกับบริษัท โรงพยาบาลราชธานี หนองแค จำกัด โดยมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง และสิ้นสุดลงภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เปิดใช้อาคาร ในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 และถ้าหากการดำเนินการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด	✓	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของโครงการ ระบุว่า โครงการเปิดดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน ซึ่งไม่ได้รับการร้องเรียนจากผู้พักอาศัยข้างเคียงนับตั้งแต่วันที่เปิดใช้อาคาร	-	-

รูปภาพประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงพยาบาลราชธานี นนทบุรี ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569)

	
รูปที่ 2-1 สภาพปัจจุบันของโครงการ	
	
การตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณพื้นที่สีเขียว	การถอนวัชพืชบริเวณพื้นที่สีเขียว
	
การตัดวัชพืชบริเวณพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	การรดน้ำบริเวณพุ่มไม้โครงการ
รูปที่ 2-2 การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	



รูปภาพประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

	
พื้นที่สีเขียวบริเวณโรงพยาบาล	พื้นที่สีเขียวบริเวณคลังสินค้า
	
พื้นที่สีเขียวบริเวณห้อง Generator	พื้นที่สีเขียวบริเวณทิศตะวันออก
	
พื้นที่สีเขียวบริเวณแนวรั้วฝั่งตะวันตก	พื้นที่สีเขียวบริเวณทิศเหนือ และทิศตะวันตก
รูปที่ 2-3 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	

รูปภาพประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

	
ป้ายลดความเร็ว	สัณฐานลดความเร็ว
	
ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์	ป้ายสัญลักษณ์จราจร
	
ป้ายสัญลักษณ์จราจร (ต่อ)	ป้ายสัญลักษณ์จราจร (ต่อ)
รูปที่ 2-3 การจัดการจราจร ป้าย และสัญลักษณ์จราจรภายในโครงการ	

รูปภาพประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

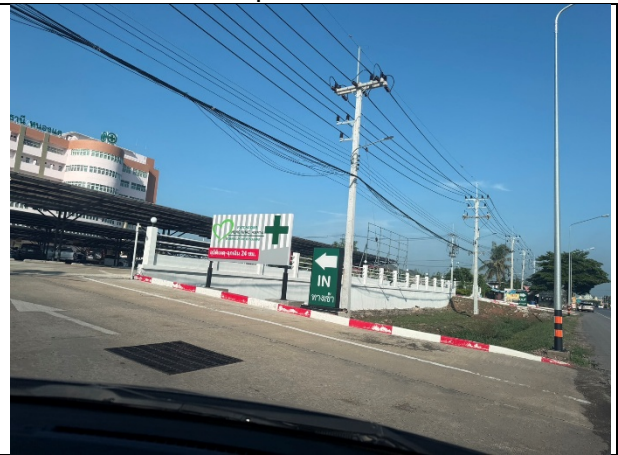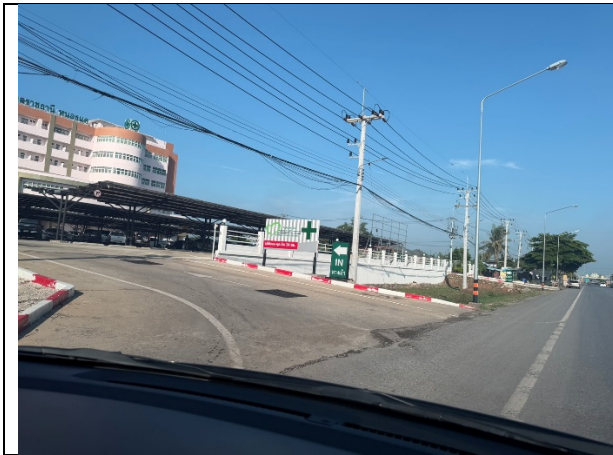

บริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่โครงการ และป้ายบอกทางโรงพยาบาล



เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยขณะอำนวยความสะดวกบริเวณโรงพยาบาล



กรวยจราจร

เสาเข็มลูก

รูปที่ 2-4 การจัดการจราจร ป้าย และสัญลักษณ์จราจรภายในโครงการ (ต่อ)

รูปภาพประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569



เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยขณะอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ



สนับสนุนชะลอความเร็ว

แผงปิดกั้นการจราจร



พื้นที่จอดรถยนต์แบ่งช่องจราจรชัดเจน

รูปที่ 2-5 การจัดการจราจร ป้าย และสัญลักษณ์จราจรภายในโครงการ (ต่อ)

รูปภาพประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569



พื้นที่จอดรถจักรยานยนต์



จุดรับ-ส่งศพ


จุดรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน



บริเวณจุดกลับรถบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร หินกอง-ภาษี)

รูปที่ 2-6 การจัดการจราจร ป้าย และสัญลักษณ์จราจรภายในโครงการ (ต่อ)

รูปภาพประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569)

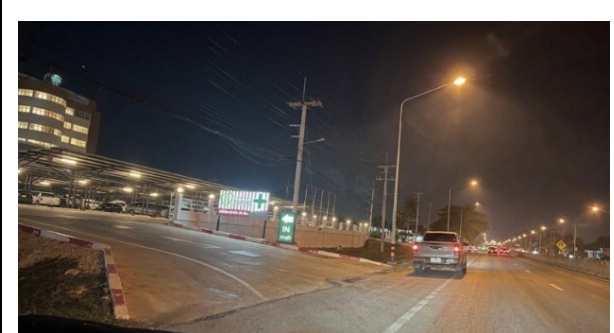	
ห้องควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย	การดูแลตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย
รูปที่ 2-5 ตำแหน่งระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	
	
รูปที่ 2-6 การสูบน้ำเสียจากถังแยกตะกอน	
	
ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณลานจอดรถของโครงการ
รูปที่ 2-7 ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการและถนนภายในโครงการ	

รูปภาพประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569)



การรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่าง ๆ



การติดตั้งรองรับมูลฝอยภายในพื้นที่โครงการ



ป้ายให้ความรู้เรื่องประเภทของขยะ

รูปที่ 2-8 การจัดการมูลฝอยภายในโรงพยาบาล


รูปภาพประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569)



การขนย้ายมูลฝอยไปยังห้องพักรวมของโครงการ



การล้างทำความสะอาดห้องพักรวม

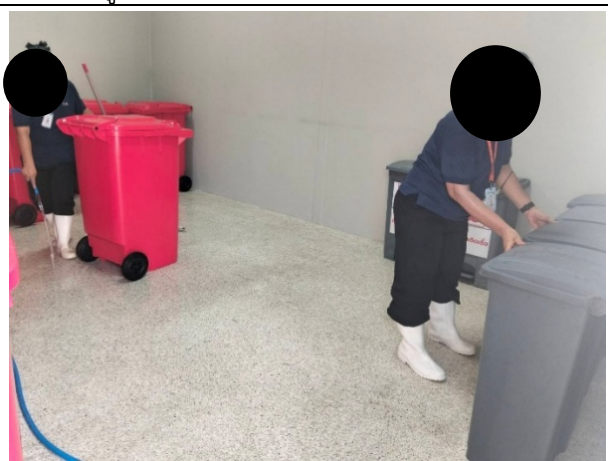

การล้างทำความสะอาดห้องพักรวม

รูปที่ 2-8 การจัดการมูลฝอยภายในโรงพยาบาล (ต่อ)

รูปภาพประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

	
อาคารพักมูลฝอยรวม	อาคารพักมูลฝอยติดเชื้อ
	
ถังรองรับมูลฝอยทั่วไปภายในอาคารพักมูลฝอยรวม	ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิลภายในอาคารพักมูลฝอยรวม
	
ถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อภายในอาคารพักมูลฝอยติดเชื้อ	
รูปที่ 2-8 การจัดการมูลฝอยภายในโรงพยาบาล (ต่อ)	

รูปภาพประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569)

	
การจัดเก็บมูลฝอยโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย	การจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อโดย บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซิสเต็มส์
	
ถังรองรับมูลฝอยภายในพื้นที่โรงพยาบาล	
รูปที่ 2-8 การจัดการมูลฝอยภายในโรงพยาบาล (ต่อ)	
	
ตำแหน่งหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ	
รูปที่ 2-9 ระบบไฟฟ้า	

รูปภาพประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569



ตำแหน่งห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของโครงการ

รูปที่ 2-9 ระบบไฟฟ้า (ต่อ)






อุปกรณ์ที่มีฉลากประหยัดไฟ



ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ประหยัดพลังงาน

รูปที่ 2-10 การอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน

รูปภาพประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

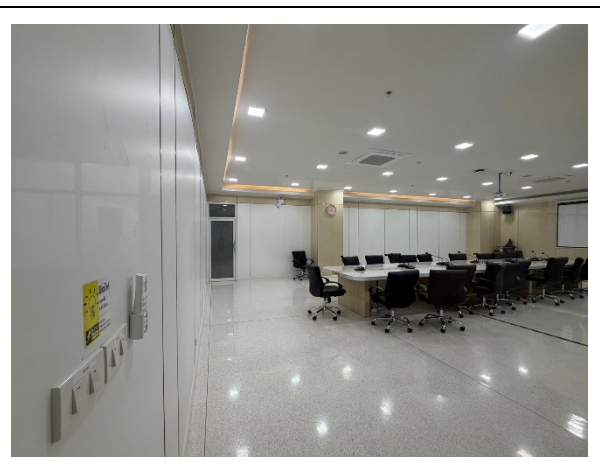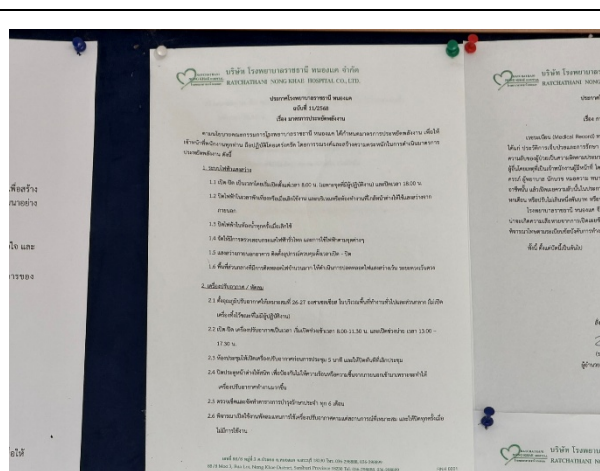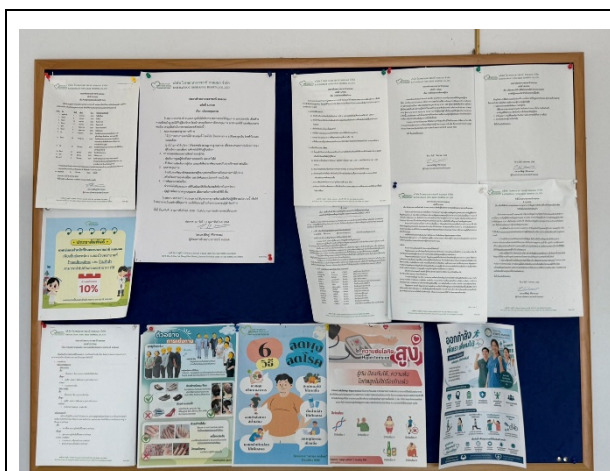

ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ประหยัดพลังงาน


รูปที่ 2-10 การอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน (ต่อ)



การดูแลและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

รูปที่ 2-11 การตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในโครงการ



รูปภาพประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569)

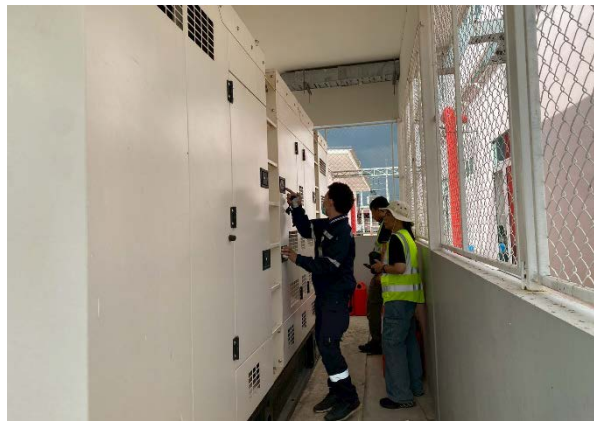

การตรวจสอบโครงสร้างอาคาร



การตรวจสอบ และทำความสะอาดระบบระบายอากาศ

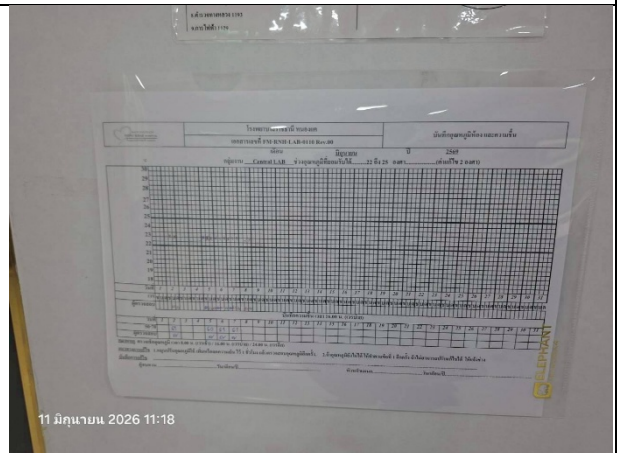
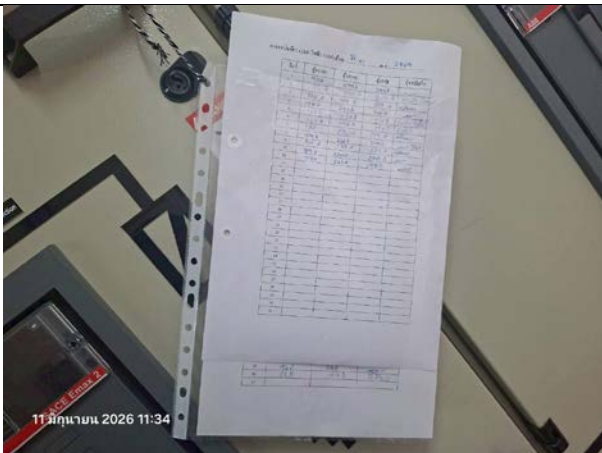


การตรวจสอบระบบไฟฟ้า

การตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้น

รูปที่ 2-11 การตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในโครงการ (ต่อ)

รูปภาพประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงพยาบาลราชธานี นนทบุรี ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

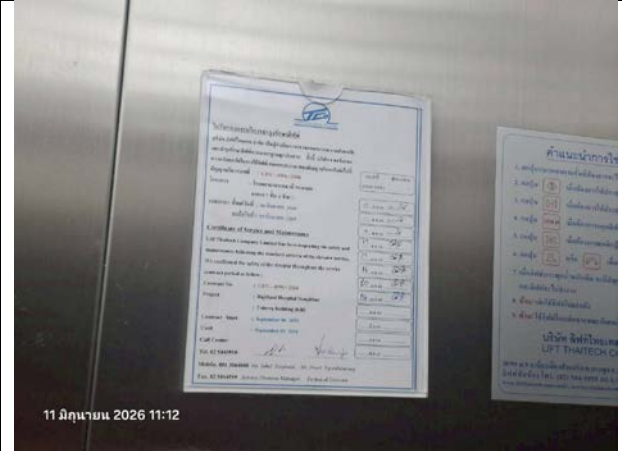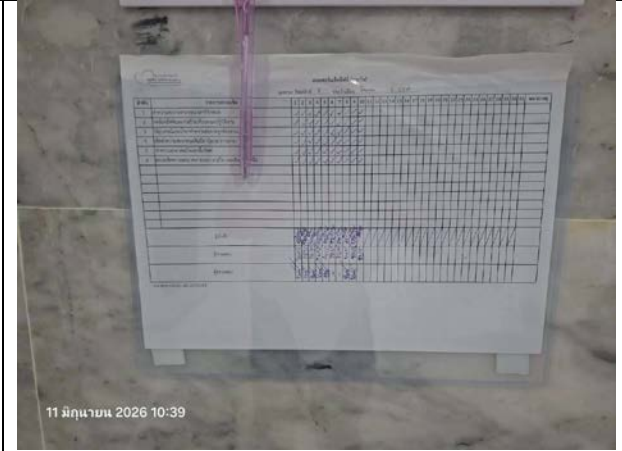	
ใบรับรองการบำรุงรักษาลิฟต์	การตรวจสอบลิฟต์รายวัน
รูปที่ 2-11 การตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในโครงการ (ต่อ)	
	
ตำแหน่งถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน	ตำแหน่งถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า
	
แนวท่อน้ำใช้	
รูปที่ 2-12 ถังสำรองน้ำใช้ของโครงการ	

รูปภาพประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

	
ตำแหน่งบ่อหน่วยน้ำ	แนวรางระบายน้ำ
	
บ่อพักน้ำเชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33	ตำแหน่งบ่อพักน้ำภายในโครงการ
	
ตรวจคุณภาพน้ำก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ	
รูปที่ 2-13 ระบบระบายน้ำของโครงการ	

รูปภาพประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569)



รูปที่ 2-14 ขุดลอกตะกอนบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล



หัวรับน้ำดับเพลิง

ตู้ FHC




ถังดับเพลิงเคมี

แผนผังอพยพหนีไฟ

รูปที่ 2-15 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย


รูปภาพประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569)

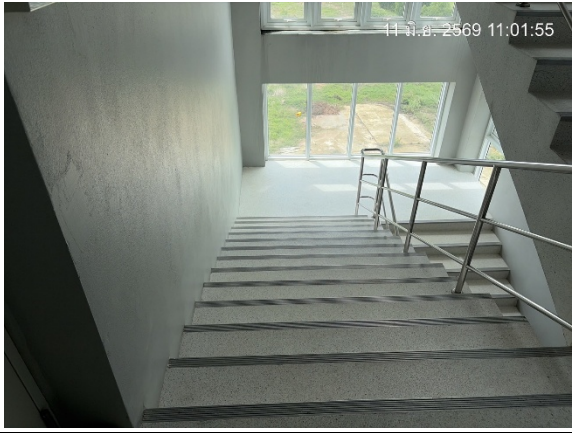	
ทางหนีไฟ	ป้ายบอกทางหนีไฟ
	
ประตูกั้นไฟ	อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้
	
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	ระบบป้องกันอัคคีภัย
รูปที่ 2-15 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย (ต่อ)	

รูปภาพประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

 11 มิ.ย. 2569 11:00:01	 11 มิ.ย. 2569 11:19:21
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)
 11 มิ.ย. 2569 11:17:19	 11 มิ.ย. 2569 11:40:00
ป้ายทางหนีไฟ	ตำแหน่งจุดรวมพลเบื้องต้น
 11 มิถุนายน 2026 11:37	 11 มิถุนายน 2026 11:37
ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	
รูปที่ 2-15 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย (ต่อ)	

รูปภาพประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

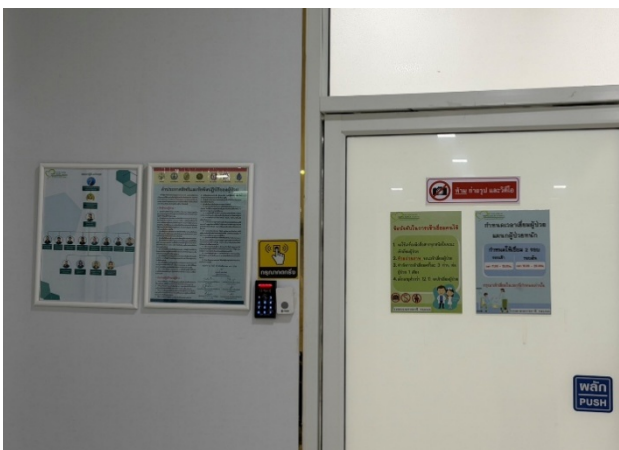	
ติดตั้งม่านบังแสงบริเวณหน้าต่าง	หน้าต่างระบายอากาศแบบธรรมชาติ
รูปที่ 2-16 การระบายอากาศของโครงการ	
	
อบรวมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
	
ระบบ Key Card	ปุ่มกดเรียกเจ้าหน้าที่
รูปที่ 2-17 การรักษาความปลอดภัยของโครงการ	

รูปภาพประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569




ตำแหน่งติดตั้งกล้อง CCTV

รูปที่ 2-17 การรักษาความปลอดภัยของโครงการ (ต่อ)



จุดตรวจคัดกรองโรค

พนักงานทำความสะอาดเชื้อ

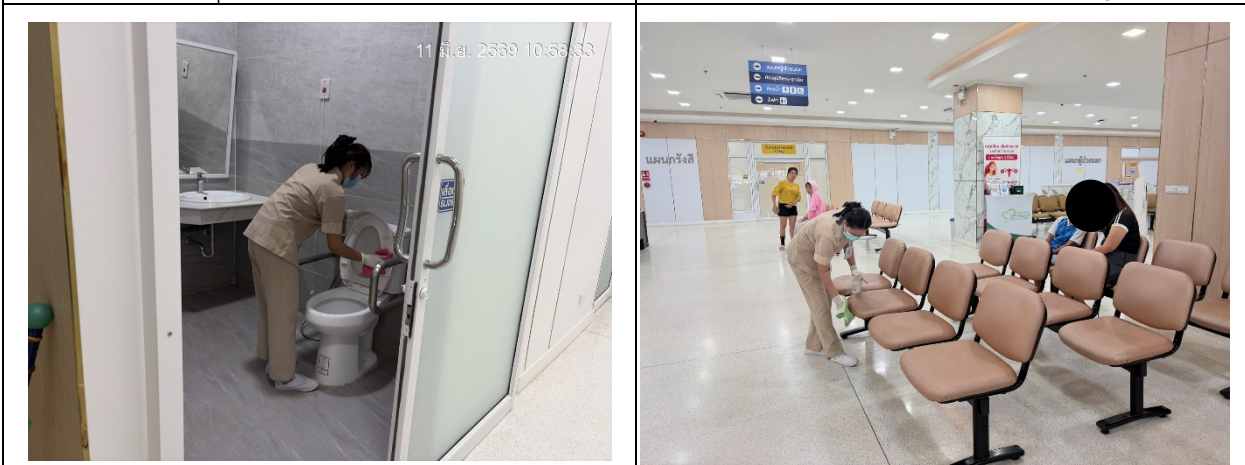

พนักงานทำความสะอาด

รูปที่ 2-18 ด้านการสาธารณสุข

รูปภาพประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569)




จุดกดแอลกอฮอล์




เครื่องวัดอุณหภูมิ




ป้ายแนะนำวิธีการล้างมือ

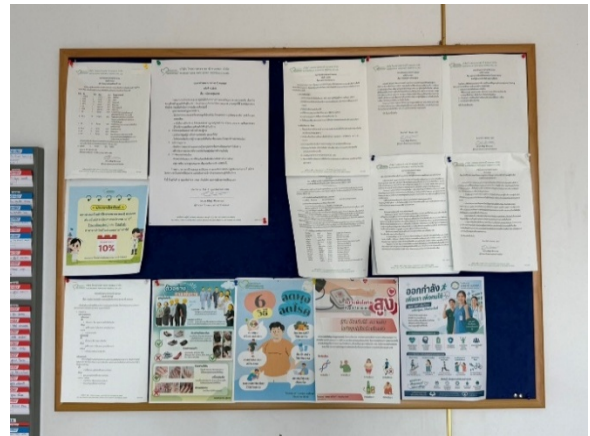

บอร์ดประชาสัมพันธ์เรื่องสุขภาพ

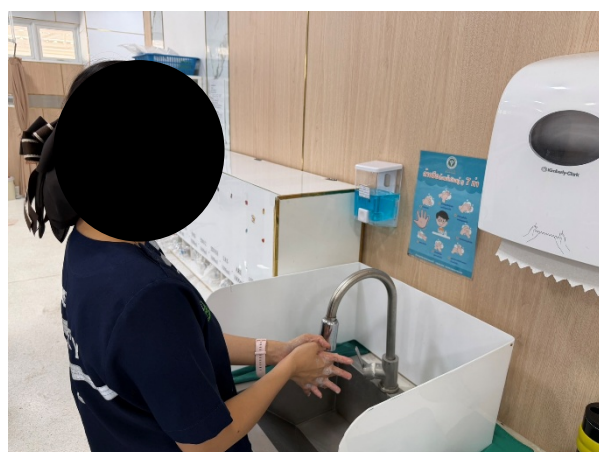

เจ้าหน้าที่พยาบาลล้างมือหลังสัมผัสผู้ป่วย

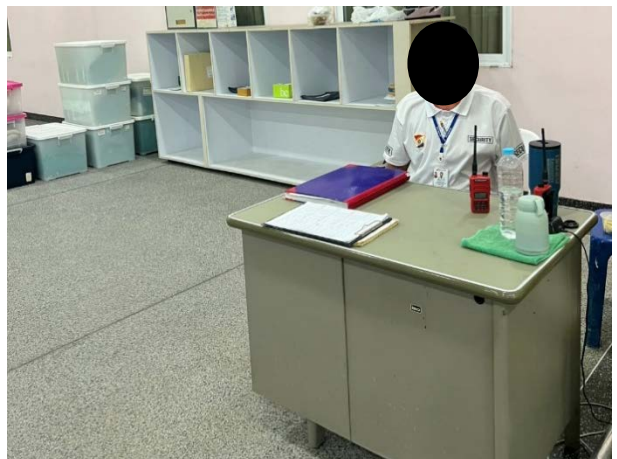

หน่วยรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

รูปที่ 2-18 ด้านการสาธารณสุข (ต่อ)

รูปภาพประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569)



ห้องแยกโรคของโครงการ

รูปที่ 2-18 ด้านการสาธารณสุข (ต่อ)

บทที่ 3

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค ได้ดำเนินการตาม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะดำเนินการ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตามหนังสือที่ ทส 1010.5/4248 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2565 (ดังรายละเอียดในภาคผนวกที่ 1-1 สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงาน EIA และมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม)

บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด ได้รวบรวมมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 และสรุปผลการดำเนินการดังกล่าวแสดงดัง ตารางที่ 3-1 โดยโครงการมีการจ้างบริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด ในการตรวจวัดคุณภาพ สิ่งแวดล้อมเริ่มต้นในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2569 ดังนั้น จึงไม่มีผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน เดือนมกราคม - มีนาคม 2569

ตารางที่ 3-1 สรุปผลปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี นนทบุรี (ระยะดำเนินการ)

ดัชนีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/ บริเวณที่ทำการสำรวจ	ความถี่	สรุปผลดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
1. สภาพภูมิประเทศ	- ตรวจสอบ ดุลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการหากพบว่าดินไม่ตายให้รีบปลูกต้นไม้ทดแทนโดยทันที	- พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	จากการทวนสอบเอกสาร และรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีคนสวนคอยดูแลตรวจสอบ พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เป็นประจำทุกวัน	-
2. การเกิดแผ่นดินไหว	- ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร	- อาคารภายในพื้นที่โครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	จากการทวนสอบเอกสารจากโครงการ พบว่า โครงการได้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568	-
3. คุณภาพอากาศ	- ตรวจสอบต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และหญ้าคลุมดินบริเวณพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เพื่อประสิทธิภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร	- พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	จากการทวนสอบเอกสาร และรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีคนสวนดูแลตรวจสอบต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และหญ้าคลุมดินบริเวณพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์แข็งแรงเป็นประจำทุกวัน	-
4. เสียง	- ติดตามปัญหาเรื่องร้องเรียนจากชุมชนใกล้เคียง	- บริเวณชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ ระบุว่าโครงการได้สอบถามปัญหาและเรื่องร้องเรียนจากบริเวณชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ซึ่งจากการสำรวจ ไม่พบเรื่องร้องเรียนจากบริเวณชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ	-

ตารางที่ 3-1 สรุปผลปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี นนทบุรี (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

ดัชนีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/ บริเวณที่ทำการสำรวจ	ความถี่	สรุปผลดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
5. คุณภาพ/การบำบัดน้ำเสีย	- pH - BOD - Suspended Solid - Total Dissolved Solid - Sulfide - TKN - Grease & Oil - Settleable Solids - Total Coliform Bact. - Free chlorine	- จุดตรวจสอบ (จำนวน 3 จุด): 1. จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 2. จุดระบายน้ำทิ้งออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย 3. บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	จากการทวนสอบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทั้งหมด 3 จุด พบว่า - จุดที่ 1 จุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย พบว่า ค่า BOD ค่า TKN ค่า FCB และค่า TCB เดือนเมษายน และพฤษภาคม มีค่าสูงมาก อาจส่งผลให้มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานการตรวจวัดในจุดที่ 2 - จุดที่ 2 จุดรวบรวมน้ำเสียหลังเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย พบว่า ค่า BOD ค่า FCB และค่า TCB มีค่าเกินมาตรฐานในเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม ค่า TKN มีค่าเกินมาตรฐานในเดือนเมษายน และค่า Free chlorine มีค่าเกินมาตรฐานในเดือนมิถุนายน ส่วนค่า pH, SS, TDS, Sulfide, Grease & Oil, Settleable Solids มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการตรวจวัด - จุดที่ 3 บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ พบว่า ค่า FCB และค่า TCB มีค่าเกินมาตรฐานในเดือนพฤษภาคม ส่วนค่า pH, BOD, SS, TDS, Sulfide, Grease & Oil, Settleable Solids, TKN และ Free chlorine	โครงการควรมีการตรวจสอบ และหาสาเหตุที่ส่งผลทำให้ค่า BOD, TKN, FCB และ TCB มีค่าเกินมาตรฐานการตรวจวัดน้ำทิ้ง โดยเฉพาะค่า FCB และ TCB ของโครงการที่มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งอย่างมาก

ตารางที่ 3-1 สรุปผลปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

ดัชนีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/ บริเวณที่ทำการสำรวจ	ความถี่	สรุปผลดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
5. คุณภาพ/การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	- ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถบำบัดได้ตามที่มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก กำหนดให้ค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มก./ล	- ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	จากการทวนสอบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งพบว่า ประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่สามารถบำบัดได้ตามที่มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ที่กำหนดให้ค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มก./ล	โครงการควรมีการตรวจสอบ และหาสาเหตุที่ส่งผลให้ค่า BOD มีค่าเกินมาตรฐานการตรวจวัดน้ำทิ้ง
	- จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.1 และจัดเก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นเวลา 2 ปี ตามกฎกระทรวงเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555	- ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	จากการทวนสอบเอกสารที่ได้รับจากโครงการพบว่า โครงการได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.1 เป็นประจำทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-

ตารางที่ 3-1 สรุปผลปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี นนทบุรี (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

ดัชนีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/ บริเวณที่ทำการสำรวจ	ความถี่	สรุปผลดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
5. คุณภาพ/การ บำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	- จัดทำรายงานสรุปผลการ ทำงานของระบบบำบัดน้ำ เสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2 เสนอต่อเจ้าพนักงาน ท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 ของ เดือนถัดไป ตามกฎกระทรวง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสถิติ และข้อมูล การจัดทำบันทึก รายละเอียด และรายงาน สรุปผลการทำงานของระบบ บำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555	- ระบบบำบัดน้ำเสียของ โครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	จากการทวนสอบเอกสารจากโครงการ พบว่า โครงการได้จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของ ระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 ของ เดือนถัดไป เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	-
6. การคมนาคม	- ติดตามตรวจสอบไฟส่อง สว่าง สัญญาณจราจร ลูกศร แสดงทิศทาง การเดินรถ ภายในโครงการให้อยู่ใน สภาพดี มองเห็นชัดเจน ไม่ ลบลบเลือน	- ทางเดินรถภายในโครงการ และหน้าโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 ประกอบกับการทวนสอบรูปถ่าย จากโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีการ ตรวจสอบไฟส่องสว่าง สัญญาณจราจร ลูกศรแสดง ทิศทาง การเดินรถภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นชัดเจน ไม่ลบลบเลือน เป็นประจำ	-
	- ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยด้านการจราจร บริเวณทางเข้า-ออกให้ อำนวยความสะดวก การจราจรตลอด 24 ชั่วโมง	- ทางเข้า-ออกบริเวณหน้า โครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณ ทางเข้า-ออกให้อำนวยความสะดวกการจราจร ตลอด 24 ชั่วโมง	-

ตารางที่ 3-1 สรุปผลปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี นนทบุรี (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

ดัชนีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/ บริเวณที่ทำการสำรวจ	ความถี่	สรุปผลดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
6. การคมนาคม (ต่อ)	- ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และความคิดเห็นจากผู้ที่ได้รับผลกระทบที่คาดว่าจะ เกิดจากปริมาณรถยนต์ใน โครงการ เพื่อมีปัญหาจะได้ หาแนวทางแก้ไขได้ทันที	- ผู้พักอาศัยข้างเคียง โครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ ระบุว่า โครงการได้มีการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและ ความคิดเห็นจากผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ ที่คาดว่าจะเกิดจากปริมาณรถยนต์ในโครงการ โดยไม่พบปัญหาเรื่องร้องเรียน เรื่อง ปริมาณรถยนต์ในโครงการ	-
7. การจัดการ มูลฝอย 7.1 มูลฝอยทั่วไป	- ตรวจสอบถังรองรับ มูลฝอยแต่ละชั้นและใน ห้องพักมูลฝอยรวมให้มี สภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามี รอยแตกร้าวให้เปลี่ยนใหม่โดย ทันที	- ถังรองรับมูลฝอยแต่ละชั้น และถังรองรับมูลฝอยรวม ในห้องพักมูลฝอยรวม	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีแม่บ้านดูแลตรวจสอบถังรองรับ มูลฝอยแต่ละชั้นและในห้องพักมูลฝอยรวมให้มี สภาพดี เป็นประจำทุกวัน	-
	- ตรวจสอบปริมาณมูลฝอย ตกค้าง และความสะอาดของ ห้องพักมูลฝอยรวม	- ห้องพักมูลฝอยรวม	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	จากการสำรวจเอกสาร และรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการจัดให้แม่บ้านตรวจสอบปริมาณ มูลฝอยตกค้าง และจัดให้แม่บ้านทำความสะอาด ห้องพักมูลฝอยรวม เป็นประจำทุกวัน	-
	- ตรวจสอบไม้พุ่มบริเวณ ห้องพักมูลฝอยรวม หาก พบว่าตายให้ดำเนินการปลูก ใหม่ทดแทน	- พื้นที่สีเขียวบริเวณห้องพัก มูลฝอยรวม	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีคนสวนดูแล ตรวจสอบไม้พุ่ม บริเวณห้องพักมูลฝอยรวม เป็นประจำทุกวัน	-

ตารางที่ 3-1 สรุปผลปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

ดัชนีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/ บริเวณที่ทำการสำรวจ	ความถี่	สรุปผลดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
7.2 มลฝอยติดเชื้อ	- ตรวจสอบถังรองรับ มลฝอยติดเชื้อให้มีสภาพดี อยู่เสมอ หากพบว่ามีรอย แตกร้าวให้เปลี่ยนใหม่โดย ทันที	- ถังรองรับมลฝอยติดเชื้อแต่ ละชั้น	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีแม่บ้านดูแลตรวจสอบถังรองรับ มลฝอยติดเชื้อให้มีสภาพดีเป็นประจำทุกวัน	-
	- ตรวจสอบปริมาณมลฝอย ติดเชื้อตกค้าง และความ สะอาดของห้องพักมลฝอย ติดเชื้อภายหลังการจัดเก็บ ของบริษัทเอกชนที่ได้รับ อนุญาต	- ห้องพักมลฝอยติดเชื้อ	- ทุกครั้ง ภายหลังการ จัดเก็บของบริษัทเอกชนที่ ได้รับอนุญาต ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	จากการทวนสอบเอกสาร และรูปถ่ายจาก โครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีการบันทึก ปริมาณมลฝอยติดเชื้อ และจัดให้มีแม่บ้านทำความสะอาด ของห้องพักมลฝอยติดเชื้อภายหลังการ จัดเก็บของบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตทุกครั้ง	-
8. การใช้ไฟฟ้า	- ตรวจสอบไฟส่องสว่าง ภายในโครงการและส่วน บริการในจุดต่างๆ ให้อยู่ใน สภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่า ชำรุดให้ดำเนินการแก้ไขโดย ทันที	- จุดติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าใน โครงการและส่วนบริการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	จากการทวนสอบเอกสาร และรูปถ่ายจาก โครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีช่างประจำ อาคารดูแลตรวจสอบไฟส่องสว่างภายในโครงการ และส่วนบริการในจุดต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี เป็น ประจำเดือนละ 1 ครั้ง	-

ตารางที่ 3-1 สรุปผลปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี นนทบุรี (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

ดัชนีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/ บริเวณที่ทำการสำรวจ	ความถี่	สรุปผลดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
8. การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)	- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโดยการตรวจสอบสภาพภายนอกทั่วไป ในขณะที่หม้อแปลงกำลังใช้งานอยู่ เช่น สภาพสีหรือตัวถังของหม้อแปลง สภาพของลูกถ้วยด้านแรงสูงและแรงต่ำระดับน้ำมันและสารกันชื้นหรืออาจจะใช้หูฟังเสียงผิดปกติที่เกิดขึ้นหรือใช้จมูกดมกลิ่นที่เหม็นไหม้ผิดปกติที่เกิดจากความร้อนสูงหรือใช้มือสัมผัส เป็นต้น กรณีพบสิ่งผิดปกติกับหม้อแปลงไฟฟ้าให้ประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองแคเพื่อเข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วน	- หม้อแปลงไฟฟ้า	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ระบุว่า การตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการจะดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองแค ซึ่งปัจจุบันโครงการยังไม่พบปัญหา และความเสี่ยงผิดปกติของหม้อแปลงไฟฟ้า	-
9. การใช้น้ำ	- ตรวจสอบระบบการจ่ายน้ำและเส้นท่อประปาเป็นประจำ หากพบเหตุขัดข้องให้รีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที	- ระบบการจ่ายน้ำและเส้นท่อประปา	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่าโครงการจัดให้มีช่างประจำโรงพยาบาลดูแลตรวจสอบระบบการจ่ายน้ำและเส้นท่อประปาเป็นประจำทุกวัน	-

ตารางที่ 3-1 สรุปผลปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี นนทบุรี (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

ดัชนีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/ บริเวณที่ทำการสำรวจ	ความถี่	สรุปผลดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
10. การระบายน้ำ	- ตรวจสอบบ่อบำบัดน้ำและ ท่อระบายน้ำให้มีสิ่งอุดตัน / กีดขวางทางไหลของน้ำ ภายในท่อระบายน้ำ	- บ่อบำบัดน้ำและท่อระบายน้ำ ภายในโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีช่างประจำอาคารตรวจสอบบ่อบำ บัดน้ำและท่อระบายน้ำให้มีสิ่งอุดตัน / กีดขวางทาง ไหลของน้ำภายในท่อระบายน้ำ เดือนละ 1 ครั้ง	-
11. การป้องกัน อัคคีภัย	- ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน อัคคีภัยภายในพื้นที่โครงการ ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน อยู่เสมอ	- จุดติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน อัคคีภัย	- ทุก 3 เดือน หรือตามคู่มือ ระบุ การใช้งาน ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 ประกอบกับการทวนสอบรูป ถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีการ ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในพื้นที่ โครงการ เป็นประจำทุกเดือน โดยโครงการ ดำเนินการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง	-
	- จัดให้มีการอบรม วิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกัน อัคคีภัย	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ปี ละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	จากการทวนสอบเอกสารจากโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกัน อัคคีภัย เมื่อวันที่ 27-29 ตุลาคม 2568 และจาก การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ ระบุว่า โครงการ จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ภายในสิ้นปี 2569	-
	- ตรวจสอบปริมาณน้ำในถัง เก็บน้ำให้มีปริมาณเพียงพอ ต่อการดับเพลิง	- ถังเก็บน้ำดับเพลิง	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า ปริมาณน้ำในถังเก็บน้ำ มีปริมาณเพียงพอต่อการดับเพลิง	-
	- ตรวจสอบไม่ให้มีสิ่งกีด ขวางการหนีไฟ โดย ตรวจสอบบริเวณบันไดหนีไฟ และทางเดิน	- บันไดหนีไฟ และทางเดิน	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 ไม่พบสิ่งกีดขวางการหนีไฟ บริเวณบันไดหนีไฟ และบริเวณทางเดิน	-

ตารางที่ 3-1 สรุปผลปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี นนทบุรี (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

ดัชนีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/ บริเวณที่ทำการสำรวจ	ความถี่	สรุปผลดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
12. ระบบระบายอากาศ	- ตรวจสอบ ดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ เพื่อช่วยลดปริมาณความร้อนที่สะสมภายในโครงการช่วยลดปริมาณการใช้เครื่องปรับอากาศ	- พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่าโครงการจัดให้มีคนสวนดูแล ตรวจสอบพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้เจริญงอกงามเป็นประจำทุกวัน	-
	- ตรวจสอบช่องหน้าต่างระบายอากาศ ให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้งานได้เป็นอย่างดีอยู่เสมอ	- ช่องหน้าต่างระบายอากาศ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่าโครงการจัดให้มีช่างประจำโรงพยาบาล ตรวจสอบช่องหน้าต่างระบายอากาศ ให้อยู่ในสภาพที่ดีเป็นประจำ เดือนละ 1 ครั้ง	-
	- ตรวจสอบระบบปรับภาวะอากาศ ให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้งานได้เป็นอย่างดีอยู่เสมอ	- ระบบปรับภาวะอากาศ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่าโครงการจัดให้มีช่างประจำโรงพยาบาลตรวจสอบระบบปรับอากาศ ให้อยู่ในสภาพที่ดี เดือนละ 1 ครั้ง	-
13. สภาพเศรษฐกิจและสังคม	- ติดตามรับเรื่องเรียนจากผู้พักอาศัยข้างเคียง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องแก้ไขปัญหานั้น	- ผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ ระบุว่าปัจจุบันโครงการยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ	-
	- ตรวจสอบอุปกรณ์กล่องวงจรปิดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	- จุดติดตั้งอุปกรณ์กล่องวงจรปิด	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่าโครงการจัดให้มีช่างประจำโรงพยาบาลตรวจสอบอุปกรณ์กล่องวงจรปิดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เดือนละ 1 ครั้ง	-

ตารางที่ 3-1 สรุปผลปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี นนทบุรี (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

ดัชนีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/ บริเวณที่ทำการสำรวจ	ความถี่	สรุปผลดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
14. สาธารณสุข	- ตรวจสอบการร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ เพื่อเป็นช่องทางแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่อยู่ในชุมชนเพื่อตรวจสอบสภาพปัญหาและนำไปแก้ไข	- ผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ ระบุว่าโครงการได้มีการตรวจสอบการร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการดำเนินโครงการจากผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ ซึ่งไม่พบเรื่องร้องเรียนจากการดำเนินโครงการ	-
	- ตรวจสอบเครื่องหมายจราจร เส้นจราจร ให้ชัดเจนในระยะที่ชะลอรถได้ทันและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทางการจราจร	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า เครื่องหมายจราจร เส้นจราจร ของโครงการมีความชัดเจน และโครงการจัดให้มีการตรวจสอบเป็นประจำ โดยโครงการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง	-
	- ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน และชั้นหลังคาให้มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่มีรอยร้าว และรอยร้าวที่จะทำให้มีการปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำได้ และล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำใช้ เพื่อล้างตะกอน สนิม คราบสกปรกต่างๆ	- ถังเก็บน้ำใต้ดินและชั้นหลังคา	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	จากการทวนสอบเอกสาร และรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีช่างประจำโรงพยาบาลตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน และชั้นหลังคา ให้มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่มีรอยร้าว และรอยร้าวเป็นประจำ โดยโครงการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง	-

ตารางที่ 3-1 สรุปผลปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี นนทบุรี (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

ดัชนีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/ บริเวณที่ทำการสำรวจ	ความถี่	สรุปผลดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
14. สาธารณสุข (ต่อ)	- ตรวจสอบช่องระบายอากาศ เช่น หน้าต่าง ประตู 不给มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวางเป็นประจำ	- ช่องระบายอากาศ	- ทุก 3 เดือน ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า ช่องระบายอากาศ เช่น หน้าต่าง ประตู 不给มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง	-
	- ล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศแบบเติมระบบเป็นประจำสม่ำเสมอ	- เครื่องปรับอากาศ	- ทุก 6 เดือน ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่าโครงการจัดให้มีช่างประจำโรงพยาบาลล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศแบบเติมระบบเป็นประจำ โดยทำความสะอาดทุก 6 เดือน	-
15. ทัศนียภาพและพื้นที่สีเขียว	- ตรวจสอบการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ในพื้นที่สีเขียวของโครงการ หากพบว่ามีพันธุ์ไม้เหี่ยวเฉาหรือตาย ให้บำรุงดูแลและปลูกเพิ่มเติมทันที	- พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่าโครงการจัดให้มีคนสวนดูแล ตรวจสอบการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ในพื้นที่สีเขียวของโครงการเป็นประจำทุกวัน	-
16. การบดบังแสงแดด	- ติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการบดบังแสงแดด	- บริเวณบ้าน/อาคารที่อยู่ติดพื้นที่โครงการและระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ	- ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันเปิดใช้อาคาร	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ ระบุว่าโครงการได้เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ซึ่งเกิน 1 ปีนับตั้งแต่วันเปิดใช้อาคาร และไม่มีผู้ร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดด ทิศทางลม และคลื่นสัญญาณวิทยุ/โทรศัพท์มือถือ	-
17. การบดบังทิศทางลม	- ติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการบดบังทิศทางลม	- บริเวณบ้าน/อาคารที่อยู่ติดพื้นที่โครงการและระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ	- ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันเปิดใช้อาคาร		-

ตารางที่ 3-1 สรุปผลปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

ดัชนีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/ บริเวณที่ทำการสำรวจ	ความถี่	สรุปผลดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
18. การบดบัง คลื่นสัญญาณวิทยุ/ โทรทัศน์	- ติดตามตรวจสอบเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบ จากการบดบังคลื่นสัญญาณ วิทยุ/โทรทัศน์	- บริเวณบ้าน/อาคารที่อยู่ ติดพื้นที่โครงการและระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่ โครงการ	- ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันเปิดใช้อาคาร		-

3.1 สภาพภูมิประเทศ

- **มาตรการติดตามตรวจสอบ**

มาตรการกำหนดให้โครงการตรวจสอบ ดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ หากพบว่าไม้ต้นไม้ตายให้รีบปลูกต้นไม้ทดแทนโดยทันที

- **ผลการติดตามตรวจสอบ**

จากการทวนสอบเอกสาร และรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีคนสวนคอยดูแลตรวจสอบพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เป็นประจำทุกวัน

3.2 การใช้น้ำ

- **มาตรการติดตามตรวจสอบ**

มาตรการกำหนดให้โครงการ ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารภายในพื้นที่โครงการ ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ

- **ผลการติดตามตรวจสอบ**

จากการทวนสอบเอกสารจากโครงการ พบว่า โครงการได้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568

3.3 คุณภาพอากาศ

- **มาตรการติดตามตรวจสอบ**

มาตรการกำหนดให้โครงการตรวจสอบต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และหญ้าคลุมดินบริเวณพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์แข็งแรงทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ เพื่อประสิทธิภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร

- **ผลการติดตามตรวจสอบ**

จากการทวนสอบเอกสาร และรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีคนสวนดูแล ตรวจสอบต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และหญ้าคลุมดินบริเวณพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์แข็งแรง เป็นประจำทุกวัน

3.4 เสียง

- **มาตรการติดตามตรวจสอบ**

มาตรการกำหนดให้โครงการติดตามปัญหาเรื่องร้องเรียนจากบริเวณชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ

- **ผลการติดตามตรวจสอบ**

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ ระบุว่า โครงการได้สอบถามปัญหาและเรื่องร้องเรียนจากบริเวณชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ซึ่งจากการสำรวจ ไม่พบเรื่องร้องเรียนจากบริเวณชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ

3.5 คุณภาพ/การบำบัดน้ำเสีย

● มาตรการติดตามตรวจสอบ

มาตรการกำหนดให้ทำการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งเป็นประจำตลอดระยะเวลาการดำเนินการ จำนวน 3 สถานี ได้แก่ 1. จุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 2. จุดระบายน้ำทิ้งออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย 3. บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ โดยมีดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่า (BOD) ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) ไขมันและน้ำมัน (Oil & Grease) ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) ปริมาณไนโตรเจนอินทรีย์ทั้งหมด (TKN) ซัลไฟด์ (Sulfide) ของแข็งตกตะกอน (SS) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) และคลอรีนอิสระ (Free Chlorine) โดยตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งเดือนละ 1 ครั้ง


ทั้งนี้ โครงการได้ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2569 ซึ่งทำการตรวจวัดโดยบริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย บริเวณถังแยกกาก-เก็บตะกอน คุณภาพน้ำทิ้งหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย และคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อพักน้ำสุดท้าย แสดงดังรูปที่ 3.5-1 ถึงรูปที่ 3.5-3

● วิธีการเก็บตัวอย่าง

วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำเสียของโครงการได้ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ข) ดังรูปที่ 3.5-1 ถึงรูปที่ 3.5-3



รูปที่ 3.5-1 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย

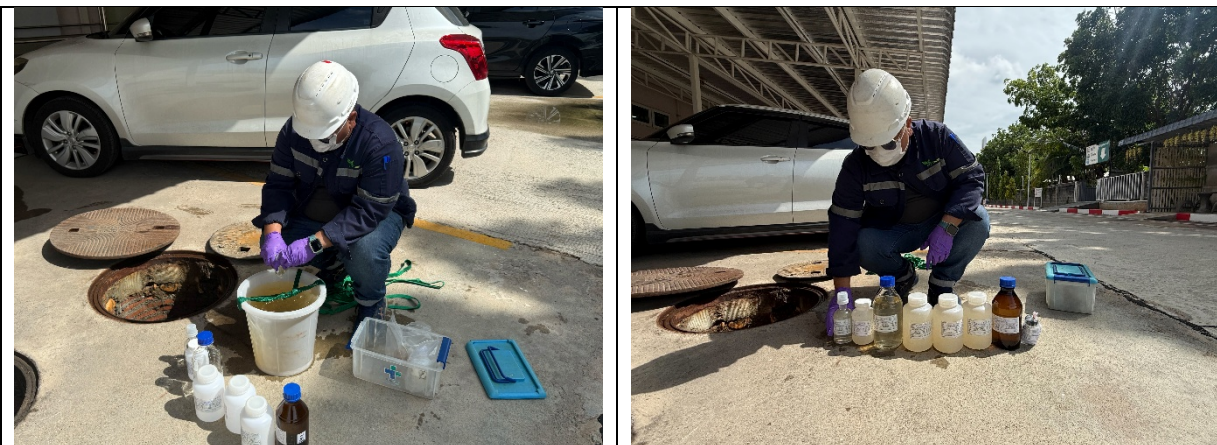

รูปที่ 3.5-2 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้งหลังเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 3.5-3 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อกักน้ำสุดท้าย

- ผลการติดตามตรวจสอบ

โครงการได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2569 โดยผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่า (BOD) ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) ไขมันและน้ำมัน (Oil & Grease) ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) ปริมาณไนโตรเจนอินทรีย์ทั้งหมด (TKN) ซัลไฟด์ (Sulfide) ของแข็งตกตะกอน (SS) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) แบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) และคลอรีนอิสระ (Free Chlorine) จุดตรวจวัดบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย ซึ่งทำการตรวจวัดโดยบริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด (ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-330 ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม) โดยผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย แสดงดังตารางที่ 3.5-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังจากจากระบบบำบัดน้ำเสีย แสดงดังตารางที่ 3.5-2 และผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อกักน้ำสุดท้าย แสดงดังตารางที่ 3.5-3 และแสดงดังรูปที่ 3.5-4 ถึงรูปที่ 3.5-14 และเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 สำหรับอาคารประเภท ก. (สถานพยาบาลตั้งแต่ 30 เตียงขึ้นไป)

- **คุณภาพน้ำที่ก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย**

- (1) **ความเป็นกรด-ด่าง (pH)** บริเวณถังแยกกาก-เก็บตะกอน พบว่า ค่า pH มีค่าอยู่ในช่วง 7.4 – 7.6
- (2) **ค่าบีโอดี (BOD)** บริเวณถังแยกกาก-เก็บตะกอน พบว่า ค่า BOD มีค่าอยู่ในช่วง 116.0 – 197.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
- (3) **ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)** บริเวณถังแยกกาก-เก็บตะกอน พบว่า ค่า TSS มีค่าอยู่ในช่วง 43.2 – 92.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
- (4) **ปริมาณของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS)** บริเวณถังแยกกาก-เก็บตะกอน พบว่า ค่า TDS มีค่าอยู่ในช่วง 202.0 – 287.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
- (5) **น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)** บริเวณถังแยกกาก-เก็บตะกอน พบว่า ค่า Oil & Grease มีค่าน้อยกว่า 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
- (6) **ซัลไฟด์ (Sulfide)** บริเวณถังแยกกาก-เก็บตะกอน พบว่า ค่า Sulfide มีค่ามากกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร
- (7) **ปริมาณไนโตรเจนอินทรีย์ทั้งหมด (TKN)** บริเวณถังแยกกาก-เก็บตะกอน พบว่า ค่า TKN มีค่าอยู่ในช่วง 101.0 – 108.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
- (8) **ตะกอนหนัก (Settleable Solids)** บริเวณถังแยกกาก-เก็บตะกอน พบว่า ค่า SS มีค่าอยู่ในช่วง 0.7 – 4.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
- (9) **แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)** บริเวณถังแยกกาก-เก็บตะกอน พบว่า ค่า TCB มีค่าอยู่ในช่วง 17,000 - >160,000 Most Probable Number ต่อ 100 มิลลิตร
- (10) **แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)** บริเวณถังแยกกาก-เก็บตะกอน พบว่า ค่า FCB มีค่าอยู่ในช่วง 13,000 - > 160,000 Most Probable Number ต่อ 100 มิลลิตร
- (11) **คลอรีนอิสระ (Free Chlorine)** บริเวณถังแยกกาก-เก็บตะกอน พบว่า ค่า Free Chlorine มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.01 – 0.72 มิลลิกรัมต่อลิตร

- **คุณภาพน้ำที่หลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย**

- (1) **ความเป็นกรด-ด่าง (pH)** บริเวณบ่อพักน้ำใส พบว่า ค่า pH มีค่าอยู่ในช่วง 6.5 – 6.9 ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ที่กำหนดให้ค่า pH มีค่าอยู่ในช่วง 5.5 - 9.0
- (2) **ค่าบีโอดี (BOD)** บริเวณบ่อพักน้ำใส พบว่า ค่า BOD มีค่าอยู่ในช่วง 14.2 – 32.4 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งในเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม 2569 มีค่าสูงเกินมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ที่กำหนดให้ค่า BOD มีค่าไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร
- (3) **ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)** บริเวณบ่อพักน้ำใส พบว่า ค่า TSS มีค่าอยู่ในช่วง 9.3 – 19.7 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ที่กำหนดให้ค่า TSS มีค่าไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อลิตร
- (4) **ปริมาณของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS)** บริเวณบ่อพักน้ำใส พบว่า ค่า TDS มีค่าอยู่ในช่วง 280 - 473 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ที่กำหนดให้ค่า TDS มีค่าไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร

(5) **น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)** บริเวณบ่อกักน้ำใส พบว่า ค่า Oil & Grease มีค่าน้อยกว่า 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ที่กำหนดให้ค่า Oil & Grease มีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร

(6) **ซัลไฟด์ (Sulfide)** บริเวณบ่อกักน้ำใส พบว่า ค่า Sulfide มีค่าน้อยกว่า 1.0 ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ที่กำหนดให้ค่าซัลไฟด์มีค่าไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร

(7) **ปริมาณไนโตรเจนอินทรีย์ทั้งหมด (TKN)** บริเวณบ่อกักน้ำใส พบว่า ค่า TKN มีค่าอยู่ในช่วง 26 - 38 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งในเดือนเมษายน 2569 มีค่าสูงเกินมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ที่กำหนดให้ค่า TKN มีค่าไม่เกิน 35 มิลลิกรัมต่อลิตร

(8) **ตะกอนหนัก (Settleable Solids)** บริเวณบ่อกักน้ำใส พบว่า ค่า SS มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.1 – 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร

(9) **แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)** บริเวณบ่อกักน้ำใส พบว่า ค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่าอยู่ในช่วง 370 – 54,000 Most Probable Number ต่อ 100 มิลลิลิตร ซึ่งในเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม 2569 มีค่าสูงเกินมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ที่กำหนดให้ค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่าไม่เกิน 5,000 Most Probable Number ต่อ 100 มิลลิลิตร

(10) **แบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)** บริเวณบ่อกักน้ำใส พบว่า ค่าแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าอยู่ในช่วง 180 – 17,000 Most Probable Number ต่อ 100 มิลลิลิตร ซึ่งในเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม 2569 มีค่าสูงเกินมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ที่กำหนดให้ค่าแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าไม่เกิน 1,000 Most Probable Number ต่อ 100 มิลลิลิตร

(11) **คลอรีนอิสระ (Free Chlorine)** บริเวณบ่อกักน้ำใส พบว่า ค่าคลอรีนอิสระ (Free Chlorine) มีค่าอยู่ในช่วง 0.03 – 1.29 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2569 มีค่าสูงเกินมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ที่กำหนดให้ค่าคลอรีนอิสระ (Free Chlorine) มีค่าไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร

- **คุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อกักน้ำสุดท้ายของโครงการ**

(1) **ความเป็นกรด-ด่าง (pH)** บริเวณบ่อกักน้ำสุดท้าย พบว่า มีค่า pH เท่ากับ 7.2 ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ที่กำหนดให้ค่า pH มีค่าอยู่ในช่วง 5.5 - 9.0

(2) **ค่าบีโอดี (BOD)** บริเวณบ่อกักน้ำสุดท้าย พบว่า ค่า BOD มีค่าอยู่ในช่วง 3.4 – 16.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ที่กำหนดให้ค่า BOD มีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร

(3) **ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)** บริเวณบ่อกักน้ำสุดท้าย พบว่า ค่า TSS มีค่าอยู่ในช่วง 5.8 – 16.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ที่กำหนดให้ค่า TSS มีค่าไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร

(4) **ปริมาณของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS)** บริเวณบ่อกักน้ำสุดท้าย พบว่า ค่า TDS มีค่าอยู่ในช่วง 78 - 207 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ที่กำหนดให้ค่า TDS มีค่าไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร

(5) **น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)** บริเวณบ่อพักน้ำสุดท้าย พบว่า ค่า Oil & Grease มีค่าน้อยกว่า 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ที่กำหนดให้ค่า Oil & Grease มีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร

(6) **ซัลไฟด์ (Sulfide)** บริเวณบ่อพักน้ำสุดท้าย พบว่า ค่า Sulfide มีค่าน้อยกว่า 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ที่กำหนดให้ค่าซัลไฟด์มีค่าไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร

(7) **ปริมาณไนโตรเจนอินทรีย์ทั้งหมด (TKN)** บริเวณบ่อพักน้ำสุดท้าย พบว่า ค่า TKN มีค่าอยู่ในช่วง 8 - 19 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ที่กำหนดให้ค่า TKN มีค่าไม่เกิน 35 มิลลิกรัมต่อลิตร

(8) **ของแข็งตกตะกอน (SS)** บริเวณบ่อพักน้ำสุดท้าย พบว่า ค่า SS มีค่าน้อยกว่า 0.1 – 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร

(9) **แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)** บริเวณบ่อพักน้ำสุดท้าย พบว่า ค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่าอยู่ในช่วง 360 – 24,000 Most Probable Number ต่อ 100 มิลลิลิตร ซึ่งในเดือนพฤษภาคม 2569 มีค่าเกินมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ที่กำหนดให้ค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่าไม่เกิน 5,000 Most Probable Number ต่อ 100 มิลลิลิตร

(10) **แบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)** บริเวณบ่อพักน้ำสุดท้าย พบว่า ค่าแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 1.0 – 1.4 Most Probable Number ต่อ 100 มิลลิลิตร มีค่าอยู่ในช่วง 180 – 13,000 Most Probable Number ต่อ 100 มิลลิลิตร ซึ่งในเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม 2569 มีค่าเกินมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ที่กำหนดให้ค่าแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าไม่เกิน 1,000 Most Probable Number ต่อ 100 มิลลิลิตร

(11) **คลอรีนอิสระ (Free Chlorine)** บริเวณบ่อพักน้ำสุดท้าย พบว่า ค่าคลอรีนอิสระ (Free Chlorine) มีค่าอยู่ในช่วง 0.03 – 0.75 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ที่กำหนดให้ค่าคลอรีนอิสระ (Free Chlorine) มีค่าไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร

การวิเคราะห์สภาพปัญหาเชิงโครงสร้างและการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ปัญหาจากการไม่พบวัสดุตัวกลาง (Media) ภายในบ่อเติมอากาศทั้งสองบ่อ จุลินทรีย์หลุดจากมีเดีย นับเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลฯ ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากจุลินทรีย์ขาดพื้นที่ผิวในการสร้างแผ่นฟิล์มชีวภาพ (Biofilm) ส่งผลต่อเนื่องทำให้มวลจุลินทรีย์หลุดลอยออกไปกับน้ำทิ้ง

- ปัญหาจากการที่ค่า DO ในบ่อเติมอากาศทั้งสองบ่อมีค่าสูงเกิน 7.0 mg/L เนื่องจากจุลินทรีย์ในระบบบำบัดต้องการระดับ DO เพียง 1.5 - 2.5 mg/L สำหรับการย่อยสลายสารอินทรีย์ นอกจากนี้การเปิดปั๊มเติมอากาศด้วยกำลังแรงจนทำให้ค่า DO ในบ่อเติมอากาศมีค่าสูงเกิน 7.0 mg/L ยังส่งผลให้แรงลมและแรงกระแทกจากการกวนผสมที่รุนแรงเกินขีดจำกัด เป็นตัวเร่งทำให้ก้อนตะกอนและแผ่นฟิล์มที่พยายามเกาะตามผนังบ่อแตกกระจายและหลุดลอยออกไปเร็วขึ้น ส่งผลให้จุลินทรีย์ที่ทำหน้าที่บำบัดความสกปรกในบ่อเติมอากาศหลุดลอยออกไปกับน้ำทิ้งจนมีปริมาณลดต่ำลง

สรุปสถานภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย พบว่า ภาพรวมการทำงานของระบบบำบัดแบบชีวภาพที่ใช้ฟิล์มตรึงยี่ดเกาะบนตัวกลาง (Fixed Film) สรุปได้ว่า กระบวนการบำบัดทางชีวภาพ (บ่อเติมอากาศ) มีประสิทธิภาพที่ลดลงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานและความสามารถของระบบ จนไม่สามารถบำบัดค่าสารอินทรีย์ (BOD) และไนโตรเจน (TKN) ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้ด้วยตัวระบบเอง ซึ่งสาเหตุหลักมาจากความผิดพลาดในการควบคุมเดินระบบที่มีการเติมอากาศสูงเกินเกณฑ์ชีวภาพจริงอย่างรุนแรง ส่งผลให้เกิดแรงกลั่นกวนตีทำลายแผ่นฟิล์มชีวภาพบนตัวกลางให้หลุดลอกออกไป และทำให้มวลจุลินทรีย์ตัวเต็มวัยที่จะใช้บำบัดสารอินทรีย์ละลายน้ำลดจำนวนลง

อย่างไรก็ดี แม้น้ำทิ้ง ณ บ่อพักสุดท้ายจะแสดงผลคุณภาพน้ำที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แต่ก็ยังเป็นผลมาจากอิทธิพลของการเจือจาง (Dilution) จากน้ำฝนหรือแหล่งน้ำภายนอกภายในบ่อพัก ซึ่งส่งผลให้ค่าความเข้มข้นทางเคมีลดลงครึ่งหนึ่งในเชิงกายภาพ

ตารางที่ 3.5-1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งบริเวณจุดตรวจคุณภาพน้ำทั้งก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2569

เดือนที่ตรวจวัด	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด										
	pH	BOD (mg/L)	TSS (mg/L)	TDS (mg/L)	Oil & Grease (mg/L)	Sulfide (mg/L)	TKN (mg/L)	SS (mL/L)	TCB (MPN/100 mL)	FCB (MPN/100 mL)	Free Chlorine (mg/L)
เมษายน	7.4	197.0	64.6	202.0	<4	>10	108.0	4.5	>160,000	>160,000	0.63
พฤษภาคม	7.4	158.0	92.0	272.0	<4	>10	101.0	3.0	>160,000	>160,000	<0.01
มิถุนายน	7.6	116.0	43.2	287.0	<4	>10	108.0	0.7	17,000	13,000	0.72
ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด	7.4 – 7.6	116.0 – 158.0	43.2 – 92.0	202.0 – 287.0	<4	>10	101.0 – 108.0	0.7 – 4.5	17,000 - >160,000	13,000 - >160,000	<0.01 – 0.72

ตารางที่ 3.5-2 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งบริเวณจุดตรวจคุณภาพน้ำทั้งหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2569




เดือนที่ตรวจวัด	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด										
	pH	BOD (mg/L)	TSS (mg/L)	TDS (mg/L)	Oil & Grease (mg/L)	Sulfide (mg/L)	TKN (mg/L)	SS (mL/L)	TCB (MPN/100 mL)	FCB (MPN/100 mL)	Free Chlorine (mg/L)
เมษายน	6.5	32.4	19.0	280	<4	<1	38	<0.1	17,000	11,000	0.39
พฤษภาคม	6.6	30.8	19.7	286	<4	<1	32	0.5	54,000	17,000	0.03
มิถุนายน	6.9	14.2	9.2	473	<4	<1	26	<0.1	370	180	1.23
ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด	6.5 – 6.9	14.2 – 32.4	9.2 – 19.7	280 - 473	<4	<1	26 - 38	<0.1 - 05	370 – 54,000	180 – 17,000	0.03 – 1.23
มาตรฐาน ^{1/}	5.5 – 9.0	≤20	≤30	≤1,000	≤20.0	≤1.0	≤35	-	≤5,000	≤1,000	≤1.0

หมายเหตุ : ^{1/}ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ก)




ตารางที่ 3.5-3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งบริเวณบ่อกักน้ำสุดท้ายของโครงการ ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2569

เดือนที่ตรวจวัด	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด										
	pH	BOD (mg/L)	TSS (mg/L)	TDS (mg/L)	Oil & Grease (mg/L)	Sulfide (mg/L)	TKN (mg/L)	SS (mL/L)	TCB (MPN/100 mL)	FCB (MPN/100 mL)	Free Chlorine (mg/L)
เมษายน	7.2	16.0	13.5	95	<4	<1	19	<0.1	3,300	2,300	0.36
พฤษภาคม	7.2	12.6	16.2	78	<4	<1	8	0.2	24,000	13,000	0.03
มิถุนายน	7.2	3.4	5.8	207	<4	<1	12	<0.1	360	180	0.75
ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด	7.2	3.4 – 16.0	5.8 – 16.2	78 - 207	<4	<1	8 - 19	<0.1 – 0.2	360 – 24,000	180 – 13,000	0.03 – 0.75
มาตรฐาน ^{1/}	5.5 – 9.0	≤20	≤30	≤1,000	≤20.0	≤1.0	≤35	-	≤5,000	≤1,000	≤1.0




หมายเหตุ : ^{1/}ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ก)

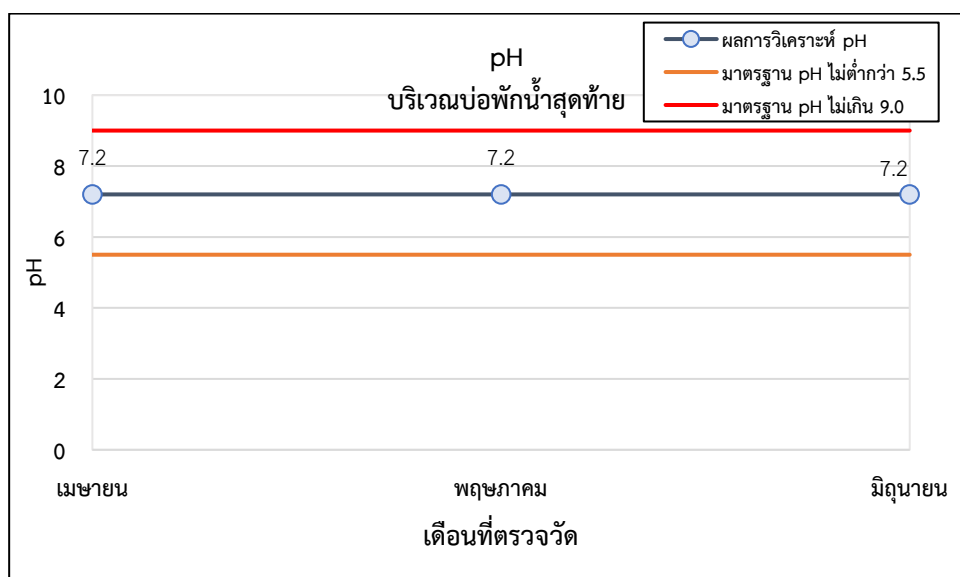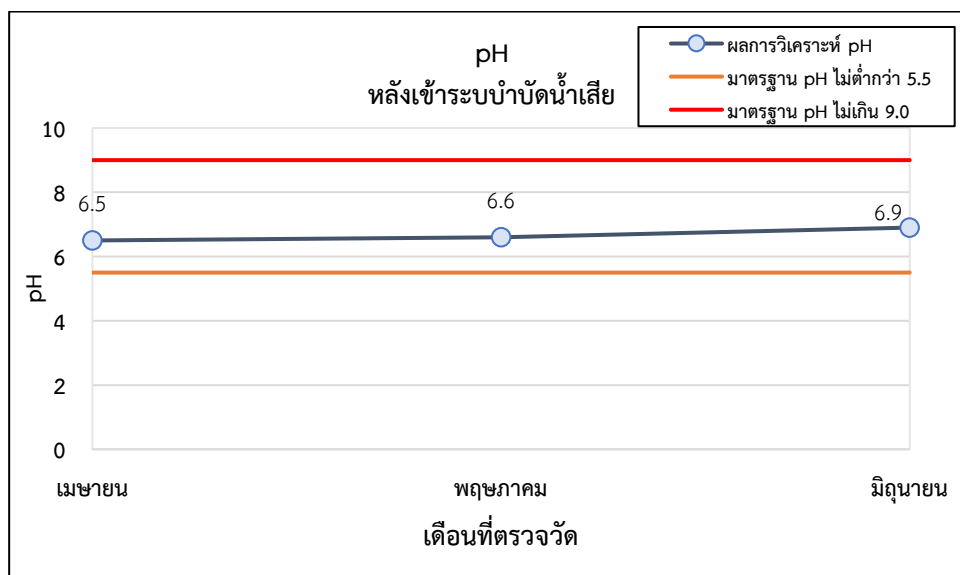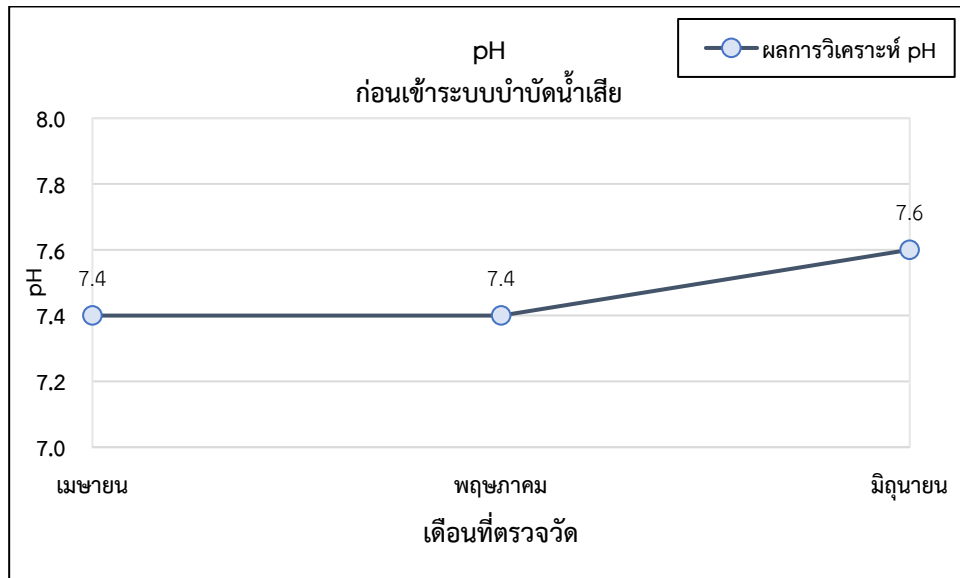




รูปที่ 3.5-4 กราฟผลการตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH)

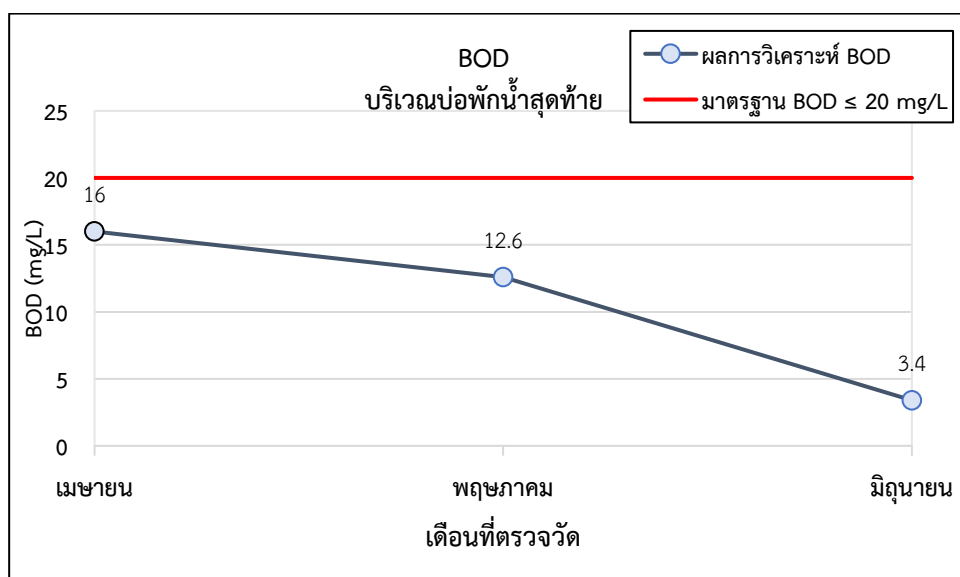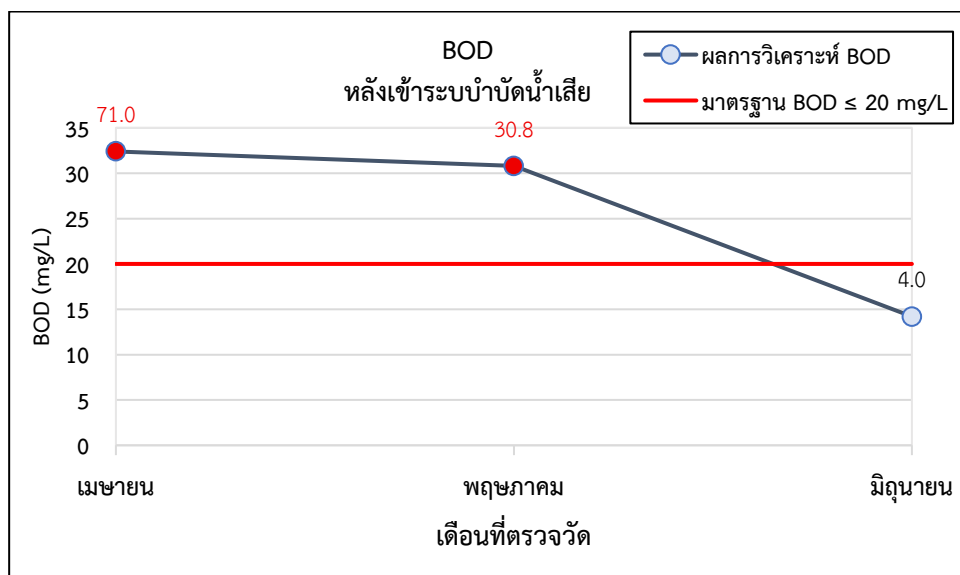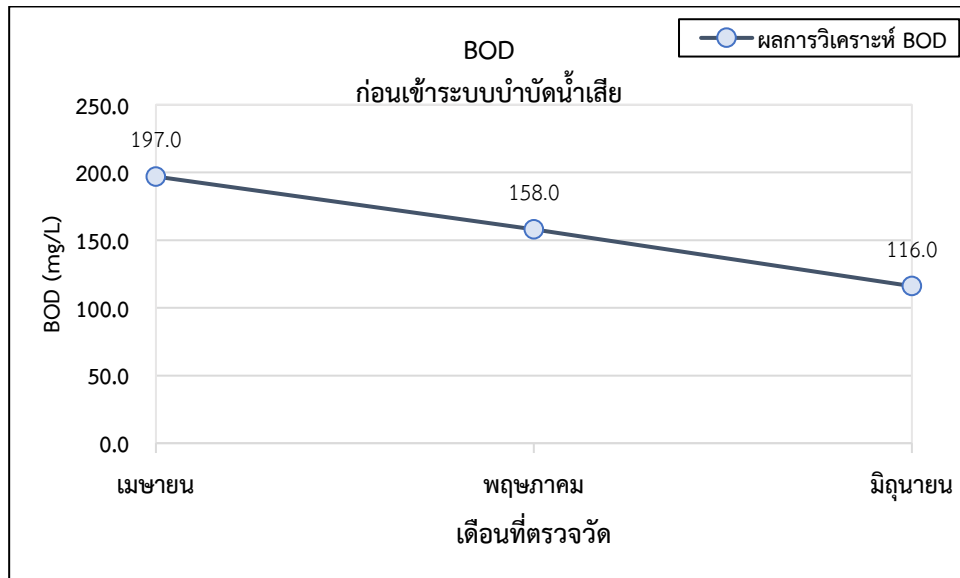




รูปที่ 3.5-5 กราฟผลการตรวจวัดบีโอดี (BOD)

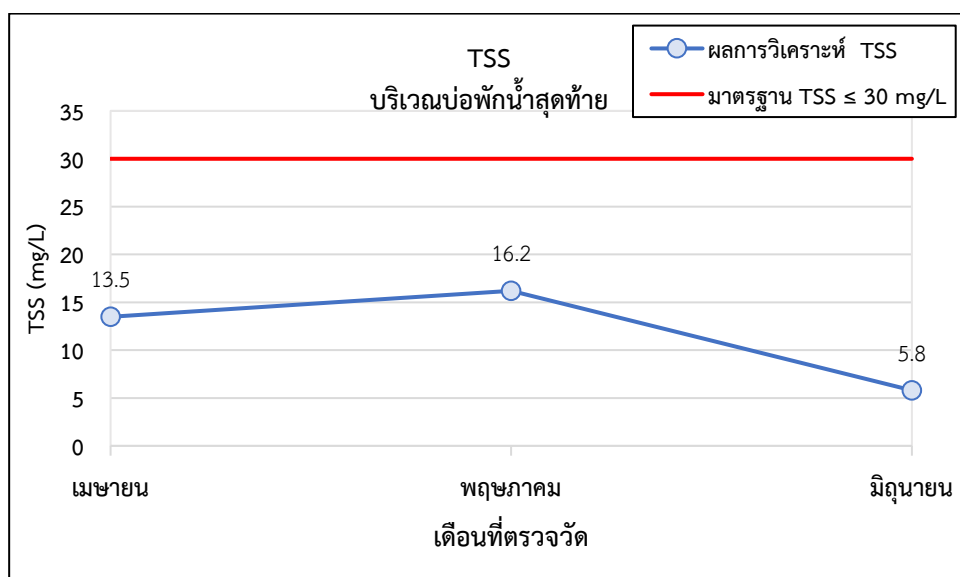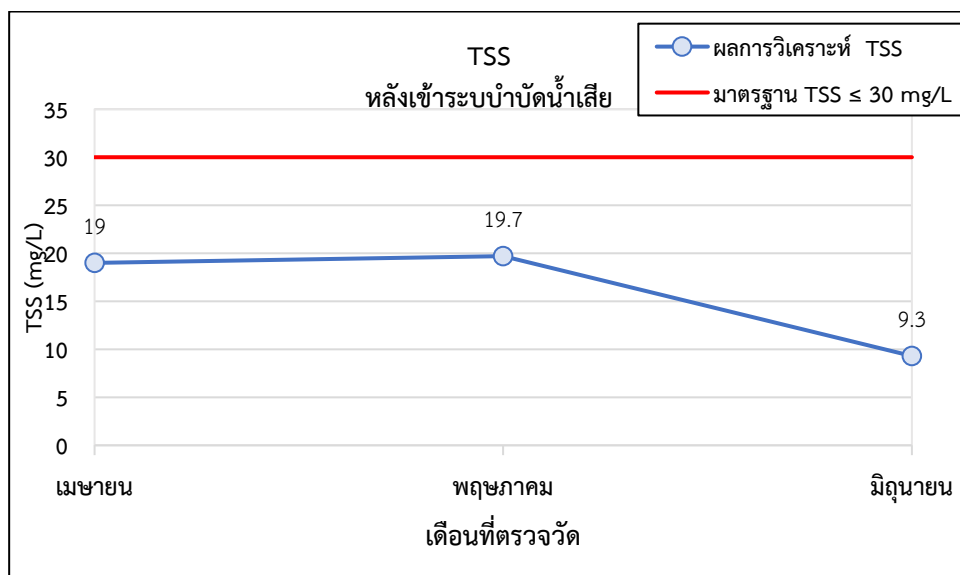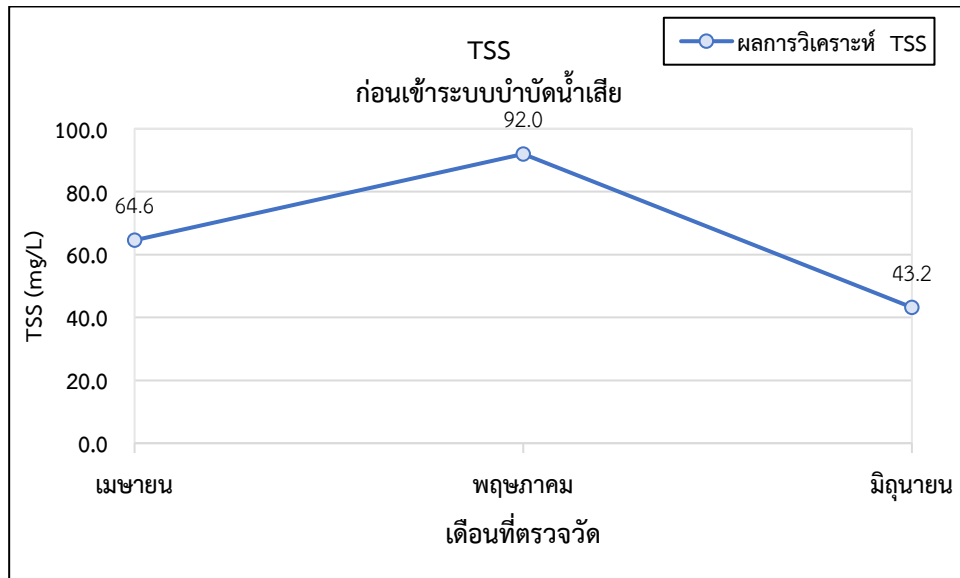




รูปที่ 3.5-6 กราฟผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)

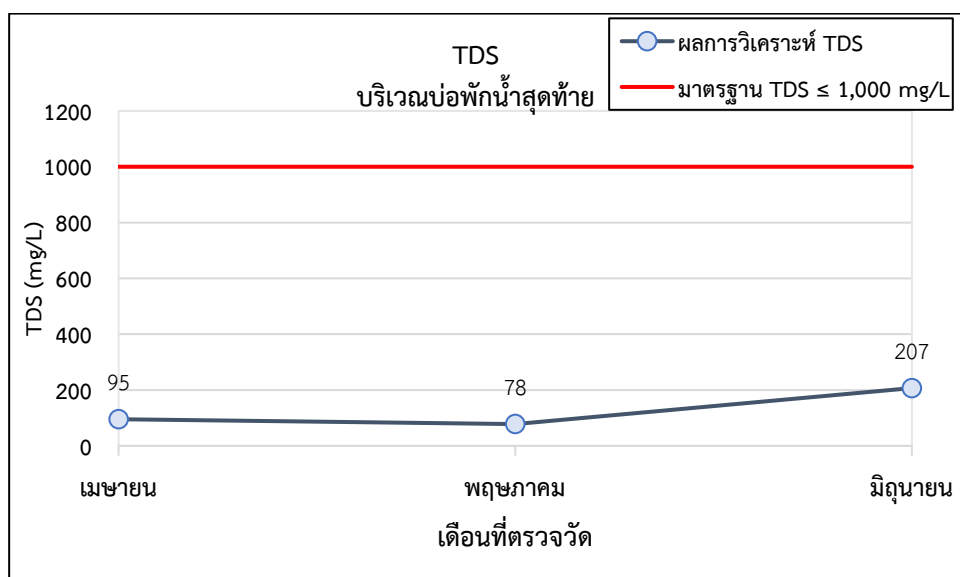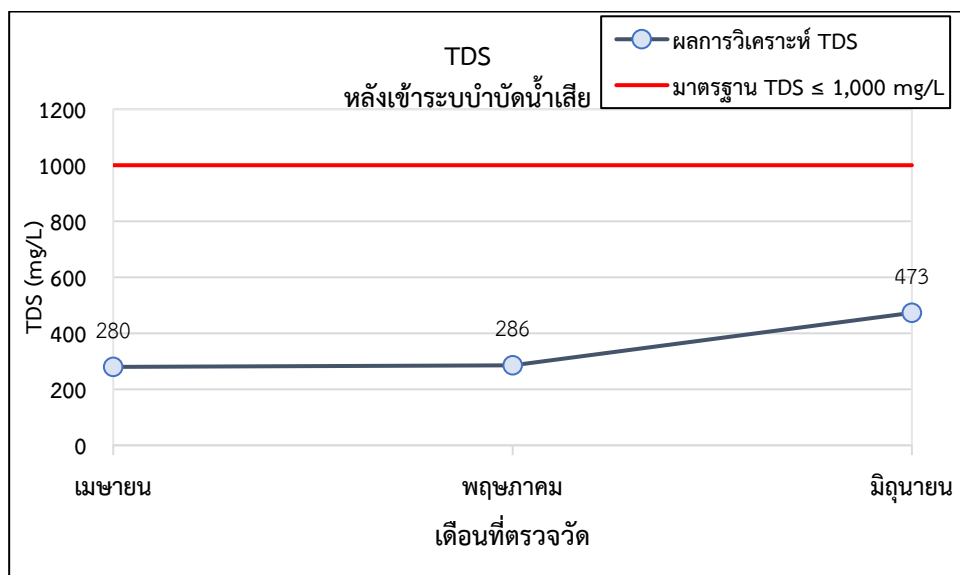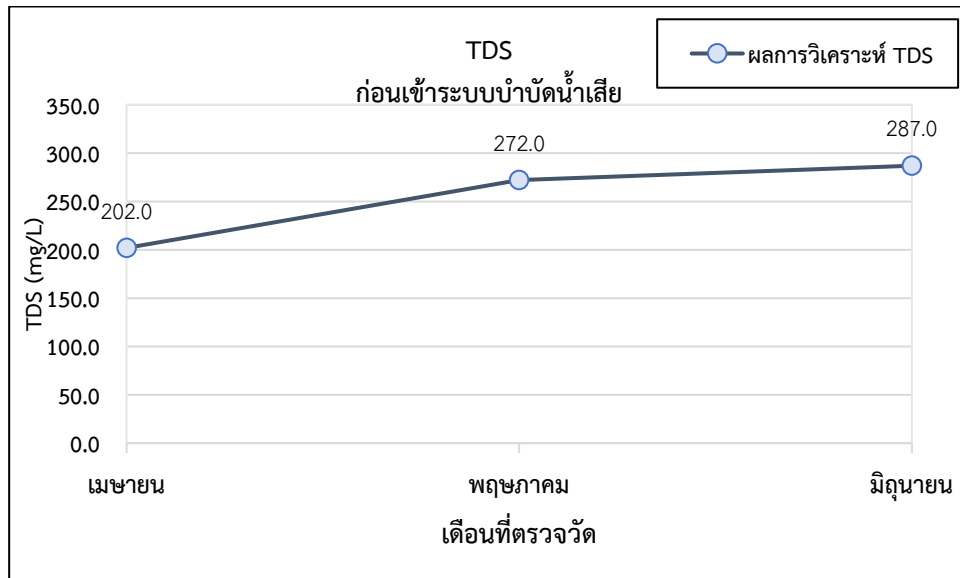




รูปที่ 3.5-7 กราฟผลการตรวจวัดของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS)

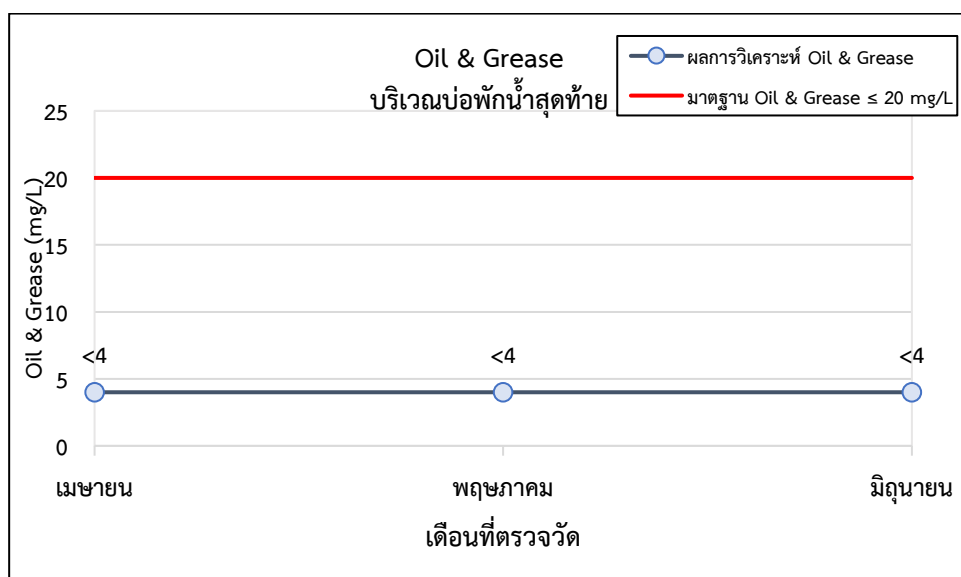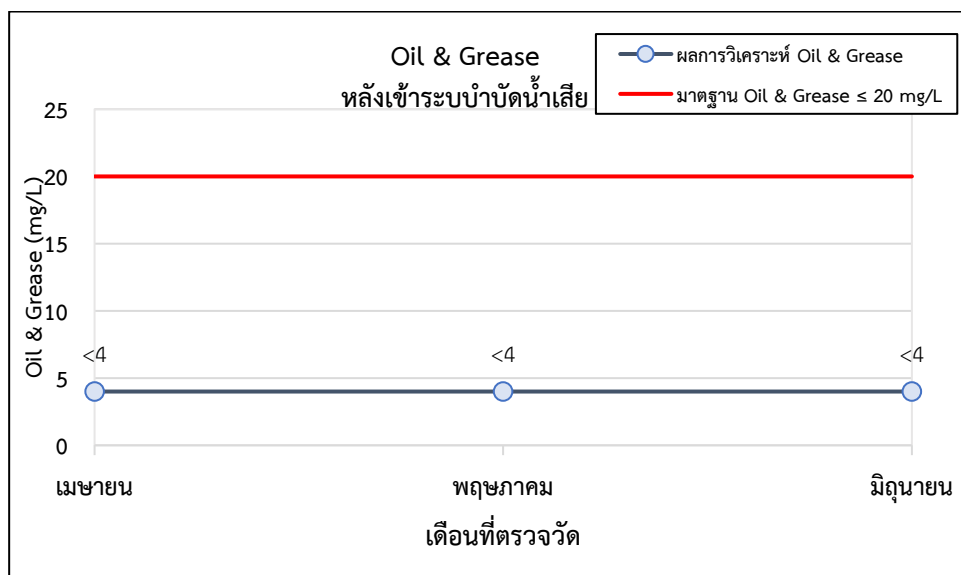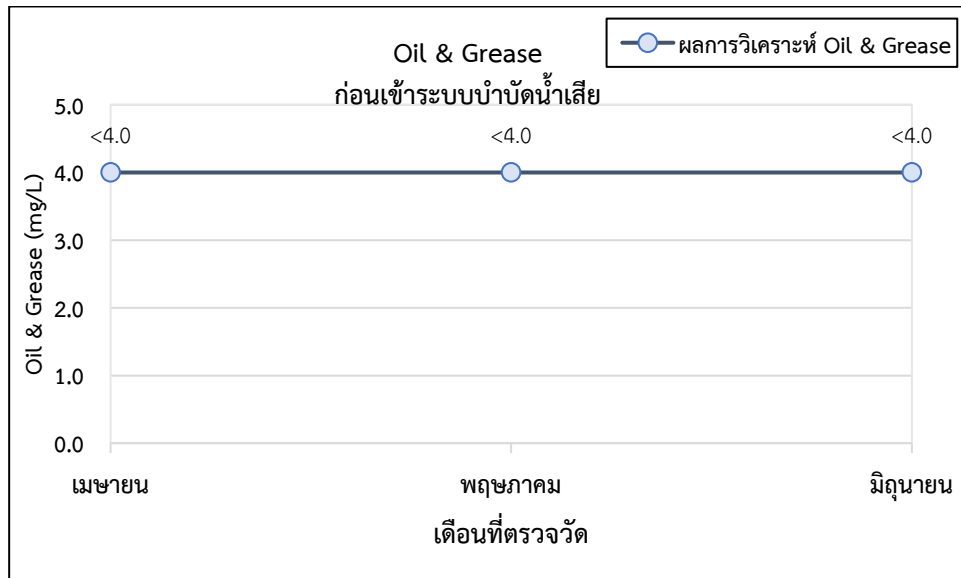




รูปที่ 3.5-8 กราฟผลการตรวจวัดน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)

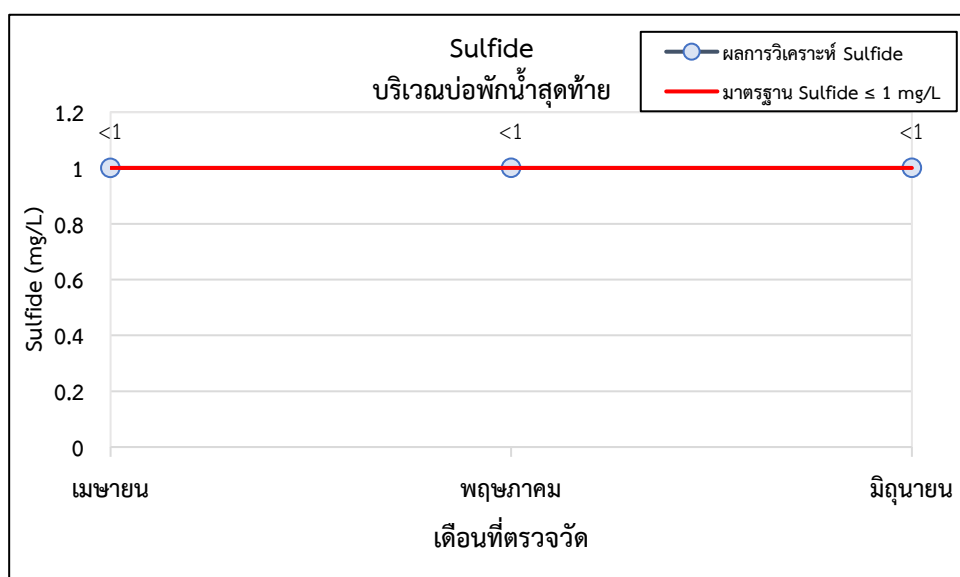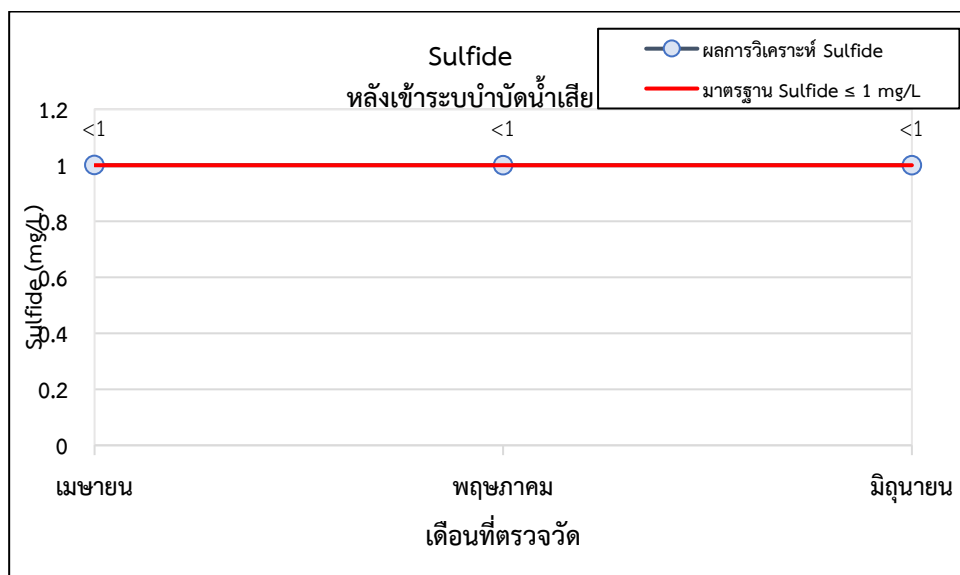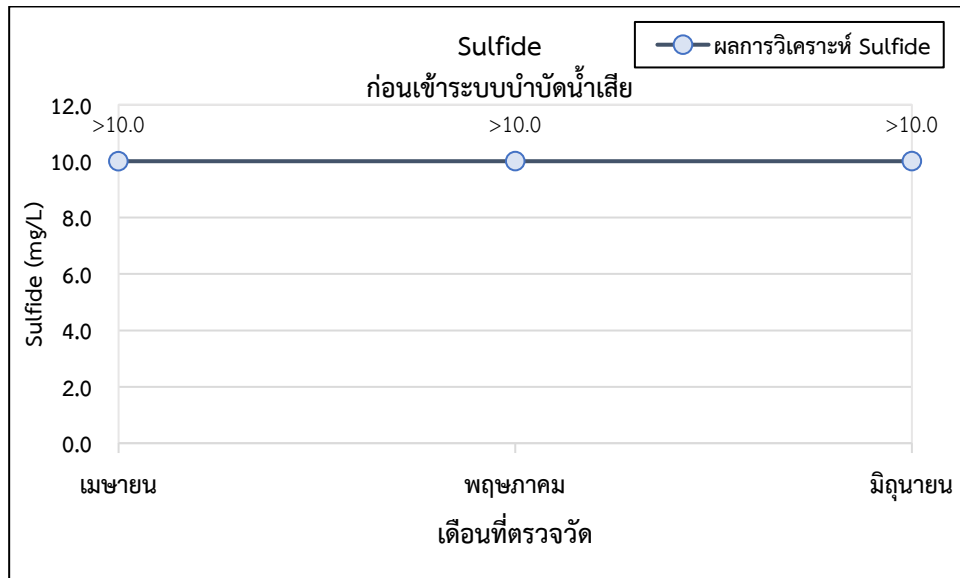




รูปที่ 3.5-9 กราฟผลการตรวจวัดซัลไฟด์ (Sulfide)

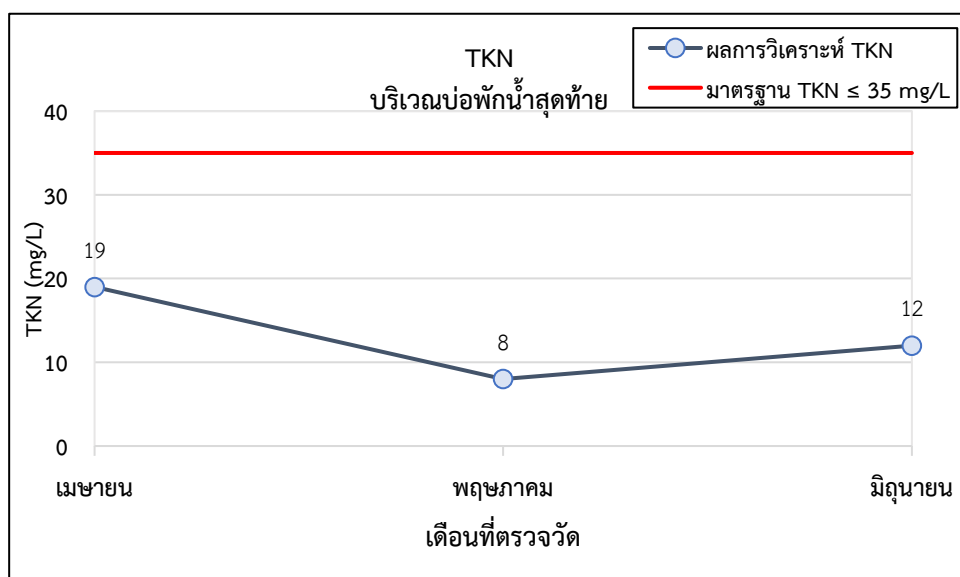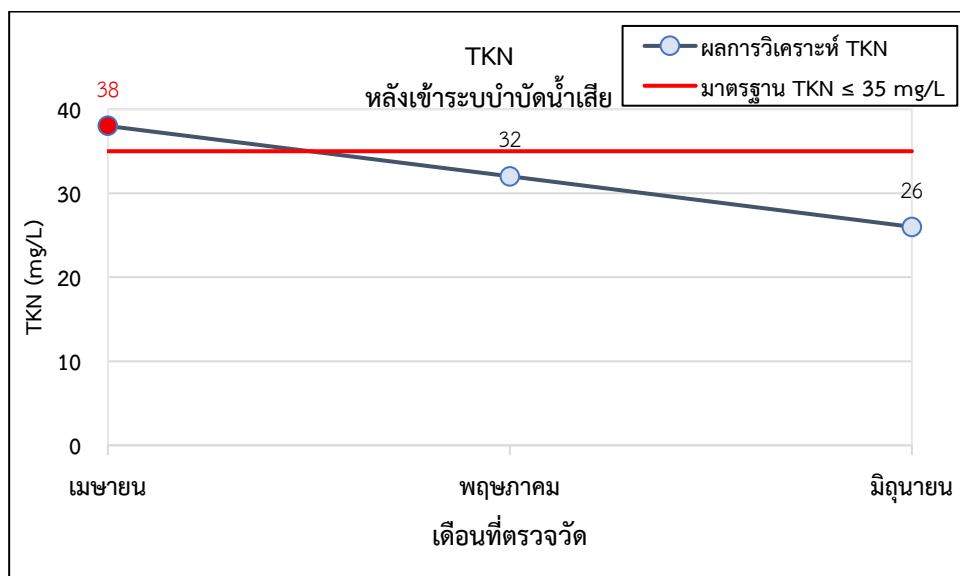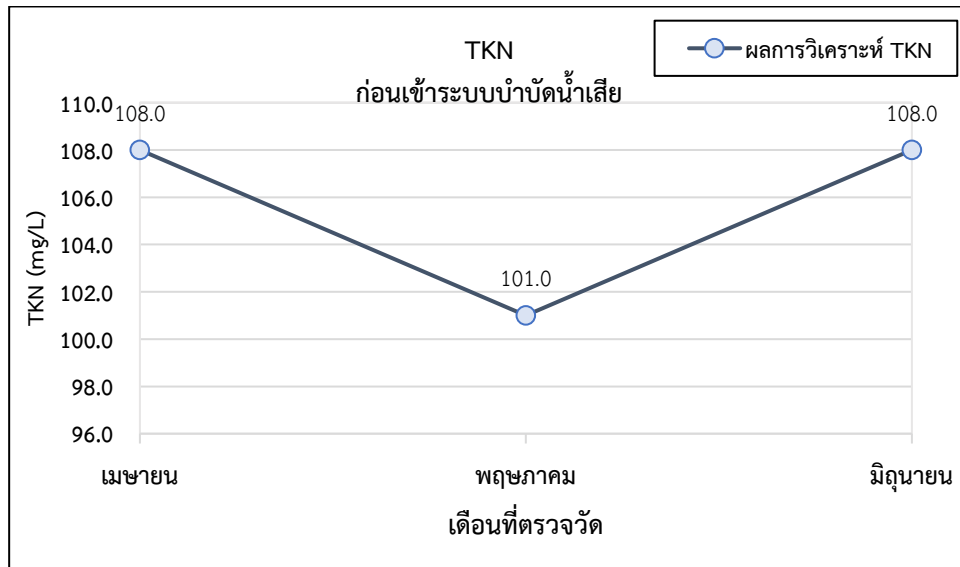




รูปที่ 3.5-10 กราฟผลการตรวจวัดปริมาณไนโตรเจนอินทรีย์ทั้งหมด (TKN)

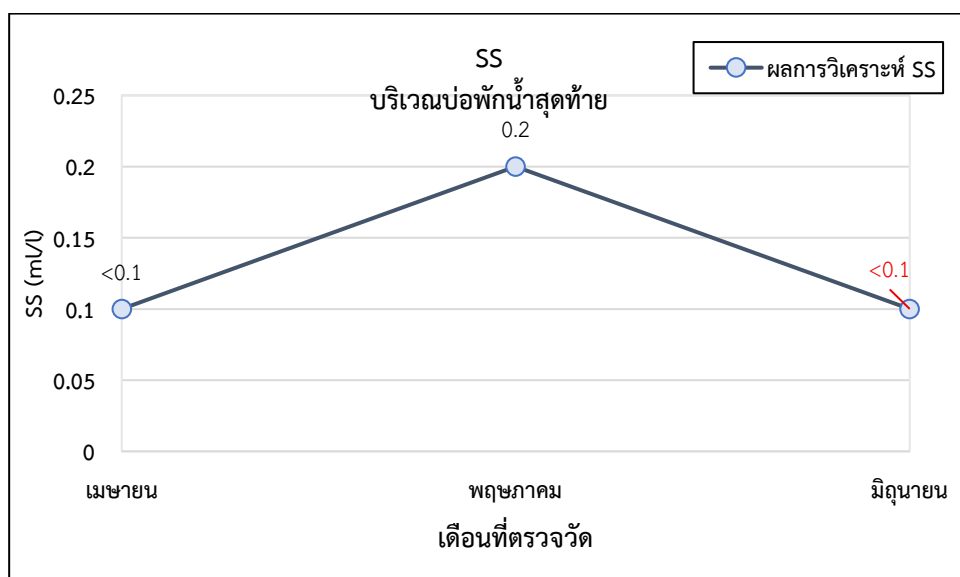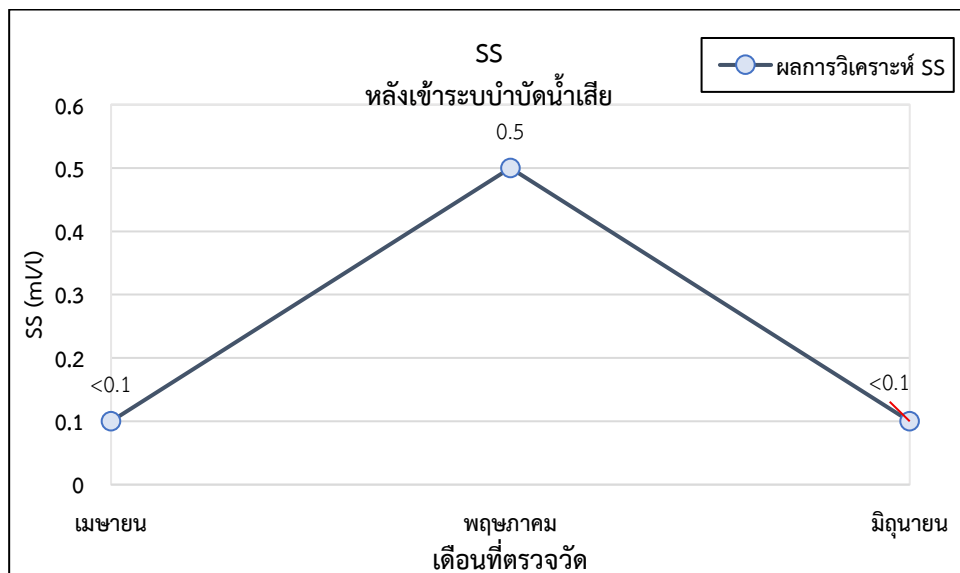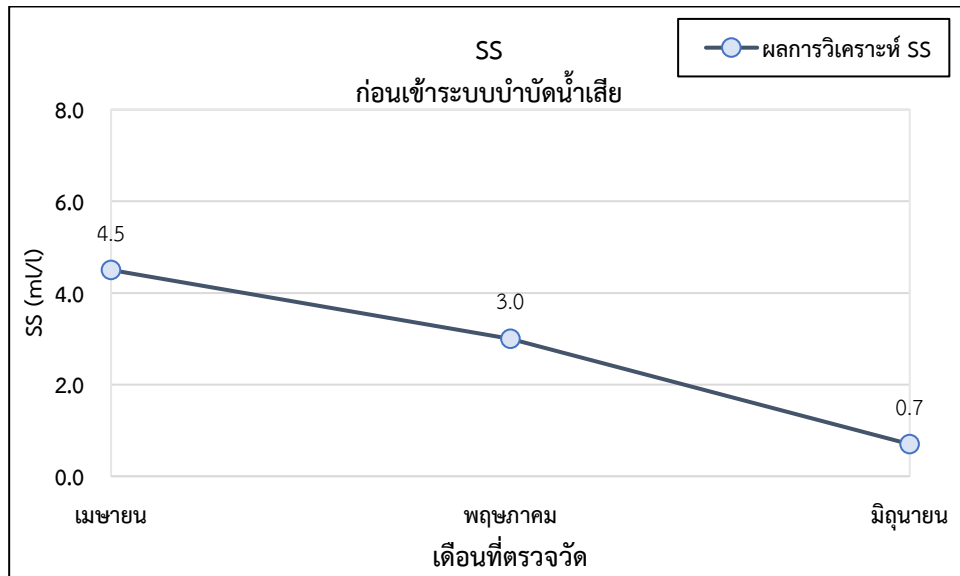




รูปที่ 3.5-11 กราฟผลการตรวจวัดของแข็งตกตะกอน (SS)

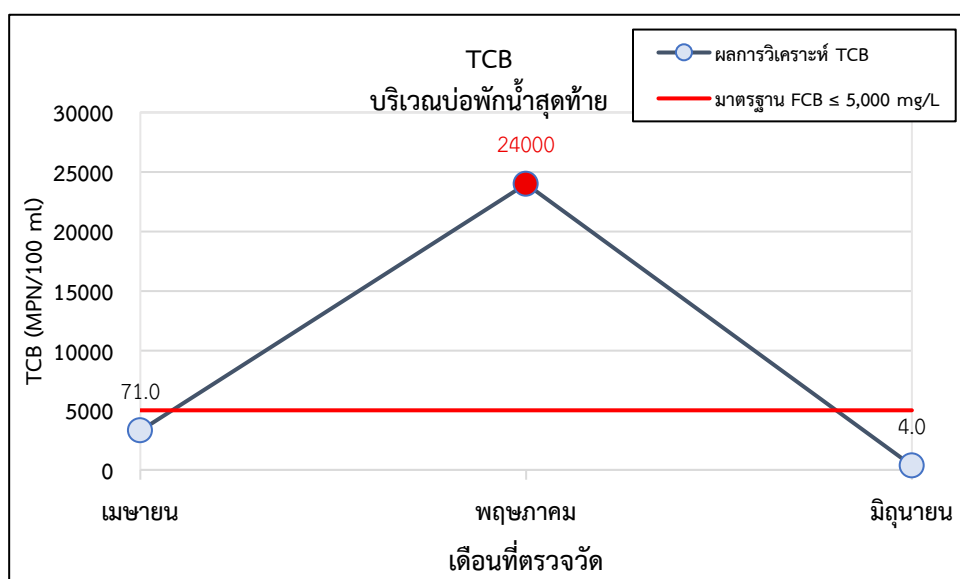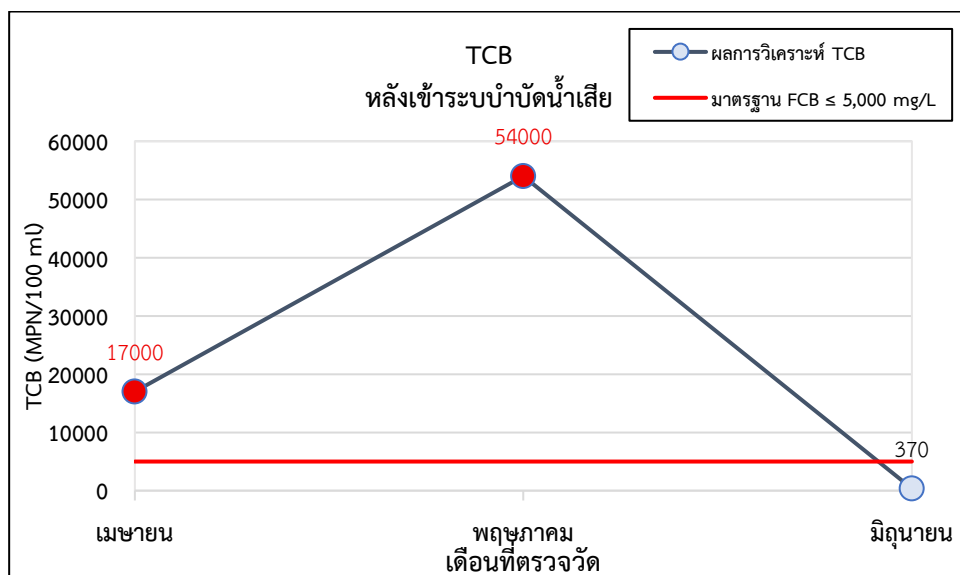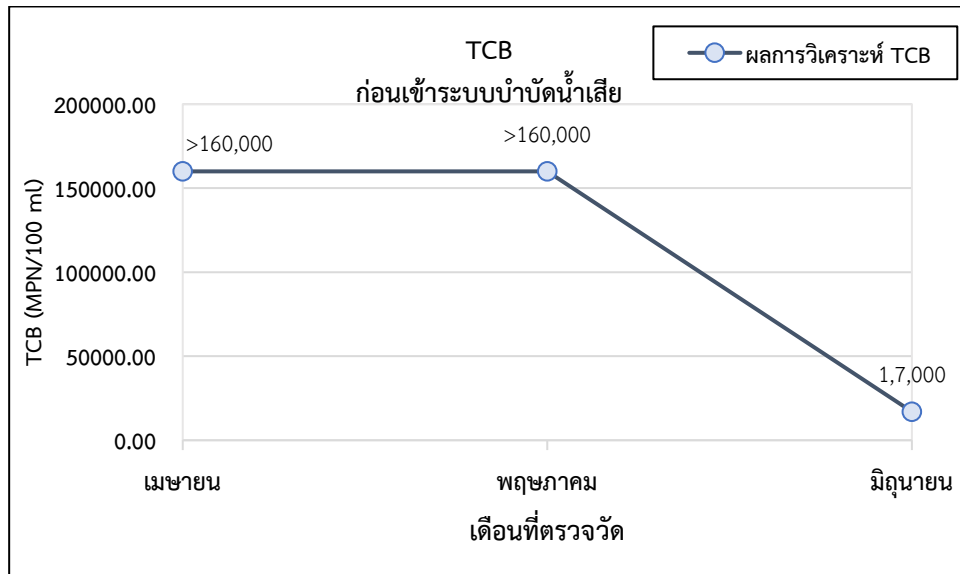

รูปที่ 3.5-12 กราฟผลการตรวจวัดแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)

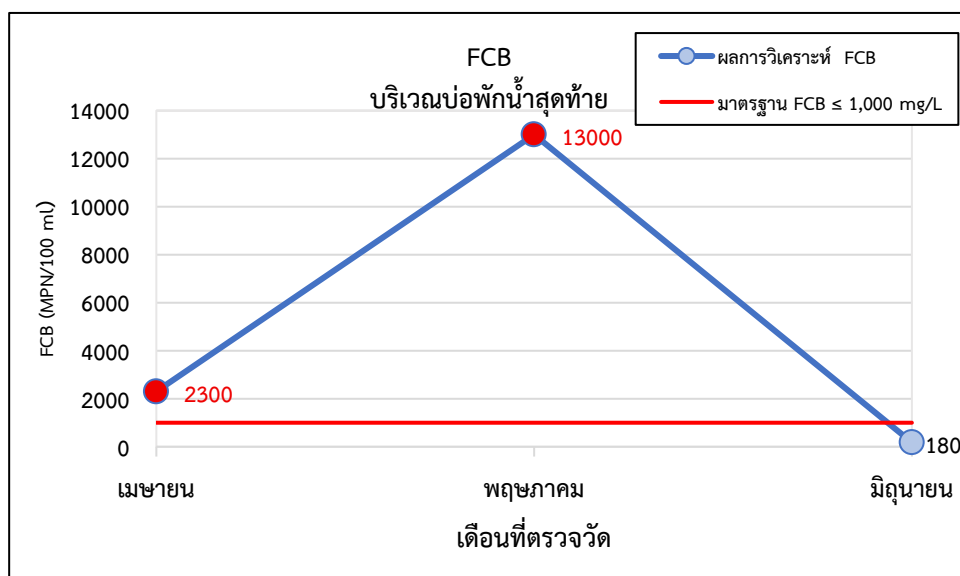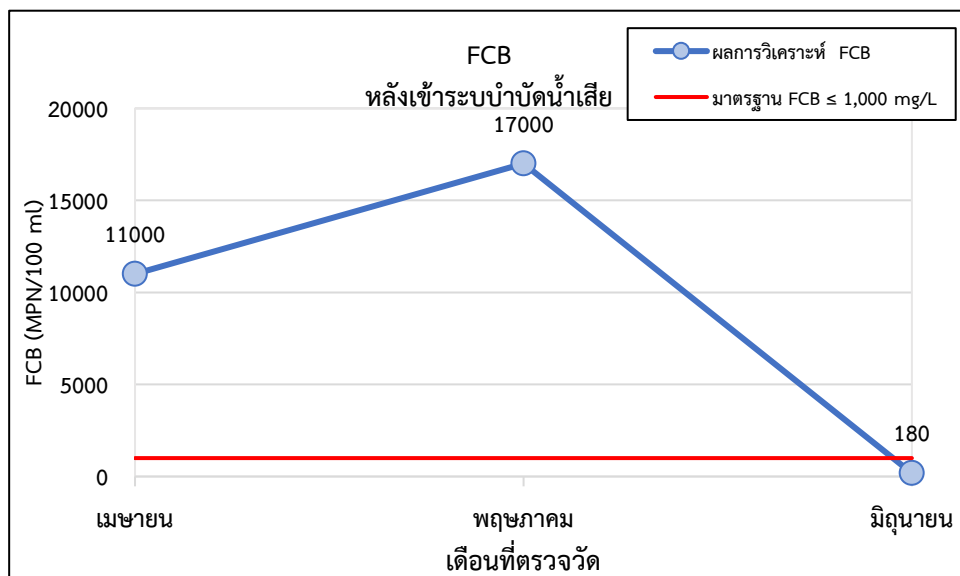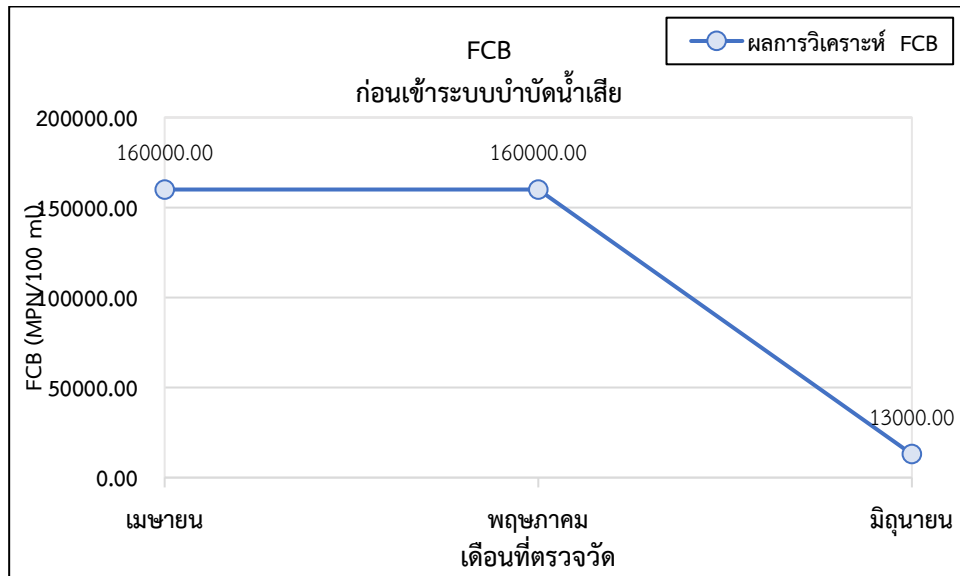

รูปที่ 3.5-13 กราฟผลการตรวจวัดแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)

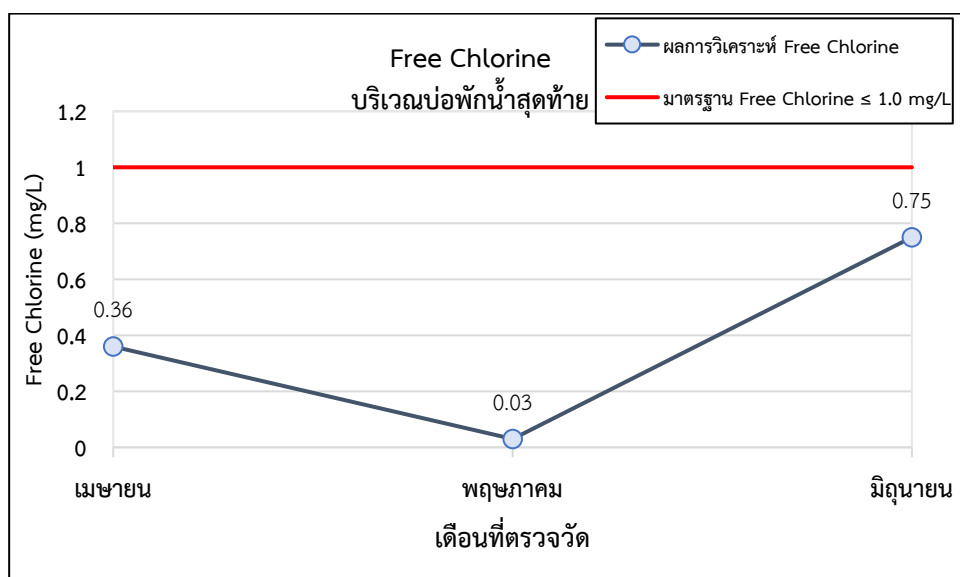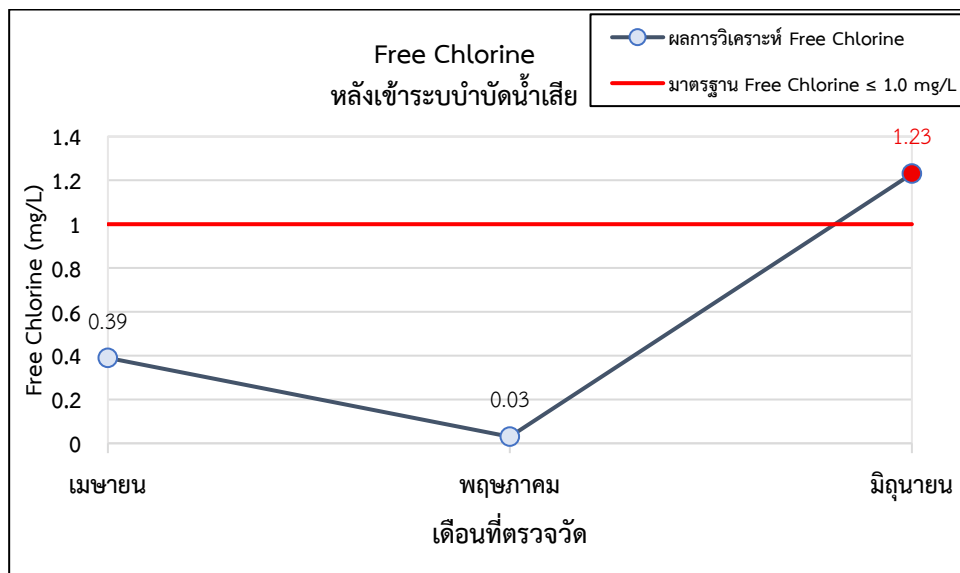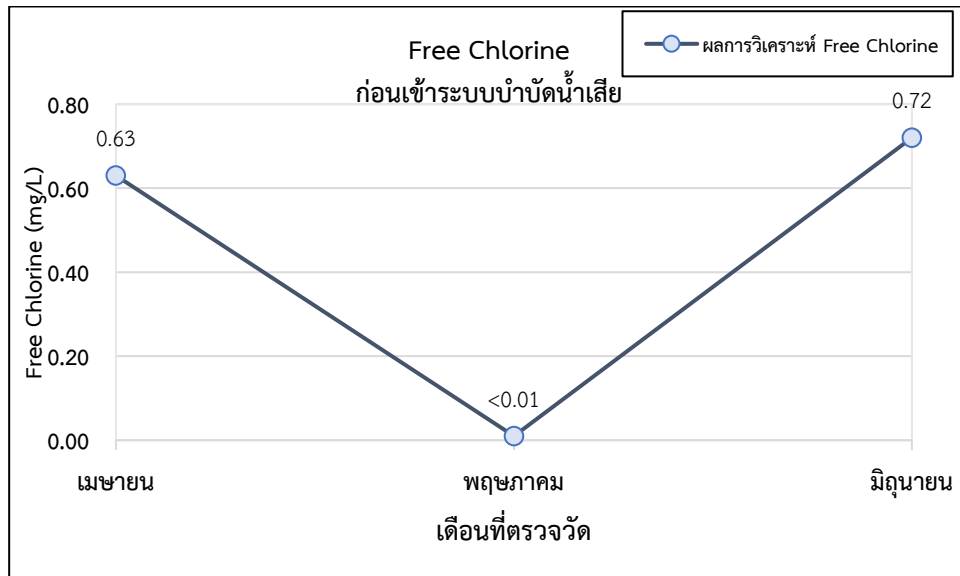

รูปที่ 3.5-14 กราฟผลการตรวจวัดคลอรีนอิสระ (Free Chlorine)

- **มาตรการติดตามตรวจสอบ**

มาตรการกำหนดให้โครงการ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถบำบัดได้ตามที่มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก กำหนดให้ค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มก./ล เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

- **ผลการติดตามตรวจสอบ**

จากการทวนสอบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง พบว่า ประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย หลังผ่านระบบบำบัด ไม่สามารถบำบัดได้ตามที่มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก กำหนดให้ค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มก./ล

- **มาตรการติดตามตรวจสอบ**

มาตรการกำหนดให้โครงการจัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.1 และจัดเก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นเวลา 2 ปี ตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

- **ผลการติดตามตรวจสอบ**

จากการทวนสอบเอกสารที่ได้รับจากโครงการ พบว่า โครงการได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.1 เป็นประจำทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ

- **มาตรการติดตามตรวจสอบ**

มาตรการกำหนดให้โครงการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ตามกฎกระทรวง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึก รายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

- **ผลการติดตามตรวจสอบ**

จากการทวนสอบเอกสารจากโครงการ พบว่า โครงการได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

3.6 การคมนาคม

- **มาตรการติดตามตรวจสอบ**

มาตรการกำหนดให้โครงการติดตามตรวจสอบไฟส่องสว่าง สัญญาณจราจร ลูกศรแสดงทิศทาง การเดินรถภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นชัดเจน ไม่ลบเลื่อน เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

- **ผลการติดตามตรวจสอบ**

จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 ประกอบกับการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีการตรวจสอบไฟส่องสว่าง สัญญาณจราจร ลูกศรแสดงทิศทาง การเดินรถภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นชัดเจน ไม่ลบเลื่อน เป็นประจำ

- **มาตรการติดตามตรวจสอบ**

มาตรการกำหนดให้โครงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกให้อำนวยความสะดวกการจราจรตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

- **ผลการติดตามตรวจสอบ**

จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกให้อำนวยความสะดวกการจราจรตลอด 24 ชั่วโมง

- **มาตรการติดตามตรวจสอบ**

มาตรการกำหนดให้โครงการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็นจากผู้ที่ได้รับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดจากปริมาณรถยนต์ในโครงการทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ เพื่อมีปัญหจะได้หาแนวทางแก้ไขได้ทันที

- **ผลการติดตามตรวจสอบ**

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ ระบุว่า โครงการได้มีการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็นจากผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ ที่คาดว่าจะเกิดจากปริมาณรถยนต์ในโครงการ โดยไม่พบปัญหาเรื่องร้องเรียนเรื่อง ปริมาณรถยนต์ในโครงการ

3.7 การจัดการมูลฝอย

3.7.1 มูลฝอยทั่วไป

- **มาตรการติดตามตรวจสอบ**

มาตรการกำหนดให้โครงการตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยแต่ละชั้นและในห้องพักมูลฝอยรวมทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ หากพบว่ามีรอยแตกรั่วให้เปลี่ยนใหม่โดยทันที

- **ผลการติดตามตรวจสอบ**

จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีแม่บ้านดูแลตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยแต่ละชั้นและในห้องพักมูลฝอยรวมให้มีสภาพดี เป็นประจำทุกวัน

- **มาตรการติดตามตรวจสอบ**

มาตรการกำหนดให้โครงการตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้าง และความสะอาดของห้องพักมูลฝอยรวมทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

- **ผลการติดตามตรวจสอบ**

จากการสำรวจเอกสาร และรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการจัดให้แม่บ้านตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้าง และจัดให้แม่บ้านทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม เป็นประจำทุกวัน

- **มาตรการติดตามตรวจสอบ**

มาตรการกำหนดให้โครงการตรวจสอบไม้พุ่มบริเวณห้องพัสดุฝอยรวมเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ หากพบว่าตายให้ดำเนินการปลูกใหม่ทดแทน

- **ผลการติดตามตรวจสอบ**

จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีคนสวนดูแล ตรวจสอบไม้พุ่มบริเวณห้องพัสดุฝอยรวม เป็นประจำทุกวัน

3.7.2 มูลฝอยติดเชื้อ

- **มาตรการติดตามตรวจสอบ**

มาตรการกำหนดให้โครงการตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ หากพบว่ามีรอยแตกรั่วให้เปลี่ยนใหม่โดยทันที

- **ผลการติดตามตรวจสอบ**

จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีแม่บ้านดูแลตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อให้มีสภาพดีเป็นประจำทุกวัน

- **มาตรการติดตามตรวจสอบ**

มาตรการกำหนดให้โครงการตรวจสอบปริมาณมูลฝอยติดเชื้อตกค้าง และความสะอาดของห้องพัสดุฝอยติดเชื้อภายหลังการจัดเก็บของบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตทุกครั้ง ภายหลังการจัดเก็บของบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาต ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

- **ผลการติดตามตรวจสอบ**

จากการทวนสอบเอกสาร และรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีการบันทึกปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ และจัดให้มีแม่บ้านทำความสะอาดของห้องพัสดุฝอยติดเชื้อภายหลังการจัดเก็บของบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตทุกครั้ง

3.8 การใช้ไฟฟ้า

- **มาตรการติดตามตรวจสอบ**

มาตรการกำหนดให้โครงการตรวจสอบจุดติดตั้งไฟส่องสว่างภายในโครงการและส่วนบริการในจุดต่างๆ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ หากพบว่าชำรุดให้ดำเนินการแก้ไขโดยทันที

- **ผลการติดตามตรวจสอบ**

จากการทวนสอบเอกสาร และรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีช่างประจำอาคารดูแล ตรวจสอบไฟส่องสว่างภายในโครงการและส่วนบริการในจุดต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี เป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง

- **มาตรการติดตามตรวจสอบ**

มาตรการกำหนดให้โครงการตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยการตรวจสอบสภาพภายนอกต่างๆ ไปในกรณีที่หม้อแปลงกำลังใช้งานอยู่ เช่น สภาพสีหรือตัวถังของหม้อแปลง สภาพของลูกถ้วยด้านแรงสูงและแรงต่ำระดับน้ำมันและสารกันชื้นหรืออาจจะใช้หูฟังเสียงผิดปกติที่เกิดขึ้นหรือใช้จุกมกมกลิ่นที่เหม็นไหม้ผิดปกติที่เกิดจากความร้อนสูงหรือใช้มือสัมผัส เป็นต้น กรณีพบสิ่งผิดปกติกับหม้อแปลงไฟฟ้าให้ประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองแคเพื่อเข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วน

- **ผลการติดตามตรวจสอบ**

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ระบุว่า การตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการจะดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองแค ซึ่งปัจจุบันโครงการยังไม่พบปัญหา และความเสี่ยงผิดปกติของหม้อแปลงไฟฟ้า

3.9 การใช้น้ำ

- **มาตรการติดตามตรวจสอบ**

มาตรการกำหนดให้โครงการตรวจสอบระบบการจ่ายน้ำและเส้นท่อประปาเป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ หากพบเหตุขัดข้องให้รีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที

- **ผลการติดตามตรวจสอบ**

จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีช่างประจำโรงพยาบาลดูแล ตรวจสอบระบบการจ่ายน้ำและเส้นท่อประปาเป็นประจำทุกวัน

3.10 การระบายน้ำ

- **มาตรการติดตามตรวจสอบ**

มาตรการกำหนดให้โครงการตรวจสอบบ่อพักน้ำและท่อระบายน้ำไม่ให้มีสิ่งอุดตัน/กีดขวางทางไหลของน้ำภายในท่อระบายน้ำ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

- **ผลการติดตามตรวจสอบ**

จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีช่างประจำอาคารตรวจสอบบ่อพักน้ำและท่อระบายน้ำไม่ให้มีสิ่งอุดตัน / กีดขวางทางไหลของน้ำภายในท่อระบายน้ำ เดือนละ 1 ครั้ง

3.11 การป้องกันอัคคีภัย

- **มาตรการติดตามตรวจสอบ**

มาตรการกำหนดให้โครงการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในพื้นที่โครงการ ทุก 3 เดือน หรือตามคู่มือระบุการใช้งาน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

- **ผลการติดตามตรวจสอบ**

จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 ประกอบกับการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในพื้นที่โครงการ เป็นประจำทุกเดือน โดยโครงการดำเนินการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง

- **มาตรการติดตามตรวจสอบ**

มาตรการกำหนดให้โครงการจัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยบริเวณพื้นที่โครงการ - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

- **ผลการติดตามตรวจสอบ**

จากการทวนสอบเอกสารจากโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย เมื่อวันที่ 27-29 ตุลาคม 2568 และจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ ระบุว่า โครงการจัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในสิ้นปี 2569

- **มาตรการติดตามตรวจสอบ**

มาตรการกำหนดให้โครงการ ตรวจสอบปริมาณน้ำในถังเก็บน้ำดับเพลิงเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอต่อการดับเพลิง

- **ผลการติดตามตรวจสอบ**

จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า ปริมาณน้ำในถังเก็บน้ำมีปริมาณเพียงพอต่อการดับเพลิง

- **มาตรการติดตามตรวจสอบ**

มาตรการกำหนดให้โครงการตรวจสอบไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟ โดยตรวจสอบบริเวณบันไดหนีไฟ และทางเดินเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

- **ผลการติดตามตรวจสอบ**

จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 ไม่พบสิ่งกีดขวางทางหนีไฟบริเวณบันไดหนีไฟ และบริเวณทางเดิน

3.12 ระบบระบายอากาศ

- **มาตรการติดตามตรวจสอบ**

มาตรการกำหนดให้โครงการตรวจสอบ ดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการเพื่อช่วยลดปริมาณความร้อนที่สะสมภายในโครงการช่วยลดปริมาณการใช้เครื่องปรับอากาศ

- **ผลการติดตามตรวจสอบ**

จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีคนสวนดูแล ตรวจสอบพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้เจริญงอกงามเป็นประจำทุกวัน

- **มาตรการติดตามตรวจสอบ**

มาตรการกำหนดให้โครงการตรวจสอบช่องหน้าต่างระบายอากาศ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้งานได้เป็นอย่างดี

- **ผลการติดตามตรวจสอบ**

จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีช่างประจำโรงพยาบาล ตรวจสอบช่องหน้าต่างระบายอากาศ ให้อยู่ในสภาพที่ดีเป็นประจำ เดือนละ 1 ครั้ง

- **มาตรการติดตามตรวจสอบ**

มาตรการกำหนดให้โครงการตรวจสอบระบบปรับภาวะอากาศเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้งานได้เป็นอย่างดี

- **ผลการติดตามตรวจสอบ**

จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีช่างประจำโรงพยาบาลตรวจสอบระบบปรับภาวะอากาศ ให้อยู่ในสภาพที่ดี เดือนละ 1 ครั้ง

3.13 สภาพเศรษฐกิจและสังคม

- **มาตรการติดตามตรวจสอบ**

มาตรการกำหนดให้โครงการติดตามรับเรื่องเรียนจากผู้พักอาศัยข้างเคียงทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องแก้ไขปัญหาทันที

- **ผลการติดตามตรวจสอบ**

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ ระบุว่า ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ

- **มาตรการติดตามตรวจสอบ**

มาตรการกำหนดให้โครงการตรวจสอบอุปกรณ์กล้อวงจรปิดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

- **ผลการติดตามตรวจสอบ**

จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีช่างประจำโรงพยาบาลตรวจสอบอุปกรณ์กล้อวงจรปิดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เดือนละ 1 ครั้ง

3.14 สาธารณสุข

- **มาตรการติดตามตรวจสอบ**

มาตรการกำหนดให้โครงการตรวจสอบการร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการดำเนินโครงการทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ เพื่อเป็นช่องทางแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่อยู่ในชุมชนเพื่อตรวจสอบสภาพปัญหาและนำไปแก้ไข

- **ผลการติดตามตรวจสอบ**

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ ระบุว่า โครงการได้มีการตรวจสอบการร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการดำเนินโครงการจากผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ ซึ่งไม่พบเรื่องร้องเรียนจากการดำเนินโครงการ

- **มาตรการติดตามตรวจสอบ**

มาตรการกำหนดให้โครงการ ตรวจสอบเครื่องหมายจราจร เส้นจราจร เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ให้ชัดเจนในระยะที่ชะลอรถได้ทันและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทางการจราจร

- **ผลการติดตามตรวจสอบ**

จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า เครื่องหมายจราจร เส้นจราจร ของโครงการมีความชัดเจน และโครงการจัดให้มีการตรวจสอบเป็นประจำ โดยโครงการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง

- **มาตรการติดตามตรวจสอบ**

มาตรการกำหนดให้โครงการตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน และชั้นหลังคา ให้มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่มีรอยร้าว และรอยร้าวที่จะทำให้มีการปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำได้ และล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำใช้ เพื่อล้างตะกอนสนิม คราบสกปรกต่างๆ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

- **ผลการติดตามตรวจสอบ**

จากการทวนสอบเอกสาร และรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีช่างประจำโรงพยาบาล ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน และชั้นหลังคา ให้มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่มีรอยร้าว และรอยร้าวเป็นประจำ โดยโครงการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง

- **มาตรการติดตามตรวจสอบ**

มาตรการกำหนดให้โครงการตรวจสอบช่องระบายอากาศ เช่น หน้าต่าง ประตู ไม่ให้มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวางเป็นประจำทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

- **ผลการติดตามตรวจสอบ**

จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 พบว่า ช่องระบายอากาศ เช่น หน้าต่าง ประตู ไม่มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง

- **มาตรการติดตามตรวจสอบ**

มาตรการกำหนดให้โครงการล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบเป็นประจำสม่ำเสมอ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

- **ผลการติดตามตรวจสอบ**

จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีช่างประจำโรงพยาบาลล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบเป็นประจำ โดยทำความสะอาดทุก 6 เดือน

3.15 ทศนิยมภาพและพื้นที่สีเขียว

- **มาตรการติดตามตรวจสอบ**

มาตรการกำหนดให้โครงการตรวจสอบการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ในพื้นที่สีเขียวของโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ หากพบว่ามีพันธุ์ไม้เหี่ยวเฉาหรือตาย ให้บำรุงดูแลและปลูกเพิ่มเติมทันที

- **ผลการติดตามตรวจสอบ**

จากการทวนสอบรูปถ่ายจากโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีคนสวนดูแล ตรวจสอบการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ในพื้นที่สีเขียวของโครงการเป็นประจำทุกวัน

3.16 การบดบังแสงแดด

- **มาตรการติดตามตรวจสอบ**

มาตรการกำหนดให้โครงการติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการบดบังแสงแดด บริเวณบ้าน/อาคารที่อยู่ติดพื้นที่โครงการและระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันเปิดใช้อาคาร

- **ผลการติดตามตรวจสอบ**

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ ระบุว่า โครงการได้เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ซึ่งเกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันเปิดใช้อาคาร

3.17 การบดบังทิศทางลม

- **มาตรการติดตามตรวจสอบ**

มาตรการกำหนดให้โครงการติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการบดบังแสงแดด บริเวณบ้าน/อาคารที่อยู่ติดพื้นที่โครงการและระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันเปิดใช้อาคาร

- **ผลการติดตามตรวจสอบ**

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ ระบุว่า โครงการได้เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ซึ่งเกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันเปิดใช้อาคาร

3.18 การบดบังคลื่นสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์

- **มาตรการติดตามตรวจสอบ**

มาตรการกำหนดให้โครงการติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการบดบังแสงแดด บริเวณบ้าน/อาคารที่อยู่ติดพื้นที่โครงการและระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันเปิดใช้อาคาร

- **ผลการติดตามตรวจสอบ**

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ ระบุว่า โครงการได้เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ซึ่งเกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันเปิดใช้อาคาร

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัดตามที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยสามารถสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ได้ดังนี้

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทางโครงการได้ยึดถือและปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่มาตรการฯ ที่กำหนดไว้และการดำเนินงานของโครงการไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง แสดงให้เห็นความตระหนักถึงการให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของโครงการเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการของโครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค (ระยะดำเนินการ) ช่วงระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569 มีรายละเอียดดังนี้

1) **สภาพภูมิประเทศ** พบว่า โครงการจัดให้มีคนสวนคอยดูแลตรวจสอบ พื้นที่สีเขียวภายในโครงการเป็นประจำทุกวัน

2) **การเกิดแผ่นดินไหว** พบว่า โครงการได้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568

3) **คุณภาพอากาศ** พบว่า โครงการจัดให้มีคนสวนดูแล ตรวจสอบต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และหญ้าคลุมดิน บริเวณพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์แข็งแรง เป็นประจำทุกวัน

4) **เสียง** พบว่า โครงการได้สอบถามปัญหาและเรื่องร้องเรียนจากบริเวณชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ซึ่งจากการสำรวจ ไม่พบเรื่องร้องเรียนจากบริเวณชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ

5) **คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย** พบว่า จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.1 และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2 และผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทั้ง 3 จุด พบว่า

- จุดที่ 1 จุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย พบว่า ค่า BOD ค่า TKN ค่า FCB และค่า TCB เดือนเมษายน และพฤษภาคม มีค่าสูงมาก อาจส่งผลให้มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานการตรวจวัดในจุดที่ 2

- จุดที่ 2 จุดรวบรวมน้ำเสียหลังเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย พบว่า ค่า BOD ค่า FCB และค่า TCB มีค่าเกินมาตรฐานในเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม ค่า TKN มีค่าเกินมาตรฐานในเดือนเมษายน และค่า Free chlorine มีค่าสูงเกินมาตรฐานในเดือนมิถุนายน ส่วนค่า pH, SS, TDS, Sulfide, Grease & Oil, Settleable Solids มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

จุดที่ 3 บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ พบว่า ค่า FCB และค่า TCB มีค่าเกินมาตรฐานในเดือนพฤษภาคม ส่วนค่า pH, BOD, SS, TDS, Sulfide, Grease & Oil, Settleable Solids, TKN และ Free chlorine มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

6) การคมนาคม พบว่า โครงการจัดให้มีการตรวจสอบไฟส่องสว่าง สัญญาณจราจร ลูกศรแสดงทิศทาง รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก

7) การจัดการมูลฝอย

7.1) มูลฝอยทั่วไป พบว่า โครงการจัดให้มีแม่บ้านดูแลตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยแต่ละชั้นและในห้องพักมูลฝอยรวมให้มีสภาพดี และจัดให้มีคนสวนดูแล ตรวจสอบไม้พุ่มบริเวณห้องพักมูลฝอยรวม

7.2) มูลฝอยติดเชื้อ พบว่า โครงการจัดให้มีแม่บ้านดูแลตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อให้มีสภาพดี และจัดให้มีแม่บ้านทำความสะอาดของห้องพักมูลฝอยติดเชื้อภายหลังการจัดเก็บของบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตทุกครั้ง

8) การใช้ไฟฟ้า พบว่า โครงการจัดให้มีช่างประจำอาคารดูแลตรวจสอบไฟส่องสว่างภายในโครงการ และส่วนบริการในจุดต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี

9) การใช้น้ำ พบว่า โครงการจัดให้มีช่างประจำโรงพยาบาลดูแล ตรวจสอบระบบการจ่ายน้ำและเส้นท่อประปาเป็นประจำทุกวัน

10) การระบายน้ำ พบว่า โครงการจัดให้มีช่างประจำอาคารตรวจสอบบ่อพักน้ำและท่อระบายน้ำไม่ให้มีสิ่งอุดตัน / กีดขวางทางไหลของน้ำภายในท่อระบายน้ำ

11) การป้องกันอัคคีภัย พบว่า โครงการจัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในพื้นที่โครงการ รวมถึงไม่พบสิ่งกีดขวางทางหนีไฟบริเวณบันไดหนีไฟ และบริเวณทางเดิน และปริมาณน้ำในถังเก็บน้ำมีปริมาณเพียงพอต่อการดับเพลิง รวมถึงโครงการจัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย เมื่อวันที่ 27-29 ตุลาคม 2568 และจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ ระบุว่า โครงการจัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในสิ้นปี 2569

12) ระบบระบายอากาศ พบว่า โครงการจัดให้มีช่างประจำโรงพยาบาล ตรวจสอบช่องหน้าต่างระบายอากาศ ระบบปรับอากาศให้อยู่ในสภาพที่ดี และจัดให้มีคนสวนดูแล ตรวจสอบพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ

13) สภาพเศรษฐกิจและสังคม พบว่า โครงการจัดให้มีช่างประจำโรงพยาบาลตรวจสอบอุปกรณ์กล้องวงจรปิด รวมถึงปัจจุบันโครงการยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่อาศัยข้างเคียงโครงการ

14) สาธารณสุข พบว่า โครงการจัดให้มีช่างประจำโรงพยาบาลตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน และชั้นหลังคา ให้มีความมั่นคงแข็งแรง รวมถึงล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบเป็นประจำ และบริเวณพื้นที่โครงการ พบว่า เครื่องหมายจราจร เส้นจราจร ของโครงการมีความชัดเจน และช่องระบายอากาศ เช่น หน้าต่าง ประตู ไม่มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง

15) ทักษะภาพและพื้นที่สีเขียว พบว่า โครงการจัดให้มีคนสวนดูแล ตรวจสอบการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ในพื้นที่สีเขียวของโครงการ

16) การบดบังแสงแดด/ทิศทางลม/คลื่นสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์ พบว่า โครงการได้เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ซึ่งเกิน 1 ปีนับตั้งแต่วันเปิดใช้อาคาร

4.3 ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามมาตรการฯ ที่ได้เสนอไว้ในรายงานฯ ที่ปรึกษาจึงขอเสนอแนะให้ทางโครงการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขดังนี้

- 1) โครงการควรมีการตรวจสอบ และหาสาเหตุที่ส่งผลทำให้ค่า BOD, TKN, FCB และ TCB มีค่าเกินมาตรฐานการตรวจวัดน้ำทิ้ง โดยเฉพาะค่า FCB และ TCB ของโครงการ
- 2) โครงการควรติดป้าย “จุดรวมพล” บนพื้นที่สีเขียวที่กำหนดตามมาตรการ
- 3) โครงการควรสร้างความสะอาดถึงเก็บน้ำใช้ ทุก 6 เดือน เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้ใช้บริการและบุคลากรภายในโครงการ
- 4) โครงการควรจัดให้มีการติดสติ๊กเกอร์เป็นสัญลักษณ์ว่าได้ผ่านการตรวจคัดกรองผู้ป่วย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย
- 5) โครงการควรจัดให้มีมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับน้ำเสียโดยเฉพาะ
- 6) โครงการควรจัดให้มีบ่อดินเพื่อกำจัดก๊าซมีเทนที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- 7) โครงการควรจัดให้มีบ่อดินเพื่อกำจัดละอองลอย (Aerosol) ที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- 8) โครงการควรจัดให้มีที่จอดรถจำนวนตามที่กำหนดในมาตรการฯ
- 9) โครงการควรจัดทำป้าย “ห้ามจอดรถบนถนนภายในโครงการ”
- 10) โครงการควรจัดให้มีป้อมปรก.และจัดให้มีบัตรจอดรถยนต์ เพื่อควบคุมไม่ให้มีรถยนต์บุคคลภายนอกเข้ามาจอด

ทั้งนี้ จากการดำเนินงานของโครงการที่ผ่านมา พบว่า โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการฯ ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามโครงการควรพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงาน ตามข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้นเพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์และส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมภายในโครงการและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมต่อไป