

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง

โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตำบลหนองโพ
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

กรกฎาคม-ธันวาคม
2567



บริษัท ท็อป-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD

บริษัท ท็อป-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด

204 เมืองทอง 2/3 ซอยพัฒนาการ 53 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์: 0-2322-5758 โทรศัพท์มือถือ: 09-3595-7745 โทรสาร: 0-2322-5759
อีเมล: top-class204@hotmail.com

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตำบลหนองโพ

อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

กรกฎาคม-ธันวาคม
2567




บริษัท ท็อป-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD

บริษัท ท็อป-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด

204 เมืองทอง 2/3 ซอยพัฒนาการ 53 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์: 0-2322-5758 โทรศัพท์มือถือ: 09-3595-7745 โทรสาร: 0-2322-5759

อีเมล: top-class204@hotmail.com

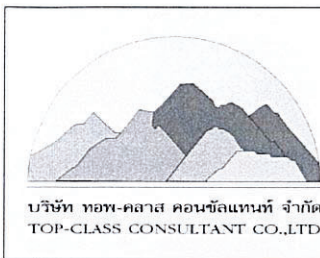

บริษัท ทอพ - คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD

204 เมืองทอง 2/3 ซอยพัฒนาการ 53 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

204 Muangthong 2/3, Soi Patthanakarn 53, Patthanakarn Rd., Suanluang, Bangkok 10250

Tel : 0-2322-5758 Fax: 0-2322-5759 Email: top-class204@hotmail.com

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย

วันที่ 18 ก.พ. 2568

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ของ บริษัท เกษตรไทย
อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ฉบับประจำเดือน

() มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2567

(✓) กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2567

() อื่นๆ (ระบุ).....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
นางกัญญ์ณทิพย์ สบประสงค์		ผู้ชำนาญการ
นางสาวเจติยา ขวัญมา		ผู้ชำนาญการ
นางสาวกานดา มังกะโรทัย		นักวิชาการผู้จัดทำรายงาน
นางสาวปัทมวิมล ญาณเมธีสรณ์		นักวิชาการผู้จัดทำรายงาน
บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์		ผู้เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพ สิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
(นายดิเรก รัตนวิช)

กรรมการผู้จัดการ



แบบใบอนุญาตประเภทนิติบุคคล

ใบอนุญาตเลขที่ ๒๖/๒๕๖๗

ใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิติบุคคล

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้เพื่อแสดงว่า

บริษัท ทอพ - คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด

เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามกฎหมายกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

พ.ศ ๒๕๖๕

โดยมีอายุใบอนุญาตกำหนด ๓ ปี

ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ ๒๕๗๑

โดยผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๗

(นายประเสริฐ ศิริภาพร)

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



d08f3054

Signed by
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Office Of Natural Resources and Environmental Policy and
Planning

เงื่อนไขที่ผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติ มีดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และพึงใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ที่ได้รับทำนั้น

(๒) ไม่บิดเบือนข้อมูลที่จะนำเสนอ เพื่อหวังให้งานบรรลุเป้าหมาย

(๓) ไม่ลงลายมือชื่อเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในงานที่ตนไม่ได้รับทำหรือตรวจสอบด้วยตนเองหรือกระทำการใดที่แสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าตนมีสิทธิที่จะปฏิบัติงานในวิชาชีพอื่นที่เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(๔) ไม่คัดลอกรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งหมดหรือบางส่วน จากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้นั้น ยกเว้นเป็นการนำตัวเลขหรือข้อมูลบางส่วนมาใช้ในการอ้างอิงหรือการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(๕) ไม่ละทิ้งงานที่ได้รับทำโดยไม่มีเหตุอันสมควร

(๖) ไม่ปลอมแปลงหรือให้ข้อมูลที่ผิดพลาดเกี่ยวกับคุณสมบัติประสบการณ์ หรือภาระความรับผิดชอบที่ผ่านมาของตน

(๗) ไม่แอบอ้างนำชื่อและ/หรือประวัติผลงานของผู้อื่นมาใช้ในการเสนองาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของชื่อนั้น และหากได้รับอนุญาตต้องมีหนังสือแสดงการยินยอม

(๘) ไม่โฆษณา เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริง

(๙) กำหนดเงื่อนไขจำกัดขนาด ลักษณะ หรือประเภทของกิจการที่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะมีสิทธิทำรายงาน ไม่มี

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย**

1. ชื่อโครงการ: โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย
2. สถานที่ตั้ง: 1/1 หมู่ 14 ตำบลหนองโพ อำเภอตากสิน จังหวัดนครสวรรค์
3. ชื่อเจ้าของโครงการ: บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
4. สถานที่ติดต่อ: 1/1 หมู่ 14 ตำบลหนองโพ อำเภอตากสิน จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์: 02-6920863 โทรสาร: -
e-mail: -
5. จัดทำโดย: บริษัท. ทอพอ. - คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด.
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม: ตามหนังสือเลขที่ วว.0804/2199 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2541 ออกโดยสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครึ่งสุดท้าย: ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
8. รายละเอียดโครงการ
 - ลักษณะ/ประเภทโครงการ: โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย
 - ขนาดพื้นที่โครงการ/ระยะทาง: มีพื้นที่ทั้งหมด 1,300 ไร่
 - กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)
 - * การบำบัดน้ำเสีย: โครงการได้ทำการจัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อรับเสถียร จำนวน 9 บ่อ เพื่อรองรับและบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดภายในโครงการ มีขั้นตอนการทำงานเป็นไปตามมาตรการ โดยขนาดของบ่อมีการขยายเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับปริมาณน้ำเสียเพิ่มขึ้น โดยปริมาณน้ำเสียทั้งหมด (เฉพาะฤดูหีบ 150 วัน) จำนวน 1,080,000 ลบ.ม./ปี โดยปริมาตรบ่อน้ำบำบัดที่รองรับได้ 1,239,706 ลบ.ม./ปี และจากการสำรวจในภาคสนาม พบว่า บ่อน้ำบำบัดน้ำเสียของโครงการสามารถเก็บกักน้ำเสียได้อย่างพอเพียง ทั้งนี้โครงการมีการรวบรวมน้ำเสียจากการชักล้างและโรงอาหารไปบำบัดด้วยบ่อน้ำบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิต
 - * อาชีวอนามัยและความปลอดภัย: โครงการมีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานตามกำหนดในแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมประจำปี และมีการฝึกซ้อมทบทวนขั้นตอนการระงับอัคคีภัย หรือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเป็นประจำ พร้อมทั้งได้ดำเนินการตรวจสอบสุขภาพของพนักงานอยู่เสมอ
 - * การจัดการขยะมูลฝอย/กากของเสีย: โครงการได้จัดให้มีถังขยะแยกประเภทวางอยู่โดยรอบโครงการ ก่อนรวบรวมให้องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองโพมารับไปกำจัด

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	I
สารบัญรูป	V
สารบัญตาราง	VIII
บทที่ 1 บทนำ.....	1-1
1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน.....	1-1
1.2 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ	1-1
1.3 รายละเอียดโครงการ.....	1-1
1.3.1 ประเภทของโครงการ.....	1-1
1.3.2 ที่ตั้งโครงการ.....	1-2
1.3.3 สถานภาพการดำเนินการปัจจุบัน.....	1-3
1.3.4 แผนผังแสดงรายละเอียดของโครงการ	1-3
1.3.5 วัตถุประสงค์และสารเคมี.....	1-5
1.3.6 ผลิตภัณฑ์.....	1-5
1.3.7 การขนส่งวัตถุดิบและผลผลิต.....	1-5
1.3.8 กระบวนการผลิต	1-5
1.3.9 ภาวะมลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตและระบบควบคุม	1-8
1.4 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	1-9
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม.....	2-1
2.1 บทนำ.....	2-1
2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-1
3.1 บทนำ	3-1
3.2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ	3-2
3.2.1 การเก็บตัวอย่างและวิธีการตรวจวัด.....	3-2
3.2.2 ผลการตรวจวัด	3-3
3.2.3 สรุปผลการตรวจวัด.....	3-6
3.3 การติดตามตรวจวัดระดับเสียงในชุมชน.....	3-8
3.3.1 วิธีการตรวจวัด.....	3-8
3.3.2 ผลการตรวจวัด	3-8
3.3.3 สรุปผลการตรวจวัด.....	3-13
3.4 การติดตามตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณการทำงาน	3-14
3.4.1 วิธีการตรวจวัด.....	3-14

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.4.2 ผลการตรวจวัด	3-14
3.4.3 สรุปผลการตรวจวัด.....	3-16
3.5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	3-17
3.5.1 วิธีเก็บตัวอย่างและวิธีทดสอบ	3-17
3.5.2 ผลการตรวจสอบ.....	3-18
3.5.3 สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง.....	3-18
3.5.4 ผลการเปรียบเทียบการติดตามตรวจสอบคุณลักษณะน้ำทิ้งในบ่อพักน้ำทิ้ง.....	3-20
3.6 การติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่อง.....	3-23
3.6.1 การเก็บตัวอย่างและวิธีการตรวจวัด.....	3-23
3.6.2 ผลการตรวจวัด	3-23
3.6.3 สรุปผลการตรวจวัด.....	3-27
3.7 ผลการตรวจสอบสุขภาพพนักงาน.....	3-29
3.8 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ.....	3-29
3.9 สถิติการร้องเรียน	3-30
3.10 สถิติการเกิดเหตุขัดข้องหรือหยุดทำงานของระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ	3-31
บทที่ 4 การติดตามตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	4-1
4.1 บทนำ	4-1
4.2 แผนการติดตามตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย.....	4-1
4.3 จุดติดตามตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย.....	4-3
4.3.1 จุดติดตามตรวจสอบสุขภาพของพนักงาน.....	4-3
4.3.2 จุดติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ระดับเสียง)	4-3
4.3.3 จุดติดตามตรวจสอบอุบัติเหตุ.....	4-3
4.3.4 จุดติดตามตรวจสอบความปลอดภัย.....	4-3
4.4 วิธีการตรวจติดตามตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	4-3
4.4.1 วิธีการตรวจสอบสุขภาพของพนักงาน.....	4-3
4.4.2 วิธีการตรวจติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ระดับเสียง).....	4-3
4.4.3 วิธีการติดตามตรวจสอบอุบัติเหตุ.....	4-4
4.4.4 วิธีการติดตามตรวจสอบความปลอดภัย	4-4
4.5 ผลการติดตามตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	4-4
4.5.1 ผลการตรวจสอบสุขภาพของพนักงาน	4-4
4.5.2 ผลการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ระดับเสียง).....	4-4
4.5.3 ผลการติดตามตรวจสอบอุบัติเหตุ	4-7

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

4.5.4 ผลการติดตามตรวจสอบความปลอดภัย.....	4-7
บทที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตาม	
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม.....	5-1
5.1 บทนำ.....	5-1
5.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม.....	5-1
5.3 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม.....	5-2
5.3.1 คุณภาพอากาศ.....	5-2
5.3.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป.....	5-2
5.3.3 คุณภาพน้ำทิ้ง.....	5-3
5.3.4 คุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่อง.....	5-3
5.3.5 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย.....	5-4
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก เอกสารเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท	ก
ภาคผนวก ข เอกสารแจ้งผลการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ข
ภาคผนวก ค รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ค
ภาคผนวก ค-1 รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567	ค-1
ภาคผนวก ค-2 รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย	ค-2
ภาคผนวก ง เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน	ง
ภาคผนวก จ เอกสารการสอบเทียบความถูกต้องของเครื่องมือทดสอบ	จ
ภาคผนวก ฉ มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง	ฉ
ภาคผนวก ช แผนการซ่อมแซม และบำรุงเครื่องจักร	ช
ภาคผนวก ซ การตรวจสอบสภาพรถบรรทุก	ซ
ภาคผนวก ฌ การจัดการกากของเสีย	ฌ
ภาคผนวก ฌ-1 แผนผังพื้นที่เก็บกากของเสีย	ฌ-1
ภาคผนวก ฌ-2 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566	ฌ-2
ภาคผนวก ฌ-3 หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน	ฌ-3
ภาคผนวก ญ รายงานจำนวนพนักงานบริษัท	ญ

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ภาคผนวก ก กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์	ก
ภาคผนวก ก-1 คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์	ก-1
ภาคผนวก ก-2 แผนมวลชนสัมพันธ์	ก-2
ภาคผนวก ก-3 ภาพตัวอย่างกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์	ก-3
ภาคผนวก ก-4 การแต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบและแก้ไขข้อร้องเรียนจากชุมชน	ก-4
ภาคผนวก ข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	ข
ภาคผนวก ข-1 แผนผังหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	ข-1
ภาคผนวก ข-2 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	ข-2
ภาคผนวก ข-3 แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2567	ข-3
ภาคผนวก ข-4 คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน	ข-4
ภาคผนวก ข-5 การอบรมพนักงานขับรถและพนักงานที่ปฏิบัติงานในด้านการขนส่ง และการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการผจญเพลิง ประจำปี 2567	ข-5
ภาคผนวก ข-6 รายงานการเกิดอุบัติเหตุ	ข-6
ภาคผนวก ข-7 บันทึกการตรวจสอบความปลอดภัยบริเวณลานกองเก็บกากอ้อย	ข-7
ภาคผนวก ข-8 รายงานการตรวจสอบถังเก็บกากน้ำตาล	ข-8
ภาคผนวก ข-9 แผนผังจุดติดตั้งวาล์วดับเพลิง	ข-9
ภาคผนวก ฐ เอกสารแสดงรายละเอียดบ่อพักน้ำดิบ	ฐ
ภาคผนวก ช แบบบันทึกการตรวจสอบระบบน้ำเสีย	ช
ภาคผนวก ฉ เอกสารการตรวจสอบประสิทธิภาพ Multi cyclone	ฉ
ภาคผนวก ฌ การตรวจสอบน้ำหนักของรถบรรทุกที่เข้า-ออก พื้นที่โครงการ	ฌ
ภาคผนวก ด เอกสารการตรวจสอบสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2567	ด
ภาคผนวก ต เขตบังคับใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล	ต
ภาคผนวก ถ เอกสารชี้แจงกรณีโครงการโรงงานผลิตน้ำตาล ของบริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด	ถ
ภาคผนวก ท แผนผังถังเก็บโมลาสและบ่อ Spray Pond	ท
ภาคผนวก ฑ แผนผังพื้นที่สีเขียว	ฑ
ภาคผนวก น ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ	น
ภาคผนวก บ การบันทึกปริมาณน้ำทิ้งที่นำไปใช้ประโยชน์	บ
ภาคผนวก ป เรื่องร้องเรียนและการแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ป
ภาคผนวก ผ เปรียบเทียบข้อมูลผลการตรวจสอบสุขภาพพนักงาน สถิติการเกิดอุบัติเหตุ สถิติการร้องเรียน และสถิติการเกิดเหตุขัดข้องหรือหยุดทำงานของระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ย้อนหลัง 3 ปี	ผ

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 1-1: แผนที่ที่ตั้งโครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย ของ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1-2
รูปที่ 1-2: แผนผังโครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทรายของบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1-4
รูปที่ 1-3: แผนผังกระบวนการผลิตโครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทรายของบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1-7
รูปที่ 2-1: การติดตั้งระบบ Multi cyclone-Wet Scrubber และ Multi cyclone-ESP	2-24
รูปที่ 2-2: การฉีดพรมน้ำบริเวณกองกากอ้อย	2-24
รูปที่ 2-3: ปลุกต้นไม้ภายในโครงการ	2-24
รูปที่ 2-4: การปลูกต้นไม้ทรงสูงบริเวณรอบรั้วโครงการ และตาข่ายป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	2-24
รูปที่ 2-5: แนวคันดินสลับฟันปลารอบพื้นที่โครงการ	2-24
รูปที่ 2-6: ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร	2-24
รูปที่ 2-7: การยกระดับขอบบ่อบำบัดน้ำเสียสูงเหนือระดับพื้นที่โรงงาน	2-26
รูปที่ 2-8: แนวคันดินรอบบ่อบำบัดน้ำเสีย	2-26
รูปที่ 2-9: บ่อรองรับน้ำเหลือบริเวณข้อต่อต่างๆ	2-26
รูปที่ 2-10: บ่อเกรอะ-บ่อซึม	2-26
รูปที่ 2-11: ห้องควบคุม (Control Room) บริเวณแผนกไฟฟ้าผลิต	2-26
รูปที่ 2-12: ป้ายเตือนสวมเครื่องป้องกันเสียง	2-26
รูปที่ 2-13: จุดตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุก	2-26
รูปที่ 2-14: พื้นที่จอดรถบรรทุกของโครงการ	2-26
รูปที่ 2-15: เจ้าหน้าที่คอยรักษาความปลอดภัย และควบคุมการเข้า-ออกของรถภายในโรงงาน	2-27
รูปที่ 2-16: ป้ายจำกัดความเร็ว	2-27
รูปที่ 2-17: ป้ายเตือนบริเวณทางเข้า-ออกโรงงาน	2-27
รูปที่ 2-18: ถนนในพื้นที่โครงการ	2-27
รูปที่ 2-19: รางระบายน้ำฝน	2-27
รูปที่ 2-20: บ่อพักน้ำดิบ	2-27
รูปที่ 2-21: ถังเก็บกากกากน้ำตาล	2-27
รูปที่ 2-22: ร่องระบายลงสู่บ่อบำบัดน้ำเสียรอบถังเก็บกากกากน้ำตาล	2-27
รูปที่ 2-22: เชื้อนคอนกรีตรอบถังเก็บกากกากน้ำตาล	2-28
รูปที่ 2-24: ลานกองเก็บกากอ้อย	2-28
รูปที่ 2-25: สถานที่จัดเก็บ Lead acetate	2-28

สารบัญรูป (ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 2-26: ถังเก็บขยะมูลฝอยภายในพื้นที่โครงการ	2-28
รูปที่ 2-27: พื้นที่สีเขียวบริเวณโรงงาน	2-28
รูปที่ 2-28: การจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงใกล้กับลานกองเก็บกากอ้อย	2-28
รูปที่ 2-29: การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันของพนักงาน	2-28
รูปที่ 2-30: ป้ายเตือนเรื่องความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ทำงาน	2-29
รูปที่ 2-31: บริเวณห้องพยาบาลและรถพยาบาล	2-29
รูปที่ 2-32: ถังน้ำยาเคมีดับเพลิง	2-29
รูปที่ 2-33: สัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้	2-29
รูปที่ 2-34: Fire Hose Cabinet	2-29
รูปที่ 2-35: ป้ายแสดงสถิติความปลอดภัย	2-29
รูปที่ 3-1: กราฟผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ที่สถานีต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา ถึงปัจจุบัน	3-5
รูปที่ 3-2: กราฟผลการตรวจวัดไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) บริเวณวัดหนองโพ ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน	3-5
รูปที่ 3-3: กราฟผลการตรวจวัดไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) บริเวณวัดหัวหว่า ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน	3-6
รูปที่ 3-4: ตรวจวัดคุณภาพอากาศ	3-7
รูปที่ 3-5: กราฟผลการตรวจวัดเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq} 24 hr.) บริเวณวัดหนองโพ ในช่วงที่ผ่านมา ถึงปัจจุบัน	3-12
รูปที่ 3-6: กราฟผลการตรวจวัดเสียงสูงสุด (L _{max}) บริเวณวัดหนองโพ ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน	3-12
รูปที่ 3-7: กราฟผลการตรวจวัดเสียงกลางวันและกลางคืน (L _{dn} 24 hr.) บริเวณวัดหนองโพ ในช่วงที่ผ่านมา ถึงปัจจุบัน	3-13
รูปที่ 3-8: ตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณวัดหนองโพ	3-14
รูปที่ 3-9: กราฟผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมงในบริเวณการทำงาน ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน	3-16
รูปที่ 3-10: ตรวจวัดระดับเสียง บริเวณหม้อเคี่ยวน้ำตาล วันที่ 3 กันยายน 2567	3-17
รูปที่ 3-11: ตรวจวัดระดับเสียง บริเวณหม้อเคี่ยวน้ำตาล วันที่ 23 ธันวาคม 2567	3-17
รูปที่ 3-12: การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งบริเวณบ่อกักน้ำทิ้ง	3-18
รูปที่ 3-13: แผนผังจุดติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในบ่อกักน้ำทิ้ง	3-19
รูปที่ 3-14: กราฟเปรียบเทียบค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำทิ้งในบ่อกักน้ำทิ้ง ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน	3-21
รูปที่ 3-15: กราฟเปรียบเทียบปริมาณสารแขวนลอยของน้ำทิ้งในบ่อกักน้ำทิ้ง ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน	3-21
รูปที่ 3-16: กราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำมันและไขมันของน้ำทิ้งในบ่อกักน้ำทิ้ง ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน	3-22
รูปที่ 3-17: กราฟเปรียบเทียบค่าบีโอดีของน้ำทิ้งในบ่อกักน้ำทิ้ง ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน	3-22
รูปที่ 3-18: กราฟเปรียบเทียบค่าซีโอดีของน้ำทิ้งในบ่อกักน้ำทิ้ง ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน	3-23
รูปที่ 3-19: เปรียบเทียบปริมาณฝุ่นละออง TSP ที่ระบายออกจากปล่อง Boiler No.1-7	3-25

สารบัญรูป (ต่อ)

หน้า

รูปที่ 3-20: เปรียบเทียบปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ที่ระบายออกจากปล่อง Boiler No.1-7	3-25
รูปที่ 3-21: เปรียบเทียบปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ที่ระบายออกจากปล่อง Boiler No.1-7	3-26
รูปที่ 3-22: เปรียบเทียบความเข้มข้นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ที่ระบายออกจากปล่อง Boiler No.1-7	3-26
รูปที่ 3-23: เปรียบเทียบค่าความทึบแสง (Opacity) ที่ระบายออกจากปล่อง Boiler No.1-7.....	3-27
รูปที่ 4-1: ตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่การทำงาน (หม้อเคียวน้ำตาล) วันที่ 3 กันยายน 2567	4-5
รูปที่ 4-2: ตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่การทำงาน (หม้อเคียวน้ำตาล) วันที่ 23 ธันวาคม 2567.....	4-5
รูปที่ 4-3: เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง บริเวณพื้นที่การทำงาน (หม้อเคียวน้ำตาล) ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน	4-7

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1-1: สรุปแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	1-9
ตารางที่ 2-1: ผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม	2-2
ตารางที่ 2-2: ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	2-21
ตารางที่ 3-1: รายละเอียดแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-1
ตารางที่ 3-2: สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ	3-3
ตารางที่ 3-3: สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน	3-3
ตารางที่ 3-4: สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียง (Leq 24 hr., Lmax. และ Ldn 24 hr.) บริเวณวัดหนองโพ	3-8
ตารางที่ 3-5: สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียง (Leq 24 hr., Lmax. และ Ldn 24 hr.) บริเวณวัดหนองโพ ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน	3-9
ตารางที่ 3-6: สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณการทำงาน ประจำเดือนกันยายน และเดือนธันวาคม 2567	3-15
ตารางที่ 3-7: สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณการทำงานในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน	3-15
ตารางที่ 3-8: ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อกักน้ำทิ้ง	3-18
ตารางที่ 3-9: สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณลักษณะน้ำทิ้งในบ่อกักน้ำทิ้ง โครงการโรงงานน้ำตาลทราย ของบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมีนาคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2567	3-20
ตารางที่ 3-10: สรุปผลการวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่อง Boiler No.1-7 โครงการโรงงานผลิต น้ำตาลทราย ของบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3-24
ตารางที่ 3-11: ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2565-2567)	3-29
ตารางที่ 3-12: ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงาน ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2565-2567)	3-29
ตารางที่ 3-13: ข้อมูลสถิติการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2565-2567)	3-31
ตารางที่ 3-14: ข้อมูลสถิติการเกิดเหตุขัดข้องหรือหยุดทำงานของระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2565-2567)	3-31
ตารางที่ 4-1: แผนการติดตามตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	4-2
ตารางที่ 4-2: ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ในการทำงาน โครงการโรงงานน้ำตาลทราย ของบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนกันยายนและเดือนธันวาคม 2567	4-4
ตารางที่ 4-3: เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงในการทำงาน โครงการโรงงานน้ำตาลทราย ของบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมีนาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2567	4-6
ตารางที่ 4-4: ผลการตรวจสอบการลุกติดไฟ บริเวณลานกองเก็บกากอ้อย ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567	4-8

สารบัญตาราง (ต่อ)

หน้า

ตารางที่ 5-1:	สรุปยอดพนักงานตรวจสอบคุณภาพประจำปี 2567 บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน).....	5-4
ตารางที่ 5-2:	สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพเพิ่มเติมประจำปี 2567 ของบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (KTIS-FAC) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567	5-4

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน

บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด เดิม คือ บริษัท น้ำตาลเกษตรไทย จำกัด และในปี 2552 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ดังแสดงในภาคผนวก ก) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาล ทางบริษัทฯ มีความตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยของพนักงานและผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงที่อาจเกิดจากการดำเนินการของโรงงาน จึงมีนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการติดตามตรวจสอบและดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงงาน และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 บริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการโรงงานน้ำตาลทราย ของบริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด (บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)) ต้องยึดถือปฏิบัติตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานฯ ที่ วว 0804/2199 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2541 (ภาคผนวก ข) และนำเสนอต่อหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นประจำทุก 6 เดือน

1.2 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

ชื่อโครงการ	: โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย
สถานที่ตั้ง	: ตั้งอยู่เลขที่ 1/1 หมู่ 14 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ชื่อเจ้าของโครงการ	: บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จัดทำโดย	: บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด

1.3 รายละเอียดโครงการ


1.3.1 ประเภทของโครงการ

โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทรายของ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-11(3)-1/35นว. จัดเป็นประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 11 ตามบัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรมจำแนกตามกฎหมายกระทรวง (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกอบกิจการผลิตน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

1.3.2 ที่ตั้งโครงการ

โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทรายของบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 1/1 หมู่ 14 ตำบลหนองโพ อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่โรงงานมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ (ดังรูปที่ 1-1) ดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ ถนนสาธารณประโยชน์หน้าโครงการ
ทิศใต้	ติดต่อกับ ถนนสาธารณประโยชน์และชุมชนบ้านหนองตาราม
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ พื้นที่นาและชุมชนบ้านหนองโพ
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ คลองชลประทาน

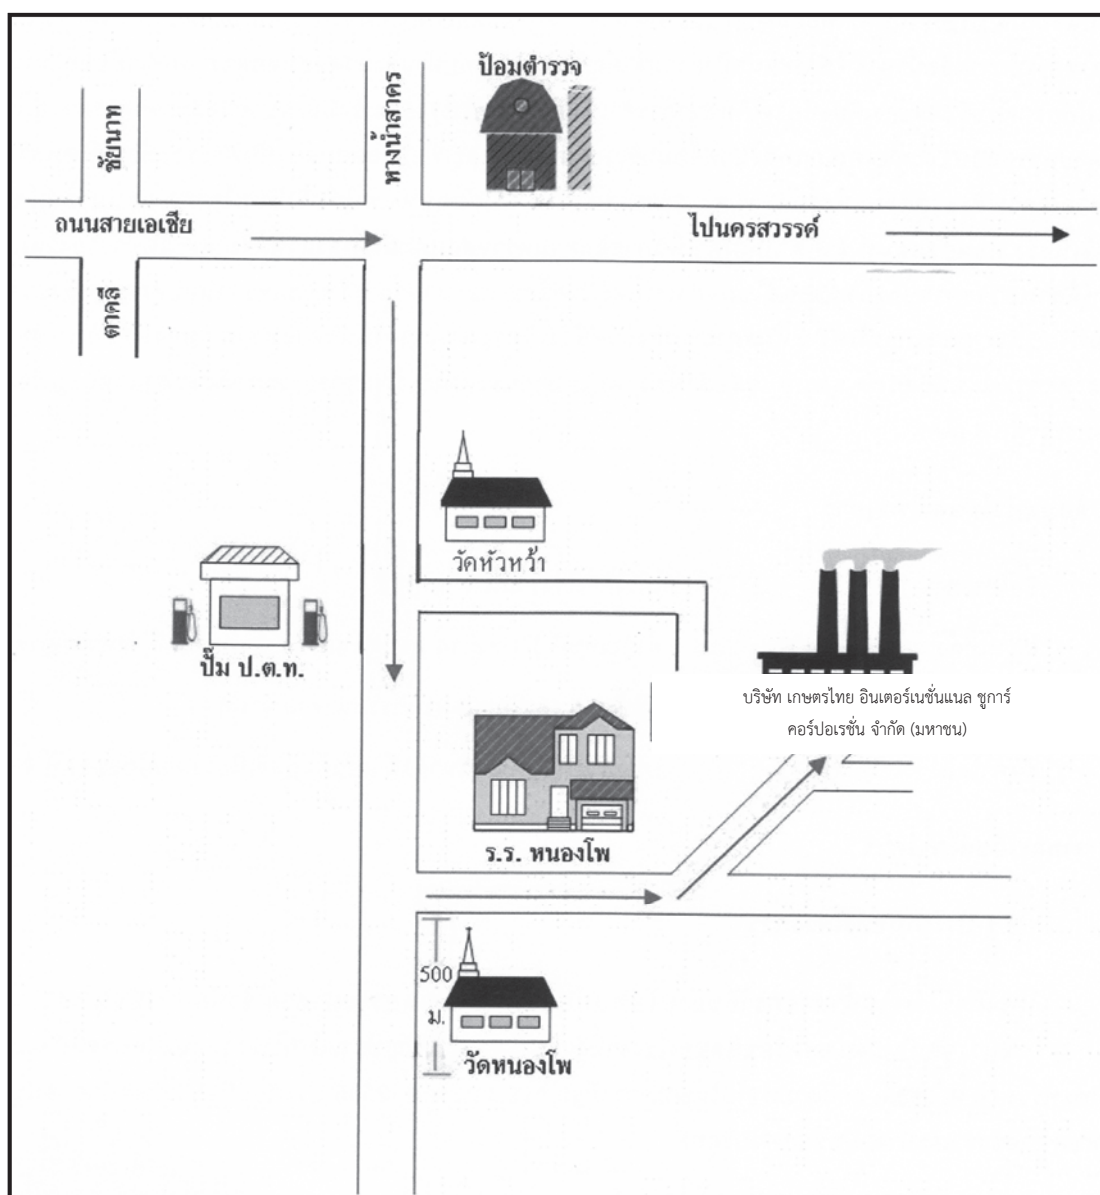

รูปที่ 1-1: แผนที่ที่ตั้งโครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย
ของ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

1.3.3 สถานภาพการดำเนินการปัจจุบัน

โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย ของบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ใช้้อยเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ปัจจุบันโครงการมีอัตราการทึบอ้อยสูงสุด (กำลังการผลิตสูงสุด) ประมาณ 45,000 ตันต่อวัน สำหรับกากอ้อยโครงการมีการนำกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในโรงงาน

1.3.4 แผนผังแสดงรายละเอียดของโครงการ

โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทรายของบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,300 ไร่ พื้นที่โครงการทั้งหมด สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้ (ดังรูปที่ 1-2)

- 1) บริเวณพื้นที่ส่วนการผลิต มีพื้นที่ประมาณ 300 ไร่ ประกอบด้วย ส่วนกระบวนการผลิต ส่วนพื้นที่เก็บกาก และส่วนสำนักงาน เป็นต้น
- 2) บริเวณพื้นที่ส่วนบ่อน้ำดิบ และระบบบำบัดน้ำเสีย มีพื้นที่ประมาณ 352 ไร่ ประกอบด้วย บ่อน้ำดิบ จำนวน 10 บ่อ และบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 8 บ่อ
- 3) บริเวณพื้นที่อื่นๆ มีพื้นที่รวม 648 ไร่ ประกอบด้วย พื้นที่ลานจอดรถ พื้นที่บ้านพักคนงาน พื้นที่ปลูกอ้อย และพื้นที่ว่างเปล่า



1.3.5 วัตถุดิบและสารเคมี

- 1) วัตถุดิบ: วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตของโครงการ คือ อ้อย ซึ่งมีแหล่งเพาะปลูกอยู่ในจังหวัด นครสวรรค์ อุทัยธานี เพชรบูรณ์ และสุพรรณบุรี
- 2) สารเคมี: สารเคมีที่สำคัญที่ใช้ในกระบวนการผลิตของโครงการ ได้แก่ Antiscale, O₂ scavenger, Flocculation เป็นต้น

1.3.6 ผลិតภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์หลักของโครงการ มี 3 ประเภท คือ

- น้ำตาลทรายดิบ (Raw Sugar) ปริมาณ 250,000 ตัน/ฤดูหีบ
- น้ำตาลทรายขาว (White Sugar) ปริมาณ 105,000 ตัน/ฤดูหีบ
- น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refined Sugar) ปริมาณ 75,000 ตัน/ฤดูหีบ

1.3.7 การขนส่งวัตถุดิบและผลผลิต

การขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของโครงการ ดำเนินการขนส่งด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่ โดยขนส่งผ่านถนน ทางหลวงหมายเลข 3328 และ 3329 การขนส่งวัตถุดิบและสารเคมี จะดำเนินการในช่วงฤดูหีบอ้อย ซึ่งมีระยะเวลา ประมาณ 4-5 เดือน (ระหว่างเดือนธันวาคม ถึงเดือนมีนาคม) สำหรับการขนส่งผลิตภัณฑ์จะขนส่งตลอดทั้งปี

1.3.8 กระบวนการผลิต

กระบวนการผลิตน้ำตาลทรายของโครงการ สามารถแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน (ดังรูปที่ 1-3) ประกอบด้วย

1) ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ (Raw Material Feed)

อ้อยจะถูกขนส่งจากแหล่งผลิตเข้าสู่พื้นที่โครงการโดยรถบรรทุกซึ่งจะมีการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกและ ตรวจวัดปริมาณน้ำตาลในอ้อยบนรถบรรทุกทุกคัน ก่อนส่งเข้าแท่นเท (Tripper) เพื่อเทอ้อยลงสู่สะพานลำเลียง (Cross Carrier) สะพานลำเลียงจะลำเลียงอ้อยผ่านชุดเกลี่ยอ้อย (Equalizer) ลงสู่สะพานลำเลียงชุดที่ 2 จากนั้น จะตัดอ้อยเป็นท่อนๆ ด้วยมีดฟันอ้อย (Cane Knives) เมื่ออ้อยถูกตัดเป็นท่อนๆ แล้ว สะพานลำเลียงชุดที่ 2 จะนำ อ้อยผ่านเครื่องแยกด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Separator) เพื่อคัดเศษเหล็กที่อาจติดมากับอ้อย ซึ่งเป็นการ ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องจักร หลังจากนั้น อ้อยจะถูกลำเลียงลงสู่เครื่องฉีกอ้อย (Shredder) เพื่อฉีกอ้อยออกเป็นเส้นฝอยก่อนลำเลียงเข้าสู่เครื่องหีบอ้อยหรือลูกหีบ (Mill Tandem) ด้วยสะพานหลังเครื่อง ฉีกอ้อย (Shredded Cane Elevator) สำหรับรถบรรทุกที่เทอ้อยแล้วจะต้องกลับไปชั่งน้ำหนักอีกครั้งหนึ่ง เพื่อกำหนดหาน้ำหนักสุทธิของอ้อย

2) ขั้นตอนการหีบอ้อย (Milling Process)

เมื่อผ่านขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบแล้ว อ้อยจะถูกลำเลียงเข้าสู่ลูกหีบ (Mill Tandem) ไปตามราง 2 ราง ซึ่งราง 1 มีจำนวนชุดลูกหีบ 5 ชุด และราง 2 มีจำนวนชุดลูกหีบ 6 ชุด เพื่อสกัดน้ำอ้อยออก ก่อนกรองผ่าน ตะแกรงกรองอ้อย หลังจากนั้น น้ำอ้อยที่ได้จะส่งไปยังหม้ออุ่นน้ำอ้อย (Heater) ก่อนส่งเข้าสู่ขั้นตอนการทำใส ต่อไป กากอ้อยที่ออกจากลูกหีบจะมีการลำเลียงไปยังลานกองเก็บกากอ้อย เพื่อรอนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงของ หม้อต้มไอน้ำ (Boiler) ต่อไป

3) ขั้นตอนการทำใส (Clarification Process)

ขั้นตอนการทำใสของโครงการ เรียกว่า Simple Defecation Process โดยหลังจากน้ำถูกส่งมายังหม้ออุ่นจะมีการควบคุมอุณหภูมิให้มีค่าประมาณ 55-60 องศาเซลเซียส ก่อนส่งไปยังหม้อผสม (Lime Mixing Tank) เพื่อผสมปูนขาวกับน้ำอ้อย น้ำอ้อยผสมปูนขาวที่ได้จะมีการควบคุมค่าความเป็นกรดและด่างให้มีค่าอยู่ในช่วง 7.4-7.8 จากนั้นจึงส่งเข้าสู่หม้ออุ่นเพื่อควบคุมอุณหภูมิให้มีค่าประมาณ 95-105 องศาเซลเซียส ต่อจากนั้นน้ำอ้อยผสมปูนขาวจะส่งเข้าสู่ถังพักใส (Clarified Tank) โดยน้ำอ้อยส่วนบนที่ผ่านการตกตะกอนแยกสิ่งเจือปนแล้วจะไหลล้นออกจากถัง และไหลผ่านตะแกรงกรอง (Strainer) เพื่อกรองกากอ้อยละเอียด (Bagacillo) ออกจากน้ำอ้อย ส่วนตะกอน (Mud Juice) จะตกลงสู่ก้นถัง และน้ำอ้อยใส (Clarified Juice) จะส่งเข้าสู่ขั้นตอนการต้มระเหยต่อไป สำหรับตะกอนจากถังถึงจะนำไปผสมกับกากอ้อยละเอียด จากนั้นจึงส่งไปยังหม้อสุญญากาศ (Rotary Vacuum Filter) เพื่อแยกน้ำอ้อยจากตะกอนอีกครั้งหนึ่ง โดยน้ำอ้อยที่แยกออกมาจะส่งกลับไปยังถังพักน้ำอ้อยผสมปูนขาวอีกครั้งหนึ่ง

4) ขั้นตอนการต้มระเหยน้ำอ้อย (Evaporation Process)


ขั้นตอนการต้มระเหยอาศัยหลักการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างไอน้ำกับน้ำอ้อย เพื่อระเหยน้ำออกจากน้ำอ้อยจนกลายเป็นน้ำเชื่อม โดยการต้มระเหยของโครงการจะใช้ระบบ Quadruple Effect ซึ่งจะแบ่งหม้อต้มออกเป็น 4 ชุด น้ำอ้อยจากหม้อต้มชุดที่ 4 จะมีความเข้มข้นประมาณ 60-65 องศาบริกซ์ เรียกว่า น้ำเชื่อมดิบ (Raw Syrups) ซึ่งจะส่งเข้าสู่ขั้นตอนการเคี่ยวน้ำตาลต่อไป

5) ขั้นตอนการเคี่ยวน้ำตาล (Crystallization Process)

ขั้นตอนการเคี่ยวน้ำตาลเป็นการตกผลึกน้ำตาลเพื่อแยกสิ่งสกปรกที่ปนเปื้อนมากับน้ำเชื่อม ในการเคี่ยวน้ำตาลจะอาศัยหลักการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างไอน้ำกับน้ำอ้อย และควบคุมจุดเดือดของน้ำตาลให้ต่ำกว่าจุดเดือดในบรรยากาศ โดยการควบคุมความดันไอน้ำที่ประมาณ 0.4-0.6 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และความดันสุญญากาศที่ประมาณ 26-27 นิ้วปรอท ซึ่งจะทำให้จุดเดือดของน้ำตาลในหม้อเคี้ยวมีค่าประมาณ 60-65 องศาเซลเซียส สำหรับน้ำคอนเดนเสทที่จะส่งกลับไปให้หม้อต้มไอน้ำและกระบวนการผลิตต่อไป ส่วนผลึกน้ำตาลจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจะนำมาเก็บกักในไซโลก่อนเพื่อรอการจำหน่ายในรูปน้ำตาลทรายดิบต่อไป ส่วนที่สองจะส่งเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายบริสุทธิ์ต่อไป

6) ขั้นตอนการผลิตน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายบริสุทธิ์ (Carbonation Process)

การตกผลึกน้ำตาลซึ่งเป็นน้ำตาลทรายดิบคุณภาพดีที่มีค่าความหวานสูง จะต้องนำมาละลายน้ำให้มีความเข้มข้นประมาณ 55-60 องศาบริกซ์ ก่อนนำไปผสมกับปูนขาว จากนั้นจึงส่งเข้าสู่ถังกวนเพื่อควบคุมค่าความเป็นกรดและด่างที่ประมาณ 10.5-11.5 ก่อนส่งเข้าสู่หอฟอก (Carbonator Column) เพื่อฟอกน้ำตาลด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำเชื่อมจากหอฟอกชุดสุดท้ายจะเรียกว่า Carbonated Liquor ซึ่งมีค่าความเป็นกรดและด่างประมาณ 7.0-7.5 หลังจากนั้นน้ำเชื่อมจะถูกเพิ่มอุณหภูมิก่อนป้อนเข้าสู่หม้อกรองน้ำเชื่อม (Pressure Leaf Filler) น้ำเชื่อมใสที่ได้จะนำไปฟอกสีด้วยเรซินในหอเรซิน (Anion Exchange Resin Column) ท้ายที่สุดน้ำเชื่อมใสจะส่งเข้าสู่ขั้นตอนการเคี้ยวเพื่อผลิตเป็นน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

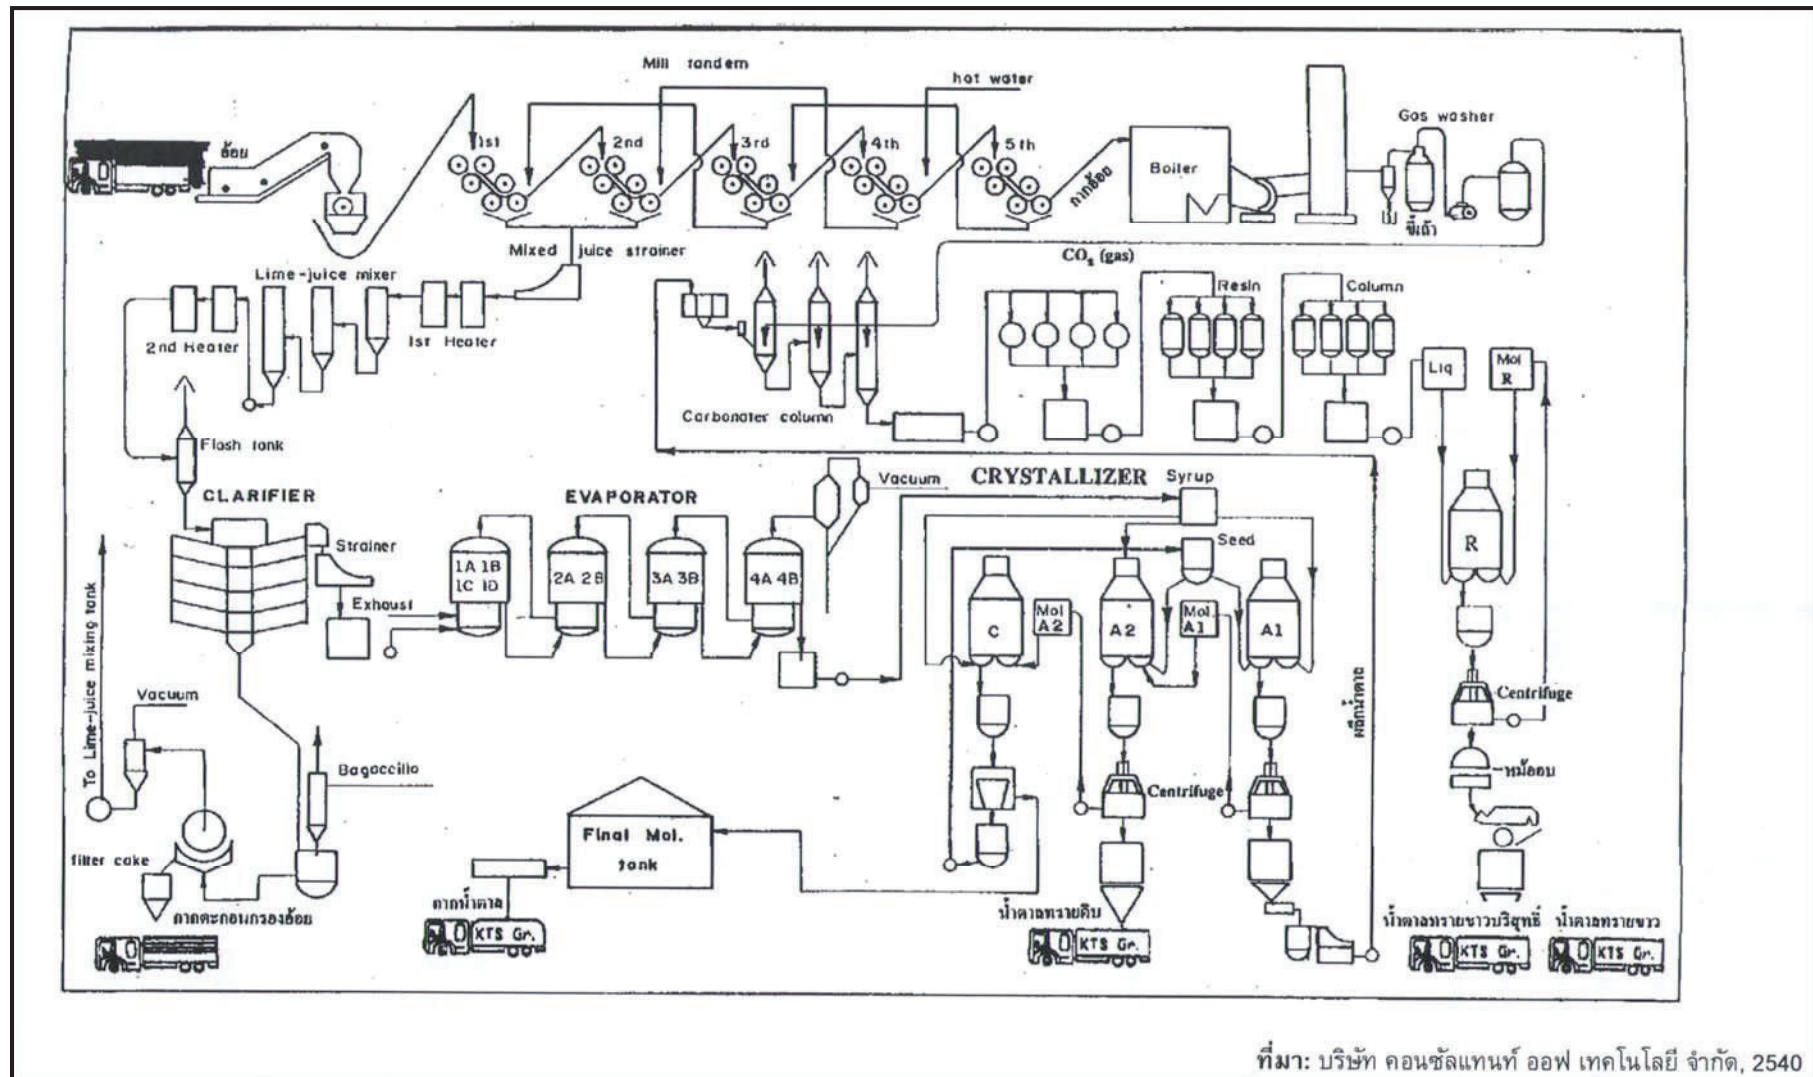

รูปที่ 1-3: แผนผังกระบวนการผลิตโครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทรายของบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

1.3.9 ภาวะมลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตและระบบควบคุม

1. มลพิษทางน้ำ

น้ำเสียของโครงการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ น้ำเสียจากกระบวนการผลิต และ น้ำเสียจากการอุปโภค-บริโภค โดยน้ำเสียจากกระบวนการผลิตจะเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงฤดูหีบอ้อย สำหรับน้ำเสียจากการอุปโภค-บริโภคจะมีตลอดทั้งปี ทั้งนี้ น้ำเสียทั้งหมดของโครงการจะมีการรวบรวมผ่านรางระบายน้ำก่อนส่งไปบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Ponds) ของโครงการ น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจะไม่มีการระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยตรง ทางโครงการจะนำน้ำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- 1) น้ำทิ้งบางส่วนนำไปใช้เพื่อการปลูกอ้อยของโครงการ โดยส่วนหนึ่งของอ้อยจะเป็นวัตถุดิบในการผลิต บางส่วนปลูกเพื่อเป็นการศึกษาพัฒนาพันธุ์อ้อย และบางส่วนเป็นต้นกล้าอ้อยที่ขายให้เกษตรกรต่อไป ซึ่งน้ำทิ้งจะนำไปใช้เพื่อเพาะปลูกในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนเท่านั้น
- 2) น้ำทิ้งบางส่วนนำไปใช้เพื่อการปลูกข้าวและอ้อยของเกษตรกร โดยทางโครงการจะอนุญาตให้เฉพาะในกรณีที่ชาวบ้านแจ้งความจำนงค์ขอใช้น้ำทิ้งจากโครงการเท่านั้น
- 3) น้ำทิ้งบางส่วนนำไปใช้ในระบบคอนเดนเซอร์ในฤดูหีบอ้อยต่อไป
- 4) น้ำทิ้งบางส่วนนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ เช่น ล้างพื้นโรงงานทั้งในช่วงฤดูหีบและนอกฤดูหีบ ล้างเครื่องจักรบางชนิด รวมทั้งการหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ในระบบคอนเดนเซอร์ด้วย

2. มลพิษทางอากาศ

กระบวนการผลิตของโครงการก่อให้เกิดมลสารทางอากาศที่สำคัญ คือ ฝุ่นละออง และออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) โดยเกิดจากขั้นตอนการเผาไหม้กากอ้อยซึ่งเป็นเชื้อเพลิงของหม้อต้มไอน้ำ (Boiler) สำหรับผลิตสารดังกล่าวจะส่งไปบำบัดด้วยระบบบำบัดแบบ Multi cyclone ซึ่งอาศัยแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางช่วยในการแยกฝุ่นออกจากอากาศลงสู่ที่รองรับ ในขณะเดียวกันอากาศที่ผ่านการบำบัดแล้วระบายออกทางปล่องระบายในที่สุด

3. มลพิษทางเสียง

กากของเสียที่เกิดขึ้นมี 2 ประเภท คือ

- 1) กากของเสียจากกระบวนการผลิต ซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะช่วงฤดูหีบ ได้แก่
 - (1) กากน้ำตาล มีลักษณะเป็นของเหลวสีน้ำตาลเข้ม ทางโครงการส่งไปยังบริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด เพื่อนำไปผลิตเอทานอล กรณีถึงบรรจุกากน้ำตาลเกิดการรั่วไหล โครงการได้จัดสร้างเขื่อนเพื่อรองรับกากน้ำตาลที่รั่วไหล และมีร่องน้ำล้อมรอบเขื่อนกันทั้งหมดเพื่อระบายกากน้ำตาลและส่งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป
 - (2) กากอ้อย มีลักษณะเป็นเส้นฝอยสีน้ำตาล โดยทางโครงการจะนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ที่หม้อต้มไอน้ำเพื่อขับเทอร์ไบน์ผลิตกระแสไฟฟ้า และกากอ้อยส่วนที่เหลือนำไปแยกไฟเบอร์เพื่อส่งโรงงานผลิตกระดาษต่อไป
 - (3) กากตะกอนกรองอ้อย มีลักษณะคล้ายดิน โดยทางโครงการแจกจ่ายชาวไร่เพื่อนำไปทำปุ๋ยคอก
 - (4) ชี้เถั่ว มีลักษณะเป็นผงชิ้นเล็กสีเทาดำ โดยทางโครงการแจกจ่ายชาวไร่ เพื่อนำไปทำปุ๋ยคอกเช่นเดียวกับกากตะกอนกรองอ้อย
 - (5) คราบน้ำมันต่างๆ จากการใช้เครื่องจักร เกิดขึ้นเฉพาะฤดูหีบ โดยทางโครงการนำไปผสมกับกากอ้อยแล้วนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในหม้อต้มไอน้ำต่อไป

(6) สารติดค้างในกระตาดากรอง โดยทางโครงการจะใส่ถุงดำปิดปากถุง เพื่อให้เจ้าหน้าที่จากบริษัท อคิสิ ปรการ จำกัด นำไปกำจัดปีละ 1 ครั้ง

(7) เรซินที่ใช้ในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ใช้ในช่วงเปิดและปิดหีบ โดยทางโครงการกำจัดเรซินที่ไม่สามารถใช้งานได้ด้วยการฝังกลบ

(8) กากตะกอนจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ โดยทางโครงการจะนำไปตากแห้งก่อนแล้วนำไปรวมกับขี้เถ้าเพื่อใช้ทำปุ๋ย

2) กากของเสียจากกิจกรรมของพนักงาน ทั้งช่วงฤดูหีบและนอกฤดูหีบ รวมทั้งขยะจากบ้านพนักงาน ทางโครงการจะรวบรวมขยะก่อนมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนนำไปกำจัด

1.4 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย ของบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังแสดงในภาคผนวก ข

ตารางที่ 1-1: สรุปแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1.คุณภาพอากาศ 1.1 มลสารทางอากาศจากแหล่งกำเนิด (ปล่อง) ดัชนีที่ตรวจวัดคือ - ฝุ่น - ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x)	- ปล่องควีนของหม้อต้มไอน้ำ (Boiler) จำนวน 7 ปล่อง	- ตรวจวัด 2 ครั้ง/ช่วงฤดูหีบ	- ฝ่ายผลิต/แผนกสิ่งแวดล้อม
1.2 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ดัชนีที่ตรวจวัด คือ - ฝุ่น - ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x)	- จุดตรวจวัด 2 จุด วัดหนองโพ ตำบลหนองโพ วัดหัวหว้า ตำบลไร่พัฒนา	- ตรวจวัด 2 ครั้ง/ช่วงฤดูหีบ ครั้งละ 3 วันต่อเนื่องในช่วงเดียวกับข้อ 1.1	- ฝ่ายผลิต/แผนกสิ่งแวดล้อม
1.3 ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ควบคุมมลภาวะอากาศ	- Multi cyclone	- ตรวจสอบทุก 3 เดือน	- ฝ่ายผลิต/แผนกสิ่งแวดล้อม/ แผนกซ่อมบำรุง
2. คุณภาพน้ำเสียมีดัชนีที่ตรวจวัดคือ - pH - SS - Oil & Grease - BOD - COD	- บ่อพักน้ำทิ้ง	- ปีแรก ตรวจวัด 4 ครั้ง/ปี ปีที่สองเป็นต้นไปตรวจวัด 2 ครั้ง/ปี	- ฝ่ายผลิต/แผนกสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1-1: (ต่อ) สรุปแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3. ระดับเสียงในชุมชน - ตรวจวัดในรูป Leq-24 ชั่วโมง	- ตรวจวัด 1 จุด วัดหนองโพ ตำบลหนองโพ	- ตรวจวัด 2 ครั้ง/ปี ในช่วงเดียวกับข้อ 1.1	- ฝ่ายผลิต/แผนกสิ่งแวดล้อม
4. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4.1 การตรวจสอบสุขภาพของ คนงาน - ตรวจกรู๊ปเลือด - สภาพการทำงานของปอด - ตรวจสายตา - ตรวจการได้ยิน	- พนักงานทุกคน	- ตรวจสอบก่อนเข้าทำงาน และระหว่างการทำงานกับ โครงการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- แผนกบุคคล
4.2 ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการ ทำงาน - ระดับเสียง	- บริเวณที่มีระดับเสียงดัง 85 dB(A) เช่น ชุตลูกหีบ เป็นต้น	- ตรวจวัด 4 ครั้ง/ปี	- ฝ่ายผลิต/แผนกสิ่งแวดล้อม
4.3 การบันทึกอุบัติเหตุ - สาเหตุ - จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ - ความเสียหายต่อทรัพย์สิน/ระดับ ความรุนแรง - การแก้ไขปัญหา	- ภายในพื้นที่โครงการ	- เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น	- ฝ่ายผลิต/แผนกสิ่งแวดล้อม
4.4 ความปลอดภัย - การลุดตีไฟฟ้าเอง - อุณหภูมิ - การทำงานของระบบระบายอากาศ - สภาพการกักเก็บ	- รอบลานกองเก็บกากอ้อย - ถังเก็บกากกากน้ำตาล - ถังเก็บกากกากน้ำตาล - ถังเก็บกากกากน้ำตาล	- ตลอดเวลา - ตลอดเวลา - ตลอดเวลา - ตลอดเวลา	- แผนกสิ่งแวดล้อม - แผนกสิ่งแวดล้อม - แผนกสิ่งแวดล้อม - แผนกสิ่งแวดล้อม

ที่มา: มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2540

บทที่ 2

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 บทนำ

บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย ของบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อประเมินผลการปฏิบัติ ตลอดจนเสนอรายละเอียดของมาตรการหากมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ซึ่งประกอบด้วยประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

- 1) คุณภาพอากาศ
 - มลสารจากหม้อต้มไอน้ำ
 - ฝุ่นละอองจากลานกองกากอ้อย
- 2) คุณภาพน้ำ
 - น้ำเสียจากกระบวนการผลิต
 - น้ำเสียจากการอุปโภค-บริโภค
- 3) ระดับเสียง
- 4) การคมนาคมขนส่ง
- 5) การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม
- 6) การใช้น้ำ
 - น้ำใช้กระบวนการผลิต
- 7) กากของเสีย
 - กากของเสียจากกระบวนการผลิต
 - กากของเสียจากกิจกรรมประจำวันและบ้านพักพนักงาน
- 8) สังคม-เศรษฐกิจ
- 9) สุขภาพ
- 10) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ รายละเอียดของผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทรายของบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 แสดงในตารางที่ 2-1 และตารางที่ 2-2

ตารางที่ 2-1: ผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข	อ้างอิง
1. คุณภาพอากาศ 1.1 มลสารจากหม้อต้มไอน้ำ ได้แก่ ฝุ่นและ ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x)	- ควบคุมอัตราการระบายฝุ่น และ NO _x จากปล่องของโครงการไม่ให้เกินมาตรฐานที่กำหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม	- ทางโครงการได้ทำการติดตั้งระบบควบคุมมลสารแบบ Multi cyclone จำนวน 7 ชุด เพื่อควบคุมปริมาณฝุ่นที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม และมีการดูแล ตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุมมลสารโดยเจ้าหน้าที่แผนกหม้อไอน้ำ	-	- ปัจจุบันทางโครงการได้มีระบบควบคุมมลสารแบบ wet scrubber จำนวน 5 ปล่อง และ esp จำนวน 2 ปล่อง เพิ่มเติมจากการใช้ multi cyclone เพื่อควบคุมคุณภาพอากาศ และอยู่ในค่าควบคุมสำหรับการผลิตไฟฟ้า (รูปที่ 2-1)
	- ติดตั้งระบบควบคุมมลสาร (Multi cyclone) จำนวน 7 ชุด บริเวณหม้อไอน้ำแต่ละแห่ง แห่งละ 1 ชุด เพื่อบำบัดมลสารจากหม้อต้มไอน้ำ (Boiler)	- ทางโครงการได้ทำการติดตั้งระบบควบคุมมลสารแบบ Multi cyclone บริเวณหม้อไอน้ำครบทั้ง 7 ชุด ตามที่มาตรการกำหนด	-	รูปที่ 2-1
	- ตรวจสอบการทำงานของ Multi cyclone ทุก 3 เดือน เพื่อควบคุมประสิทธิภาพของเครื่องให้ทำงานตามประสิทธิภาพที่ทำการออกแบบไว้	- โครงการมีการตรวจสอบและซ่อมบำรุง Multi cyclone โดยในช่วงฤดูซ่อมแซมมีการตรวจสอบทุก 3 เดือน ส่วนในช่วงฤดูการผลิตจะตรวจสอบทุก 15 วัน ตามเอกสาร FM-BS-20 รายงานการตรวจเช็คชุดดักฝุ่นของหม้อไอน้ำ	-	ภาคผนวก คม
	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบทำการตรวจสอบ Multi cyclone ให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ	- โครงการได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโรงจักร แผนกหม้อไอน้ำ และแผนกสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดูแลตรวจสอบ Multi cyclone อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ Multi cyclone ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-	ภาคผนวก ข
	- จัดเตรียมอะไหล่ และอุปกรณ์ซ่อมบำรุงสำรองให้พร้อมใช้งานสำหรับ Multi cyclone	- โครงการได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโรงจักร แผนกหม้อไอน้ำ และแผนกสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดูแลการตรวจสอบ Multi cyclone ให้พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ	-	ภาคผนวก ข
	- ในกรณีระบบควบคุมมลสารขัดข้องหรือชำรุดนานกว่า 1 วัน ต้องหยุดการผลิตจากหม้อต้มไอน้ำ ชุดที่ระบบมลสารขัดข้องจนกว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อย	- โครงการได้จัดเตรียมระบบควบคุมมลสารชุดสำรองไว้รองรับกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถทำการซ่อมแซมได้ทันที หากเกิดการขัดข้อง และหากระบบควบคุมมลสารในกรณีฉุกเฉินชำรุดเสียหายทางโรงงานได้มีการเตรียมตัวสเปร์ไว้สำหรับเปลี่ยนได้ทันที และได้มีการตรวจเช็คเป่าทำความสะอาดทุก 15 วัน ตามเอกสาร FM-BS-20 รายงานการตรวจเช็คชุดดักฝุ่นของหม้อไอน้ำ	-	ภาคผนวก คม

ตารางที่ 2-1: (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข	อ้างอิง
1.1 มลสารจากหม้อต้มไอน้ำ ได้แก่ ฝุ่นและ ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) (ต่อ)	- กำหนดให้มีการพ่นเขม่า (Soot blow) ในหม้อไอน้ำทุก 15 วัน ครั้งละ 1 เครื่อง โดยเฉพาะขณะ Soot blow ให้ลดกำลังการผลิตของหม้อไอน้ำเครื่องนั้นๆ ลงเหลือร้อยละ 50	- โครงการได้มีการพ่นเขม่า (Soot blow) ในหม้อไอน้ำทุก 15 วัน ครั้งละ 1 เครื่อง โดยเฉพาะขณะ Soot blow ให้ลดกำลังการผลิตของหม้อไอน้ำเครื่องนั้นๆ ลงเหลือร้อยละ 50 และทำการเปิดวาล์ว Steam เป่าทำความสะอาดทุก 12 ชั่วโมง เป็นเวลา 2 นาที ทั้ง 7 เตาในช่วงฤดูผลิต	-	-
	- กำหนดให้มีการ Soot blow โดยทันที ถ้าหากอุณหภูมิของก๊าซก่อนระบายออกจากปล่องเกิดการเปลี่ยนแปลงเกินกว่า 20 องศาเซลเซียส และพบว่าเขม่าที่เกาะติดท่อกระจายความร้อนมีปริมาณมาก	- โครงการได้กำหนดให้มีการ Soot blow โดยทันที ถ้าหากอุณหภูมิของก๊าซก่อนระบายออกจากปล่องเกิดการเปลี่ยนแปลงเกินกว่า 20 องศาเซลเซียส และพบว่าเขม่าที่เกาะติดท่อกระจายความร้อนมีปริมาณมาก	-	-
1.2 ฝุ่นละอองจากลานกองกากอ้อย	- ฉีดพรมน้ำบริเวณลานกองเก็บกากอ้อย เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองสู่พื้นที่ข้างเคียง	- โครงการได้ฉีดพรมน้ำบริเวณลานกองเก็บกากอ้อย และมีการติดตั้งระบบฉีดพรมน้ำโดยรอบบริเวณลานกองเก็บกากอ้อย เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่บริเวณลานกองเก็บกากอ้อย	-	รูปที่ 2-2
	- นำกากอ้อยมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับหม้อต้มไอน้ำของโครงการ	- โครงการได้นำกากอ้อยมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าและหม้อต้มไอน้ำ เพื่อเป็นการนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่	-	-
	- จัดให้มีการปลูกต้นไม้ทรงสูงเพื่อเป็นแนวกันชน และป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น	- โครงการมีการปลูกต้นไม้โดยรอบพื้นที่โรงงาน นอกจากนี้โครงการยังได้มีการติดตั้งตาข่ายป้องกันฝุ่นสูง 18 เมตรเพิ่มเติม เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	-	รูปที่ 2-3 ถึง รูปที่ 2-5

ตารางที่ 2-1: (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข	อ้างอิง
2. คุณภาพน้ำ 2.1 น้ำเสียจากกระบวนการผลิต ● ช่วงฤดูหีบ - น้ำเสียจากการล้างเครื่องจักร 4,000 ลบ.ม./วัน - น้ำล้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ 120 ลบ.ม./วัน - น้ำล้างทำความสะอาดพื้นโรงงาน 150 ลบ.ม./วัน - น้ำระบายทิ้งจากหม้อต้มไอน้ำ 600 ลบ.ม./วัน ● ช่วงฤดูปิดหีบ - น้ำเสียจากการล้างเครื่องจักร 160 ลบ.ม./วัน - น้ำล้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ 50 ลบ.ม./วัน	- จัดเตรียมระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อบำบัด (Stabilization Ponds) เพื่อรองรับน้ำเสีย 4,290 ลบ.ม./วัน ครอบคลุมพื้นที่ 163 ไร่ โดยประกอบด้วย - บ่อดักน้ำมันขนาด 149.04 ลบ.ม. - บ่อฟักน้ำเสียขนาด 54,000 ลบ.ม. - บ่อบำบัด 1 ขนาด 62,196.05 ลบ.ม.ระยะเวลาเก็บกัก 14.5 วัน - บ่อบำบัด 2 ขนาด 16,475 ลบ.ม. ระยะเวลาเก็บกัก 13.4 วัน - บ่อบำบัด 3 ขนาด 20,975.5 ลบ.ม. ระยะเวลาเก็บกัก 4.9 วัน - บ่อบำบัด 4 ขนาด 53,427.5 ลบ.ม. ระยะเวลาเก็บกัก 12.5 วัน - บ่อบำบัด 5 ขนาด 227,514 ลบ.ม. ระยะเวลาเก็บกัก 53 วัน - บ่อบำบัด 6 ขนาด 73,470.25 ลบ.ม. ระยะเวลาเก็บกัก 17 วัน - บ่อบำบัด 7 ขนาด 121,891 ลบ.ม. ระยะเวลาเก็บกัก 28.4 วัน - บ่อบำบัด 8 ขนาด 126,930.9 ลบ.ม. ระยะเวลาเก็บกัก 30 วัน - บ่อบำบัด 9 ขนาด 15,000 ระยะเวลาเก็บกัก 3.5 วัน	- โครงการได้ทำการจัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อบำบัดจำนวน 9 บ่อ เพื่อรองรับและบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดภายในโครงการ มีขั้นตอนการทำงานเป็นไปตามมาตรการ โดยขนาดของบ่อบำบัดขยายเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับปริมาณน้ำเสียเพิ่มขึ้น โดยปริมาณน้ำเสียทั้งหมด (เฉพาะฤดูหีบ 150 วัน) จำนวน 1,080,000 ลบ.ม./ปี โดยปริมาตรบ่อบำบัดที่รองรับได้ 1,239,706 ลบ.ม./ปี และจากการสำรวจในภาคสนาม พบว่า บ่อบำบัดน้ำเสียของโครงการสามารถเก็บกักน้ำเสียได้อย่างพอเพียง	-	รูปที่ 2-6

ตารางที่ 2-1: (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข	อ้างอิง
2.1 น้ำเสียจากกระบวนการผลิต (ต่อ)	- นำน้ำทิ้งกลับไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ โดยไม่มีการระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งสาธารณะ - นำกลับไปใช้เพื่อการปลูกอ้อยของโครงการ - นำกลับไปใช้เป็นน้ำสำรองสำหรับรดน้ำต่อไป - อนุญาตให้ชาวบ้านนำไปใช้ในการเกษตรกรรมในกรณีที่มีการขอความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการ	- โครงการมีการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ภายในโรงงาน เช่น ใช้ทำความสะอาดต่างๆ รดน้ำต้นไม้ พรหมชี้เถา นอกจากนี้ยังมีการอนุญาตให้ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับไปใช้ในการเกษตรกรรม	-	ภาคผนวก บ
	- ทำการก่อสร้างยกระดับขอบบ่อบำบัดน้ำเสียให้มีความสูงเหนือระดับพื้นที่โรงงานประมาณ 3.4-5.4 เมตร	- โครงการมีการถมดินบริเวณคันดินรอบบ่อบำบัดน้ำเสียให้มีระดับสูงกว่าพื้นที่โรงงานประมาณ 3-6 เมตร	-	รูปที่ 2-7 ถึง รูปที่ 2-8
	- ทำการขุดลอกตะกอนจากบ่อบำบัดน้ำเสียต่างๆ ดังนี้ - บ่อหมัก 1 ทุกๆ 15 วัน - บ่อหมัก 2 ทุกๆ 15 วัน - บ่อหมัก 3 ทุกๆ 7 วัน - บ่อหมัก 4 ทุกๆ 15 วัน - บ่อหมัก 5 ทุกๆ 60 วัน - บ่อหมัก 6 ทุกๆ 20 วัน - บ่อหมัก 7 ทุกๆ 30 วัน - บ่อฝั ง ทุกๆ 75 วัน - บ่อพักน้ำทิ้ง ทุกๆ 75 วัน	- เนื่องจากบ่อหมักและบ่อฝั งของโครงการมีขนาดใหญ่ และเพียงพอต่อการรองรับน้ำ โครงการจึงมิได้ทำการขุดลอกตะกอนตามความถี่ที่ได้รับไว้ในรายงาน EIA เนื่องจาก จะสังเกตจากปริมาณตะกอนในบ่อเป็นหลักตามสภาพความเป็นจริง เมื่อพบว่าเริ่มต้นขึ้นจะทำการขุดลอกทันที และเมื่อสิ้นสุดฤดูการผลิตจะมีการขุดลอกตะกอนอีกครั้ง	-	-
	- จัดให้มีการควบคุมคุณภาพน้ำทิ้ง ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งอุตสาหกรรมที่กำหนดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมก่อนนำน้ำทิ้งไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ต่อไป	- โครงการมีการตรวจสอบคุณลักษณะของน้ำเสียในบ่อเก็บน้ำบ่อสุดท้ายเป็นประจำ ปีละ 2 ครั้ง โดยว่าจ้างให้บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายในโรงงานเป็นประจำทุกเดือน	-	ภาคผนวก ค

ตารางที่ 2-1: (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข	อ้างอิง
2.1 น้ำเสียจากกระบวนการผลิต (ต่อ)	- ดูแลท่อระบายน้ำเสียของโครงการให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่รั่วซึม	- โครงการได้ทำการตรวจสอบท่อระบายน้ำเสียภายในโครงการเป็นประจำ โดยพนักงานแผนกโยธา (โดยเฉพาะช่วงหลังช่วงฤดูหีบ)	-	ภาคผนวก ข
	- ดูแลและตรวจสอบเครื่องสูบน้ำของโครงการทุกจุดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาทุกๆ สัปดาห์	- โครงการได้ทำการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำของโครงการทุกจุดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาทุกๆ สัปดาห์	-	-
	- บันทึกปริมาณน้ำทิ้งที่ถูกนำกลับมาใช้ในกิจกรรมต่างๆ	- โครงการมีการนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง โดยใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น การรดน้ำในก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พรหมชี้เถา รดน้ำต้นไม้ ล้างทำความสะอาด และฉีดพรมถนน เป็นต้น ทั้งนี้ น้ำที่กลับมาใช้ใหม่นั้นจะเกิดขึ้นเฉพาะช่วงฤดูหีบอ้อย (150 วัน) และฤดูน้ำตาล (45 วัน) เท่านั้น	-	ภาคผนวก บ
	- ทำการปรับปรุงแนวคันดินรอบบ่อบำบัดน้ำเสียให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- โครงการได้ทำการปรับปรุงแนวคันดินรอบบ่อบำบัดน้ำเสียให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	-	รูปที่ 2-8
	- ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกครั้งก่อนอนุญาตให้ชาวบ้านนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร	- โครงการมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งเป็นประจำ หากพบว่าคุณภาพน้ำทิ้งไม่ได้มาตรฐาน จะไม่มีการปล่อยน้ำให้ชาวบ้านนำไปใช้ประโยชน์	-	-
	- จัดให้มีบ่อรองรับน้ำเหลือในบริเวณตามรอยต่อของท่อต่างๆ เพื่อป้องกันการรั่วไหล สิ่งปนเปื้อนกับน้ำเสียอันก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น	- โครงการได้จัดให้มีบ่อรองรับน้ำเหลือในบริเวณตามรอยต่อของท่อต่างๆ เพื่อป้องกันการรั่วไหล ป้องกันสิ่งปนเปื้อนกับน้ำเสียอันจะก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นตามที่มาตรการกำหนด	-	รูปที่ 2-9

ตารางที่ 2-1: (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข	อ้างอิง
2.2 น้ำเสียจากการอุปโภค-บริโภค	- ติดตั้งบ่อเกรอะ - บ่อซึมเพื่อบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วม	- โครงการมีการติดตั้งบ่อเกรอะ-บ่อซึม เพื่อรองรับน้ำเสียจากห้องน้ำภายในโครงการ	-	รูปที่ 2-10
- ช่วงฤดูหีบ น้ำเสียจากอาคารสำนักงาน และบ้านพัก 185 ลบ.ม./วัน - ช่วงฤดูปิดหีบ น้ำเสียจากอาคารสำนักงาน และบ้านพัก 155 ลบ.ม./วัน	- รวบรวมน้ำเสียจากการซักล้างและโรงอาหารไปบำบัดยังบ่อ บำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิต	- โครงการมีการรวบรวมน้ำเสียจากการซักล้างและโรงอาหารไปบำบัด ยังบ่อบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิต	-	-
3. ระดับเสียง	- จัดให้มีห้องควบคุม (Control Room) เพื่อป้องกันการสัมผัส เสียงดังแก่พนักงานขณะปฏิบัติงาน	- โครงการจัดให้มีห้องควบคุมในพื้นที่ปฏิบัติงานที่มีเสียงดัง เพื่อให้ พนักงานบริเวณดังกล่าวลดการสัมผัสกับเสียงดัง	-	รูปที่ 2-11
	- จัดให้มีมาตรการลดระดับเสียงดังจากแหล่งกำเนิด ได้แก่ แยกติดตั้งอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเสียงดังไว้ต่างหาก หรือในห้องปิด บำรุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลาเพื่อลดเสียงดัง เป็นต้น ก่อนที่จะมีมาตรการเสริมในการบังคับให้พนักงานทุกคน สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล	- โครงการได้ก่อสร้างอาคารสำหรับติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งมีเสียง ดังแยกออกมาไว้ต่างหาก และจัดให้มีห้องควบคุม (Control Room) รวมทั้งได้ติดตั้งกำแพงกันเสียงระหว่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและ ห้องควบคุม นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งป้ายเตือนสวมเครื่องป้องกันเสียงใน บริเวณดังกล่าวและมีการตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดปัญหาผลกระทบด้านเสียง	-	รูปที่ 2-11 และรูปที่ 2-12
	- จัดให้มีมาตรการกำหนดให้มีพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดเสียงดัง ซึ่งเมื่อพนักงานเข้าไปปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ดังกล่าวจะต้อง สวมเครื่องป้องกันเสียง	- ทางโครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล โดยกำหนดให้พนักงานต้องสวมใส่เครื่องป้องกันเสียง เมื่อปฏิบัติงาน ในพื้นที่ที่มีระดับเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล (เอ) ที่ระยะห่าง 1 เมตร จากแหล่งกำเนิด	-	ภาคผนวก ต

ตารางที่ 2-1: (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข	อ้างอิง
3. ระดับเสียง (ต่อ)	- ให้มีการติดตามตรวจสอบระดับเสียงภายในพื้นที่ส่วนผลิต	- มีการติดตามตรวจสอบตามมาตรการที่กำหนด โดยโครงการได้จ้างให้ บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นผู้ติดตามตรวจสอบตามมาตรการที่กำหนด	-	ภาคผนวก ค
	- ติดป้ายหรือเครื่องหมายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง	- โครงการมีการติดป้ายเตือนให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงในบริเวณต่างๆ ภายในโครงการบริเวณที่มีเสียงดัง	-	รูปที่ 2-12
	- ปลุกต้นไม้ทรงสูง เช่น สะเดา ยูคาลิปตัส บริเวณรอบรั้วโครงการเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากเสียงดัง	- โครงการมีการปลุกต้นไม้โดยรอบพื้นที่โรงงานเพื่อลดผลกระทบด้านเสียงที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนโดยรอบบริเวณพื้นที่โครงการ	-	รูปที่ 2-4 และรูปที่ 2-5
4. การคมนาคมขนส่ง	- ควบคุมไม่ให้รถบรรทุกเกินน้ำหนัก เพื่อป้องกันไม่ให้ถนนชำรุด	- โครงการมีการตรวจสอบสภาพรถยนต์และจดบันทึกน้ำหนักของรถบรรทุกที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ	-	ภาคผนวก ณ รูปที่ 2-13
	- จัดให้มีพื้นที่จอดรถบรรทุกอ้อยภายในโครงการที่สามารถรองรับปริมาณรถอย่างเพียงพอ	- โครงการจัดให้มีลานจอดรถบรรทุกไว้ภายในโครงการ และลานจอดรถภายนอก ซึ่งสามารถรองรับรถบรรทุกอ้อยได้อย่างเพียงพอ	-	รูปที่ 2-14
	- จัดลำดับเข้า-ออกก่อนและหลังของรถบรรทุกอ้อย ในการขนส่งอ้อยเข้าสู่พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรักษาความปลอดภัยและควบคุมการเข้า-ออกของรถภายในโรงงาน	-	รูปที่ 2-15
	- จัดอบรมพนักงานขับรถและพนักงานที่ปฏิบัติงานในด้านการขนส่งด้านความปลอดภัยก่อนทำงานและทุกๆ 6 เดือน	- โครงการมีการอบรมพนักงานขับรถและพนักงานที่ปฏิบัติงานในด้านการขนส่งของโครงการก่อนเข้าปฏิบัติงานและในช่วงก่อนเปิดฤดูหีบ	-	ภาคผนวก ก-5
	- ตรวจสอบสภาพรถทุกครั้งก่อนการใช้งาน เช่น ระบบเบรก เป็นต้น	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสภาพรถก่อนขนส่งสินค้าเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ	-	ภาคผนวก ซ

ตารางที่ 2-1: (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข	อ้างอิง
4. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	- หลีกเลี่ยงการขนส่งผลิตภัณฑ์หลัง 19.00 น. ซึ่งเป็นช่วงพักผ่อนของชุมชนรอบข้าง โดยใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 3328 กับ 3329	- โครงการได้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3328 กับ 3329 เป็นเส้นทางในการขนส่งผลิตภัณฑ์หลังเวลา 19.00 น. เพื่อไม่ให้รบกวนช่วงเวลาคพักผ่อนของชุมชนรอบข้าง	-	-
	- จำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กม. /ชม. ขณะเข้าพื้นที่โครงการ	- โครงการได้จำกัดความเร็วของยานพาหนะภายในโรงงานไม่เกิน 30 กม. /ชม.	-	รูปที่ 2-16
	- จัดให้มีป้ายเตือนอันตรายบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	- โครงการจัดให้มีป้ายเตือนอันตรายบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	-	รูปที่ 2-17
	- มีพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก บริเวณถนนทางเข้า-ออกโครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุมการเข้า-ออก และการจราจรในพื้นที่โครงการ	-	รูปที่ 2-15
	- จัดให้มีพนักงานควบคุมความปลอดภัยของการขนส่งในกรณีที่ต้องใช้รถบรรทุกอ้อยจอดรอนอกพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีพนักงานควบคุมความปลอดภัยของการขนส่งในกรณีที่ต้องใช้รถบรรทุกอ้อยจอดรอนอกพื้นที่โครงการ	-	-
	- ทำการปรับปรุงสภาพถนนภายในพื้นที่โครงการให้เป็นถนนคอนกรีต เพื่อสะดวกในการคมนาคม และลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการคมนาคม	- โครงการมีการปรับปรุงถนนภายในพื้นที่โครงการและพื้นที่จอดรออ้อยภายในโครงการก่อนเทอ้อย เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองภายในโครงการ โดยการเทพื้นคอนกรีต	-	รูปที่ 2-14 และรูปที่ 2-18

ตารางที่ 2-1: (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข	อ้างอิง
5.การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- จัดสร้างรางระบายน้ำฝนภายในพื้นที่โครงการ เพื่อรวบรวมน้ำฝนก่อนระบายลงสู่บ่อพักน้ำดิบและบ่อบำบัดน้ำเสีย	- โครงการจัดให้มีรางระบายน้ำฝนภายในโครงการ เพื่อรวบรวมน้ำฝนลงสู่บ่อบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ	-	รูปที่ 2-19
	- ห้ามระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ	- โครงการมีการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ภายในโรงงาน โดยไม่มีการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะแต่อย่างใด	-	-
	- ติดตั้งป้ายแสดงตำแหน่งสูบน้ำดิบจากคลองชลประทานให้ชุมชนทราบ	- ปัจจุบันโครงการไม่ได้สูบน้ำดิบจากคลองชลประทานแล้ว แต่ใช้น้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยาร่วมกับ บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ฟัลท์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด แทน	-	-
	- ตรวจสอบความแข็งแรงของคันดินของบ่อบำบัดน้ำเสียทุก 1 เดือน	- โครงการมีการตรวจสอบความแข็งแรงของคันดินรอบบ่อบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ	-	-
	- ทำการปรับปรุงสภาพของท่อระบายน้ำและท่อรวบรวมน้ำเสียให้มีสภาพสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
6. การใช้น้ำ 6.1 น้ำใช้ในกระบวนการผลิต ● ช่วงฤดูหีบ - น้ำล้างทำความสะอาดทั่วไป 4,470 ลบ.ม./วัน - น้ำหมุนเวียนในหม้อไอน้ำ 20,400 ลบ.ม./วัน - น้ำคอนเดนเซอร์ 62,765 ลบ.ม./วัน	- ทำการสูบน้ำดิบจากคลองชลประทานเข้ามาเก็บไว้ในบ่อพักน้ำดิบของโครงการไม่เกิน 8,000 ลบ.ม./วัน ตามที่กรมชลประทาน กำหนดพร้อมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยกรมชลประทานอย่างเคร่งครัด - นำน้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยามาใช้ร่วมกับ บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ฟัลท์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด	- โครงการได้นำน้ำดิบร่วมกับบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ฟัลท์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด โดย บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ฟัลท์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้ก่อสร้างโรงสูบน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อสูบน้ำดิบมาใช้ในกิจการของบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ฟัลท์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด โดยมีกำลังการสูบน้ำเท่ากับ 50,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณน้ำที่ใช้ของบริษัทเอ็นไวรอนเม้นท์ฟัลท์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด เท่ากับ 35,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน จึงมีน้ำเหลือเท่ากับ 15,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน สามารถเป็นแหล่งน้ำดิบสำรองให้กับโครงการ โดยหลักจะใช้น้ำดิบร่วมกับทางบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ฟัลท์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด	-	ภาคผนวก ก

ตารางที่ 2-1: (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข	อ้างอิง
- ช่วงฤดูปิดหีบ - น้ำล้างทำความสะอาดทั่วไป 160 ลบ.ม./วัน - น้ำล้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ 50 ลบ.ม./วัน 6.2 น้ำใช้สำหรับพนักงาน - ช่วงฤดูหีบ มีปริมาณน้ำใช้ 194 ลบ.ม./วัน - ช่วงปิดหีบ มีปริมาณน้ำใช้ 163 ลบ.ม./วัน	- ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือชุมชนเมื่อมีปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการเกษตร โดยอนุญาตให้เกษตรกรนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วไปใช้ในการเกษตรกรรมได้	- โครงการได้มีการอนุญาตให้เกษตรกรในพื้นที่นำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว ไปใช้เพื่อการทำเกษตรกรรมตามความเหมาะสม	-	-
	- นำน้ำทิ้งกลับไปใช้เพื่อการปลูกอ้อยของโครงการที่มีพื้นที่ปลูกอ้อยประมาณ 143 ไร่ พร้อมบันทึกปริมาณการนำน้ำทิ้งไปใช้ประโยชน์	- โครงการมีการนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ในการเพาะปลูกอ้อยของโครงการตามที่มาตรการกำหนด และได้มีการติดตั้งเครื่อง flow meter เพื่อบันทึกปริมาณการนำน้ำทิ้งไปใช้ประโยชน์ด้วยแล้ว	-	ภาคผนวก บ
	- นำน้ำทิ้งบางส่วนกลับมาใช้เป็นน้ำสำรองเพื่อใช้ในฤดูหีบต่อไป	- โครงการมีการนำน้ำทิ้งบางส่วนกลับมาใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูหีบเพื่อเป็นแหล่งสำรอง	-	ภาคผนวก บ
	- พิจารณาสรางบ่อพักน้ำดิบเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำ	- โครงการได้จัดสร้างบ่อพักน้ำดิบเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำเดิมจาก 6 บ่อ เป็น 10 บ่อ	-	รูปที่ 2-20 และภาคผนวก ร
7. กากของเสีย	- กากน้ำตาลจะถูกเก็บไว้ในถังจำนวน 7 ถัง ปริมาตรการเก็บกักรวม 114,866 ลบ.ม. ก่อนจำหน่ายให้กับ บริษัท พรวิไล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป เทรดิง จำกัด มารับไป	- ปัจจุบันโครงการได้มีการสร้างถังเก็บกักกากน้ำตาลเพิ่มอีก 2 ถัง รวมทั้งหมดเป็น 9 ถัง และจัดจำหน่ายกากน้ำตาลให้กับบริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตเอทานอลต่อไป	-	รูปที่ 2-21
7.1 ช่วงฤดูหีบ	- จัดทำร่องระบายลงบ่อบำบัดน้ำเสียก่อนไหลลงสู่บ่อ Spray pond เพื่อรองรับกากน้ำตาลกรณีที่มีการรั่วไหล	- โครงการมีการจัดให้มีร่องระบายลงบ่อบำบัดน้ำเสีย ซึ่งกรณีที่เกิดถังเก็บกักกากน้ำตาลของโครงการรั่วไหล จะมีทิศทางการไหลไปติดอยู่ที่ผนังโกดังเก็บน้ำตาลก่อนไหลลงสู่บ่อ Spray pond โดยที่บ่อ Spray pond 3 บ่อ ขนาดปริมาตร 430,322.6 ลบ.ม. ซึ่งสามารถรองรับกากน้ำตาลที่รั่วไหลได้	-	รูปที่ 2-22, รูปที่ 2-23 และภาคผนวก ท

ตารางที่ 2-1: (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข	อ้างอิง
- กากอ้อย	- กากอ้อยจะถูกนำไปเก็บไว้ในลานกองเก็บกากอ้อยขนาดพื้นที่ 50 ไร่ ก่อนนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงของหม้อต้มไอน้ำต่อไป	- โครงการมีการนำกากอ้อยไปเก็บไว้ในสถานที่เตรียมไว้ ก่อนนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง และมีบางส่วนส่งไปยังโรงเยื่ออีกด้วย	-	รูปที่ 2-24
- กากตะกอนกรองอ้อย	- กากตะกอนกรองอ้อยจะนำไปเก็บกองในบ่อขนาดความจุ 14,400 ลบ.ม. รวมกับชี้เก่าก่อนแจกจ่ายให้ชาวบ้านนำไปใช้ทำปุ๋ยต่อไป	- โครงการมีการนำกากตะกอนกรองอ้อยส่งให้โรงงานผลิตเอทานอลของบริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด นำไปทำปุ๋ยเพื่อแจกจ่ายแก่ชาวบ้านต่อไป	-	-
- ชี้เก่าจากหม้อต้มไอน้ำ	- ชี้เก่าจะเก็บไว้ในบ่อขนาดความจุ 14,400 ลบ.ม. รวมกับกากตะกอนกรองอ้อยแล้วนำไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านนำไปใช้ทำปุ๋ยต่อไป	- โครงการนำชี้เก่าจากหม้อต้มไอน้ำไปผสมกับกากตะกอนกรองอ้อยเป็นปุ๋ย เพื่อแจกจ่ายแก่ชาวบ้านต่อไป	-	-
- คราบน้ำมัน	- คราบน้ำมันจะถูกตักใส่ถัง 200 ลิตร ก่อนไปผสมกับกากอ้อยแล้วนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงของหม้อไอน้ำ	- โครงการมีการนำคราบน้ำมันมาผสมกับกากอ้อยเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงของหม้อไอน้ำและระบบผลิตกระแสไฟฟ้า	-	-
- สารติดค้างในกระดาดกรอง (Lead Acetate)	- Lead Acetate ที่ติดมากับกระดาดกรองที่ผ่านการใช้งานแล้ว จะถูกรวบรวมใส่ถุงดำเพื่อรอให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายรับไปกำจัด	- โครงการมีการรวบรวมของเสียจากห้องปฏิบัติการก่อนส่งต่อให้ บริษัท อคิ ปรการ จำกัด ซึ่งสามารถกำจัดของเสียดังกล่าวได้ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566	-	ภาคผนวก ณ-3 และรูปที่ 2-25
- เรซินที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ	- เรซินที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีกจะถูกนำกลับไปฝังกลบในบ่อขนาด 100 ตารางเมตร บริเวณลานจอดรถอ้อยหน้าด้านนอก	- โครงการมีการนำเรซินที่ใช้แล้ว ไปฝังกลบบริเวณลานจอดรถอ้อยหน้าด้านนอก และทำการปรับเปลี่ยนวิธีการฝังกลบเรซินโดยการกลบหลุมที่เตรียมไว้แล้วทำการขุดและฝังกลบให้เพียงพอในแต่ละครั้งเท่านั้น และอีกส่วนหนึ่งส่งให้ บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี จำกัด เป็นผู้รับดำเนินการ	-	ภาคผนวก ณ-3

ตารางที่ 2-1: (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข	อ้างอิง
- กากตะกอนจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ	- รวบรวมไว้ในบ่อขนาด 750 ลบ.ม.แล้วนำไปทิ้งร่วมกับขี้เถ้าเพื่อให้ชาวบ้านนำไปใช้ทำปุ๋ยต่อไป	- โครงการได้ทำการสูบน้ำตะกอนลงสู่รางระบายน้ำและจะถูกรวบรวมลงสู่บ่อน้ำทิ้ง (ขนาด 54,000 ลูกบาศก์เมตร) เป็นบ่อรวบรวมตะกอนก่อนออกสู่บ่อบำบัดน้ำเสียต่อไป ซึ่งจะทำให้การขุดลอกตะกอนออกปีละ 1 ครั้ง และนำไปรวมกับกองขี้เถ้าเพื่อให้ชาวบ้านไปทำเป็นปุ๋ยต่อไป	-	-
	- ดำเนินการปรับปรุงและจัดแบ่งพื้นที่เก็บกักกากตะกอนกรองอ้อย โดยแบ่งพื้นที่การจัดเก็บตามลำดับก่อนหลังพร้อมปลูกต้นไม้ทรงสูงโดยรอบพื้นที่เก็บกัก	- โครงการได้ดำเนินการปรับปรุง และจัดแบ่งพื้นที่เก็บกักกากตะกอนกรองอ้อยตามมาตรการกำหนด	-	-
	- ทำการปรับปรุงพื้นที่เก็บกักกากอ้อยให้เป็นพื้นที่คอนกรีต	- ได้ทำการปรับปรุงพื้นที่เก็บกักอ้อยเป็นพื้นที่คอนกรีต	-	รูปที่ 2-24
7.1.2 กากของเสียจากกิจกรรมประจำวันและบ้านพักพนักงาน	- กากของเสียจากพนักงานจะถูกรวบรวมใส่ถังขนาด 200 ลิตร จากนั้นจะให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโหมารับไปกำจัด	- โครงการได้จัดให้มีถังขยะแยกประเภทวางอยู่โดยรอบโครงการก่อนรวบรวมให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโหมารับไปกำจัด	-	รูปที่ 2-26
7.2 ชว่นนอกฤดูหีบ 7.2.1 กากของเสียจากกิจกรรมประจำวันและบ้านพักพนักงาน	- กากของเสียจากพนักงานจะถูกรวบรวมใส่ถังขนาด 200 ลิตร จากนั้นจะให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโหมารับไปกำจัด	- โครงการได้จัดให้มีถังขยะแยกประเภทวางอยู่โดยรอบโครงการก่อนรวบรวมให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโหมารับไปกำจัด	-	รูปที่ 2-26
8. สังคม-เศรษฐกิจ	- ให้โอกาสรับแรงงานในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเข้าเป็นพนักงานของโครงการเป็นลำดับแรกและตามความเหมาะสม	- โครงการได้พิจารณาว่าจ้างพนักงานซึ่งเป็นคนท้องถิ่นเป็นอันดับแรก โดยปัจจุบันโครงการว่าจ้างพนักงานในท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละ 80 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด	-	ภาคผนวก ก
	- มีการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทราบเกี่ยวกับการดำเนินการของโครงการผ่านกิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์	- โครงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ	-	ภาคผนวก ก

ตารางที่ 2-1: (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข	อ้างอิง
8. สังคม-เศรษฐกิจ (ต่อ)	- จัดให้มีแผนการดำเนินการตรวจสอบ กรณีมีข้อร้องเรียนชุมชน โดยมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้	- โครงการมีการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยมีหน้าที่ในการรับฟังเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบข้อเท็จจริง จัดหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และชี้แจงกับชุมชน	-	ภาคผนวก กฏ-1
	1. มาตรการดำเนินการในระยะเร่งด่วน			
	● รับฟังข้อร้องเรียนโดยตรงและชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขเบื้องต้นให้ชุมชนทราบ			
	● จัดตั้ง “คณะกรรมการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนชุมชน” โดยคณะกรรมการดังกล่าว ควรประกอบด้วยผู้แทนจากบริษัท น้ำตาลเกษตรไทย จำกัด หน่วยงานการปกครองท้องถิ่น สำนักงานอุตสาหกรรมท้องถิ่น ตัวแทนของชุมชนที่ร้องเรียน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด	- โครงการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบและแก้ไขข้อร้องเรียนจากชุมชน โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานราชการ ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนชาวบ้าน และตัวแทนจากโครงการ	-	ภาคผนวก กฏ-4
	● ชี้แจงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแนวทางแก้ไขปัญหามุขชุมชนทราบโดยผ่านทางผู้นำชุมชน	- คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์จะตรวจสอบข้อเท็จจริงจัดหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขปัญหากับชุมชน	-	-
	● ในกรณีที่ข้อร้องเรียนมีสาเหตุจากโครงการโดยตรง ทางโครงการจะดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียนตามแนวทาง/เงื่อนไขและระยะเวลาที่คณะกรรมการฯ กำหนดไว้ให้เสร็จแล้วโดยเร็ว	- ในกรณีที่ข้อร้องเรียนที่มีสาเหตุจากโครงการ ทางโครงการจะดำเนินการแก้ไขตามที่คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์กำหนดพบว่าในช่วงปี 2564-2567 ทางโครงการได้รับการร้องเรียน จำนวน 2 ครั้ง คือ เรื่องฝุ่นละอองและควันทา อย่างไรก็ตามทางโครงการได้ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว	-	ภาคผนวก ป
	● ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา	- ในบางกรณีโครงการจะมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น อุตสาหกรรมจังหวัด เป็นต้น	-	-

ตารางที่ 2-1: (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข	อ้างอิง
8. สังคม-เศรษฐกิจ (ต่อ)	2. มาตรการการดำเนินการระยะยาว			
	● จัดให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงมาตรการต่างๆ ในการควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	- โครงการได้มอบหมายให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์มาตรการต่างๆ ในการควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการให้ประชาชนได้รับทราบ โดยการประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน ทุกเดือนเพื่อชี้แจงและติดตามผลกระทบกับชุมชน	-	ภาคผนวก ก-4
	● จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในการรับฟังข้อคิดเห็นของชุมชน	- โครงการมีการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยมีหน้าที่ในการรับฟังเรื่องราวเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริง จัดหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และชี้แจงกับชุมชน	-	-
	● มีส่วนร่วมในกิจกรรมท้องถิ่นของชุมชนโดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนในความจริงในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของโครงการ	- โครงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ เช่น มอบทุนการศึกษา ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน ร่วมงานวันสงกรานต์ เป็นต้น	-	ภาคผนวก ก-3
	● พิจารณารับคนในท้องถิ่นเข้าทำงานตามความเหมาะสมและความสามารถเป็นลำดับแรก	- ทางโครงการได้พิจารณาว่าจ้างพนักงานในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและความสามารถประกอบการพิจารณา ซึ่งพบว่าเป็นพนักงานในท้องถิ่นมากกว่า 80% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด	-	ภาคผนวก ก
	● ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้ประชาชนรับทราบถึงผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ	- โครงการมีการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดยมีหน้าที่ในการรับฟังเรื่องราวเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริง จัดหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และชี้แจงกับชุมชน	-	-
	● ร่วมกับหน่วยงานอื่นในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	- ในบางกรณีโครงการจะมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น อุตสาหกรรมจังหวัด เป็นต้น	-	-

ตารางที่ 2-1: (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข	อ้างอิง
8. สังคม-เศรษฐกิจ (ต่อ)	3. สรุปผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา			
	- ดำเนินการสรุปผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ โดยผลการดำเนินการแก้ไขปัญหามustเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดขึ้น โดนคณะกรรมการฯ	- โครงการมีการสรุปผลการแก้ไขปัญหาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบตามมาตรการ	-	-
9. สุขภาพ	- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวคิดเป็นร้อยละ 5 ของพื้นที่โครงการทั้งหมดหรือประมาณ 65 ไร่ เพื่อให้เกิดความสวยงามและรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยรอบโครงการซึ่งมีพื้นที่มากกว่าร้อยละ 5 ของพื้นที่โครงการ และปัจจุบันทำการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมคิดเป็นร้อยละ 5.3 ของพื้นที่ทั้งหมด หรือคิดเป็นเนื้อที่ 69 ไร่	-	รูปที่ 2-3 ถึงรูปที่ 2-5, รูปที่ 2-27 และภาคผนวก ๕
	- ปลูกต้นไม้ยืนต้นบริเวณรอบรั้วโครงการแบบสลับฟันปลา 3 แถว แทรกด้วยไม้พุ่ม เพื่อทัศนียภาพที่ดีของโรงงาน และเพื่อเป็นแนวป้องกันฝุ่นละอองและช่วยลดความดังของเสียงลงได้	- โครงการมีการปลูกต้นไม้โดยรอบพื้นที่โรงงาน เพื่อเป็นแนวป้องกันฝุ่นละออง นอกจากนี้ยังมีการจัดสวนหย่อมภายในโครงการ เพื่อให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม	-	รูปที่ 2-3 ถึงรูปที่ 2-5, รูปที่ 2-27
10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงดังให้สามารถใช้งานได้ดีตลอดเวลา เช่น ลูกหีบ เทอร์โบไฟฟ้า หม้อต้ม หม้อเคี้ยว หม้อไอน้ำ หม้อบั่น และหน่วยซ่อมบำรุงเดือนละ 1 ครั้ง	- โครงการได้มีการจัดทำแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรประจำปี 2567 โดยมีการซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามแผนงานหลักในช่วงฤดูปิดหีบ	-	ภาคผนวก ข
	- ตรวจสอบการลุกติดไฟเองบริเวณรอบลานกองเก็บกากอ้อยและบ่อเก็บขี้เถ้าตลอดเวลา	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจำนวน 3 จุด เป็นผู้ตรวจสอบการลุกติดไฟ บริเวณลานกองเก็บกากอ้อยโดยมีความถี่ 2 ครั้ง/วัน	-	ภาคผนวก ฎ-7
	- จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงหรือแหล่งน้ำในบริเวณที่ใกล้เคียงกับลานกองเก็บกากอ้อยและบ่อเก็บขี้เถ้า	- โครงการได้จัดให้มีถังดับเพลิงและแหล่งน้ำใกล้บริเวณลานกองเก็บกากอ้อยและบ่อเก็บขี้เถ้า นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งหัวฉีดน้ำรอบลานกองเก็บกากอ้อย	-	รูปที่ 2-28 และรูปที่ 2-2

ตารางที่ 2-1: (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข	อ้างอิง
10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	- ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงงานให้สภาพดีขึ้น รวมทั้งปรับปรุงในเรื่องของความสะอาดภายในโรงงาน	- โครงการได้ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงงานให้สภาพดีขึ้น รวมทั้งปรับปรุงในเรื่องของความสะอาดภายในโรงงาน	-	-
	- ตรวจสอบอุณหภูมิ การทำงานของพัดลมระบายอากาศ และภาวะการรั่วซึมในถังเก็บกากน้ำตาลตลอดเวลา	- โครงการมีการตรวจสอบอุณหภูมิ และภาวะการรั่วซึมในถังเก็บกากน้ำตาลอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการติดตั้งเครื่องสูบกากน้ำตาลหมุนเวียนเพื่อไม่ให้เกิดการหมักของโมลาส แทนการระบายอากาศ	-	ภาคผนวก ก-8
	- ก่อสร้างแนวเขื่อนกันรอบถังเก็บกากน้ำตาลจำนวน 6 ถังที่สามารถกักเก็บกากน้ำตาลได้ 26,400 ลบ.ม. และรองรับถังเก็บ (ขนาด 23,562 ลบ.ม.) 1 ถัง ที่สามารถกักเก็บกากน้ำตาลได้ 24,000 ลบ.ม.	- โครงการมีการทำแนวเขื่อนรอบถังเก็บกากน้ำตาล นอกจากนี้ยังมีรางระบายรอบถังเก็บแต่ละถังเพื่อเก็บกากน้ำตาลที่เกิดการรั่วไหลและทำการสูบกลับไปเก็บยังถังเก็บกากน้ำตาลอีกครั้ง	-	รูปที่ 2-22 และรูปที่ 2-23
	- ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดอันตรายและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัย เดือนละ 1 ครั้ง	- โครงการมีการซ่อมบำรุงเครื่องตามแผนการซ่อมบำรุงประจำปี นอกจากนี้โครงการได้กำชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล	-	ภาคผนวก ข
	- ดำเนินนโยบายด้านความปลอดภัยอย่างชัดเจน	- โครงการมีการดำเนินตามนโยบายด้านความปลอดภัยที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ	-	ภาคผนวก ก-2
	- จัดเตรียมป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) ให้เหมาะสมกับแต่ละประเภทของงานอย่างเพียงพอ	- โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลแก่พนักงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ และกำชับให้สวมใส่ทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน	-	รูปที่ 2-29
	- จัดให้มีป้ายเตือนเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ติดตามที่ต่างๆ ให้เห็นชัดเจน	- โครงการมีการติดป้ายเตือนความปลอดภัยในพื้นที่ทำงาน เช่น ป้ายเตือนระวังอันตราย ป้ายเตือนสวมอุปกรณ์ป้องกัน เป็นต้น	-	รูปที่ 2-30

ตารางที่ 2-1: (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข	อ้างอิง
10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	- จัดให้มีห้องพยาบาลและเตรียมพาหนะสำหรับส่งผู้ได้รับอุบัติเหตุไปโรงพยาบาลได้ตลอดเวลา	- โครงการจัดให้มีห้องพยาบาล และมีการจ้างพยาบาลมาประจำโรงงานทุกวัน ทั้งช่วงฤดูซ่อมและช่วงฤดูหีบอ้อย โดยหน้าหีบอ้อยจะมีประจำ 24 ชม. รวมทั้งยังจัดให้มีรถพยาบาลประจำโครงการ เพื่อส่งต่อผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุไปยังโรงพยาบาลได้ตลอดเวลา	-	รูปที่ 2-31
	- จัดเตรียมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ผจญเพลิงที่เหมาะสมและพอเพียงตามมาตรฐานของกิจกรรมสถานแห่งประเทศไทย และมาตรฐานฯ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม และฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการผจญเพลิง การใช้เครื่องมือดับเพลิง	- โครงการมีการจัดให้มีอุปกรณ์ผจญเพลิงที่เหมาะสมและเพียงพอตามมาตรฐาน โดยมีการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการซ้อมดับเพลิงย่อย ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 และมีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2567 อีกทั้งยังได้ทำการติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้ และมีถังดับเพลิงไว้ตามจุดต่างๆ ของโครงการ	-	ภาคผนวก ก-5 และภาคผนวก ก-9 รูปที่ 2-28, รูปที่ 2-32 และรูปที่ 2-33
	- จัดให้มีถังน้ำยาเคมีดับเพลิงจำนวนไม่น้อยกว่า 31 ถัง ติดตั้งไว้ตามบริเวณต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีการติดตั้งถังน้ำยาเคมีดับเพลิงประจำภายในโครงการจำนวน 168 ถัง แบ่งออกเป็นถังสีแดง 121 ถัง และสีเขียว 47 ถัง	-	รูปที่ 2-28 และรูปที่ 2-32
	- จัดให้มี Fire hose cabinet ไว้ทุกๆ อาคารภายในโรงงาน	- โครงการจัดให้มี Fire hose cabinet ในจุดต่างๆ ของโครงการ	-	รูปที่ 2-34 และ ภาคผนวก ก-9
	- ฝึกซ้อมทบทวนขั้นตอนการระงับอัคคีภัย หรือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	- ทางโครงการได้มีการฝึกอบรมและซ้อมดับเพลิงย่อย ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 และมีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2567 นอกจากนี้ในส่วน of เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะมีการฝึกซ้อมทุกสัปดาห์	-	ภาคผนวก ก-3 และภาคผนวก ก-5

ตารางที่ 2-1: (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข	อ้างอิง
10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	- ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและจัดพนักงานที่มีประสบการณ์เข้าร่วมทำงานกับพนักงานใหม่ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ	- โครงการมีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานตามกำหนดในแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมประจำปี	-	ภาคผนวก ก-3
	- ปรับปรุงระบบการจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโครงการให้เป็นระเบียบอยู่ตลอดเวลา	- โครงการได้ปรับปรุงระบบการจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโครงการให้เป็นระเบียบ	-	-
	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานระดับบริหาร และระดับอาชีพ อยู่ประจำโรงงาน บริเวณลานกองเก็บกากอ้อยให้ดำเนินการ ดังนี้	- โครงการมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานระดับบริหาร และระดับอาชีพ ประจำโครงการ ตามที่มาตรการกำหนด	-	ภาคผนวก ก-1
	1. พิจารณาใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงของหม้อต้มไอน้ำตามลำดับอายุการเก็บกักกากอ้อย โดยพิจารณาการใช้กากอ้อยที่ทำการเก็บไว้นานที่สุดเป็นลำดับแรก	- โครงการมีการจัดลำดับการใช้กากอ้อยเป็นเชื้อในหม้อต้มไอน้ำตามลำดับอายุการเก็บกักกากอ้อย	-	-
	2. จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง ถังน้ำยาเคมีดับเพลิงและหัวฉีดน้ำพร้อมสายดับเพลิง บริเวณรอบลานกองเก็บกากอ้อย	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงติดตั้งอยู่รอบลานกองเก็บกากอ้อย	-	รูปที่ 2-28 และรูปที่ 2-34
	3. พิจารณาเพิ่มปริมาณน้ำที่ใช้ในการฉีดพรมอ้อยหน้าลูกหีบเพื่อล้างความหวานจากอ้อยให้มากขึ้น เพื่อลดการเกิดลูกไหม้ด้วยตัวเองของกากอ้อย ขณะทำการเก็บกอง	- โครงการได้เพิ่มปริมาณน้ำที่ใช้ในการฉีดพรมอ้อยหน้าลูกหีบเพื่อล้างความหวานจากอ้อยให้มากขึ้น เพื่อลดการเกิดลูกไหม้ด้วยตัวเองของกากอ้อย ขณะทำการเก็บกอง	-	-
	4. ทำการปลูกไม้ทรงสูงบริเวณรอบพื้นที่เก็บกองกากอ้อย	- โครงการได้ปลูกต้นไม้เพิ่มในบริเวณรอบพื้นที่เก็บกองกากอ้อย	-	-
	- ในขณะที่มีการขนถ่ายกากน้ำตาลจากหม้อปั่นลงสู่ถังเก็บกัก ซึ่งจะทำให้การขนถ่ายครั้งละ 1 ถัง เท่านั้น พนักงานผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบสถานะต่อไป	- โครงการได้มีการขนถ่ายกากน้ำตาลจากหม้อปั่นลงสู่ถังเก็บกัก ซึ่งจะทำให้การขนถ่ายครั้งละ 1 ถัง เท่านั้น และมีพนักงานผู้รับผิดชอบตรวจสอบ	-	-
	1. วาล์วควบคุมการจ่ายกากน้ำตาลที่ท่อต่อเชื่อมระหว่างถังถึงแต่ละถังหมดถูก “ปิด” เรียบร้อยแล้ว	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 2-1: (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข	อ้างอิง
10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	2. วาล์วจ่ายกากน้ำตาลออกจากถังแต่ละถังทั้งหมด ถูก “ปิด” เรียบร้อยแล้ว	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
	3. เมื่อกากน้ำตาลถูกขนถ่ายลงถังเก็บกักเรียบร้อยแล้วให้เดินปั๊มหมุนเวียน (circulation) ตลอดเวลา จะปิดปั๊มหมุนเวียนได้ก็ต่อเมื่อกากน้ำตาลถูกถ่ายเทออกจากถังจนหมดแล้ว	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
	- ในขณะที่กากน้ำตาลถูกจ่ายออกจากถังเก็บกัก แต่ละถัง ซึ่งจะทำการจ่ายผ่านปั๊มจ่ายออกเพียงครั้งละ 1 ถัง เท่านั้น พนักงานผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบการเปิด-ปิดของวาล์ว ดังนี้	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
	1. วาล์วควบคุมการจ่ายกากน้ำตาลที่ท่อต่อเชื่อมระหว่างถังแต่ละถังทั้งหมดถูก “ปิด” เรียบร้อยแล้ว	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
	2. “เปิด” วาล์วจ่ายกากน้ำตาลออกจากถังเก็บกักเฉพาะที่จะทำการจ่ายผ่านปั๊มจ่ายออกเท่านั้น	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
	3. ห้ามเปิดวาล์วจ่ายออกของถังเก็บกักถังอื่นๆ ที่ยังมีได้ทำการจ่ายผ่านปั๊มจ่ายในขณะนั้นโดยเด็ดขาด	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
	- กำหนดให้มีการติดตามตรวจสอบและดูแลสภาพการทำงานของวาล์วและปั๊มต่างๆ ทุก 3 ชั่วโมง	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-

ที่มา: ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษัท น้ำตาลทรายเกษตรไทย จำกัด อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ที่ วว 0804/2199 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2541

และมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ภาคผนวก ข)

ตารางที่ 2-2: ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คุณค่าสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	อ้างอิง
1. คุณภาพอากาศ				
1.1 มลสารทางอากาศจากแหล่งกำเนิด (ปล่อง) - ในขณะที่ดำเนินการปกติ ดัชนีตรวจวัด คือ ฝุ่น ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) - ในขณะที่ทำการพ่นเขม่า (Soot blow) ดัชนีตรวจวัด คือ ฝุ่น	- ปล่องควันของหม้อไอน้ำ (Boiler) จำนวน 7 ปล่อง	- โครงการได้ดำเนินการตรวจวัดฝุ่น ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) จากปล่องในขณะที่ดำเนินการปกติ เมื่อวันที่ 6-7 มกราคม 2568	-	ภาคผนวก ค-2
		- ทางโครงการได้ดำเนินการตรวจวัด ฝุ่น ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) จากปล่องในขณะที่ทำการพ่นเขม่า เมื่อวันที่ 6-7 มกราคม 2568	-	ภาคผนวก ค-2
1.2 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ดัชนีที่ตรวจวัด คือ ฝุ่น (SPM) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x)	- จุดตรวจวัด 2 จุด ได้แก่ วัดหนองโพ ตำบลหนองโพ วัดหัวหว้า ตำบลหนองหว้า	- ทางโครงการได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ดัชนีที่ตรวจวัด คือ ฝุ่น (SPM) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณวัดหนองโพ ตำบลหนองโพ และบริเวณวัดหัวหว้า ตำบลหนองหว้า ดำเนินการตรวจวัด เมื่อวันที่ 5-8 มกราคม 2568 ดังรายละเอียดในบทที่ 3	-	ภาคผนวก ค-1
1.3 ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ควบคุมมลภาวะอากาศ	- Multi cyclone	- ทางโครงการได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมมลภาวะอากาศให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ	-	ภาคผนวก ค
2. คุณภาพน้ำทิ้ง				
- pH - SS - Oil & Grease - BOD - COD	- บ่อพักน้ำทิ้ง	- ทางโครงการได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งในพารามิเตอร์ pH, SS, Oil & Grease, BOD และ COD โดยดำเนินการเก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567 ดังรายละเอียดในบทที่ 3	-	ภาคผนวก ค-1

ตารางที่ 2-2: (ต่อ) ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คุณค่าสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	อ้างอิง
3. ระดับเสียงในชุมชน				
- ตรวจวัดในรูป L_{eq} 24 ชั่วโมง	- จำนวน 1 จุด คือ บริเวณวัดหนองโพ ตำบลหนองโพ	- ทางโครงการได้ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงในชุมชน L_{eq} 24 ชั่วโมง จำนวน 1 จุด บริเวณวัดหนองโพ ตำบลหนองโพ ดำเนินการเก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 5-8 มกราคม 2568 ดังรายละเอียดในบทที่ 3	-	ภาคผนวก ค-1
4. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย				
4.1 การตรวจสอบสุขภาพของพนักงาน - ตรวจกรู๊ปเลือด - สภาพการทำงานของปอด - ตรวจสายตา - ตรวจการได้ยิน	- พนักงานทุกคน	- ทางโครงการได้ดำเนินการตรวจสอบสุขภาพของพนักงานปีละ 1 ครั้ง ล่าสุดเมื่อวันที่ 20-22 สิงหาคม 2567	-	ภาคผนวก ด
4.2 ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน - ระดับเสียง	- บริเวณที่มีระดับเสียงดัง 85 dB(A) เช่น ชุตลูกหีบ เป็นต้น	- โครงการดำเนินการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดำเนินการครั้งล่าสุดเมื่อเดือนกันยายน และเดือนธันวาคม 2567	-	ภาคผนวก ค-1
4.3 การบันทึกอุบัติเหตุ - สาเหตุ - จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ - ความเสียหายต่อทรัพย์สิน/ระดับความรุนแรง - การแก้ไขปัญหา	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการบันทึกอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในบริเวณพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งมีการติดตั้งป้ายแสดงสถิติความปลอดภัยไว้ในโครงการ	-	รูปที่ 2-35 และภาคผนวก ฎ-6

ตารางที่ 2-2: (ต่อ) ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คุณค่าสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	อ้างอิง
4.4 ความปลอดภัย - การลัดวงจรไฟฟ้า - อุณหภูมิ - การทำงานของระบบระบายอากาศ - สภาพการกักเก็บ	- รอบลานกองเก็บกากอ้อย - ถังเก็บกากกากน้ำตาล - ถังเก็บกากกากน้ำตาล - ถังเก็บกากกากน้ำตาล	- โครงการได้ทำการบันทึกด้านความปลอดภัยภายในบริเวณพื้นที่โครงการ	-	ภาคผนวก ฏ-7

ที่มา: ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษัท น้ำตาลทรายเกษตรไทย จำกัด อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ที่ วว 0804/2199 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2541


และมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ภาคผนวก ข)



รูปที่ 2-1: การติดตั้งระบบ Multi cyclone-Wet Scrubber และ Multi cyclone-ESP




รูปที่ 2-3: ปลุกต้นไม้ภายในโครงการ

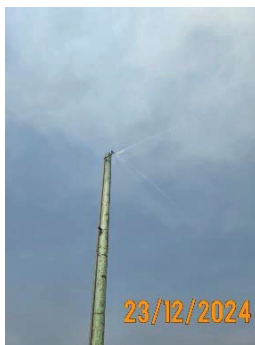

รูปที่ 2-2: การฉีดพรมน้ำบริเวณกองกากอ้อย



รูปที่ 2-4: การปลูกต้นไม้ทรงสูงบริเวณรอบรั้วโครงการ และตาข่ายป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง

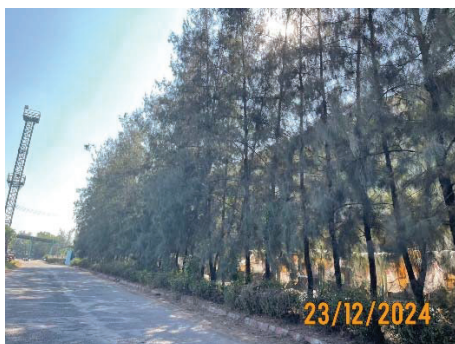

รูปที่ 2-5: แนวต้นสนสลัดพินปลา
รอบพื้นที่โครงการ



(บ่อ 1)
รูปที่ 2-6: ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร





(บ่อ 2)



(บ่อ 3)



(บ่อ 4)



(บ่อ 5)



(บ่อ 6)



(บ่อ 7)



(บ่อ 8)



(บ่อ 9)

รูปที่ 2-6: ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร (ต่อ)



รูปที่ 2-7: การยกระดับขอบบ่อบำบัดน้ำเสีย
สูงเหนือระดับพื้นที่โรงงาน



รูปที่ 2-8: แนวคันดินรอบบ่อบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 2-9: บ่อรองรับน้ำเหลือของบริเวณ
ข้อต่อต่างๆ



รูปที่ 2-10 : บ่อเกรอะ-บ่อซึม



รูปที่ 2-11: ห้องควบคุม (Control Room)
บริเวณแผนกไฟฟ้าผลิต



รูปที่ 2-12: ป้ายเตือนสวมเครื่องป้องกันเสียง



รูปที่ 2-13: จุดตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุก



รูปที่ 2-14: พื้นที่จอดรถบรรทุกของโครงการ



รูปที่ 2-15: เจ้าหน้าที่คอยรักษาความปลอดภัยและควบคุมการเข้า-ออกของรถภายในโรงงาน



รูปที่ 2-16: ป้ายจำกัดความเร็ว



รูปที่ 2-17: ป้ายเตือนบริเวณทางเข้า-ออกโรงงาน



รูปที่ 2-18: ถนนในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 2-19: รางระบายน้ำฝน



รูปที่ 2-20: บ่อพักน้ำดิบ



รูปที่ 2-21: ถังเก็บกักกากน้ำตาล



รูปที่ 2-22: ร่องระบายลงสู่บ่อบำบัดน้ำเสียรอบถังเก็บกักกากน้ำตาล



รูปที่ 2-23: เชื้อนคอนกรีตรอบถังเก็บกากน้ำตาล



รูปที่ 2-24: ลานกองเก็บกากอ้อย



รูปที่ 2-25: สถานที่จัดเก็บ Lead acetate



รูปที่ 2-26: ถังเก็บขยะมูลฝอยภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 2-27: พื้นที่สีเขียวบริเวณโรงงาน



รูปที่ 2-28: การจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงใกล้กับ
ลานกองเก็บกากอ้อย



รูปที่ 2-29: การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันของพนักงาน



รูปที่ 2-30: ป้ายเตือนเรื่องความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ทำงาน



รูปที่ 2-31: บริเวณห้องพยาบาลและรถพยาบาล



รูปที่ 2-32: ถังน้ำยาเคมีดับเพลิง



รูปที่ 2-33: สัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้



รูปที่ 2-34: Fire Hose Cabinet



รูปที่ 2-35: ป้ายแสดงสถิติความปลอดภัย

บทที่ 3

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.1 บทนำ

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้ บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ใน มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทางบริษัทที่ปรึกษา ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย ตามแผนการติดตามตรวจสอบที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดการดำเนินการดังตารางที่ 3-1 เมื่อเดือนกันยายน เดือนธันวาคม 2567 และเดือนมกราคม 2568 โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ดังนี้

- คุณภาพอากาศ
- ระดับเสียงโดยทั่วไป
- ระดับเสียงในบริเวณการทำงาน
- คุณภาพน้ำทิ้ง

ซึ่งมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังตารางที่ 3-1

ตารางที่ 3-1: รายละเอียดแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด	ชื่อจุดตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	วิธีเก็บตัวอย่าง,วิธีทดสอบ
1. คุณภาพอากาศ	- บริเวณวัดหัวหว้า - บริเวณวัดหนองโพ	Particulate matter less than or Gravimetric Equal 10 micrometers (PM 10)	Gravimetric
		NO _x	NO _x Analyzer API Model 200A
2. ระดับเสียงโดยทั่วไป	- บริเวณวัดหนองโพ	L _{eq} 24 hr., L _{dn} , L _{max}	Sound Level Recording
3. ระดับเสียงในบริเวณการทำงาน	- บริเวณพื้นที่การทำงาน 1 จุดตรวจวัด	L _{eq} 8 hr., L _{max}	Sound Level Recording
4. คุณภาพน้ำทิ้ง	- บริเวณบ่อบำบัดน้ำทิ้ง	pH	Electrometric Method
		Suspended Solids	Dried at 103-105°C Method
		Oil & Grease	Partition gravimetric method
		BOD ₅	Azide Modification Method
		COD	Close Reflux Method

ที่มา: บริษัท วอเตอร์ อินเด็คซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2568

โครงการเปิดฤดูหีบประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้โครงการไม่ได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศ และระดับเสียงในชุมชน ในช่วงเดือนธันวาคม 2567 เนื่องจากเหตุผลด้านความพร้อมในการลงพื้นที่เข้าโรงงานของบริษัทที่จะเข้าดำเนินการตรวจวัด ซึ่งสามารถดำเนินการโดยเร็วที่สุดในช่วงต้นเดือนมกราคม 2568 ในช่วงวันที่ 6-7 มกราคม 2568

3.2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ

3.2.1 การเก็บตัวอย่างและวิธีการตรวจวัด

การเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀)

ใช้เครื่องมือเก็บตัวอย่างชนิด High Volume Air Sampler และหัวคัดเลือกขนาดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Size Selective Inlet) ซักตัวอย่างโดยการสูบอากาศผ่านส่วนหัวคัดเลือกขนาดฝุ่นละออง แล้วผ่านกระดาศกรองชนิด Glass Fiber Filter ด้วยอัตราประมาณ 1.132 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ที่ความสูงของช่องชักตัวอย่าง 1.5 - 6.0 เมตรจากพื้น แล้วชั่งน้ำหนักกระดาศกรอง (หลังจากอบกระดาศกรอง เพื่อไล่ความชื้นแล้ว) ทั้งก่อนและหลังเก็บตัวอย่าง เพื่อหาน้ำหนักสุทธิ (มวล) ของ PM₁₀ ที่เก็บรวบรวมได้ โดยปริมาตรทั้งหมดที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างต้องปรับแก้ค่าตามสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความกดของอากาศ 760 มิลลิเมตรปรอท

การเก็บตัวอย่างปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen Dioxide)

ทำการตรวจวัดโดยใช้เครื่อง NO_x Analyzer ยี่ห้อ API Model 200A หลักการตรวจวัดเป็นไปตามวิธีมาตรฐาน Chemiluminescence สามารถตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนในบรรยากาศได้โดยทางอ้อม ด้วยวิธีการตรวจวัดความเข้มของแสงหรือเทียบแสง โดยตรวจวัดความเข้มของแสงที่ความยาวคลื่นมากกว่า 600 นาโนเมตร ซึ่งเป็นผลมาจากปฏิกิริยาเคมีเรืองแสง ระหว่างไนตริกออกไซด์กับโอโซน โดยในขั้นตอนแรก Converter จะเปลี่ยน NO จากนั้น NO ที่มีอยู่ทั่วไปในอากาศในบรรยากาศร่วมกับ NO₂ จะผ่าน Converter โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทำให้ความเข้มข้นทั้งหมดที่เกิดของ NO_x เท่ากับผลรวมของ NO กับ NO₂ หรือ (NO+NO₂) โดยตัวอย่างอากาศที่ผ่านเข้ามาจะถูกวัดเช่นกัน โดยไม่ผ่าน Converter ซึ่งผลการตรวจวัดของ NO ประการหลังนี้ จะถูกลบออกจากผลรวมของ NO+NO₂ ก่อนหน้านั้น

3.2.2 ผลการตรวจวัด

ผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศ ได้ทำการตรวจวัดในระหว่างวันที่ 5-8 มกราคม 2568 ดังภาคผนวก ค-1 และรายละเอียดในตารางที่ 3-2

ตารางที่ 3-2: สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ดัชนีตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด		มาตรฐาน	หน่วย
		วัดหนองโพ	วัดหัวหว้า		
Particulate matter less than or Gravimetric Equal 10 micrometers	5-6 มกราคม 68	0.0498	0.0287	0.12 ^{1/}	mg/m ³
	6-7 มกราคม 68	0.0519	0.0355		
	7-8 มกราคม 68	0.0436	0.0364		
Nitrogen Dioxide	5-6 มกราคม 68	0.0065-0.0177	0.0059-0.0122	0.17 ^{2/}	ppm
	6-7 มกราคม 68	0.0064-0.0207	0.0068-0.0128		
	7-8 มกราคม 68	0.0058-0.0211	0.0058-0.0115		

มาตรฐาน: ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

:^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ที่มา: บริษัท วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2568

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 3-3 และรูปที่ 3-1 ถึงรูปที่ 3-3

ตารางที่ 3-3: สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	PM10 (mg/m ³)		NO ₂ (ppm)	
	วัดหนองโพ	วัดหัวหว้า	วัดหนองโพ	วัดหัวหว้า
2-3 มี.ค. 63	0.0081	0.0566	0.0010-0.0061	0.0170-0.0620
3-4 มี.ค. 63	0.0239	0.0496	0.0012-0.0085	0.0100-0.0760
4-5 มี.ค. 63	0.0189	0.0509	0.0019-0.0112	0.0170-0.0780
1-2 ธ.ค. 63	0.0658	0.0941	0.0006-0.0108	0.0023-0.0083
2-3 ธ.ค. 63	0.0655	0.0915	0.0023-0.0079	0.0023-0.0126
3-4 ธ.ค. 63	0.0783	0.0685	0.0019-0.0120	0.0021-0.0097
23-24 มี.ค. 64	0.0245	0.0301	0.0060-0.0360	0.0020-0.0120
24-25 มี.ค. 64	0.0294	0.0376	0.0050-0.0190	0.0040-0.0290
25-26 มี.ค. 64	0.0275	0.0344	0.0030-0.0210	0.0040-0.0350
1-2 ธ.ค. 64	0.0492	0.0310	0.0090-0.0158	0.0066-0.0152
2-3 ธ.ค. 64	0.0400	0.0202	0.0102-0.0188	0.0075-0.0232
3-4 ธ.ค. 64	0.0412	0.0251	0.0060-0.0190	0.0043-0.0154
มาตรฐาน	0.12 ^{1/}		0.17 ^{2/}	


ตารางที่ 3-3: (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	PM10 (mg/m ³)		NO ₂ (ppm)	
	วัดหนองโพ	วัดหัวหว้า	วัดหนองโพ	วัดหัวหว้า
1-2 มี.ค. 65	0.0986	0.0628	0.0083-0.0266	0.0087-0.0185
2-3 มี.ค. 65	0.1003	0.0615	0.0094-0.0315	0.0082-0.0258
3-4 มี.ค. 65	0.0957	0.0553	0.0087-0.0272	0.0054-0.0177
15-16 ธ.ค. 65	0.0341	0.0296	0.0064-0.0275	0.0069-0.0128
16-17 ธ.ค. 65	0.0494	0.0543	0.0050-0.0290	0.0062-0.0217
17-18 ธ.ค. 65	0.0545	0.0633	0.0053-0.0315	0.0072-0.0168
7-8 มี.ค. 66	0.0893	0.0680	0.0029-0.218	0.0039-0.0166
8-9 มี.ค. 66	0.0781	0.0663	0.0022-0.0246	0.0035-0.0143
9-10 มี.ค. 66	0.0814	0.0644	0.0030-0.0263	0.0032-0.0134
5-6 ธ.ค. 66	0.0452	0.0406	0.0041-0.0185	0.0055-0.0117
6-7 ธ.ค. 66	0.0470	0.0538	0.0036-0.0225	0.0070-0.0194
7-8 ธ.ค. 66	0.0458	0.0417	0.0030-0.0187	0.0080-0.0135
4-5 มี.ค. 67	0.0487	0.0329	0.0073-0.0267	0.0035-0.0122
5-6 มี.ค. 67	0.0541	0.0344	0.0066-0.0268	0.0052-0.0142
6-7 มี.ค. 67	0.0585	0.0446	0.0090-0.0275	0.0052-0.0129
5-6 ม.ค. 68	0.0498	0.0287	0.0065-0.0177	0.0059-0.0122
6-7 ม.ค. 68	0.0519	0.0355	0.0064-0.0207	0.0068-0.0128
7-8 ม.ค. 68	0.0436	0.0364	0.0058-0.0211	0.0058-0.0115
มาตรฐาน	0.12 ^{1/}		0.17 ^{2/}	


มาตรฐาน: ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

: ^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป


ที่มา: รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 และบริษัท วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2568

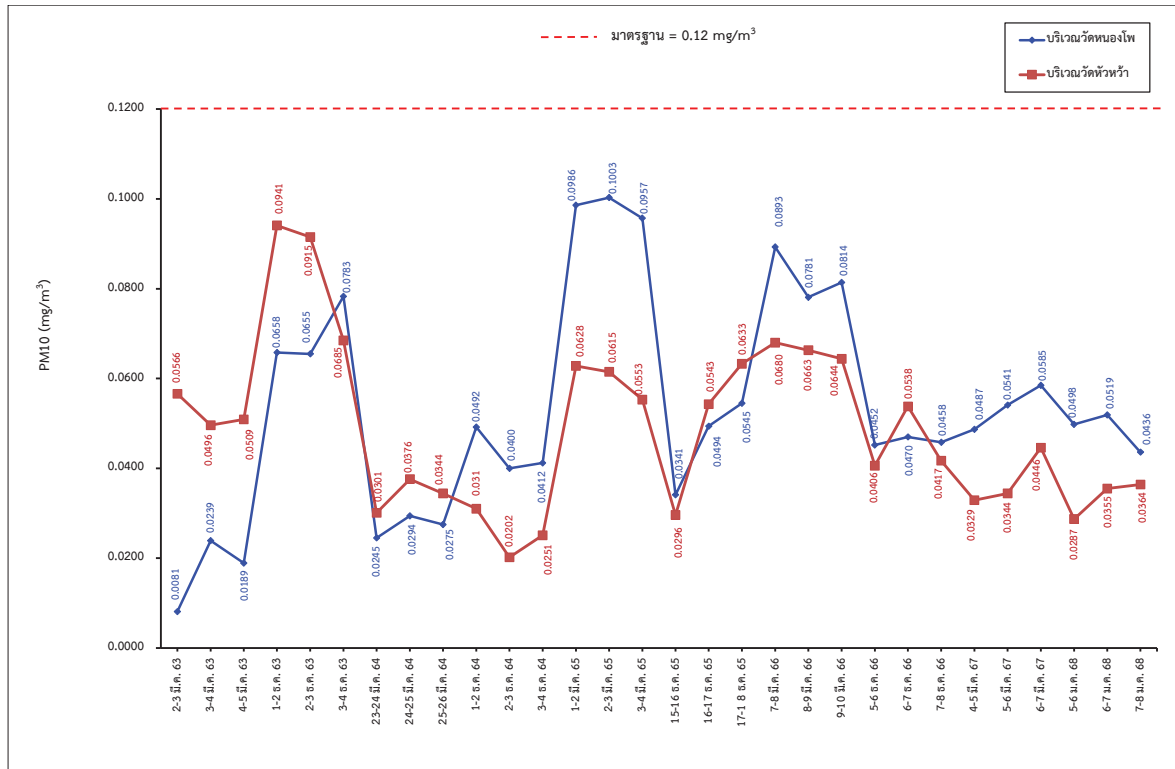

รูปที่ 3-1: กราฟผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ที่สถานีต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน

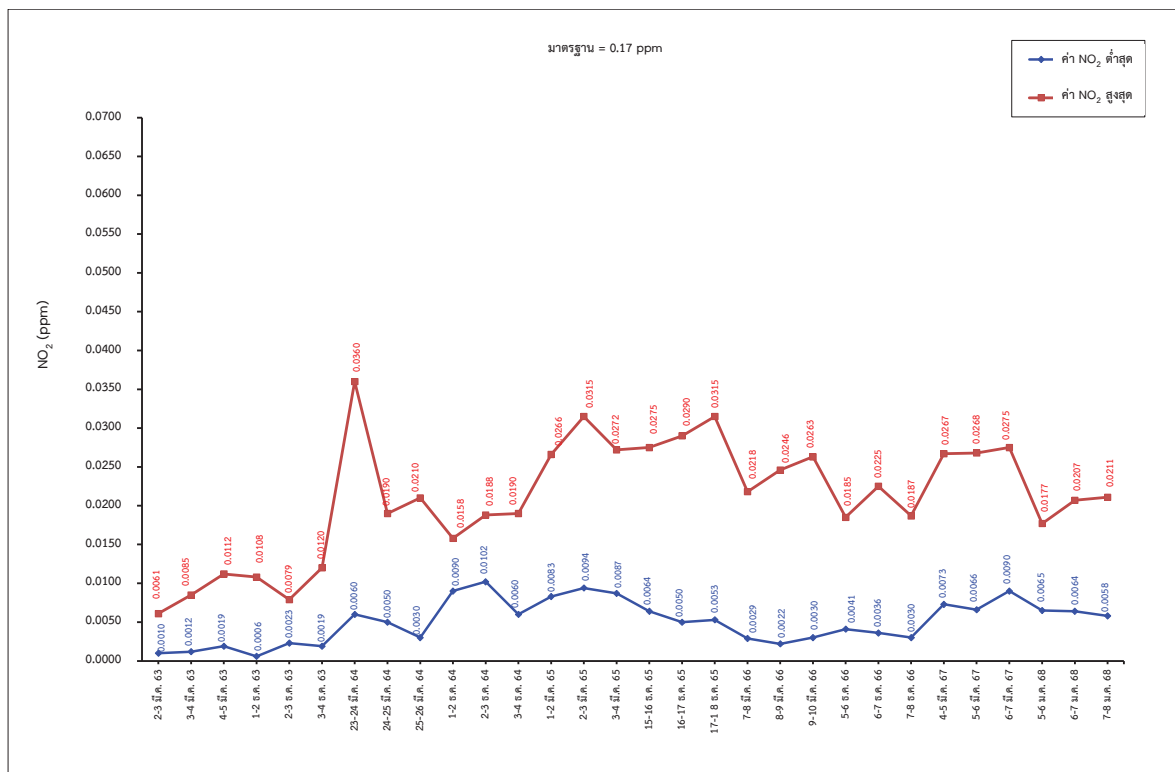

รูปที่ 3-2: กราฟผลการตรวจวัดไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) บริเวณวัดหนองโพ ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน

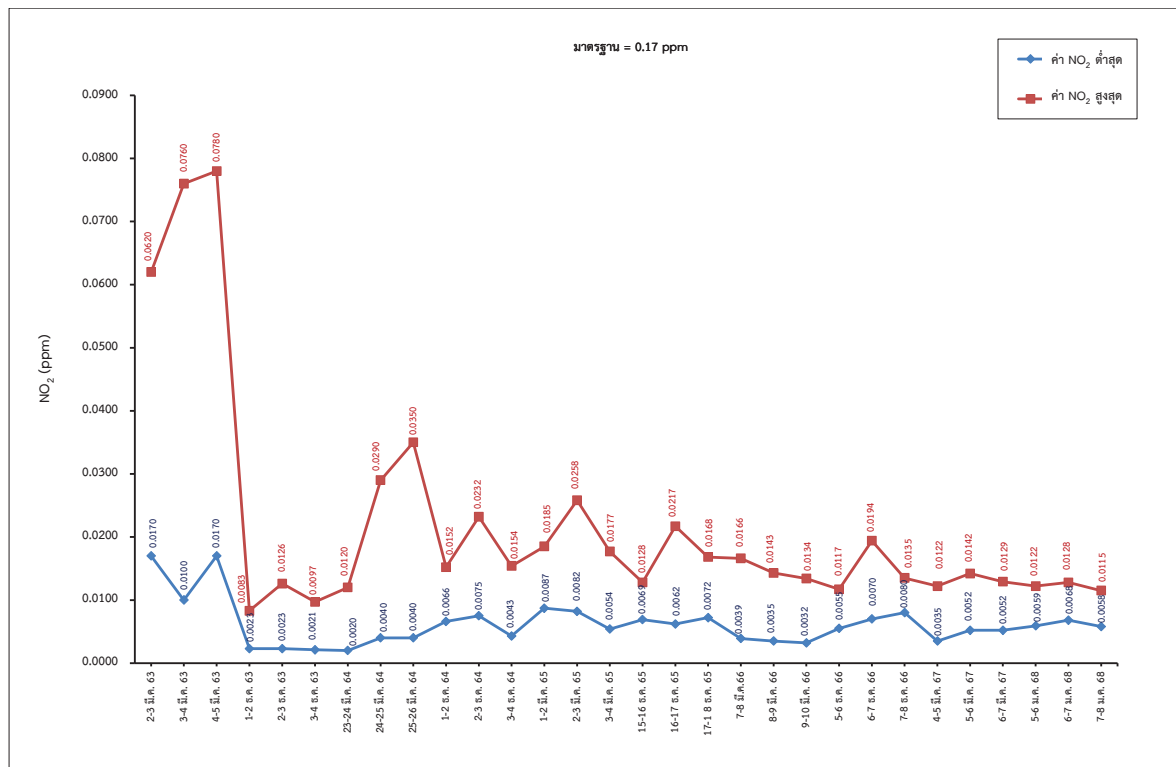

รูปที่ 3-3: กราฟผลการตรวจวัดไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) บริเวณวัดหัวหว้า ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน

3.2.3 สรุปผลการตรวจวัด

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulate matter less than or equal 10 micron; PM10) ตรวจวัด 2 สถานี (รูปที่ 3-4) คือ บริเวณวัดหนองโพ และบริเวณวัดหัวหว้า โดยตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง ซึ่งผลการตรวจวัดเดือนมกราคม 2568 (ตารางที่ 3-2) ของสถานีตรวจวัดบริเวณวัดหนองโพ มีค่า 0.0436-0.0519 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และสถานีตรวจวัดบริเวณวัดหัวหว้า มีค่า 0.0287-0.0364 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และผลการตรวจวัดในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน (เดือนมกราคม 2568) (รูปที่ 3-1) ของสถานีตรวจวัดบริเวณวัดหนองโพ มีค่า 0.0081-0.1003 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และสถานีตรวจวัดบริเวณวัดหัวหว้า มีค่า 0.0202-0.0941 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อนำค่าที่ได้เปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พบว่า ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ทั้ง 2 สถานีที่ตรวจวัด มีค่าอยู่ในค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งมาตรฐานกำหนดให้มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ต้องไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen Dioxide; NO₂) ตรวจวัด 2 สถานี คือ บริเวณวัดหนองโพ และบริเวณวัดหัวหว้า โดยตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง ซึ่งผลการตรวจวัดเดือนมกราคม 2568 (ตารางที่ 3-2) ของสถานีตรวจวัดบริเวณวัดหนองโพ ค่าอยู่ในช่วง 0.0058-0.0211 ppm (ส่วนในล้านส่วน) และสถานีตรวจวัดบริเวณวัดหัวหว้า มีค่าอยู่ในช่วง 0.0058-0.0128 ppm (ส่วนในล้านส่วน) และผลการตรวจวัดในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน (เดือนมกราคม 2568) (รูปที่ 3-2 และ รูปที่ 3-4) ของสถานีตรวจวัดบริเวณวัดหนองโพ มีค่าอยู่ในช่วง 0.0006-

0.0360 ppm (ส่วนในล้านส่วน) และสถานีตรวจวัดบริเวณวัดหัวหว้า มีค่าอยู่ในช่วง 0.0020-0.0780 ppm (ส่วนในล้านส่วน) เมื่อนำค่าที่ได้เปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป พบว่า ปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ทั้ง 2 สถานีที่ตรวจวัด มีค่าอยู่ในค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งมาตรฐานกำหนดให้มีปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ ในเวลา 1 ชั่วโมง ต้องไม่เกิน 0.17 ppm



(1) ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณวัดหนองโพ



(2) ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณวัดหัวหว้า

รูปที่ 3-4: ตรวจวัดคุณภาพอากาศ

3.3 การติดตามตรวจวัดระดับเสียงในชุมชน

3.3.1 วิธีการตรวจวัด

ในการตรวจวัดระดับเสียง (L_{eq} 24 hr., L_{max} และ L_{dn} 24 hr.) ดำเนินการตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดระดับเสียง ซึ่งตัวเครื่องและแบตเตอรี่ จะถูกจัดเก็บอยู่ในกล่องกันน้ำขนาดประมาณ 20x40x20 ซม. (กว้างxยาวxสูง) จำนวนจุดละ 1 เครื่อง การติดตั้งจะวางกล่องไว้ที่ฐานของจุดตรวจวัด แล้วเดินสายและหัวรับสัญญาณเสียงเข้ากับขาตั้งสูงประมาณ 1.5 เมตร และผูกยึดขาตั้งให้ติดแน่นกับเสา ติดป้ายแจ้งขนาด A4 ระบุการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้กรณีเกิดปัญหาขัดข้อง

3.3.2 ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hr.) ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) และระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันและกลางคืน (L_{dn}) ทำการตรวจวัดในระหว่างวันที่ 5-8 มกราคม 68 ดังภาคผนวก ค-1 และรายละเอียดในตารางที่ 3-4

ตารางที่ 3-4: สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียง (L_{eq} 24 hr., L_{max} และ L_{dn} 24 hr.) บริเวณวัดหนองโพ

ดัชนีตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (วัดหนองโพ)	มาตรฐาน	หน่วย
L_{eq} 24 hr.	5-6 มกราคม 68	66.5	70 ^{1/}	dB(A)
	6-7 มกราคม 68	67.3		
	7-8 มกราคม 68	67.4		
L_{max}	5-6 มกราคม 68	95.8	115 ^{1/}	dB(A)
	6-7 มกราคม 68	95.4		
	7-8 มกราคม 68	93.8		
L_{dn} 24 hr.	5-6 มกราคม 68	68.8	-	dB(A)
	6-7 มกราคม 68	69.4		
	7-8 มกราคม 68	71.4		

มาตรฐาน: ^{1/} ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ที่มา: บริษัท วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2568

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 3-5 และรูปที่ 3-5 ถึงรูปที่ 3-8

ตารางที่ 3-5: สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียง (L_{eq} 24 hr., L_{max} และ L_{dn} 24 hr.) บริเวณวัดหนองโพ ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน

ดัชนีตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (วัดหนองโพ)	มาตรฐาน	หน่วย
L_{eq} 24 hr.	2-3 มี.ค. 63	57.6	70 ^{1/}	dB(A)
	3-4 มี.ค. 63	57.5		
	4-5 มี.ค. 63	59.3		
	1-2 ธ.ค. 63	54.2		
	2-3 ธ.ค. 63	56.6		
	3-4 ธ.ค. 63	56.2		
	23-24 มี.ค. 64	54.0		
	24-25 มี.ค. 64	53.3		
	25-26 มี.ค. 64	56.2		
	1-2 ธ.ค. 64	57.7		
	2-3 ธ.ค. 64	54.0		
	3-4 ธ.ค. 64	55.5		
	1-2 มี.ค. 65	62.0		
	2-3 มี.ค. 65	58.2		
	3-4 มี.ค. 65	64.5		
	15-16 ธ.ค. 65	60.3		
	16-17 ธ.ค. 65	59.3		
	17-18 ธ.ค. 65	59.1		
	7-8 มี.ค. 66	58.3		
	8-9 มี.ค. 66	55.7		
	9-10 มี.ค. 66	57.1		
	5-6 ธ.ค. 66	64.9		
	6-7 ธ.ค. 66	65.2		
	7-8 ธ.ค. 66	66.3		
	4-5 มี.ค. 67	60.0		
	5-6 มี.ค. 67	60.9		
	6-7 มี.ค. 67	60.0		
	5-6 ม.ค. 68	66.5		
	6-7 ม.ค. 68	67.3		
	7-8 ม.ค. 68	67.4		

ตารางที่ 3-5 : (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียง (L_{eq} 24 hr., L_{max} และ L_{dn} 24 hr.) บริเวณวัดหนองโพ
ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน


ดัชนีตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (วัดหนองโพ)	มาตรฐาน	หน่วย
L_{max}	2-3 มี.ค. 63	98.4	115 ^{1/}	dB(A)
	3-4 มี.ค. 63	90.4		
	4-5 มี.ค. 63	89.4		
	1-2 ธ.ค. 63	90.5		
	2-3 ธ.ค. 63	98.7		
	3-4 ธ.ค. 63	97.8		
	23-24 มี.ค. 64	98.2		
	24-25 มี.ค. 64	95.2		
	25-26 มี.ค. 64	91.4		
	1-2 ธ.ค. 64	99.9		
	2-3 ธ.ค. 64	98.3		
	3-4 ธ.ค. 64	97.5		
	1-2 มี.ค. 65	101.4		
	2-3 มี.ค. 65	100.4		
	3-4 มี.ค. 65	102.4		
	15-16 ธ.ค. 65	96.3		
	16-17 ธ.ค. 65	96.4		
	17-18 ธ.ค. 65	97.7		
	7-8 มี.ค. 66	96.6		
	8-9 มี.ค. 66	93.8		
	9-10 มี.ค. 66	94.8		
	5-6 ธ.ค. 66	103.4		
	6-7 ธ.ค. 66	105.5		
	7-8 ธ.ค. 66	104.3		
	4-5 มี.ค. 67	107.3		
	5-6 มี.ค. 67	105.5		
	6-7 มี.ค. 67	106.6		
	5-6 ม.ค. 68	95.8		
	6-7 ม.ค. 68	95.4		
	7-8 ม.ค. 68	93.8		

ตารางที่ 3-5 : (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียง (L_{eq} 24 hr., L_{max} และ L_{dn} 24 hr.) บริเวณวัดหนองโพ
ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน


ดัชนีตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (วัดหนองโพ)	มาตรฐาน	หน่วย
L_{dn} 24 hr.	2-3 มี.ค. 63	62.1	-	dB(A)
	3-4 มี.ค. 63	62.8		
	4-5 มี.ค. 63	66.0		
	1-2 ธ.ค. 63	58.0		
	2-3 ธ.ค. 63	58.5		
	3-4 ธ.ค. 63	58.4		
	23-24 มี.ค. 64	59.9		
	24-25 มี.ค. 64	60.7		
	25-26 มี.ค. 64	62.0		
	1-2 ธ.ค. 64	59.3		
	2-3 ธ.ค. 64	57.4		
	3-4 ธ.ค. 64	59.1		
	1-2 มี.ค. 65	64.0		
	2-3 มี.ค. 65	62.3		
	3-4 มี.ค. 65	66.7		
	15-16 ธ.ค. 65	69.0		
	16-17 ธ.ค. 65	67.1		
	17-18 ธ.ค. 65	66.6		
	7-8 มี.ค. 66	66.2		
	8-9 มี.ค. 66	61.5		
	9-10 มี.ค. 66	61.6		
	5-6 ธ.ค. 66	69.5		
	6-7 ธ.ค. 66	69.8		
	7-8 ธ.ค. 66	70.6		
	4-5 มี.ค. 67	61.8		
	5-6 มี.ค. 67	65.1		
	6-7 มี.ค. 67	61.7		
	5-6 ม.ค. 68	68.8		
	6-7 ม.ค. 68	69.4		
	7-8 ม.ค. 68	71.4		

มาตรฐาน: ^{1/} ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป


ที่มา: รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 และบริษัท วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2568

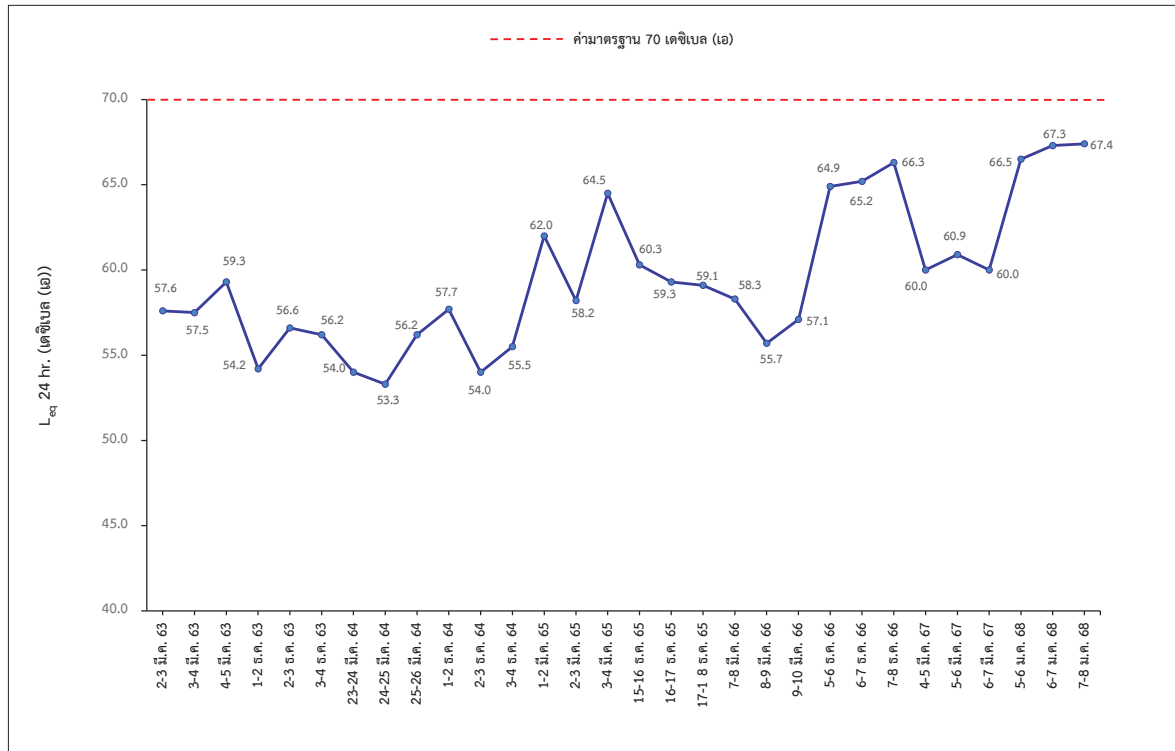

รูปที่ 3-5: กราฟผลการตรวจวัดเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hr.) บริเวณวัดหนองโพ ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน

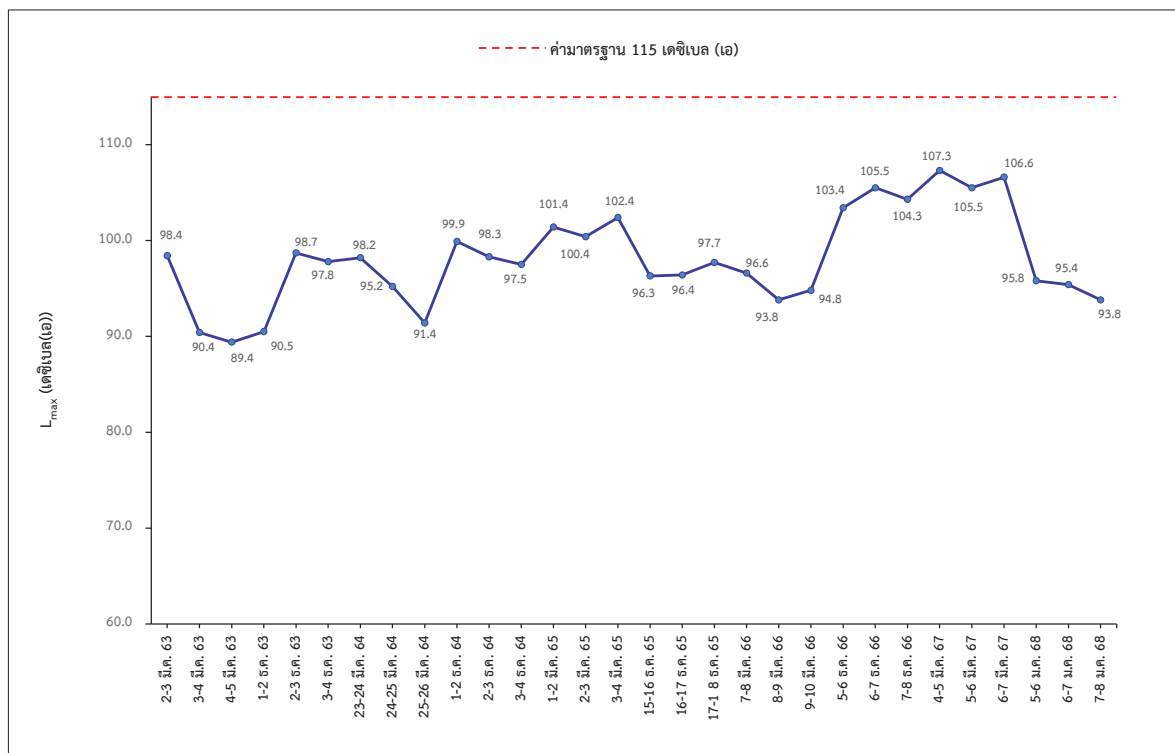

รูปที่ 3-6: กราฟผลการตรวจวัดเสียงสูงสุด (L_{max}) บริเวณวัดหนองโพ ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน

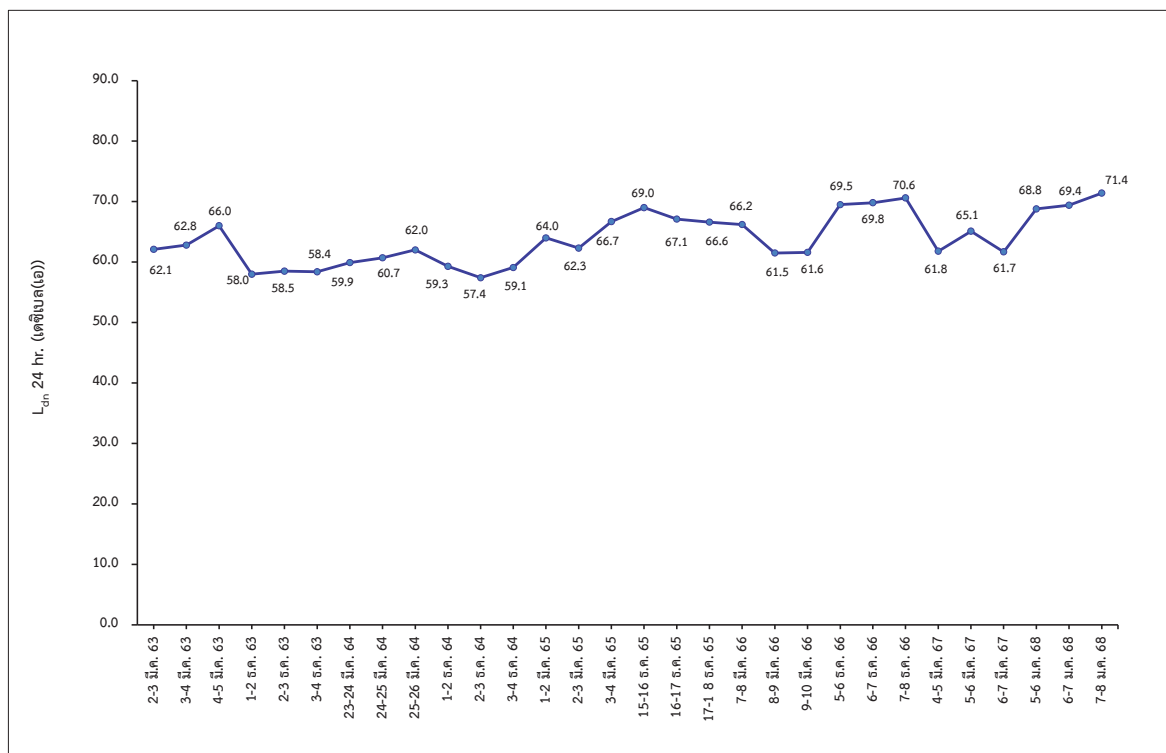

รูปที่ 3-7: กราฟผลการตรวจวัดเสียงกลางวันและกลางคืน (L_{dn} 24 hr.) บริเวณวัดหนองโพ ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน

3.3.3 สรุปผลการตรวจวัด

จากการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hr.) เป็นเวลา 3 วันต่อเนื่อง บริเวณวัดหนองโพ (รูปที่ 3-8) ซึ่งผลการตรวจวัดเดือนมกราคม 2568 (ตารางที่ 3-4) พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hr.) มีค่าเท่ากับ 60.5-67.4 เดซิเบล (เอ) และผลการตรวจวัดในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน (เดือนมกราคม 2568) (รูปที่ 3-5) พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hr.) มีค่าเท่ากับ 53.3-67.4 เดซิเบล (เอ) ซึ่งมีค่าอยู่ในค่ามาตรฐาน เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ที่กำหนดระดับเสียงทั่วไปเฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ต้องไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ) ทั้งนี้ทางโครงการจะควบคุมการดำเนินกิจกรรมการผลิตน้ำตาลทรายและปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเฝ้าระวังมิให้เกิดผลกระทบด้านเสียงต่อไป

จากการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) เป็นเวลา 3 วันต่อเนื่อง บริเวณวัดหนองโพ (รูปที่ 3-8) ซึ่งผลการตรวจวัดเดือนมกราคม 2568 (ตารางที่ 3-4) พบว่า ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) มีค่าเท่ากับ 93.8-95.8 เดซิเบล (เอ) และผลการตรวจวัดในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน (เดือนมกราคม 2568) (รูปที่ 3-6) พบว่า ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) มีค่าเท่ากับ 89.4-107.3 เดซิเบล (เอ) ซึ่งมีค่าอยู่ในค่ามาตรฐาน เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ที่กำหนดระดับเสียงสูงสุดต้องไม่เกิน 115 เดซิเบล (เอ)

จากการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันและกลางคืน (L_{dn}) เป็นเวลา 3 วันต่อเนื่อง บริเวณวัดหนองโพ (รูปที่ 3-8) ซึ่งผลการตรวจวัดเดือนมกราคม 2568 (ตารางที่ 3-4) พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันและกลางคืน (L_{dn}) มีค่าเท่ากับ 68.8-71.4 เดซิเบล (เอ) และผลการตรวจวัดในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน (เดือนมกราคม 2568) (รูปที่ 3-7) พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันและกลางคืน (L_{dn}) มีค่าเท่ากับ 57.4-71.4 เดซิเบล (เอ) ทั้งนี้ยังไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด



รูปที่ 3-8: ตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณวัดหนองโพ

3.4 การติดตามตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณการทำงาน

3.4.1 วิธีการตรวจวัด

ในการตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณการทำงาน ดำเนินการตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดระดับเสียง Sound Level Meter ซึ่งตัวเครื่องและแบตเตอรี่จะถูกจัดเก็บอยู่ในกล่องกันน้ำขนาดประมาณ 20x40x20 ซม. (กว้างxยาวxสูง) จำนวนจุดละ 1 เครื่อง การติดตั้งจะวางกล่องไว้ที่ฐานของจุดตรวจวัดแล้วเดินสายและหัวรับสัญญาณเสียงเข้ากับขาตั้งสูงประมาณ 1.5 เมตร เครื่องมือจะทำการประมวลผลการตรวจวัดเป็นระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (L_{eq} 1 hr.) จำนวน 8 ค่า ทั้งนี้ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ที่ได้มาคำนวณเป็นค่าระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (L_{eq} 8 hr.)

3.4.2 ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ทำการตรวจวัดในวันที่ 3 กันยายน 2567 และวันที่ 23 ธันวาคม 2567 ดังภาคผนวก ค-1 และรายละเอียดตารางที่ 3-6

ตารางที่ 3-6: สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณการทำงาน ประจำเดือนกันยายน และเดือนธันวาคม 2567

ชื่อจุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ดัชนีตรวจวัด		มาตรฐาน L _{eq} 8 hr. [dB (A)]	มาตรฐาน L _{max} L _{max} [dB (A)]
		L _{eq} 8 hr.	L _{max}		
พื้นที่การทำงาน (หม้อเคี่ยวน้ำตาล)	3 กันยายน 2567	69.0	109.8	90	-
	23 ธันวาคม 2567	73.2	109.4	90	-

มาตรฐาน: ค่ามาตรฐานระดับเสียงในสถานประกอบการ ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับ
ภาวะแวดล้อม

ที่มา: บริษัท วอเตอร์ อินเด็คซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2567


ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณการทำงานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน สามารถสรุปได้
ดังตารางที่ 3-7 และรูปที่ 3-9

ตารางที่ 3-7: สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณการทำงานในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน

ชื่อจุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ดัชนีตรวจวัด		มาตรฐาน ^{1/} L _{eq} 8 hr. dB (A)	มาตรฐาน L _{max} L _{max} dB (A)
		L _{eq} 8 hr.	L _{max}		
พื้นที่การทำงาน (หม้อเคี่ยวน้ำตาล)	4 มี.ค. 63	69.7	97.9	90	-
	29 มิ.ย. 63	64.8	94.6		
	28 ก.ย. 63	75.3	101.1		
	3 ธ.ค. 63	67.1	98.2		
	24 มี.ค. 64	63.1	92.8		
	21 มิ.ย. 64	66.4	93.2		
	6 ก.ย. 64	65.8	87.3		
	2 ธ.ค. 64	61.9	94.5		
	2 มี.ค. 65	73.9	99.1		
	16 มิ.ย. 65	61.8	92.3		
	12 ก.ย. 65	66.1	89.6		
	16 ธ.ค. 65	78.9	99.8		
	8 มี.ค. 66	77.4	95.8		
	16 มิ.ย. 66	68.0	104.2		
	7 ก.ย. 66	72.9	110.4		
	6 ธ.ค. 66	72.3	103.3		
	5 มี.ค. 67	71.1	108.4		
	10 มิ.ย. 67	69.6	98.6		
	3 ก.ย. 67	69.0	109.8		
	23 ธ.ค. 67	73.2	109.4		

มาตรฐาน: ค่ามาตรฐานระดับเสียงในสถานประกอบการ ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับ
ภาวะแวดล้อม

ที่มา: รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 และบริษัท วอเตอร์ อินเด็คซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2567

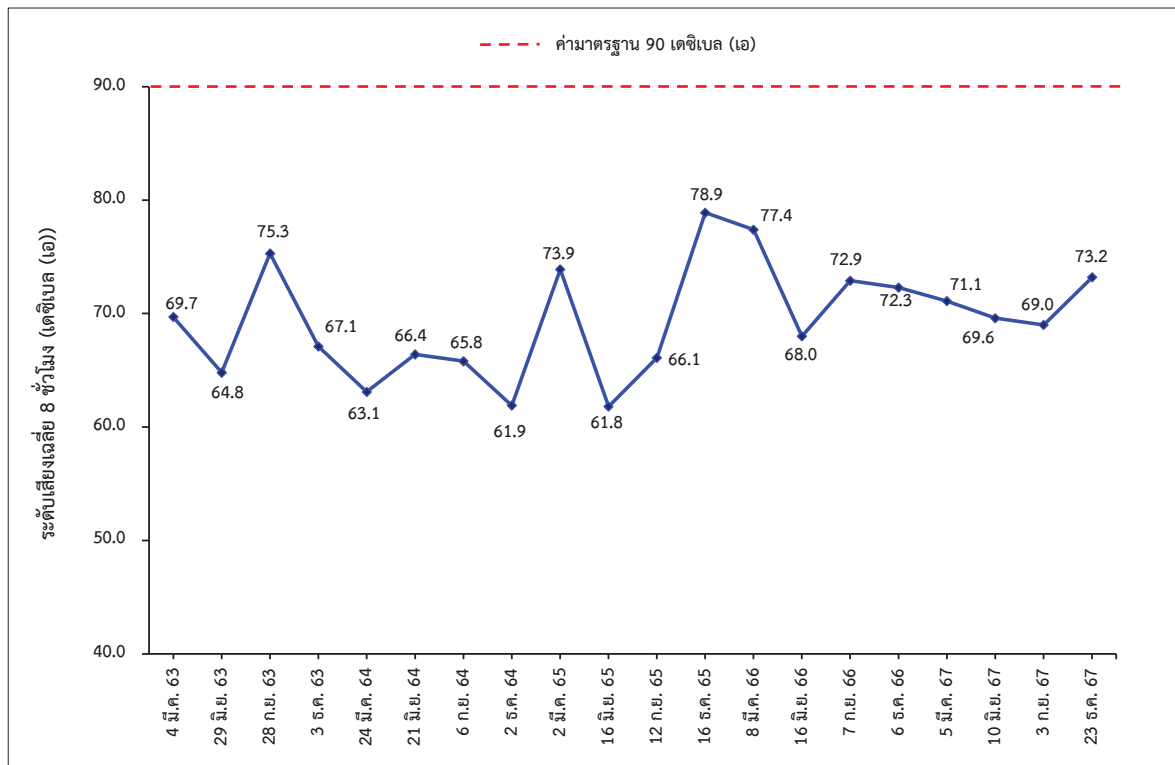

รูปที่ 3-9: กราฟผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมงในบริเวณการทำงาน ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน

3.4.3 สรุปผลการตรวจวัด

จากการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง บริเวณพื้นที่การทำงาน (หม้อเคียวน้ำตาล) (รูปที่ 3-10 และ รูปที่ 3-11) ซึ่งผลการตรวจวัดเดือนกันยายน และเดือนธันวาคม 2567 (ตารางที่ 3-6) พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่า 69.0 เดซิเบล (เอ) และ 73.2 เดซิเบล (เอ) ตามลำดับ และผลการตรวจวัดในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน (เดือนธันวาคม 2567) (รูปที่ 3-9) พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 61.8-78.9 เดซิเบล (เอ) เมื่อนำค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามกฎหมายกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2549 เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง และมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2546 เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งมาตรฐานกำหนดให้ระยะเวลาการทำงานใน 1 วัน ที่มีการทำงาน 8 ชั่วโมง ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานต้องไม่เกิน 90 เดซิเบล (เอ)



รูปที่ 3-10: ตรวจวัดระดับเสียง บริเวณหม้อเคี้ยวน้ำตาล วันที่ 3 กันยายน 2567



รูปที่ 3-11: ตรวจวัดระดับเสียง บริเวณหม้อเคี้ยวน้ำตาล วันที่ 23 ธันวาคม 2567

3.5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง

3.5.1 วิธีเก็บตัวอย่างและวิธีทดสอบ

เก็บตัวอย่างน้ำโดยวิธีการแบบจ้วง (Grab Sampling) โดยตัวอย่างที่เก็บได้ จะบรรจุใส่ขวดประเภทต่างๆ ดังนี้

รายการตรวจสอบ COD เก็บตัวอย่างด้วยขวดพลาสติกขนาด 500 มิลลิลิตร และเติมสารเคมี เพื่อรักษาสภาพตัวอย่าง โดยเติมกรดซัลฟูริก 1:1 ในอัตราส่วน 5 มิลลิลิตรต่อตัวอย่าง 500 มิลลิลิตร

รายการตรวจสอบ oil & Grease เก็บตัวอย่างด้วยขวดแก้วขนาด 1,000 มิลลิลิตรและเติมสารเคมี เพื่อรักษาสภาพตัวอย่าง โดยเติมกรดซัลฟูริก 1:1 ในอัตราส่วน 5 มิลลิลิตรต่อตัวอย่าง 1,000 มิลลิลิตร

รายการตรวจสอบอื่นๆ เก็บตัวอย่างด้วยพลาสติกขนาด 2,000 มิลลิลิตร

ทั้งนี้ค่า pH, Temperature จะทำการตรวจวัดที่ภาคสนามส่วนรายการตรวจสอบอื่นๆ จะนำกลับมาวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ โดยทั้งหมดจะถูกแช่ในถังน้ำแข็งเพื่อเก็บรักษาตัวอย่าง ก่อนนำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ภายใน 24 ชั่วโมง และทำการวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐานของ American Public Association

(APHA), American Water Works Association (AWWA) and Water Environment Federation (WEF) “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 24th Edition 2023.

3.5.2 ผลการตรวจสอบ

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง โดยทำการเก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567 ดังภาคผนวก ค-1 และรายละเอียดในตารางที่ 3-8

ตารางที่ 3-8: ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อกักน้ำทิ้ง

รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	มาตรฐาน	หน่วย
ความเป็นกรดต่าง (pH)	8.3	5.5-9.0	-
สารแขวนลอย (Suspended Solids)	8	≤ 50	มก./ล. (mg/l)
น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	< 3	≤ 5	มก./ล. (mg/l)
บีโอดี (BOD ₅)	6.4	≤ 20	มก./ล. (mg/l)
ซีโอดี (COD)	76	≤ 120	มก./ล. (mg/l)

มาตรฐาน: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560


ที่มา: บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2567

3.5.3 สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อกักน้ำทิ้ง (รูปที่ 3-12 และ รูปที่ 3-13) เมื่อนำผลการตรวจสอบเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 พบว่า ทุกพารามิเตอร์ที่ทำการวิเคราะห์มีค่าอยู่ในค่ามาตรฐานฯ ที่กำหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตามทางโรงงานไม่มีการระบายน้ำทิ้งออกนอกพื้นที่โรงงาน และจะทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งให้มีคุณภาพดีขึ้น รวมถึงจะควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งอย่างเคร่งครัด



รูปที่ 3-12: การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งบริเวณบ่อกักน้ำทิ้ง

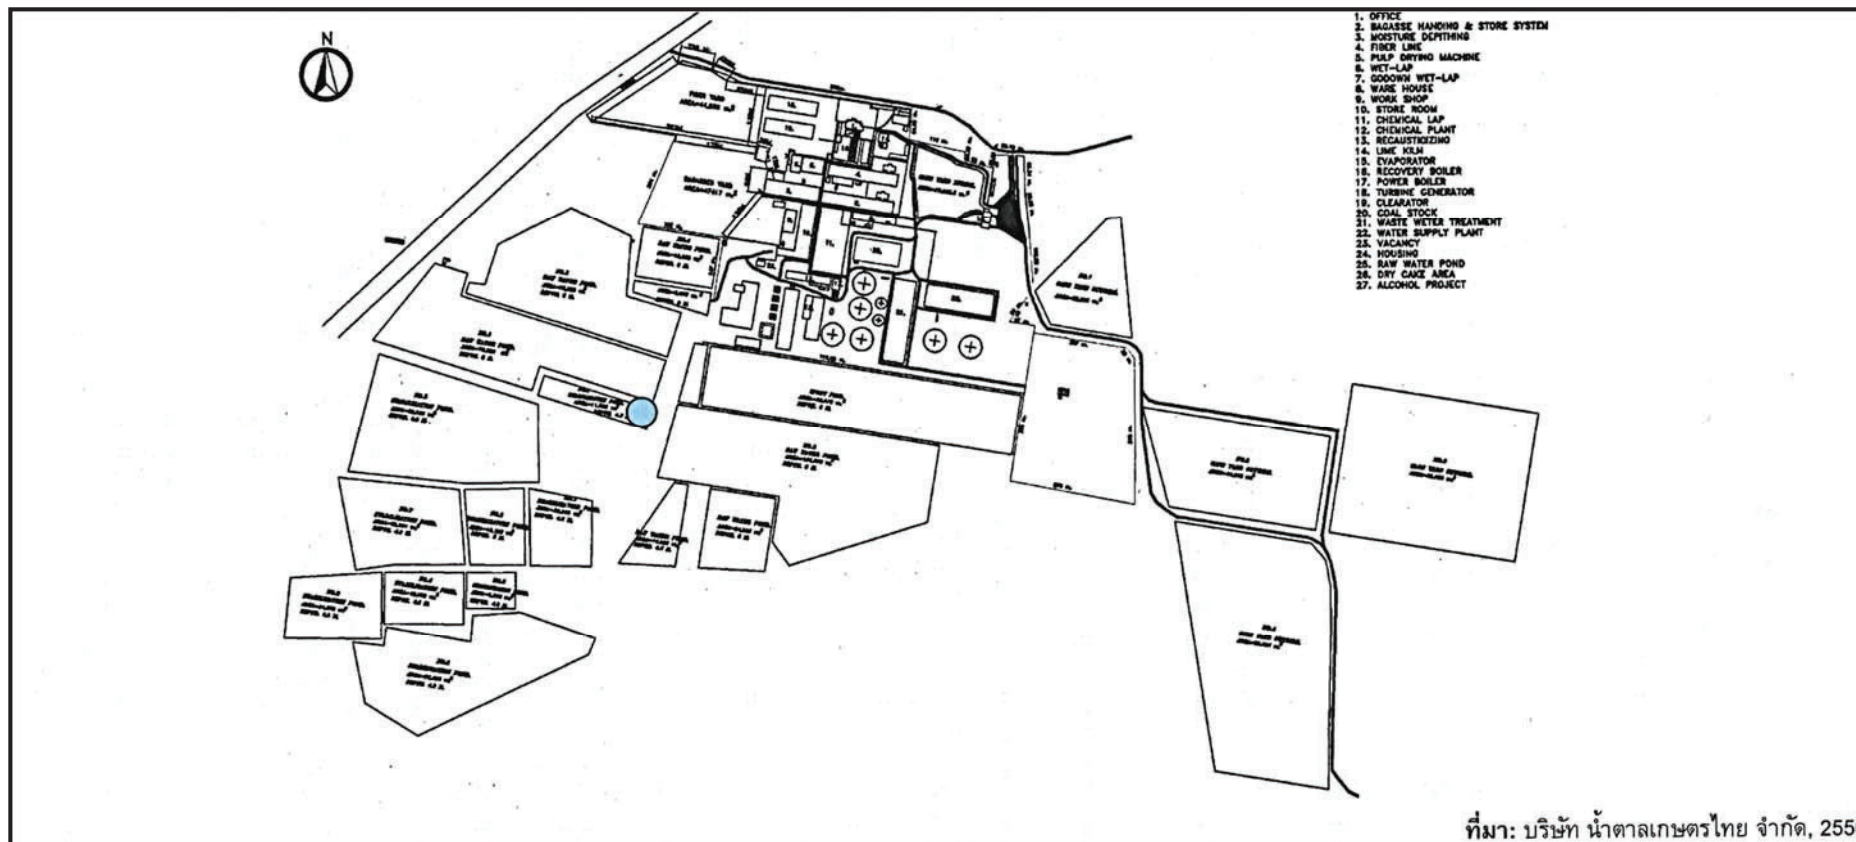

สัญลักษณ์

● บ่อพักน้ำทิ้ง

รูปที่ 3-13: แผนผังจุดติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในบ่อพักน้ำทิ้ง

3.5.4 ผลการเปรียบเทียบการติดตามตรวจสอบคุณลักษณะน้ำทิ้งในบ่อกักน้ำทิ้ง

ผลการเปรียบเทียบการติดตามตรวจสอบคุณลักษณะน้ำทิ้งในบ่อกักน้ำทิ้ง ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน (เดือนธันวาคม 2567) (ตารางที่ 3-9) พบว่า ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้งส่วนใหญ่มีค่าใกล้เคียงกัน ดังรูปที่ 3-14 ถึง รูปที่ 3-18 อย่างไรก็ตาม เมื่อนำผลมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กำหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ยกเว้น ค่าน้ำมันและไขมันในเดือนมีนาคม 2563 ค่าบีโอดีในเดือนมีนาคม 2563 และค่าซีโอดีในเดือนมีนาคม 2563 ที่มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานฯ ที่กำหนด ทั้งนี้ทางบริษัทที่ปรึกษาได้แจ้ง บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับผลน้ำดังกล่าว เพื่อจะได้ทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งให้มีคุณภาพดีขึ้น และควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในค่ามาตรฐานอยู่เสมอ


ตารางที่ 3-9: สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณลักษณะน้ำทิ้งในบ่อกักน้ำทิ้ง โครงการโรงงานน้ำตาลทราย ของบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือน มีนาคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2567

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ดัชนี				
	ความเป็นกรดและด่าง	สารแขวนลอย (มก./ล.)	น้ำมันและไขมัน (มก./ล.)	บีโอดี (มก./ล.)	ซีโอดี (มก./ล.)
4 มี.ค. 63	8.1	41.0	12.0 ^{2/}	24.0 ^{2/}	142.0 ^{2/}
3 ธ.ค. 63	7.8	16.0	4.0	8.6	76.0
23 มี.ค. 64	7.6	32.0	4.5	14.0	84.0
2 ธ.ค. 64	7.8	6.5	5.0	9.6	76.0
2 มี.ค. 65	8.0	27.4	3.4	11.4	89
17 ธ.ค. 65	7.9	12.6	2.0	6.7	76
8 มี.ค. 66	8.1	18.0	2.0	8.7	76
6 ธ.ค. 66	7.9	12	2	8.2	67
5 มี.ค. 67	8.3	42	5	17.2	102
23 ธ.ค. 67	8.3	8	< 3	6.4	76
มาตรฐาน ^{1/}	5.5-9.0	≤ 50	≤ 5	≤ 20	≤ 120


หมายเหตุ: ^{1/} ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

: ^{2/} มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานฯ ที่กำหนด


ที่มา: รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 และบริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2567

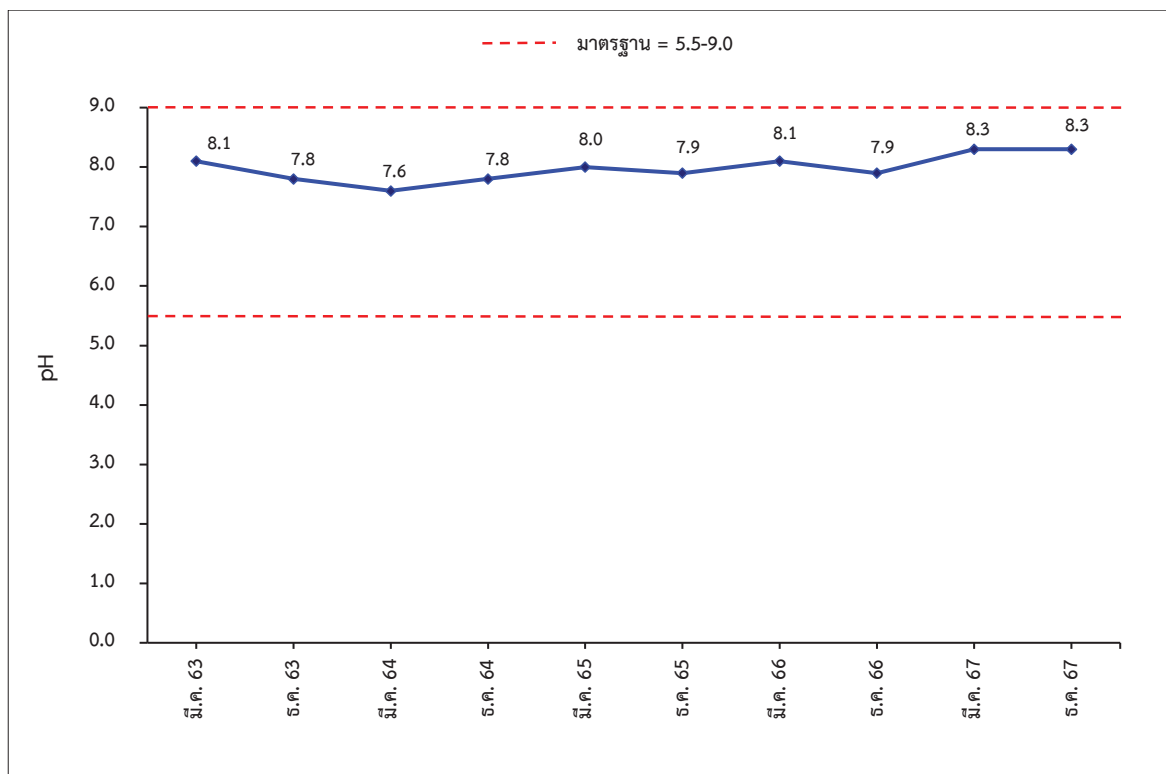


รูปที่ 3-14: กราฟเปรียบเทียบค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำทิ้งในบ่อกักน้ำทิ้ง
ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน

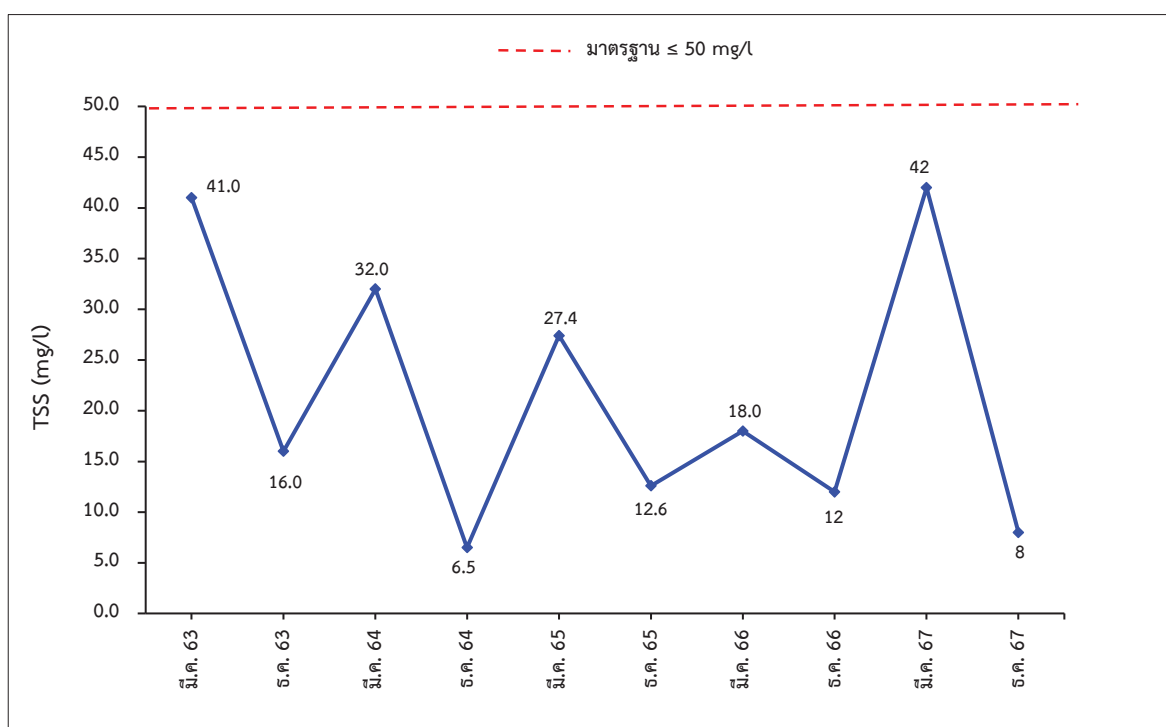


รูปที่ 3-15: กราฟเปรียบเทียบปริมาณสารแขวนลอยของน้ำทิ้งในบ่อกักน้ำทิ้ง
ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน

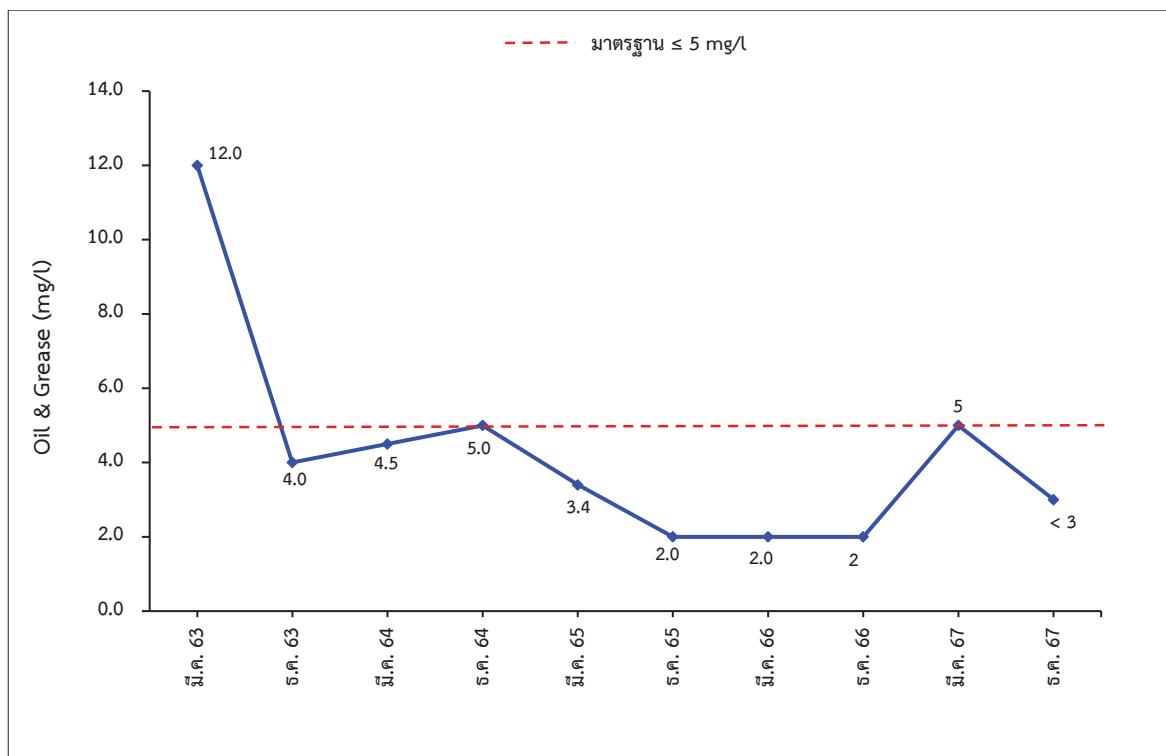

รูปที่ 3-16: กราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำมันและไขมันของน้ำทิ้งในบ่อพักน้ำทิ้ง
ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน

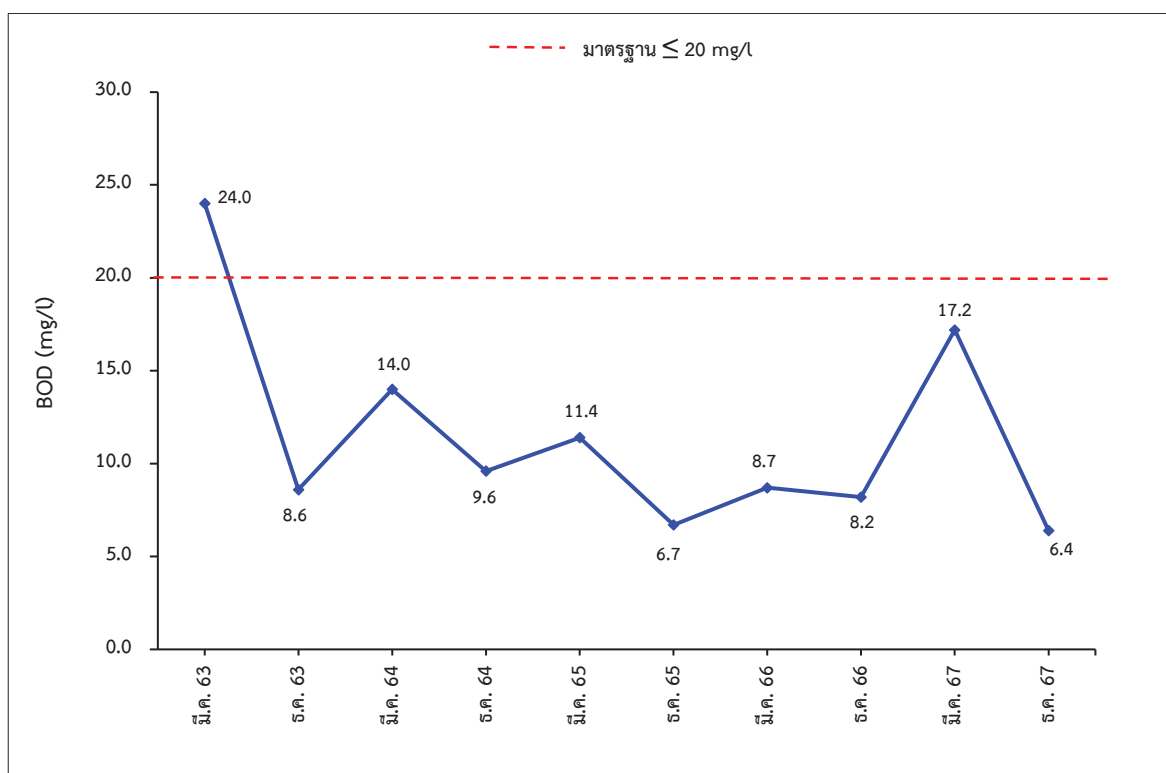

รูปที่ 3-17: กราฟเปรียบเทียบค่าบีโอดีของน้ำทิ้งในบ่อพักน้ำทิ้ง
ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน

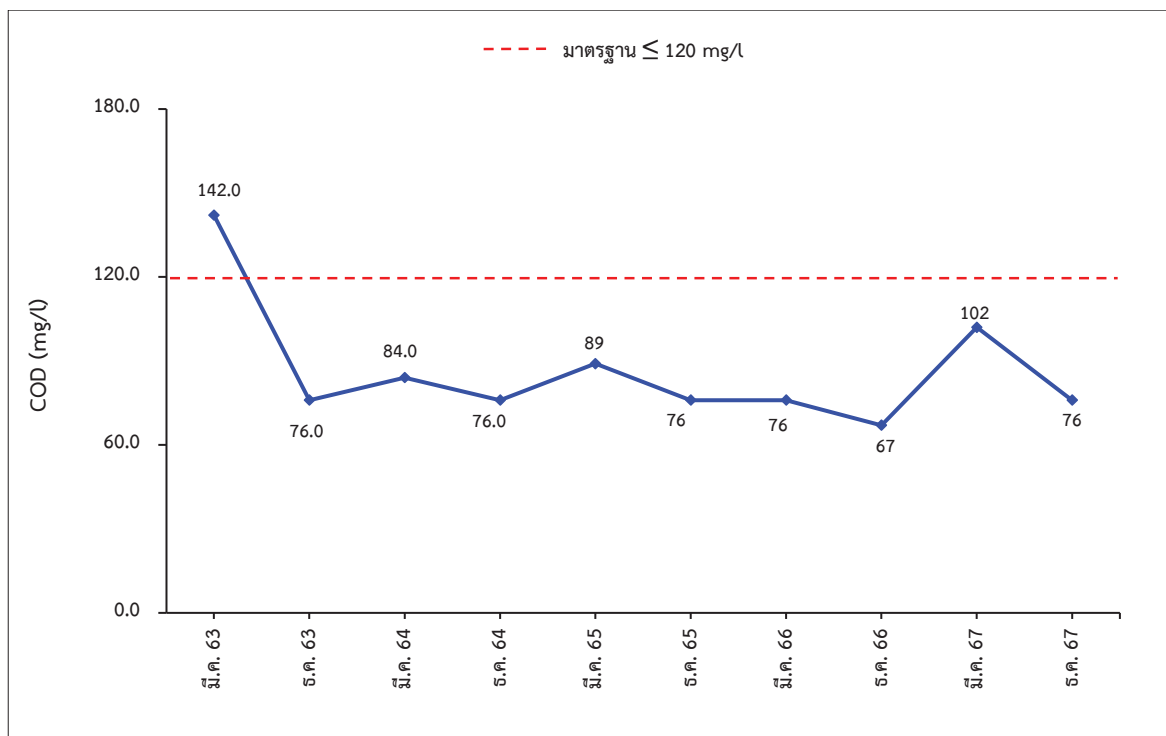

รูปที่ 3-18: กราฟเปรียบเทียบค่าซีโอดีของน้ำทิ้งในบ่อพักน้ำทิ้ง
ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน

3.6 การติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่อง

3.6.1 การเก็บตัวอย่างและวิธีการตรวจวัด

การติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่อง Boiler No.1-7 โดยทำการตรวจวัดพารามิเตอร์ต่างๆ ดังนี้ อุณหภูมิ ความเร็วก๊าซ อัตราไหลก๊าซ ร้อยละของออกซิเจน ร้อยละของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ร้อยละของความชื้นภายในปล่อง ปริมาณฝุ่นละออง ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน และความเข้มข้นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

3.6.2 ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องจำนวน 6 ปล่อง ได้แก่ ปล่อง Boiler No.1, Boiler No.2, Boiler No.4, Boiler No.5, Boiler No.6 และ Boiler No.7 ซึ่งทำการตรวจวัดในวันที่ 6-7 มกราคม 2568 แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3-10 และรูปที่ 3-19 ถึง รูปที่ 3-23 ดังภาคผนวก ค-2 ทั้งนี้โครงการไม่ได้ทำการตรวจวัดปล่อง Boiler No.3 เนื่องจาก Boiler No.3 ชำรุด

ตารางที่ 3-10: สรุปผลการวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่อง Boiler No.1-7 โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย ของบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	Boiler						
		No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7
วันที่ตรวจ		6 ม.ค. 68	6 ม.ค. 68	-	6 ม.ค. 68	7 ม.ค. 68	7 ม.ค. 68	7 ม.ค. 68
เชื้อเพลิง		ขาน้อย	ขาน้อย	-	ขาน้อย	ขาน้อย	ขาน้อย	ขาน้อย
เส้นผ่านศูนย์กลางปล่อง	(m)	5.00	3.00	-	4.00	5.00	5.00	6.00
อุณหภูมิปล่องระบาย	(°C)	62.83	68.00	-	60.00	55.00	132.64	136.00
ความเร็วลมในปล่อง	(m/s)	8.800	8.393	-	8.294	10.385	9.985	10.052
ปริมาตรอากาศที่ออกจากปล่อง	(Nm ³ /h)	622,262.00	213,662.69	-	375,353.08	734,383.59	706,061.26	1,023,595.29
ออกซิเจน	(%)	12.61	13.02	-	12.89	14.04	12.94	14.39
ความชื้น		4.65	6.04	-	4.93	6.04	6.18	6.16
ปริมาณฝุ่นละออง (TSP)	(mg/m ³)	62	113	-	90	116	118	64
มาตรฐาน		120*						
ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)	(ppm)	<1	<1	-	<1	<1	<1	<1
มาตรฐาน		60*						
ปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ในรูป ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO _x as NO ₂)	(ppm)	136	139	-	123	156	143	34
มาตรฐาน		200*						
ความเข้มข้นก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO)	(ppm)	334	406	-	555	320	374	581
มาตรฐาน		690**						
ค่าความทึบแสง (Opacity)	(%)	5.74	5.45	-	5.54	5.37	5.29	5.20
มาตรฐาน		10***						

มาตรฐาน: *ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2566


** ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549

*** ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องหม้อน้ำของโรงงาน พ.ศ. 2549


ที่มา: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมทริก เอ็นไวรอนเม้นท์ และบริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด, 2568

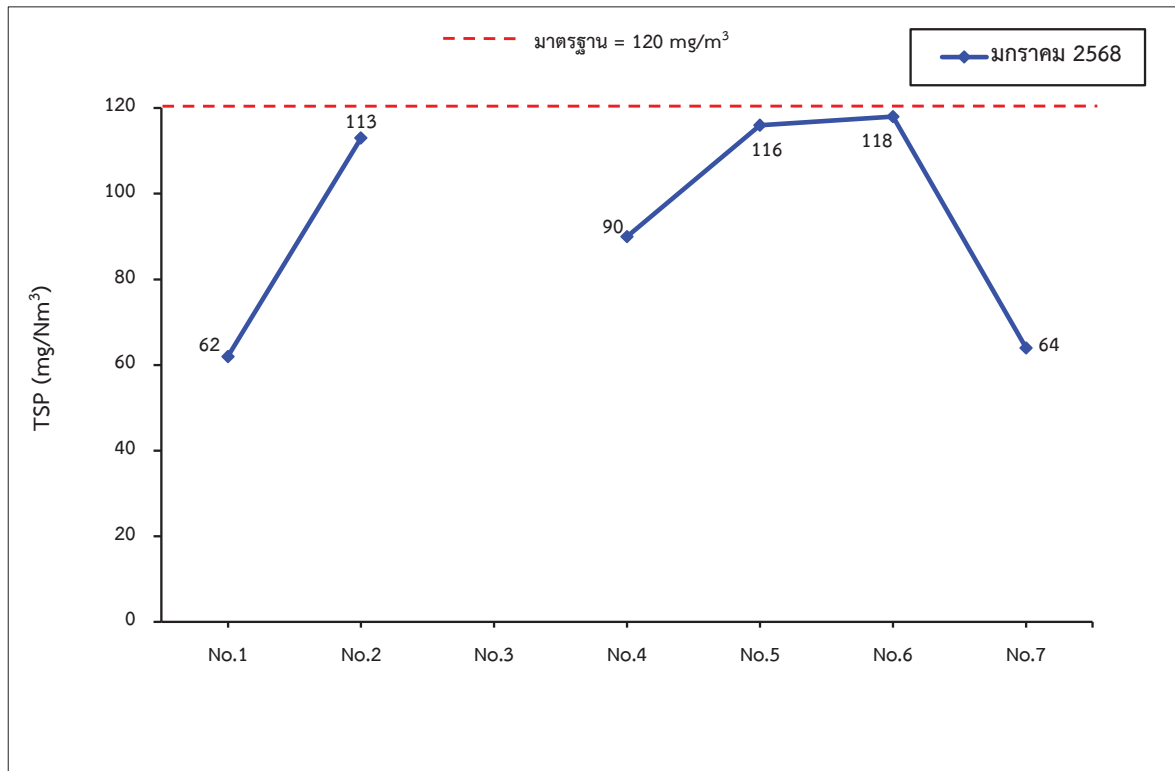


รูปที่ 3-19: เปรียบเทียบปริมาณฝุ่นละออง TSP ที่ระบายออกจากปล่อง Boiler No.1-7

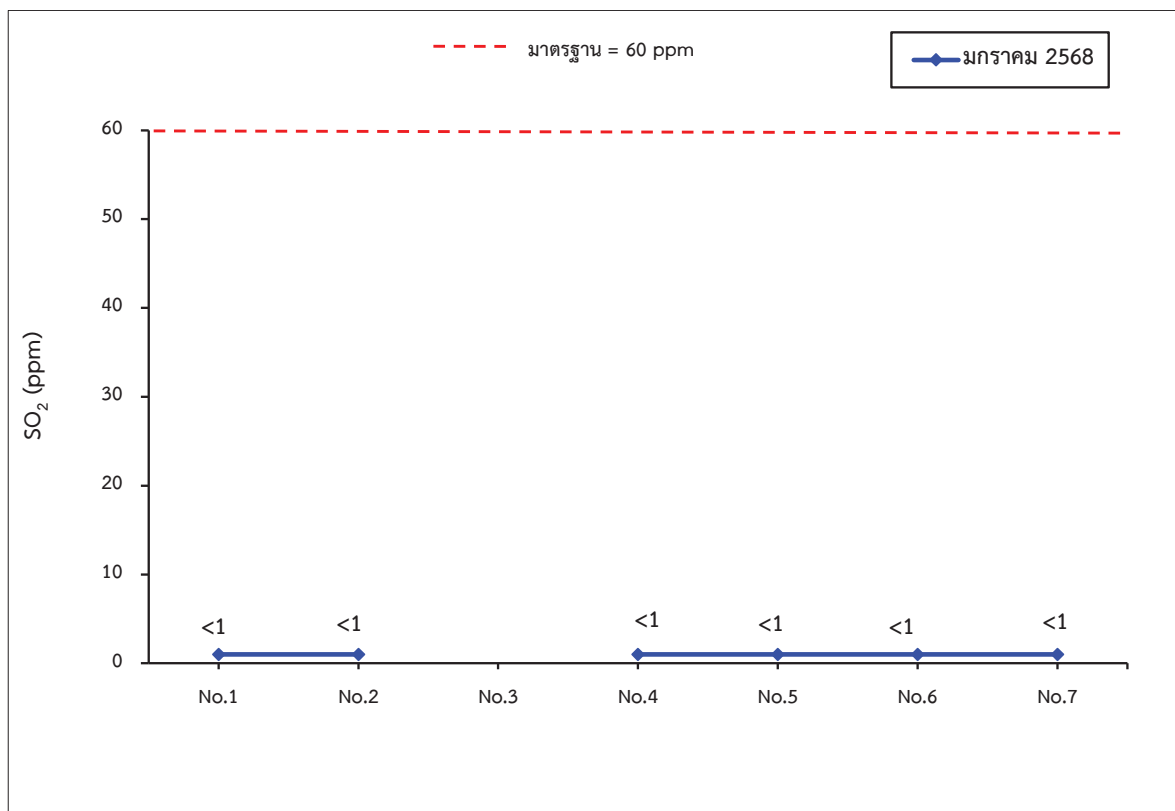


รูปที่ 3-20: เปรียบเทียบปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ที่ระบายออกจากปล่อง Boiler No.1-7

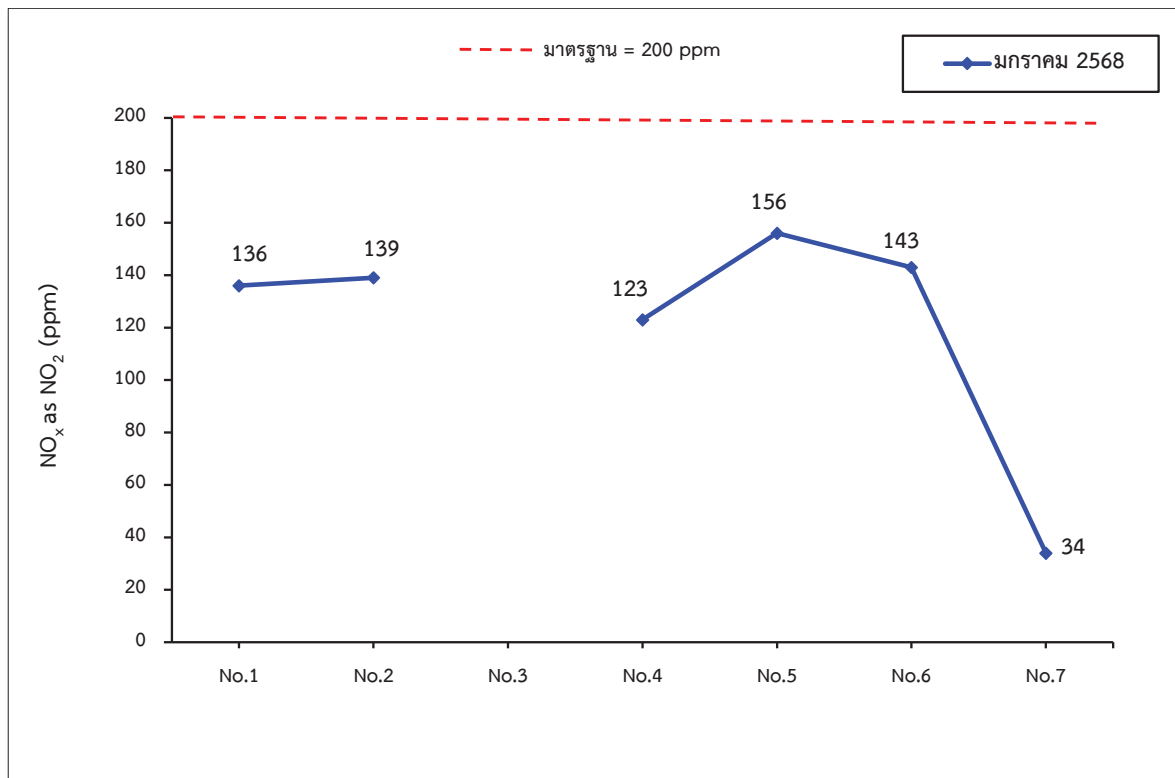

รูปที่ 3-21: เปรียบเทียบปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ที่ระบายออกจากปล่อง Boiler No.1-7

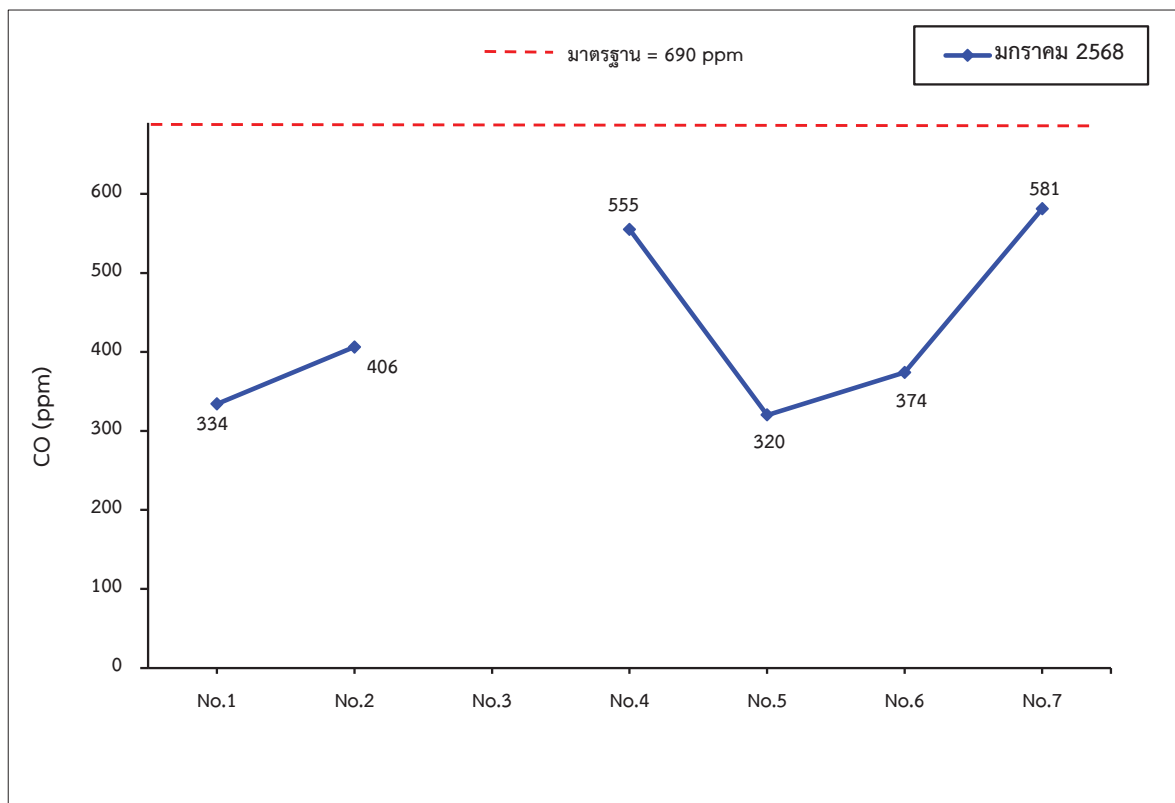

รูปที่ 3-22: เปรียบเทียบความเข้มข้นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ที่ระบายออกจากปล่อง Boiler No.1-7

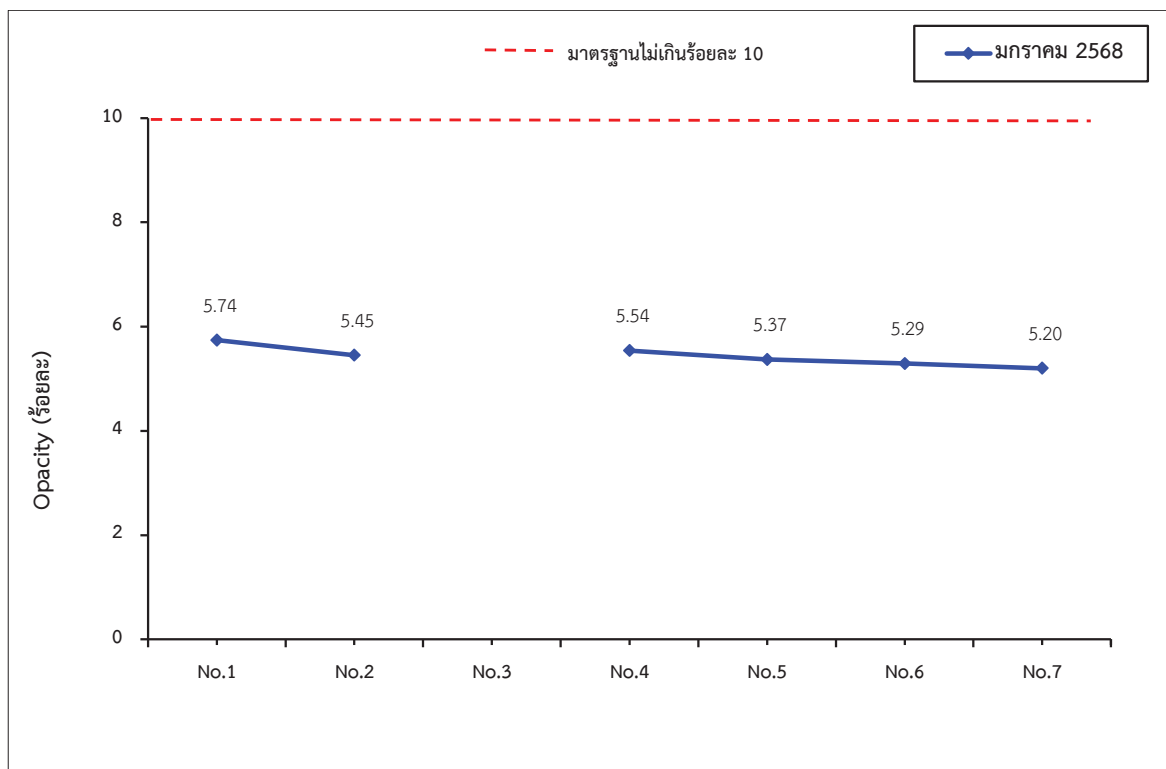

รูปที่ 3-23: เปรียบเทียบค่าความทึบแสง (Opacity) ที่ระบายออกจากปล่อง Boiler No.1-7

3.6.3 สรุปผลการตรวจวัด

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่อง Boiler ของบริษัท เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งทำการตรวจวัดในวันที่ 6-7 มกราคม 2568 จำนวน 6 ปล่อง คือ ปล่อง Boiler No.1, No.2, No.4, No.5, No.6 และ No.7

สามารถสรุปได้ดังนี้

1. ปริมาณฝุ่นละออง (TSP)

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง (TSP) ที่ระบายออกจากปล่อง Boiler No.1, No.2, No.4, No.5, No.6 และ No.7 มีค่าอยู่ในช่วง 62-118 mg/m³ เมื่อนำผลการตรวจวัดไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2566 ที่กำหนดให้ปริมาณฝุ่นละออง (TSP) มีค่าไม่เกิน 120 mg/m³ พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดทุกปล่องที่ตรวจวัด (รูปที่ 3-19)

2. ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ที่ระบายออกจากปล่อง Boiler No.1, No.2, No.4, No.5, No.6 และ No.7 มีค่า <1 ppm เมื่อนำผลการตรวจวัดไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2566 ที่กำหนดให้ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) มีค่าไม่เกิน 60 ppm พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดทุกปล่องที่ตรวจวัด (รูปที่ 3-20)

3. ปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x)

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_x as NO₂) ที่ระบายออกจากปล่อง Boiler No.1, No.2, No.4, No.5, No.6 และ No.7 มีค่าอยู่ในช่วง 34-156 ppm เมื่อนำผลการตรวจวัดไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2566 ที่กำหนดให้ปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) มีค่าไม่เกิน 200 ppm พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดทุกปล่องที่ตรวจวัด (รูปที่ 3-21)

4. ความเข้มข้นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)

ผลการตรวจวัดความเข้มข้นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่ระบายออกจากปล่อง Boiler No.1, No.2, No.4, No.5, No.6 และ No.7 มีค่าอยู่ในช่วง 320-581 ppm เมื่อนำผลการตรวจวัดไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 ที่กำหนดให้ความเข้มข้นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) มีค่าไม่เกิน 690 ppm พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดทุกปล่องที่ตรวจวัด (รูปที่ 3-22)

5. ค่าความทึบแสง (Opacity)

ผลการตรวจวัดค่าความทึบแสง (Opacity) ที่ระบายออกจากปล่อง Boiler No.1, No.2, No.4, No.5, No.6 และ No.7 มีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 5.20-5.74 เมื่อนำผลการตรวจวัดไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องหม้อน้ำของโรงงาน พ.ศ. 2549 ที่กำหนดให้อากาศที่ระบายออกจากปล่องหม้อน้ำต้องมีเขม่าควันเจือปนอยู่ในปริมาณที่ทำให้เกิดค่าความทึบแสง เมื่อตรวจวัดด้วยแผ่นภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์ไม่เกินร้อยละ 10 พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดทุกปล่องที่ตรวจวัด (รูปที่ 3-23)

3.7 ผลการตรวจสุขภาพพนักงาน

จากการรวบรวมข้อมูลผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี ย้อนหลัง 3 ปี พบว่า ผลการตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไป การทำงานของตับ การทำงานของไต ระดับน้ำตาลในเลือด ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ผลการเอ็กซเรย์ปอดและหัวใจ ของพนักงานในปี 2565-2567 ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยพบว่า ผลการตรวจสุขภาพพนักงานที่พบความผิดปกติมากที่สุด คือ ดัชนีมวลกาย (BMI) รองลงมาคือ ระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) (ตารางที่ 3-11 และภาคผนวก ด)

ตารางที่ 3-11: ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2565-2567)

ลำดับ	รายการ	ปี 2565		ปี 2566		ปี 2567	
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
1	การตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ (PE)	1,209	75	1,126	228	1,150	240
2	การทำงานของตับ (SGOT, SGPT)	690	115	706	127	708	146
3	การทำงานของไต (BUN, Creatinine)	689	116	725	108	794	74
4	ดัชนีมวลกาย (BMI)	353	929	380	974	380	1,011
5	ระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)	555	264	608	242	645	223
6	ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	1,176	105	1,162	199	1,286	111
7	การเอ็กซเรย์ปอดและหัวใจ	1,176	99	1,255	99	1,165	96

ที่มา: เปรียบเทียบข้อมูลผลการตรวจสุขภาพพนักงาน ย้อนหลัง 3 ปี (ภาคผนวก ผ)

3.8 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

จากการรวบรวมข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงาน ย้อนหลัง 3 ปี พบว่า ในปี 2565-2567 มีอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงานในโรงงาน จำนวน 23, 29 และ 24 ครั้ง ตามลำดับ (ตารางที่ 3-12 และภาคผนวก ผ) แต่อย่างไรก็ตาม ทางโครงการจะจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ และจะจัดพนักงานที่มีประสบการณ์เข้าร่วมทำงานกับพนักงานใหม่ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานต่อไป

ตารางที่ 3-12: ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงาน ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2565-2567)

ปี	เดือน		รวม (ครั้ง)
	ม.ค.-มิ.ย. (ครึ่ง)	ก.ค.-ธ.ค (ครึ่ง)	
2565	16	7	23
2566	15	14	29
2567	13	11	24

ที่มา: สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ย้อนหลัง 3 ปี (ภาคผนวก ผ)

3.9 สถิติการร้องเรียน

จากการรวบรวมข้อมูลสถิติการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ย้อนหลัง 3 ปี พบว่า ในปี 2565 มีการร้องเรียน 1 ครั้ง โดยเป็นการร้องเรียนเรื่องฝุ่นละออง ส่วนปี 2566 ไม่มีการร้องเรียนแต่อย่างใด และในปี 2567 มีการร้องเรียน 2 ครั้ง โดยเป็นการร้องเรียนเรื่องฝุ่นละอองและเขม่าควันจากปล่องเตา (ตารางที่ 3-13 ภาคผนวก ป และภาคผนวก ผ) แต่อย่างไรก็ตาม ทางโครงการได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว รายละเอียดดังนี้

การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ปี 2565

1. ปัญหาฝุ่นละอองจากการจราจรของรถบรรทุกอ้อยที่วิ่งเข้า-ออกโรงงาน : ทางโครงการได้เพิ่มความถี่ในการฉีดพรมเส้นทางทั้งด้านในโรงงานและบริเวณชุมชนด้านนอก จัดวางแนวกั้นเพื่อให้รถบรรทุกเข้าและจอด เฉพาะบริเวณที่โรงงานกำหนดเท่านั้น รวมทั้งการจัดคิวรถบรรทุกอ้อยเข้าโรงงาน เพื่อลดความหนาแน่นของรถ ที่เข้าโรงงาน

2. ปัญหาเขม่าควันฟุ้งกระจายจากกระบวนการผลิต ซึ่งมีสาเหตุจากท่อน้ำเข้าระบบ Wet Scrubber มีการรั่วซึม ทำให้น้ำเข้าระบบไม่สามารถไปดักจับฝุ่นได้ : ทางโครงการได้หยุดระบบในช่วงล้างเครื่อง และเข้าไปซ่อมแซมระบบท่อน้ำ Wet Scrubber แล้ว

การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ปี 2567

1. ปัญหาฝุ่นละอองจากการขนส่งวัตถุดิบ และการตกเรี่ยราดของวัตถุดิบ : ทางโครงการได้จัดให้มีรถน้ำ รังไรตามถนนสาธารณะ จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการบรรทุกอ้อยและขนส่งอ้อยเข้าโรงงานแก่ชาวไร่ อ้อยและกลุ่มตัดอ้อย มีการตรวจรถบรรทุกอ้อย ณ ศูนย์รับรถอ้อย ติดป้ายประชาสัมพันธ์ถ้าพบเห็นอ้อยร่วงหล่น บนถนนให้โทรแจ้งสมาคมชาวไร่เพื่อจะได้จัดเจ้าหน้าที่ออกเคลียร์อ้อยที่ร่วงหล่น จัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเส้นทาง ที่รถบรรทุกอ้อยวิ่งผ่านเพื่อคอยเคลียร์อ้อยที่ร่วงหล่นบนถนน ติดป้ายเตือนรถบรรทุกอ้อยไม่ให้ขับรดด้วยความเร็ว ในเขตชุมชน รวมทั้งแจ้งรถบรรทุกอ้อยทุกคันก่อนออกจากโรงงานให้เก็บอ้อยที่คงค้างเหลือบนรถออกให้หมดเพื่อ ป้องกันอ้อยร่วงหล่นบนถนน

2. ปัญหาฝุ่นละอองจากกองขนอ้อยฟุ้งกระจาย ซึ่งมีสาเหตุจากตาข่ายป้องกันการฟุ้งกระจายกองขน อ้อยเกิดชำรุดเสียหายช่วงก่อนฤดูกาลผลิต ปี 2566/2567 : ทางโครงการได้ซ่อมแซมตาข่ายป้องกันการฟุ้งกระจาย กองขนอ้อยให้แล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม 2567

3. ปัญหาโรงงานพ่นควันออกมา มีลักษณะเป็นผงสีดำ ซึ่งมีสาเหตุจากเตาหม้อน้ำเสียหาย ทำให้มีการ หยุดซ่อมแซมและเดินระบบใหม่หลายครั้ง ซึ่งระบบเตาหม้อน้ำที่ระบบยังเดินไม่เต็มที่ ทำให้อากาศที่ออกจากปล่อง ระบายชั่วขณะนั้น มีลักษณะสภาพเป็นสีดำ : ทางโครงการลดการหยุดและเดินระบบใหม่ และคอยตรวจวัด คุณภาพอากาศระบายจากปล่อง ปีละ 2 ครั้ง

ตารางที่ 3-13: ข้อมูลสถิติการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2565-2567)

ปี	เดือน		รวม (ครั้ง)	หมายเหตุ
	ม.ค.-มิ.ย. (ครั้ง)	ก.ค.-ธ.ค. (ครั้ง)		
2565	1	0	1	1. ฝุ่นละออง
2566	0	0	0	-
2567	2	0	2	1. ฝุ่นละออง 2. เขม่าควันจากปล่องเตา

ที่มา: สถิติการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ย้อนหลัง 3 ปี (ภาคผนวก ผ)

3.10 สถิติการเกิดเหตุขัดข้องหรือหยุดทำงานของระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ

จากการรวบรวมข้อมูลสถิติการเกิดเหตุขัดข้องหรือหยุดทำงานของระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ย้อนหลัง 3 ปี พบว่า ในปี 2565-2567 ยังไม่พบปัญหาเหตุขัดข้องหรือหยุดทำงานของระบบดังกล่าวแต่อย่างใด (ตารางที่ 3-14 และภาคผนวก ผ)

ตารางที่ 3-14: ข้อมูลสถิติการเกิดเหตุขัดข้องหรือหยุดทำงานของระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2565-2567)

ปี	เดือน		รวม (ครั้ง)
	ม.ค.-มิ.ย. (ครั้ง)	ก.ค.-ธ.ค. (ครั้ง)	
2565	0	0	0
2566	0	0	0
2567	0	0	0

ที่มา: สถิติการเกิดเหตุขัดข้องหรือหยุดทำงานของระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ย้อนหลัง 3 ปี (ภาคผนวก ผ)

บทที่ 4

การติดตามตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

4.1 บทนำ

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการและจัดทำมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับ และกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นอกจากนี้ โครงการยังดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย ของบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และว่าจ้าง บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด ให้เป็นผู้รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

4.2 แผนการติดตามตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการและจัดทำมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย ของบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดังแสดงในตารางที่ 4-1

ตารางที่ 4-1: แผนการติดตามตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

แผนการติดตามตรวจสอบ	จุดติดตามตรวจสอบ	ดัชนี	ความถี่ในการติดตามตรวจสอบ	วันที่ดำเนินการ
1. การตรวจสอบสุขภาพ ของพนักงาน	- พนักงานทุกคน	- ตรวจกรู๊ปเลือด - สภาพการทำงานของปอด - ตรวจสายตา - ตรวจการได้ยิน	- ตรวจสอบก่อนเข้าทำงานและ ระหว่างการทำงานกับโครงการ	- ทางโครงการดำเนินการตรวจสุขภาพพนักงาน ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 20-22 สิงหาคม 2567 ดัง รายละเอียดในภาคผนวก ด
2. ตรวจสอบสภาพแวดล้อม ในการทำงาน	- บริเวณที่มีระดับเสียงดัง 85 dB(A) เช่น ชุตลูกหีบ เป็นต้น	- ระดับเสียง	- ตรวจวัด 4 ครั้ง/ปี	- ครั้งที่ 1: วันที่ 5 มีนาคม 2567 - ครั้งที่ 2: วันที่ 10 มิถุนายน 2567 - ครั้งที่ 3: วันที่ 3 กันยายน 2567 - ครั้งที่ 4: วันที่ 23 ธันวาคม 2567
3. การบันทึกอุบัติเหตุ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- สาเหตุ - จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ - ความเสียหายต่อทรัพย์สิน/ระดับความรุนแรง - การแก้ไขปัญหา	- เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น	- ^{1/}
4. ความปลอดภัย	- รอบลานกองเก็บกากอ้อย - ถังเก็บกากกากน้ำตาล - ถังเก็บกากกากน้ำตาล - ถังเก็บกากกากน้ำตาล	- การลुकติดไฟเอง - อุณหภูมิ - การทำงานของระบบระบายอากาศ - สภาพะการกักเก็บ	- ตลอดเวลา - ตลอดเวลา - ตลอดเวลา - ตลอดเวลา	- ^{1/} - ^{1/} - ^{1/} - ^{1/}

หมายเหตุ: ^{1/} ดำเนินการตลอดเวลาที่ดำเนินโครงการ

4.3 จุดติดตามตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

4.3.1 จุดติดตามตรวจสอบสุขภาพของพนักงาน

การติดตามตรวจสอบสุขภาพของพนักงานจะดำเนินการตรวจสอบสุขภาพให้กับพนักงานทุกคน ทั้งก่อนเริ่มทำงาน และระหว่างการทำงานกับโครงการ

4.3.2 จุดติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ระดับเสียง)

การติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานจะดำเนินการตรวจสอบในบริเวณที่มีระดับเสียงดัง 85 เดซิเบล (เอ) โดยโครงการได้ติดตามตรวจสอบระดับเสียง บริเวณพื้นที่ทำงาน (หม้อเคี่ยวน้ำตาล)

4.3.3 จุดติดตามตรวจสอบอุบัติเหตุ

การติดตามตรวจสอบอุบัติเหตุจะดำเนินการบริเวณภายในพื้นที่โครงการ

4.3.4 จุดติดตามตรวจสอบความปลอดภัย

การติดตามตรวจสอบความปลอดภัยจะดำเนินการตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยโครงการได้ดำเนินการตรวจวัดด้านความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยง จำนวน 2 จุด ประกอบด้วย ลานกองเก็บกากอ้อย และถังเก็บกากกากน้ำตาล

4.4 วิธีการตรวจติดตามตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

4.4.1 วิธีการตรวจสอบสุขภาพของพนักงาน

ตรวจสอบสุขภาพให้กับพนักงานทุกคน ทั้งก่อนเริ่มทำงานและระหว่างการทำงานกับโครงการ ได้แก่ การตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ (PE) การทำงานของตับ (SGOT, SGPT) การทำงานของไต (BUN, Creatinine) ดัชนีมวลกาย (BMI) ระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) การเอ็กซเรย์ปอดและหัวใจ ความดันโลหิตสูง (Blood pressure) และระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL) และตรวจสุขภาพพนักงานเพิ่มเติม ได้แก่ ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag) ตรวจอุจจาระ (Stool culture) ตรวจอุจจาระ (Stool examination) ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA) ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) และตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)

4.4.2 วิธีการตรวจติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ระดับเสียง)

ในการตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณการทำงาน ดำเนินการตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดระดับเสียง Sound Level Meter ซึ่งตัวเครื่องและแบตเตอรี่จะถูกจัดเก็บอยู่ในกล่องกันน้ำขนาดประมาณ 20x40x20 ซม. (กว้างxยาวxสูง) จำนวนจุดละ 1 เครื่อง โดยการติดตั้งจะวางกล่องไว้ที่ฐานของจุดตรวจวัดแล้วเดินสายและหัวรับสัญญาณเสียงเข้ากับขาตั้งสูงประมาณ 1.5 เมตร โดยใช้เวลาในการติดตั้งและตรวจวัด 8 ชั่วโมง เครื่องมือจะทำการประมวลผลการตรวจวัดเป็นระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (L_{eq} 1 hr.) จำนวน 8 ค่า ทั้งนี้ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ที่ได้มาคำนวณเป็นค่าระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (L_{eq} 8 hr.)

4.4.3 วิธีการติดตามตรวจสอบอุบัติเหตุ

ทำการบันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการ ทั้งในด้านสาเหตุ จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ระดับความรุนแรง และแนวทางการแก้ไข โดยตรวจสอบเมื่อเกิดอุบัติเหตุตลอดระยะดำเนินการ

4.4.4 วิธีการติดตามตรวจสอบความปลอดภัย

ตรวจสอบและบันทึกข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย การลูกติดไฟเอง บริเวณรอบลานกองเก็บกากอ้อย และตรวจสอบอุณหภูมิและสภาวะการกักเก็บของถังเก็บกากกากน้ำตาล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันอัคคีภัยภายในพื้นที่โครงการ

4.5 ผลการติดตามตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

4.5.1 ผลการตรวจสอบสุขภาพของพนักงาน

โครงการได้ทำการตรวจสอบสุขภาพของพนักงานประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 20-22 สิงหาคม 2567 โดยผลการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Exam.) ทั้งหมด 1,399 ราย แสดงดังรายละเอียดในบทที่ 5 (ตารางที่ 5-1)

4.5.2 ผลการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ระดับเสียง)

การติดตามตรวจสอบระดับเสียงในการทำงาน จำนวน 1 จุด บริเวณพื้นที่การทำงาน (หม้อเคี่ยวน้ำตาล) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2567 ระหว่างเวลา 13.00-21.00 น. และวันที่ 23 ธันวาคม 2567 ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น. พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียงตามประกาศกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2549) และมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2546) ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-2 และรูปที่ 4-1 ถึงรูปที่ 4-2 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ค-1)

ตารางที่ 4-2: ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ในการทำงาน โครงการโรงงานน้ำตาลทราย ของบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนกันยายน และเดือนธันวาคม 2567

จุดติดตามตรวจสอบ	วัน/เดือน/ปี ที่ติดตามตรวจสอบ	เวลาที่ติดตามตรวจสอบ	ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียง เฉลี่ย 8 ชั่วโมง
พื้นที่การทำงาน (หม้อเคี่ยวน้ำตาล)	3 กันยายน 2567	13.00-21.00	69.0
	23 ธันวาคม 2567	09.00-17.00	73.2
มาตรฐาน ^{1/}			90
หน่วย			เดซิเบล (เอ)

หมายเหตุ: ^{1/} มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ตามประกาศกระทรวงแรงงาน (16 กุมภาพันธ์ 2549)

ที่มา: บริษัท วอเตอร์ อินเตอร์คัท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2567



รูปที่ 4-1: ตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่การทำงาน (หม้อเคี้ยวน้ำตาล) วันที่ 3 กันยายน 2567



รูปที่ 4-2: ตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่การทำงาน (หม้อเคี้ยวน้ำตาล) วันที่ 23 ธันวาคม 2567

เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ระดับเสียง)


จากการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงบริเวณพื้นที่การทำงาน (หม้อเคี้ยวน้ำตาล) โดยตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (L_{eq} 8 ชั่วโมง) ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน (เดือนธันวาคม 2567) สามารถสรุปผลได้ดังตารางที่ 4-3 และแสดงกราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดย้อนหลังดังรูปที่ 4-3 โดยมีรายละเอียดดังนี้

**ตารางที่ 4-3: เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสี่ยงในการทำงาน โครงการโรงงานน้ำตาลทราย
ของบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือน
มีนาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2567**

จุดติดตามตรวจสอบ	เดือน/ปี ที่ติดตามตรวจสอบ	ผลการติดตามตรวจสอบ ระดับเสี่ยงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง
บริเวณพื้นที่การทำงาน (หม้อเคี่ยวน้ำตาล)	มีนาคม 2563	69.7
	มิถุนายน 2563	64.8
	กันยายน 2563	75.3
	ธันวาคม 2563	67.1
	มีนาคม 2564	63.1
	มิถุนายน 2564	66.4
	กันยายน 2564	65.8
	ธันวาคม 2564	61.9
	มีนาคม 2565	73.9
	มิถุนายน 2565	61.8
	กันยายน 2565	66.1
	ธันวาคม 2565	78.9
	มีนาคม 2566	77.4
	มิถุนายน 2566	68.0
	กันยายน 2566	72.9
	ธันวาคม 2566	72.3
	มีนาคม 2567	71.1
	มิถุนายน 2567	69.6
	กันยายน 2567	69.0
	ธันวาคม 2567	73.2
มาตรฐาน ^{1/}		90
หน่วย		เดซิเบล (เอ)

หมายเหตุ: ^{1/} มาตรฐานในการบริการและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ตามประกาศกระทรวงแรงงาน (16 กุมภาพันธ์ 2549)

ที่มา: รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 และบริษัท วอเตอร์ อินเด็คซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2567

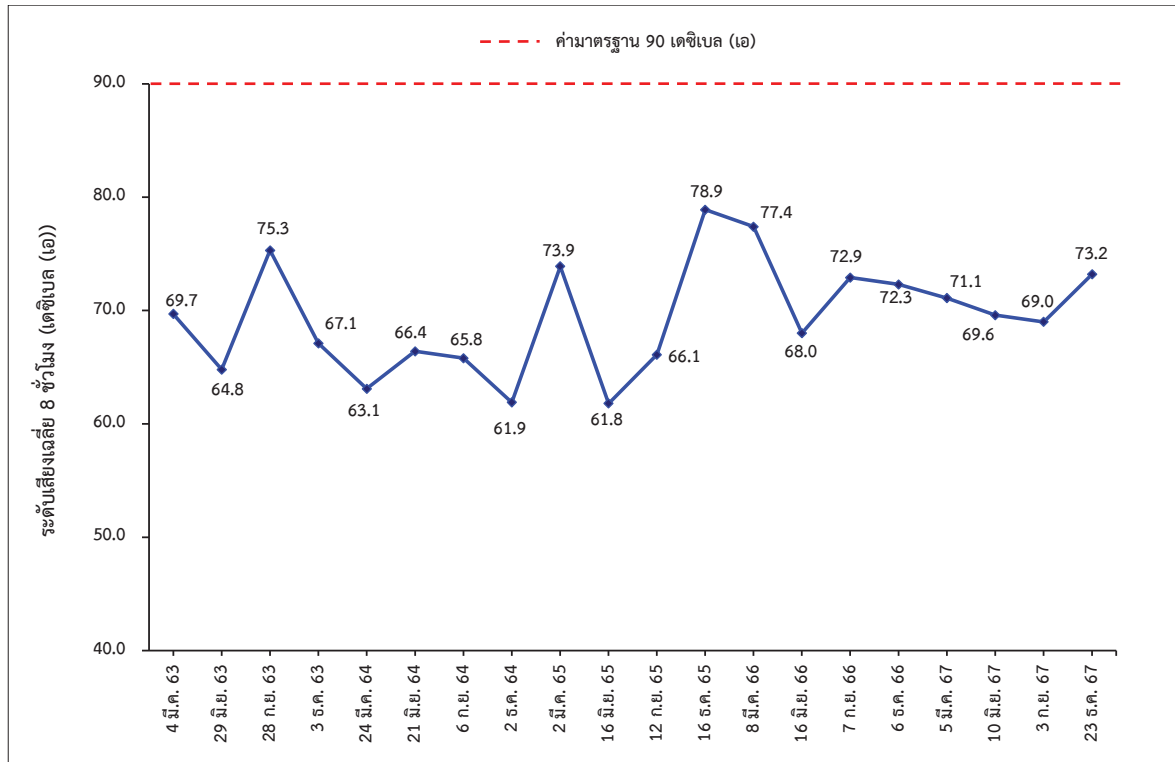

รูปที่ 4-3: เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง บริเวณพื้นที่การทำงาน (หม้อเคี่ยวน้ำตาล) ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน

4.5.3 ผลการติดตามตรวจสอบอุบัติเหตุ

ทางโครงการมีการจดบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุทุกครั้ง โดยพบว่า ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ทางโครงการมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 11 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ก-6 โดยการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งทางโครงการได้มีการสอบสวนและจัดทำรายงานการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

4.5.4 ผลการติดตามตรวจสอบความปลอดภัย

การตรวจสอบการลัดวงจรไฟฟ้า บริเวณลานกองเก็บกากอ้อย ทางโครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (Safety Officer) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำป้อมกากอ้อยเป็นผู้ดูแล โดยแบ่งออกเป็น 2 กะ เดินตรวจตรารอบลานกองเก็บตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งการติดตามตรวจสอบการลัดวงจรไฟฟ้า ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 โดยสรุปได้ดังตารางที่ 4-4 (รายละเอียดดังภาคผนวก ก-7)

ตารางที่ 4-4: ผลการตรวจสอบการลุกติดไฟ บริเวณลานกองเก็บกากอ้อย ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

เดือน	จำนวนเหตุการณ์ผิดปกติ (ครั้ง)
กรกฎาคม	0
สิงหาคม	0
กันยายน	0
ตุลาคม	0
พฤศจิกายน	0
ธันวาคม	0
รวม	0

ที่มา : บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), 2567

การตรวจสอบอุณหภูมิและสถานะการกักเก็บของถังเก็บกากน้ำตาล ทางโครงการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้าเป็นผู้ดูแล โดยดำเนินการตรวจสอบสภาพทั่วไป จัดบันทึกปริมาณกากน้ำตาลที่กักเก็บและอุณหภูมิภายในถังทุกๆ ชั่วโมงตลอด 24 ชั่วโมง (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ก-8)

บทที่ 5

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

5.1 บทนำ

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย ของบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 สามารถสรุปผลได้ดังนี้

5.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานน้ำตาลทราย ของบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 พบว่า โรงงานได้ปฏิบัติตามมาตรการส่วนใหญ่อย่างเคร่งครัด ทั้งด้านคุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพน้ำผิวดิน การจราจรและคมนาคมขนส่ง การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม การกำจัดมูลฝอย และกากของเสีย สังคม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสุนทรียภาพ โดยบางมาตรการโครงการได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบจากโครงการเพิ่มเติม ดังนี้

- โครงการไม่มีการติดตั้งป้ายแสดงตำแหน่งที่สูบน้ำดิบจากคลองชลประทาน เนื่องจากปัจจุบันโครงการไม่ได้สูบน้ำดิบจากคลองชลประทานแล้ว แต่ใช้น้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยาร่วมกับ บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลฟ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด แทน
- ปัจจุบันทางโครงการได้มีระบบควบคุมมลสารแบบ wet scrubber จำนวน 5 ปล่อง และ esp จำนวน 2 ปล่อง เพิ่มเติมจากการใช้ multi cyclone เพื่อควบคุมคุณภาพอากาศ
- โครงการมีการจัดทำมาตรการเพิ่มเติมจากมาตรการที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยโครงการได้ทำการติดตั้งตาข่ายป้องกันฝุ่นสูง 21 เมตร บริเวณด้านข้างลานกองเก็บกากอ้อยเพื่อลดผลกระทบจากการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนบริเวณข้างเคียง
- ปัจจุบันโครงการได้มีการสร้างถังเก็บกักกากน้ำตาลเพิ่มอีก 2 ถัง รวมทั้งหมดเป็น 9 ถัง และจัดจำหน่ายกากน้ำตาลให้กับบริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตเอทานอลต่อไป
- โครงการมีการนำเรซินที่ใช้แล้ว ไปฝังกลบบริเวณลานจอดรถอ้อยหนักด้านนอก และทำการปรับเปลี่ยนวิธีการฝังกลบเรซินโดยการกลบหลุมที่เตรียมไว้แล้วทำการขุดและฝังกลบให้เพียงพอในแต่ละครั้งเท่านั้น และอีกส่วนหนึ่งส่งให้ บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เป็นผู้รับดำเนินการ

5.3 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย ของ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 โดยติดตามตรวจสอบมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ซึ่งประกอบด้วยคุณภาพอากาศ ระดับเสียงโดยทั่วไป คุณภาพน้ำ อากาศชีวอนามัยและความปลอดภัย สามารถสรุปได้ดังนี้

5.3.1 คุณภาพอากาศ

โครงการได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยทำการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulate matter less than or equal 10 micron; PM10) และปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen Dioxide; NO₂) จำนวน 2 สถานี คือ บริเวณวัดหนองโพ และบริเวณวัดหัวหว้า ซึ่งตรวจวัด 3 วันต่อเนื่องทั้ง 2 สถานี ผลการตรวจวัดสามารถสรุปได้ดังนี้

- การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ของสถานีตรวจวัดบริเวณวัดหนองโพ มีค่า 0.0436-0.0519 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และสถานีตรวจวัดบริเวณวัดหัวหว้า มีค่า 0.0287-0.0364 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งมาตรฐานกำหนดให้มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ได้ไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบว่า ผลการตรวจวัดของทั้ง 2 สถานี มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

- ปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen Dioxide ; NO₂)

ผลการตรวจวัดปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen Dioxide ; NO₂) ของสถานีตรวจวัดบริเวณวัดหนองโพ มีค่าอยู่ในช่วง 0.0058-0.0211 ppm (ส่วนในล้านส่วน) และสถานีตรวจวัดบริเวณวัดหัวหว้า มีค่าอยู่ในช่วง 0.0058-0.0128 ppm ซึ่งมาตรฐานกำหนดให้มีปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ ในเวลา 1 ชั่วโมง ได้ไม่เกิน 0.17 ppm พบว่า ผลการตรวจวัดของ ทั้ง 2 สถานี มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

5.3.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป

การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป จะทำการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hr.) ตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยช่วงเวลากลางวันและกลางคืน (L_{dn}) ที่บริเวณวัดหนองโพ เป็นเวลา 3 วันต่อเนื่อง พบว่า มีค่าเท่ากับ 60.5-67.4 เดซิเบล (เอ), 93.8-95.8 เดซิเบล (เอ) และ 68.8-71.4 เดซิเบล (เอ) ตามลำดับ ซึ่งระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hr.) และผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดกับค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ทั้งนี้ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยช่วงเวลากลางวันและช่วงเวลากลางคืน (L_{dn}) ไม่ได้มีการกำหนดค่ามาตรฐานไว้

5.3.3 คุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณลักษณะน้ำทิ้งในบ่อบำบัดน้ำเสียบ่อสุดท้าย จำนวน 1 จุด จากผลการติดตามตรวจสอบคุณลักษณะน้ำทิ้งในบ่อบำบัดน้ำเสียบ่อสุดท้าย พบว่า ทุกพารามิเตอร์ที่ทำการวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่กำหนดไว้ เมื่อนำผลการทดสอบเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 แต่อย่างไรก็ตามทางโรงงานไม่มีการระบายน้ำทิ้งออกนอกพื้นที่โรงงาน พร้อมทั้งได้ทำการเฝ้าระวังและตรวจติดตามคุณภาพน้ำทิ้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ค่าดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

5.3.4 คุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่อง

โครงการได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่อง Boiler จำนวน 6 ปล่อง คือ ปล่อง Boiler No.1, No.2, No.4, No.5, No.6 และ No.7 โดยตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง (TSP) ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปของไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_x as NO₂) และความเข้มข้นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และค่าความทึบแสง (Opacity) พบว่า มีค่าอยู่ในช่วง 62-118 mg/m³, <1 ppm, 34-156 ppm, 320-581 ppm และร้อยละ 5.20-5.74 ตามลำดับ ซึ่งผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดทุกปล่อง เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2566 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องหม้อน้ำของโรงงาน พ.ศ. 2549

5.3.5 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1. การตรวจสอบสุขภาพของพนักงาน

โครงการมีการตรวจสอบสุขภาพของพนักงานทุกคน ปีละ 1 ครั้ง โดยตรวจวัดครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 20-22 สิงหาคม 2567 สรุปผลการตรวจสอบสุขภาพโดยรวมได้ดังตารางที่ 5-1

ตารางที่ 5-1: สรุปยอดพนักงานตรวจสอบสุขภาพประจำปี 2567 บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	รายละเอียดการตรวจ (Description)	จำนวน ผู้เข้ารับ การตรวจ	ผลปกติ		ผลผิดปกติ	
			ราย	คิดเป็น %	ราย	คิดเป็น %
1	ดัชนีมวลกาย (BMI)	1,391	380	27.32	1,011	72.68
2	ความดันโลหิตสูง (Blood pressure)	1,391	1,067	76.71	324	23.29
3	ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	1,397	1,286	92.05	111	7.95
4	ผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)	868	645	74.31	223	25.69
5	ผลการตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)	1,301	475	36.51	826	63.49
6	ผลการตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine)	868	794	91.47	74	8.53
7	ผลการตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT)	854	708	82.90	146	17.10
8	ผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray Digital)	1,261	1,165	92.39	96	7.61
9	ผลการตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ (PE)	1,390	1,150	82.73	240	17.27

ที่มา: โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล, 2567

ตารางที่ 5-2: สรุปผลการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมประจำปี 2567 ของบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (KTIS-FAC) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวนผู้เข้ารับ การตรวจ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ คิดเป็น %
1	ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray Digital)	439	419	20	4.56
2	ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram)	230	196	34	14.78
3	ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)	439	383	56	12.76
4	ตรวจหาเชื้อภูมิไวรัสตับอักเสบบี (HAV IgM/IgG)	12	12	0	0.00
5	ตรวจอุจจาระ (Stool culture)	11	11	0	0.00
6	ตรวจหาสารตะกั่วในเลือด (Lead in Blood)	62	62	0	0.00

ที่มา: บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด, 2567

2. ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ระดับเสียง)

การตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (L_{eq} 8 hr) บริเวณพื้นที่การทำงาน (หม้อเคียวน้ำตาล) ในเดือน กันยายน และเดือนธันวาคม 2567 มีค่าเท่ากับ 69.0 เดซิเบล (เอ) และ 73.2 เดซิเบล (เอ) ตามลำดับ พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งมาตรฐานกำหนดให้ระยะเวลาการทำงานใน 1 วัน ที่มีการทำงาน 8 ชั่วโมง ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานต้องไม่เกิน 90 เดซิเบล (เอ) ตามมาตรฐานตามกฎหมายแรงงาน พ.ศ. 2549 เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง และมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2546 เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน

3. การบันทึกอุบัติเหตุ

โครงการมีการจดบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุทุกครั้ง โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 พบว่า โครงการมีอุบัติเหตุ จำนวน 11 ครั้ง

4. ความปลอดภัย

โครงการมีการตรวจสอบการลุกติดไฟ บริเวณรอบกองกากอ้อย มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (Safety Officer) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำป้อมกากอ้อยเป็นผู้ดูแล โดยแบ่งออกเป็น 2 กะ เดินตรวจตรารอบลานกองเก็บตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับการตรวจสอบอุณหภูมิ และสภาวะการกักเก็บของถังเก็บกากน้ำตาล เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้าเป็นผู้ดูแล โดยดำเนินการตรวจสอบสภาพทั่วไป จดบันทึกปริมาณกากน้ำตาลที่กักเก็บ และอุณหภูมิภายในถังทุกๆ ชั่วโมง ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งพบว่าระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ไม่มีการลุกติดไฟบริเวณลานกองเก็บกากอ้อย