

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน และข้อเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่หินโคโลไมต์ ประทานบัตรเลขที่ 23993/16162 (สำหรับคำขอประทานบัตรที่ 2/2544) ของนายนิรันดร์ เก่งธนทรัพย์ (รับช่วงการทำเหมืองโดยบริษัท ศรีเอทีพี มินerals จำกัด) ซึ่งโครงการตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (เมษายน 2565 – พฤศจิกายน 2568) พบว่า ทางโครงการได้ถือปฏิบัติตามมาตรการที่เป็นเงื่อนไขในการเห็นชอบโครงการมาโดยตลอดทั้งในส่วนของการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และในการดำเนินการในช่วงต่อไปทางโครงการถือเป็นนโยบายที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางราชการที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางโครงการจะนำไปถือปฏิบัติและควบคุมกำชับให้พนักงานทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดต่อไป

4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.2.1 คุณภาพอากาศ


จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (เมษายน 2565 – พฤศจิกายน 2568) ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-1 และ รูปที่ 4-1 พบว่า คุณภาพอากาศในบริเวณชุมชนบ้านคีรีวงศ์ บริเวณชุมชนบ้านนาเหนือ และบริเวณโรงเรียนบ้านในยวน มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นบริเวณโรงแต่งแร่ของโครงการมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน ในเดือนเมษายน 2566 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24, 2547 ที่กำหนดให้ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) มีค่าได้ไม่เกิน 0.330 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ เป็นเพราะว่าทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบในเรื่องการฟุ้งกระจายฝุ่นละออง จากกิจกรรมการทำเหมืองและกิจกรรมการไม่หินอย่างเคร่งครัด แต่อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามราษฎรบริเวณใกล้เคียงโครงการ พบว่า ได้รับผลกระทบด้านฝุ่นละอองจากกิจกรรมการทำเหมืองในระดับต่ำ ซึ่งสอดคล้องกับผลการตรวจวัดที่ผ่านมาที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

นอกจากนี้ทางบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้เสนอให้โครงการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่โรงโม่หินรวมทั้งปรับปรุงมาตรการต่างๆ ด้านการป้องกันฝุ่นละอองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป

สถานีตรวจวัด	เดือนที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวม (TSP 24 hrs : มก./ลบ.ม.)
1. ชุมชนบ้านศิรีวงศ์ UTM 47 P 471791 E , 920362 N	เมษายน 2565	0.008
	พฤศจิกายน 2565	0.044
	เมษายน 2566	0.034
	พฤศจิกายน 2566	0.016
	เมษายน 2567	0.018
	พฤศจิกายน 2567	0.016
	มีนาคม 2568	0.038
	พฤศจิกายน 2568	0.012
2.ชุมชนบ้านนาเหนือ UTM 47 P 472749 E , 918513 N	เมษายน 2565	0.004
	พฤศจิกายน 2565	0.012
	เมษายน 2566	0.026
	พฤศจิกายน 2566	0.013
	เมษายน 2567	0.005
	พฤศจิกายน 2567	0.011
	มีนาคม 2568	0.012
	พฤศจิกายน 2568	0.009
3. โรงเรียนบ้านโนนยวน UTM 47 P 472736 E , 924054 N	เมษายน 2565	0.008
	พฤศจิกายน 2565	0.007
	เมษายน 2566	0.022
	พฤศจิกายน 2566	0.007
	เมษายน 2567	0.012
	พฤศจิกายน 2567	0.007
	มีนาคม 2568	0.024
	พฤศจิกายน 2568	0.010
4.บริเวณโรงแต่งแร่ของโครงการ UTM 47 P 471410 E , 919578 N	เมษายน 2565	0.110
	พฤศจิกายน 2565	0.313
	เมษายน 2566	0.443
	พฤศจิกายน 2566	0.022
	เมษายน 2567	0.272
	พฤศจิกายน 2567	0.014
	มีนาคม 2568	0.038
	พฤศจิกายน 2568	0.052
ค่ามาตรฐาน		0.33

ค่ามาตรฐาน : มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24, 2547

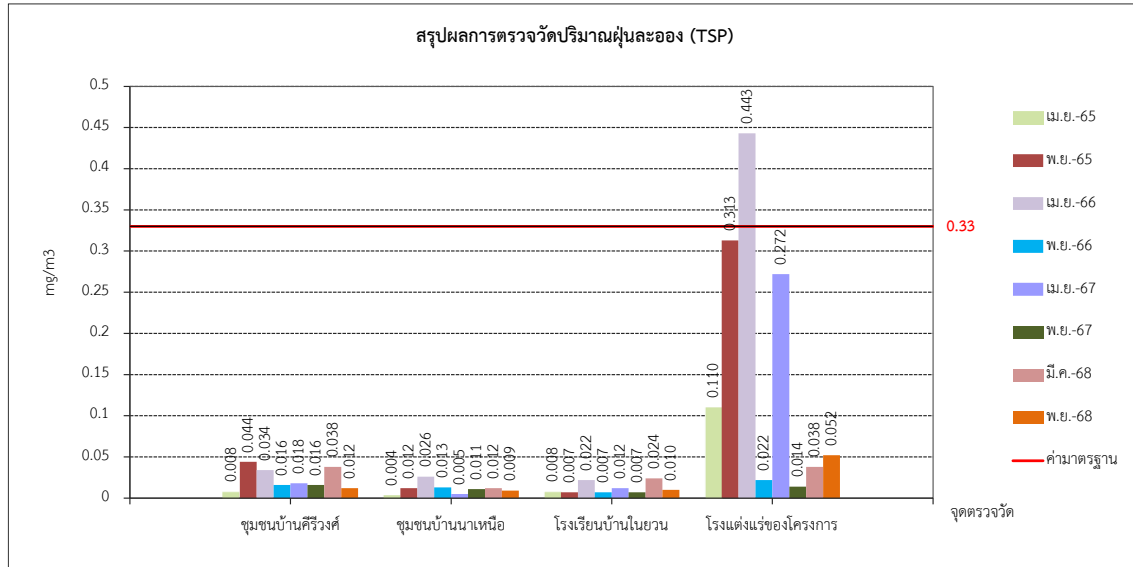

รูปที่ 4-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)

4.2.2 ระดับเสียง


จากการตรวจวัดระดับเสียง ทั้ง 4 สถานี ในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (เมษายน 2565 - พฤศจิกายน 2568) ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-2 และ รูปที่ 4-2 ถึง รูปที่ 4-3 พบว่า ระดับเสียงส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น โรงโม่หินของโครงการ ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้เหมืองหินเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ปี พ.ศ. 2548 ที่กำหนดให้ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq. 24 ชั่วโมง) มีค่าได้ไม่เกิน 70.0 dB(A) และค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าได้ไม่เกิน 115.0 dB(A) ทั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าการทำเหมืองและการขนส่งแร่ของโครงการไม่ได้ส่งผลกระทบต่อด้านเสียงรบกวนแก่ชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงแต่อย่างใด

ตารางที่ 4-2 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียง


ตำแหน่งตรวจวัด	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq. 24 hrs.) dB(A)				ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) dB(A)			
	ST.1	ST.2	ST.3	ST.4	ST.1	ST.2	ST.3	ST.4
เมษายน 2565	57.2	57.0	59.8	66.2	91.0	89.4	91.2	101.3
พฤศจิกายน 2565	67.9	55.1	60.4	65.3	92.7	94.8	96.7	98.0
เมษายน 2566	60.03	59.4	52.7	62.3	102.8	88.7	80.4	92.8
พฤศจิกายน 2566	58.0	57.0	60.1	63.5	98.1	96.8	92.6	93.5
เมษายน 2567	59.3	57.4	55.3	65.1	101.5	87.3	94.7	99.4
พฤศจิกายน 2567	58.9	59.7	58.6	62.2	99.5	88.1	93.6	99.0
มีนาคม 2568	56.1	61.0	57.7	66.4	92.5	100.7	91.7	104.1
พฤศจิกายน 2568	55.5	60.9	61.3	65.0	99.7	89.8	92.3	96.1
ค่ามาตรฐาน	70				115			

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้เหมืองหินเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ปี พ.ศ. 2548

ตำแหน่งพิกัดของสถานี	ST.1 : ชุมชนบ้านศรีวังค์	:	UTM 47 P 471773 E , 920374 N
	ST.2 : ชุมชนบ้านนาเหนือ	:	UTM 47 P 472738 E , 918503 N
	ST.3 : โรงเรียนบ้านโนนยวน	:	UTM 47 P 472733 E , 924037 N
	ST.4 : บริเวณโรงแต่งแร่ของโครงการ	:	UTM 47 P 471391 E , 919600 N

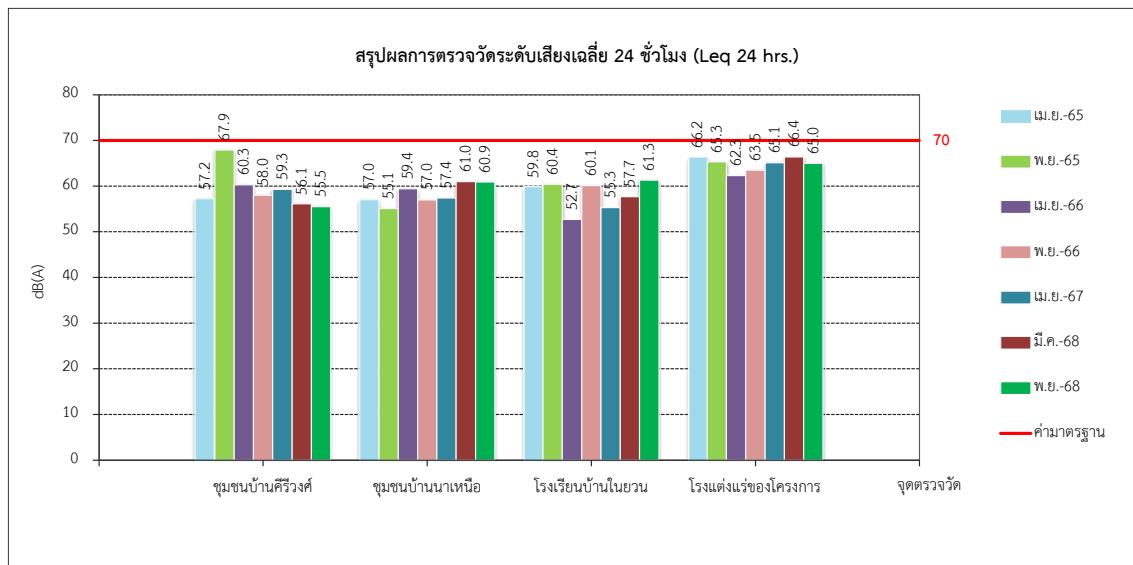

รูปที่ 4-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq. 24 hrs.)

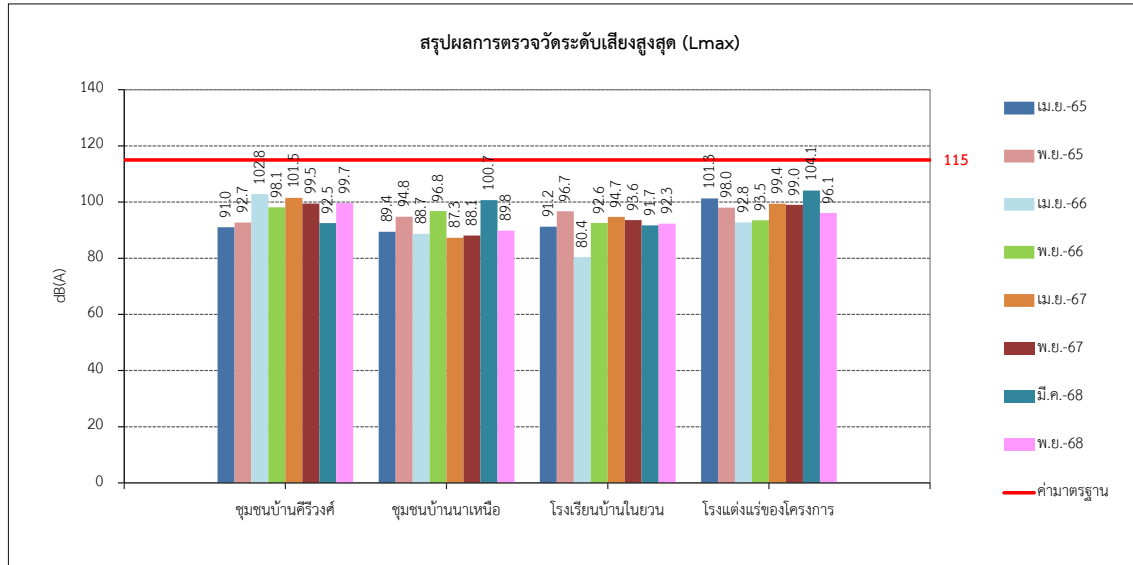

รูปที่ 4-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax)

4.2.3 แรงสั่นสะเทือน

จากการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน ในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (เมษายน 2565 – พฤศจิกายน 2568) ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-3 และรูปที่ 4-4 ถึง รูปที่ 4-5 พบว่า ความเร็วของอนุภาค และการขจัด จากการระเบิด หน้าเหมืองบริเวณบ้านพนมวังค์ และบริเวณวัดศรีธรรมราม (วัดลิงค์) มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย เมื่อเปรียบเทียบกับ เกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้เหมืองหินเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนปี พ.ศ. 2548 สำหรับในเดือนพฤศจิกายน 2568 ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการระเบิดหิน


ตารางที่ 4-3 สรุปผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน
(แสดงค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดในแต่ละบริเวณที่ทำการตรวจวัด)

จุดตรวจวัด และตำแหน่งพิกัดสถานี	เดือนที่ตรวจวัด	ระดับแรงสั่นสะเทือน (ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด)		
		Frequency (Hz)	Velocity (mm/sec)	Displacement (mm)
ST.1 : ชุมชนบ้านศรีวังค์	เมษายน 2565	N/A	N/A	N/A
	พฤศจิกายน 2565	N/A	N/A	N/A
	เมษายน 2566	N/A	N/A	N/A
	พฤศจิกายน 2566	8.5	0.394	0.00667
	เมษายน 2567	N/A	N/A	N/A
	พฤศจิกายน 2567	5.1	0.221	0.00602
	มีนาคม 2568	N/A	N/A	N/A
	พฤศจิกายน 2568	ไม่มีการระเบิด	ไม่มีการระเบิด	ไม่มีการระเบิด
ST.2 : ถ้ำคลัง	เมษายน 2565	N/A	N/A	N/A
	พฤศจิกายน 2565	N/A	N/A	N/A
	เมษายน 2566	N/A	N/A	N/A
	พฤศจิกายน 2566	N/A	N/A	N/A
	เมษายน 2567	N/A	N/A	N/A
	พฤศจิกายน 2567	N/A	N/A	N/A
	มีนาคม 2568	N/A	N/A	N/A
	พฤศจิกายน 2568	ไม่มีการระเบิด	ไม่มีการระเบิด	ไม่มีการระเบิด
ค่ามาตรฐาน ความถี่ ; เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาค ; มม./วินาที การจัด ; มิลลิเมตร		ตั้งแต่ 1 ถึงมากกว่า 40 4.75 ถึง 50.8 0.75 ถึง 0.20		

ค่ามาตรฐาน * = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดให้เหมืองหินเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ
ที่ต้องถูกควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน พ.ศ. 2548


หมายเหตุ : N/A = ตรวจวัดไม่พบ, Frequency = <1 Hz, Velocity = <0.125 mm/sec และ Displacement = 0 mm

ตำแหน่งพิกัดของสถานี ST.1 : ชุมชนบ้านศรีวังค์ : UTM 47 P 471750 E , 920368 N
ST.2 : ถ้ำคลัง : UTM 47 P 471816 E , 921482 N

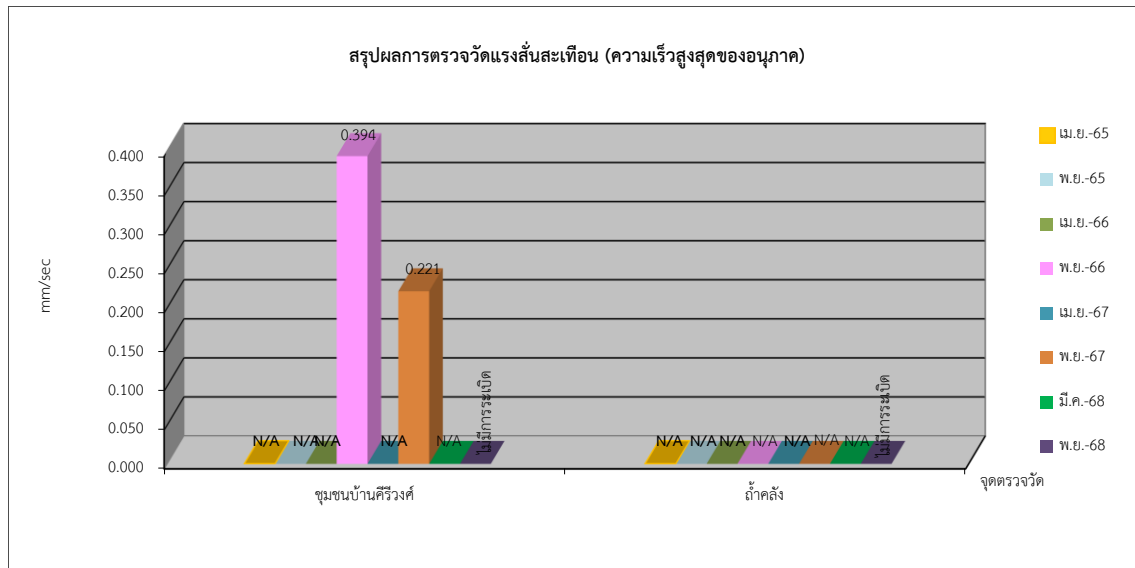

หมายเหตุ : ค่าต่ำสุดที่มาตรฐานกำหนดไว้ตั้งแต่ 4.7- 50.8 มิลลิเมตร/วินาที

รูปที่ 4-4 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน (ความเร็วสูงสุดของอนุภาค)

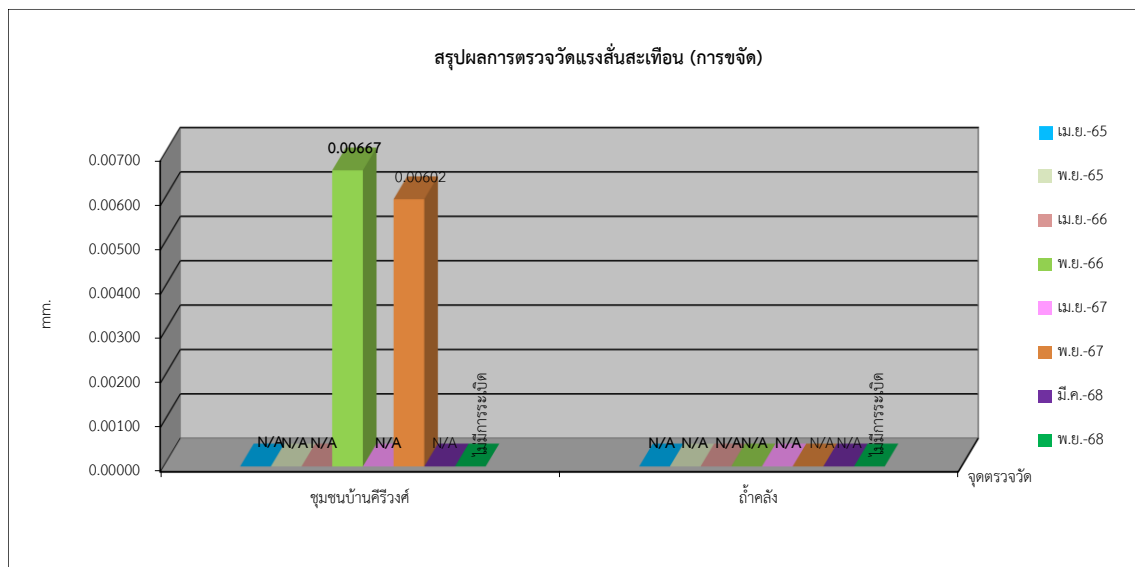

หมายเหตุ : ค่าต่ำสุดที่มาตรฐานกำหนดเท่ากับ 0.20 มิลลิเมตร

รูปที่ 4-5 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน (การขจัด)

4.2.4 คุณภาพน้ำผิวดิน

จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (เมษายน 2565 – พฤศจิกายน 2568) ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-4 และรูปที่ 4-6 พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน บริเวณน้ำบ่อต้นบ้านศรีวังค์ และบริเวณน้ำบ่อต้นบ้านนาเหนือ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) (ประเภทที่ 3) ที่กำหนดทั้งหมด




ตารางที่ 4-4 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

สถานีตรวจวัด	เดือนที่ตรวจวัด	PARAMETERS									
		pH	Turbidity (NTU)	Suspended Solids (mg/l)	Total Dissolved Solids (mg/l)	Total Hardness (mg/l as CaCO ₃)	Sulfate (mg/l)	Iron Total (mg/l)	Arsenic (mg/l)	Cadmium (mg/l)	Lead (mg/l)
ST.1	เมษายน 2565	7.4	<0.01	<2	150	43	0.08	<0.1	<0.001	<0.001	0.007
	พฤศจิกายน 2565	7.7	<0.01	<2	190	61	<0.1	0.02	<0.001	<0.001	<0.005
	เมษายน 2566	6.9	<0.01	<2	120	11	<0.1	0.044	<0.001	<0.001	<0.005
	พฤศจิกายน 2566	6.3	<0.01	<3	180	37	0.5	0.26	0.004	<0.001	<0.005
	เมษายน 2567	6.5	<0.01	<3	80	17	<0.1	0.12	<0.001	<0.001	<0.005
	พฤศจิกายน 2567	7.7	<0.01	<3	340	233	<0.1	0.06	<0.02	<0.005	<0.03
	มีนาคม 2568	6.6	<0.01	<3	140	33	<0.1	0.048	<0.001	<0.001	<0.005
	พฤศจิกายน 2568	6.4	<0.01	<3	160	50	6.8	0.035	<0.015	<0.002	<0.018
ST.2	เมษายน 2565	7.3	<0.01	<2	240	46	0.07	<0.1	<0.001	<0.001	0.006
	พฤศจิกายน 2565	7.8	<0.01	<2	280	199	<0.1	0.01	<0.001	<0.001	<0.005
	เมษายน 2566	7.5	<0.01	<2	320	223	<0.1	0.047	<0.001	<0.001	<0.005
	พฤศจิกายน 2566	7.0	<0.01	<3	270	255	<0.1	0.21	0.004	<0.001	<0.005
	เมษายน 2567	7.2	0.08	<3	310	267	<0.1	0.12	<0.001	<0.001	<0.005
	พฤศจิกายน 2567	7.7	<0.01	<3	230	200	<0.1	0.075	<0.02	<0.005	<0.03
	มีนาคม 2568	7.4	<0.01	6.8	260	219	<0.1	0.052	<0.001	<0.001	<0.005
	พฤศจิกายน 2568	6.7	<0.01	<3	260	287	<0.1	0.037	<0.015	<0.002	<0.018
ค่ามาตรฐาน		5.0-9.0	ไม่ได้กำหนด	ไม่ได้กำหนด	ไม่ได้กำหนด	ไม่ได้กำหนด	ไม่ได้กำหนด	ไม่ได้กำหนด	0.01	0.005	0.05




ค่ามาตรฐาน : มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537 (ประเภทที่ 3)

ตำแหน่งพิกัดของสถานี ST.1 : น้ำบ่อต้นบ้านศรีวังค์ : UTM 47 P 471861 E , 920212 N




ST.2 : น้ำบ่อต้นบ้านนาเหนือ : UTM 47 P 472774 E , 918561 N

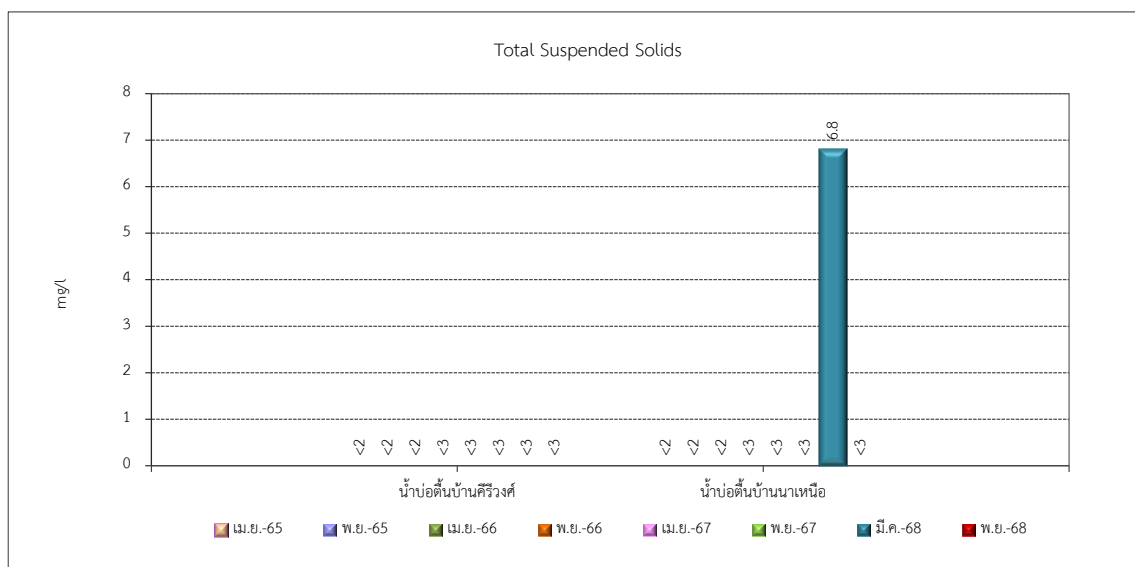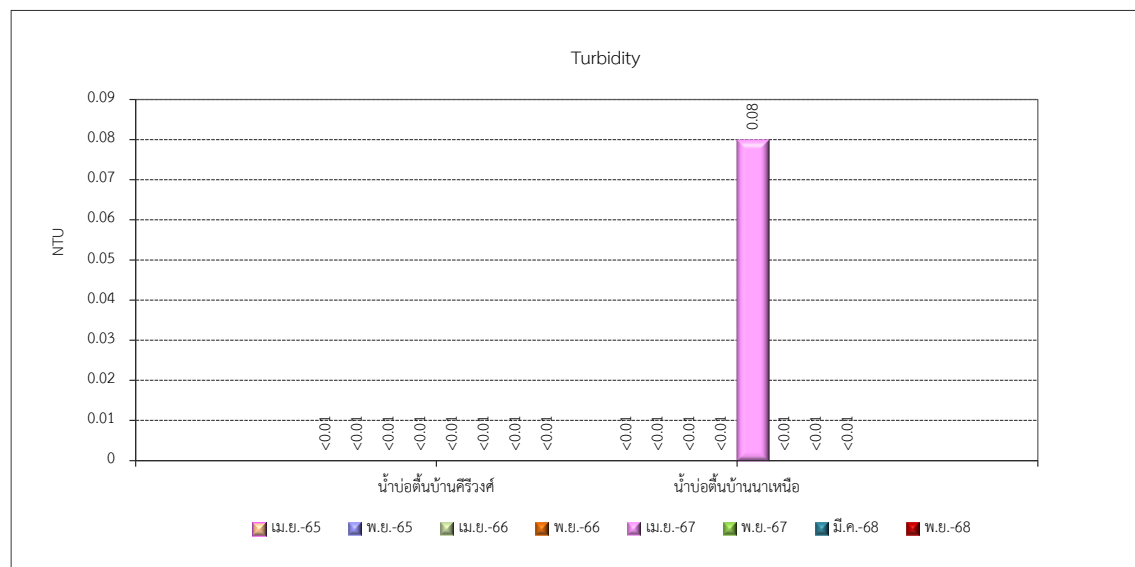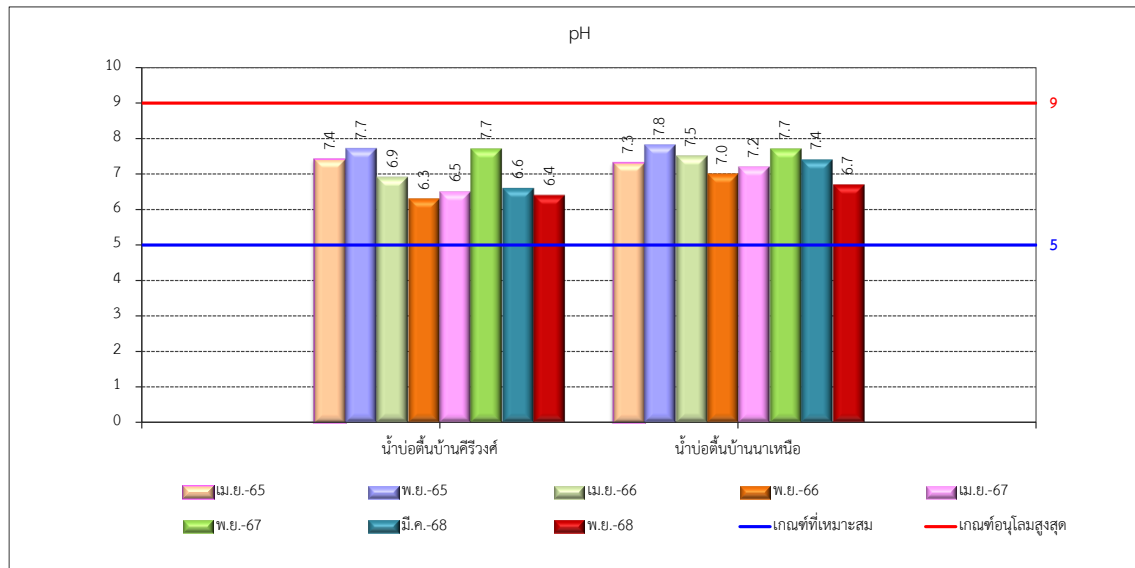


รูปที่ 4-6 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

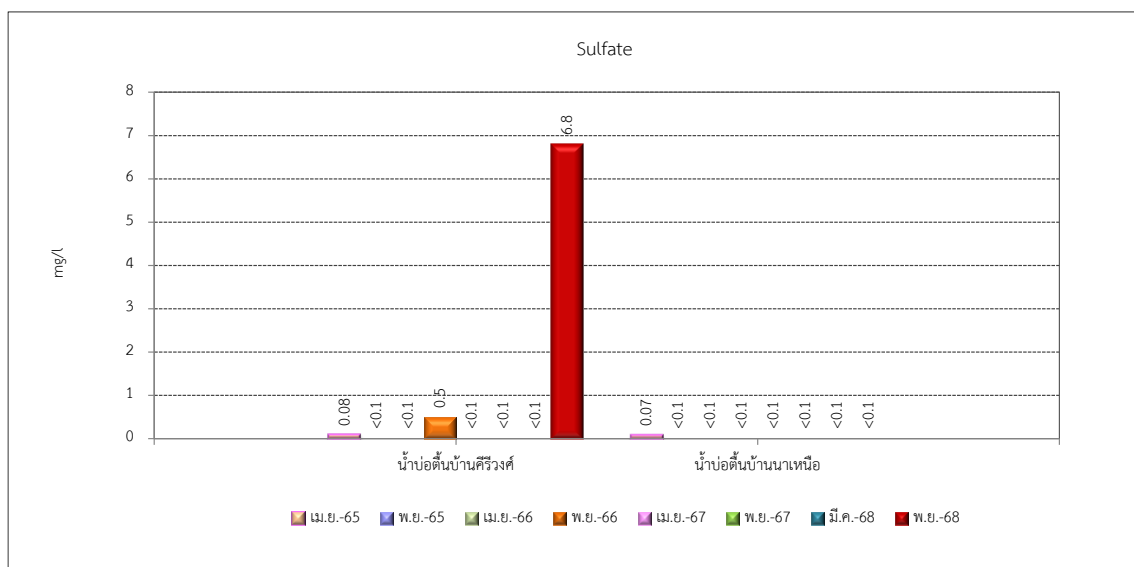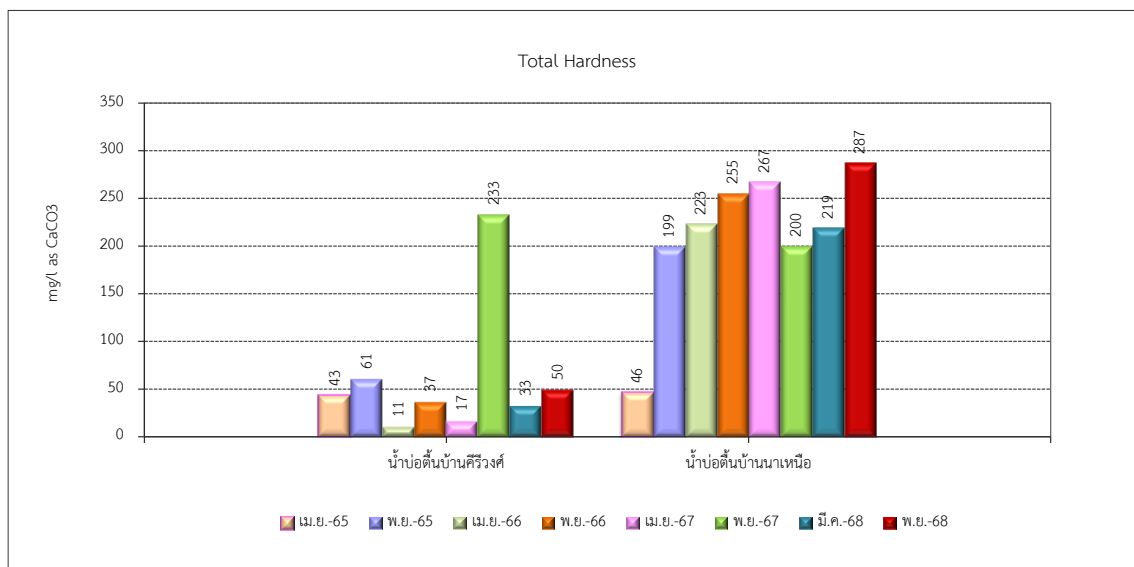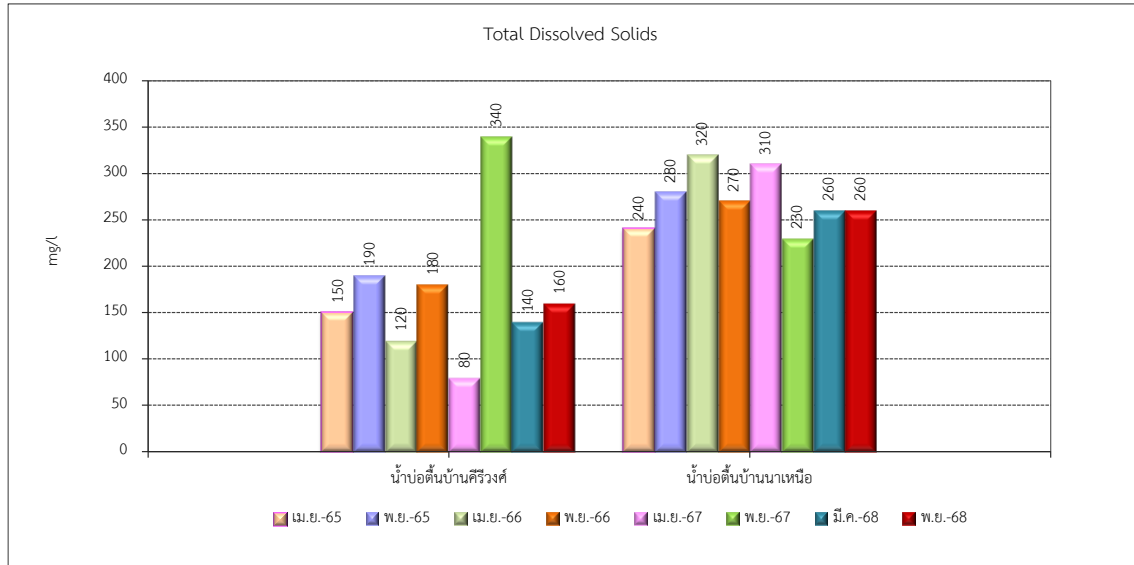

รูปที่ 4-6 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)

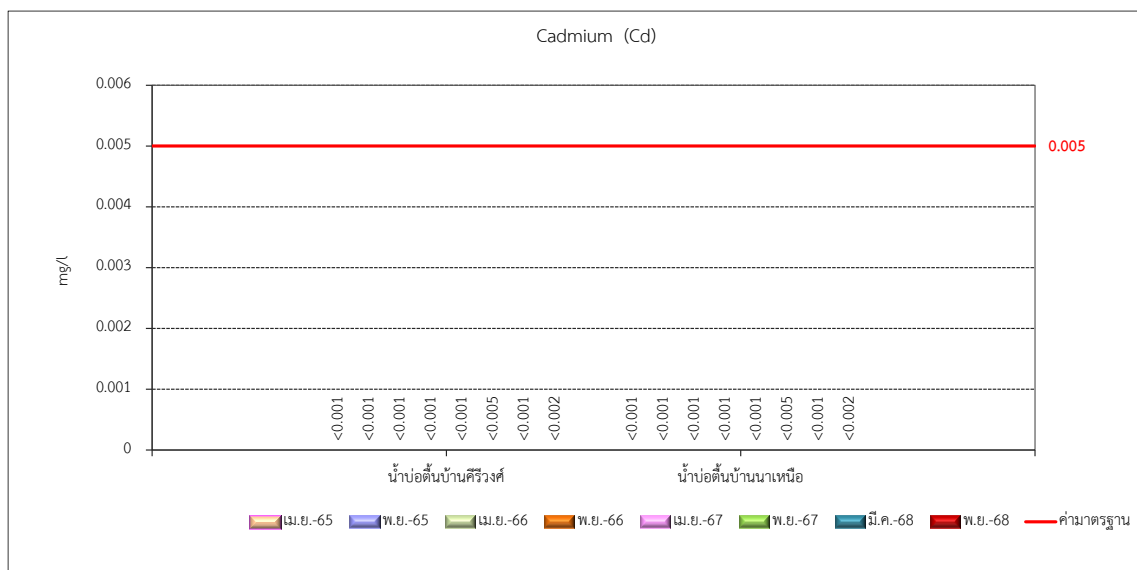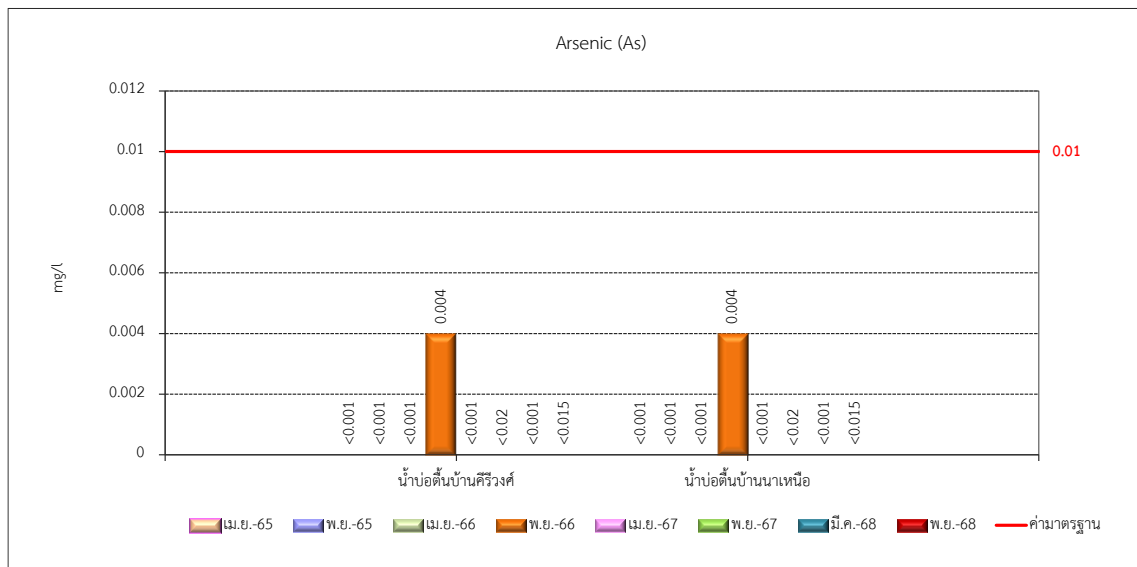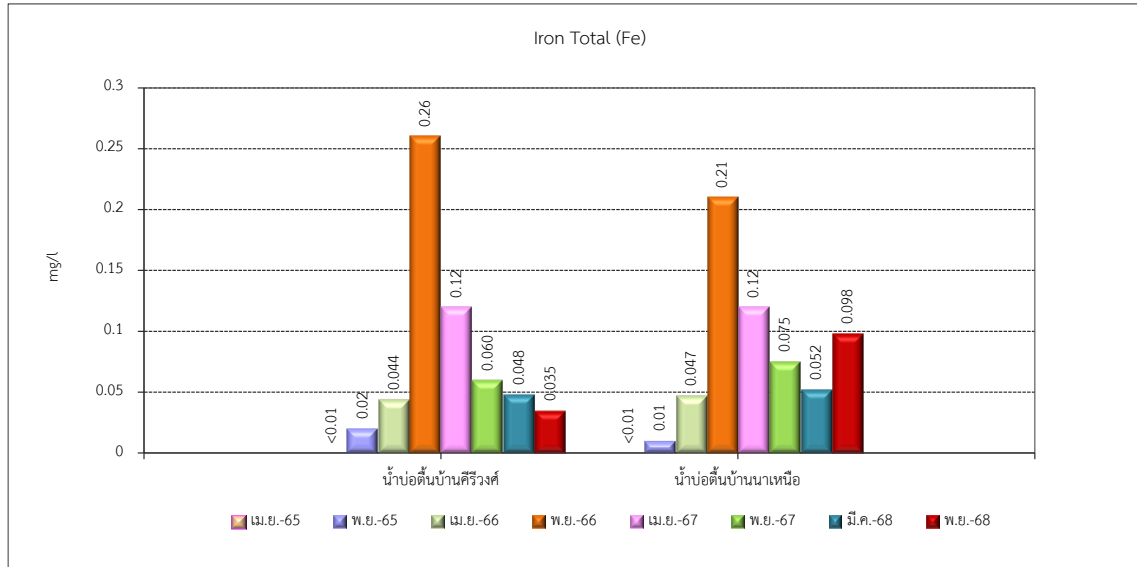

รูปที่ 4-6 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)

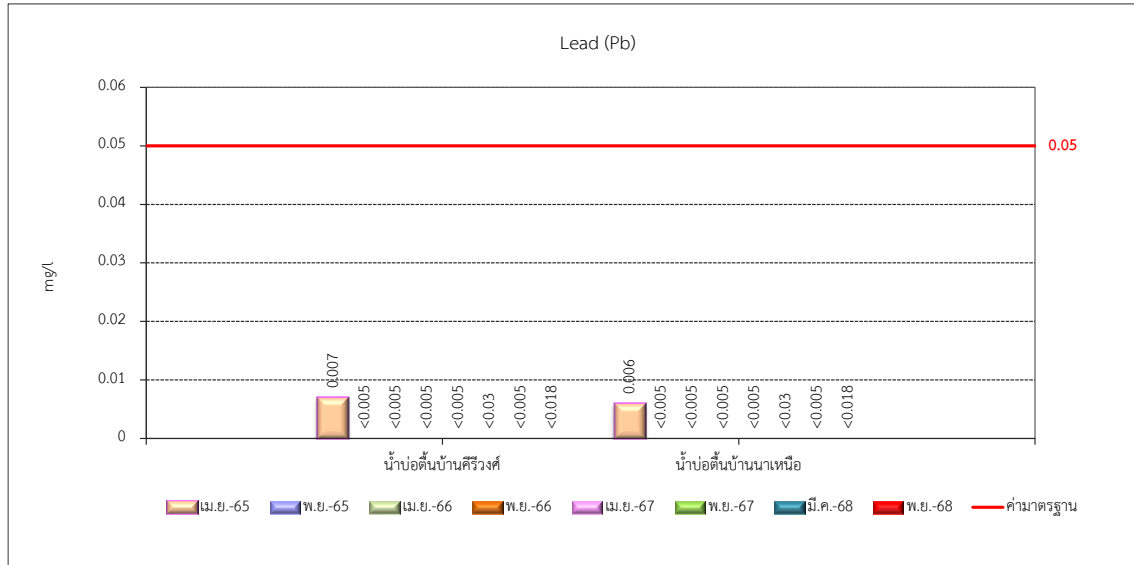

รูปที่ 4-6 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)

4.2.5 คุณภาพน้ำใต้ดิน




จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน ในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (เมษายน 2565 - พฤศจิกายน 2568) ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-5 และรูปที่ 4-7 พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลบ้านศรีวังค์ พบว่า คุณภาพน้ำมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการ สำหรับป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ลงวันที่ 24 มีนาคม 2551

ตารางที่ 4-5 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน




สถานีตรวจวัด	เดือนที่ตรวจวัด	PARAMETERS									
		pH	Turbidity (NTU)	Suspended Solids (mg/l)	Total Dissolved Solids (mg/l)	Total Hardness (mg/l as CaCO ₃)	Sulfate (mg/l)	Iron Total (mg/l)	Arsenic (mg/l)	Cadmium (mg/l)	Lead (mg/l)
ST.3	เมษายน 2565	7.6	<0.01	<2	290	78	<0.1	ไม่ได้วิเคราะห์	ไม่ได้วิเคราะห์	ไม่ได้วิเคราะห์	ไม่ได้วิเคราะห์
	พฤศจิกายน 2565	7.9	<0.01	<2	370	242	<0.1	<0.01	<0.001	<0.001	<0.005
	เมษายน 2566	7.7	<0.01	<2	340	251	<0.1	0.007	<0.001	<0.001	<0.005
	พฤศจิกายน 2566	7.2	<0.01	<3	280	216	<0.1	0.21	0.004	<0.001	<0.005
	เมษายน 2567	7.4	<0.01	<3	260	269	<0.1	0.11	<0.001	<0.001	<0.005
	พฤศจิกายน 2567	7.5	<0.01	<3	200	40	<0.1	0.078	<0.02	<0.005	<0.03
	มีนาคม 2568	7.2	<0.01	<3	290	281	<0.1	0.041	<0.001	<0.001	<0.005
	พฤศจิกายน 2568	6.6	<0.01	<3	290	226	<0.1	<0.011	<0.015	<0.002	<0.018
ค่ามาตรฐาน	เกณฑ์ที่เหมาะสม	7.0-8.5	5	ไม่ได้กำหนด	600	300	200	0.5	ต้องไม่มีเลย	ต้องไม่มีเลย	ต้องไม่มีเลย
	เกณฑ์อนุโลม สูงสุด	6.5-9.2	20	ไม่ได้กำหนด	1,200	500	250	1.0	0.05	0.01	0.05

ค่ามาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
ลงวันที่ 24 มีนาคม 2551


ตำแหน่งพิกัดของสถานี ST.3 : น้ำบาดาลบ้านศิรีวงศ์ : UTM 47 P 471709 E , 920594 N

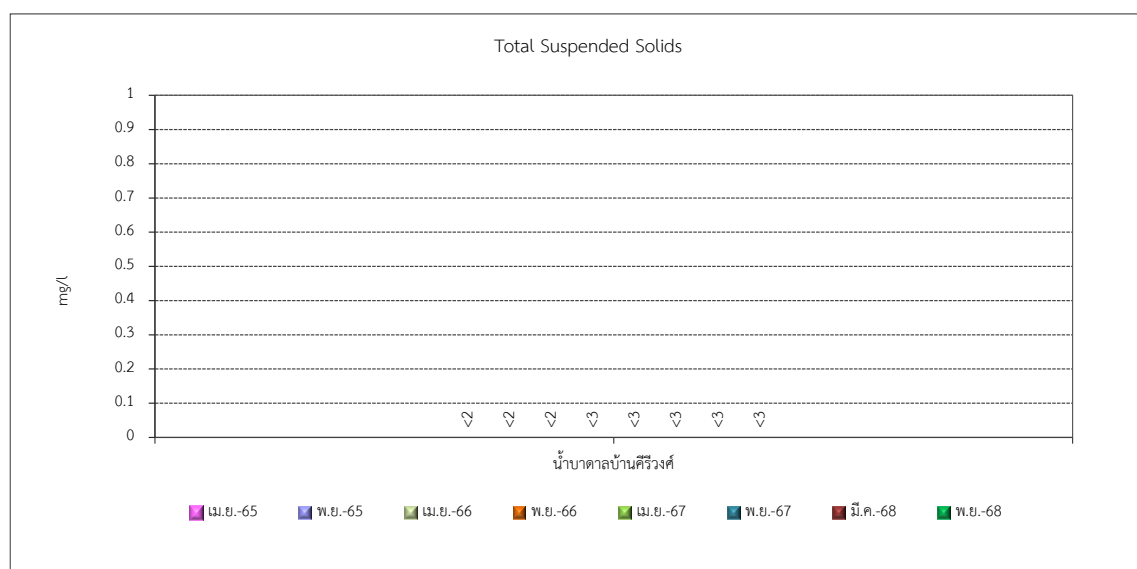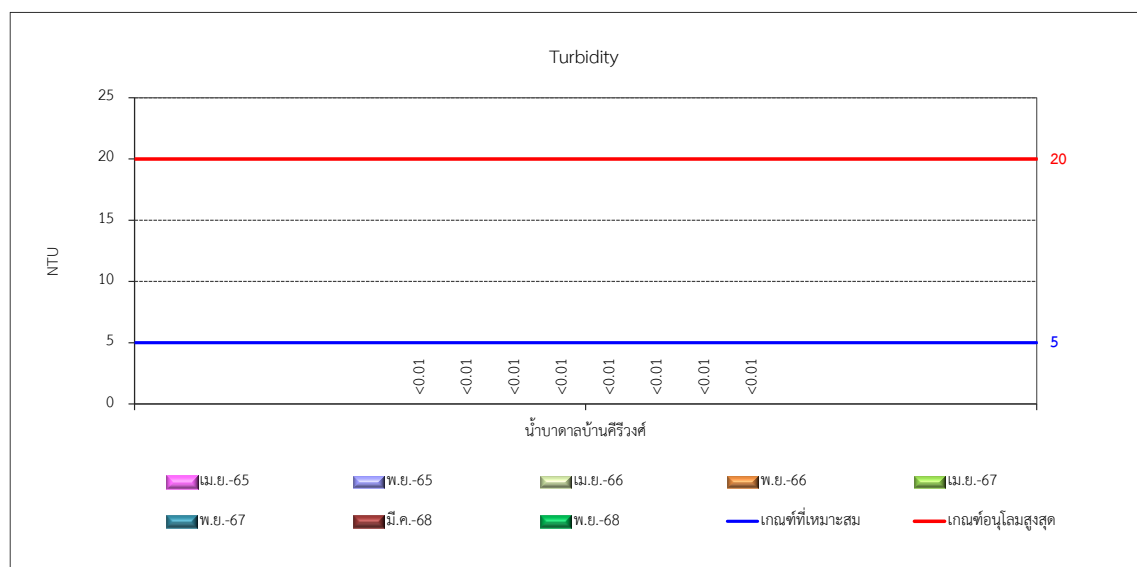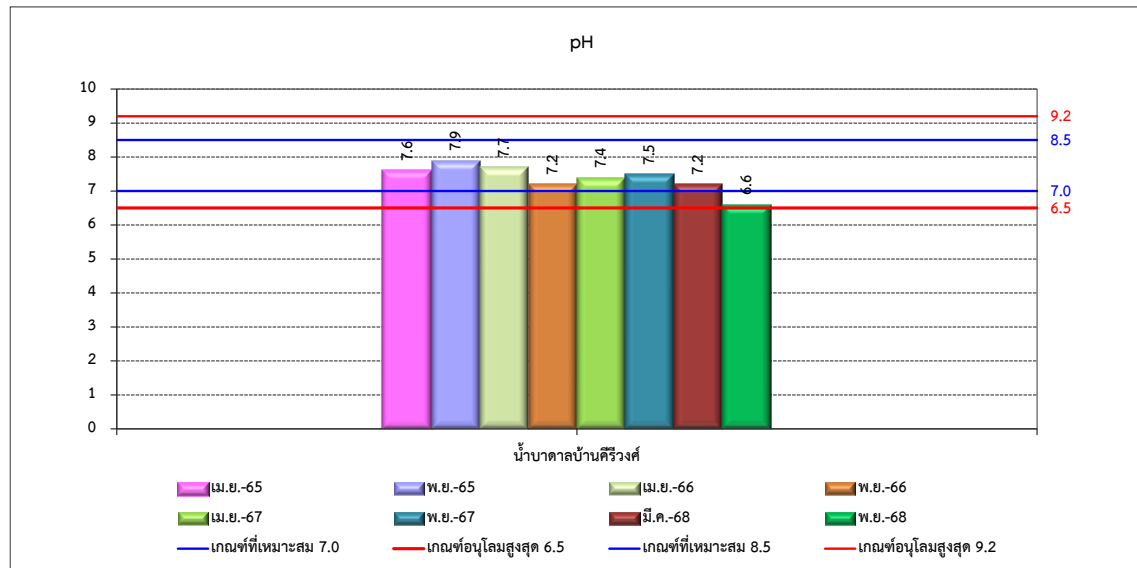


รูปที่ 4-7 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน

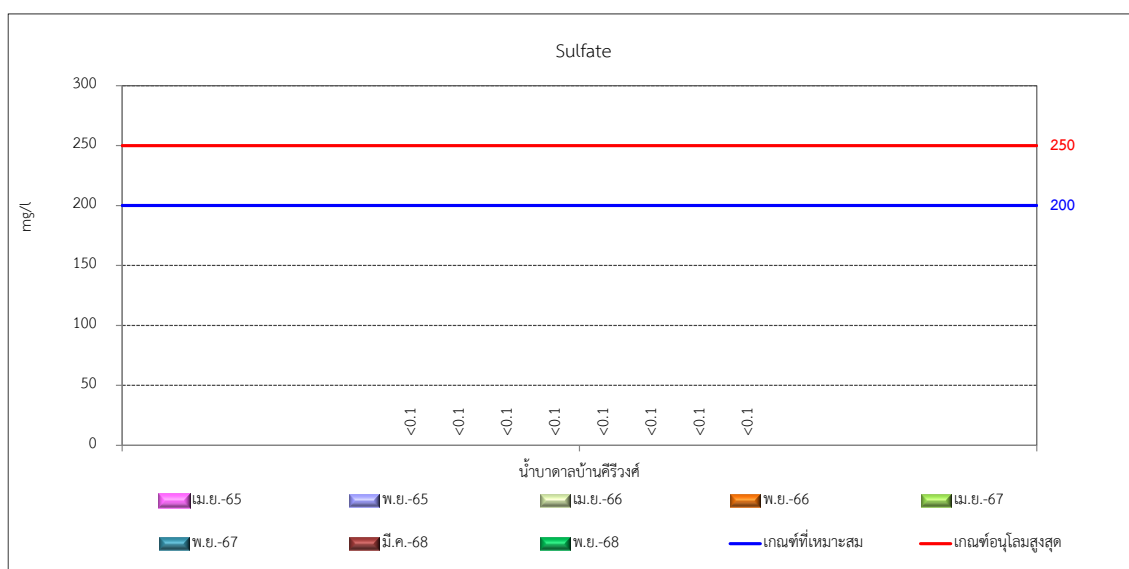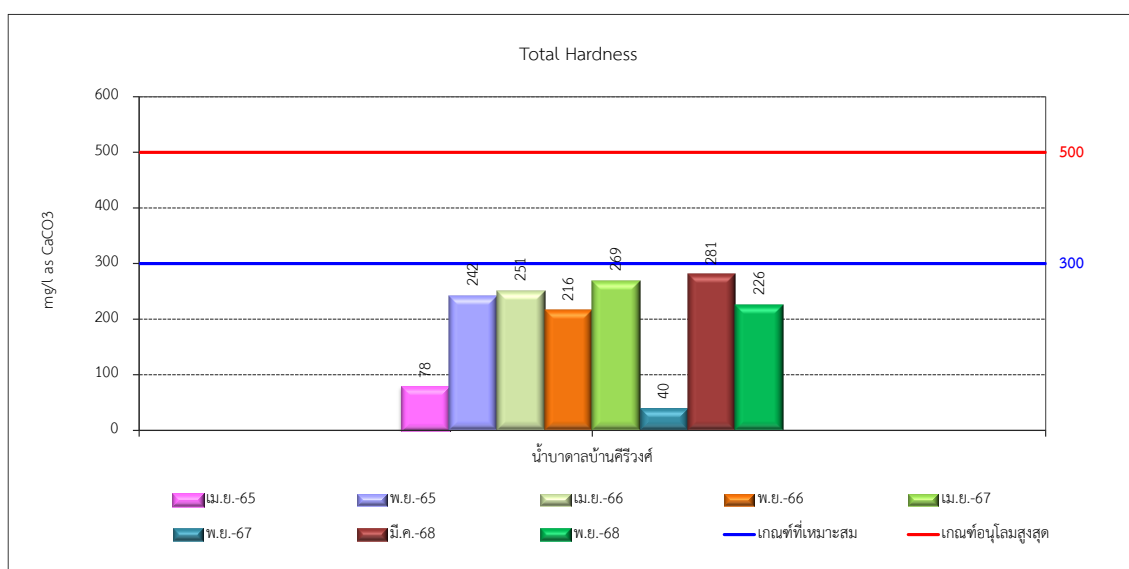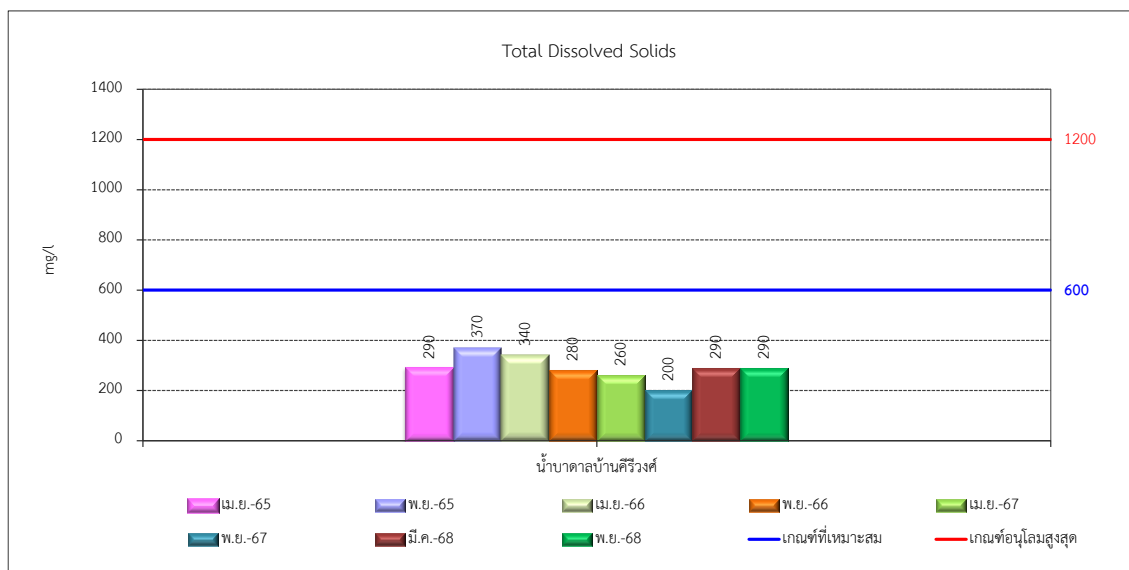

รูปที่ 4-7 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน (ต่อ)

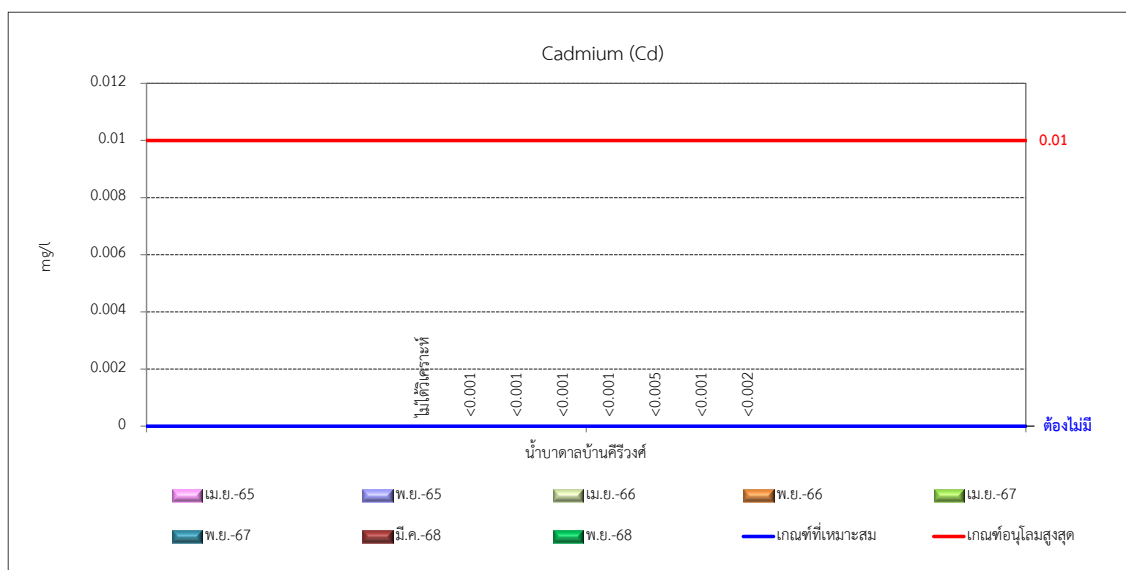

รูปที่ 4-7 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน (ต่อ)



จากผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินโดโลไมต์ ประทานบัตรเลขที่ 23993/16162 (สำหรับคำขอประทานบัตรที่ 2/2544) ของนายณรินทร์ เก่งธนทรัพย์ (รับช่วงการทำเหมืองโดยบริษัท ครีเอทีฟ มิเนอรัล จำกัด) ซึ่งโครงการตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ พบว่า โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม บริษัทที่ปรึกษา ขอเสนอแนะมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมเพื่อให้โครงการได้ปฏิบัติ ดังนี้

- หน้า 4-18