

บทที่ 4

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรีดูลูมิเนียมแผ่น ของบริษัท อลูมิเนียม ฉีวจิ้น ฮั่ว จำกัด ในระยะดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 โครงการได้มอบหมายให้บริษัท แปซิฟิค แลбораторี จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านคุณภาพอากาศ ทรัพยากรนิเวศน์ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และด้านคุณภาพน้ำทิ้ง ตามข้อกำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และนำไปกำหนดเป็นแนวทางในการวางแผนจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 4-1 และรายละเอียดวิธีการเก็บตัวอย่างและวิธีการวิเคราะห์ แสดงดังตารางที่ 4-2

ตารางที่ 4-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานีตรวจวัด/ พื้นที่ดำเนินการ	ดัชนีที่ตรวจวัด/วิธีการตรวจวัด/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม	ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ/ข้อมูลอ้างอิง
1. คุณภาพอากาศ				
1.1 คุณภาพอากาศใน บรรยากาศ	- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ - ท่าเรือโรงงานเหล็กกรุงเทพ	ดัชนีที่ตรวจวัด - ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ความถี่ ปีละ 2 ครั้ง ครึ่งละ 3 วันต่อเนื่อง	- โครงการมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปจำนวน 2 สถานี โดยดำเนินการตรวจวัดระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคม 2566 ซึ่งผลการตรวจวัดพบว่า ดัชนีที่ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด ผลการตรวจวัดแสดงดังหัวข้อที่ 4.1	- ภาคผนวกที่ 4-1
1.2 มลพิษทางอากาศ จากปล่องระบาย	- ปล่องเตาหลอม No. 1 - ปล่องเตาหลอม No. 2 - ปล่องเตาอบ F202 - ปล่องเตาอบ F204 - ปล่องเตาอบ F205	ดัชนีที่ตรวจวัด - ฝุ่นละออง (Particulate) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ - ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x as NO ₂) ความถี่ ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงที่ดำเนินการผลิตและเป็นช่วงเดียวกับที่ทำการตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ	- โครงการมีการตรวจวัดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง โดยดำเนินการตรวจวัด เมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคม และ 16 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์พบว่า ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดรายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์แสดงดังหัวข้อที่ 4.2	- ภาคผนวกที่ 4-2
1.3 ปริมาณความเข้มข้น ละอองและสารเคมีใน บรรยากาศการทำงาน	- บริเวณเตาหลอม No. 1 - บริเวณเตาหลอม No. 2 - บริเวณเตาอบ No. 1 - บริเวณเตาอบ No. 2 - บริเวณซ่อมบำรุง - บริเวณ Slitter	ดัชนีที่ตรวจวัด - ฝุ่นละอองรวม Total Dust - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) ความถี่ ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน	- โครงการมีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละอองและสารเคมีในบรรยากาศการทำงาน โดยดำเนินการเก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม และ 16 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์พบว่า ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์แสดงดังหัวข้อที่ 4.3	- ภาคผนวกที่ 4-3

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจวัด/ พื้นที่ดำเนินการ	ดัชนีที่ตรวจวัด/วิธีการตรวจวัด/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม	ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ/ข้อมูลอ้างอิง
2. ทรัพยากรนิเวศน์				
-	-	-	-	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
-	-	-	-	-
4. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย				
4.1 ระดับความดังเสียง	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณเตาหลอม No.1 - บริเวณเตาหลอม No.2 - บริเวณเตาอบ No.1 - บริเวณเตาอบ No.2 - บริเวณ SEYI Q504 - บริเวณ Hi-Cold Rolling Mill - บริเวณ Herkules - บริเวณ TensionLeveling - บริเวณ Slitter-Ungerler - บริเวณ N8 :Stretcher - บริเวณ Cut line 	<u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> - Leq 8 hrs. - Lmax <u>ความถี่</u> ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงที่ดำเนินการผลิตและ เป็นช่วงเดียวกับที่ทำการตรวจสอบคุณภาพ อากาศในบรรยากาศ	- โครงการมีการตรวจวัดระดับความดังเสียง จำนวน 11 จุด โดยดำเนินการตรวจวัดเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม และ 16 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด รายละเอียดผลการตรวจวัด แสดงดังหัวข้อที่ 4.4	- ภาคผนวกที่ 4-4
4.2 สภาพความร้อน	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณเตาหลอม No.1 - บริเวณเตาหลอม No. 2 - บริเวณเตาอบ No. 1 - บริเวณเตาอบ No. 2 	<u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> - Heat Stress <u>ความถี่</u> ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงที่ดำเนินการผลิตและ เป็นช่วงเดียวกับที่ทำการตรวจสอบ	- โครงการมีการตรวจวัดสภาพความร้อน จำนวน 4 จุด โดยดำเนินการตรวจวัดเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม และ 16 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดรายละเอียดผลการตรวจวัด แสดงดังหัวข้อที่ 4.5	- ภาคผนวกที่ 4-5

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจวัด/ พื้นที่ดำเนินการ	ดัชนีที่ตรวจวัด/วิธีการตรวจวัด/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม	ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ/ข้อมูลอ้างอิง
4. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย				
4.3 สุขภาพคนงาน		วิธีการที่ตรวจวัด - สุขภาพทั่วไป - การได้ยิน - สมรรถภาพการทำงานของระบบปอดและระบบทางเดินหายใจ - สถิติอุบัติเหตุและจำนวนวันหยุดงานเนื่องจากอุบัติเหตุ ความถี่ ปีละ 1 ครั้ง	- ทางโครงการกำหนดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานปีละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินและเฝ้าระวังโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงานทุกครั้งที่ได้ทำการตรวจ โดยในปี 2566 ดำเนินการตรวจสุขภาพเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566	- ภาคผนวกที่ 3-12
5. คุณภาพน้ำ				
5.1 คุณภาพน้ำทิ้ง	- บริเวณจุดระบายน้ำทั้งด้าน หลังโรงงาน	ดัชนีที่ตรวจวัด - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - ค่าบีโอดี (BOD) - ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) - ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) ความถี่ ปีละ 4 ครั้งดำเนินการตรวจวัดทุกๆ 3 เดือน	- โครงการได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจำนวน 1 สถานี โดยดำเนินการเก็บตัวอย่างเมื่อ 7 กรกฎาคม 2566 และ 11 ตุลาคม 2566 พบว่า ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดรายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์แสดงดังหัวข้อที่ 4.6	- ภาคผนวกที่ 4-6

ตารางที่ 4-2 รายละเอียดวิธีการเก็บตัวอย่างและวิธีการวิเคราะห์

รายการตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด
1. คุณภาพอากาศ			
1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ	ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	High-Volume Air Sampler/Gravimetric Method	11-14 ต.ค. 66
	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)	UV Fluorescence	
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂)	Chemiluminescence	
1.2 มลพิษทางอากาศจากปล่องระบาย	ฝุ่นละออง (Particulate)	Isokinetic Sampling, Gravimetric Method	11-12 ต.ค. 66 และ 16 พ.ย. 66
	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO ₂)	Absorption Sampling, Barium-Thorin Titrimetric Method	
	ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx as NO ₂)	Absorption Sampling, Phenoldisulfonic Acid Method	
1.3 ปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละอองและสารเคมีในบรรยากาศการทำงาน	ฝุ่นละอองรวม (Total Dust)	Gravimetric Method	12 ต.ค. 66 และ 16 พ.ย. 66
	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO ₂)	Ion Chromatography	
2. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย			
2.1 ระดับความดังเสียง	Leq 8 hrs., Lmax	Integrated Sound Level Meter	12 ต.ค. 66 และ 16 พ.ย. 66
2.2 สภาพความร้อน	Heat Stress	Heat Stress Monitor	12 ต.ค. 66 และ 16 พ.ย. 66
3. คุณภาพน้ำทิ้ง			
3.1 จุลินทรีย์น้ำทิ้งด้านหลังโรงงาน	ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	Electrometric	7 ก.ค. และ 11 ต.ค. 66
	บีโอดี (BOD)	5-Day BOD Test, Azide Modification	
	ปริมาณสารแขวนลอย (SS)	Dried at 103-105 °C	
	ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric	

การดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ โครงการได้มอบหมายให้บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอรี จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเก็บตัวอย่าง มีผู้เข้าร่วมการตรวจวิเคราะห์

ผู้เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง

บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอรี จำกัด ทะเบียนเลขที่ ว-272

- ใบอนุญาตเลขที่ 0201-03-2565-0013
- ใบอนุญาตเลขที่ 0202-03-2565-0009
- ใบอนุญาตเลขที่ 0401-03-2565-0012
- ใบอนุญาตเลขที่ 0403-03-2565-0012

บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชั่น จำกัด

- ใบอนุญาตเลขที่ 0202-03-2565-0022

4. ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

1) สถานีตรวจวัด

- บริเวณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์
- บริเวณท่าเรือโรงงานเหล็กกรุงเทพ

2) ดัชนีที่ทำการตรวจวัด

- ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ค่าเฉลี่ยในเวลา 1 ชั่วโมง
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ค่าเฉลี่ยในเวลา 1 ชั่วโมง

3) ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และบริเวณท่าเรือโรงงานเหล็กกรุงเทพ ดำเนินการเก็บตัวอย่างปีละ 2 ครั้ง โดยดำเนินการครั้งล่าสุดตรวจวัดเมื่อวันที่ 11-14 ตุลาคม 2566 แสดงรายละเอียดผลการตรวจวัดดังตารางที่ 4.1-1 และรูปที่ 4.1-1 (รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดังภาคผนวกที่ 4-1)

บริเวณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0.081-0.086 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ค่าเฉลี่ยในเวลา 1 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0.0089-0.0096 ส่วนในล้านส่วน และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ค่าเฉลี่ยในเวลา 1 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0.0162-0.0165 ส่วนในล้านส่วน

บริเวณท่าเรือโรงงานเหล็กกรุงเทพ พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0.081-0.084 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ค่าเฉลี่ยในเวลา 1 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0.0077-0.0085 ส่วนในล้านส่วน และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ค่าเฉลี่ยในเวลา 1 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0.0165-0.0177 ส่วนในล้านส่วน



ตารางที่ 4.1-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

โครงการ : รื้อถอนและขนถ่าย
บริษัท : อลูมิเนียม นี้อ จัน อ้าว จำกัด
วันที่ทำการตรวจวัด : 11-14 ตุลาคม 2566

สถานีตรวจวัดและตำแหน่งพิกัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด		
		TSP (mg/m ³)	SO ₂ * (ppm)	NO ₂ * (ppm)
1. บริเวณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ พิกัด : UTM 47P 0666039 E, 1507270 N	11-12 ต.ค. 66	0.081	0.0096	0.0165
	12-13 ต.ค. 66	0.085	0.0092	0.0162
	13-14 ต.ค. 66	0.086	0.0089	0.0165
2. บริเวณท่าเรือโรงงานเหล็กกรุงเทพ พิกัด : UTM 47P 0666119 E, 1507732 N	11-12 ต.ค. 66	0.083	0.0077	0.0167
	12-13 ต.ค. 66	0.084	0.0085	0.0165
	13-14 ต.ค. 66	0.081	0.0084	0.0177
ค่ามาตรฐาน		≤0.33 ^{1/}	≤0.30 ^{2/}	≤0.17 ^{3/}

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547)

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง (ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2544)

^{3/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป (ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2552)

*ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง (Max) จากการตรวจวัด 24 ชั่วโมง

บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท แปซิฟิก แลบบอราตอรี จำกัด

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/ชื่อผู้บันทึก : นายโอชา บุญเชิด

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายอานัส พักไธ

4) สรุปผลการตรวจวัด

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และบริเวณท่าเรือโรงงานเหล็กกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคม 2566 พบว่า ทุกดัชนีที่ทำการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด เมื่อเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป



บริเวณโรงเรียนราชประชาสมาสัย



บริเวณท่าเรือโรงงานเหล็กกรุงเทพ

รูปที่ 4.1-2 แสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
(ตรวจวัดระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคม 2566)

5) เปรียบเทียบผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณโรงเรียนราชประชาสมาสัย และบริเวณท่าเรือโรงงานเหล็กกรุงเทพ ดำเนินการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ระหว่างปี 2564 - 2566 รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.1-2 และรูปที่ 4.1-3

ตารางที่ 4.1-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

โครงการ : รื้ออลูมิเนียมแผ่น
บริษัท : อลูมิเนียม นี้อ จิ้น ฮั่ว จำกัด
วันที่ทำการตรวจวัด : ระหว่างปี 2564-2566

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด		
		TSP (mg/m ³)	SO ₂ * (ppm)	NO ₂ * (ppm)
1. บริเวณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ พิกัด : UTM 47P 0666039 E, 1507270 N	26-27 เม.ย. 64	0.072	0.0079	0.0175
	27-28 เม.ย. 64	0.073	0.0067	0.0173
	28-29 เม.ย. 64	0.074	0.0069	0.0168
	18-19 ต.ค. 64	0.065	0.0068	0.0169
	19-20 ต.ค. 64	0.063	0.0074	0.0166
	20-21 ต.ค. 64	0.069	0.0077	0.0168
	5-6 พ.ค. 65	0.078	0.0073	0.0177
	6-7 พ.ค. 65	0.075	0.0075	0.0174
	7-8 พ.ค. 65	0.072	0.0076	0.0176
	10-11 ต.ค. 65	0.052	0.0073	0.0172
	11-12 ต.ค. 65	0.057	0.0079	0.0171
	12-13 ต.ค. 65	0.055	0.0074	0.0168
	20-21 เม.ย. 66	0.067	0.0074	0.0215
	21-22 เม.ย. 66	0.064	0.0073	0.0175
	22-23 เม.ย. 66	0.060	0.0072	0.0165
	11-12 ต.ค. 66	0.081	0.0096	0.0165
	12-13 ต.ค. 66	0.085	0.0092	0.0162
	13-14 ต.ค. 66	0.086	0.0089	0.0165
ค่ามาตรฐาน		≤0.33 ^{1/}	≤0.30 ^{2/}	≤0.17 ^{3/}

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547)
^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง (ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2544)
^{3/} คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป (ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2552)
*ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง (Max) จากการตรวจวัด 24 ชั่วโมง

ตารางที่ 4.1-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

โครงการ : รื้ออลูมิเนียมแผ่น
บริษัท : อลูมิเนียม นี้อ จิ้น ฮั่ว จำกัด
วันที่ทำการเก็บตัวอย่าง : ระหว่างปี 2564-2566



สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด		
		TSP (mg/m ³)	SO ₂ * (ppm)	NO ₂ * (ppm)
2. บริเวณท่าเรือโรงงานเหล็กกรุงเทพ พิกัด : UTM 47P 0666119 E, 1507732 N	26-27 เม.ย. 64	0.070	0.0089	0.0167
	27-28 เม.ย. 64	0.073	0.0085	0.0168
	28-29 เม.ย. 64	0.071	0.0084	0.0169
	18-19 ต.ค. 64	0.044	0.0083	0.0167
	19-20 ต.ค. 64	0.042	0.0086	0.0169
	20-21 ต.ค. 64	0.046	0.0086	0.0165
	5-6 พ.ค. 65	0.048	0.0084	0.0168
	6-7 พ.ค. 65	0.044	0.0093	0.0168
	7-8 พ.ค. 65	0.046	0.0091	0.0169
	10-11 ต.ค. 65	0.049	0.0074	0.0175
	11-12 ต.ค. 65	0.051	0.0072	0.0173
	12-13 ต.ค. 65	0.048	0.0079	0.0178
	20-21 เม.ย. 66	0.066	0.0101	0.0172
	21-22 เม.ย. 66	0.063	0.0109	0.0177
	22-23 เม.ย. 66	0.054	0.0091	0.0176
	11-12 ต.ค. 66	0.083	0.0077	0.0167
	12-13 ต.ค. 66	0.084	0.0085	0.0165
	13-14 ต.ค. 66	0.081	0.0084	0.0177
ค่ามาตรฐาน		≤0.33 ^{1/}	≤0.30 ^{2/}	≤0.17 ^{3/}

หมายเหตุ : ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547)


^{2/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง (ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2544)

^{3/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป (ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2552)

*ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง (Max) จากการตรวจวัด 24 ชั่วโมง

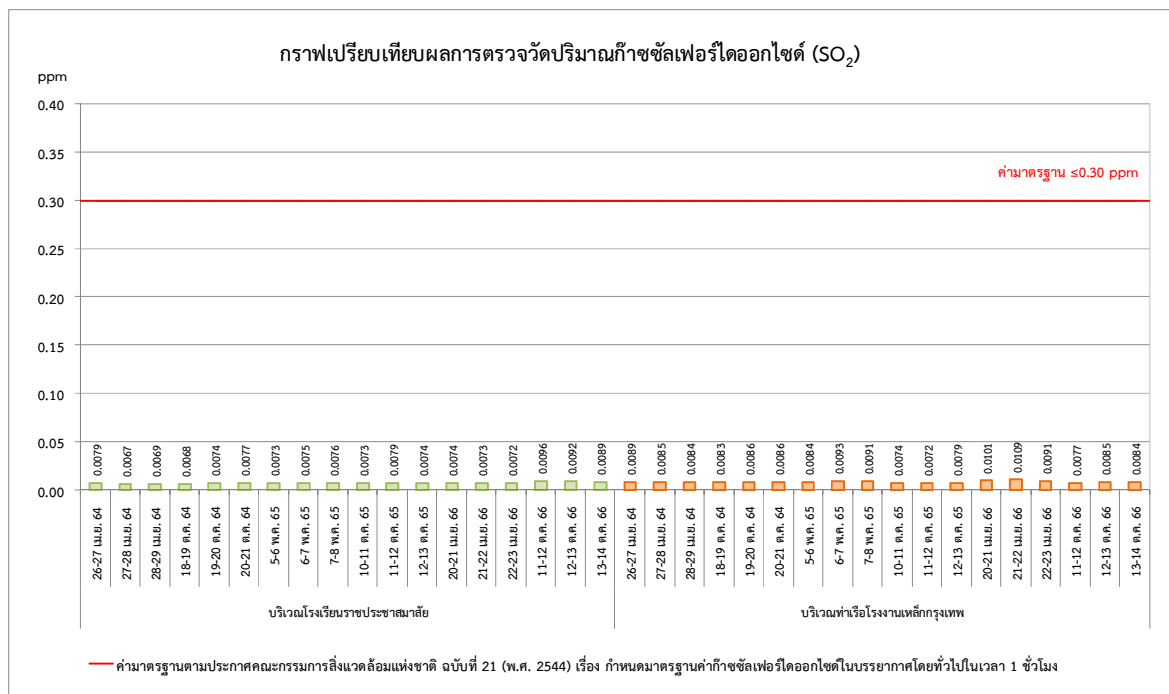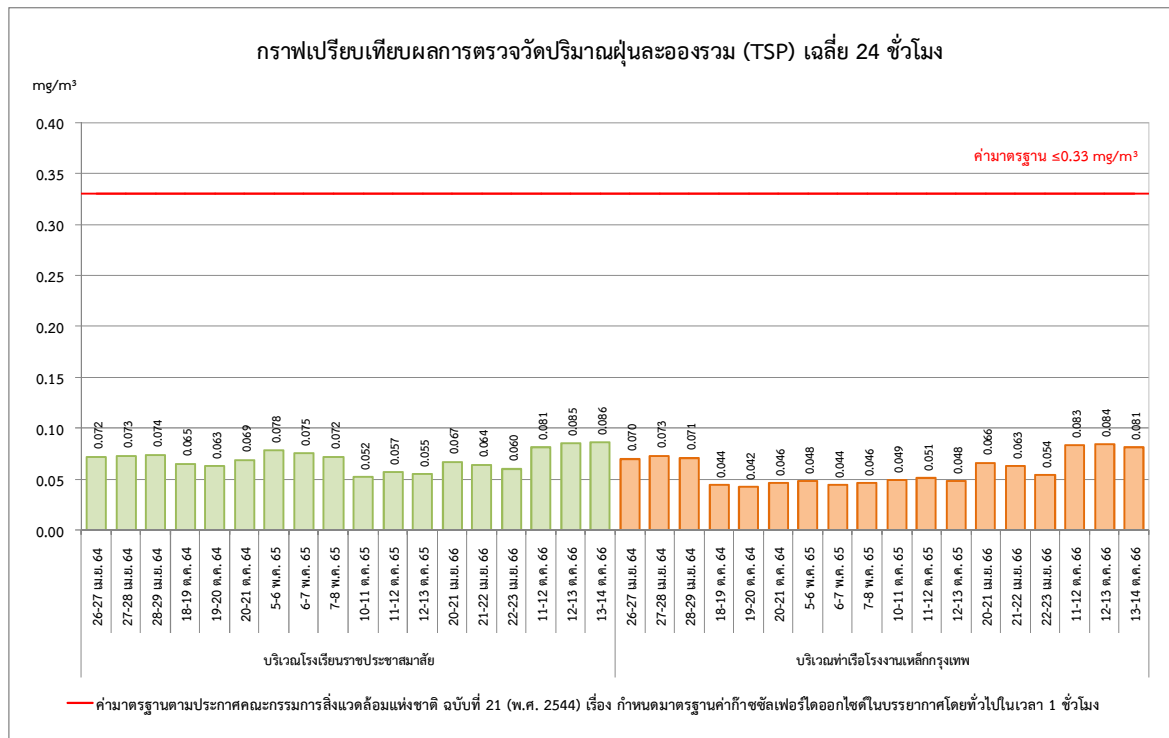

รูปที่ 4.1-3 กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ระหว่างปี 2564-2566

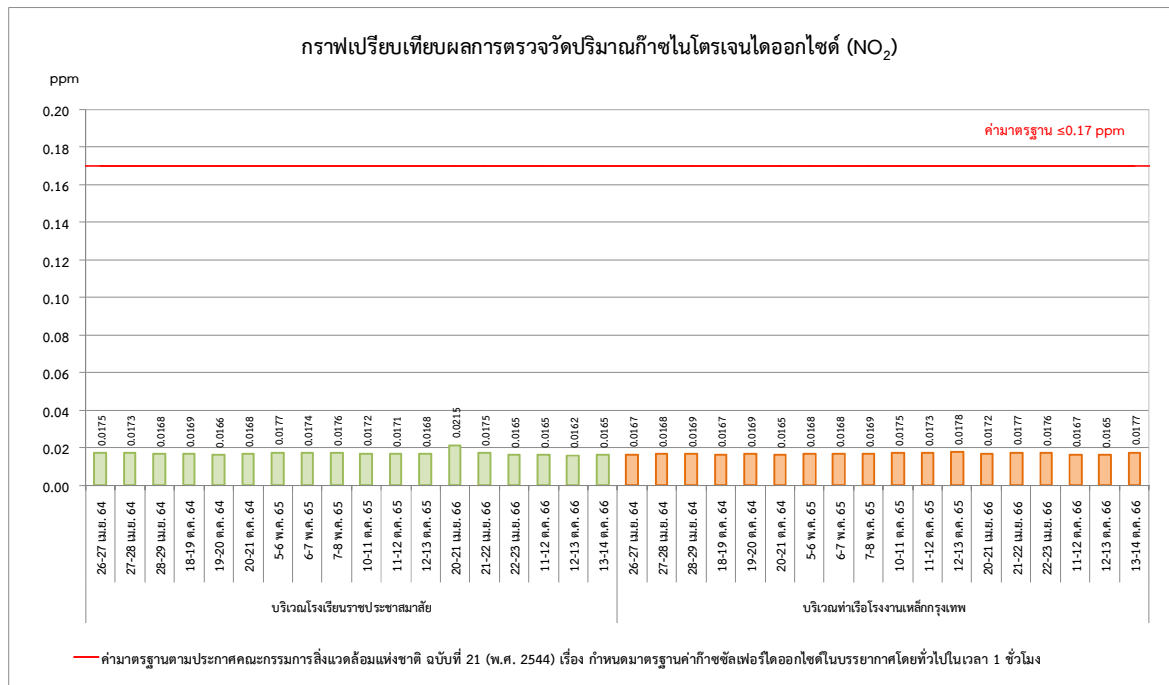

**รูปที่ 4.1-3 (ต่อ) กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ระหว่างปี 2564-2566**

4.2 ปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง

1) พื้นที่ดำเนินการ

- ปล่องเตาหลอม No.1
- ปล่องเตาหลอม No.2
- ปล่องเตาอบ F202
- ปล่องเตาอบ F204
- ปล่องเตาอบ F205

2) ดัชนีที่ทำการตรวจวิเคราะห์

- ปริมาณฝุ่นละออง (Particulate)
- ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)
- ปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x as NO₂)

3) ผลการตรวจวิเคราะห์

ผลการตรวจวัดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง จำนวน 5 ปล่อง ได้แก่ ปล่องเตาหลอม No.1 ปล่องเตาหลอม No.2 ปล่องเตาอบ F202 ปล่องเตาอบ F204 และปล่องเตาอบ F205 ดำเนินการเก็บตัวอย่างปีละ 2 ครั้ง โดยดำเนินการตรวจวัดเมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคม และ 16 พฤศจิกายน 2566 แสดงรายละเอียดผลการตรวจวัดดังตารางที่ 4.2-1 และรูปที่ 4.2-1 (รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์แสดงดังภาคผนวกที่ 4-2)


ปล่องเตาหลอม No.1 พบว่า ปริมาณฝุ่นละออง (Particulate) มีค่าเท่ากับ 8.11 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) มีค่าน้อยกว่า 1.3 ส่วนในล้านส่วน และปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x as NO₂) มีค่าน้อยกว่า 3.8 ส่วนในล้านส่วน

ปล่องเตาหลอม No.2 พบว่า ปริมาณฝุ่นละออง (Particulate) มีค่าเท่ากับ 6.26 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) มีค่าน้อยกว่า 1.3 ส่วนในล้านส่วน และปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x as NO₂) มีค่าน้อยกว่า 3.8 ส่วนในล้านส่วน

ปล่องเตาอบ F202 พบว่า ปริมาณฝุ่นละออง (Particulate) มีค่าเท่ากับ 2.47 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) มีค่าน้อยกว่า 1.3 ส่วนในล้านส่วน และปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x as NO₂) มีค่าน้อยกว่า 3.8 ส่วนในล้านส่วน

ปล่องเตาอบ F204 พบว่า ปริมาณฝุ่นละออง (Particulate) มีค่าเท่ากับ 4.81 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) มีค่าน้อยกว่า 1.3 ส่วนในล้านส่วน และปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x as NO₂) มีค่าน้อยกว่า 3.8 ส่วนในล้านส่วน

ปล่องเตาอบ F205 พบว่า ปริมาณฝุ่นละออง (Particulate) มีค่าเท่ากับ 4.69 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) มีค่าน้อยกว่า 1.3 ส่วนในล้านส่วน และปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x as NO₂) มีค่าน้อยกว่า 3.8 ส่วนในล้านส่วน

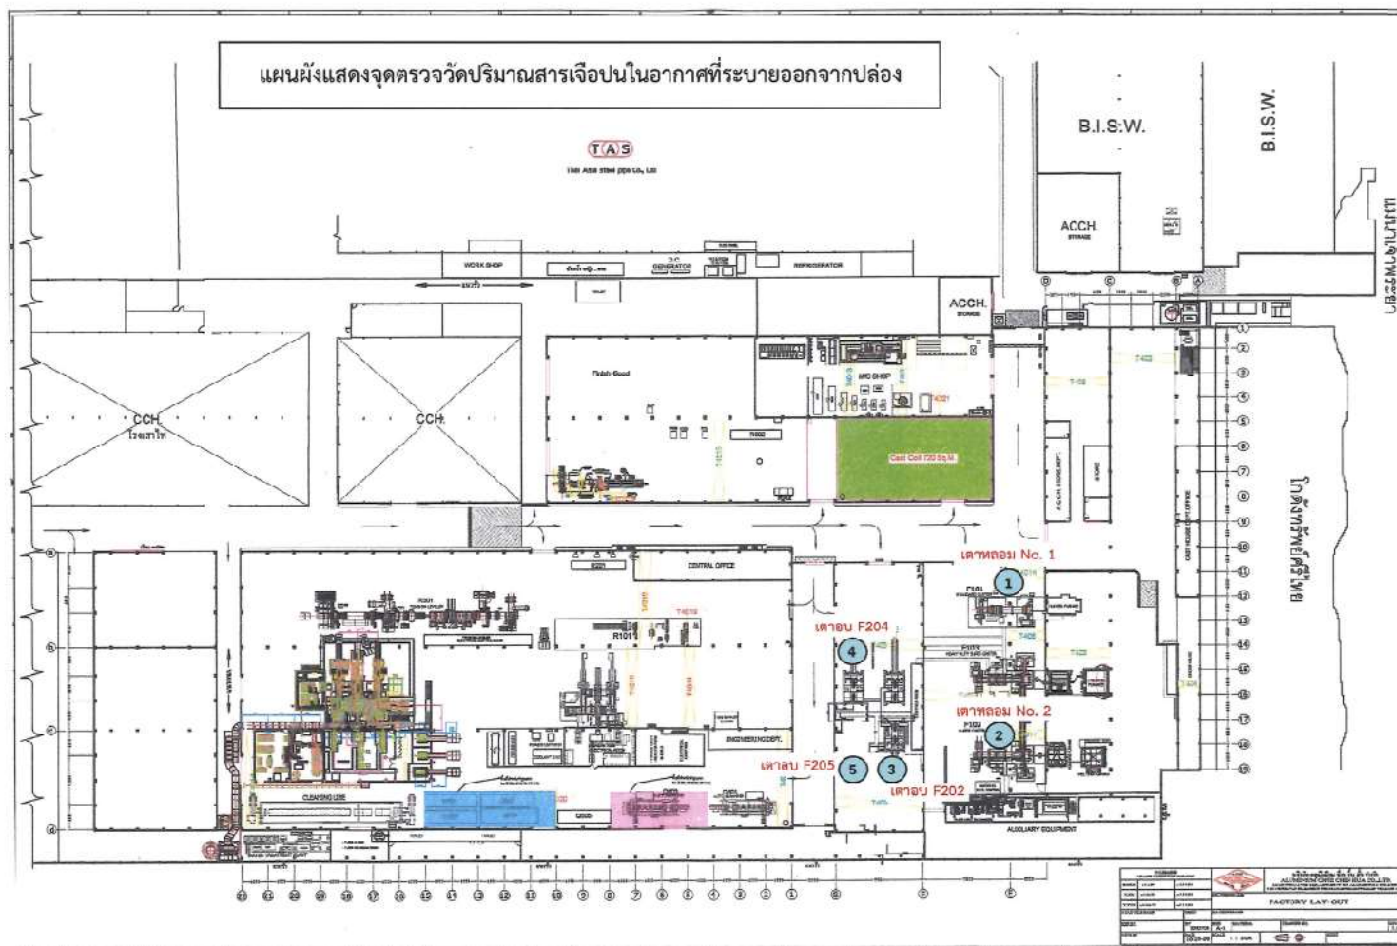

รูปที่ 4.2-1 แผนผังจุดติดตามตรวจสอบปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง

ตารางที่ 4.2-1 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง

โครงการ : รื้อถอนและขนย้าย
บริษัท : อลูมิเนียม ฉีจิ้น ฮั่ว จำกัด
พื้นที่ดำเนินการ : ปล่องเตาหลอม No. 1
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47P 0666111 E, 1507626 N
วันที่ทำการตรวจวัด : 12 ตุลาคม 2566
เวลาขณะทำการตรวจวัด : 10.40-11.16 น.
เชื้อเพลิงที่ใช้ : NG (ระบบเปิด)

ลักษณะของปล่อง

ความสูงปล่อง	30.00	เมตร
เส้นผ่านศูนย์กลางปล่อง	0.80	เมตร
อุณหภูมิอากาศในปล่อง	327.00	องศาเซลเซียส
ความดันบรรยากาศในปล่อง	758.85	มิลลิเมตรปรอท
ความเร็วของอากาศในปล่อง	12.90	เมตรต่อวินาที
อัตราการระบายของอากาศในปล่อง	6.48	ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
ร้อยละก๊าซออกซิเจนที่เหลือจากการเผาไหม้	17.00	
ร้อยละก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้	2.25	
ร้อยละความชื้นของอากาศในปล่อง	3.61	
ร้อยละไอโซโคเนติก	107.49	

ดัชนีที่ทำการตรวจวิเคราะห์	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์ ^{1/}	ค่ามาตรฐาน ^{2/}
1. ฝุ่นละออง	mg/m ³	8.11	≤240
2. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	ppm	<1.3	≤60
3. ปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน	ppm	<3.8	≤200

หมายเหตุ : ^{1/} คำนวณเทียบที่สภาวะความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis)

^{2/} ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 (ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549)

บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท แปซิฟิค แลบบอราตอรี จำกัด ทะเบียนเลขที่ ว-272
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/ชื่อผู้บันทึก : นายโอชา บุญเชิด ทะเบียนเลขที่ ว-272-7701
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายอานัส พักโค ทะเบียนเลขที่ ว-272-7699

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง

โครงการ : รื้อถอนและขนย้าย
บริษัท : อลูมิเนียม ฉีจิ้น ฮั่ว จำกัด
พื้นที่ดำเนินการ : ปล่องเตาหลอม No. 2
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47P 0666112 E, 1507646 N
วันที่ทำการตรวจวัด : 16 พฤศจิกายน 2566
เวลาขณะทำการตรวจวัด : 09.00-09.34 น.
เชื้อเพลิงที่ใช้ : NG (ระบบเปิด)

ลักษณะของปล่อง

ความสูงปล่อง	30.00	เมตร
เส้นผ่านศูนย์กลางปล่อง	0.80	เมตร
อุณหภูมิอากาศในปล่อง	90.00	องศาเซลเซียส
ความดันบรรยากาศในปล่อง	760.01	มิลลิเมตรปรอท
ความเร็วของอากาศในปล่อง	5.65	เมตรต่อวินาที
อัตราการระบายของอากาศในปล่อง	2.84	ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
ร้อยละก๊าซออกซิเจนที่เหลือจากการเผาไหม้	20.90	
ร้อยละก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้	<0.10	
ร้อยละความชื้นของอากาศในปล่อง	5.96	
ร้อยละไอโซโคเนติก	99.67	

ดัชนีที่ทำการตรวจวิเคราะห์	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์ ^{1/}	ค่ามาตรฐาน ^{2/}
1. ฝุ่นละออง	mg/m ³	6.26	≤240
2. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	ppm	<1.3	≤60
3. ปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน	ppm	<3.8	≤200

หมายเหตุ : ^{1/} จำนวนเทียบที่สถานะความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis)

^{2/} ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 (ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549)

บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท แปซิฟิค แลบบอราตอรี จำกัด ทะเบียนเลขที่ ว-272
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/ชื่อผู้บันทึก : นายโอชา บุญเชิด ทะเบียนเลขที่ ว-272-7701
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายอานัส พักโค ทะเบียนเลขที่ ว-272-7699

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง

โครงการ : รื้อถอนและขนถ่ายกากตะกอน
บริษัท : อลูมิเนียม ฉี้อ จิ้น ฮั่ว จำกัด
พื้นที่ดำเนินการ : ปล่องเตาอบ F202
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47P 0666055 E, 1507591 N
วันที่ทำการตรวจวัด : 11 ตุลาคม 2566
เวลาขณะทำการตรวจวัด : 13.20-13.56 น.
เชื้อเพลิงที่ใช้ : NG (ระบบเปิด)

ลักษณะของปล่อง

ความสูงปล่อง	25.00	เมตร
เส้นผ่านศูนย์กลางปล่อง	0.50	เมตร
อุณหภูมิอากาศในปล่อง	66.00	องศาเซลเซียส
ความดันบรรยากาศในปล่อง	759.03	มิลลิเมตรปรอท
ความเร็วของอากาศในปล่อง	3.83	เมตรต่อวินาที
อัตราการระบายของอากาศในปล่อง	0.75	ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
ร้อยละก๊าซออกซิเจนที่เหลือจากการเผาไหม้	20.20	
ร้อยละก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้	<0.10	
ร้อยละความชื้นของอากาศในปล่อง	3.61	
ร้อยละไอโซโคเนติก	109.31	

ดัชนีที่ทำการตรวจวิเคราะห์	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์ ^{1/}	ค่ามาตรฐาน ^{2/}
1. ฝุ่นละออง	mg/m ³	2.47	≤240
2. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	ppm	<1.3	≤60
3. ปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปของไนโตรเจนไดออกไซด์	ppm	<3.8	≤200

หมายเหตุ : ^{1/} ค่าเฉลี่ยที่สถานะความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis)

^{2/} ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 (ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549)

บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท แปซิฟิค แลบบอราตอรี จำกัด ทะเบียนเลขที่ ว-272
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/ชื่อผู้บันทึก : นายโอชา บุญเจิด ทะเบียนเลขที่ ว-272-7701
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายอานัส พักโด ทะเบียนเลขที่ ว-272-7699

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง

โครงการ : รื้อถอนและขนย้าย
บริษัท : อลูมิเนียม ฉีจัน ฮั่ว จำกัด
พื้นที่ดำเนินการ : ปล่องเตาอบ F204
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47P 0666055 E, 1507591 N
วันที่ทำการตรวจวัด : 11 ตุลาคม 2566
เวลาขณะทำการตรวจวัด : 11.10-11.46 น.
เชื้อเพลิงที่ใช้ : NG (ระบบเปิด)

ลักษณะของปล่อง

ความสูงปล่อง	25.00	เมตร
เส้นผ่านศูนย์กลางปล่อง	0.50	เมตร
อุณหภูมิอากาศในปล่อง	64.00	องศาเซลเซียส
ความดันบรรยากาศในปล่อง	759.04	มิลลิเมตรปรอท
ความเร็วของอากาศในปล่อง	4.42	เมตรต่อวินาที
อัตราการระบายของอากาศในปล่อง	0.87	ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
ร้อยละก๊าซออกซิเจนที่เหลือจากการเผาไหม้	20.20	
ร้อยละก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้	<0.10	
ร้อยละความชื้นของอากาศในปล่อง	3.63	
ร้อยละไอโซโคเนติก	94.39	

ดัชนีที่ทำการตรวจวิเคราะห์	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์ ^{1/}	ค่ามาตรฐาน ^{2/}
1. ฝุ่นละออง	mg/m ³	4.81	≤240
2. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	ppm	<1.3	≤60
3. ปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน	ppm	<3.8	≤200

หมายเหตุ : ^{1/} คำนวณเทียบที่สภาวะความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis)

^{2/} ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549
(ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549)

บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท แปซิฟิค แลบบอราตอรี จำกัด ทะเบียนเลขที่ ว-272
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/ชื่อผู้บันทึก : นายโอชา บุญเชิด ทะเบียนเลขที่ ว-272-7701
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายอานัส พักโค ทะเบียนเลขที่ ว-272-7699

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง

โครงการ : รื้อถอนและขนถ่ายกากตะกอน
บริษัท : อลูมิเนียม ฉี๊ด จั๊น ฮั่ว จำกัด
พื้นที่ดำเนินการ : ปล่องเตาอบ F205
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47P 0666073 E, 1507596 N
วันที่ทำการตรวจวัด : 11 ตุลาคม 2566
เวลาขณะทำการตรวจวัด : 10.20-10.56 น.
เชื้อเพลิงที่ใช้ : NG (ระบบเปิด)

ลักษณะของปล่อง

ความสูงปล่อง	25.00	เมตร
เส้นผ่านศูนย์กลางปล่อง	0.50	เมตร
อุณหภูมิอากาศในปล่อง	56.00	องศาเซลเซียส
ความดันบรรยากาศในปล่อง	759.22	มิลลิเมตรปรอท
ความเร็วของอากาศในปล่อง	12.02	เมตรต่อวินาที
อัตราการระบายของอากาศในปล่อง	2.36	ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
ร้อยละก๊าซออกซิเจนที่เหลือจากการเผาไหม้	20.20	
ร้อยละก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้	<0.10	
ร้อยละความชื้นของอากาศในปล่อง	3.68	
ร้อยละไอโซโคเนติก	95.14	

ดัชนีที่ทำการตรวจวิเคราะห์	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์ ^{1/}	ค่ามาตรฐาน ^{2/}
1. ฝุ่นละออง	mg/m ³	4.69	≤240
2. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	ppm	<1.3	≤60
3. ปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน	ppm	<3.8	≤200

หมายเหตุ : ^{1/} จำนวนเทียบที่สถานะความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สถานะแห้ง (Dry Basis)

^{2/} ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549
(ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549)

บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท แปซิฟิค แลบบอราตอรี จำกัด ทะเบียนเลขที่ ว-272
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/ชื่อผู้บันทึก : นายโอชา บุญเชิด ทะเบียนเลขที่ ว-272-7701
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายอานัส พักโค ทะเบียนเลขที่ ว-272-7699

4) สรุปผลการตรวจวิเคราะห์

จากผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง จำนวน 5 ปล่อง ได้แก่ ปล่องเตาหลอม No.1 ปล่องเตาหลอม No.2 ปล่องเตาอบ F202 ปล่องเตาอบ F204 และปล่องเตาอบ F205 โดยดำเนินการตรวจวัดเมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคม และ 16 พฤศจิกายน 2566 พบว่า ทุกดัชนีที่ทำการตรวจวิเคราะห์ มีค่าอยู่ในอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานพ.ศ. 2549 (ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549)



ปล่องเตาหลอม No. 1
ตรวจวัดเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566



ปล่องเตาหลอม No. 2
ตรวจวัดเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566



ปล่องเตาอบ F202



ปล่องเตาอบ F204



ปล่องเตาอบ F205

ตรวจวัดเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566

รูปที่ 4.2-2 แสดงการตรวจวัดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง

5) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องจำนวน 5 ปล่อง ดำเนินการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ระหว่างปี 2564-2566 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 4.2-2 และรูปที่ 4.2-2

ตารางที่ 4.2-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง

โครงการ : รื้อถอนนิคมเหมัน
บริษัท : อลูมิเนียม ฉ้อ จิ้น ฮั่ว จำกัด
วันที่ทำการตรวจวัด : ระหว่างปี 2564 – 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวิเคราะห์								
	ปล่องเตาหลอม No. 1			ปล่องเตาหลอม No. 2			ปล่องเตาอบ F202		
	Particulate (mg/m ³)	SO ₂ (ppm)	NO _x as NO ₂ (ppm)	Particulate (mg/m ³)	SO ₂ (ppm)	NO _x as NO ₂ (ppm)	Particulate (mg/m ³)	SO ₂ (ppm)	NO _x as NO ₂ (ppm)
26 เม.ย. 64	15.24	<1.3	<3.8	5.43	<1.3	<3.8	9.18	<1.3	<3.8
18 ต.ค. 64	14.24	<1.3	<3.8	1.97	<1.3	48.87	1.28	<1.3	5.20
5-6 พ.ค., 6 มิ.ย. 65	30.36	<1.3	<3.8	8.35	<1.3	12.73	10.04	<1.3	<3.8
10 – 11 ต.ค. 65	2.20	<1.3	<3.8	6.95	<1.3	<3.8	13.76	<1.3	<3.8
19 เม.ย., 19 พ.ค. 66	48.84	<1.3	<3.8	4.07	<1.3	<3.8	5.45	<1.3	<3.8
11-12 ต.ค., 16 พ.ย. 66	8.11	<1.3	<3.8	6.26	<1.3	<3.8	2.47	<1.3	<3.8
ค่ามาตรฐาน ^{1/}	≤240	≤60	≤200	≤240	≤60	≤200	≤240	≤60	≤200

หมายเหตุ : ^{1/}ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานพ.ศ. 2549 (ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549)

^{2/}คำนวณเทียบที่สภาวะความดัน 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง



ตารางที่ 4.2-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง

โครงการ : รื้อถอนนิคมแผ่น
บริษัท : อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮั่ว จำกัด
วันที่ทำการตรวจวัด : ระหว่างปี 2564 – 2566


วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวิเคราะห์					
	ปล่องเตาอบ F204			ปล่องเตาอบ F205		
	Particulate (mg/m ³)	SO ₂ (ppm)	NO _x as NO ₂ (ppm)	Particulate (mg/m ³)	SO ₂ (ppm)	NO _x as NO ₂ (ppm)
26 เม.ย. 64	4.70	<1.3	<3.8	37.28	<1.3	<3.8
18 ต.ค. 64	5.85	<1.3	15.08	2.34	<1.3	11.96
5-6 พ.ค. , 6 มิ.ย. 65	19.79	<1.3	<3.8	11.68	<1.3	<3.8
10-11 ต.ค. 65	3.11	<1.3	<3.8	-	-	-
19 เม.ย. 66	3.94	<1.3	<3.8	2.66	<1.3	<3.8
11 ต.ค. 66	4.81	<1.3	<3.8	4.69	<1.3	<3.8
มาตรฐาน ^{1/}	≤240	≤60	≤200	≤240	≤60	≤200

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานพ.ศ. 2549 (ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549)

^{2/} คำนวณเทียบที่สภาวะความดัน 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง

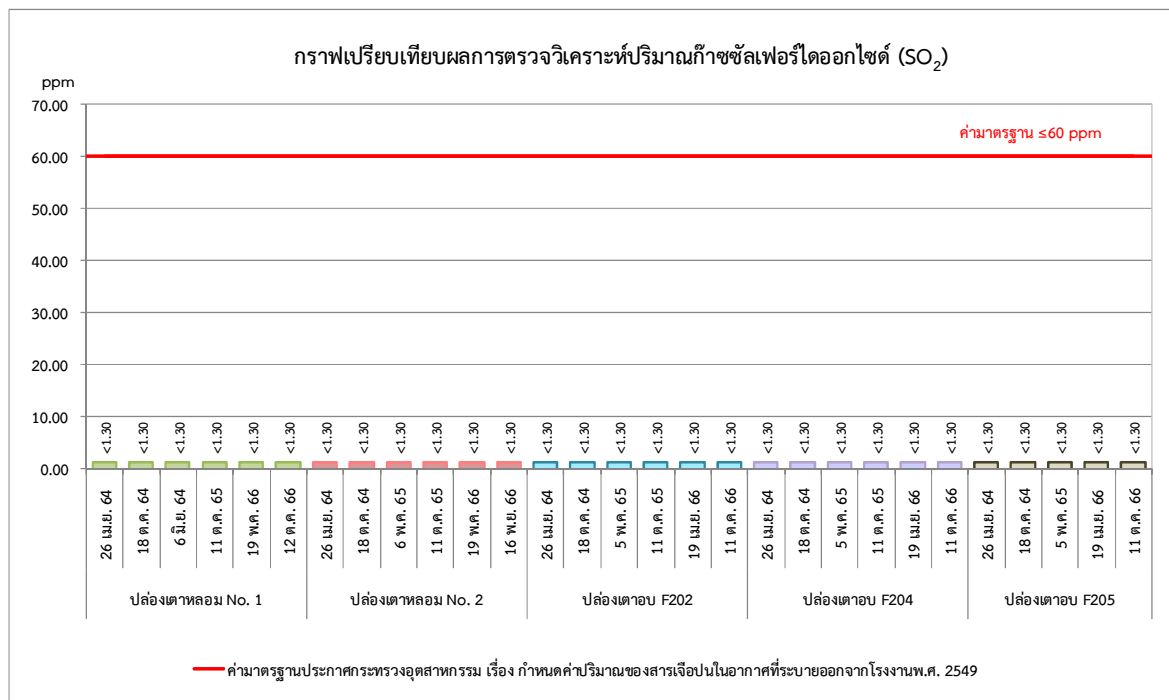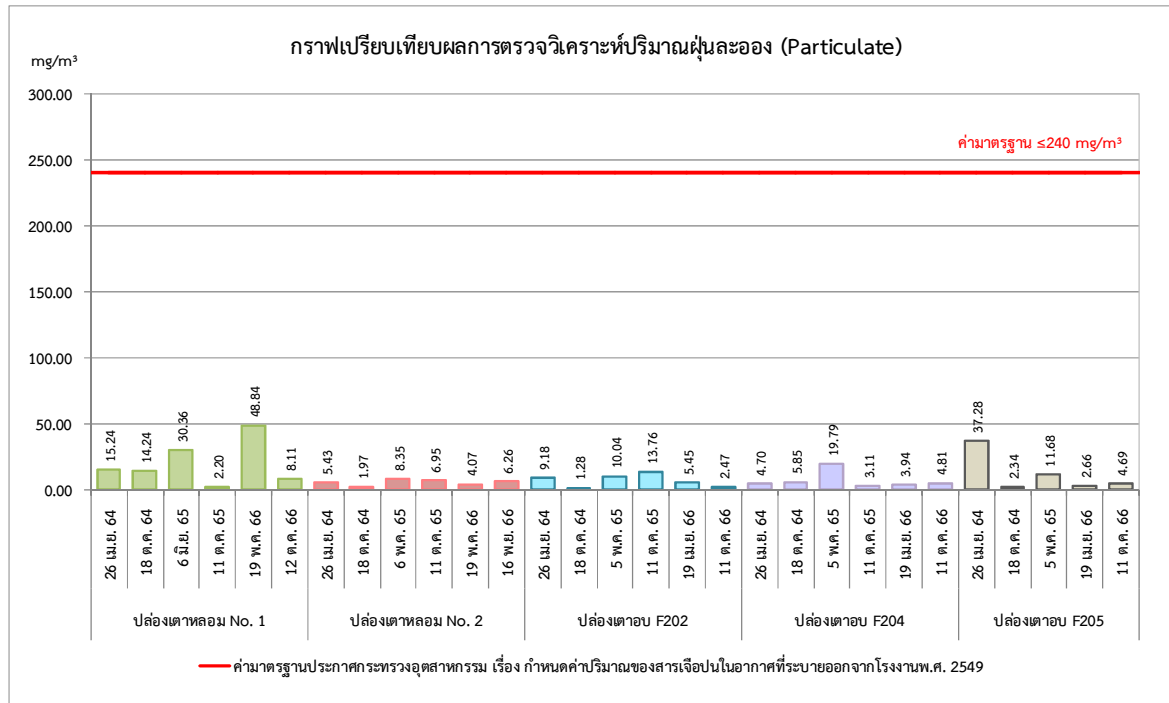

รูปที่ 4.2-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องระหว่างปี 2564 – 2566

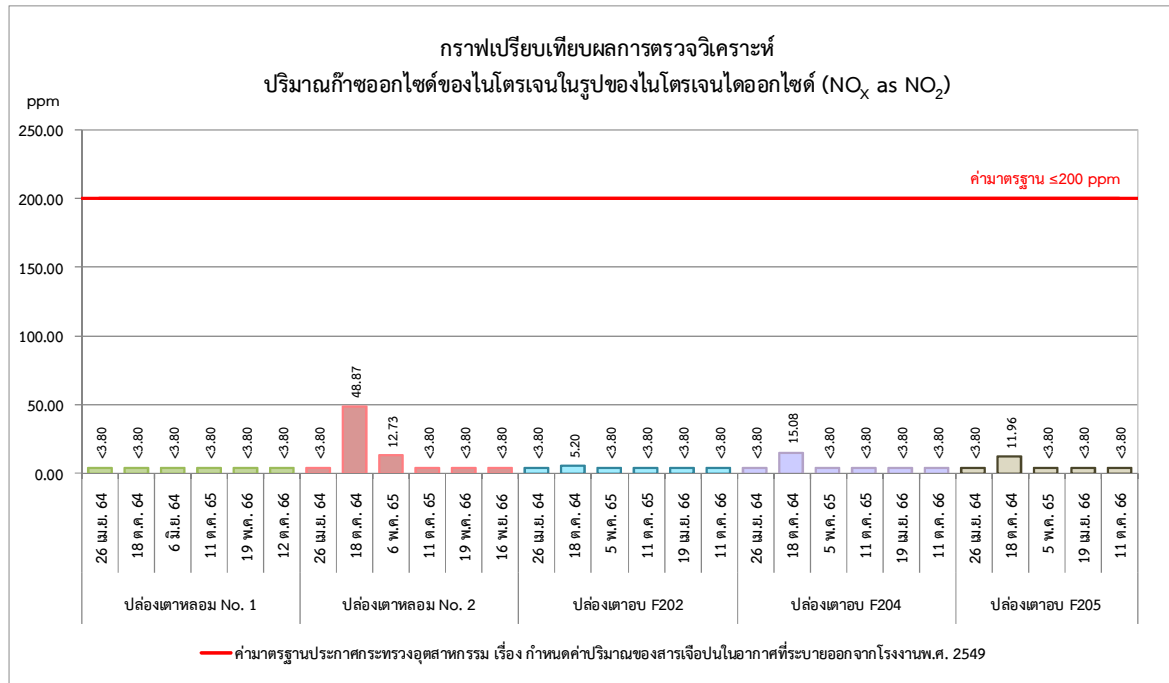

รูปที่ 4.2-3 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง
ระหว่างปี 2564 – 2566

4.3 ปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละอองและสารเคมีในบรรยากาศการทำงาน

1) พื้นที่ดำเนินการ

- บริเวณเตาหลอม No.1
- บริเวณเตาหลอม No.2
- บริเวณเตาอบ No.1
- บริเวณเตาอบ No.2
- บริเวณซ่อมบำรุง
- บริเวณ Slitter

2) ดัชนีที่ทำการตรวจวิเคราะห์

- ฝุ่นละอองรวม (Total Dust)
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

3) ผลการตรวจวิเคราะห์

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละอองและสารเคมีในบรรยากาศการทำงาน จำนวน 6 จุด ดำเนินการตรวจวัดเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม และ 16 พฤศจิกายน 2566 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 4.3-1 และรูปที่ 4.3-1 (รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์แสดงดังภาคผนวกที่ 4-3)

บริเวณเตาหลอม No.1 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละอองและสารเคมีในบรรยากาศการทำงาน พบว่า ค่าความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม (Total Dust) มีค่าเท่ากับ 0.383 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) มีค่าเท่ากับ 0.002 ส่วนในล้านส่วน


บริเวณเตาหลอม No.2 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละอองและสารเคมีในบรรยากาศการทำงาน พบว่า ค่าความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม (Total Dust) มีค่าเท่ากับ 0.111 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) มีค่าเท่ากับ 0.002 ส่วนในล้านส่วน

บริเวณเตาอบ No.1 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละอองและสารเคมีในบรรยากาศการทำงาน พบว่า ค่าความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม (Total Dust) มีค่าเท่ากับ 0.500 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) มีค่าเท่ากับ 0.004 ส่วนในล้านส่วน

บริเวณเตาอบ No.2 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละอองและสารเคมีในบรรยากาศการทำงาน พบว่า ค่าความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม (Total Dust) มีค่าเท่ากับ 0.528 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) มีค่าเท่ากับ 0.003 ส่วนในล้านส่วน

บริเวณซ่อมบำรุง ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละอองและสารเคมีในบรรยากาศการทำงาน พบว่า ค่าความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม (Total Dust) มีค่าเท่ากับ 0.222 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

บริเวณ Slitter ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละอองและสารเคมีในบรรยากาศการทำงาน พบว่า ค่าความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม (Total Dust) มีค่าเท่ากับ 0.139 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร



ตารางที่ 4.3-1 ปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละอองและสารเคมีในบรรยากาศการทำงาน

โครงการ : รีดอลูมิเนียมแผ่น
บริษัท : อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮั่ว จำกัด
วันที่ทำการตรวจวัด : 12 ตุลาคม และ 16 พฤศจิกายน 2566

พื้นที่ดำเนินการ	ดัชนีที่ตรวจวัด	หน่วย	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	
				1/	2/
1. บริเวณเตาหลอม No. 1	Total dust	mg/m ³	0.383	-	≤10
	Sulfur dioxide ^{3/}	ppm	0.002	≤5	≤0.25
2. บริเวณเตาหลอม No. 2	Total dust	mg/m ³	0.111	-	≤10
	Sulfur dioxide ^{3/}	ppm	0.002	≤5	≤0.25
3. บริเวณเตาอบ No. 1	Total dust	mg/m ³	0.500	-	≤10
	Sulfur dioxide ^{3/}	ppm	0.004	≤5	≤0.25
4. บริเวณเตาอบ No. 2	Total dust	mg/m ³	0.528	-	≤10
	Sulfur dioxide ^{3/}	ppm	0.003	≤5	≤0.25
5. ช่องบำรุง	Total dust	mg/m ³	0.222	-	≤10
6. Slitter	Total dust	mg/m ³	0.139	-	≤10

หมายเหตุ: ^{1/}ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560)

^{2/} ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists, 2023

^{3/} วิเคราะห์โดย บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชัน จำกัด ใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 0202-03-2565-0022

บริษัทผู้เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ : บริษัท แปซิฟิค แลบบอราตอรี จำกัด
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/ชื่อผู้บันทึก : นายโอชา บุญเชิด ใบอนุญาตเลขที่ 0210-03-2565-0013
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวอินทิยา สืบเนื่อง ใบอนุญาตเลขที่ 0202-03-2565-0009

4) สรุปผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละอองและสารเคมีในบรรยากาศการทำงาน จำนวน 6 จุด วันที่ 12 ตุลาคม และ 16 พฤศจิกายน 2566 พบว่า ทุกดัชนีที่ทำการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายพ.ศ. 2560 และมาตรฐานกำหนดตาม American Conference of Governmental Industrial Hygienists, 2023 (ACGIH)



บริเวณเตาหลอม No. 1



บริเวณเตาหลอม No. 2



บริเวณเตาอบ No. 1



บริเวณเตาอบ No. 2



บริเวณซ่อมบำรุง



บริเวณ Slitter

รูปที่ 4.3-2 แสดงการเก็บตัวอย่างปริมาณความเข้มข้นของและสารเคมีในบรรยากาศการทำงาน
(เก็บตัวอย่างวันที่ 12 ตุลาคม และ 16 พฤศจิกายน 2566)

5) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละอองและสารเคมีในบรรยากาศการทำงานจำนวน 6 จุดดำเนินการตรวจวิเคราะห์ปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนระหว่างปี 2564–2566 รายละเอียดการผลการตรวจวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 4.3-2 และรูปที่ 4.3-3

ตารางที่ 4.3-2 เปรียบเทียบปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละอองและสารเคมีในบรรยากาศการทำงาน



โครงการ : รื้อถอนและขนถ่ายกากตะกอน
บริษัท : อลูมิเนียม อีโคโนมิกส์ จำกัด
วันที่ทำการเก็บตัวอย่าง : ระหว่างปี 2564 – 2566

วันที่ดำเนินการ	ผลการตรวจวิเคราะห์/พื้นที่ดำเนินการ									
	บริเวณเตาหลอม No. 1		บริเวณเตาหลอม No. 2		บริเวณเตาอบ No. 1		บริเวณเตาอบ No. 2		ซ่อมบำรุง	Slitter
	Total dust (mg/m ³)	Sulfur dioxide (ppm) ^{3/}	Total dust (mg/m ³)	Sulfur dioxide (ppm) ^{3/}	Total dust (mg/m ³)	Sulfur dioxide (ppm) ^{3/}	Total dust (mg/m ³)	Sulfur dioxide (ppm) ^{3/}	Total dust (mg/m ³)	Total dust (mg/m ³)
24 เม.ย. 64	0.169	0.004	0.157	0.006	0.410	0.003	0.303	0.004	0.117	0.231
19 ต.ค. 64	0.300	0.006	0.162	0.004	0.833	0.003	0.417	0.002	0.236	0.115
6 พ.ค. 65	0.725	0.021	0.556	0.026	0.389	0.023	0.333	0.016	0.139	0.167
11 ต.ค. 65	0.850	0.005	0.711	0.004	0.533	0.006	0.350	0.008	0.083	0.194
21 เม.ย. 66	0.750	0.0004	0.500	0.001	0.439	0.002	0.667	0.002	0.950	0.389
12 ต.ค., 16 พ.ย. 66	0.383	0.002	0.111	0.002	0.500	0.004	0.528	0.003	0.222	0.139
ค่ามาตรฐาน ^{1/}	-	≤5	-	≤5	-	≤5	-	≤5	-	-
ค่ามาตรฐาน ^{2/}	≤10	≤0.25	≤10	≤0.25	≤10	≤0.25	≤10	≤0.25	≤10	≤10

หมายเหตุ: ^{1/} ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย(ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560)

^{2/} ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists, 2023

^{3/} วิเคราะห์โดย บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชัน จำกัด โบราณวัตถุทะเบียนเลขที่ 0202-03-2565-0022

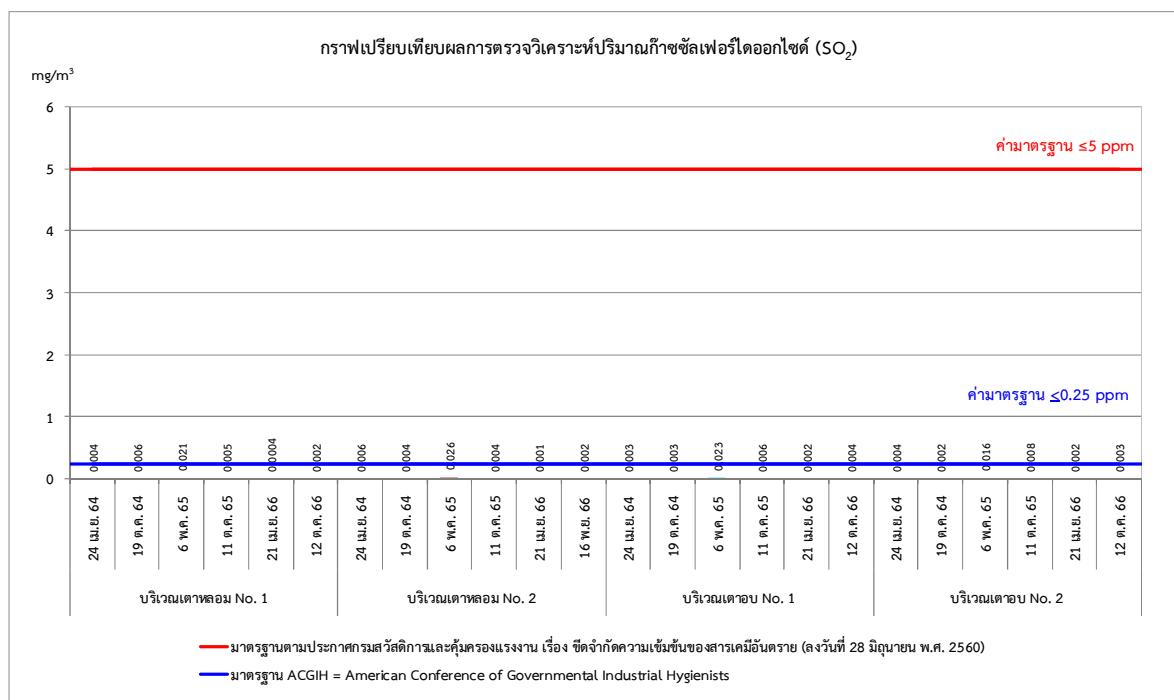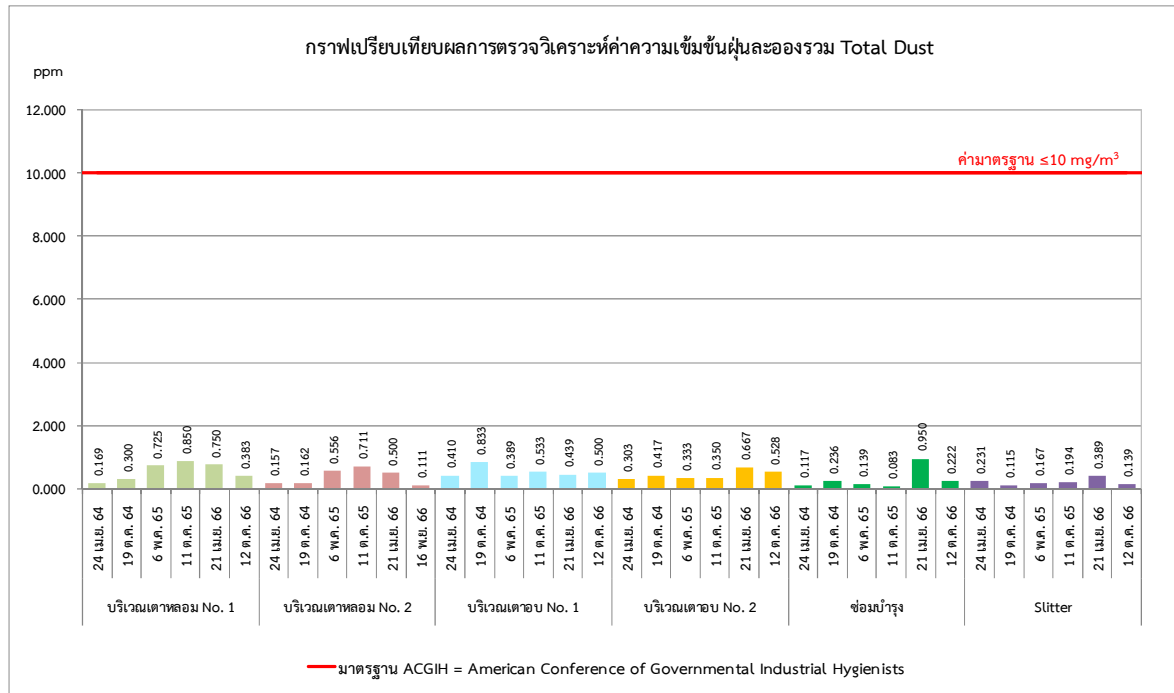

รูปที่ 4.3-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละอองและสารเคมี
ในบรรยากาศการทำงาน ระหว่างปี 2564-2566

4.4 ระดับความดังเสียง (Sound Level Meter)

1) สถานีตรวจวัด

- บริเวณเตาหลอม No.1
- บริเวณเตาหลอม No.2
- บริเวณเตาอบ No.1
- บริเวณเตาอบ No.2
- บริเวณ SEYI Q504
- บริเวณ Hi-Cold Rolling Mill
- บริเวณ Herkules
- บริเวณ TensionLeveling
- บริเวณ Slitter-Ungerler
- บริเวณ Stretcher
- บริเวณ Cut line

2) ดัชนีที่ทำการตรวจวัด

- Leq 8 hrs.
- Lmax

3) ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง (Sound Level Meter) จำนวน 11 จุดวันที่ 12 ตุลาคม และ 16 พฤศจิกายน 2566 รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.4-1 และรูปที่ 4.4-1 (รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดังภาคผนวกที่ 4-4)

บริเวณเตาหลอม No.1 ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงพบว่า ระดับเสียงดังเฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 79.3 เดซิเบลเอ และระดับเสียงดังสูงสุด 90.3 เดซิเบลเอ

บริเวณเตาหลอม No.2 ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงพบว่า ระดับเสียงดังเฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 84.4 เดซิเบลเอและระดับเสียงดังสูงสุด 95.9 เดซิเบลเอ

บริเวณเตาอบ No.1 ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงพบว่า ระดับเสียงดังเฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 82.9 เดซิเบลเอและระดับเสียงดังสูงสุด 94.3 เดซิเบลเอ

บริเวณเตาอบ No.2 ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงพบว่า ระดับเสียงดังเฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 83.3 เดซิเบลเอและระดับเสียงดังสูงสุด 95.0 เดซิเบลเอ

บริเวณSEYI Q504 ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงพบว่า ระดับเสียงดังเฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 78.5 เดซิเบลเอและระดับเสียงดังสูงสุด 96.7 เดซิเบลเอ

บริเวณ Hi-Cold Rolling Mill ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงพบว่า ระดับเสียงดังเฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 84.9 เดซิเบลเอและระดับเสียงดังสูงสุด 127.3 เดซิเบลเอ


บริเวณ Herkules ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงพบว่า ระดับเสียงดังเฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 73.5 เดซิเบลเอและระดับเสียงดังสูงสุด 89.3 เดซิเบลเอ

บริเวณ TensionLeveling ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงพบว่า ระดับเสียงดังเฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 81.3 เดซิเบลเอและระดับเสียงดังสูงสุด 101.5 เดซิเบลเอ

บริเวณ Slitter-Ungerler ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงพบว่า ระดับเสียงดังเฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 80.0 เดซิเบลเอและระดับเสียงดังสูงสุด 101.9 เดซิเบลเอ

บริเวณ Stretcher ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงพบว่า ระดับเสียงดังเฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 73.9 เดซิเบลเอและระดับเสียงดังสูงสุด 91.5 เดซิเบลเอ

บริเวณ Cut line ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงพบว่า ระดับเสียงดังเฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 78.8 เดซิเบลเอและระดับเสียงดังสูงสุด 102.4 เดซิเบลเอ



ตารางที่ 4.4-1 ระดับความดังเสียง (Sound Level Meter)

โครงการ : รื้ออลูมิเนียมแผ่น
 บริษัท : อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮั่ว จำกัด
 วันที่ทำการตรวจวัด : 12 ตุลาคม และ 16 พฤศจิกายน 2566

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))	
		ระดับเสียงดังเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq)	ระดับเสียงดังสูงสุด (Lmax)
1. บริเวณเตาหลอม No.1	16 พ.ย. 66	79.3	90.3
2. บริเวณเตาหลอม No.2	16 พ.ย. 66	84.4	95.9
3. บริเวณเตาอบ No.1	12 ต.ค. 66	82.9	94.3
4. บริเวณเตาอบ No.2	12 ต.ค. 66	83.3	95.0
5. บริเวณ SEYI Q504	12 ต.ค. 66	78.5	96.7
6. บริเวณ Hi-Cold Rolling Mill	12 ต.ค. 66	84.9	112.3
7. บริเวณ Herkules	12 ต.ค. 66	73.5	89.3
8. บริเวณ TensionLeveling	12 ต.ค. 66	81.3	101.5
9. บริเวณ Slitter-Ungerler	12 ต.ค. 66	80.0	101.9
10. บริเวณ Stretcher	12 ต.ค. 66	73.9	91.5
11. บริเวณ Cut line	12 ต.ค. 66	78.8	102.4
มาตรฐาน		≤90 ^{1/}	≤115 ^{2/}

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 (ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546)

^{2/} กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (หมวด 3 เสียง) (ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559)


บริษัทผู้เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ : บริษัท แปซิฟิค แลборาตอรี จำกัด
 ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/ชื่อผู้บันทึก : นายโอชา บุญเชิด
 ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายอานัส พิโกโต

4) สรุปผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง (Sound Level Meter) จำนวน 11 จุด ตรวจวัดเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม และ 16 พฤศจิกายน 2566 พบว่า ทุกบริเวณที่ตรวจวัดมีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 hrs.) อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด เมื่อเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 (ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด เมื่อเทียบกับมาตรฐานตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (หมวด 3 เสียง) (ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559)



บริเวณเตาหลอม No.1

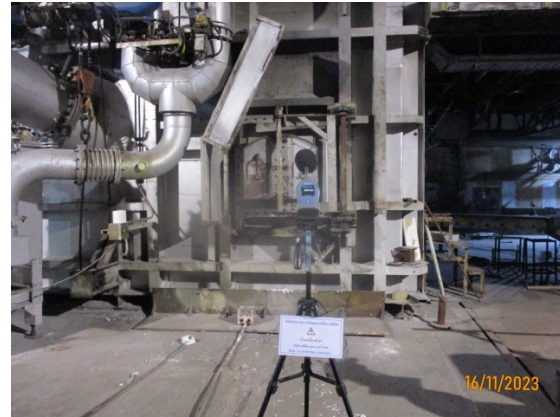

บริเวณเตาหลอม No.2



บริเวณเตาอบ No.1



บริเวณเตาอบ No.2



บริเวณ SEYI Q504



บริเวณ Hi-Cold Rolling Mill

รูปที่ 4.4-2 แสดงการตรวจวัดระดับความดังเสียง (Sound Level Meter)
(ตรวจวัดเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม และ 16 พฤศจิกายน 2566)



บริเวณ Hercules



บริเวณ Tension Leveling



บริเวณ Slitter-Ungerler



บริเวณ Stretcher



บริเวณ Cut Line

รูปที่ 4.4-2 (ต่อ) แสดงการตรวจวัดระดับความดังเสียง (Sound Level Meter)
(ตรวจวัดเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม และ 16 พฤศจิกายน 2566)

5) เปรียบเทียบผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง (Sound Level Meter) จำนวน 11 จุด ดำเนินการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ระหว่างปี 2564 – 2566 รายละเอียดการผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.4-2 และรูปที่ 4.4-3

ตารางที่ 4.4-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง (Sound Level Meter)

โครงการ : รื้ออลูมิเนียมแผ่น
บริษัท : อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮั่ว จำกัด
วันที่ทำการตรวจวัด : ระหว่างปี 2564 - 2566

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))	
		ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq)	ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
1. บริเวณเตาหลอม No.1	27 เม.ย. 64	78.9	96.7
	19 ต.ค. 64	82.6	104.0
	6 พ.ค. 65	77.4	90.2
	11 ต.ค. 65	74.3	92.9
	21 เม.ย. 66	79.5	98.8
	16 พ.ย. 66	79.3	90.3
2. บริเวณเตาหลอม No.2	27 เม.ย. 64	78.7	99.1
	19 ต.ค. 64	80.4	92.3
	6 พ.ค. 65	79.4	95.2
	11 ต.ค. 65	77.9	99.9
	21 เม.ย. 66	79.6	95.9
	16 พ.ย. 66	84.4	95.9
3. บริเวณเตาอบ No.1	27 เม.ย. 64	77.1	94.1
	19 ต.ค. 64	82.5	99.6
	6 พ.ค. 65	84.6	99.1
	11 ต.ค. 65	81.2	96.1
	21 เม.ย. 66	85.5	92.8
	12 ต.ค. 66	82.9	94.3
4. บริเวณเตาอบ No.2	27 เม.ย. 64	84.2	96.7
	19 ต.ค. 64	81.7	113.3
	6 พ.ค. 65	81.2	97.4
	11 ต.ค. 65	80.0	98.3
	21 เม.ย. 66	84.3	94.8
	12 ต.ค. 66	83.3	95.0
ค่ามาตรฐาน		≤90 ^{1/}	≤115 ^{2/}

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 (ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546)

^{2/} กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (หมวด 3 เสียง) (ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559)

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง (Sound Level Meter)

โครงการ : รีดอลูมิเนียมแผ่น
บริษัท : อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮั่ว จำกัด
วันที่ทำการตรวจวัด : ระหว่างปี 2564 - 2566

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))	
		ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq)	ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
5. บริเวณ SEYI Q504	28 เม.ย. 64	83.7	96.5
	19 ต.ค. 64	80.3	95.3
	6 พ.ค. 65	84.5	108.3
	11 ต.ค. 65	80.3	91.3
	21 เม.ย. 66	83.2	97.4
	12 ต.ค. 66	78.5	96.7
6. บริเวณ Hi-Cold Rolling Mill	28 เม.ย. 64	82.4	108.7
	19 ต.ค. 64	83.6	108.0
	5 พ.ค. 65	82.4	108.6
	11 ต.ค. 65	82.8	111.2
	21 เม.ย. 66	83.1	103.8
	12 ต.ค. 66	84.9	112.3
7. บริเวณ Herkules	28 เม.ย. 64	76.3	109.9
	19 ต.ค. 64	75.6	95.8
	6 พ.ค. 65	74.9	95.2
	11 ต.ค. 65	73.5	96.8
	21 เม.ย. 66	73.9	94.4
	12 ต.ค. 66	73.5	89.3
8. บริเวณ TensionLeveling	28 เม.ย. 64	81.8	104.5
	19 ต.ค. 64	84.3	103.0
	6 พ.ค. 65	77.5	99.7
	11 ต.ค. 65	78.1	105.1
	21 เม.ย. 66	80.7	100.2
	12 ต.ค. 66	81.3	101.5
ค่ามาตรฐาน		≤90 ^{1/}	≤115 ^{2/}



หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมใน
การทำงาน พ.ศ. 2546 (ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546)
^{2/} กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (หมวด 3 เสียง) (ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559)

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง (Sound Level Meter)



โครงการ : รีดลูมิเนียมแผ่น
บริษัท : อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮั่ว จำกัด
วันที่ทำการตรวจวัด : ระหว่างปี 2564 - 2566

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))	
		ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq)	ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
9. บริเวณ Slitter-Ungerler	28 เม.ย. 64	78.8	94.6
	19 ต.ค. 64	75.3	91.1
	5 พ.ค. 65	78.5	97.9
	11 ต.ค. 65	80.0	102.2
	21 เม.ย. 66	79.2	93.2
	12 ต.ค. 66	80.0	101.9
10. บริเวณ Stretcher	28 เม.ย. 64	77.8	106.2
	19 ต.ค. 64	76.8	93.1
	6 พ.ค. 65	76.8	89.6
	11 ต.ค. 65	74.1	88.2
	21 เม.ย. 66	76.5	91.9
	12 ต.ค. 66	73.9	91.5
11. บริเวณ Cut line	27 เม.ย. 64	78.8	94.6
	19 ต.ค. 64	79.1	97.5
	11 ต.ค. 66	80.4	96.7
	21 เม.ย. 66	80.2	103.2
	12 ต.ค. 66	78.8	102.4
ค่ามาตรฐาน		$\leq 90^{1/}$	$\leq 115^{2/}$

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 (ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546)
^{2/} กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (หมวด 3 เสียง) (ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559)

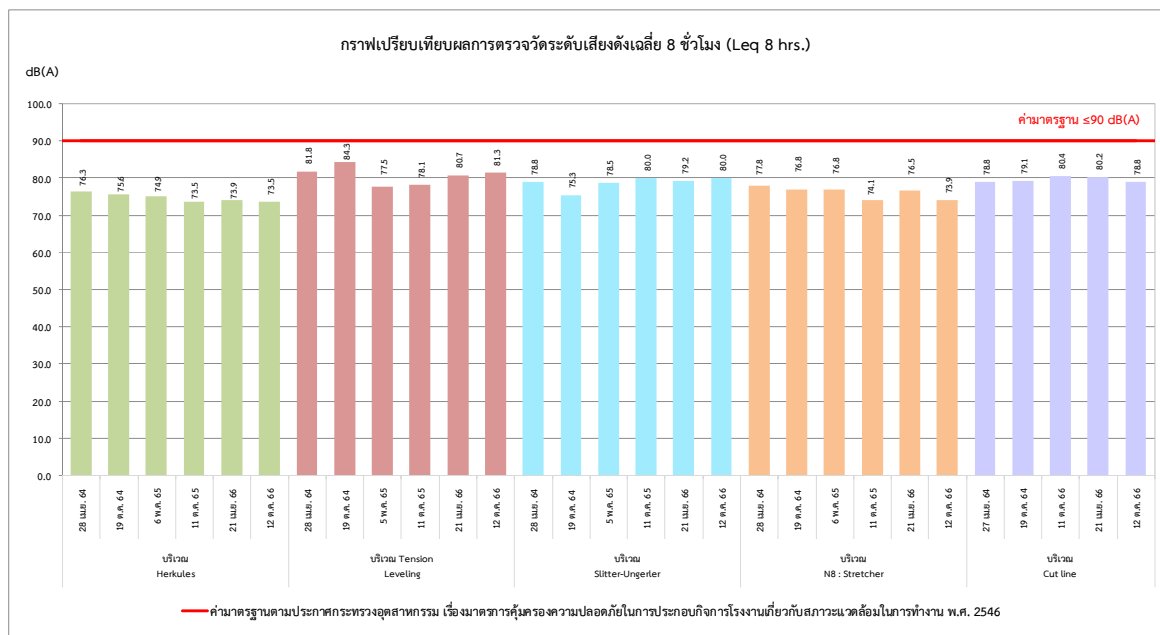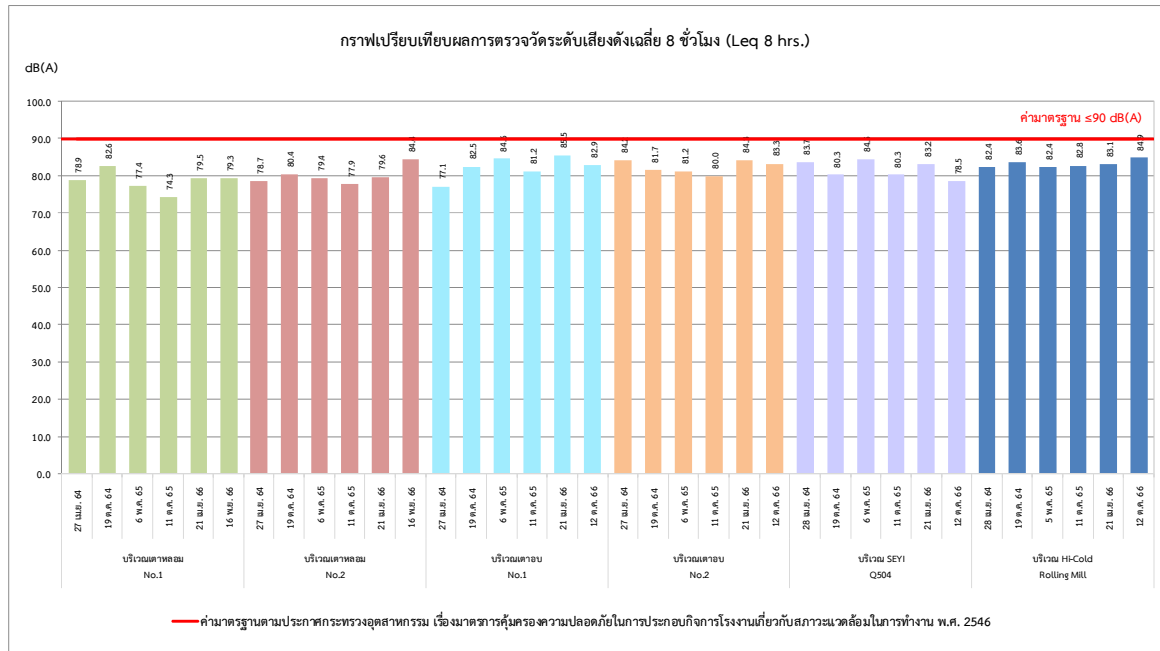

รูปที่ 4.4-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง (Sound Level Meter)
ระหว่างปี 2564-2566

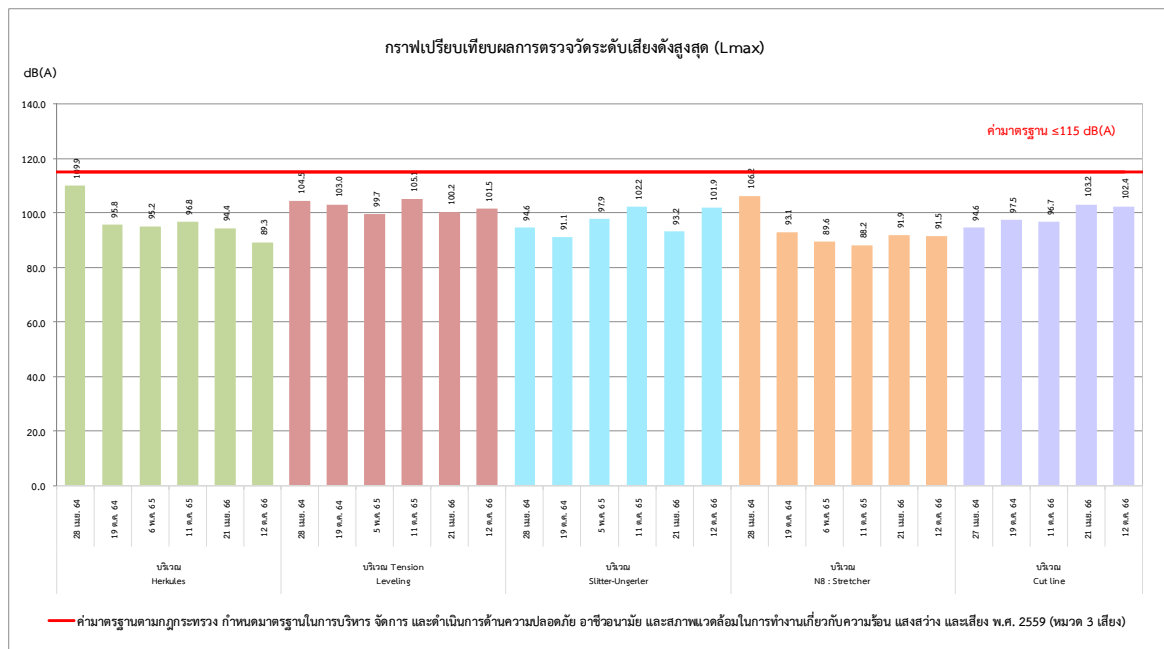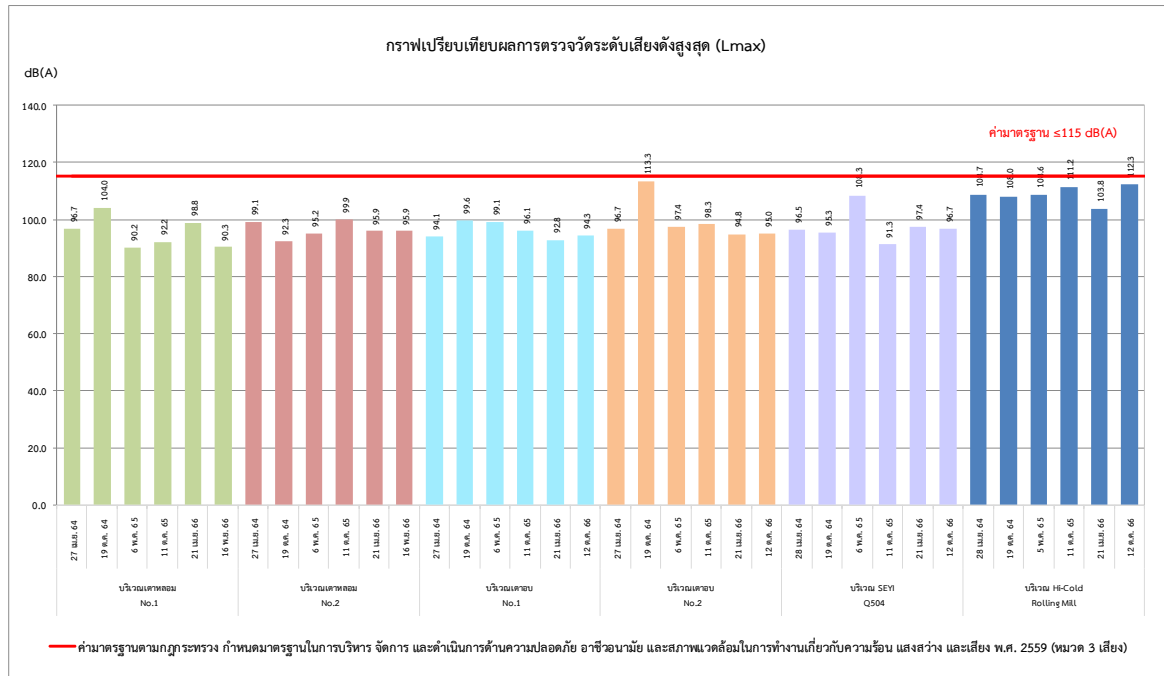

รูปที่ 4.4-3 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง (Sound Level Meter) ระหว่างปี 2564-2566

4.5 สภาพความร้อน

1) พื้นที่ดำเนินการ


- บริเวณเตาหลอม No.1
- บริเวณเตาหลอม No. 2
- บริเวณเตาอบ No. 1
- บริเวณเตาอบ No. 2

2) ดัชนีที่ทำการตรวจวัด

- Heat Stress

3) ผลการตรวจวัด

การตรวจวัดสภาพความร้อน จำนวน 4 จุด ได้แก่ บริเวณเตาหลอม No.1 บริเวณเตาหลอม No.2 บริเวณเตาอบ No.1 และบริเวณเตาอบ No.2 ดำเนินการตรวจวัดเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม และ 16 พฤศจิกายน 2566 จากผลการตรวจวัด พบว่า บริเวณเตาหลอม No.1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 29.7 องศาเซลเซียส บริเวณเตาหลอม No.2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.6 องศาเซลเซียส บริเวณเตาอบ No.1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.8 องศาเซลเซียส และบริเวณเตาอบ No.2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.3 องศาเซลเซียส รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.5-1 และรูปที่ 4.5-1 (รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดังภาคผนวกที่ 4-5)



ตารางที่ 4.5-1 ผลการตรวจวัดสภาพความร้อน

โครงการ : รื้ออลูมิเนียมแผ่น
บริษัท : อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮั่ว จำกัด
วันที่ทำการตรวจวัด : 12 ตุลาคม และ 16 พฤศจิกายน 2566

บริเวณที่ทำการตรวจวัด/ ชื่อ-นามสกุลของลูกจ้าง	เวลาที่ตรวจวัด	ลักษณะงาน	อุณหภูมิในสภาวะการทำงาน °C				
			T _{NWB}	T _{DB}	T _{GT}	WBGT	WBGT Average
1. บริเวณเตาหลอม No. 1 (คุณโกศล มีผิวหอม)	09:22-11:22 น.	ควบคุมเครื่องจักร (120 นาที)	27.5	33.4	34.8	29.7	29.7
2. บริเวณเตาหลอม No. 2 (คุณธวัช พรหมนิล)	09:00-11:00 น.	ควบคุมเครื่องจักร (120 นาที)	27.4	37.5	38.2	30.6	30.6
3. บริเวณเตาอบ No. 1 (คุณเชาวฤทธิ์ ชมลา)	09:15-11:15 น.	ควบคุมเครื่องจักร (120 นาที)	28.1	34.9	37.2	30.8	30.8
4. บริเวณเตาอบ No. 2 (คุณวรศักดิ์ จันทรมณี)	09:18-11:18 น.	ควบคุมเครื่องจักร (120 นาที)	27.9	33.6	36.0	30.3	30.3
ค่ามาตรฐาน ^{1/} (งานเบา) = 34.0 WBGT							



หมายเหตุ : T_{NWB} คือ อุณหภูมิที่อ่านจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียก

T_{DB} คือ อุณหภูมิที่อ่านจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้ง

T_{GT} คือ อุณหภูมิที่อ่านจากโกลบเทอร์โมมิเตอร์

WBGT คือ อุณหภูมิเวทบอล์โกลบ

^{1/} กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ
ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559) (หมวด 1 ความร้อน)

บริษัทผู้เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ : บริษัท แปซิฟิค แลборาตอรี จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ 0403-03-2565-0012
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/ชื่อผู้บันทึก : 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : 

4) สรุปผลการตรวจวัด

จากผลการตรวจวัดสภาพความร้อน จำนวน 4 จุด ดำเนินการตรวจวัดวันที่ 12 ตุลาคม และ 16 พฤศจิกายน 2566 พบว่า ทุกบริเวณที่ทำการตรวจวัดมีค่าของระดับความร้อนอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อนแสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559) (หมวด 1 ความร้อน)



บริเวณเตาหลอม No. 1



บริเวณเตาหลอม No. 2



บริเวณเตาอบ No. 1



บริเวณเตาอบ No. 2

รูปที่ 4.5-2 แสดงการตรวจวัดสภาพความร้อน
(ตรวจวัดเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม และ 16 พฤศจิกายน 2566)

5) เปรียบเทียบผลการตรวจวัด


จากผลการตรวจวัดสภาพความร้อน จำนวน 4 จุด ดำเนินการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ระหว่างปี 2564-2566 รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.5-2 และรูปที่ 4.5-3

ตารางที่ 4.5-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดสภาพความร้อน

โครงการ : รื้ออลูมิเนียมแผ่น
บริษัท : อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮั่ว จำกัด
วันที่ทำการตรวจวัด : ระหว่างปี 2564 - 2566

วันที่ดำเนินการ	บริเวณที่ทำการตรวจวัด/ผลการตรวจวัด (°C)				
	บริเวณเตาหลอม No. 1	บริเวณเตาหลอม No. 2	บริเวณเตาอบ No. 1	บริเวณเตาอบ No. 2	ค่ามาตรฐาน ^{1/}
27 เม.ย. 64	31.5	31.0	30.5	32.3	34.0
19 ต.ค. 64	30.1	30.0	32.1	30.5	34.0
5-6 พ.ค. 65	29.8	29.4	32.4	30.9	34.0
11 ต.ค. 65	29.1	30.4	29.4	30.0	34.0
20 เม.ย. 66	31.0	32.1	32.5	32.3	34.0
12 ต.ค., 16 พ.ย. 66	29.7	30.6	30.8	30.3	34.0

หมายเหตุ : ^{1/}กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559) (หมวด 1 ความร้อน)

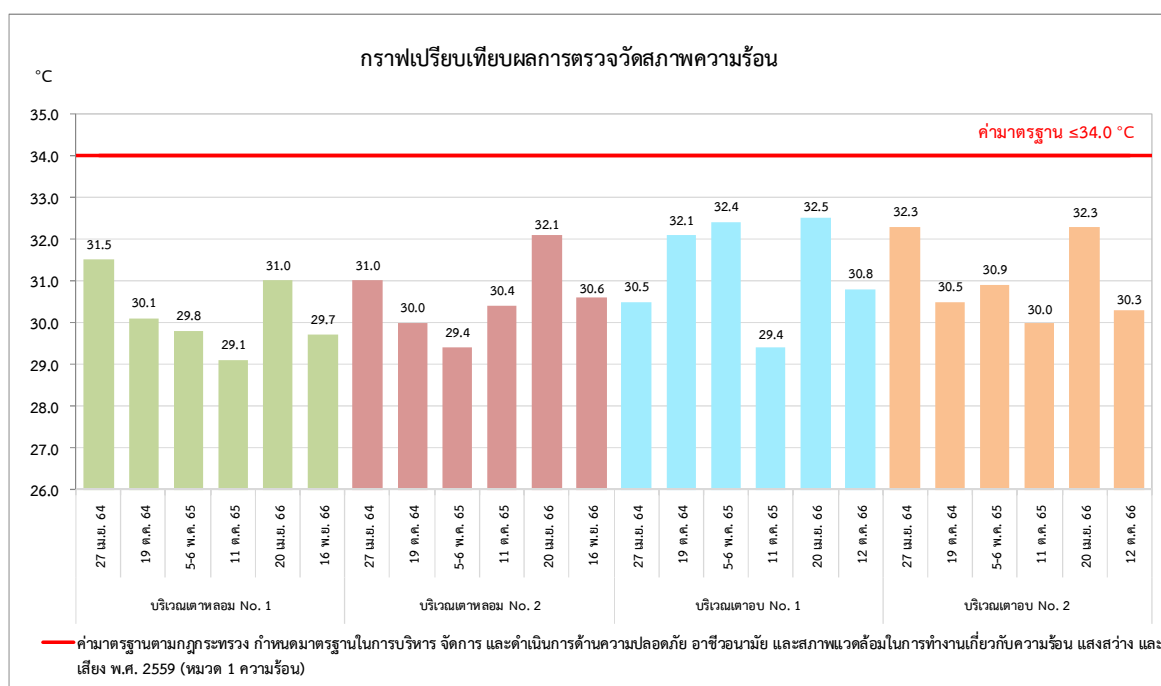

รูปที่ 4.5-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดสภาพความร้อน
ระหว่างปี 2564-2566

4.6 คุณภาพน้ำทิ้ง

1) พื้นที่ดำเนินการ

- บริเวณจุดระบายน้ำทิ้งด้านหลังโรงงาน

2) ดัชนีที่ทำการตรวจวัด

- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
- ปริมาณบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)
- ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)
- ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)

3) ผลการตรวจวัด

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 1 จุด คือ บริเวณจุดระบายน้ำทิ้งด้านหลังโรงงานดำเนินการเก็บตัวอย่างวันที่ 7 กรกฎาคม และ 11 ตุลาคม 2566 จากผลการตรวจวิเคราะห์ พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าระหว่าง 7.7-7.8 ปริมาณบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีค่าระหว่าง 5.0-6.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่าน้อยกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่าน้อยกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 4.6-1 และรูปที่ 4.6-1







ตารางที่ 4.6-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ : รื้ออลูมิเนียมแผ่น
บริษัท : อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮั่ว จำกัด
พื้นที่ดำเนินการ : บริเวณจุดระบายน้ำทิ้งด้านหลังโรงงาน
ตำแหน่งพิกัด UTM : 47P 0666005 E, 1507770 N

ดัชนีที่ทำการตรวจวิเคราะห์	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ^{1/}
		7 ก.ค. 66	11 ต.ค. 66	
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	7.8	7.7	5.5-9.0
2. ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	mg/l	6.0	5.0	≤20
3. ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)	mg/l	<10	<10	≤50
4. ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	mg/l	<5	<5	≤5
ลักษณะตัวอย่าง		เหลืองใส มีตะกอน	เหลืองใส มีตะกอน	-

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560
(ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560)

บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท แปซิฟิค แลบบอราตอรี จำกัด
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/ชื่อผู้บันทึก : 
ชื่อผู้วิเคราะห์ : 
 : 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : 

4) สรุปผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 1 จุด คือ บริเวณจุดระบายน้ำทิ้งด้านหลังโรงงาน ดำเนินการเก็บตัวอย่างวันที่ 7 กรกฎาคม และ 11 ตุลาคม 2566 พบว่า ทุกดัชนีที่ทำการตรวจวิเคราะห์ มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 (ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560)



วันที่ 7 กรกฎาคม 2566



วันที่ 11 ตุลาคม 2566

รูปที่ 4.6-2 แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง

5) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์



ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 1 จุด คือ บริเวณจุดระบายน้ำทิ้งด้านหลังโรงงาน ดำเนินการเก็บตัวอย่างปีละ 4 ครั้ง ระหว่างปี 2564-2566 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 4.6-2 และรูปที่ 4.6-3

ตารางที่ 4.6-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง



โครงการ : รีดอลูมิเนียมแผ่น
บริษัท : อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮั่ว จำกัด
พื้นที่ดำเนินการ : บริเวณจุดระบายน้ำทิ้งด้านหลังโรงงาน
วันที่เก็บตัวอย่าง : ระหว่างปี 2564-2566

วันที่ดำเนินการ เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวิเคราะห์			
	ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) (mg/l)	ปริมาณของแข็ง แขวนลอย (Suspended Solids) (mg/l)	ปริมาณน้ำมันและ ไขมัน (Oil & Grease) (mg/l)
25 ม.ค. 64	7.4	12.0	14.7	<5
26 เม.ย. 64	7.2	19.5	<10	<5
2 ก.ค. 64	7.7	8.5	10.8	<5
14 ต.ค. 64	6.9	5.5	<10	<5
14 ม.ค. 65	7.8	12.0	<10	<5
25 เม.ย. 65	7.7	11.5	<10	<5
11 ก.ค. 65	7.8	10.0	<10	<5
10 ต.ค. 65	8.1	11.0	<10	<5
13 ม.ค. 66	7.2	10.0	23.7	<5
20 เม.ย. 66	7.7	11.0	19.4	<5
7 ก.ค. 66	7.8	6.0	<10	<5
11 ต.ค. 66	7.7	5.0	<10	<5
ค่ามาตรฐาน ^{1/}	5.5-9.0	≤20	≤50	≤5

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560
(ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560)

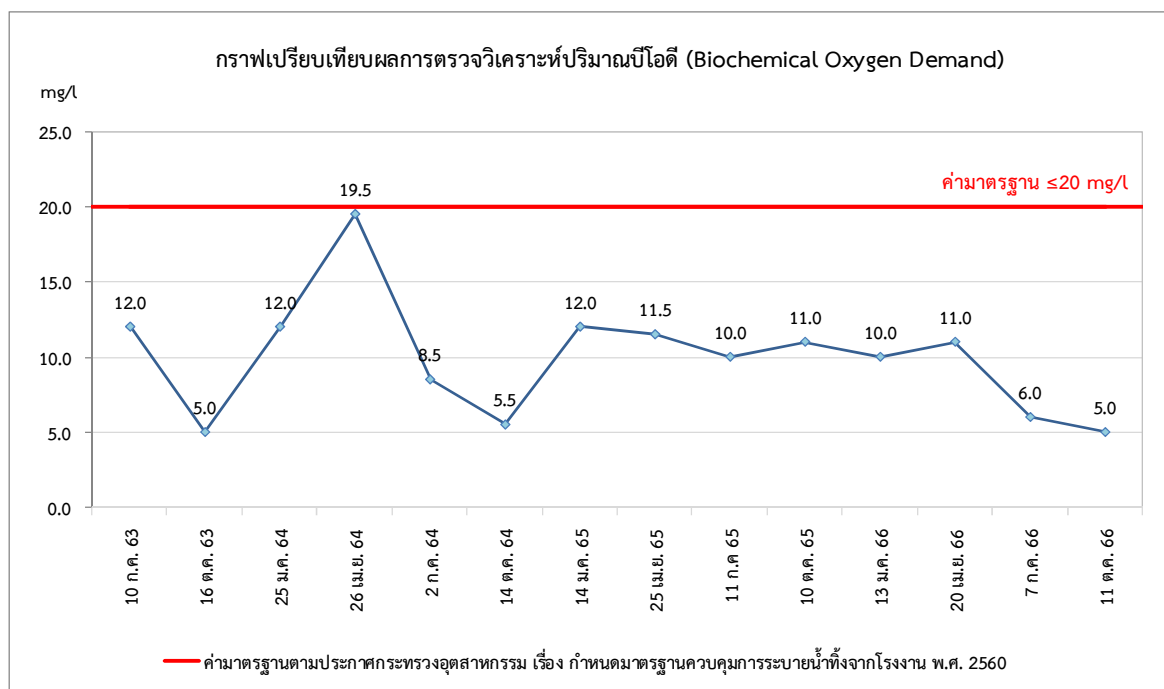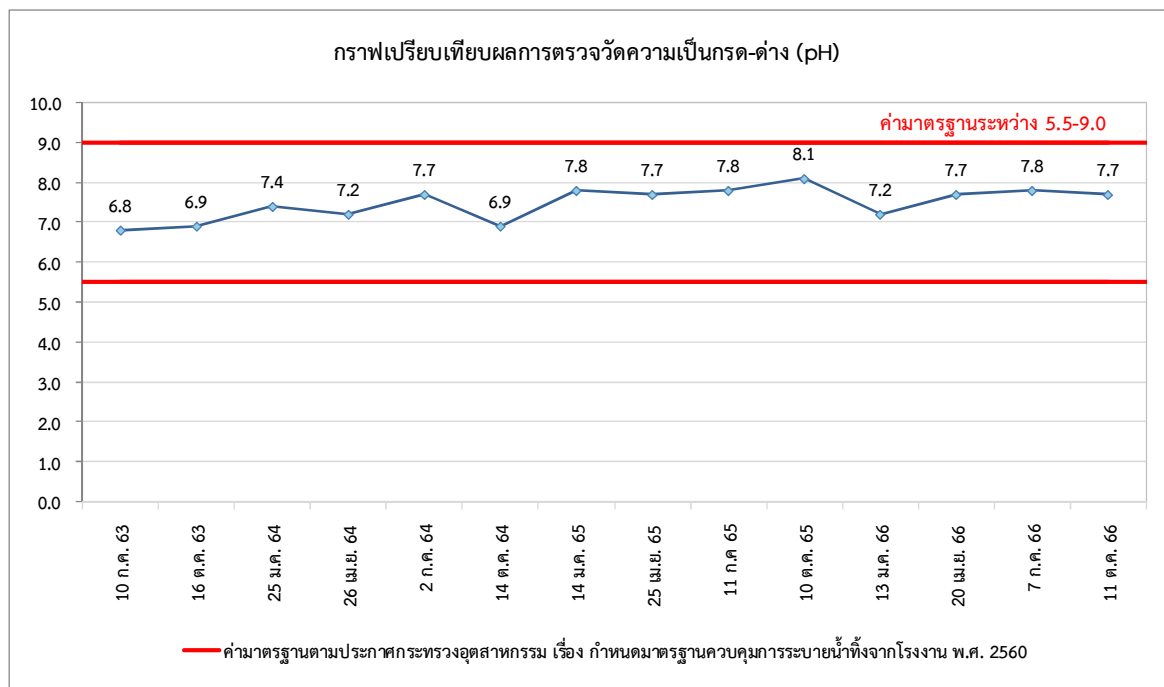

รูปที่ 4.6-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าปริมาณบีโอดี
ระหว่างปี 2564-2566

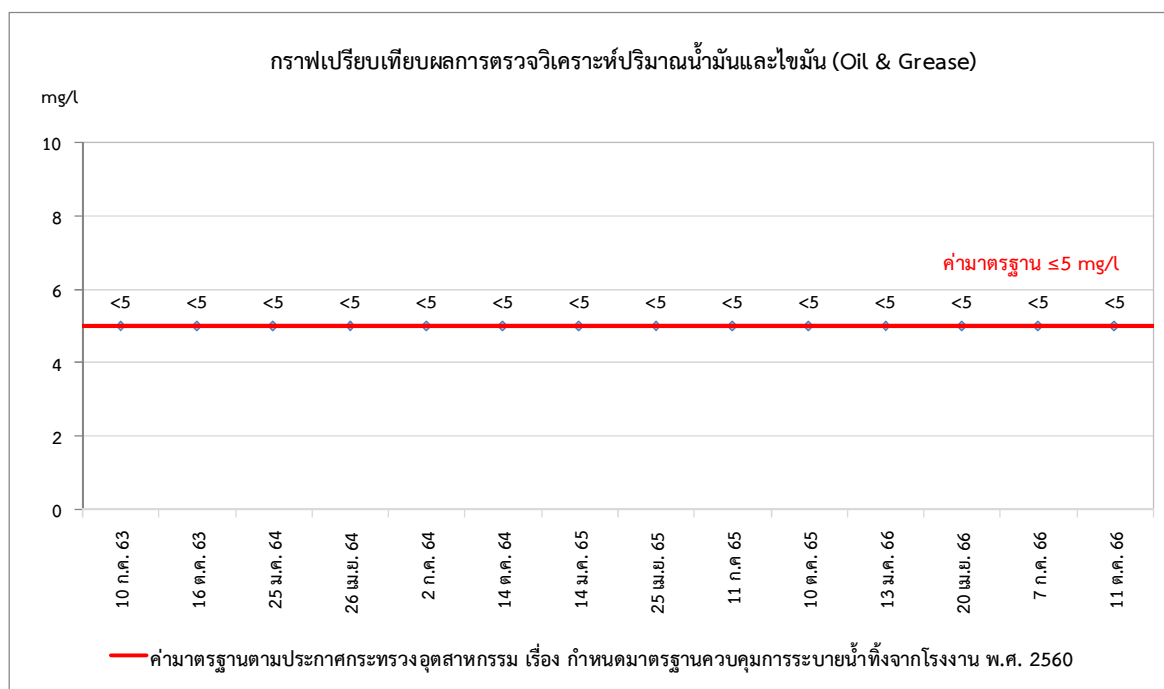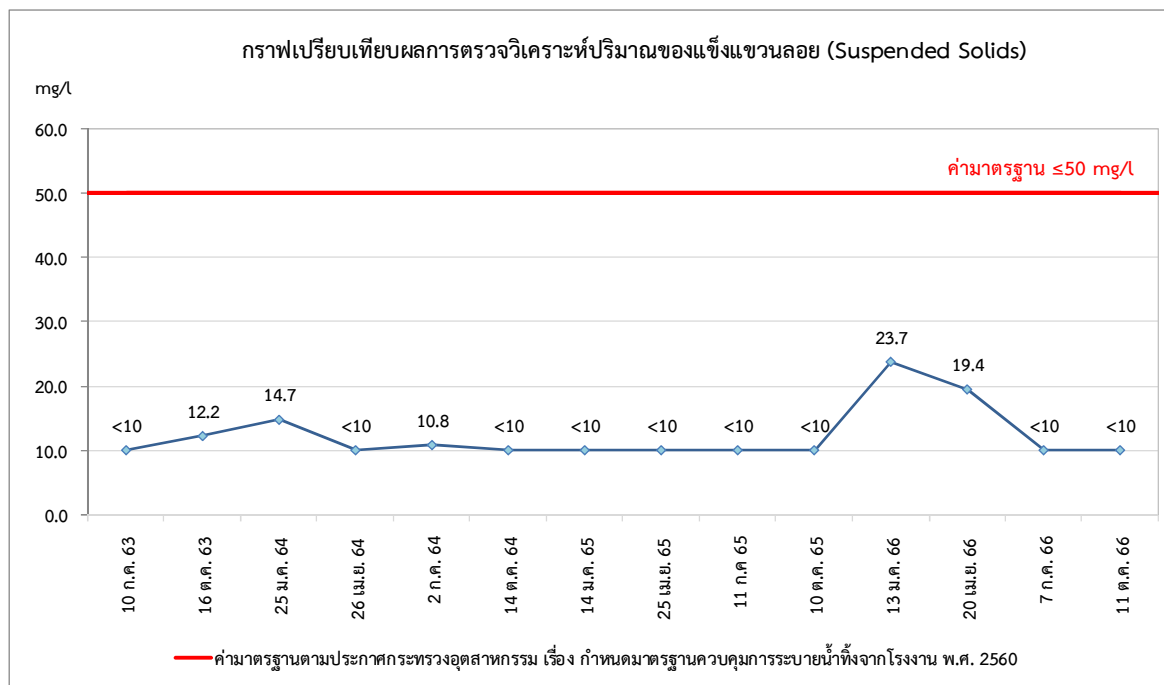

รูปที่ 4.6-3 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง
ระหว่างปี 2564-2566