

6. ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

6.1 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

1) บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง

ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียของ โครงการ Courtyard by Marriott Bangkok Hotel (ชื่อเดิม โรงแรมคอร์ตยาร์ด กรุงเทพฯ)ระยะเปิดดำเนินการ ที่จุดเก็บตัวอย่าง บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง วิเคราะห์คุณภาพน้ำตามวิธีมาตรฐาน ดังตารางที่ 4 โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท วิศวรรรมเคมี จำกัด



ภาพที่ 5 เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งที่บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง

ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 , 2 สิงหาคม 2566 , 6 กันยายน 2566 , 2 ตุลาคม 2566 , 7 พฤศจิกายน 2566 , 6 ธันวาคม 2566 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 3 วิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

ดัชนีคุณภาพน้ำ	หน่วย	วิธีวิเคราะห์
pH	-	Electrometric
Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 C
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 C
Settleable Solids	mg/l	Tmhoff Cone
BOD	mg/l	,Azide Modification
Oil & Grease	mg/l	Partition-Gravimetric Method
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Kjeldahl Method
Sulfide	mg/l	Iodometric Method

ตารางที่ 4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

ดัชนีวิเคราะห์ คุณภาพน้ำ	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ						ค่า มาตรฐาน*
	4 ก.ค.66	2 ส.ค.66	6 ก.ย.66	2 ต.ค.66	7 พ.ย.66	6 ธ.ค.66	
pH	7.5	7.4	6.4	5.9	5.9	6.1	5-9
BOD (mg/l)	3	17	11	14	23	24	≤30
SS (mg/l)	<10	27	28	33	55	45	≤40
TDS (mg/l)	244	406	544	477	367	377	≤500
Oil&Grease	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	≤20
TKN (mg/l)	9.27	34.14	9.50	11.71	12.83	23.43	≤35
Sulfide (mg/l)	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	≤1.0
Settleable Solids (mg/l)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	≤0.5

หมายเหตุ : *กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ลงวันที่ 10 มกราคม 2537 (อาคารประเภท ข.)


ตารางที่ 5 เปรียบเทียบแนวโน้มคุณภาพน้ำทิ้งภายในพื้นที่โครงการ

เดือน/ปี	พารามิเตอร์ (mg/l)							
	pH	SS	TDS	Settleable Solids	BOD	Oil&Grease	TKN	Sulfide
ส.ค.63	6.4	27	461	<0.5	11	1.0	1.65	ไม่พบ
ก.ย.63	4.2	23	518	<0.5	12	1.0	1.73	ไม่พบ
ต.ค.63	4.6	14	504	<0.5	2	1.0	2.93	ไม่พบ
พ.ย.63	4.3	28	500	<0.5	3	1.0	2.90	ไม่พบ
ธ.ค.63	5.2	32	465	<0.5	3	1.0	3.35	ไม่พบ
ม.ค.64	4.9	23	541	<0.5	3	1.0	7.86	ไม่พบ
ก.พ.64	4.8	25	726	<0.5	17	1.0	2.28	ไม่พบ
มี.ค.64	4.8	17	837	<0.5	10	1.0	5.76	ไม่พบ
เม.ย.64	4.9	16	645	<0.5	6	1.0	0.96	ไม่พบ
พ.ค.64	5.7	14	500	<0.5	11	1.0	1.01	ไม่พบ
มิ.ย.64	4.2	23	530	<0.5	6	1.0	3.93	ไม่พบ
ก.ค.64	3.8	28	693	<0.5	5	1.0	4.96	ไม่พบ
ส.ค.64	6.2	25	681	<0.5	3	1.0	5.24	ไม่พบ
ก.ย.64	4.1	18	577	<0.5	2	1.0	4.13	ไม่พบ
ต.ค.64	6.5	17	468	<0.5	11	1.0	10.75	ไม่พบ
พ.ย.64	5.6	27	405	<0.5	4	1.0	6.34	ไม่พบ
ธ.ค.64	5.1	36	341	<0.5	35	1.0	8.29	ไม่พบ
Standard	5-9	40	500	0.5	30	20	35	1.0


ตารางที่ 5 เปรียบเทียบแนวโน้มคุณภาพน้ำทิ้งภายในพื้นที่โครงการ(ต่อ)

เดือน/ปี	พารามิเตอร์ (mg/l)							
	pH	SS	TDS	Settleable Solids	BOD	Oil&Grease	TKN	Sulfide
ม.ค.65	4.9	25	531	<0.5	8	<5.0	5.53	ไม่พบ
ก.พ.65	5.4	23	571	<0.5	12	<5.0	3.87	ไม่พบ
มี.ค.65	7.2	12	397	<0.5	12	<5.0	26.53	ไม่พบ
เม.ย.65	6.5	37	460	<0.5	26	<5.0	5.25	ไม่พบ
มิ.ย.65	5.7	28	484	<0.5	35	<5.0	7.35	ไม่พบ
ก.ค.65	5.4	22	455	<0.5	18	<5.0	3.70	ไม่พบ
ส.ค.65	6.4	22	415	<0.5	20	<5.0	1.79	ไม่พบ
ก.ย.65	5.5	49	300	<0.5	27	<5.0	3.87	ไม่พบ
ต.ค.65	5.8	35	315	<0.5	44	<5.0	9.90	ไม่พบ
พ.ย.65	6.4	32	333	<0.5	35	<5.0	7.05	ไม่พบ
ธ.ค.65	6.7	23	332	<0.5	15	<5.0	2.48	ไม่พบ
ม.ค.66	4.8	32	547	<0.5	26	<5.0	4.19	ไม่พบ
ก.พ.66	5.9	46	489	<0.5	22	<5.0	4.70	<0.7
มี.ค.66	6.3	47	482	<0.5	34	<5.0	5.58	ไม่พบ
เม.ย.66	6.7	<10	288	<0.5	14	<5.0	2.10	ไม่พบ
พ.ค.66	7.1	<10	255	<0.5	10	<5.0	7.81	ไม่พบ
มิ.ย.66	6.8	11	276	<0.5	15	<5.0	3.34	ไม่พบ
ก.ค.66	7.5	<10	244	<0.5	3	<5.0	9.27	ไม่พบ
ส.ค.66	7.4	27	406	<0.5	17	<5.0	34.14	ไม่พบ
ก.ย.66	6.4	28	544	<0.5	11	<5.0	9.50	ไม่พบ
ต.ค.66	5.9	33	477	<0.5	14	<5.0	11.71	ไม่พบ
พ.ย.66	5.9	55	367	<0.5	23	<5.0	12.83	ไม่พบ
ธ.ค.66	6.1	45	377	<0.5	24	<5.0	23.43	ไม่พบ
Standard	5-9	40	500	0.5	30	20	35	1.0


ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)

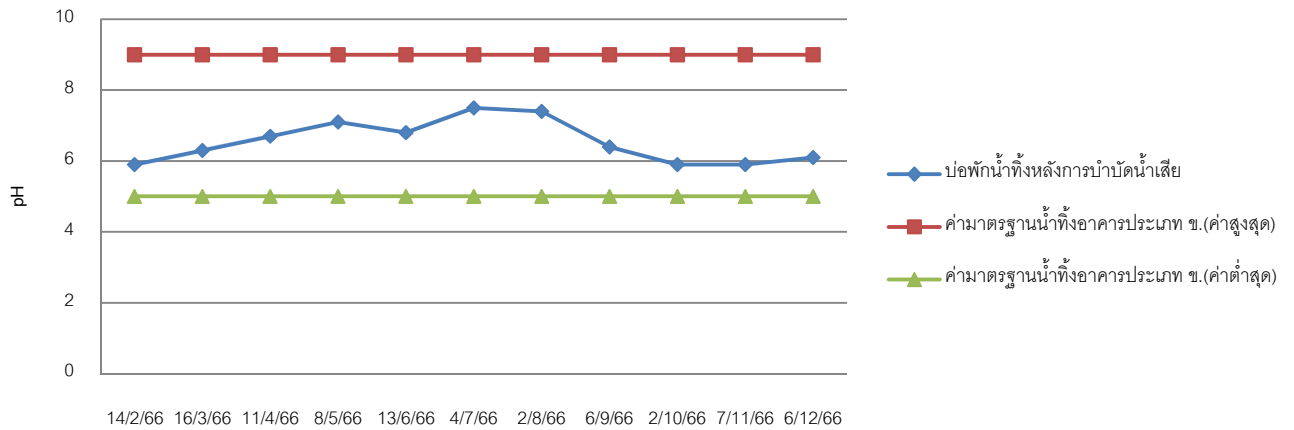

ค่าตะกอนแขวนลอย (SS)

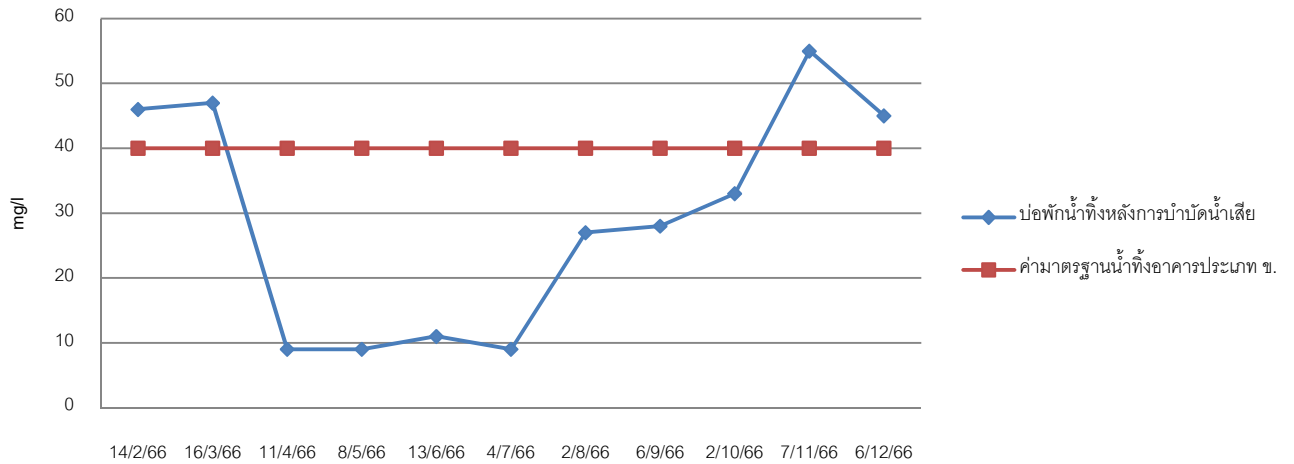


ค่าตะกอนละลาย (TDS)

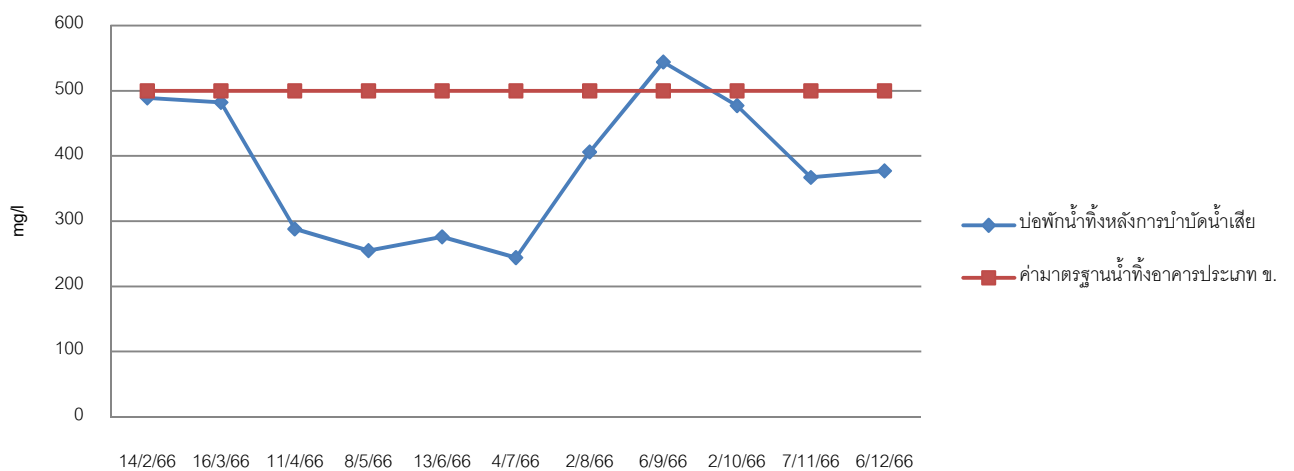


ภาพที่ 6 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งที่บ่อตรวจคุณภาพน้ำ


ค่าตะกอนจมตัว (Settleable Solids)

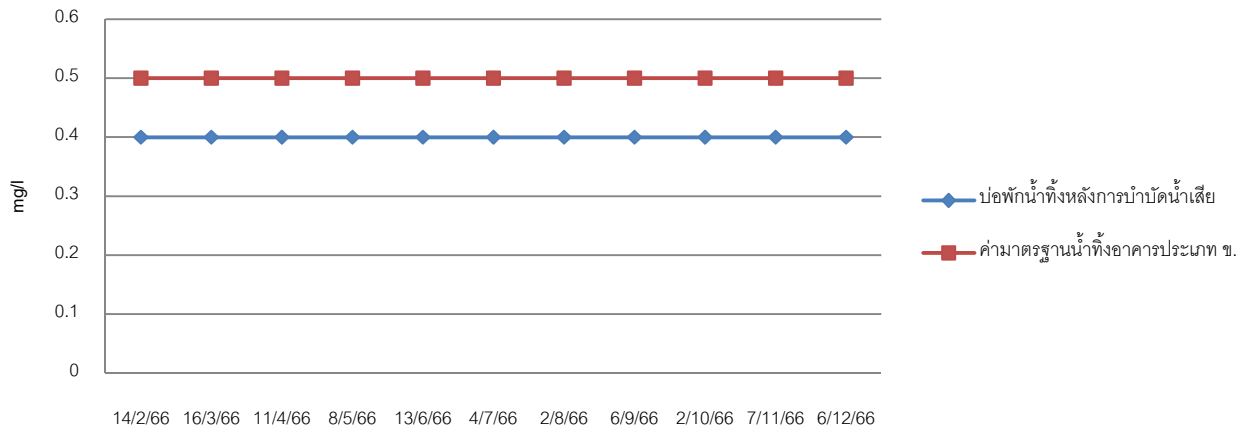

ค่าบีโอดี (BOD)

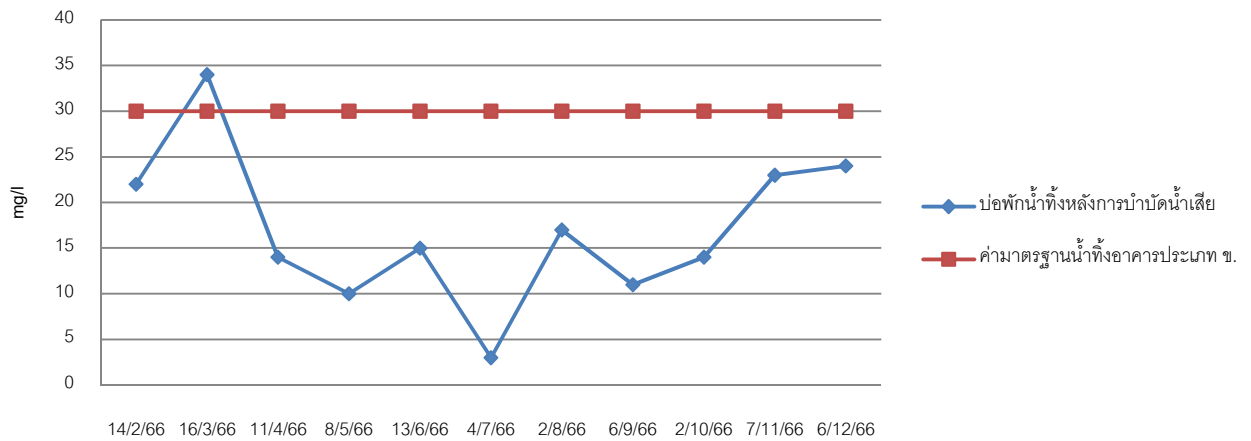


ค่าไขมันและน้ำมัน (Fat Oil&Grease)

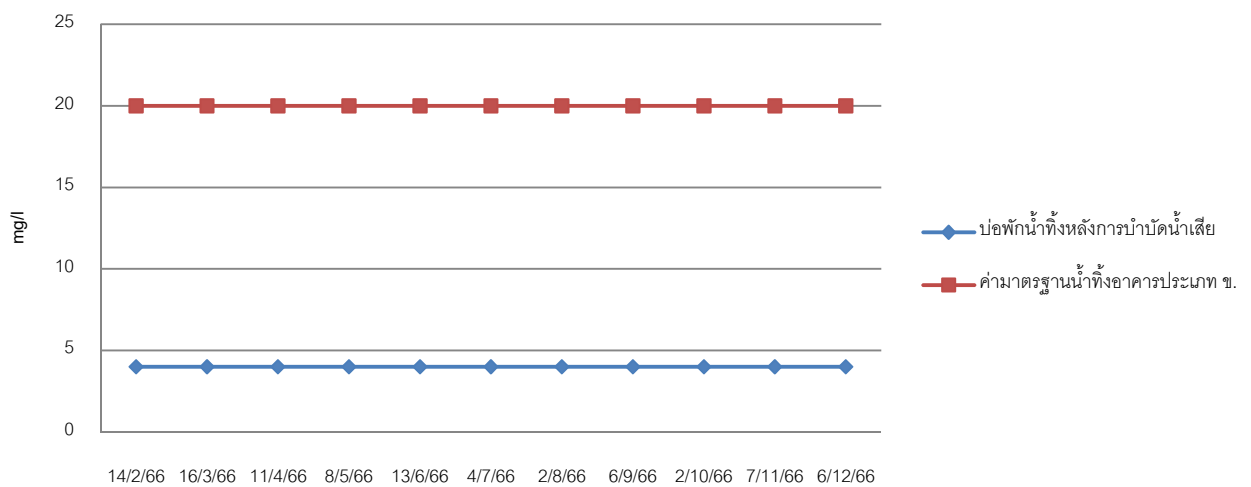


ภาพที่ 6 (ต่อ)

ค่าไนโตรเจนที่เคเอ็น (TKN)

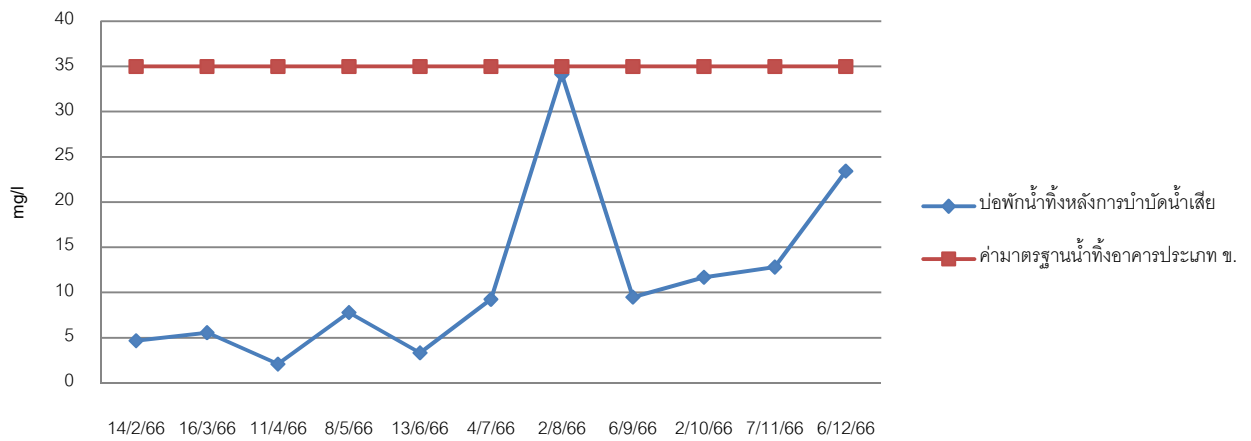

ค่าซัลไฟด์ (Sulfide)

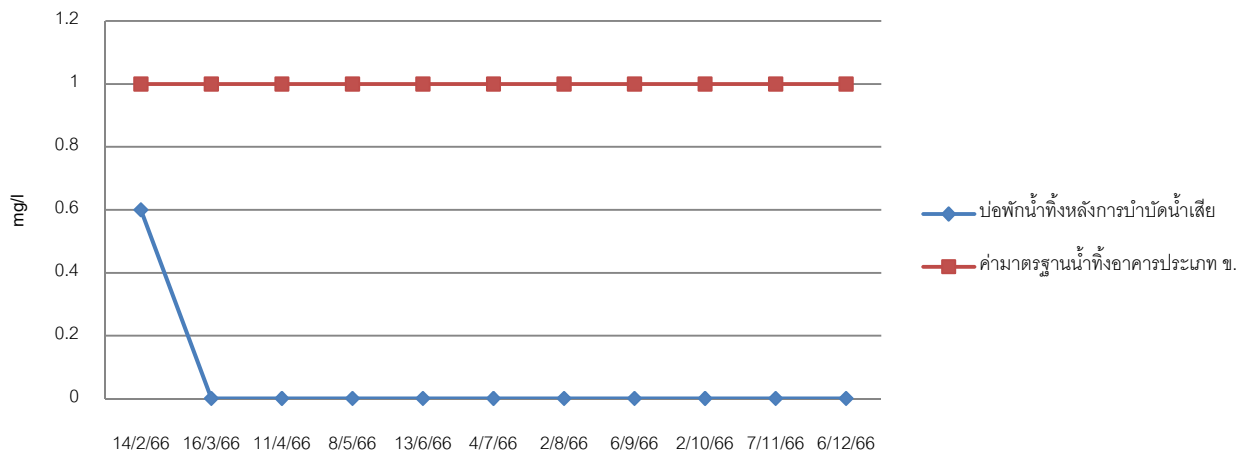

ภาพที่ 6 (ต่อ)