

บทที่ 1

บทนำ



บทที่ 1

บทนำ

1.1 บทนำ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ได้ดำเนินการความร่วมมือกับบริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด พร้อมทั้งแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก จาก “บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์” เป็น “บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)” ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เรียบร้อยแล้ว ดังหนังสือ สผ. ที่ ทส. 1010.7/13877 ลงวันที่ ตุลาคม พ.ศ. 2563 ดังนั้นเพื่อควบคุมดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงานและเพื่อตอบสนองพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 จึงได้ว่าจ้างบริษัท ยูไนเต็ท แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่อง คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระดับเสียงโดยทั่วไป ระดับเสียงในสถานประกอบการ ความร้อนในสถานประกอบการ คุณภาพน้ำทะเล และคุณภาพน้ำทิ้ง พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 42/4 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท กิโลเมตรที่ 124 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 เพื่อเสนอต่อหน่วยงานอนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเป็นประจำทุก 6 เดือน โดยรายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอรายงานสรุประหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567

1.2 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

- 1) ชื่อโครงการ : โครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
- 2) สถานที่ตั้งโครงการ : ตั้งอยู่เลขที่ 42/4 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท กิโลเมตรที่ 124 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 (ดังรูปที่ 1-1)
- 3) ชื่อเจ้าของโครงการ : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานสาขา 4)
- 4) ชื่อเจ้าของเดิม : บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด
- 5) สถานที่ติดต่อ : ตั้งอยู่เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์: 0-2797-2999, 0-2299-0000 โทรสาร: 0-2797-2974
- 6) จัดทำโดย : บริษัท ยูไนเต็ท แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
- 7) โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม : เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2539 ตามหนังสือเลขที่ วว. 0804/16786 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 แจ้งเปลี่ยนแปลงเจ้าของโครงการ ตามหนังสือที่ ทส. 1010.7/13877 ลงวันที่ ตุลาคม พ.ศ. 2563
- 8) โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้าย : เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567

9) รายละเอียดโครงการ

- ประเภทโครงการ : โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-88-1/40 ชบ. จัดเป็นประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 88 และ 102 ตามบัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรมจำแนกตามกฎหมายกระทรวง (พ.ศ. 2535)
- ขนาดโครงการ : พื้นที่โครงการมีประมาณ 10 ไร่

1.3 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป

โครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานสาขา 4) ดำเนินการผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้าขนาด 120 เมกะวัตต์ กระบวนการผลิตเริ่มต้นด้วยการสันดาปก๊าซธรรมชาติในห้องสันดาปของกังหันก๊าซเพื่อให้ได้ก๊าซร้อนมาขับกังหันซึ่งจะไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จากนั้นจะนำก๊าซร้อนส่วนที่เหลือไปผลิตไอน้ำสำหรับใช้ขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำอีกเครื่องหนึ่ง แล้วนำพลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นส่งเข้าระบบจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ส่วนพลังงานที่เหลือจะถูกจ่ายให้กับบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ต่อไป โดยปัจจุบันโครงการฯ ไม่ได้มีการดำเนินการผลิตไฟฟ้าตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 โดยที่ตั้งของโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานสาขา 4) แสดงดังรูปที่ 1-1 โดยน้ำเสียที่เกิดจากการดำเนินการของโครงการฯ เกิดจาก 2 แหล่ง คือ ระบบกำจัดประจุ และกระบวนการผลิตไอน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้า ซึ่งน้ำเสียจากระบบกำจัดประจุโดยทั้งหมดจะถูกรวบรวมไปยังโรงงานบำบัดคุณภาพน้ำเสียรวมของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อบำบัดให้เป็นไปตามมาตรฐานต่อไป

สำหรับการจัดการขยะและกากของเสีย ในโครงการฯ จะดำเนินการตามระเบียบวิธีปฏิบัติ และวิธีปฏิบัติงานในการบริหารจัดการของเสีย หรือการนำออกนอกโครงการฯ ตามเทศบัญญัติเทศบาลนครแหลมฉบัง และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 อย่างเคร่งครัด

1.4 แผนการดำเนินงาน

บริษัท ยูไนเต็ท แอนนาลิซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ดำเนินการตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย โดยดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน ดังแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในตารางที่ 1-1 และบันทึกคำพิภักทางภูมิศาสตร์ (Geographic Positioning System หรือ GPS) ของจุดติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไว้ดังตารางที่ 1-2

ตารางที่ 1-1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2567
โครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งแวดล้อมที่ติดตามตรวจสอบ	จุดติดตามตรวจสอบ	ดัชนี	ความถี่
1. คุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่อง	- B-4017	- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์	4 ครั้งต่อปี ^{1/} (มี.ค., พ.ค., ก.ย., พ.ย.)
2. คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	1. สถานีวิจัยเกษตรศรีราชา 2. บ้านเขาพุ 3. บ้านอ่าวอุดม 4. บ้านทุ่ง ^{4/}	1. ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน 2. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์	2 ครั้งต่อปี (พ.ค., พ.ย.)
	- โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์	1. ความเร็วลม 2. ทิศทางลม	2 ครั้งต่อปี (พ.ค., พ.ย.)
3. ระดับเสียงโดยทั่วไป	1. บ้านทุ่ง ^{4/} 2. ริมรั้วโครงการ TP	1. ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 2. ระดับเสียงเฉลี่ยในเวลากลางวันและกลางคืน 3. ระดับเสียงสูงสุด ^{3/}	2 ครั้งต่อปี ^{2/} (พ.ค., พ.ย.)
4. คุณภาพน้ำทะเล	1. ทุ่นผูกเรือกลางทะเล (CBM) 2. ท่าเทียบเรือ (Jetty#3) 3. ปลายท่อน้ำทิ้ง (Outfall) 4. ทุ่นผูกเรือกลางทะเล (SBM) ^{3/}	1. ความเป็นกรด-ด่าง 2. อุณหภูมิ 3. ออกซิเจนละลาย 4. บีโอดี 5. น้ำมันและไขมัน 6. แอมโมเนีย ^{3/}	3 ครั้งต่อปี (เม.ย., ส.ค., พ.ย.)
5. คุณภาพน้ำทิ้ง	- น้ำทิ้งที่ปล่อยออกจากพื้นที่โครงการ	1. ความเป็นกรด-ด่าง 2. อุณหภูมิ 3. สารแขวนลอย 4. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด 5. บีโอดี 6. น้ำมันและไขมัน 7. ไนเตรท 8. ฟอสเฟต 9. ความนำไฟฟ้า	ทุกเดือน
6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย			
6.1 ระดับเสียง	- แหล่งกำเนิดเสียง (TP Area)	1. ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง 2. ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง	4 ครั้งต่อปี (มี.ค., พ.ค., ก.ย., พ.ย.)
6.2 ความร้อน	- แหล่งความร้อน (TP Area)	- อุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ	1 ครั้งต่อปี (มี.ค.)
6.3 สุขภาพ	- พนักงานที่ทำงานในแผนกที่มีเสียงดัง	- ตรวจสอบสภาพการได้ยิน	1 ครั้งต่อปี
	- พนักงานที่สัมผัสกับความร้อน	- ตรวจสอบสุขภาพเฉพาะ เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคไต	1 ครั้งต่อปี

ตารางที่ 1-1 (ต่อ) แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2567

โครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งแวดล้อมที่ติดตามตรวจสอบ	จุดติดตามตรวจสอบ	ดัชนี	ความถี่
6.4 ข้อมูลอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- ฝ่ายความปลอดภัย ทำหน้าที่ จัดบันทึก	- ข้อมูลการเจ็บป่วย - ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทุกขนาด ของความรุนแรง	เก็บบันทึกข้อมูลเป็น ประจำทุกเดือน

หมายเหตุ : ^{1/} ติดตามตรวจสอบเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อกำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากปีละ 2 ครั้ง เป็นปีละ 4 ครั้ง
^{2/} ติดตามตรวจสอบเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อกำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากปีละ 1 ครั้ง เป็นปีละ 2 ครั้ง
^{3/} ติดตามตรวจสอบเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อกำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
^{4/} จุดตรวจวัด บ้านทุ่งเทครัว คือ พื้นที่ "ชุมชนบ้านทุ่ง" คือ หมู่ 2 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่การปกครองของเทศบาลนครแหลมฉบัง ด้วยเหตุนี้ จึงขอเปลี่ยนการใช้ชื่อจุดตรวจวัดดังกล่าวเป็น "บ้านทุ่ง" ตามชื่อที่ระบุในพื้นที่การปกครอง

ตารางที่ 1-2 ค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ของตำแหน่งจุดติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2567

โครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งแวดล้อมที่ติดตามตรวจสอบ	จุดติดตามตรวจสอบ	ค่าพิกัด		
		UTM	East (X)	North (Y)
1. คุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่อง	- B-4017	47P	0706109	1449749
2. คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	1. สถานีวิทยุเกษตรศรีราชา	47P	0708051	1451212
	2. บ้านอ่าวอุดม	47P	0705885	1451387
	3. บ้านทุ่ง ^{1/}	47P	0706537	1449384
	4. บ้านเขาพุ	47P	0706813	1451163
3. ความเร็วและทิศทางลม	- โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์	47P	0706956	1450306
4. ระดับเสียงโดยทั่วไป	1. บ้านทุ่ง ^{1/}	47P	0706543	1449348
	2. ริมรั้วโครงการ TP	47P	0706345	1449551
5. คุณภาพน้ำทะเล	1. ท่อนผูกเรือกลางทะเล (CBM)	47P	0702884	1451833
	2. ท่าเทียบเรือ (Jetty#3)	47P	0703912	1451201
	3. ปลายท่อน้ำทิ้ง (Outfall)	47P	0705164	1451469
	4. ท่อนผูกเรือกลางทะเล (SBM)	47P	0701802	1452267
6. คุณภาพน้ำทิ้ง	- น้ำทิ้งที่ปล่อยออกจากพื้นที่โครงการ	47P	0705998	1449711

หมายเหตุ : ^{1/} จุดตรวจวัด บ้านทุ่งเทครัว คือ พื้นที่ "ชุมชนบ้านทุ่ง" คือ หมู่ 2 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่การปกครองของเทศบาลนครแหลมฉบัง ด้วยเหตุนี้ จึงขอเปลี่ยนการใช้ชื่อจุดตรวจวัดดังกล่าวเป็น "บ้านทุ่ง" ตามชื่อที่ระบุในพื้นที่การปกครอง

1.5 แผนผังจุดติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แผนผังจุดติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยจุดติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่อง คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระดับเสียงโดยทั่วไป ระดับเสียงในสถานประกอบการ และคุณภาพน้ำทะเล แสดงได้ดังรูปที่ 1-2 ถึงรูปที่ 1-7 โดยมีรายละเอียดของสภาพแวดล้อมของจุดติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ดังนี้

1) สถานีวิจัยเกษตรครีราชา

พื้นที่นี้เป็นสถานบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สภาพโดยทั่วไปเป็นพื้นที่โล่งอยู่บนเชิงเขาอุดมพงษ์ จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศอยู่บนที่โล่งแจ้ง ผังตะวันออกของจุดตรวจวัดติดกับสระน้ำ ถัดออกไปเป็นอาคารต่างๆ ของสถาบัน และมีเนินเขาอุดมพงษ์ซึ่งเป็นภูเขาขนาดเล็กอยู่ถัดออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร ทิศเหนือมีอาคารเรียนอยู่ห่างออกไปประมาณ 50 เมตร ถัดจากอาคารเรียนเป็นพื้นที่โล่ง ผังตะวันตกเป็นพื้นที่โล่งไปจนถึงถนนสุขุมวิท ซึ่งเป็นถนนขนาด 4 ช่องทางจราจร มีการจราจรหนาแน่นเพราะเป็นเส้นทางหลักเชื่อมระหว่างอำเภอต่างๆ เมืองพัทยา และจังหวัดใกล้เคียง ทางทิศใต้เป็นพื้นที่โล่งไปจนถึงเขต ถัดออกไปเป็นอาคารสูง สำหรับเป็นที่พักอาศัย จุดนี้อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือก่อนมาทางเหนือของพื้นที่โครงการ ห่างออกไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร

2) บ้านอ่าวอุดม

จุดตรวจวัดตั้งอยู่บริเวณวัดใหม่เนินพะยอม ซึ่งอยู่ในชุมชนบ้านอ่าวอุดม ชุมชนนี้เป็นชุมชนค่อนข้างหนาแน่น บริเวณนี้อยู่ติดกับภูเขา โดยทิศเหนือเป็นเขาขวาง ทิศใต้ห่างออกไปประมาณ 500 เมตร เป็นเขาภูใบ ทิศตะวันตกติดทะเลอ่าวไทย ชุมชนนี้อยู่ลึกจากถนนสุขุมวิทประมาณ 2 กิโลเมตร

3) บ้านทุ่ง

พื้นที่นี้เป็นชุมชนค่อนข้างหนาแน่น ล้อมรอบด้วยพื้นที่อุตสาหกรรมเกือบทุกด้าน โดยทิศเหนือเป็นพื้นที่ของโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ และบริษัทในกลุ่ม ทิศตะวันตกห่างออกไปประมาณ 1 กิโลเมตรเป็นโรงกลั่นของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และคลังน้ำมัน ปตท. ทิศใต้เป็นพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ทิศตะวันออกห่างออกไปประมาณ 1 กิโลเมตรเป็นถนนสุขุมวิท จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศได้เลือกให้อยู่กลางชุมชนบ้านทุ่ง ซึ่งเป็นพื้นที่โล่ง ทิศเหนือจุดตรวจวัดเป็นถนนคอนกรีต มีการจราจรหนาแน่นเป็นบางช่วงเวลา

4) บ้านเขาพุ


จุดตรวจวัดบริเวณบ้านพักที่อยู่ในชุมชนบ้านเขาพุ ชุมชนนี้เป็นชุมชนค่อนข้างหนาแน่น และมีอาคารพาณิชย์สลับกัน จุดนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่โรงกลั่น ห่างออกไปประมาณ 500 เมตร ระหว่างพื้นที่โรงกลั่นกับบ้านเขาพุเป็นที่ตั้งของบริษัท ไทยลูปเบส จำกัด (มหาชน) จุดนี้อยู่ห่างจากถนนสุขุมวิทประมาณ 1 กิโลเมตร และอยู่ลึกเข้าไปจากถนนอ่าวอุดม

5) โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์

เดิมคือจุดตรวจวัดอาคารสำนักงานโรงกลั่น เนื่องจากมีการปรับชื่อให้เหมาะสมกับสภาพในปัจจุบัน โดยจุดตรวจวัดอยู่ในพื้นที่โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ทางด้านทิศตะวันตกของถนนสุขุมวิท ห่างจากถนนประมาณ 1.3 กิโลเมตร จุดตรวจวัดเป็นพื้นที่โล่งหน้าสำนักงานโรงกลั่นไทยออยล์ ซึ่งมีสภาพเป็นสวนหย่อม ด้านทิศตะวันออกเป็นลานจอดรถยนต์ของผู้มาติดต่อโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์




ที่มา : <https://earth.google.com>

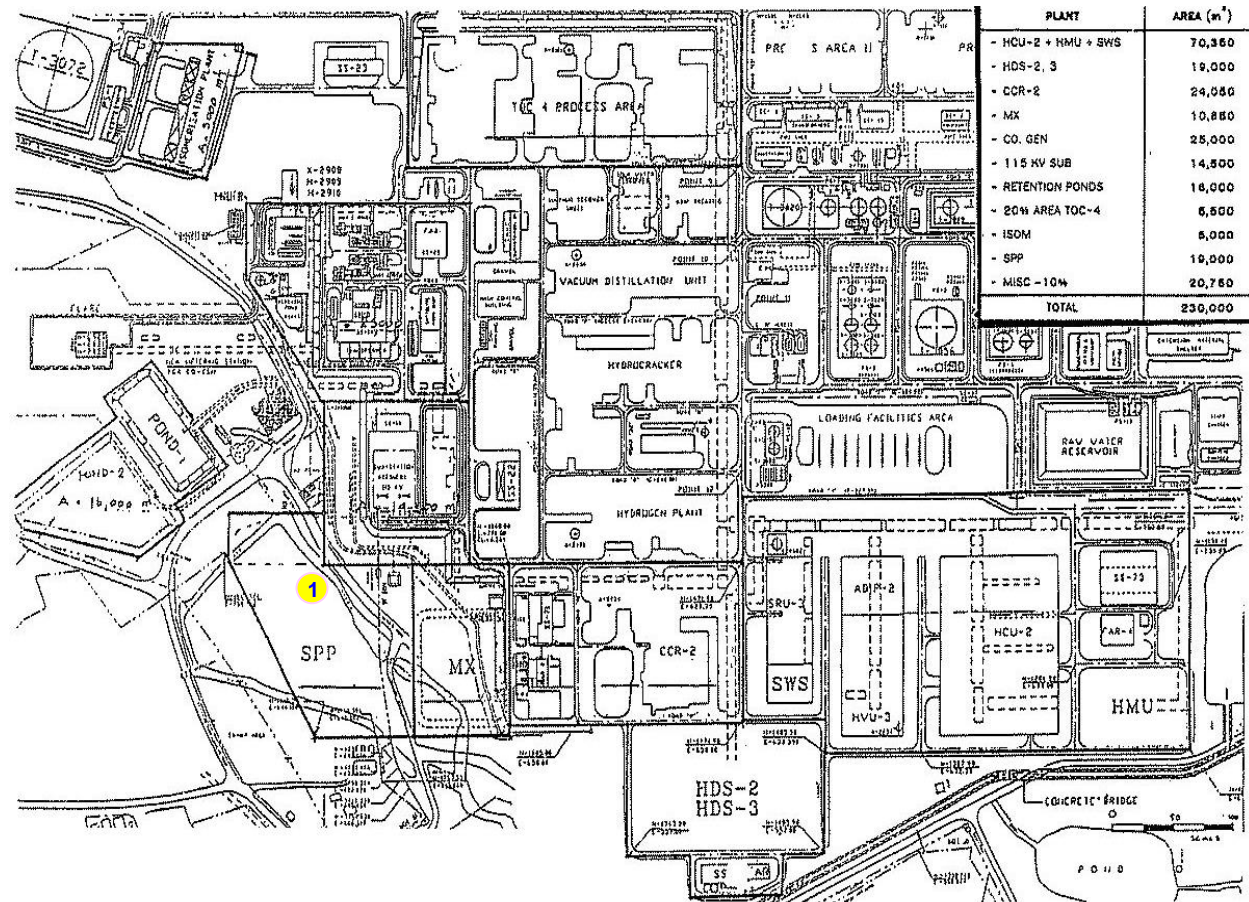

สัญลักษณ์

1 B-4017

ที่มา : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

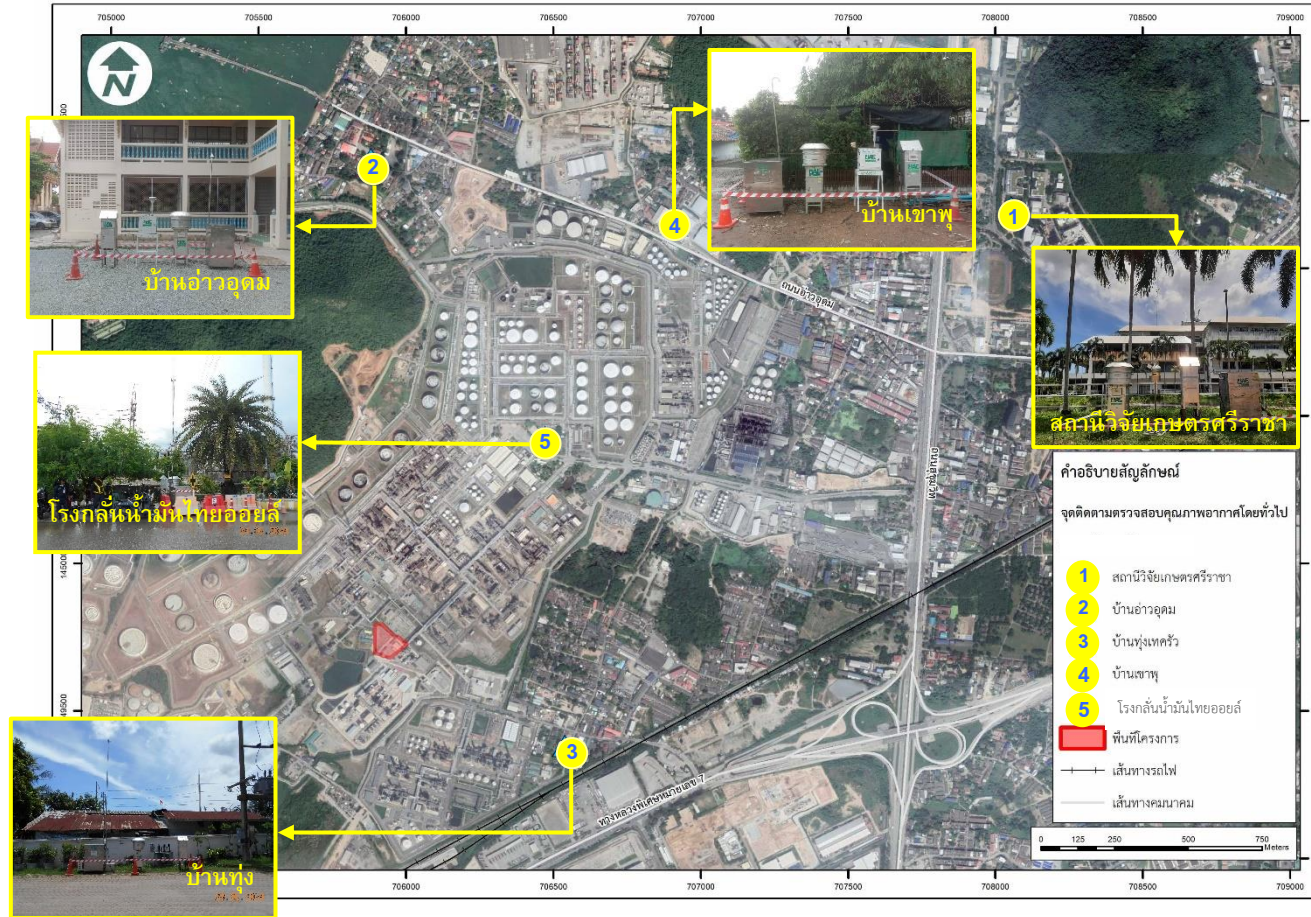

สัญลักษณ์

- 1 สถานีวิทยุเกษตรศรีราชา
- 2 บ้านอ่าวอุดม
- 3 บ้านทุ่ง
- 4 บ้านเขาพุ
- 5 โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์

พื้นที่โครงการ


ที่มา : <https://earth.google.com>



สัญลักษณ์

- 1 บ้านทุ่ง
- 2 ริมรั้วโครงการ TP
- พื้นที่โครงการ

ที่มา : <https://earth.google.com>

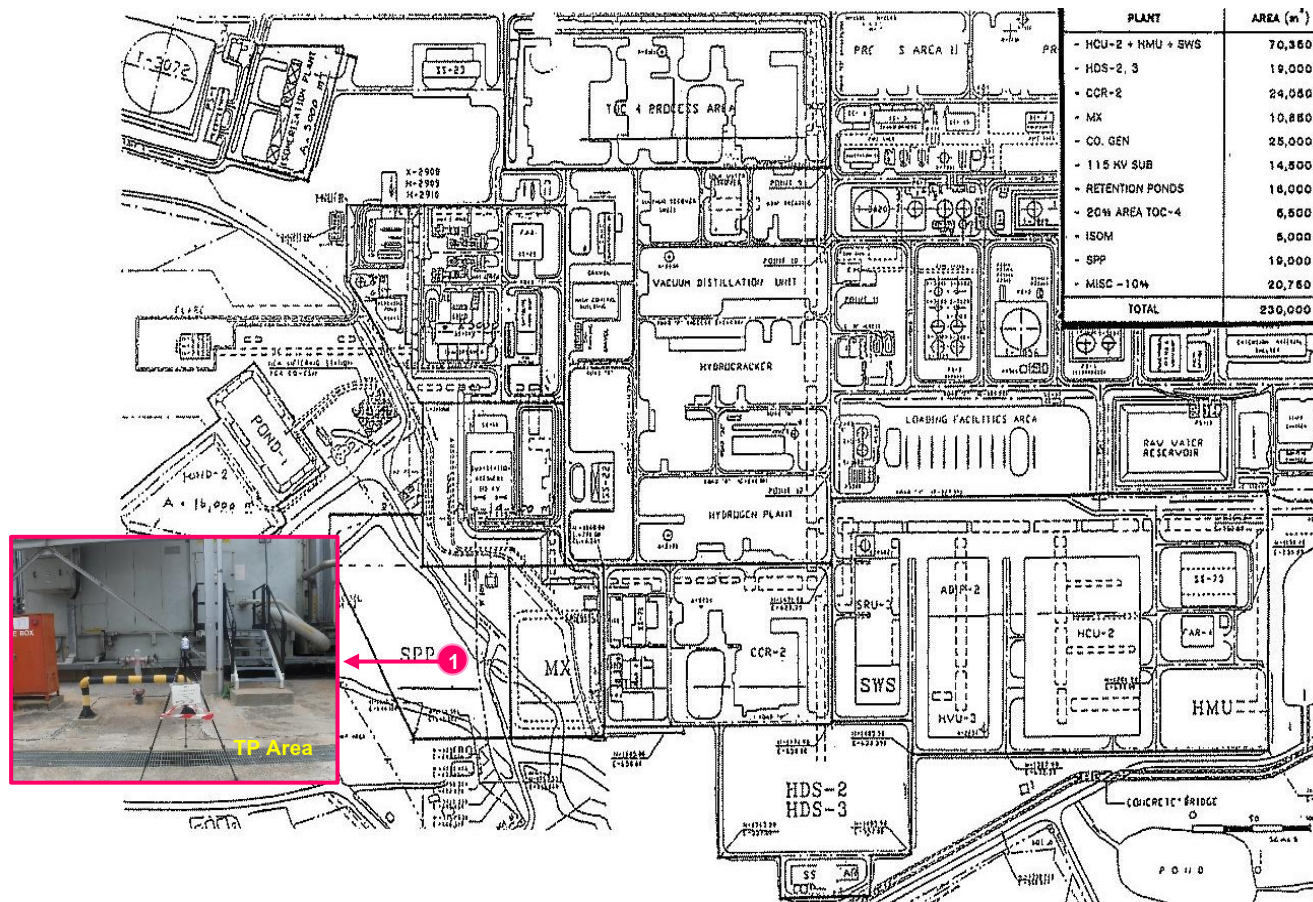

สัญลักษณ์

① TP Area

ที่มา : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

