
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทีซีซีซีแอล สุขุมวิท 24 จำกัด เป็นผู้พัฒนา โครงการดีเอ็มโพริโอ เพลส (ส่วนขยายระยะที่ 2) ปัจจุบันโครงการฯ ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มีการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดเข้ามาบริหารจัดการ โดยตัวโครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย จำนวน 3 หลัง ประกอบด้วยอาคาร A จำนวน 35 ชั้น อาคาร B จำนวน 42 ชั้น และอาคาร C จำนวน 12 ชั้น มีจำนวนห้องชุดพักอาศัยรวม 361 ห้อง และร้านค้า 7 ห้อง โดยโครงการได้รับหนังสือเห็นชอบรายงาน EIA จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส.1009.5/4519 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2552 หนังสือเห็นชอบได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางให้โครงการปฏิบัติ รวมไปถึงเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานอนุญาต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทุก 6 เดือนนั้น

บัดนี้ นิติบุคคลอาคารชุด ดี เอ็มโพริโอ เพลส ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดีเอ็มโพริโอ เพลส (ส่วนขยายระยะที่ 2) (ระยะดำเนินการ) ช่วงเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2567 ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาบทนี้จะแสดงผลการมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางบริษัทศูนย์วิเคราะห์น้ำทำการตรวจประเมินด้วยวิธี Walk through Survey พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ และภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.2 วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบสาธารณูปโภค ระบบการสนับสนุน และวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประเมินผลและจัดทำรายการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดีเอ็มโพริโอ เพลส (ส่วนขยายระยะที่ 2)

3.3 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทางโครงการมีแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2567 ซึ่งประกอบไปด้วยการติดตามตรวจสอบ คุณภาพน้ำทิ้ง และ ระบบป้องกันอัคคีภัย

3.4 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือเห็นชอบรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้กำหนดให้มีการตรวจสอบและทบทวนการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นประจำทุก 6 เดือน ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนด โครงการจึงกำหนดให้มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นการรายงานผลการปฏิบัติระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตารางที่ 3.4-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีเอ็มโพริโอ เฟลส (ส่วนขยายระยะที่ 2)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด/ความถี่	บริเวณที่ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ ✗ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/ อุปสรรค/แนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1. คุณภาพน้ำ	ดัชนีการตรวจวัด - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - ปริมาณสารแขวนลอย (SS) - น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) - ฟิโคลล์โฟร์ม แบคทีเรีย - อัตราการไหลของน้ำเสีย ความถี่ 1) เก็บตัวอย่างน้ำเสียทุกเดือน 2) ตรวจสอบปริมาณไขมัน/น้ำมัน ที่ บ่อดักไขมัน ทุกเดือน 3) ตรวจเช็คถังเก็บตะกอนทุก 30 วัน	1) จุดรวบรวมน้ำเสียทั้ง 3 ชุด ตรวจวัดชุด ละ 1 จุด 2) จุดระบายน้ำออกจากระบบทั้ง 3 ชุด ตรวจวัดชุดละ 1 จุด 3) บ่อดักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกท่อ สาธารณะ 1 จุด	✓ - นิติบุคคลอาคารชุดฯ ได้แจ้ง บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ตรวจวัดคุณภาพน้ำบริเวณน้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสียทั้ง 3 ชุด และที่บ่อดักน้ำก่อนระบายออกท่อสาธารณะ 2 จุด ของ เดือน ม.ค.-มิ.ย.67 โดยทำการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง พบว่า ดัชนีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบาง ประเภทและบางขนาด พ.ศ.2548	-	ผลการตรวจวัด ดังหัวข้อที่ 3.5-3 ภาคผนวก ง-1 ผลวิเคราะห์น้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ภาคผนวก ค-3 การทำงานของ ระบบบำบัดน้ำเสีย
2. ระบบป้องกัน อัคคีภัย	ดัชนีการตรวจวัด - สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ความถี่ - เป็นประจำประมาณ 2 ครั้ง/ปี	- บริเวณจุดติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	✓ - นิติบุคคลอาคารชุดฯ มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน อัคคีภัย ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	-	ภาพที่ 2.2-13 ตรวจสอบ ระบบสาธารณูปโภค ภาคผนวก ค-1 ตรวจสอบ ระบบสาธารณูปโภค
	ดัชนีการตรวจวัด - อบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ ความถี่ - อย่างน้อยปีละครั้ง	- ระบบป้องกันอัคคีภัย	✓ - นิติบุคคลอาคารชุดฯ มีแผนระงับและป้องกันอัคคีภัย และ การซ้อมแผนการหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในปี 2567 จะ ซ้อมวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ล่าสุดซ้อมอพยพหนีไฟเมื่อ 21 ตุลาคม 2566	-	ภาพที่ 2.2-21 การซ้อมอพยพ ดับเพลิง ภาคผนวก ค-4 การซ้อมอพยพ ดับเพลิง

3.5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.5.1 ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดิเอ็มโพริโอ เพลส (ส่วนขยายระยะที่ 2) ได้มีการกำหนดให้ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1) คุณภาพน้ำทิ้ง ตรวจวัดที่จุดรวบรวมน้ำเสีย 3 จุด, จุดระบายน้ำออกจากระบบ 3 จุด และบ่อกักน้ำก่อนระบายออกสู่สาธารณะ ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยมีดัชนีการตรวจวัดในการตรวจวัด ดังนี้ ความเป็นกรด-ด่าง (pH), ค่าความสกปรกในรูปปฏิกิริยา (Biochemical Oxygen Demand), สารแขวนลอย (Suspended Solids), น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) และ Fecal Coliform Bacteria

3.5.2 วิธีการตรวจวัดและวิธีการวิเคราะห์

โครงการ ดิเอ็มโพริโอ เพลส (ส่วนขยายระยะที่ 2) ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง ทางบริษัทฯ จะดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำโดยวิธี Grab Sampling โดยตัวอย่างทั้งหมดจะถูกแช่ในถังน้ำแข็งเพื่อรักษาสภาพก่อนนำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ได้ปิดฉลากแสดงรายละเอียดของตัวอย่างโดยละเอียด พร้อมทั้งจัดบันทึกข้อมูลในแบบกำกับตัวอย่าง ที่ใช้ควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ โดยการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ดำเนินตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน Standard Method for the Examination of Water and Wastewater ฉบับล่าสุด ของ American Public Health Association ซึ่งเป็นมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป อนึ่ง ผู้จัดทำรายงานจะนำเสนอขอบเขตวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังแสดงในตารางที่ 3.5.2-1

ตารางที่ 3.5.2-1 ขอบเขตวิธีวิเคราะห์


จุดตรวจวัด	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์	วันที่ตรวจวัด	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์
1. คุณภาพน้ำ - น้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย A,B และ C - บ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะ จุด A,B - บ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะ จุด C	- pH - BOD - SS - Oil&Grease - Fecal Coliform Bacteria	- Electrometric - Azide Modification - Dried at 103-105°C - Soxhlet Extraction - Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	26/01/67 27/02/67 22/03/67 30/04/67 27/05/67 25/06/67	APHA-AWWA-WEF Edition 23 nd ed,2017

3.5.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดีเอ็มโพริโอ เพลส (ส่วนขยายระยะที่ 2) กำหนดให้โครงการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ตรวจวัดที่จุดรวบรวมน้ำเสีย 3 จุด, จุดระบายน้ำออกจากระบบ 3 จุด และบ่อบำบัดน้ำก่อนระบายออกท่อสาธารณะ ความถี่ เดือนละ 1 ครั้ง โดยดัชนีการตรวจวัด ดังนี้ ความเป็นกรด-ด่าง (pH), ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand), สารแขวนลอย (Suspended Solids), น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease), และ Fecal Coliform Bacteria Bacteria ปัจจุบันทางโครงการทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อบำบัดน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกท่อสาธารณะ จุด A,B และบ่อบำบัดน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกท่อสาธารณะ จุด C เดือนละ 1 ครั้ง ดัชนีตรวจวัด ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH), ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand), สารแขวนลอย (Suspended Solids), น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease), และ Fecal Coliform Bacteria Bacteria ตำแหน่งจุดตรวจวัด และการเก็บตัวอย่างน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย แสดงดังภาพที่ 3.5.3-1 ผลการตรวจวัดดังตารางที่ 3.5.3-1 และภาคผนวก ง-1

สรุปผลการตรวจการวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย

จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณบ่อบำบัดน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกท่อสาธารณะ จุด A,B และบ่อบำบัดน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกท่อสาธารณะ จุด C ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2567 พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) ยกเว้น บ่อบำบัดน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกท่อสาธารณะ จุด A,B ของเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน มีค่า BOD เกินมาตรฐาน

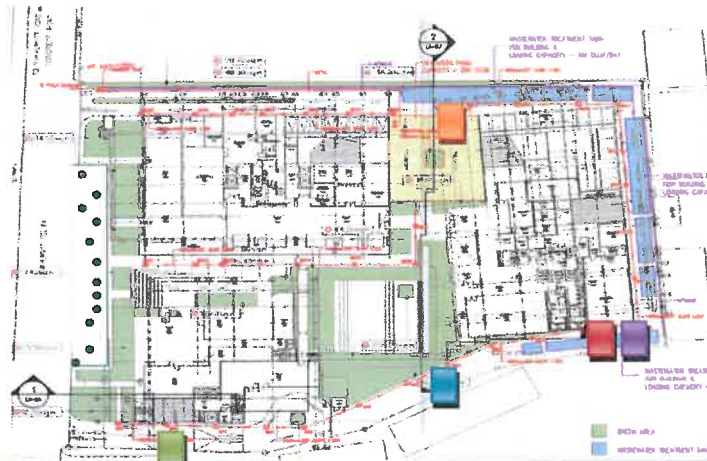

■ น้ำก่อนการบำบัดอาคาร A



■ น้ำก่อนการบำบัดอาคาร B



■ น้ำก่อนการบำบัดอาคาร C



■ น้ำก่อนระบายออกท่อสาธารณะอาคาร C



■ น้ำก่อนระบายออกท่อสาธารณะอาคาร A,B

ภาพที่ 3.5.3-1 ตำแหน่ง และการเก็บตัวอย่างน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย

ตารางที่ 3.5.3-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย

สถานที่เก็บตัวอย่าง	วัน/เดือน/ปี	ผลการวิเคราะห์				
		pH	BOD (mg/L)	SS (mg/L)	Oil & Grease (mg/L)	Fecal Coliform (MPN/100 ml)
น้ำก่อนการบำบัด อาคาร A	26/01/67	8.3	121	106	10	920000000
	27/02/67	7.6	266	122	13	920000000
	22/03/67	8.0	67	54	9	920000000
	30/04/67	8.0	119	45	4	240000000
	27/05/67	7.9	113	154	14	920000000
	25/06/67	8.3	288	44	9	350000000
ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด		8.0-8.4	113-288	44-154	4-14	240000000-920000000
น้ำก่อนการบำบัด อาคาร B	26/01/67	8.2	119	193	20	240000000
	27/02/67	7.5	184	102	14	790000000
	22/03/67	7.9	113	93	8	540000000
	30/04/67	7.5	516	1138	62	920000000
	27/05/67	7.2	264	834	34	450000000
	25/06/67	6.8	278	139	47	170000000
ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด		6.8-8.2	113-516	93-1138	8-62	45000000-920000000
น้ำก่อนการบำบัด อาคาร C	26/01/67	8.2	124	44	2	700000000
	27/02/67	7.8	114	81	8	490000000
	22/03/67	8.0	194	102	10	240000000
	30/04/67	7.9	235	64	7	240000000
	27/05/67	8.2	81	46	8	790000000
	25/06/67	7.9	92	54	7	790000000
ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด		7.8-8.2	81-235	44-102	2-10	49000000-240000000

หมายเหตุ * อ้างอิงตามประกาศประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2548) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางประเภท (ประเภท ข.)

บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์	: ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด	โทรศัพท์ 035-226383
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง	: นายมานพ สลามขอ	เลขทะเบียน: ว-190-ค-0011
ชื่อผู้บันทึก	: นายมานพ สลามขอ	
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ	: นางนิรมล ผดุงสงฆ์	เลขทะเบียน: ว-190-ค-0001
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาวแคทรียา มีแก้ว	เลขทะเบียน: ว-190-จ-0013

ตารางที่ 3.5.3-1 (ต่อ) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย

สถานที่เก็บตัวอย่าง	วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจวิเคราะห์				
		pH	BOD (mg/L)	SS (mg/L)	Oil & Grease (mg/L)	Fecal Coliform (MPN/100 ml)
บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ A,B	26/01/67	7.8	15	<10	<2	350000
	27/02/67	7.5	17	17	<2	170000
	22/03/67	7.8	19	34	<2	920000
	30/04/67	7.8	85	36	3	16000000
	27/05/67	7.7	72	36	5	35000000
	25/06/67	7.8	69	39	4	35000000
ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด		7.5-7.8	15-85	17-39	<2-5	170000-35000000
บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ C	26/01/67	7.8	5	<10	<2	4500
	27/02/67	7.7	9	<10	<2	240000
	22/03/67	8.2	13	17	<2	79000
	30/04/67	7.6	18	12	<2	2000
	27/05/67	7.6	9	<10	<2	13000
	25/06/67	7.7	<4	<10	<2	2000
ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด		7.6-8.2	<4-18	<10-17	<2	2000-240000
มาตรฐาน*		8.0-9.0	≤30	≤40	≤20	-

หมายเหตุ * อ้างอิงตามประกาศประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2548) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางประเภท (ประเภท ข.)

บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ : ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด โทรศัพท์ 035-226383
 ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายมานพ สลามขอ เลขทะเบียน: ว-190-ค-0011
 ชื่อผู้บันทึก : นายมานพ สลามขอ
 ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ : นางนิรมล ผดุงสงฆ์ เลขทะเบียน: ว-190-ค-0001
 ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวแคทรียา มีแก้ว เลขทะเบียน: ว-190-จ-0013

เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย

เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสียโครงการ ดีเอ็มโพรีโอ เฟลส (ส่วนขยายระยะที่ 2) พบว่า คุณภาพน้ำก่อนระบายออกนอกโครงการ ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2548) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางประเภท (ประเภท ข.) แสดงดังตารางที่ 3.5.3-2 และกราฟเปรียบเทียบดังภาพที่ 3.5.3-2 ถึงภาพที่ 3.5.3-3

ตารางที่ 3.5.3-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย

สถานที่เก็บตัวอย่าง	วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจวิเคราะห์				
		pH	BOD (mg/L)	SS (mg/L)	Oil & Grease (mg/L)	Fecal Coliform (MPN/100 ml)
น้ำก่อนการบำบัดอาคาร A	30/07/64	8.2	76	93	10	35000000
	27/08/64	8.4	141	88	14	16000000
	20/09/64	7.7	187	412	36	54000000
	15/10/64	8.0	101	88	7	16000000
	12/11/64	7.8	319	230	10	160000
	15/12/64	7.9	182	142	8	160000000
	22/01/65	7.9	70	72	6	92000000
	12/02/65	8.2	146	124	11	92000000
	15/03/65	7.9	153	119	18	35000000
	11/04/65	7.9	207	109	9	24000000
	11/05/65	7.6	286	313	51	54000000
	29/06/65	8.3	152	83	8	24000000
	22/07/65	8.0	65	55	8	16000000
	22/08/65	8.0	92	50	4	16000000
	13/09/65	7.7	118	49	10	35000000
	10/10/65	8.3	132	72	8	35000000
	07/11/65	8.1	95	86	7	92000000
	07/12/65	5.9	505	2622	109	2200000
	16/01/66	8.1	69	64	10	24000000
	09/02/66	7.9	141	63	7	1600000
	14/03/66	8.0	116	50	8	24000000
	24/04/66	7.8	86	50	4	54000000
	19/05/66	7.6	96	84	7	350000000
	20/06/66	8.0	66	52	4	24000000
	27/07/66	8	150	135	11	4900000
	25/08/66	8.2	184	94	12	92000000
	22/09/66	8.4	146	54	7	540000000
	20/10/66	8.3	160	80	8	160000000
	24/11/66	8.2	149	80	8	220000000
	28/12/66	8.1	113	342	6	140000000
	26/01/67	8.3	121	106	10	920000000
	27/02/67	7.6	266	122	13	920000000
	22/03/67	8.0	67	54	9	920000000
	30/04/67	8.0	119	45	4	240000000
	27/05/67	7.9	113	154	14	920000000
	25/06/67	8.3	288	44	9	350000000

ตารางที่ 3.5.3-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย

สถานที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวิเคราะห์					
	วัน/เดือน/ปี	pH	BOD (mg/L)	SS (mg/L)	Oil & Grease (mg/L)	Fecal Coliform (MPN/100 ml)
น้ำก่อนการบำบัดอาคาร B	30/07/64	8.2	127	70	9	54000000
	27/08/64	7.1	111	70	12	9200000
	20/09/64	8.0	127	51	9	54000000
	15/10/64	7.7	74	168	8	16000000
	12/11/64	7.9	130	103	7	54000000
	15/12/64	7.8	128	172	10	54000000
	22/01/65	8.0	100	131	10	92000000
	12/02/65	8.5	102	95	8	1600000
	15/03/65	8.0	116	85	9	35000000
	11/04/65	7.9	146	87	7	9200000
	11/05/65	7.9	123	91	3	160000000
	29/06/65	8.0	138	86	5	24000000
	22/07/65	7.8	104	99	8	3300000
	22/08/65	7.8	114	195	10	350000000
	13/09/65	8.1	108	115	10	28000000
	10/10/65	8.3	139	93	6	54000000
	07/11/65	7.9	87	98	9	540000000
	07/12/65	8.1	98	112	10	4900000
	16/01/66	7.9	161	92	12	7900000
	09/02/66	8	90	62	10	160000000
	14/03/66	7.9	67	79	7	9200000
	24/04/66	7.8	108	84	16	92000000
	19/05/66	7.8	89	80	7	540000000
	20/06/66	8.1	99	68	<2	160000000
	27/07/66	7.9	80	78	4	160000000
	25/08/66	8.2	126	79	19	160000000
	22/09/66	8.1	246	140	20	160000000
	20/10/66	8	105	129	14	160000000
	24/11/66	8.1	123	117	11	540000000
	28/12/66	8.1	52	80	8	540000000
	26/01/67	8.2	119	193	20	240000000
	27/02/67	7.5	184	102	14	79000000
	22/03/67	7.9	113	93	8	540000000
	30/04/67	7.5	516	1138	62	920000000
	27/05/67	7.2	264	834	34	4500000
	25/06/67	6.8	278	139	47	170000000

ตารางที่ 3.5.3-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย




สถานที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวิเคราะห์					
	วัน/เดือน/ปี	pH	BOD (mg/L)	SS (mg/L)	Oil & Grease (mg/L)	Fecal Coliform (MPN/100 ml)
น้ำก่อนการบำบัดอาคาร C	30/07/64	8	148	64	8	790000
	27/08/64	7.9	138	76	5	16000000
	20/09/64	8.2	146	74	11	92000000
	15/10/64	8.1	119	70	8	17000000
	12/11/64	7.9	226	106	26	92000000
	15/12/64	8	141	83	9	24000000
	22/01/65	8.0	68	56	7	16000000
	12/02/65	8.1	94	37	4	2400000
	15/03/65	7.8	133	85	10	160000000
	11/04/65	8.0	103	75	4	54000000
	11/05/65	8.2	106	117	8	11000000
	29/06/65	7.8	132	34	3	5400000
	22/07/65	7.7	82	38	3	5400000
	22/08/65	7.9	89	42	6	16000000
	13/09/65	7.7	105	67	13	160000000
	10/10/65	7.6	108	27	3	11000000
	07/11/65	7.9	82	43	8	35000000
	07/12/65	7.9	138	44	3	9200000
	16/01/66	7.8	100	35	<2	3300000
	09/02/66	8	126	50	7	35000000
	14/03/66	8	97	54	3	2400000
	24/04/66	8	77	43	<2	92000000
	19/05/66	7.9	75	39	3	92000000
	20/06/66	7.8	79	50	5	17000000
	27/07/66	8	76	50	<2	54000000
	25/08/66	7.9	196	49	7	17000000
	22/09/66	8	92	23	<2	5400000
	20/10/66	7.8	160	53	6	92000000
	24/11/66	8.1	133	42	5	3300000
	28/12/66	8	113	145	9	31000000
	26/01/67	8.2	124	44	2	70000000
	27/02/67	7.8	114	81	8	49000000
	22/03/67	8.0	194	102	10	240000000
	30/04/67	7.9	235	64	7	240000000
	27/05/67	8.2	81	46	8	79000000
	25/06/67	7.9	92	54	7	79000000

ตารางที่ 3.5.3-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย



สถานที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวิเคราะห์					
	วัน/เดือน/ปี	pH	BOD (mg/L)	SS (mg/L)	Oil & Grease (mg/L)	Fecal Coliform (MPN/100 ml)
บ่อบำบัดน้ำสุดท้ายก่อน ระบายออกสู่สาธารณะ A,B	31/07/64	7.4	7	< 10	< 2	3500000
	27/08/64	7.3	9	14	< 2	7900
	20/09/64	7.6	17	18	3	1600000
	15/10/64	7.1	20	36	3	170000
	12/11/64	7.4	22	12	< 2	49000
	15/12/64	7.5	20	< 10	< 2	170000
	22/01/65	7.6	17	12	<2	1600000
	12/02/65	7.3	15	<10	<2	920000
	15/03/65	7.4	15	<10	<2	920000
	11/04/65	7.9	23	12	<2	920000
	11/05/65	7.8	10	15	<2	230000
	29/06/65	7.6	17	<10	<2	240000
	22/07/65	7.8	11	<10	<2	5400000
	22/08/65	7.6	23	<10	<2	920000
	13/09/65	7.2	13	<10	<2	49000
	10/10/65	7.4	14	14	<2	1800000
	07/11/65	7.8	15	12	<2	140000
	07/12/65	7.5	19	<10	<2	2400000
	16/01/66	7.6	18	<10	<2	5400000
	09/02/66	7.8	17	<10	<2	170000
	14/03/66	7.7	13	<10	<2	4500
	24/04/66	7.8	16	<10	<2	70000
	19/05/66	7.8	15	<10	<2	33000
	20/06/66	7.5	19	14	<2	49000
	27/07/66	8	13	<10	<2	4500
	25/08/66	7.6	21	<10	<2	280000
	22/09/66	7.7	18	<10	<2	220000
	20/10/66	7.8	9	<10	<2	170000
	24/11/66	8	38	16	<2	920000
	28/12/66	8.1	13	<10	<2	920000
	26/01/67	7.8	15	<10	<2	350000
	27/02/67	7.5	17	17	<2	170000
	22/03/67	7.8	19	34	<2	920000
	30/04/67	7.8	85	36	3	16000000
	27/05/67	7.7	72	36	5	35000000
	25/06/67	7.8	69	39	4	35000000

ตารางที่ 3.5.3-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย


สถานที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวิเคราะห์					
	วัน/เดือน/ปี	pH	BOD (mg/L)	SS (mg/L)	Oil & Grease (mg/L)	Fecal Coliform (MPN/100 ml)
บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อน ระบายออกสู่สาธารณะ C	31/07/64	7.8	7	< 10	< 2	4900
	27/08/64	7.6	16	< 10	< 2	11000
	20/09/64	8	14	< 10	< 2	13000
	15/10/64	7.9	10	< 10	< 2	540000
	12/11/64	7.9	22	< 10	< 2	23000
	15/12/64	8	20	< 10	< 2	170000
	22/01/65	7.9	18	11	<2	280000
	12/02/65	7.7	9	13	3	49000
	15/03/65	7.8	20	<10	<2	920000
	11/04/65	7.9	20	52	<2	200000
	11/05/65	7.7	8	<10	<2	240000
	29/06/65	7.8	8	<10	<2	4500
	22/07/65	7.8	12	<10	<2	79000
	22/08/65	7.9	8	<10	<2	4500
	13/09/65	7.5	<4	<10	<2	23000
	10/10/65	7.5	11	<10	<2	49000
	07/11/65	8.0	11	<10	<2	54000
	07/12/65	7.6	5	<10	<2	7800
	16/01/66	7.7	13	10	<2	13000
	09/02/66	7.9	<4	<10	<2	7800
	14/03/66	8.2	5	<10	<2	7800
	24/04/66	8	10	<10	<2	2000
	19/05/66	7.9	9	<10	<2	33000
	20/06/66	7.7	6	<10	<2	2000
	27/07/66	8.1	6	<10	<2	780
	25/08/66	7.7	5	<10	<2	780
	22/09/66	7.9	9	<10	<2	79000
	20/10/66	7.6	4	<10	<2	350000
	24/11/66	8	7	<10	<2	33000
	28/12/66	8.1	18	10	<2	490000
	26/01/67	7.8	5	<10	<2	4500
	27/02/67	7.7	9	<10	<2	240000
	22/03/67	8.2	13	17	<2	79000
	30/04/67	7.6	18	12	<2	2000
	27/05/67	7.6	9	<10	<2	13000
	25/06/67	7.7	<4	<10	<2	2000

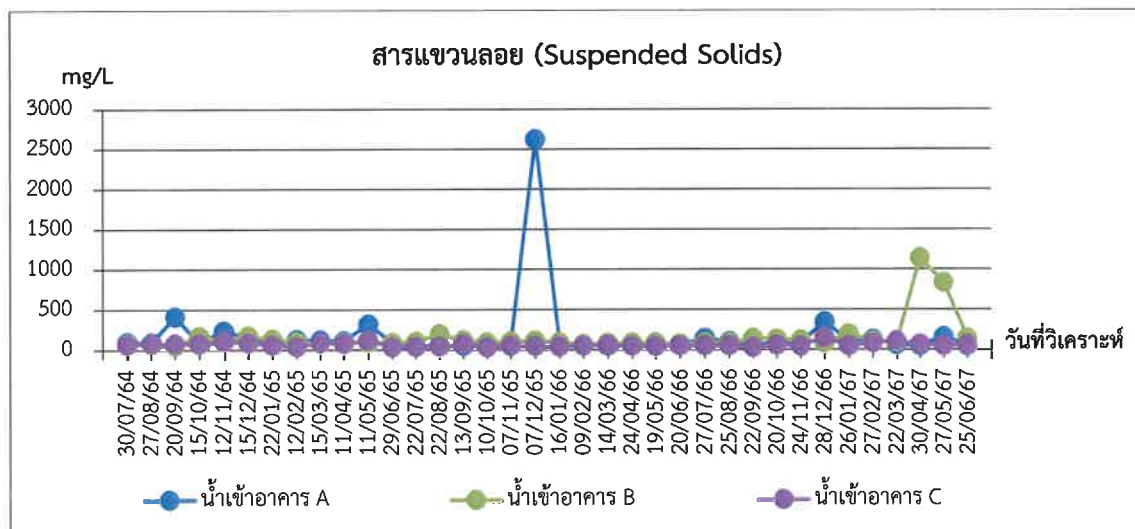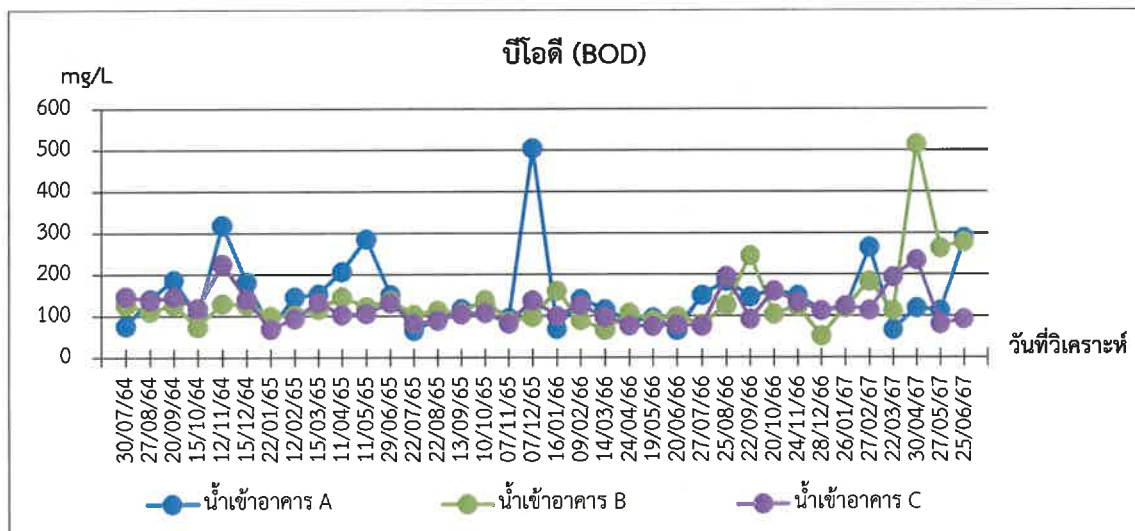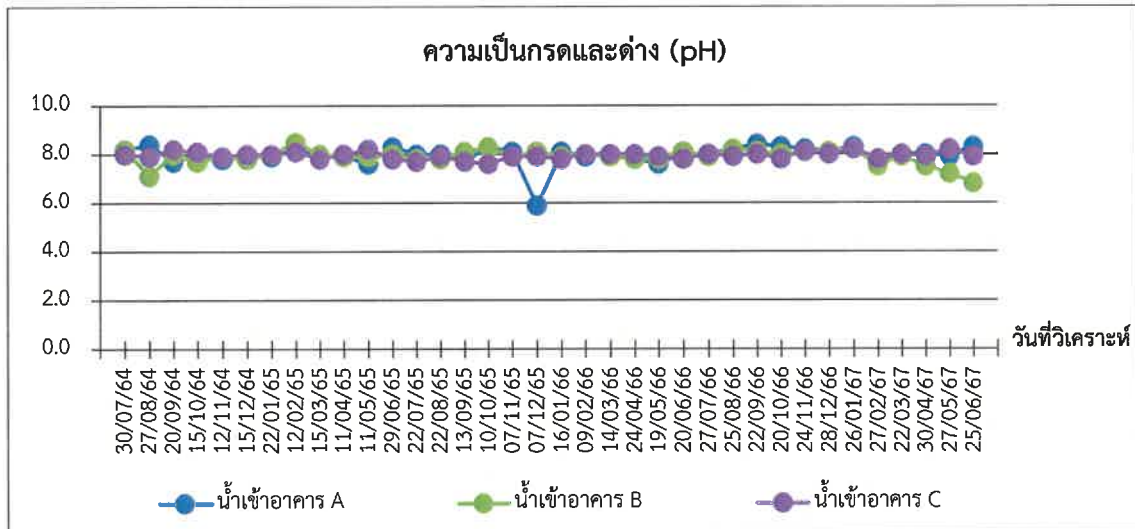




ภาพที่ 3.5.3-2 กราฟเปรียบเทียบคุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย

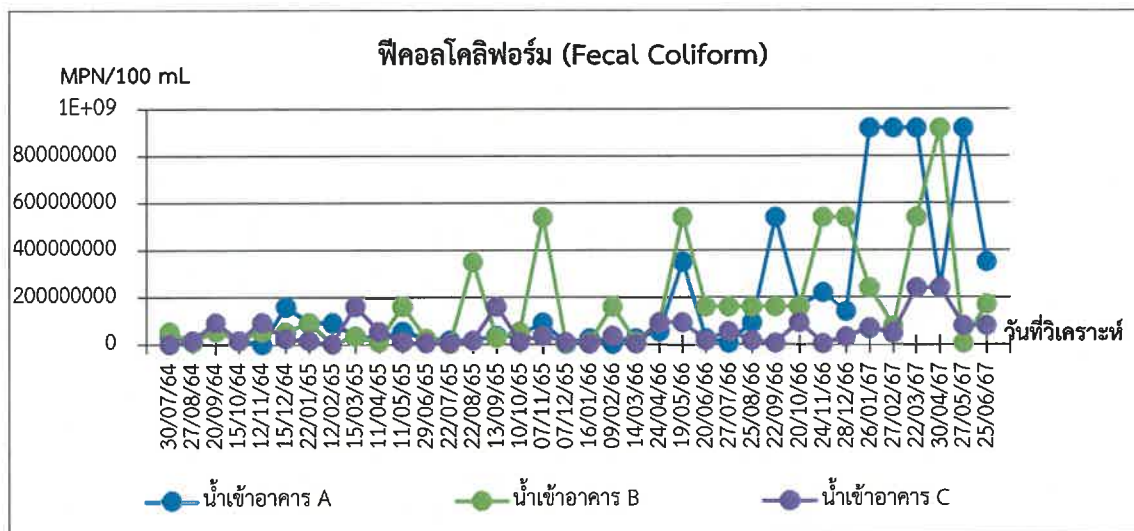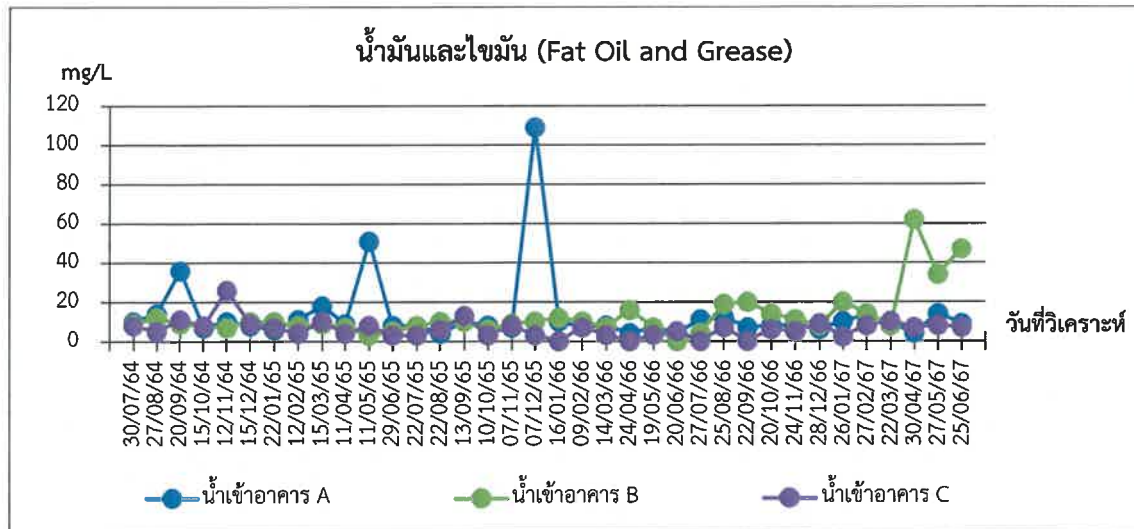


ภาพที่ 3.5.3-2 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบคุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย

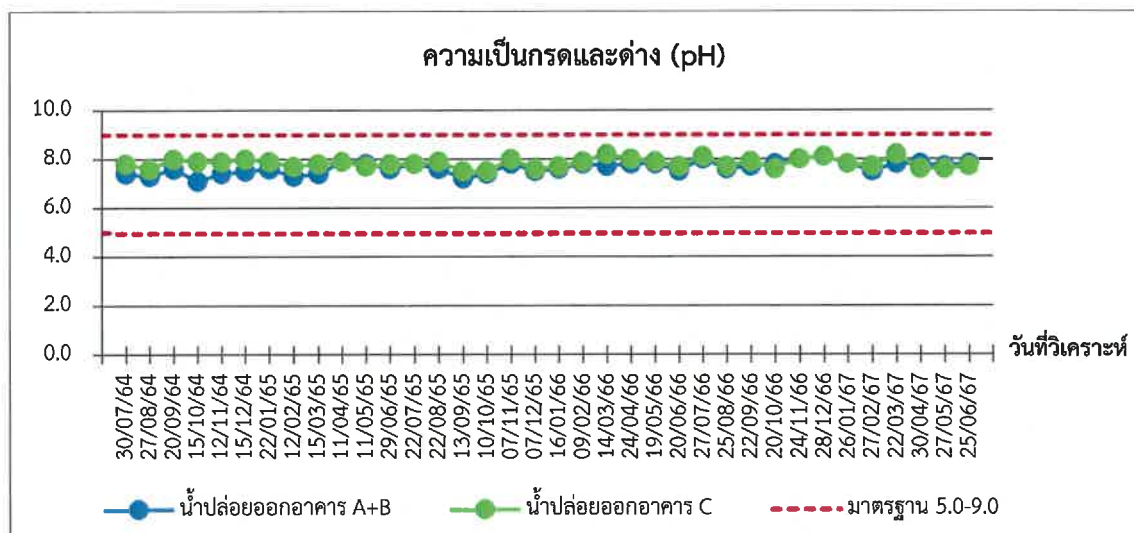

ภาพที่ 3.5.3-2 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบคุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย

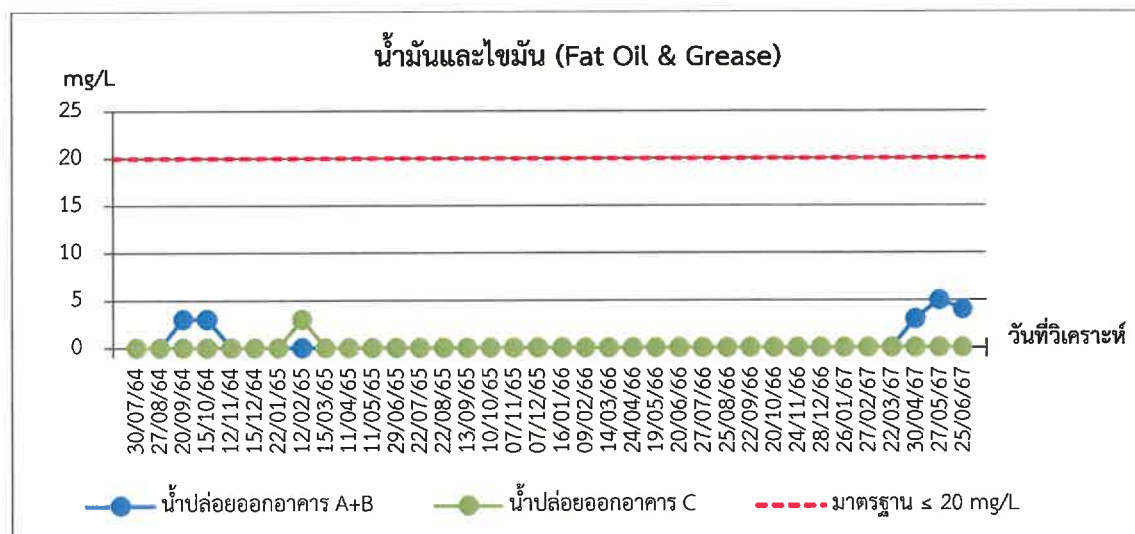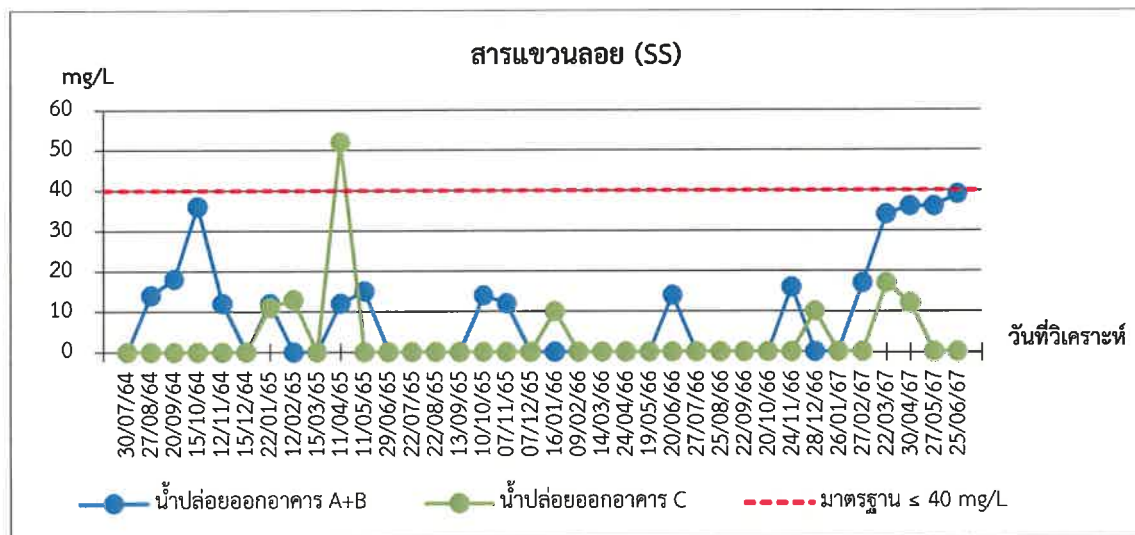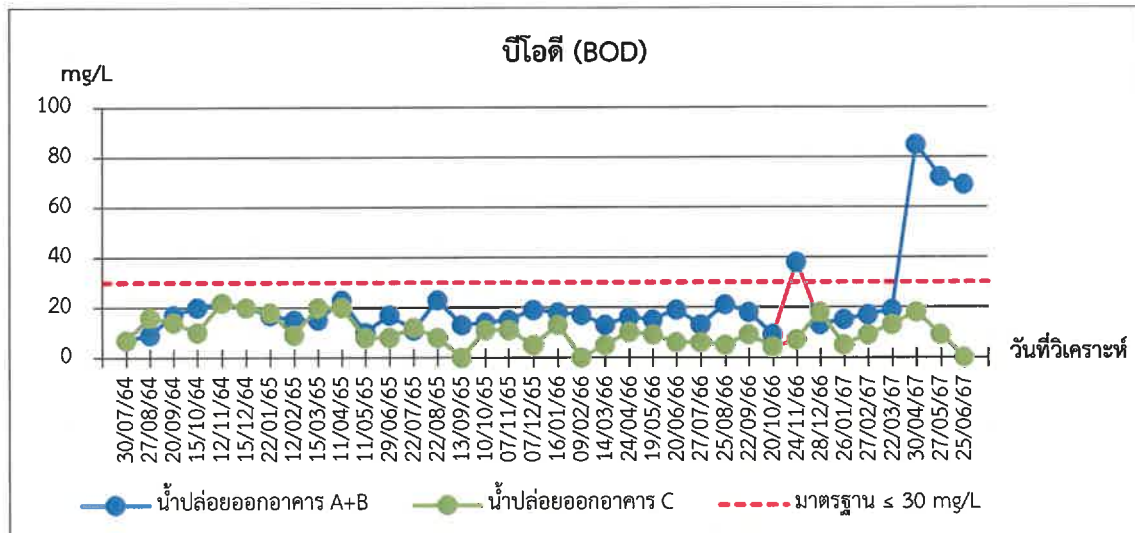

ภาพที่ 3.5.3-3 กราฟเปรียบเทียบคุณภาพน้ำบ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกท่อสาธารณะ

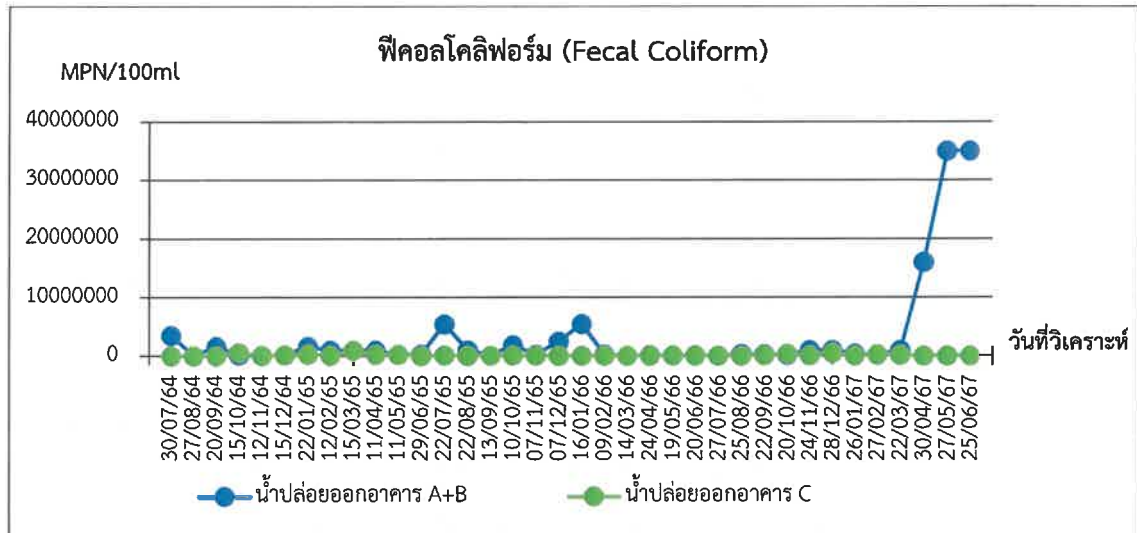

ภาพที่ 3.5.3-3 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบคุณภาพน้ำบ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกท่อสาธารณะ

