

บทที่ 4

การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของบริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน) โดยทำการตรวจวัดระดับความดังเสียงโดยทั่วไป อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง) บริเวณพื้นที่ภายในและโดยรอบโครงการที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของโครงการโดยทำการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดตั้งแต่ พ.ศ. 2565-2568 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

4.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Leq 24 hrs)


จากการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Leq 24 hrs) ได้แก่ บริเวณริมรั้วโรงงานทางทิศเหนือ ระหว่างวันที่ 07-10 มีนาคม 2568 สรุปผลการตรวจวัดเป็นดังนี้

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Leq 24 hrs) บริเวณริมรั้วโรงงานทางทิศเหนือ พบว่ามีค่าระดับเสียงโดยทั่วไป (Leq 24 hrs) และระดับเสียงดังสูงสุด (Lmax) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 เปรียบเทียบผลตรวจวัดในช่วงที่ผ่านมา พบว่า ระดับเสียงโดยทั่วไป (Leq 24 hrs) มีแนวโน้มลดลง และระดับเสียงดังสูงสุด (Lmax) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยมีผลการตรวจวัดแสดงตามตารางที่ 4.1-1 และรูปที่ 4.1-1

ตารางที่ 4.1-1 เปรียบเทียบระดับเสียงโดยทั่วไป(Leq 24 hrs)


วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด dB(A)	
	ริมรั้วโรงงานทางทิศเหนือ	
	Leq 24 hr	Lmax
03-06/06/65	58.1-60.2	71.3-83.6
03-06/12/65	55.1-58.6	69.5-84.9
05-08/06/66	53.8-57.3	80.4-90.4
13-16/10/66	52.7-56.6	77.5-85.3
06-09/04/67	52.2-53.2	82.3-85.0
08-11/11/67	54.7-57.1	83.4-90.0
07-10/03/68	53.1-55.7	82.7-92.0
มาตรฐาน Leq 24 hr ⁽¹⁾⁽²⁾	≤70	-
มาตรฐาน Lmax ⁽¹⁾⁽²⁾	-	≤115

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
⁽²⁾ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

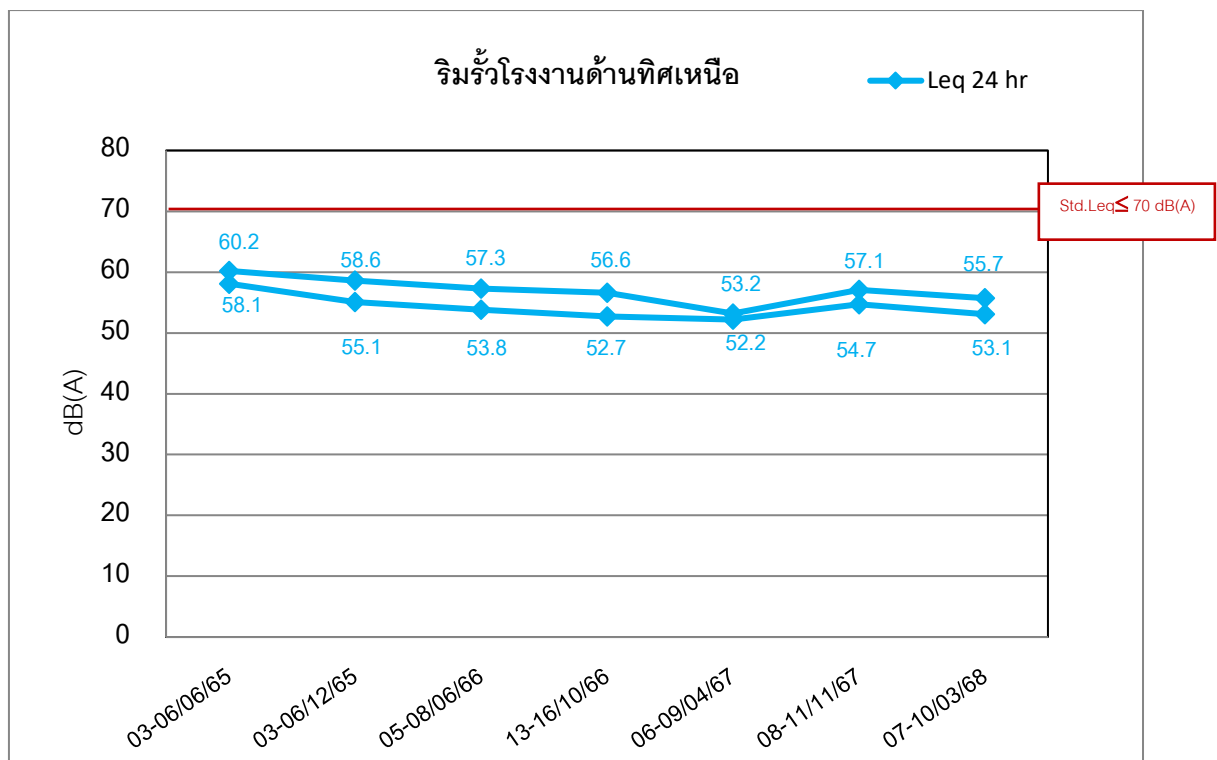

รูปที่ 4.1-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป(Leq 24 hrs)

บริเวณริมรั้วโรงงานทางทิศเหนือปี พ.ศ. 2565-2568

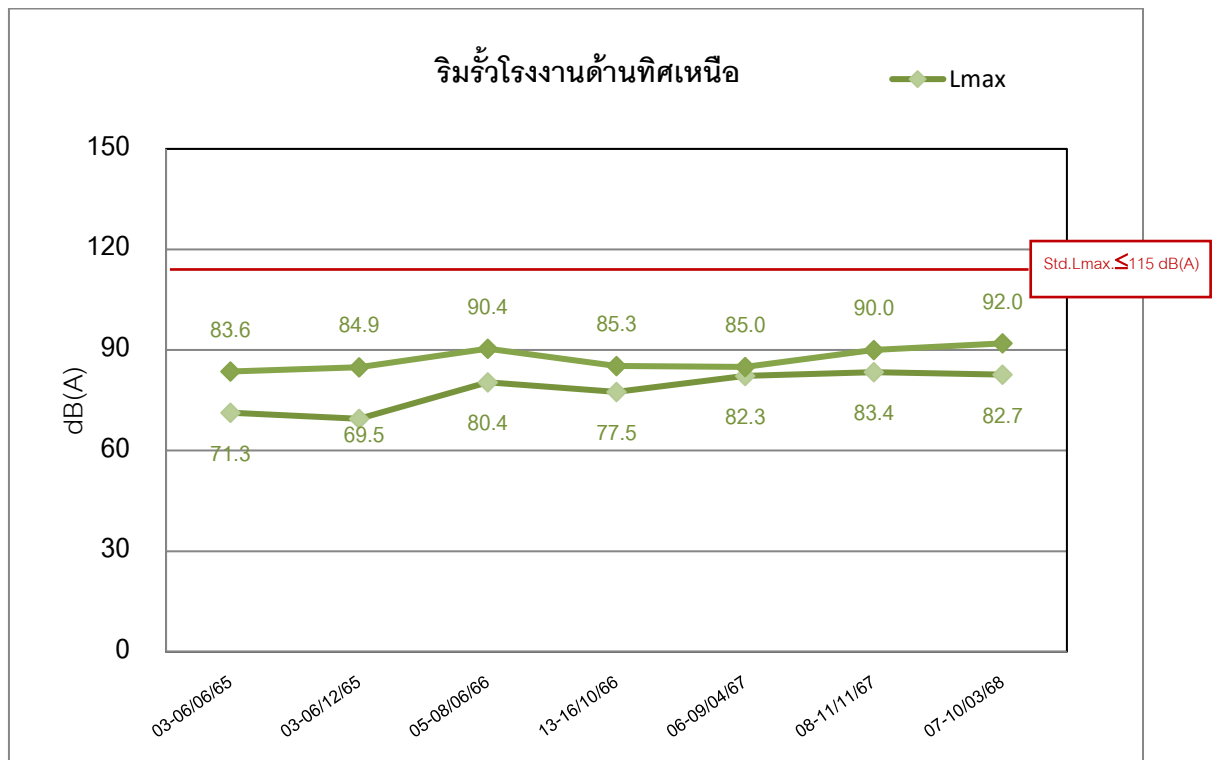

รูปที่ 4.1-2กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงดังสูงสุด(Lmax)
บริเวณริมรั้วโรงงานทางทิศเหนือปี พ.ศ. 2565-2568

4.2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงดังเฉลี่ย 8 ชั่วโมง

จากการตรวจวัดระดับเสียงดังเฉลี่ย 8 ชั่วโมง จำนวน 2 จุดตรวจวัด ได้แก่ บริเวณเครื่องคลายม้วนเหล็ก (Uncoiler) และบริเวณเครื่องม้วนเหล็กแผ่น (Recoiler) โดยทำการตรวจวัดเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2568 และ วันที่ 07 มิถุนายน 2568 สรุปผลการตรวจวัดเป็นดังนี้


ผลการตรวจวัดระดับเสียงดังเฉลี่ย 8 ชั่วโมง บริเวณเครื่องคลายม้วนเหล็ก (Uncoiler) : RTM พบว่าระดับเสียงดังเฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าเฉลี่ยเกินเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน (พ.ศ. 2561) และกฎกระทรวงเรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 เปรียบเทียบผลตรวจวัดในช่วงที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยมีผลการตรวจวัดแสดงตามตารางที่ 4.7-1 และรูปที่ 4.7-1

ผลการตรวจวัดระดับเสียงดังเฉลี่ย 8 ชั่วโมง บริเวณเครื่องม้วนเหล็กแผ่น (Recoiler) : RTM พบว่าระดับเสียงดังเฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน (พ.ศ. 2561) และกฎกระทรวงเรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 เปรียบเทียบผลตรวจวัดในช่วงที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มลดลง โดยมีผลการตรวจวัดแสดงตามตารางที่ 4.7-1 และรูปที่ 4.7-2


ตารางที่ 4.2-1เปรียบเทียบระดับเสียงดังเฉลี่ย 8 ชั่วโมงในสถานประกอบการ

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด dB(A)			
	เครื่องคลายม้วนเหล็ก (Uncoiler) : RTM		เครื่องมือรีดเหล็กแผ่น (Recoiler) : RTM	
	Leq 8hr	Lpeak	Leq8hr	Lpeak
21/02/65	81.2	104.6	84.7	107.0
20/05/65	84.3	111.0	84.1	105.5
28/08/65	81.5	118.6	84.5	106.8
25/10/65	80.0	110.0	81.3	113.1
21/02/66	84.6	120.8	83.5	113.8
08/06/66	81.0	100.6	80.8	95.6
12/08/66	78.7	112.4	78.9	117.6
29/10/66	81.8	110.7	79.5	103.1
24/02/67	80.8	105.1	78.8	107.0
06/04/67	79.9	113.1	72.9	100.2
13/08/67	85.4	111.5	84.9	115.3
25/10/67	79.4	108.0	81.7	104.9
16/02/68	80.1	103.3	76.7	107.4
19/04/68	84.9	109.2	79.0	102.9
มาตรฐาน	≤85 ⁽¹⁾	≤140 ⁽²⁾	≤85 ⁽¹⁾	≤140 ⁽²⁾

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน(พ.ศ.2561)
⁽²⁾ กฎกระทรวง เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง (พ.ศ.2559)

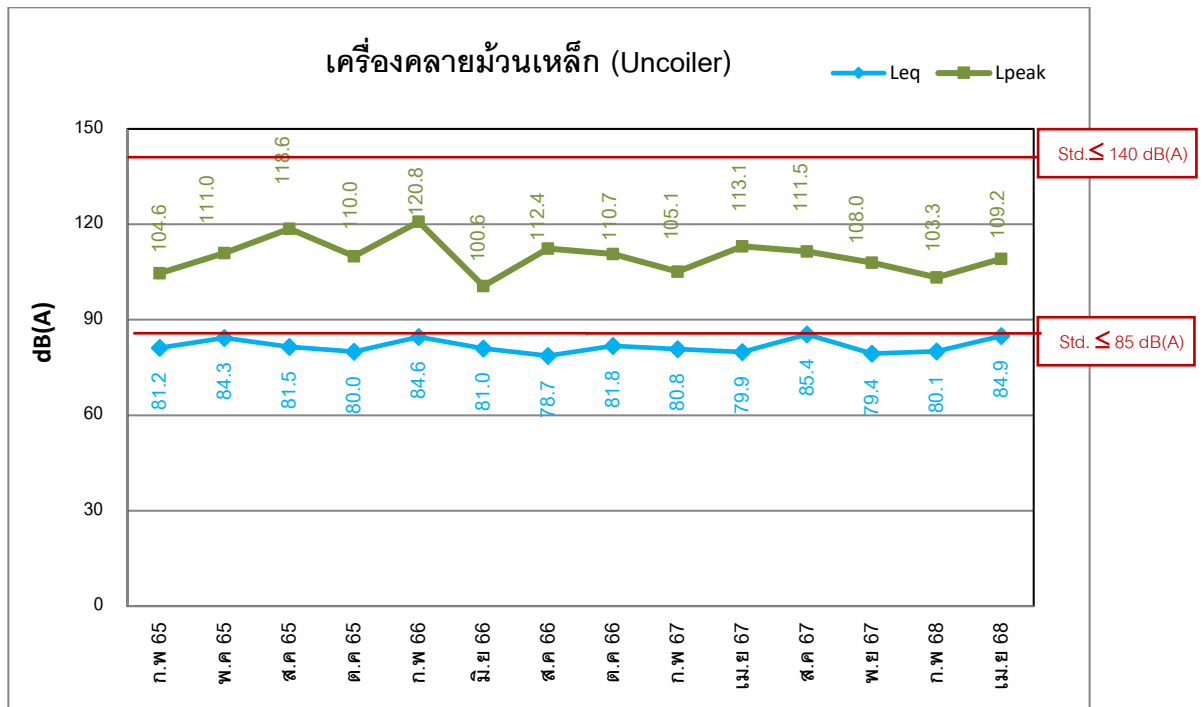

รูปที่ 4.2-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงดังเฉลี่ย 8 ชั่วโมง
บริเวณเครื่องคลายม้วนเหล็ก (Uncoiler) ปี พ.ศ. 2565-2568

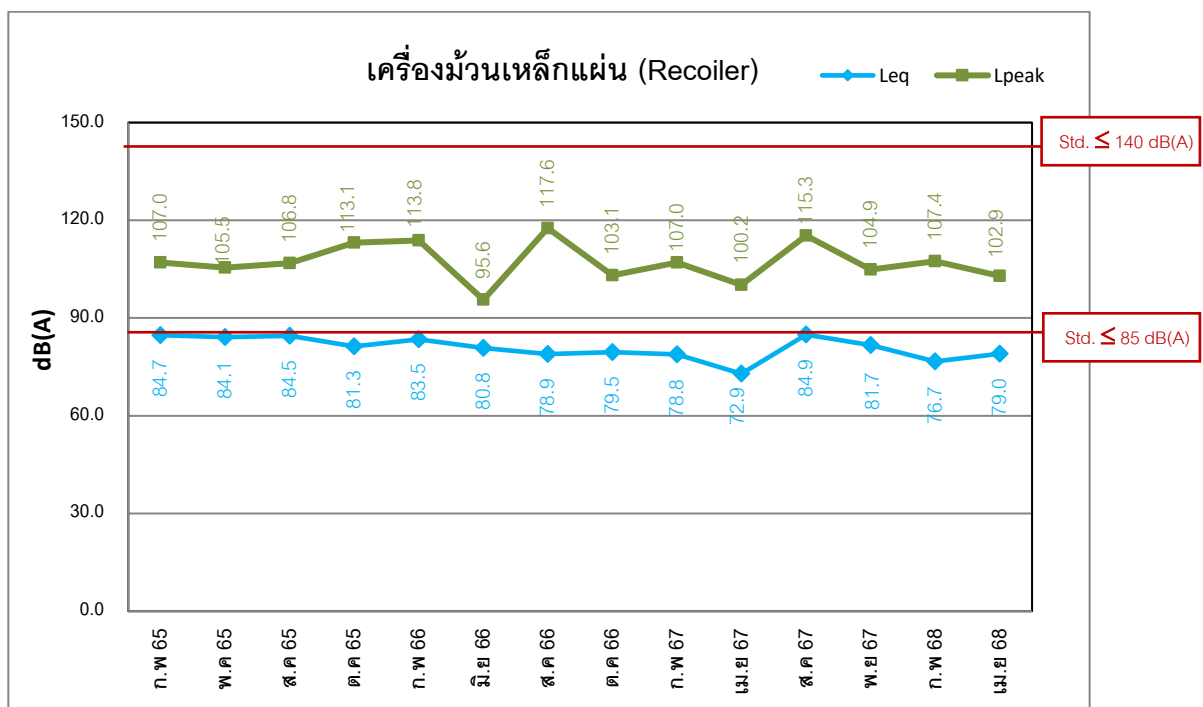

รูปที่ 4.2-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงดังเฉลี่ย 8 ชั่วโมง
บริเวณเครื่องม้วนเหล็กแผ่น (Recoiler) ปี พ.ศ. 2565-2568