

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568



โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor)
(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)

บริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 59 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลตัง 1992 จำกัด

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) 683 หมู่ 11 ถนนสุขุมวิท 8
ตำบลหนองขาม อำเภอสัตราธิราช จังหวัดชลบุรี 20230

สิงหาคม 2568

แบบ ตต. 1

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2568

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 59 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เอดีซี-เจวี 23 จำกัด ฉบับประจำเดือน

- () มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568
() กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568
(✓) อื่นๆ (ระบุ) มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. 2568


โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง

นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวรรณ

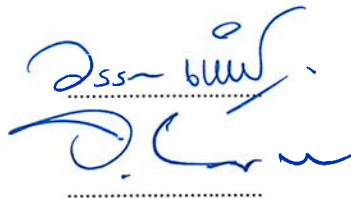

รองผู้จัดการฝ่ายตรวจวิเคราะห์ และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านติดตามตรวจสอบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
รองผู้จัดการฝ่ายตรวจวิเคราะห์

นายกะวีร์ สุทธาทิพย์



ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการภาคสนาม


นายธงไชย บุญศักดิ์

ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการทดสอบ

นางสาวนันท์ณภัส แบขุนทด

ผู้จัดการแผนกรายงานสิ่งแวดล้อม และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านติดตามตรวจสอบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

นางสาวพรนภา หลงคำหงษ์

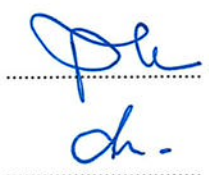

หัวหน้าส่วนงานรายงานสิ่งแวดล้อม 1 และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านติดตามตรวจสอบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าส่วนงานรายงานสิ่งแวดล้อม 2 และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านติดตามตรวจสอบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม


นางสาวแพรว พลเสน

นางสาวนุกูล อารศรี



เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

นางสาวภัสสร อมรจันทร์

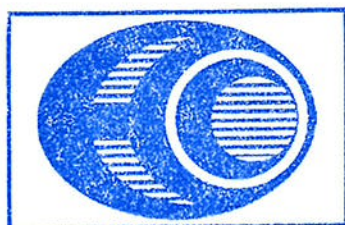

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวมาลิเกษ เลชะวิกุล)

ผู้จัดการฝ่ายตรวจวิเคราะห์ และ

ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)

- | | |
|---|---|
| 1. ชื่อโครงการ | โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) |
| 2. สถานที่ตั้ง | ซอยสุขุมวิท 59 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร |
| 3. ชื่อเจ้าของโครงการ | บริษัท เอดีซี-เจวี 23 จำกัด |
| 4. สถานที่ติดต่อ | เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 4 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์ ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ 10540 E-mail : saksit@cel.co.th
ติดต่อ คุณศักดิ์สิทธิ์ สุขแสง เบอร์โทร 092-892-6492 |
| 5. จัดทำรายงานโดย | บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลตัง 1992 จำกัด |
| 6. โครงการได้รับความเห็นชอบใน
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม | ตามหนังสือที่ ทส 1010.5/20090 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 |
| 7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ ครึ่งสุดท้าย | ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567
เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2568 |
| 8. รายละเอียดโครงการ | |
| - ลักษณะ/ประเภทโครงการ | โครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ความสูง 36 ชั้น
จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องชุด เพื่อการพักอาศัย จำนวน 493 ห้อง
และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) จำนวน 1 ห้อง |
| - ขนาดพื้นที่โครงการ/ระยะทาง | ที่ตั้งโครงการอยู่บริเวณซอยสุขุมวิท 59 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ดำเนินการโดยบริษัท บริษัท เอดีซี-เจวี 23
จำกัด สำหรับการคมนาคมเข้า-ออกพื้นที่โครงการ จะใช้การคมนาคมทาง
บกโดยอาศัยรถยนต์ ซึ่งโครงการจะมีทางเข้า-ออก ความกว้าง 6.00 เมตร
อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของโครงการโดยจะเชื่อมทางเข้า-ออก โครงการกับ
ถนนซอยสุขุมวิท 59 และมีโครงข่ายคมนาคมเข้า-ออกพื้นที่โครงการ |

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-1
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา	1-2
1.3 ขอบเขตการจัดทำรายงาน	1-2
1.4 มาตรการติดตามตรวจสอบ	1-3
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ	
2.1 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	2-1
2.2 ที่ตั้งโครงการ	2-2
2.3 ประเภทและขนาดโครงการ	2-6
2.4 การใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการ	2-10
2.5 ระยะเวลาสร้างโครงการ	2-11
2.6 รายละเอียดภายในโครงการ	2-18
2.7 การรับเรื่องร้องเรียน	2-27
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
บทที่ 4 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
4.1 สภาพภูมิประเทศ	4-12
4.2 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ	4-12
4.3 การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและระดับเสียงรบกวน	4-87
4.4 การตรวจวัดความสั่นสะเทือน	4-142
4.5 คุณภาพน้ำ	4-158
4.6 การบำบัดน้ำเสีย	4-169
4.7 การระบายและการป้องกันน้ำท่วม	4-169

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
4.8 การจัดการมูลฝอย	4-169
4.9. การป้องกันอัคคีภัย	4-169
4.10 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม	4-169
4.11 การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนสัมพันธ์	4-170
4.12 สาธารณสุขอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	4-170
4.13 การบดบังแสงอาทิตย์	4-170
4.14 การเปลี่ยนแปลงของลม	4-170
4.15 การบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์	4-170
 บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ	 5-1

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า	
1.1	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-4
1.2	แผนการดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568	1-13
2.1	สรุปสัดส่วนการใช้ที่ดินและที่ว่างตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	2-10
3.1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอดีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568	3-2
4.1	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอดีซี-เจวี 23 จำกัด	4-2
4.2	รายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ	4-15
4.3	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (TSP, PM10) ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568	4-17
4.4	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (NO ₂) ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568	4-20
4.5	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (SO ₂) ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568	4-35
4.6	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ CO ในเวลา 1 ชั่วโมง ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568	4-50
4.7	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ CO ในเวลา 8 ชั่วโมง ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568	4-65
4.8	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (THC) ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568	4-68
4.9	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา	4-71
4.10	รายละเอียดวิธีการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปและเสียงรบกวน	4-89
4.11	ผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568	4-91
4.12	ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา	4-133
4.13	รายละเอียดวิธีการตรวจวัดความสั่นสะเทือน	4-144
4.14	ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568	4-145
4.15	ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา	4-150
4.16	วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ	4-159
4.17	รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	4-160

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.18 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อดักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568	4-161
4.19 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ผ่านมา	4-163
4.20 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา และค่า Total Dissolved Solid น้ำทิ้งที่เพิ่มขึ้น จากน้ำประปา ประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2567 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ผ่านมา	4-164

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า	
3.1	ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าโครงการ	3-8
3.2	การประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการ	3-10
3.3	ป้ายแสดงแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง	3-12
3.4	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุมการเข้า-ออกโครงการ	3-12
3.5	รั้วทึบชั่วคราว โดยใช้ Steel Sheet	3-15
3.6	Mesh Sheet	3-15
3.7	ผ้าคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง	3-16
3.8	การฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่น	3-16
3.9	เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากโครงการ	3-18
3.10	เจ้าหน้าที่กวาดเศษดิน ทราบบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	3-18
3.11	ประตูปิดทึบบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	3-19
3.12	พื้นที่กองวัสดุก่อสร้าง	3-19
3.13	ป้ายเตือนไม่ให้ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้	3-21
3.14	ป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดด้านหน้าโครงการ	3-23
3.15	รั้วทึบล้อมรอบโครงการ	3-24
3.16	การคลุมผ้าใบรอบอาคารโครงการ	3-25
3.17	พื้นที่สำหรับการตัด การเจียร์กระเบื้อง	3-26
3.18	ที่จอดรถขนส่งดิน และวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	3-28
3.19	เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการเป็นประจำตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	3-29
3.20	เจ้าหน้าที่โครงการเข้าแจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียงก่อนดำเนินการก่อสร้าง	3-31
3.21	เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ประจำที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมและสังคมศาสตร์เข้าไปแจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ติดกับโครงการ	3-31
3.22	เจ้าหน้าที่สำรวจสภาพรั้ว กำแพงบ้าน และตัวอาคารก่อนก่อสร้างของบ้านพักอาศัย/อาคารโดยรอบ	3-32
3.23	รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการมาติดไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ	3-33
3.24	ห้องน้ำห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้าง	3-48
3.25	ระบบบำบัดน้ำเสีย	3-48
3.26	เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วม	3-49

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.27 ท่อระบายน้ำชั่วคราว	3-49
3.28 เจ้าหน้าที่ชุดลอกตะกอนดิน	3-50
3.29 ป้ายประหยัdnน้ำ-ไฟ	3-51
3.30 ถังสำรองน้ำใช้ในพื้นที่โครงการก่อสร้าง	3-51
3.31 บ่อดักดินจากการล้างล้อรถบรรทุก	3-52
3.32 ถังขยะรองรับมูลฝอย	3-55
3.33 ป้ายกำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะ	3-55
3.34 ถังขยะรองรับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว	3-57
3.35 หลอดไฟประหยัดพลังงาน	3-59
3.36 ไฟส่องสว่างบริเวณด้านหน้าโครงการ	3-60
3.37 หม้อแปลงไฟฟ้า	3-60
3.38 ป้ายชื่อบริษัทและเบอร์โทรติดต่อด้านหน้ารถขนส่งวัสดุก่อสร้าง	3-61
3.39 ป้ายชื่อโครงการ	3-61
3.40 ป้ายห้ามจอดรถบริเวณด้านหน้าโครงการ	3-62
3.41 ป้ายจราจรชั่วคราว บริเวณทางเข้าออก	3-64
3.42 สัญญาณไฟเตือน	3-64
3.43 พื้นที่สำหรับจอดรถ	3-67
3.44 ป้ายเตือนบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	3-69
3.45 ถังดับเพลิงเคมี	3-71
3.46 ป้ายการใช้ถังดับเพลิง	3-71
3.47 แผนผังแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟ	3-72
3.48 กล่องรับเรื่องร้องเรียน	3-75
3.49 Line Official เพื่อรับเรื่องร้องเรียน	3-78
3.50 กิจกรรม CSR	3-81
3.51 หน้ากากป้องกันสารเคมี	3-85
3.52 ที่พักผ่อนสำหรับคนงาน	3-88
3.53 น้ำดื่มในที่พักผ่อน	3-88
3.54 เจ้าหน้าที่อบรมให้ความรู้แก่คนงานเรื่องวิธีการป้องกันโรค	3-91
3.55 ป้ายสัญลักษณ์เตือนบริเวณพื้นที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	3-92

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.56 จุดล้างมือภายในพื้นที่ก่อสร้าง	3-93
3.57 หน้ากากอนามัยสำหรับคนงาน	3-94
3.58 จุดบริการแอลกอฮอล์	3-94
3.59 ป้ายประชาสัมพันธ์สื่อความรู้เรื่อง การป้องกันโรคติดต่อ COVID-19	3-96
3.60 เจ้าหน้าที่ Safety talk เรื่องการป้องกันโรคติดต่อ COVID-19	3-96
3.61 อุปกรณ์ลดระดับเสียง	3-107
3.62 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ	3-111
3.63 ไฟส่องสว่างในเวลากลางวัน	3-113
3.64 อุปกรณ์รักษาพยาบาลเบื้องต้น	3-114
3.65 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	3-115
3.66 สถานที่จัดเก็บสารเคมี	3-116
3.67 Tower Crane	3-118
3.68 กล้องวงจรปิด	3-120
3.69 ป้ายห้ามมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าภายในพื้นที่ก่อสร้าง	3-121
3.70 ป้ายกฎระเบียบ	3-122
4.1 การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	4-14
4.2 การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก	4-14
4.3 การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	4-88
4.4 การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก	4-88
4.5 การตรวจวัดความสั่นสะเทือน บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	4-143
4.6 การตรวจวัดความสั่นสะเทือน บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก	4-143
4.7 การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งบริเวณบ่อดักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ	4-159

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2.1	แผนที่ตั้งโครงการ
2.2	สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน และขอบเขตพื้นที่รอบพื้นที่โครงการ
2.3	แผนการก่อสร้างโครงการ
2.4	ผังดำเนินการเพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน (ระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง)
2.5	ผังดำเนินการเพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน (ระยะดำเนินการ)
4.1	แผนที่แสดงจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
4.2	กราฟแสดงผลการตรวจวัด TSP ในบรรยากาศ
4.3	กราฟแสดงผลการตรวจวัด PM ₁₀ ในบรรยากาศ
4.4	กราฟแสดงผลการตรวจวัด NO ₂ ในบรรยากาศ
4.5	กราฟแสดงผลการตรวจวัด SO ₂ (เฉลี่ย 24 ชม.) ในบรรยากาศ
4.6	กราฟแสดงผลการตรวจวัด SO ₂ (เฉลี่ย 1 ชม.) ในบรรยากาศ
4.7	กราฟแสดงผลการตรวจวัด CO (เฉลี่ย 1 ชม.) ในบรรยากาศ
4.8	กราฟแสดงผลการตรวจวัด CO (เฉลี่ย 8 ชม.) ในบรรยากาศ
4.9	กราฟแสดงผลการตรวจวัด THC ในบรรยากาศ
4.10	แผนที่แสดงจุดตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน
4.11	กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (L _{eq} 24 hr.)
4.12	กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน
4.13	แผนที่แสดงจุดตรวจวัดความสั่นสะเทือน
4.14	กราฟแสดงผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
4.15	แผนที่แสดงจุดตรวจเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง
4.16	กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ BOD ₅ ในน้ำทิ้ง
4.17	กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Oil and Grease ในน้ำทิ้ง
4.18	กราฟแสดงผลการตรวจวัด pH ในน้ำทิ้ง
4.19	กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Sulfide ในน้ำทิ้ง
4.20	กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Temperature ในน้ำทิ้ง
4.21	กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TDS ในน้ำทิ้ง

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
4.22 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TKN ในน้ำทิ้ง	4-167
4.23 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TSS ในน้ำทิ้ง	4-167
4.24 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Coliform Bacteria ในน้ำทิ้ง	4-167
4.25 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Settleable Solid ในน้ำทิ้ง	4-168

ภาคผนวก

- ภาคผนวกที่ 1 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวกที่ 2 หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน และใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย ระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียง จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- ภาคผนวกที่ 3 ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
- ภาคผนวกที่ 4 สรุปเอกสารสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือ
- ภาคผนวกที่ 5 เอกสาร Detection Limit ของรายการทดสอบ
- ภาคผนวกที่ 6 หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวกที่ 7 เอกสารการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ Culture Thonglor
- ภาคผนวกที่ 8 หนังสือแจ้งการดำเนินโครงการก่อสร้าง Culture Thonglor และการเข้าสำรวจพื้นที่บ้านข้างเคียงรอบโครงการก่อนดำเนินการก่อสร้าง
- ภาคผนวกที่ 9 เอกสารอนุญาตยินยอมให้ที่ดิน
- ภาคผนวกที่ 10 เอกสารแจ้งเปลี่ยนแปลงจุดตรวจวัดระดับเสียง
- ภาคผนวกที่ 11 เอกสารตรวจสอบสภาพยานพาหนะ
- ภาคผนวกที่ 12 เอกสารการรับเรื่องร้องเรียน
- ภาคผนวกที่ 13 เอกสารตรวจสอบเครื่องจักร
- ภาคผนวกที่ 14 เอกสารแจ้งทำงานนอกเวลา
- ภาคผนวกที่ 15 ข้อมูลแรงงานก่อสร้าง
- ภาคผนวกที่ 16 เอกสารตรวจสอบถึงดับเพลิง ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568
- ภาคผนวกที่ 17 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
- ภาคผนวกที่ 18 ผังบุคลากรทางด้านความปลอดภัยประจำโครงการ
- ภาคผนวกที่ 19 ใบประกอบวิชาชีพ จป.
- ภาคผนวกที่ 20 ผังบุคลากรประจำหน่วยงานก่อสร้าง
- ภาคผนวกที่ 21 หนังสือแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร (แบบ ยผ.4)
- ภาคผนวกที่ 22 คู่มือความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
- ภาคผนวกที่ 23 เอกสารบันทึกสถิติอุบัติเหตุ

ภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวกที่	24	การตรวจสอบสุขภาพ ประจำปี 2568
ภาคผนวกที่	25	เอกสารกรมธรรม์ประกันภัย
ภาคผนวกที่	26	สรุปสำรวจทัศนคติชุมชน ประจำปี 2567
ภาคผนวกที่	27	กิจกรรม CSR ประจำปี 2568
ภาคผนวกที่	28	เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์ของ Tower Crane
ภาคผนวกที่	29	หนังสือชี้แจงขอขยายระยะเวลาการส่งรายงานต่อหน่วยงานอนุญาต
ภาคผนวกที่	30	เอกสารตรวจสอบโครงสร้างอาคาร หลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว

บทสรุปผู้บริหาร

บทสรุปผู้บริหาร

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) บริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ. 2568 พบว่า โครงการสามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ำทิ้ง พบว่า ผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

เพื่อให้ผลการดำเนินการของโครงการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ทางโครงการจะดำเนินการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะต่อไปนี้

1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

- ทางโครงการได้ดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังค่ามลสารและป้องกันไม่ให้เกิดการดำเนินการของโครงการส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ

2. ระดับเสียงโดยทั่วไป และการสั่นสะเทือน

- ทางโครงการควรทำการเฝ้าระวังและติดตามผลการตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการดำเนินการของโครงการส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ
- หมั่นตรวจสอบสภาพเครื่องจักร และเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการก่อให้เกิดเสียงดังและความสั่นสะเทือน
- ในการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ควรดำเนินการอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ก่อให้เกิดเสียงดัง และความสั่นสะเทือน
- อุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ใช้งานเป็นครั้งคราว ควรดับเครื่องหรือเบรเครื่องลงระหว่างการพัก

3. คุณภาพน้ำทิ้ง

- หมั่นตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบบำบัดฯ ให้มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้คุณภาพน้ำทิ้งมีค่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานฯ



บทที่ 1

บทนำ

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) เดิมชื่อ โครงการ ไอดีโอ ทองหล่อ สเตชั่น (IDEO THONGLO STATION) ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 59 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บนที่ดิน ขนาดพื้นที่ 1-3-56.3 ไร่ (3,025.2 ตารางเมตร) ดำเนินการโดย บริษัท เอดีซี-เจวี 23 จำกัด โดยที่ผ่านมาที่ดินแปลงนี้ได้เคยนำเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยใช้ชื่อว่า โครงการ ไอดีโอ คิว ทองหล่อ สเตชั่น (IDEO Q THONGLO STATION) ดำเนินการโดย บริษัท เอดีซี-เจวี 23 จำกัด ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร จัดสรรที่ดิน และการบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 โดยในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว มีลักษณะเป็นโครงการประเภทอาคารอาศัยอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ขนาดความสูง 45 ชั้น จำนวน 1 อาคารระดับความสูง 164.33 เมตร (ความสูงวัดถึงระดับสูงสุด) มีจำนวนห้องชุดทั้งหมด 352 ห้อง ประกอบด้วย ห้องชุดเพื่อการพักอาศัย 352 ห้อง มีพื้นที่อาคารรวมทั้งสิ้น 29,139.15 ตารางเมตร (โดยคิดเป็นพื้นที่อาคารขนาดใหญ่ เท่ากับ 26,483.48 ตารางเมตร และพื้นที่อาคารที่ใช้คิดอัตราส่วนกับพื้นที่ดินเท่ากับ 29,018.83 ตารางเมตร)

แต่ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัท เอดีซี-เจวี 23 จำกัด ได้ยื่นขอยกเลิกรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไอดีโอ คิว ทองหล่อ สเตชั่น (IDEO Q THONGLO STATION) ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ไอดีโอ คิว ทองหล่อ สเตชั่น (IDEO Q THONGLO STATION) ของบริษัท เอดีซี-เจวี 23 จำกัด ดังหนังสือเลขที่ ทส.1010.5/6927 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 (ภาคผนวกที่ 6.1) เนื่องจากบริษัท เอดีซี-เจวี 23 จำกัด มีความประสงค์ที่จะนำพื้นที่ดังกล่าวมาพัฒนาเป็นโครงการ คัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) โดยมีลักษณะเป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย ความสูง 36 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ห้องชุดเพื่อการพักอาศัยจำนวน 493 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) จำนวน 1 ห้อง มีระดับความสูง

148.05 เมตร (ความสูงวัดถึงระดับสูงสุด) และมีพื้นที่ใช้สอยของอาคารรวมทั้งสิ้น 26,125.30 ตารางเมตร การดำเนินการโดย บริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ดังหนังสือเลขที่ ทส. 1010.5/20090 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 (ภาคผนวกที่ 6) สำหรับการดำเนินโครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไปหรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป จึงเข้าข่ายที่จะต้องศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566 เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนการดำเนินการ

1.2 วัตถุประสงค์

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. ศึกษาที่ตั้งและรายละเอียดการดำเนินงานของโครงการ การศึกษาแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
2. ศึกษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันของพื้นที่ศึกษา ที่อาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ ทั้งทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
3. ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาโครงการ ในระยะรื้อถอน ระยะก่อสร้างโครงการ และระยะเปิดดำเนินการโครงการ
4. เสนอมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ
5. เสนอมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1.3 ขอบเขตการจัดทำรายงาน

ดำเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมทั้งรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ดังนี้

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. มาตรการทั่วไป | 6. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต |
| 2. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการ | 6.1 สภาพเศรษฐกิจ สังคม |
| 3. ทรัพยากรทางกายภาพ | 6.2 การมีส่วนร่วมของการประชาชนและชุมชนสัมพันธ์ |
| 3.1 สภาพภูมิประเทศ | 6.3 การสาธารณสุข |
| 3.2 การเกิดแผ่นดินไหว | 6.4 ความเป็นส่วนตัว |
| 3.3 คุณภาพอากาศ | 6.5 การก่อสร้างสระว่ายน้ำ |
| 3.4 เสียง | 6.6 การบดบังแสงอาทิตย์และการเปลี่ยนแปลงของลม |
| 3.5 ความสั่นสะเทือน | 6.7 การบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์ |
| 3.6 การพังทลายของดิน | |
| 3.7 คุณภาพน้ำผิวดิน | |
| 4. ทรัพยากรชีวภาพ | |
| 5. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ | |
| 5.1 น้ำใช้ | |
| 5.2 การบำบัดน้ำเสีย | |
| 5.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม | |
| 5.4 การจัดการมูลฝอย | |
| 5.5 ระบบไฟฟ้า | |
| 5.6 การคมนาคม | |
| 5.7 การป้องกันอัคคีภัย | |

1.4 มาตรการติดตามตรวจสอบ

การดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ คัลเจอร์ ทองหล่อ (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด สามารถพิจารณารายละเอียดได้ดัง **ตารางที่ 1.1** และแผนการดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ประจำปี พ.ศ. 2568 ดัง **ตารางที่ 1.2**



ตารางที่ 1.1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจสอบ/ดัชนีตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบ
1. สภาพภูมิประเทศ	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตรวจสอบสภาพผิวโดยรอบแนวเขตที่ดินของโครงการ หากพบว่าการชำรุดให้ซ่อมแซมโดยทันที	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. คุณภาพอากาศ	- ตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยตรวจวัดจำนวน 2 สถานี ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> ● สถานีที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ● สถานีที่ 2 บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก 	- ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ดัชนีตรวจวัด <ul style="list-style-type: none"> ● ฝุ่นละอองรวม (TSP) ● ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง ตรวจวัด TSP และ PM10 ทุกวัน ที่มีการก่อสร้างเสาเข็มและฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและสำนักงานเขต วัฒนาทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตรวจวัดครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง (ครอบคลุมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน) ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง รายงานผลการตรวจวัด ทุกเดือนต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและสำนักงานเขต วัฒนา - บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก ตรวจวัด เดือนละ 1 ครั้ง ตรวจวัดครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง (ครอบคลุมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน) ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ตารางที่ 1.1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจสอบ/ดัชนีตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบ
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- ตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยตรวจวัดจำนวน 2 สถานี ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> • สถานีที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ • สถานีที่ 2 บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก 	- ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ดัชนีตรวจวัด <ul style="list-style-type: none"> • ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) • ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) • ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) • สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) 	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง ตรวจวัด เดือนละ 1 ครั้ง ตรวจวัด ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง (ครอบคลุมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน) ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก ตรวจวัด เดือนละ 1 ครั้ง ตรวจวัดครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง (ครอบคลุมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน) ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- รถบรรทุกของโครงการ	- ตรวจสอบความคงทนแข็งแรง และไม่ให้มีการฉีกขาดของผ้าใบคลุมรถบรรทุก	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ตารางที่ 1.1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด (ต่อ)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจสอบ/ดัชนีตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบ
3. ระดับเสียง	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดระดับเสียงโดยตรวจวัด จำนวน 2 สถานี ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> ● สถานีที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ● สถานีที่ 2 บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ดัชนีตรวจวัด <ul style="list-style-type: none"> ● ระดับเสียงเฉลี่ย (L_{eq}) 24 ชั่วโมง ● ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) ● ระดับเสียง L_{90} ● ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (L_{dn}) ● ระดับเสียงรบกวน 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง ตรวจวัดทุกวันที่มีการก่อสร้างเสาเข็มและฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและสำนักงานเขตวัฒนาทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตรวจวัดครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง (ครอบคลุมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน) ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง รายงานผลการตรวจวัดทุกเดือนต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและสำนักงานเขตวัฒนา - บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก ตรวจวัดครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง (ครอบคลุมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน) ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ตารางที่ 1.1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด (ต่อ)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจสอบ/ดัชนีตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบ
4. ความสั่นสะเทือน	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดความสั่นสะเทือน โดยตรวจวัด จำนวน 2 สถานี ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> ● สถานีที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ● สถานีที่ 2 บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดค่าความเร็วคลื่นอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity, PPV) และความถี่ที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือน เพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง ตรวจวัด ทุกวันที่มีการก่อสร้าง เสาเข็มและฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและสำนักงานเขตวัฒนาทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตรวจวัดครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง (ครอบคลุมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน) ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง รายงานผลการตรวจวัดทุกเดือน ต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและสำนักงานเขตวัฒนา - บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก ตรวจวัด ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง (ครอบคลุมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน) ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ตารางที่ 1.1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด (ต่อ)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจสอบ/ดัชนีตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบ
5. คุณภาพน้ำ	- บริเวณภายในพื้นที่โครงการ โดยตรวจสอบความเรียบร้อยระบบสุขาภิบาลภายในพื้นที่ก่อสร้าง	1. ตรวจสอบการจัดให้มีห้องส้วมที่เพียงพอ และถูกหลักสุขาภิบาล 2. ตรวจสอบท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำชั่วคราว ไม่ให้มีเศษวัสดุก่อสร้างกีดขวางการระบายน้ำ 3. ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายน้ำทั้งออกจากโครงการ โดยมีดัชนีการตรวจวัด ได้แก่ pH, BOD, Suspended Solid, Total Dissolved Solid, Sulfide, TKN, Grease & Oil, Settleable Solids และ Total Coliform Bacteria 4. ตรวจสอบท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าของโครงการไม่ให้เกิดการทิ้งขยะมูลฝอยและระบายน้ำทิ้งต่างๆ ลงในท่อระบายน้ำสาธารณะดังกล่าว	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
6. การบำบัดน้ำเสีย	- บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ จำนวน 1 จุด	- ตรวจสอบบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ โดยมีดัชนีการตรวจวัด ได้แก่ pH, BOD, Suspended Solid, Total Dissolved Solid, Sulfide, TKN, Grease & Oil Settleable Solids และ Total Coliform Bacteria	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	1. ตรวจสอบให้มีห้องส้วมที่เพียงพอ และถูกหลักสุขาภิบาล 2. ตรวจสอบท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำชั่วคราว ไม่ให้มีเศษวัสดุก่อสร้างกีดขวางการระบายน้ำ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ตารางที่ 1.1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด (ต่อ)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจสอบ/ดัชนีตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบ
7. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	- ท่อระบายน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตรวจสอบประสิทธิภาพในการรองรับน้ำของท่อระบายน้ำชั่วคราวบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และตรวจสอบบ่อบักน้ำชั่วคราว ไม่ให้มีเศษวัสดุก่อสร้างกีดขวางการระบายน้ำ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
8. การจัดการมูลฝอย	- บริเวณที่พิกมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง	1. ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้าง ความสะอาด และสภาพของถังรองรับมูลฝอย 2. รายงานปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมก่อสร้างพร้อมทั้งวิธีการกำจัด โดยจดบันทึกปริมาณเศษวัสดุจากการก่อสร้าง จะนำไปกำจัดโดยบริษัทเอกชน ต้องตรวจสอบใบเสร็จ เพื่อตรวจสอบปริมาณเศษวัสดุจากการก่อสร้างที่ผู้รับเหมาส่งไปกำจัด	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
9. การป้องกันอัคคีภัย	- บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง	1. ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากพบว่ามีภัยเสียหายหรือการใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที 2. ทำการตรวจสอบถังดับเพลิงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อครั้ง พร้อมติดป้ายแสดงผลการตรวจสอบและวันที่ทำการตรวจสอบ 3. จัดให้มีการทดสอบประสิทธิภาพระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ตารางที่ 1.1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด (ต่อ)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจสอบ/ดัชนีตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบ
10. สภาพเศรษฐกิจ สังคม	- ประชาชนและสถานประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ระยะประชิดพื้นที่ระยะ 100 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ พื้นที่อ่อนไหวและพื้นที่ตามแนวเส้นทางการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง	- สำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของประชาชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาวะการเปลี่ยนแปลง ปัญหาและความเดือดร้อน ตลอดจนความต้องการที่มีต่อโครงการ ในพื้นที่ระยะประชิด พื้นที่ระยะ 100 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ พื้นที่อ่อนไหว และพื้นที่ตามแนวเส้นทางการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการจนถึงก่อนอนุญาตเปิดใช้อาคาร โดยวิธีการและการสุ่มตัวอย่างให้เป็นตามหลักวิชาการและหลักสถิติ พร้อมทั้งการแสดงผลภาพตำแหน่งการสำรวจให้ชัดเจน	ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการจนถึงก่อนอนุญาตเปิดใช้อาคาร

ตารางที่ 1.1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด (ต่อ)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจสอบ/ดัชนีตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบ
11. การมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนสัมพันธ์	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง บ้านอาคารติดโครงการและบ้านคารที่อยู่ในระยะ 100 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ	1. ตรวจสอบและเก็บรวบรวมเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ตรวจสอบและเก็บรวบรวมเรื่องร้องเรียนกล่อรับเรื่องร้องเรียน 3. เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์เจ้าหน้าที่โครงการและเจ้าหน้าที่บริษัท ผู้รับเหมาออกไปเยี่ยมเยียนบ้านอาคารที่อยู่ระยะประชิด และระยะ 100 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 4. ควบคุมงานก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมาและวิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการตรวจสอบและควบคุมงานอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ	ทุกวันตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง
12. สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	- คนงานก่อสร้างโครงการ	- ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อสร้างก่อนรับเข้าทำงานทุกครั้ง	ก่อนรับเข้าทำงานทุกครั้ง

ตารางที่ 1.1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด (ต่อ)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจสอบ/ดัชนีตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบ
13. การบดบังแสงอาทิตย์	- ผู้พักอาศัยข้างเคียงที่อยู่ในระยะ 100 เมตร จากโครงการ	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	ทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
14. การเปลี่ยนแปลงของลม	- ผู้พักอาศัยข้างเคียงที่อยู่ในระยะ 100 เมตร จากโครงการ	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	ทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
15. การบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์	- ผู้พักอาศัยข้างเคียงที่อยู่ในระยะ 100 เมตร จากโครงการ	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	ทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ตารางที่ 1.2 แผนการดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ประจำปี พ.ศ. 2568

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	การปฏิบัติ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.*	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. สภาพภูมิประเทศ	- ภายในพื้นที่โครงการก่อสร้าง	- ตรวจสอบสภาพรั้วโดยรอบแนวเขตที่ดินของโครงการ หากพบว่าการชำรุดให้ซ่อมแซมโดยทันที	Plan												
			Action	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
2. คุณภาพอากาศ	- ตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยตรวจวัดจำนวน 2 สถานี ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> สถานีที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ สถานีที่ 2 บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก 	- ฝุ่นละอองรวม (TSP) - ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀)	Plan												
			Action	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

ตารางที่ 1.2 แผนการดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ประจำปี พ.ศ. 2568 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	การปฏิบัติ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.*	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- ตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยตรวจวัด จำนวน 2 สถานี ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> • สถานีที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ • สถานีที่ 2 บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก 	- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) - สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC)	Plan												
			Action	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
3. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- รถบรรทุกของโครงการ	- ตรวจสอบความคงทนแข็งแรง และ ไม่ให้มีการฉีกขาดของผ้าใบคลุม รถบรรทุก	Plan												
			Action	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

ตารางที่ 1.2 แผนการดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ประจำปี พ.ศ. 2568 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	การปฏิบัติ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.*	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
4. ระดับเสียงทั่วไป	- ตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป โดยตรวจวัด จำนวน 2 สถานี ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> • สถานีที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ • สถานีที่ 2 บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก 	- L_{eq} 24 ชม. - L_{max} - L_{90} - L_{dn} - ระดับเสียงรบกวน	Plan												
			Action	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

ตารางที่ 1.2 แผนการดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ประจำปี พ.ศ. 2568 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	การปฏิบัติ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.*	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
5. ความสั่นสะเทือน	- ตรวจวัดความสั่นสะเทือน โดยตรวจวัดจำนวน 2 สถานี ได้แก่ <ul style="list-style-type: none">สถานีที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการสถานีที่ 2 บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก	- ตรวจวัดค่าความเร็วคลื่นอนุภาคสูงสุด (Peak Particle, PPV) และความถี่ที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือน เพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร	Plan												
			Action	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

ตารางที่ 1.2 แผนการดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ประจำปี พ.ศ. 2568 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	การปฏิบัติ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.*	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
6. คุณภาพน้ำ	- บริเวณภายในพื้นที่โครงการ โดยตรวจสอบความเรียบร้อย ระบบสุขาภิบาลภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตรวจสอบจัดให้มีห้องน้ำห้องส้วมที่เพียงพอ และถูกหลักสุขาภิบาล	Plan												
		- ตรวจสอบท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำชั่วคราว ไม่ให้มีเศษวัสดุก่อสร้างขีดขวางการระบายน้ำ	Action	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
		- ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายน้ำทั้งออกจากโครงการ โดยมีดัชนีการตรวจวัด ได้แก่ pH, BOD, Suspended Solid, Total Dissolved Solid, Sulfide, TKN, Grease & Oil, Settleable Solids และ Total Coliform Bacteria													
		- ตรวจสอบท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าของโครงการไม่ให้เกิดการทิ้งขยะมูลฝอยและระบายน้ำทิ้งต่างๆ ลงในท่อระบายน้ำสาธารณะดังกล่าว													

ตารางที่ 1.2 แผนการดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ประจำปี พ.ศ. 2568 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	การปฏิบัติ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.*	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
7. การบำบัดน้ำเสีย	- บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออก จากโครงการ จำนวน 1 จุด	- ตรวจสอบบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบาย ออกจากโครงการ โดยมีดัชนีการตรวจวัด ได้แก่ pH, BOD, Suspended Solid, Total Dissolved Solid, Sulfide, TKN, Grease & Oil, Settleable Solids และ Total Coliform Bacteria	Plan												
			Action	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตรวจสอบให้มีห้องส้วมที่เพียงพอ และถูก หลักสุขาภิบาล - ตรวจสอบท่อระบายน้ำและบ่อพัก น้ำชั่วคราว ไม่ให้มีเศษวัสดุก่อสร้างกีด ขวางการระบายน้ำ	Plan												
			Action	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
8. การระบายน้ำและการ ป้องกันน้ำท่วม	- ท่อระบายน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตรวจสอบประสิทธิภาพในการรองรับน้ำ ของท่อระบายน้ำชั่วคราว บริเวณพื้นที่ ก่อสร้างโครงการ และตรวจสอบบ่อพัก น้ำชั่วคราว ไม่ให้มีเศษวัสดุก่อสร้างกีด ขวางการระบายน้ำ	Plan												
			Action	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

ตารางที่ 1.2 แผนการดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ประจำปี พ.ศ. 2568 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	การปฏิบัติ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.*	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
9. การจัดการมูลฝอย	- บริเวณที่พักมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้าง ความสะอาด และสภาพของถังรับรองมูลฝอย - รายงานปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมก่อสร้างพร้อมทั้งวิธีกำจัด โดยจดบันทึกปริมาณเศษวัสดุจากการก่อสร้าง จะนำไปกำจัดโดยบริษัทเอกชน ต้องตรวจสอบใบเสร็จ เพื่อตรวจสอบปริมาณเศษวัสดุจากการก่อสร้างที่ผู้รับเหมาส่งไปกำจัด	Plan												
			Action	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
10. การป้องกันอัคคีภัย	- บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากพบว่าการเสียหายหรือการใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที - ทำการตรวจสอบถังดับเพลิงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อครั้ง พร้อมติดป้ายแสดงผลการตรวจสอบและวันที่ทำการตรวจสอบ - จัดให้มีการทดสอบประสิทธิภาพระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	Plan												
			Action	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

ตารางที่ 1.2 แผนการดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ประจำปี พ.ศ. 2568 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	การปฏิบัติ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
11. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม	- ประชาชน และ สถานประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ระยะประชิดพื้นที่ 100 เมตรจากของพื้นที่โครงการ พื้นที่อ่อนไหวและพื้นที่ตามแนวเส้นทางการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง	- สํารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของประชาชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งแง่ภาวะการเปลี่ยนแปลง ปัญหาและความเดือดร้อนตลอดจนความต้องการที่มีต่อโครงการ ในพื้นที่ระยะประชิด พื้นที่ระยะ 100 เมตรจากขอบพื้นที่โครงการ พื้นที่อ่อนไหว และพื้นที่ตามแนวเส้นทางการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการจนถึงก่อนอนุญาตเปิดใช้อาคาร โดยวิธีการและการสุ่มตัวอย่างให้เป็นตามหลักวิชาการและหลักสถิติ พร้อมทั้งการแสดงผลภาพตำแหน่งการสำรวจให้ชัดเจน	Plan												
			Action												

ตารางที่ 1.2 แผนการดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ประจำปี พ.ศ. 2568 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	การปฏิบัติ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.*	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
12. การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนสัมพันธ์	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง บ้าน อาคารติดโครงการและบ้าน อาคารที่อยู่ในระยะ 100 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบและเก็บรวบรวมเรื่องราวร้องเรียนกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบและเก็บรวบรวมเรื่องราวร้องเรียนกล่อง รับเรื่องราวร้องเรียน - เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์เจ้าหน้าที่โครงการ และเจ้าหน้าที่บริษัทผู้รับเหมาออกไปเยี่ยม เยียนบ้านอาคารที่อยู่ระยะประชิด และระยะ 100 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ อย่าง น้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง - ควบคุมงานก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมาและ วิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการตรวจสอบ และควบคุมงานอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ	Plan												
			Action	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

ตารางที่ 1.2 แผนการดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ประจำปี พ.ศ. 2568 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	การปฏิบัติ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.*	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
13. สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- คนงานก่อสร้างโครงการ	- ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อสร้างก่อนรับเข้าทำงานทุกครั้ง	Plan												
			Action	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
13. การบดบังแสงอาทิตย์	- ผู้พักอาศัยข้างเคียงที่อยู่ในระยะ 100 เมตร จากโครงการ	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	Plan												
			Action	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
14. การเปลี่ยนแปลงลม	- ผู้พักอาศัยข้างเคียงที่อยู่ในระยะ 100 เมตร จากโครงการ	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	Plan												
			Action	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
15. การบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์	- ผู้พักอาศัยข้างเคียงที่อยู่ในระยะ 100 เมตร จากโครงการ	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	Plan												
			Action	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

หมายเหตุ : * = เดือนกรกฎาคม 2568 เป็นการตรวจวัดเพิ่มเติม เนื่องจากโครงการขอขยายระยะเวลาในการส่งรายงานฯ ซึ่งได้มีการแจ้งต่อหน่วยงานอนุญาตเรียบร้อยแล้ว (ภาคผนวกที่ 31)

บทที่ 2

รายละเอียดโครงการ

2.1 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป

1. **ชื่อโครงการ** โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (เดิมชื่อ โครงการไอดีโอ ทองหล่อ สเตชั่น (IDEO THONGLO STATION))
2. **สถานที่ตั้ง** ซอยสุขุมวิท 59 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
3. **ชื่อเจ้าของโครงการ** บริษัท เอดีซี-เจวี 23 จำกัด
4. **สถานที่ติดต่อ** เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 4 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์ ถนนบางนา-ตราด (กม. 10.5) ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540
ผู้ติดต่อ : คุณศักดิ์สิทธิ์ สุขแสง
อีเมล : saksit@cel.co.th **โทร** 092-892-6492
5. **จัดทำรายงานโดย** บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลตัง 1992 จำกัด
6. **โครงการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ** ตามหนังสือเลขที่ ทส.1010.5/20090 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564
7. **โครงการเริ่มก่อสร้าง** เสาเข็มฐานรากตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม ถึง 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ส่วนเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2567 อยู่ในช่วงงานโครงสร้างอาคาร ปัจจุบันตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 อยู่ในช่วงงานสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายในอาคาร และมีการเก็บรายละเอียดงาน เพื่อขออนุญาตเปิดใช้อาคาร (รายงานฉบับนี้เป็นรายงานระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) และปัจจุบันโครงการได้มีการขอขยายระยะเวลาในการส่งรายงานฯ ซึ่งได้มีการแจ้งต่อหน่วยงานอนุญาตเรียบร้อยแล้ว (ภาคผนวกที่ 31) ซึ่งการตรวจสอบอาคารเพื่อขออนุญาตเปิดใช้อาคารได้ดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม 2568
8. **โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการครั้งล่าสุด** ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2568

2.2 ที่ตั้งโครงการ

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (เดิมชื่อ โครงการไอดีโอ ทองหล่อ สเตชัน (IDEO THONGLO STATION)) ของบริษัท เอดีซี-เจวี 23 จำกัด ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 59 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร (ตำแหน่งที่ตั้งโครงการ ดังแสดงภาพที่ 2.1) พื้นที่โครงการ ประกอบด้วยพื้นที่พัฒนาโครงการ 3,025.2 ตารางเมตร, พื้นที่อาคารปกคลุมที่ดิน 902.02 ตารางเมตร, พื้นที่ว่าง 2,123.18 ตารางเมตร, พื้นที่ใช้สอยอาคาร 26,125.30 ตารางเมตร ซึ่งมีการโอนที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เอดีซี-เจวี 23 จำกัด เรียบร้อยแล้ว

โครงการมีลักษณะเป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ความสูง 36 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องชุดเพื่อการพักอาศัย จำนวน 493 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) จำนวน 1 ห้อง สำหรับการคมนาคมเข้า-ออกพื้นที่โครงการ จะใช้การคมนาคมทางบกโดยอาศัยรถยนต์ ซึ่งโครงการจะมีทางเข้า-ออก ความกว้าง 6.00 เมตร อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของโครงการโดยจะเชื่อมทางเข้า-ออกโครงการกับถนนซอยสุขุมวิท 59 และมีโครงข่ายคมนาคมเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ดังนี้

1) การเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ

- การเดินทางจากสุขุมวิทจากเอกมัยมุ่งหน้าแยกทองหล่อ กลับรถที่แยกทองหล่อเข้าสู่ถนนสุขุมวิท มุ่งหน้าแยกเอกมัยแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสุขุมวิท 59 ประมาณ 150 เมตร จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าโครงการได้
- การเดินทางจากแยกสุขุมวิทจากแยกโอโศกมนตรีมุ่งหน้าแยกทองหล่อ ตรงผ่านแยกทองหล่อ ระยะทางประมาณ 200 เมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสุขุมวิท 59 ประมาณ 150 เมตร จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าโครงการได้


2) การเดินทางออกจากพื้นที่โครงการ

- การเดินทางออกจากโครงการไปยังทิศตะวันตก โดยการเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนซอย สุขุมวิท 59 แล้วตรงมาประมาณ 150 เมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสุขุมวิทตรงผ่านแยกเอกมัย ซึ่งสามารถเดินทางต่อไปยังถนนสุขุมวิท ถนนพระราม 4
- การเดินทางออกจากโครงการไปยังทิศตะวันตก โดยการเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนซอย สุขุมวิท 59 แล้วตรงมาประมาณ 150 เมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสุขุมวิทผ่านแยกเอกมัย ระยะทางประมาณ 230 เมตร กลับรถ ณ จุดกลับรถ (บริเวณถนนซอยสุขุมวิท 61) มุ่งหน้าแยกโอโศกมนตรี เพื่อมุ่งหน้าไปถนนสุขุมวิท ถนนโอโศกมนตรีได้

สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบันและสภาพแวดล้อมบริเวณแนวเขตติดต่อพื้นที่โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ภาพที่ 2.2) มีดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	อาคารอยู่อาศัยรวม (สำหรับเช่า) ความสูง 22 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารสำนักงานขายของโครงการ
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	อาคารอยู่อาศัยรวม (สำหรับเช่า) ความสูง 7 ชั้น จำนวน 1 อาคาร บ้านพักอาศัยความสูง 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง และอาคารอยู่อาศัยรวม (สำหรับเช่า) ความสูง 3 ชั้น จำนวน 2 อาคาร และความสูง 6 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
ทิศใต้	ติดต่อกับ	บ้านพักอาศัย ความสูง 2-3 ชั้น โรงจอดรถ ความสูง 2 ชั้น และ บ้านพักอาศัย ความสูง 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	ถนนซอยสุขุมวิท 59 บริเวณด้านหน้าโครงการกว้าง 14.55-17.00 เมตร ^{1/} ถัดไปเป็นพื้นที่กำลังก่อสร้าง

หมายเหตุ : ^{1/} ถนนซอยสุขุมวิท 59 วัดหน้าที่ดินของโครงการไปจนถึงถนนสุขุมวิท กว้าง 14.55-17.00 เมตร ดังแสดงสำเนาหนังสือตรวจสอบทางสาธารณะจากสำนักงานเขตวัฒนา ที่ กท 8503/316 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

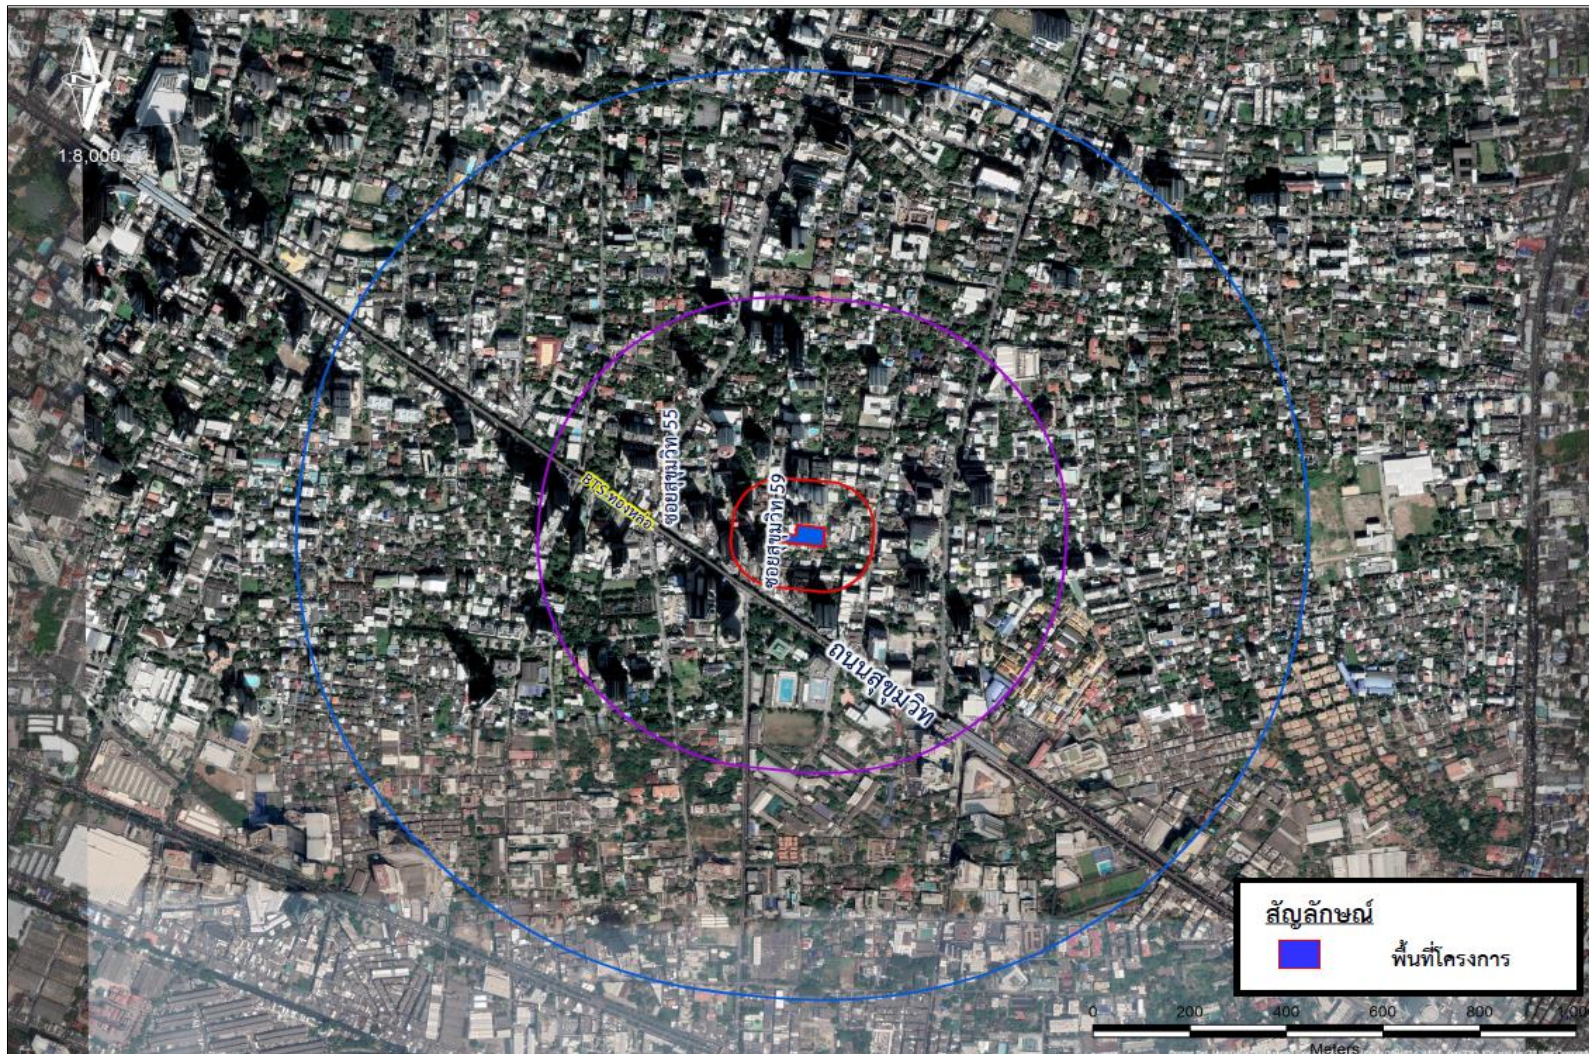

ภาพที่ 2.1 แผนที่ตั้งโครงการ



ภาพที่ 2.2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน และขอบเขตพื้นที่รอบพื้นที่โครงการ

2.3 ประเภทและขนาดโครงการ

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (เดิมชื่อ โครงการไอดีโอ ทองหล่อ สเตชัน (IDEO THONGLO STATION)) มีลักษณะเป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ขนาดความสูง 36 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีความสูง 148.05 เมตร (ความสูงวัดจากระดับพื้นดินถึงระดับสูงสุด มีห้องชุดเพื่อการพักอาศัย จำนวน 493 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) จำนวน 1 ห้อง มีพื้นที่อาคารรวมทั้งสิ้น 26,125.30 ตารางเมตร (โดยคิดเป็นพื้นที่อาคารขนาดใหญ่ เท่ากับ 23,646.33 ตารางเมตร และพื้นที่อาคารที่ใช้คิดอัตราส่วนกับพื้นที่ดิน เท่ากับ 26,125.30 ตารางเมตร) โดยมีรายละเอียดแต่ละชั้นประกอบด้วย

อาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ความสูง 36 ชั้น

ชั้นถึงเก็บน้ำใต้ดิน	ประกอบด้วย	ถังเก็บน้ำดับเพลิง ถังเก็บน้ำใต้ดิน 1 ถังเก็บน้ำใต้ดิน 2 ระบบบำบัดน้ำเสีย ห้องปั๊ม และบันได ST-02
ชั้นที่1	ประกอบด้วย	ส่วนต้อนรับ ห้องนิติบุคคล (ขนาดพื้นที่ 37.68 ตารางเมตร) ห้องควบคุมระบบจอดรถ ห้องแม่บ้าน พื้นที่ขนส่งของ ที่จอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา จำนวน 6 คัน ลิฟต์จอดรถ ทางรวิงบันได ST-01 บันได ST-02 ทางเดิน ห้องพักผ่อนผ่อนย่อยสลายได้ ห้องพักผ่อนผ่อนรีไซเคิล ห้องพักผ่อนผ่อนอันตราย ห้องพักผ่อนผ่อนทั่วไป ห้องน้ำส่วนกลาง ห้องน้ำสำหรับผู้พิการฯ และคนชรา ห้องรับของที่ชาร์จ EV จำนวน 1 คัน ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) จำนวน 1 ห้องโถงลิฟต์โดยสาร ลิฟต์โดยสาร โถงลิฟต์ดับเพลิง และลิฟต์ดับเพลิง
ชั้นที่ 2	ประกอบด้วย	ห้องนั่งเล่น ห้องงานระบบ ห้องเครื่องไฟฟ้าหลัก ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่จอดรถแบบอัตโนมัติภายในอาคาร จำนวน 5 คัน ทางเดิน บันได ST-01 บันได ST-02 โถงลิฟต์โดยสาร ลิฟต์โดยสาร โถงลิฟต์ดับเพลิง ลิฟต์ดับเพลิง และพื้นที่หลบภัยสำหรับผู้พิการฯ
ชั้นที่ 3 (มีพื้นที่)	ประกอบด้วย	ที่จอดรถแบบอัตโนมัติ ภายในอาคาร จำนวน 25 คัน บันได ST-01 บันได ST-02 โถงลิฟต์ดับเพลิง ลิฟต์ดับเพลิง และพื้นที่หลบภัยสำหรับผู้พิการฯ
ชั้นที่ 4 (ไม่มีพื้นที่)	ประกอบด้วย	ที่จอดรถแบบอัตโนมัติ ภายในอาคาร จำนวน 25 คัน บันได ST-01 และบันได ST-02
ชั้นที่ 5 (มีพื้นที่)	ประกอบด้วย	ที่จอดรถแบบอัตโนมัติ ภายในอาคาร จำนวน 25 คัน บันได ST-01 บันได ST-02 โถงลิฟต์ดับเพลิง ลิฟต์ดับเพลิง และพื้นที่หลบภัยสำหรับผู้พิการฯ

ชั้นที่ 6 (ไม่มีพื้นที่)	ประกอบด้วย	ที่จอดรถแบบอัตโนมัติ ภายในอาคาร จำนวน 25 คัน บันได ST-01 และบันได ST-02
ชั้นที่ 7 (มีพื้นที่)	ประกอบด้วย	ที่จอดรถแบบอัตโนมัติ ภายในอาคาร จำนวน 25 คัน บันได ST-01 บันได ST-02 โถงลิฟต์ดับเพลิง ลิฟต์ดับเพลิง และพื้นที่หลบภัยสำหรับผู้พิการฯ
ชั้นที่ 8 (ไม่มีพื้นที่)	ประกอบด้วย	ที่จอดรถแบบอัตโนมัติ ภายในอาคาร จำนวน 22 คัน บันได ST-01 และบันได ST-02
ชั้นที่ 9 (มีพื้นที่)	ประกอบด้วย	ที่จอดรถแบบอัตโนมัติ ภายในอาคาร จำนวน 25 คัน บันได ST-01 บันได ST-02 โถงลิฟต์ดับเพลิง ลิฟต์ดับเพลิง พื้นที่หลบภัยสำหรับผู้พิการฯ ห้องปั๊มสำหรับสรวายน้ำ และถังสำรองของสรวายน้ำ
ชั้นที่ 10 (ไม่มีพื้นที่)	ประกอบด้วย	ที่จอดรถแบบอัตโนมัติ ภายในอาคาร จำนวน 17 คัน บันได ST-01 และบันได ST-02
ชั้นที่ 11	ประกอบด้วย	ห้องออกกำลังกาย สรวายน้ำ พื้นที่พักผ่อน ทางเดิน ห้องน้ำส่วนกลาง ห้องน้ำสำหรับผู้พิการฯและคนชรา ห้องซักผ้า บันได ST-01 บันได ST-02 โถงลิฟต์โดยสาร ลิฟต์โดยสาร โถงลิฟต์ดับเพลิง ลิฟต์ดับเพลิง และพื้นที่หลบภัยสำหรับผู้พิการฯ
ชั้น Duct floor	ประกอบด้วย	บันได ST-01 บันได ST-02 ทางเดิน ห้องงานระบบ ถังเก็บน้ำดับเพลิงโถงลิฟต์ดับเพลิง และลิฟต์ดับเพลิง
ชั้นที่ 12 ถึงชั้นที่ 19	ประกอบด้วย	ห้องชุดพักอาศัย จำนวน 21 ห้องต่อชั้น (ประกอบด้วยห้องพักที่มีขนาดพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร จำนวน 19 ห้องต่อชั้น และห้องพักที่มีขนาดพื้นที่มากกว่า 35 ตารางเมตร (2 ห้องนอน) จำนวน 2 ห้อง ต่อชั้น) ห้องพักขยะประจำชั้น โถงลิฟต์โดยสาร ลิฟต์โดยสาร โถงลิฟต์ดับเพลิง ลิฟต์ดับเพลิง และพื้นที่หลบภัยสำหรับผู้พิการฯ ทางเดินบันได ST-01 และบันได ST-02
ชั้นที่ 20 ถึงชั้นที่ 32	ประกอบด้วย	ห้องชุดพักอาศัย จำนวน 21 ห้องต่อชั้น (ประกอบด้วยห้องพักที่มีขนาดพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร จำนวน 19 ห้องต่อชั้น และห้องพักที่มีขนาดพื้นที่มากกว่า 35 ตารางเมตร (2 ห้องนอน) จำนวน 2 ห้อง ต่อชั้น) ห้องพักขยะประจำชั้น โถงลิฟต์โดยสาร ลิฟต์โดยสาร โถงลิฟต์ดับเพลิง ลิฟต์ดับเพลิง และพื้นที่หลบภัยสำหรับผู้พิการฯ ทางเดินบันได ST-01 และบันได ST-02

ชั้นที่ 33	ประกอบด้วย	ห้องชุดพักอาศัย จำนวน 13 ห้อง (ประกอบด้วยห้องพักที่มีขนาดพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร จำนวน 11 ห้อง และห้องพักที่มีขนาดพื้นที่มากกว่า 35 ตารางเมตร (2 ห้องนอน) จำนวน 2 ห้อง) ห้องพักขยะประจำชั้น โถงลิฟต์โดยสาร ลิฟต์โดยสาร โถงลิฟต์ดับเพลิง ลิฟต์ดับเพลิง พื้นที่หลบภัยสำหรับผู้พิการฯ ทางเดินบันได ST-01 บันได ST-02 ห้องสันทนากการ 1 ห้องสันทนากการ 2 และพื้นที่จัดสวน
ชั้นที่ 34	ประกอบด้วย	ห้องชุดพักอาศัย จำนวน 13 ห้อง (ประกอบด้วยห้องพักที่มีขนาดพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร จำนวน 11 ห้อง และห้องพักที่มีขนาดพื้นที่มากกว่า 35 ตารางเมตร (2 ห้องนอน) จำนวน 2 ห้อง) ห้องพักขยะประจำชั้น โถงลิฟต์โดยสาร ลิฟต์โดยสาร โถงลิฟต์ดับเพลิง ลิฟต์ดับเพลิง พื้นที่หลบภัยสำหรับผู้พิการฯ ทางเดินบันได ST-01 และบันได ST-02 และพื้นที่จัดสวน
ชั้นที่ 35	ประกอบด้วย	ห้องชุดพักอาศัย จำนวน 13 ห้อง (ประกอบด้วยห้องพักที่มีขนาดพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร จำนวน 11 ห้อง และห้องพักที่มีขนาดพื้นที่มากกว่า 35 ตารางเมตร (2 ห้องนอน) จำนวน 2 ห้อง) ห้องพักขยะประจำ โถงลิฟต์โดยสาร ลิฟต์โดยสาร โถงลิฟต์ดับเพลิง ลิฟต์ดับเพลิง และพื้นที่หลบภัยสำหรับผู้พิการฯ บันได ST-01 และบันได ST-02 และพื้นที่จัดสวน
ชั้นที่ 36	ประกอบด้วย	ห้องชุดพักอาศัย จำนวน 13 ห้อง (ประกอบด้วยห้องพักที่มีขนาดพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร จำนวน 11 ห้อง และห้องพักที่มีขนาดพื้นที่มากกว่า 35 ตารางเมตร (2 ห้องนอน) จำนวน 2 ห้อง) ห้องพักขยะประจำชั้น โถงลิฟต์โดยสาร ลิฟต์โดยสาร โถงลิฟต์ดับเพลิง ลิฟต์ดับเพลิง พื้นที่หลบภัยสำหรับผู้พิการฯ ทางเดินบันได ST-01 และบันได ST-02
ชั้นดาดฟ้า 1	ประกอบด้วย	ทางเดินพื้นที่หนีไฟทางอากาศ บันได ST-01 บันได ST-02 โถงลิฟต์สำหรับผู้พิการฯ และคนชรา ลิฟต์สำหรับผู้พิการฯ และคนชรา พื้นที่หลบภัยสำหรับผู้พิการฯ ห้องเครื่องงานระบบ ถังเก็บน้ำ 1 ถังเก็บน้ำ 2 ห้องเครื่องงานระบบ และพื้นที่จัดสวน
ชั้นดาดฟ้า 2	ประกอบด้วย	บันได ST-03 โถงลิฟต์สำหรับผู้พิการฯ และคนชรา ลิฟต์สำหรับผู้พิการฯ และคนชรา และพื้นที่จัดสวน

สำหรับพื้นที่ภายนอกอาคารบริเวณชั้นล่าง โครงการจัดให้มีทางร่ว่ง พื้นที่สีเขียว บ่อหนองน้ำ ระบบระบายน้ำ (รางระบายน้ำ บ่อพักน้ำ บ่อดักขยะ บ่อตรวจคุณภาพน้ำ) และรั้วโครงการ

2.4 การใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการ

โครงการ คัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ตั้งอยู่บนเอกสารสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 3 โฉนด ทั้งนี้ รายละเอียดการใช้พื้นที่ภายในโครงการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1

สรุปสัดส่วนการใช้ที่ดินและที่ว่างตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดโครงการ		การออกแบบโครงการ	เกณฑ์
1	พื้นที่พัฒนาโครงการ (ตร.ม.)	3,025.2	-
2	พื้นที่อาคารปกคลุมที่ดิน (ตร.ม.)	902.02	-
3	พื้นที่ว่าง (ตร.ม.)	2,123.18	- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ดิน (907.56 ตร.ม.) ^{1/} - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.0 ของพื้นที่อาคารรวม (1,045.01 ตร.ม.) ^{4/}
4	พื้นที่ใช้สอยอาคาร (ตร.ม.)	26,125.30	-
5	อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดิน (BCR)	ร้อยละ 29.82	-
6	อัตราส่วนของพื้นที่ว่างต่อพื้นที่ดิน	ร้อยละ 70.18	- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ดิน ^{1/} - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ดิน ^{2/}
7	อัตราส่วนของพื้นที่ว่างต่อพื้นที่ใช้สอยของชั้นที่มีพื้นที่ใช้สอยมากที่สุด	ร้อยละ 235.38	- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ใช้สอยของชั้นที่มีพื้นที่ใช้สอยมากที่สุด ^{3/}
8	อัตราส่วนพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม (OSR)	ร้อยละ 8.13	- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.0 ของพื้นที่อาคารรวม ^{4/}
9	อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR)	8.64 : 1 ^{2/} 8.64 : 1 ^{5/}	- ไม่เกิน 10 ต่อ 1 ^{2/} - ข้อกำหนดของกฎกระทรวงบังคับใช้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 กำหนด FAR ของพื้นที่ ย.10-8 ไม่เกิน 8 : 1 แต่ทั้งนี้ ตามข้อ 55 ของกฎกระทรวงฯ ระบุการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอาคารกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หากเจ้าของที่ดินหรือผู้ประกอบการได้จัดให้มีพื้นที่รับน้ำในแปลงที่ดินที่ขออนุญาตที่กักเก็บน้ำได้ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ลบ.ม.ต่อพื้นที่ดิน 50 ตรม. ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินเพิ่มได้ตามสัดส่วนแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ดังนั้น สำหรับพื้นที่บริเวณนี้จึงสามารถ FAR ได้ไม่เกิน 9.60 : 1 ^{5/}
10	พื้นที่น้ำซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ (ตร.ม.)	890.50	- ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของที่ว่าง ^{4/} (522.51 (ตร.ม.)

หมายเหตุ : ^{1/} ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544

^{2/} กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

^{3/} กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

^{4/} กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 (ที่ดินประเภท ย.10-8)



^{5/} โครงการมีปริมาณน้ำหลากส่วนเกิน 237 ลูกบาศก์เมตร (ระยะเวลา 180 นาที ที่อัตราการระบายน้ำออกนอกโครงการ 0.011 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) ซึ่งโครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำความจุรวม 267.80 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรองรับน้ำหลากดังกล่าว ทั้งนี้ในการคำนวณอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) ที่โครงการสามารถมีเพิ่มได้ จากกฎกระทรวงผังเมืองรวมกำหนดต้องไม่เกินร้อยละ 20 ซึ่งพื้นที่อาคารที่ออกแบบนี้ (26,125.30 ตารางเมตร) คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินโครงการที่เพิ่มเท่ากับร้อยละ 7.94865 (คำนวณจาก $(26,125.30 - 24,201.60) * 100 / 24,201.60$)

2.5 ระยะการก่อสร้างโครงการ

2.5.1 ขั้นตอนในการก่อสร้างโครงการ

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ได้ออกแบบอาคารให้สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้ โครงการได้รื้อถอนพื้นที่เก็บของชั่วคราว และพื้นที่จอดรถของสำนักงานขายเรียบร้อยแล้ว โดยปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานสถาปัตยกรรม และตกแต่งภายในอาคาร

แผนในการดำเนินการก่อสร้าง โดยโครงการจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างภายหลังจากได้รับอนุญาตก่อสร้างโครงการจะใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 36 เดือน ทั้งนี้จากการก่อสร้างจริงใช้เวลาในการก่อสร้าง 30 เดือน โดยมีขั้นตอนการก่อสร้างแสดงดังภาพที่ 2.3

แผนงานและขั้นตอนงานก่อสร้างโครงการ

ขั้นตอนงานก่อสร้าง	ระยะรื้อถอน	ระยะก่อสร้าง																																				
	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
1. การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม																																						
2. การก่อสร้างโครงการ																																						
2.1 งานเสาเข็มและงานฐานราก																																						
2.2 งานโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภค																																						
2.3 งานตกแต่ง และเก็บทำความสะอาด																																						

ที่มา : บริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด, 2564

ภาพที่ 2.3 แผนการก่อสร้างโครงการ



2.5.2 บ้านพักคนงานก่อสร้าง

ในการก่อสร้างโครงการจะใช้คนงานจำนวนทั้งสิ้น 500 คน โดยคนงานทั้งหมดจะพักอาศัยอยู่ นอกพื้นที่โครงการ ซึ่งผู้รับเหมาจะเป็นผู้จัดหาที่พักให้กับคนงานและรถบริการรับส่งคนงาน นอกจากนี้ผู้รับเหมาจะต้องควบคุมดูแลการพักอาศัยของคนงานให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย และไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียงบริเวณบ้านพักคนงาน

2.5.3 การจัดการบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

ในการก่อสร้างโครงการจะใช้คนงานจำนวนทั้งสิ้น 500 คน มีการจัดการพื้นที่ก่อสร้าง ดังนี้

2.5.3.1 น้ำใช้

น้ำใช้สำหรับโครงการในช่วงก่อสร้าง จะใช้น้ำจากการประปานครหลวง สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิทโดยน้ำใช้ในช่วงก่อสร้างสามารถจำแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ น้ำใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคของคนงานก่อสร้าง (ไป-กลับ ไม่มีการพักค้างคืนในพื้นที่ก่อสร้าง) และน้ำใช้เพื่อการก่อสร้าง รวมปริมาณการใช้น้ำในช่วงก่อสร้างประมาณ 35.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน รายละเอียดดังนี้

1) น้ำใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคของคนงานก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

ประเมินได้จากค่ามาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนดโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้มีอัตราการใช้น้ำไม่น้อยกว่า 50 ลิตร/คน/วัน

2) น้ำใช้เพื่อการก่อสร้าง

น้ำใช้เพื่อการก่อสร้าง ได้แก่ น้ำใช้เพื่อการผสมปูนซีเมนต์ การฉีดพรมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง การทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ เป็นต้น โดยส่วนนี้จะมีประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

2.5.3.2 การบำบัดน้ำเสีย

1) ปริมาณน้ำเสีย

โครงการใช้คนงานก่อสร้างสูงสุดจำนวน 500 คน ซึ่งในเขตพื้นที่ก่อสร้างโครงการได้จัดให้มีห้องน้ำไว้ในพื้นที่โครงการจำนวน 25 ห้อง และเนื่องจากคนงานไม่ได้พักในพื้นที่โครงการ ดังนั้นปริมาณน้ำเสียจากห้องน้ำจะมีประมาณ 25.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คำนวณจากร้อยละ 100 ของปริมาณน้ำใช้) ทั้งนี้ จะไม่นำน้ำใช้ในส่วนของการก่อสร้างมาคิดรวม เนื่องจากส่วนใหญ่หมดไปกับขั้นตอนการก่อสร้าง ส่วนที่เหลือซึ่งมีปริมาณเล็กน้อยปล่อยให้ซึมลงดินและแห้งไปเองตามธรรมชาติ โดยโครงการจะจัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร/วัน สามารถรองรับน้ำเสียจากห้องน้ำที่จะเกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการได้อย่างเพียงพอ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการต่อไป

2.5.3.3 การระบายน้ำ

ในการก่อสร้างโครงการกรณีที่ดินตก โครงการจะควบคุมการระบายน้ำ โดยจัดให้มีท่อระบายน้ำชั่วคราว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.4 เมตร ความลาดเอียง 1 : 200 รอบพื้นที่โครงการ รวบรวมน้ำเข้าสู่บ่อดักขยะเพื่อให้เศษดินตกตะกอน และกำจัดขยะที่ปนมากับน้ำ ก่อนระบายน้ำจากบ่อดักขยะ ออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้การระบายน้ำสามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะก่อสร้าง โครงการจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพท่อระบายน้ำ บ่อดักน้ำชั่วคราว และตะแกรงดักเศษขยะไม่ให้มีวัสดุหรือสิ่งของร่วงลงไปกีดขวางการระบายน้ำ

2.5.3.4 การคมนาคม

ในช่วงก่อสร้างคาดว่าจะมีปริมาณรถเข้า-ออกโครงการ ได้แก่ รถรับ-ส่งเจ้าหน้าที่และคนงานก่อสร้างสูงสุดโดยใช้รถโดยสารขนาดกลาง (6 ล้อ) จำนวน 20 เที่ยว/วัน (25 คน/เที่ยว) และรถขนส่งดินและวัสดุก่อสร้างสูงสุดโดยใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อ) จำนวน 15 เที่ยว/วัน โดยโครงการจัดให้มีที่จอดรถและทางวิ่งรถโดยรอบโครงการ นอกจากนี้โครงการได้วางแผนให้ทำการขนส่งนอกช่วงเวลาเร่งด่วน และจัดหาที่พักรถคนงานให้ใกล้กับพื้นที่โครงการ เพื่อลดปัญหาการจราจรของโครงข่ายการจราจรโดยรอบพื้นที่โครงการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย เพื่อคอยอำนวยความสะดวก ด้านการจราจร เมื่อมีการเข้า-ออกโครงการ

2.5.3.5 การจัดการขยะมูลฝอย

1) มูลฝอยจากกิจกรรมการรื้อถอน

มูลฝอยจากกิจกรรมการรื้อถอนของสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่โครงการ ได้แก่ พื้นที่เก็บของชั่วคราว พื้นที่จอดรถของสำนักงานขาย โดยมีพื้นที่สิ่งปลูกสร้างในการรื้อถอนขนาดพื้นที่ 336.24 ตารางเมตร โดยทำการประเมินจากวัสดุหลักที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร พร้อมทั้งกำหนดวิธีการกำจัดมูลฝอยแต่ละประเภท ซึ่งมีแนวทางดังนี้

- (1) บริษัทผู้พัฒนาโครงการนำกลับมาใช้ใหม่ในการก่อสร้างโครงการอื่น ได้แก่ เหล็ก ไม้
- (2) การส่งกำจัดที่ศูนย์กำจัดและแปรรูปมูลฝอยอ่อนนุช ได้แก่ คอนกรีต
- (3) ประสานไปยังบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้มารับไปกำจัด ได้แก่ ยิปซัมบอร์ด กระຈก
- (4) ประสานไปยังผู้บริการรับซื้อของเก่ามารับไปรีไซเคิล ได้แก่ เหล็ก ท่อ สายไฟ

2) มูลฝอยจากกิจกรรมช่วงก่อสร้าง

2.1) ปริมาณมูลฝอยจากการสร้าง

มูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างอาคาร ที่มีพื้นที่ใช้สอย ประมาณ 26,125.30 ตารางเมตร ทำการประเมินจากวัสดุหลักที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร พร้อมทั้งกำหนดวิธีการกำจัดมูลฝอยแต่ละประเภท ซึ่งมีแนวทางดังนี้

- (1) บริษัทรับเหมาก่อสร้างนำกลับมาใช้ใหม่ในการก่อสร้างโครงการอื่น ได้แก่ เหล็ก ไม้
- (2) การส่งกำจัดที่ศูนย์กำจัดและแปรรูปมูลฝอยอ่อนนุช ได้แก่ คอนกรีต และอิฐ
- (3) ประสานไปยังบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้มารับไปกำจัด ได้แก่ กระเบื้อง เซรามิก ยิปซัมบอร์ด เศษไม้ กระฉก ฝ้าเพดานที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
- (4) ประสานไปยังผู้บริการรับซื้อของเก่ามารับไปรีไซเคิล ได้แก่ เหล็ก ท่อ สายไฟ ท่อ PVC ต่างๆ

2.2) การจัดการขยะจากการก่อสร้าง

การจัดการมูลฝอยแต่ละประเภทมีดังนี้

(1) มูลฝอยจากกิจกรรมก่อสร้างที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ซ้ำได้ เช่น ไม้แบบและเหล็กเส้น มีการจัดการดังนี้

(1.1) ไม้แบบ โดยทั่วไปไม้แบบจะถูกนำกลับมาใช้งานซ้ำได้เกือบทั้งสิ้น ซึ่งในการใช้งานนั้นส่วนใหญ่ผู้รับเหมาจะส่งไม้ยาวมาใช้งาน และตัดให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ใช้ โดยไม้ที่ถูกใช้แล้วจะนำมาเก็บไว้เพื่องานอื่นที่เหมาะสมต่อไปในภายหลัง ทั้งนี้ในการใช้ไม้ซ้ำในส่วนของงานอื่น อาจจะต้องตัดให้สั้นจนกระทั่งขนาดสั้นลงเป็นเศษไม้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้อีกจะถูกนำไปกำจัด สำหรับไม้แบบประเภท ไม้อัดที่ใช้ในงานก่อสร้างจะมีไม้อัดแบบธรรมดาที่ปกติใช้ซ้ำได้ประมาณ 3-4 ครั้ง ส่วนอีกประเภท ได้แก่ ไม้อัดดำเป็นไม้อัดที่เคลือบด้วยสารอีพอกซี (Epoxy) จะสามารถใช้งานซ้ำได้มากถึง 5-6 ครั้ง และมีราคาแพงกว่า ไม้อัดธรรมดามากกว่า 2 เท่า ทั้งนี้ การใช้ซ้ำของไม้แบบใช้ได้หลายครั้งหรือไม่ ส่วนใหญ่ขึ้นกับการบริหารจัดการของโครงการ ซึ่งถ้ามีการวางแผนการใช้วัสดุที่ดีจะช่วยลดต้นทุนและปริมาณการเกิดมูลฝอยชนิดที่เป็นไม้ได้มาก

(1.2) เหล็กเส้น เศษเหล็กที่สามารถนำไปใช้ซ้ำได้คือเหล็กเส้นที่ตัดไปใช้งานแล้วเหลือเศษขนาดสั้นลง จะเก็บรวบรวมไว้สำหรับใช้ในงานต่อไปที่ต้องการใช้เหล็กเส้นขนาดสั้น เช่น การนำไปใช้ในก่อสร้างพักของคนงานหรือสำนักงานในสถานที่ก่อสร้าง หรือการนำเศษเหล็กเส้นไปเก็บรวบรวมไว้ในโกดังที่รวบรวมเศษวัสดุของผู้พัฒนาโครงการ เพื่อเก็บไว้ใช้ในโครงการก่อสร้างอื่นๆ ที่เหมาะสมต่อไป

(2) มูลฝอยที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ มีการจัดการดังนี้

(2.1) ส่งกำจัดที่ศูนย์กำจัดและแปรรูปมูลฝอยอ่อนนุช ได้แก่ คอนกรีตและอิฐ โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์ฯ ซึ่งโครงการได้ประสานไปยังกองโรงงานกำจัดมูลฝอยสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อยืนยันการจัดเก็บมูลฝอยจากกิจกรรมก่อสร้าง ดังแสดงสำเนาหนังสือรับรองการอนุญาตให้ส่งมูลฝอยวัสดุก่อสร้างจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ จากกองกำจัดมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1105/1384 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ซึ่งกองกำจัดมูลฝอยมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ในด้านการกำจัดมูลฝอยจากการก่อสร้าง รื้อถอนสิ่งก่อสร้างและนำกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycling) ที่โรงกำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ตั้งอยู่ในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ซอยอ่อนนุช 86 ถนนอ่อนนุช เขตประเวศ กรุงเทพมหานครสามารถรองรับมูลฝอยจากการก่อสร้างได้วันละ 500 ตัน (เฉพาะคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังอิฐมวลเบา ผนังอิฐบล็อก ผนังอิฐมอญ และผนังปูนเท่านั้น) ซึ่งโครงการสามารถนำส่งมูลฝอยดังกล่าวได้ในวันและเวลาราชการ เพื่อจะได้นำเข้ากระบวนการแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมีค่าบริการกำจัดเศษวัสดุก่อสร้าง ตันละ 500 บาทตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ พ.ศ. 2543

(2.2) ให้บริษัทรับกำจัดที่มีใบอนุญาตมาจัดเก็บ เช่น บริษัท สุธีรีไซเคิล จำกัด บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด เป็นต้น ได้แก่ กระเบื้องเซรามิก ยิบซัมบอร์ด เศษ ไม้ กระจก ฝ้าเพดานที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

(2.3) ให้ประสานไปยังผู้บริการรับซื้อของเก่ามารับไปรีไซเคิล ได้แก่ เหล็ก สายไฟ ท่อ PVC ต่างๆ

3) ดินส่วนเกินจากงานเสาเข็ม งานฐานราก และงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน

การขุดดินเพื่อการก่อสร้างโครงการ จะมีปริมาณดินขุด แบ่งออกเป็น

- ดินขุดจากงานเสาเข็ม ปริมาณ 5,920.64 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะมีการปนเปื้อนสารเคมี(เบนโทไนท์) ปริมาณ 19.97 ลูกบาศก์เมตร (คำนวณจากการใช้เบนโทไนท์ 2.0 กิโลกรัม/ดินขุด 1 ลูกบาศก์เมตร) ดังนั้น ปริมาณดินขุดจากงานเสาเข็มที่ มีการปนเปื้อนเบนโทไนท์ 5,940.61 ลูกบาศก์เมตร (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของเบนโทไนท์ (Material Safety Data Sheet ; MSDS))
- ดินขุดจากงานฐานราก และงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน ปริมาณ 6,923.65 ลูกบาศก์เมตร

โครงการจะมีการนำดินที่ขุดมาปรับถมภายในพื้นที่โครงการ เท่ากับ 3,613.28 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น จะมีดินที่ขนออกจากพื้นที่โครงการปริมาณ 9,231.01 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ทางผู้รับเหมาจะนำดินไปทิ้งยังสถานที่ทิ้งดิน บริเวณแขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ดังภาคผนวกที่ 9

ทั้งนี้โครงการจะทำการถมดินที่นำมาทิ้งในบริเวณดังกล่าวให้มีระดับ + 1.06 เมตร (สูงจากระดับพื้นดินเดิม 2.00 เมตร) ซึ่งจะทำให้สามารถรองรับดินส่วนเกินที่จะนำมาทิ้งได้ทั้งสิ้น 9,231.01 ลูกบาศก์เมตร (คำนวณจาก $4,615.505 \times 2.00 = 9,231.01$ ลูกบาศก์เมตร) ดังนั้น จึงสามารถรองรับดินส่วนเกินในช่วงทำเสาเข็มและฐานรากของโครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ที่ปริมาณ 9,231.01 ลูกบาศก์เมตรได้อย่างเพียงพอ

อย่างไรก็ตาม โครงการได้มีการกำหนดมาตรการฯ เพื่อป้องกันไม่ให้ดินที่จะนำมาทิ้งส่งผลกระทบต่อบริเวณพื้นที่ข้างเคียง ดังนี้

- บริเวณพื้นที่ทิ้งดินส่วนเกินจากการก่อสร้างโครงการ ต้องมีแนวกันชนอยู่ห่างจากขอบเขตที่ดิน 10 เมตร โดยจัดให้มีรั้วรอบแนวเขตที่ดินทุกด้านเพื่อกันขอบเขตพื้นที่อย่างเป็นทางการเป็นสัดส่วนสำหรับพื้นที่ทิ้งดินและเพื่อป้องกันการพังทลายหรือการชะล้างของดินไปยังลำรางสาธารณะ รวมถึงพื้นที่ข้างเคียง
- ในการทิ้งดินบริเวณจุดทิ้งดินส่วนเกินจากการก่อสร้างโครงการ ต้องจัดให้มีวิศวกรควบคุมดูแลกิจกรรมดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงให้น้อยที่สุด

4) มูลฝอยเกิดจากกิจกรรมของคนงาน

มูลฝอยที่เกิดขึ้น ได้แก่ กระดาษ กระจกพลาสติก และเศษอาหาร ผู้รับเหมาจะจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จำนวน 23 ถัง (แบ่งเป็น ถังรองรับมูลฝอยเปียก จำนวน 10 ถัง ถังรองรับมูลฝอยทั่วไปจำนวน 4 ถัง ถังรองรับมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ (มูลฝอยรีไซเคิล) จำนวน 6 ถัง และถังรองรับมูลฝอยอันตราย จำนวน 3 ถัง) วางไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อเก็บรวบรวมมูลฝอยทั้งหมดและสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยได้อย่างเพียงพอ ได้นาน 3-15 วัน เพื่อให้รถขนมูลฝอยของสำนักงานเขตวัฒนามาเก็บขนกำจัดต่อไป

2.5.3.6 การใช้ไฟฟ้า

การก่อสร้างโครงการ จะขอใช้บริการจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เขตบางกะปิ โดยโครงการจะติดตั้งหม้อแปลงและมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว สำหรับใช้ในการก่อสร้างโครงการ ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เขตบางกะปิมีความสามารถในการให้บริการได้อย่างทั่วถึง จึงสามารถให้บริการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่โครงการในช่วงก่อสร้างได้อย่างเพียงพอ

2.5.3.7 การป้องกันอัคคีภัย

ช่วงการก่อสร้างโครงการ จะใช้เวลาก่อสร้างโดยประมาณ 36 เดือน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการทำงานของเครื่องจักร และเครื่องยนต์ โดยในการใช้เครื่องจักร เครื่องมือหรืออุปกรณ์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ อาจเกิดปัญหาเนื่องจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย รวมถึงการสูบบุหรี่ของคนงานก่อสร้าง หากทำในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม เช่น พื้นที่ที่อาจจะมีสารไวไฟชนิดละลาย (Solvent) ก็อาจเป็นเหตุให้เกิดปัญหาอัคคีภัยตามมา

ทั้งนี้โครงการกำหนดให้มีมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอัคคีภัยและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในพื้นที่ก่อสร้าง ตามกฎกระทรวง **“กำหนดมาตรฐานการในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 หมวด 3 ส่วนที่ 2 การป้องกันอัคคีภัย”** ซึ่งผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องระมัดระวังและมีการควบคุมดูแลไม่ให้เกิดขึ้น โดยจัดให้มีพื้นที่สูบบุหรี่เป็นสัดส่วน มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดี และพร้อมใช้งาน และจัดให้มีถังดับเพลิงเคมี แบบมือถือประจำในพื้นที่ก่อสร้างที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกเมื่อจำเป็น เพื่อป้องกันการลุกลามของเพลิงไหม้ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในพื้นที่โครงการ และต้องมีการขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช้งานออกจากพื้นที่ก่อสร้างเพื่อไม่ให้แหล่งเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นมาตรการทั่วไปที่สามารถปฏิบัติได้ อีกทั้งโครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้านอุบัติเหตุต่อคนงาน โดยกำหนดตามกระทรวง **“กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้าง พ.ศ. 2551 หมวด 3 ส่วนที่ 2 การป้องกันอัคคีภัย”**

2.6 รายละเอียดภายในโครงการ

2.6.1 จำนวนผู้พักอาศัยและจำนวนพนักงานในโครงการ

ปริมาณผู้พักอาศัยภายในโครงการ ประเมินโดยใช้ตามค่ามาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดให้ “ห้องชุดพักอาศัยขนาดพื้นที่ใช้สอยแต่ละหน่วย (ห้อง) ไม่เกิน 35 ตารางเมตร ใช้เกณฑ์จำนวนผู้พักอาศัย 3 คน และพื้นที่ใช้สอยแต่ละหน่วย (ห้อง) มากกว่า 35 ตารางเมตร ใช้เกณฑ์ผู้พักอาศัย 5 คนขึ้นไป” ทั้งนี้ หากใช้พื้นที่ใช้สอยในแต่ละห้องพักภายในโครงการมีขนาดมากกว่า 35 ตารางเมตร ในการประเมินจำนวนผู้พักอาศัยภายในโครงการ จะคำนึงถึงจำนวนห้องนอนในแต่ละห้องพักประกอบด้วย โดยกำหนดให้ 1 ห้องนอน มีผู้พักอาศัย 2 คน

2.6.2 ระบบน้ำใช้

1) แหล่งน้ำใช้

โครงการมีความต้องการน้ำใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค 339.83 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือ 14.16 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ซึ่งแหล่งน้ำใช้ของโครงการมาจากการประปานครหลวง สำนักงานประปาสุขุมวิท โดยโครงการจะต่อท่อประปาจากการประปามิเตอร์ เพื่อรับน้ำเข้าสู่โครงการและจ่ายน้ำไปยังถังเก็บน้ำใต้ดินของอาคาร จากนั้นจะทำการสูบน้ำจากถังเก็บน้ำใต้ดินไปยังถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า โดยน้ำจากถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า ดังกล่าวจะถูกจ่ายเข้าสู่ระบบจ่ายน้ำใช้ภายในพื้นที่ในแต่ละชั้นต่อไป

2) ปริมาณน้ำใช้

การประเมินปริมาณน้ำใช้ของโครงการในแต่ละวัน ทำการประเมินจากค่ามาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ห้องชุดพักอาศัยที่มีพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 35 ตารางเมตร ใช้เกณฑ์จำนวนผู้พักอาศัย 3 คน และห้องชุดพักอาศัยที่มีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 35 ตารางเมตร ในการประเมินจำนวนผู้พักอาศัยภายในโครงการ จะคำนึงถึงจำนวนห้องนอนในแต่ละห้องพักประกอบด้วย โดยกำหนดให้ห้องนอนคู่ประเมินให้มีผู้พักอาศัย 2 คน/ห้อง และห้องนอนเดี่ยวประเมินให้มีผู้พักอาศัย 1 คน/ห้อง แต่หากพบว่าเมื่อประเมินแล้ว มีผู้พักอาศัยน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะใช้ตามค่าที่กำหนดแทน ซึ่งจากการประเมิน พบว่าโครงการจะมีความต้องการใช้น้ำรวมทั้งสิ้น 339.83 ลูกบาศก์เมตร/วัน

3) การสำรองน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค

โครงการจะจัดให้มีการสำรองน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค ไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 2 ถัง ขนาดความจุรวม 384.47 ลูกบาศก์เมตร และถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า จำนวน 2 ถัง ขนาดความจุ 83.93 ลูกบาศก์เมตร

4) การสำรองน้ำดับเพลิง

โครงการจะจัดให้มีการสำรองน้ำดับเพลิง ไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 1 ถัง ขนาดความจุ 132.91 ลูกบาศก์เมตรและสำรองน้ำดับเพลิงที่ถังเก็บน้ำชั้น duct floor ปริมาณรวม 91.42 ลูกบาศก์เมตร

5) การทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง

ความปลอดภัยสำหรับการบริโภคเพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้พักอาศัย และจะต้องทำความสะอาด ถังเก็บน้ำสำรองใต้ดิน และชั้นดาดฟ้า ทุกๆ 6 เดือน เพื่อป้องกันตะกอน (Sludging) และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เล็ดลอดเข้าไปแล้วทำให้เกิดการปนเปื้อนของน้ำภายในถังเก็บน้ำสำรองใต้ดินและชั้นดาดฟ้า รวมทั้งป้องกันโรค waterborne สำหรับการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำดังกล่าว โครงการกำหนดให้มีการทำความสะอาด ถังเก็บน้ำโดยมีวิธีล้างทำความสะอาด ได้แก่ ใช้เครื่องฉีดน้ำความดันสูง เพื่อฉีดล้างสิ่งสกปรกออก จากถังเก็บน้ำสำรองใต้ดิน และถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า จนสะอาด แล้วใช้เครื่องสูบน้ำสุญญากาศเอาตะกอนออกจากถังเก็บน้ำจนหมด

2.6.3 การบำบัดน้ำเสีย

1) ปริมาณน้ำเสีย

น้ำเสียของโครงการ ประกอบด้วย น้ำโสโครกจากห้องน้ำ น้ำเสียจากการอาบน้ำ และน้ำเสียจากการประกอบอาหารของแต่ละห้องพัก น้ำเสียจากการล้างห้องพักขยะ โดยปริมาณน้ำเสียคิดเป็นร้อยละ 100 ของปริมาณน้ำใช้ (ไม่รวมน้ำจากสระว่ายน้ำ และน้ำรดน้ำต้นไม้) ซึ่งจากการประเมิน พบว่า โครงการจะมีปริมาณน้ำเสียรวม 336.38 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

2) รายละเอียดและขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย

2.1) ระบบบำบัดน้ำเสีย

โครงการจัดให้มีระบบน้ำเสีย 1 ชุด เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge Process) มีปริมาตรรวมของบ่อบำบัดน้ำเสีย 350.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สามารถรองรับน้ำเสียของโครงการได้อย่างเพียงพอ (มากกว่า 336.38 ลูกบาศก์เมตร)

โดยระบบบำบัดน้ำเสีย มีส่วนประกอบ ดังนี้ บ่อดักไขมัน บ่อแยกกาก บ่อปรับสมดุล บ่อเติมอากาศ บ่อดกตะกอน บ่อเก็บตะกอน และบ่อฟักน้ำใส โดยน้ำทิ้งของโครงการจะไหลเข้าสู่บ่อดักขยะและระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการต่อไป

2.2) การจัดการละอองน้ำ

จุลินทรีย์ ซึ่งได้แก่ แบคทีเรียและเชื้อรา ภายในบ่อเติมอากาศและบ่อตกตะกอน/เก็บตะกอน อาจเกาะมากับละอองน้ำ (Aerosol) ที่ไหลผ่านท่อระบายอากาศออกจากระบบบำบัดน้ำเสียแพร่กระจายออกสู่ภายนอก โดยแบคทีเรียและเชื้อราดังกล่าวจะกระจายอยู่ในอากาศหรือทางฝอยละอองน้ำ (Aerosol) ได้ การสัมผัสหรือหายใจเข้าไป อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยภายในโครงการได้ โครงการจะบำบัด Aerosol ที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยอาศัยจุลินทรีย์ในดินเป็นตัวดูดซับ

2.3) การจัดการก๊าซมีเทน

ก๊าซมีเทนจากระบบบำบัดน้ำเสียที่ระบายสู่ภายนอก จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาวะเรือนกระจก ซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้น จึงนับว่าเป็นสารที่มีผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนเพื่อลดผลกระทบโลกร้อน โครงการจัดให้มีการจำกัดก๊าซมีเทนที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งออกแบบให้มีการกำจัดก๊าซมีเทนด้วยวิธีติดตั้งบ่อบุญหมักสำหรับกำจัดมีเทน โดยปล่อยให้ก๊าซมีเทนระเหยผ่านดินในบ่อ

2.6.4 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

ระบบระบายน้ำโครงการ มีรายละเอียดดังนี้

1) ระบบระบายน้ำฝนจากหลังคาและระเบียง

(1) **หัวรับน้ำฝน (RD)** ทำหน้าที่รับน้ำฝนจากหลังคาอาคาร โดยโครงการออกแบบให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร

(2) **หัวรับน้ำฝน (FD)** ทำหน้าที่รับน้ำฝนจากระเบียงหอพัก โดยโครงการออกแบบให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร

(3) **หัวรับน้ำฝน (RL)** ทำหน้าที่รวบรวมน้ำฝนจากหลังคาจากหัวรับน้ำฝน (RD) เพื่อไหลลงสู่บ่อพักน้ำ (Manhole) และท่อระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการต่อไป โดยโครงการออกแบบให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร

2) ระบบระบายน้ำเสียภายในอาคาร

(1) **ท่อระบายน้ำเสีย (Waste Pipe)** ทำหน้าที่ในการรับน้ำเสียจากการอาบน้ำและอื่นๆ เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย โดยโครงการออกแบบให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร

(2) **ท่อระบายน้ำโสโครก (Soli Pipe)** ทำหน้าที่ในการรับน้ำโสโครกจากห้องน้ำในส่วนต่างๆ เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย โดยโครงการออกแบบให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร

(3) **ท่อระบายน้ำจากการประกอบอาหาร (Kitchen Pipe)** ทำหน้าที่ระบายน้ำจากการประกอบอาหารของแต่ละห้องพักเข้าสู่ถังดักไขมัน ก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย โดยโครงการออกแบบให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร

3) ระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร

ระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร จะเป็นระบบแยกน้ำฝนและน้ำเสีย กล่าวคือ

(1) **น้ำฝน** ระบายลงสู่ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความลาดเอียง 1 : 200 ซึ่งก่อนการพัฒนาโครงการมีปริมาณน้ำฝน เท่ากับ 0.020 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (อัตราการระบายน้ำสูงสุดที่สามารถระบายออกนอกโครงการได้) และหลังการพัฒนาโครงการมีปริมาณน้ำฝน เท่ากับ 0.082 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งโครงการจัดให้มีการกักเก็บน้ำที่บ่อหน่วงน้ำสำหรับหน่วงน้ำฝนให้ได้ปริมาตร 237.0 ลูกบาศก์เมตร ออกแบบให้มีอัตราการระบายน้ำออกนอกโครงการเท่ากับ 0.011 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายก่อนการพัฒนาโครงการ (ไม่เกิน 0.020 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) ทั้งนี้อัตราการระบายน้ำออกนอกโครงการ พบว่า จะมีปริมาณน้ำหลากส่วนเกิน เท่ากับ 237.0 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้นบ่อหน่วงน้ำจำนวน 2 บ่อมีปริมาตรรวมทั้งสิ้น 267.80 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากที่เพิ่มขึ้นหลังจากการพัฒนาโครงการได้อย่างเพียงพอ (มากกว่า 237.00 ลูกบาศก์เมตร ผ่าน) แล้วระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ โดยการระบายน้ำออกนอกโครงการนั้นจะใช้เครื่องสูบน้ำชนิด Submersible Pump จำนวน 2 เครื่อง ขนาด 0.011 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (โดยให้ทำงาน 1 เครื่อง และสำรอง 1 เครื่อง) และเมื่อรวมน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียแล้ว โดยใช้เครื่องสูบน้ำจำนวน 2 ชุด ชุดละ 0.45 ลูกบาศก์เมตร/นาที่ (ใช้งาน 1 ชุด สำรอง 1 ชุด) จะมีอัตราการระบายน้ำเท่ากับ 0.0185 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายก่อนการพัฒนาโครงการ (ไม่เกิน 0.02 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนการพัฒนาโครงการ (0.020 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) เพื่อประโยชน์ในการชะลอการระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม

(2) **น้ำเสีย** จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำ/ บำบัดให้น้ำเสียที่จะระบายออกนอกโครงการมีคุณภาพน้ำเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (พ.ศ. 2548) โดยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจะกักเก็บไว้บ่อสูบน้ำออก และโครงการจะระบายน้ำทิ้งโดยใช้ปั๊มสูบน้ำ 2.20 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง (ทำงาน 1 เครื่อง และ สำรอง 1 เครื่อง) ขนาดปั๊มสูบน้ำ 0.45 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระบายลงสู่ท่อระบายน้ำทิ้ง หลังจากนั้นเข้าบ่อพักระบายน้ำแบบมีตะแกรงดักขยะและระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนด้านหน้าโครงการ

2.6.5 การจัดการมูลฝอย

ในระยะดำเนินการโครงการคาดว่าจะมีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 1,594.00 กิโลกรัม/วัน โดยสามารถแบ่งเป็นปริมาณมูลฝอยออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

- มูลฝอยย่อยสลายได้ประมาณ 797.00 กิโลกรัม/วัน (คิดเป็นร้อยละ 50 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด)
- มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ (มูลฝอยรีไซเคิล) ประมาณ 478.20 กิโลกรัม/วัน (คิดเป็นร้อยละ 30 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด)
- มูลฝอยทั่วไปประมาณ 270.98 กิโลกรัม/วัน (คิดเป็นร้อยละ 17 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด)
- มูลฝอยอันตรายประมาณ 47.82 กิโลกรัม/วัน (คิดเป็นร้อยละ 3 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด)

2.6.6 ระบบไฟฟ้า

โครงการจะรับกระแสไฟฟ้ามาจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เขตบางกะปิ ซึ่งเป็นระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้านครหลวง โดยมีรายละเอียดการติดตั้งระบบไฟฟ้า ดังนี้

1) ระบบไฟฟ้าปกติ โครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้า 2,303.68 kVA โดยผังระบบจ่ายไฟฟ้าของโครงการ และรายการคำนวณปริมาณไฟฟ้า อุปกรณ์หลักสำหรับระบบแจกจ่ายไฟฟ้าปกติ ประกอบด้วย สวิตช์บอร์ดแรงสูงชนิดติดตั้งภายในอาคาร สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ และหม้อแปลงไฟฟ้า แปลงไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้านครหลวงขนาด 24 KV ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าชนิด Dry Type ขนาด 1,250 kVA จำนวน 2 ชุด แปลงไฟฟ้าให้เป็น 240/416 V เพื่อจ่ายไปยังโหลดต่างๆ ในภาวะปกติ โดยตำแหน่งหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งไว้ในห้องเครื่องไฟฟ้า ชั้นที่ 2 ของอาคารโครงการ ดังแสดงในรูปที่ 2.6.6-2

2) ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน โครงการมีการติดตั้ง Emergency Light ขนาด 12/24 V สามารถสำรองไฟได้นาน 2 ชั่วโมง สำหรับใช้ในระบบแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออก และโครงการมีเครื่องกำเนิดสำรองฉุกเฉินชนิดน้ำมัน ขนาด 750 kVA จำนวน 1 ชุด สามารถสำรองไฟได้นาน 8 ชั่วโมง โดยติดตั้งไว้ในห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ชั้นที่ 2 ของอาคารโครงการ

สำหรับตำแหน่งหม้อแปลงไฟฟ้า ตั้งอยู่ในห้องเครื่องไฟฟ้าหลัก บริเวณชั้นที่ 2 ของอาคารโครงการ โดยในการติดตั้งโครงการจะตรวจสอบกับมาตรฐานการติดตั้งหม้อแปลงของ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย, 2556)

2.6.7 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย

โครงการมีลักษณะเป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ขนาดความสูง 36 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ระดับความสูง 148.05 เมตร (ความสูงวัดจากระดับพื้นดินถึงระดับสูงสุด) มีจำนวนห้องชุดเพื่อการพักอาศัย จำนวน 493 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) จำนวน 1 ห้อง มีพื้นที่ใช้สอยของอาคาร เท่ากับ 26,125.30 ตารางเมตร ซึ่งมีพื้นที่เกิน 10,000 ตารางเมตร จัดเป็นอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ โดยในการออกแบบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย โครงการได้ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ว.ส.ท.) และ National Fire Protection Association (NFPA) โดยเฉพาะกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือตนเองกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ก่อนที่จะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งผู้ออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการมีคุณสมบัติครบถ้วนและถูกต้องตามกฎหมายกำหนด

2.6.8 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

1) ระบบระบายอากาศ

1.1) ระบบระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ

โครงการจะมีการระบายอากาศเป็นแบบธรรมชาติ โดยบริเวณพื้นที่ที่มีผนังด้านนอกอาคารที่เปิดสู่ภายนอกอาคารได้ โดยจัดให้มีพื้นที่ช่องเปิดไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่

1.2) ระบบระบายอากาศโดยวิธีกล

โครงการจะจัดให้มีระบบระบายอากาศโดยวิธีกล โดยติดตั้งพัดลมระบายอากาศไว้บริเวณต่าง ๆ ของอาคาร ได้แก่ ห้องปั้มน้ำ ห้องควบคุม ห้องพัสดุฝอยย่อยสลایได้ ห้องพัสดุฝอยทั่วไป ห้องพัสดุฝอยรีไซเคิล ห้องพัสดุฝอยอันตราย ห้องสำรองไฟฟ้า ที่จอดรถ และบริเวณโรงลิฟต์ดับเพลิง ติดตั้งระบบอัดอากาศภายในช่องบันไดหนีไฟที่สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้

2) ระบบปรับอากาศ

ระบบปรับอากาศของโครงการเป็นแบบ Air Cooled Split Type ติดตั้งภายในแต่ละชั้น โดยติดตั้งบริเวณโถงต้อนรับ ห้องนิติบุคคล ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) ห้องนั่งเล่น ห้องออกกำลังกาย สันทนาการ 1 ห้องสันทนาการ 2 มีขนาดความเย็นรวมประมาณ 700.30 ตันความเย็น

2.6.9 การคมนาคม

1) การเดินทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ

เส้นทางคมนาคมเข้า-ออกพื้นที่โครงการ จะใช้การคมนาคมทางบกโดยรถยนต์ ซึ่งโครงการจะมีทางเข้า-ออก จำนวน 1 แห่ง ความกว้าง 6.00 เมตร อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเชื่อมกับถนนซอยสุขุมวิท 59 สำหรับโครงการขายนาคมนาคมเข้า-ออกพื้นที่โครงการ

2) ถนนและที่จอดรถโครงการ

การจราจรภายในโครงการ มีถนนภายในโครงการกว้างอย่างน้อย 6 เมตร โดยรอบโครงการการจัดระบบจราจรภายในโครงการพิจารณาให้เป็นระบบเดินรถแบบทิศทางเดียวและสองทิศทาง เพื่อลดการติดกระแสดการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ พร้อมทั้ง มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ป้ายเตือน ป้ายจราจรสัญลักษณ์ บนพื้นผิวจราจรต่างๆ และเพิ่มติมสัญลักษณ์จราจรที่พื้นทางเข้า-ออกอย่างชัดเจน สำหรับที่จอดรถของโครงการ ทางโครงการได้จัดให้มีที่จอดรถรวมทั้งหมด 200 คัน แบ่งออกเป็นที่จอดรถยนต์อัตโนมัติ จำนวน 194 คัน และที่จอดรถยนต์สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา จำนวน 6 คัน (กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 กำหนดให้ "อาคารขนาดใหญ่ ให้มีที่จอดรถยนต์ตามจำนวนที่กำหนดของแต่ละประเภทของอาคารที่ใช้เป็นที่ประกอบกิจการในอาคารขนาดใหญ่นั้นรวมกัน หรือให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่อาคาร 120 ตารางเมตร เศษของ 120 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 120 ตารางเมตร ทั้งนี้ให้ถือที่จอดรถยนต์จำนวนที่มากกว่าเป็นเกณฑ์") ทั้งนี้ โครงการมีพื้นที่อาคารขนาดใหญ่ 23,646.33 ตารางเมตร ต้องจัดให้มีที่จอดรถ $23,646.33 / 120 = 198$ คัน ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าโครงการได้จัดให้มีจำนวนที่จอดรถอย่างเพียงพอและสอดคล้องกับกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว และสรุปจำนวนที่จอดรถในแต่ละชั้นสำหรับที่จอดรถโครงการจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้อย่างเพียงพอ โดยจะจัดให้ที่จอดรถยนต์สำหรับผู้พักอาศัยไว้ในบริเวณชั้น 1 เป็นที่จอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา จำนวน 6 คัน และชั้นที่ 2-ชั้นที่ 10 เป็นที่จอดรถยนต์แบบอัตโนมัติ จำนวน 194 คัน

การออกแบบทางเข้า-ออกโครงการ ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้าและทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ พ.ศ. 2531 โดย "การตัดคันหินทางเท้าหมายความว่า การตัดคันหินทางเท้าเพื่อทำทางเข้าออกในที่สาธารณะ โดยให้พื้นทางเข้าออกอยู่ระดับเดียวกับทางเท้าและลาดลงบรรจบกับผิวจราจรตรงขอบหิน มีความลาดชัน ร้อยละ 25 หรือมีส่วนลาดยาวไม่เกิน 75 เซนติเมตร รัศมีผายปากเท่ากับความกว้างของทางเท้า แต่ไม่เกิน 5 เมตร"

การออกแบบตำแหน่งติดตั้งระบบเคลื่อนย้ายรถด้วยเครื่องจักรกล ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544 ข้อ 103 ตำแหน่งติดตั้งระบบเคลื่อนย้ายรถด้วยเครื่องจักรกล จะต้องมียะทางเดินรถจากปากทางเข้าออกของรถ หรือปากทางเข้าของรถ ถึงอาคารจอดรถไม่น้อยกว่า 20 เมตร ยกเว้นกรณีอาคารจอดรถไม่เกิน 20 คัน ระยะทางดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่า 6 เมตร และในกรณีอาคารจอดรถเกิน 200 คันขึ้นไป ระยะทางดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่า 60 เมตร หรือพื้นที่จอดรถได้ไม่น้อยกว่า 10 คัน นั้น โครงการติดตั้งระบบเคลื่อนย้ายรถด้วยเครื่องจักรกล จะต้องมียะทางเดินรถจากปากทางเข้าออกของรถ 108.92 เมตร (ไม่น้อยกว่า 60 เมตร) สอดคล้องตามข้อกำหนดดังกล่าว

2.6.10 พื้นที่สีเขียว

การออกแบบพื้นที่สีเขียวจัดให้มีพื้นที่สีเขียวในแต่ละส่วนอย่างเพียงพอ โดยโครงการได้มีการออกแบบให้มีพื้นที่สีเขียวรวมทั้งหมด 1,597.00 ตารางเมตร

- **พื้นที่สีเขียวของโครงการ** แบ่งเป็นพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง ขนาด 883.50 ตารางเมตร จัดไว้บริเวณภายนอกอาคารทั้งหมด ทั้งนี้พื้นที่สีเขียวชั้นล่าง ที่โครงการนำมาคิดเป็นพื้นที่สีเขียวรวมของโครงการจะมีความกว้างของพื้นที่ปลูกไม่น้อยกว่า 1 เมตร ไม่ซ้อนทับกันงานระบบสาธารณูปโภคใต้ดินของโครงการ และอยู่นอกแนวอาคารปกคลุมดิน โดยพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง จัดให้เป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น ขนาด 476.00 ตารางเมตร พันธุ์ไม้ยืนต้นที่นำมาปลูก ได้แก่ เสม็ดแดง จิกน้ำ เสลา ปับ เลียน ตะแบกนา บุหง่าสำหรับ ชงโค มะฮอกกานี และจัดให้เป็นพื้นที่ปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดิน ได้แก่ ไทร เกาหลี หนวดปลาหมึกแคระ สนในพาย ขาไก่เขียว เขียวหมื่นปี เฟิร์นบอสตัน เสน่ห์จันทร์แดง เตยหอม จั๋งจีน สีนมัสการ ถั่วบราซิล กล้วยาลน้อย สะระแหน่ประดับ ย่ำหยาดดอกขาว ปริกฮอลล์แลนด์

- พื้นที่สีเขียวชั้น 33 ขนาด 116.75 ตารางเมตร ทั้งนี้ พื้นที่สีเขียวชั้น 33 ที่โครงการนำมาคิดเป็นพื้นที่สีเขียวรวมของโครงการจะอยู่นอกแนวอาคารปกคลุม

- พื้นที่สีเขียวชั้น 34 ขนาด 10.25 ตารางเมตร ทั้งนี้ พื้นที่สีเขียวชั้น 34 ที่โครงการนำมาคิดเป็นพื้นที่สีเขียวรวมของโครงการจะอยู่นอกแนวอาคารปกคลุม

- พื้นที่สีเขียวชั้น 35 ขนาด 121.50 ตารางเมตร ทั้งนี้ พื้นที่สีเขียวชั้น 35 ที่โครงการนำมาคิดเป็นพื้นที่สีเขียวรวมของโครงการจะอยู่นอกแนวอาคารปกคลุม

- พื้นที่สีเขียวชั้นดาดฟ้า 1 ขนาด 258.75 ตารางเมตร ทั้งนี้ พื้นที่สีเขียวชั้นดาดฟ้า 1 ที่โครงการนำมาคิดเป็นพื้นที่สีเขียวรวมของโครงการจะอยู่นอกแนวอาคารปกคลุม

- พื้นที่สีเขียวชั้นดาดฟ้า 2 ขนาด 206.25 ตารางเมตร ทั้งนี้ พื้นที่สีเขียวชั้นดาดฟ้า 2 ที่โครงการนำมาคิดเป็นพื้นที่สีเขียวรวมของโครงการจะอยู่นอกแนวอาคารปกคลุม

โดยพื้นที่สีเขียวชั้นดาดฟ้าโครงการเลือกปลูกกล้วยาลน้อย มีความหนาของชั้นดิน 0.30 เมตร (ไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร) ทั้งนี้ ความหนาดังกล่าวไม่รวมวัสดุที่ใช้รองปลูก

2.6.11 ความปลอดภัยภายในโครงการ

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) มีลักษณะเป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ขนาดความสูง 36 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ระดับความสูง 148.05 เมตร (ความสูงวัดถึงระดับสูงสุด) มีจำนวนห้องชุดเพื่อการพักอาศัย จำนวน 493 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) จำนวน 1 ห้อง คาดว่าจะมีจำนวนผู้พักอาศัย 1,584 คน พนักงานของโครงการ 10 คน รวมทั้งสิ้น 1,594 คน ซึ่งในการผ่านเข้า - ออกอาคารอาจส่งผลกระทบต่อในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยภายในโครงการ ดังนั้นโครงการจึงจัดให้มีระบบความปลอดภัยภายในโครงการ ดังนี้

1) ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อสามารถเฝ้าดูพื้นที่เพื่อป้องกันความปลอดภัยตามจุดต่าง ๆ โดยโครงการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดไว้บริเวณต่าง ๆ ภายในโครงการ ได้แก่ ทางเข้า-ออกโครงการ ส่วนต้อนรับ โถงทางเดิน โถงลิฟต์โดยสาร ลิฟต์โดยสาร ลิฟต์ดับเพลิง โถงลิฟต์ดับเพลิง ลิฟต์ดับเพลิง สระว่ายน้ำ ทางเดินภายในอาคารทุกชั้น และถนนภายในโครงการ

2) ระบบประตูคีย์การ์ด (Access Door) เป็นระบบที่ควบคุมการเข้า หรือ ออก อัตโนมัติใช้บัตรเป็นอุปกรณ์สำหรับเข้าผ่าน เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกเข้าออกภายในพื้นที่โครงการหรือภายในอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งโครงการติดตั้ง Gate Barrier Access Control ใกล้เคียงทางเข้า-ออกของโครงการ สำหรับการเข้าออกพื้นที่อาคารโครงการติดตั้งระบบ Access Control ด้วยระบบ keycard ซึ่งเป็นระบบควบคุมการเข้า-ออกด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ใช้กับบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือสมาร์ตการ์ดผู้ใช้จะถูกกำหนดสถานะในการเข้า-ออกในแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบข้อมูลวันเวลาของผู้ใช้ที่เข้า-ออกในพื้นที่นั้น โดยชั้นที่ 1 ติดตั้งภายในโถงระบบลิฟต์โดยสารและประตูลิฟต์ดับเพลิงของชั้น 1 ทั้งนี้ระบบประตูคีย์การ์ด จะตัดระบบอัตโนมัติในกรณีระบบเตือนอัคคีภัยทำงานสำหรับประตูบันไดหลักและบันไดหนีไฟทุกตัว (ST-01 และ ST-02) เป็นแบบผลักเข้าสู่อันใดได้อย่างเดียว ยกเว้นชั้นที่ 1 เป็นแบบผลักออกสู่ภายนอกได้อย่างเดียว

2.6.12 การจัดการสระว่ายน้ำ

โครงการออกแบบให้มีสระว่ายน้ำบริเวณชั้นที่ 11 ของโครงการ โดยโครงการเลือกการออกแบบสระว่ายน้ำเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือ ดังนั้น บริษัทที่ปรึกษาได้ประเมินความเหมาะสมรวมถึงหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะของสระว่ายน้ำของโครงการตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

ดังนั้น โครงการซึ่งเป็นอาคารชุดพักอาศัย มีกิจการหลักเพื่อการอยู่อาศัย สระว่ายน้ำของโครงการถือเป็นบริการให้กับผู้พักอาศัยร่วม มิใช่สระว่ายน้ำที่เป็นบริการสาธารณะ จึงไม่ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสระว่ายน้ำตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 แต่อย่างไรก็ตาม โครงการจะจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสระว่ายน้ำโดยนำคำแนะนำ ของกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 มาประยุกต์ใช้ในรายละเอียดมาตรการป้องกัน

และแก้ไขผลกระทบในการให้บริการสรวายน้ำภายในโครงการ รวมทั้งมาตรการดูแล บำรุงรักษา จัดการสรวายน้ำ และมาตรการตรวจสอบสรวายน้ำเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการสรวายน้ำ

2.7 การรับเรื่องร้องเรียน

2.7.1 การรับเรื่องร้องเรียนระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง

1) ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน จำนวน 3 ช่องทาง ได้แก่

- กล้องรับเรื่องร้องเรียนที่ป้อมยามหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
- โทรศัพท์ หรือ อีเมลของผู้รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งก่อนการก่อสร้าง โครงการ

จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง เพื่อแจ้งชื่อผู้รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล รวมทั้งแสดงไว้ในป้ายประกาศหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

- แจ้งด้วยตนเองที่สำนักงานก่อสร้างโครงการที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

2) ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน (ภาพที่ 2.4)

ผู้เสียหายแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวข้างต้น หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจะต้องดำเนินการตรวจสอบ ทำบันทึก และรายงานข้อร้องเรียนให้ผู้บังคับบัญชา/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่โครงการตรวจสอบและแก้ปัญหาข้อร้องเรียน โดยปัญหาที่แก้ไขได้ทันทีโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ทันที และแจ้งรายงานผลให้ผู้ร้องเรียนรับทราบ ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน หากปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ทันที โครงการจะมีการดำเนินการชดเชยความเสียหาย แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่

- การชดเชยความเสียหายเบื้องต้นโดยเจ้าของโครงการ : ในระหว่างรอขั้นตอนการสำรวจความเสียหายและพิจารณาค่าสินไหมจากบริษัทประกันภัยที่โครงการได้จัดทำกรมธรรม์ประกันความเสียหายไว้ เจ้าของโครงการจะต้องรับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนหรือชดเชยความเสียหายเบื้องต้นให้กับผู้เสียหายก่อน โดยแจ้งผลการดำเนินการแก้ไขให้ผู้เสียหายรับทราบภายใน 24 ชั่วโมง และจัดให้มีวงเงินสำรองในการดำเนินการแก้ไขความเสียหายเบื้องต้นในระยะก่อสร้างโครงการ จำนวน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ในกรณีเกิดความเสียหายต่ออาคารข้างเคียงโครงการจะต้องชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเบื้องต้นร้อยละ 30 ของมูลค่าความเสียหายที่ประเมินได้ในเบื้องต้นโดยไม่ต้องรอบริษัทประกันภัย จากนั้นโครงการจึงดำเนินการเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัยภายหลัง โดยมีวงเงินประกันภัย 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท)


- การชดเชยความเสียหายโดยบริษัทประกันภัย : เจ้าของโครงการต้องประสานงานกับบริษัทประกันภัยที่โครงการได้จัดทำกรมธรรม์ประกันความเสียหายไว้ ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากรับทราบว่าเรื่องร้องเรียนเป็นปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ทันที หลังจากนั้นตัวแทน 3 ฝ่าย ได้แก่ ตัวแทนโครงการ ตัวแทนผู้เสียหาย และตัวแทนบริษัทประกันภัย จะสำรวจความเสียหายร่วมกัน ให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนหลังจากนั้นบริษัทประกันภัยจะพิจารณาค่าสินไหม และดำเนินการชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้เสียหาย

ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน หรือตามความเหมาะสมหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน ในกรณีทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการและผู้พักอาศัยที่ได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้หรือมีข้อขัดแย้งกัน โครงการจะกำหนดให้มีกระบวนการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 แล้วถ้าหากการดำเนินการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายเจ้าของโครงการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

3) การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ช่วงก่อสร้างโครงการ

จัดให้มีการติดตั้งป้ายความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร เพื่อแจ้งการก่อสร้างโครงการ บริเวณแนวรั้วด้านที่ติดกับถนนสุขุมวิท 59 (บริเวณด้านหน้าโครงการ) ให้เห็นอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แผนงานการก่อสร้างโครงการ
2. ตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. รายละเอียด/ผังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชยความเสียหาย
4. สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย
5. ระบุชื่อ เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง และช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ผู้รับเรื่องร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (อาทิ เว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของโครงการ และแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงและสัญจรผ่านไปมาสามารถติดต่อได้โดยตรง ในกรณีรับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ

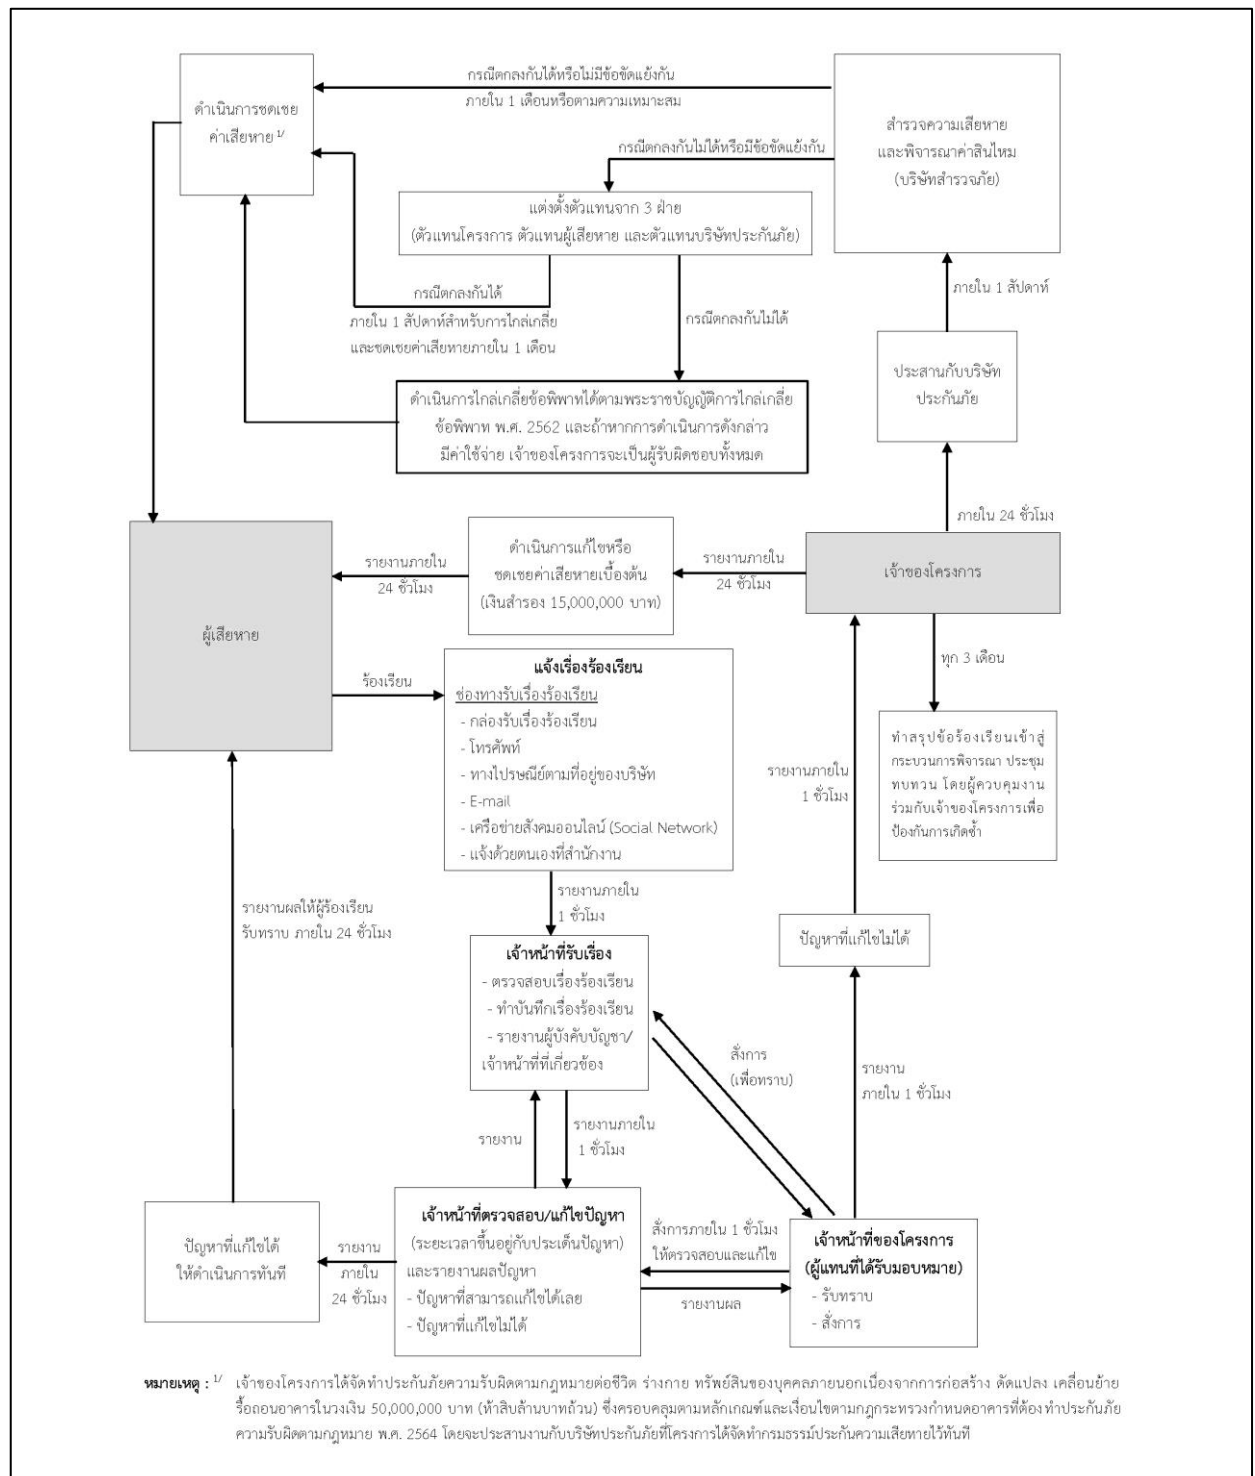

ภาพที่ 2.4 ผังดำเนินการเพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
(ระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง)

2.7.2 การรับเรื่องร้องเรียนระยะดำเนินการ

1) ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน จำนวน 3 ช่องทาง ได้แก่


- กล้องรับเรื่องร้องเรียนที่ป้อมยามหน้าโครงการ
- โทรศัพท์ หรือ อีเมลของผู้รับชอบในการรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งก่อนการจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง เพื่อแจ้งชื่อผู้รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล รวมทั้งแสดงไว้ในป้ายประกาศที่ป้อมยามหน้าโครงการ
- แจ้งด้วยตนเองที่ห้องนิติบุคคลอาคารชุดโครงการ

2) ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน (ภาพที่ 2.5)

ผู้เสียหายแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวข้างต้น หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่ห้องนิติบุคคลอาคารชุดจะต้องดำเนินการตรวจสอบ ทำบันทึก และรายงานข้อร้องเรียนให้ผู้บังคับบัญชา/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่โครงการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน โดยปัญหาที่แก้ไขได้ทันทีโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ทันที และแจ้งรายงานผลให้ผู้ร้องเรียนรับทราบ ภายใน 24 ชั่วโมง หากปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ทันที โครงการต้องจัดให้มีการจัดการปัญหาและดำเนินการแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้น แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่

- การชดเชยความเสียหายเบื้องต้นโดยเจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด : ในระหว่างรอขั้นการสำรวจความเสียหายและพิจารณาค่าชดเชยความเสียหายร่วมกัน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุดจะต้องรับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนหรือชดเชยความเสียหายเบื้องต้นให้กับผู้เสียหายก่อน โดยแจ้งผลการดำเนินการแก้ไขให้ผู้เสียหายรับทราบภายใน 24 ชั่วโมง

- การชดเชยความเสียหายโดยเจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด : โครงการจะมีการดำเนินการชดเชยความเสียหาย โดยเจ้าของโครงการรับผิดชอบผลกระทบด้านการบดบังแสงอาทิตย์ การสะท้อนแสงแดด การเปลี่ยนของลม การบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่จดทะเบียนอาคารชุด และโครงสร้างอาคาร ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่จดทะเบียนอาคารชุด และนิติบุคคลอาคารชุด รับผิดชอบในส่วน of ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมการดำรงชีวิตของผู้พักอาศัยในโครงการ โดยเจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุดจะต้องประสานงานกับผู้ร้องเรียน ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากทราบว่าเรื่องร้องเรียนเป็นปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ทันทีหลังจากนั้นตัวแทนจาก 2 ฝ่าย ได้แก่ ตัวแทนเจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด และตัวแทนผู้เสียหายจะสำรวจความเสียหายร่วมกันให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากได้รับข้อร้องเรียน หลังจากนั้นเจ้าโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุดจะพิจารณาดำเนินการชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้เสียหาย ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน หรือตามความเหมาะสม หลังจากได้รับข้อร้องเรียน ในกรณีทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการและผู้พักอาศัยที่ได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้หรือมีข้อขัดแย้งกัน โครงการจะกำหนดให้มีกระบวนการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 แล้วถ้าหากการดำเนินการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายเจ้าโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

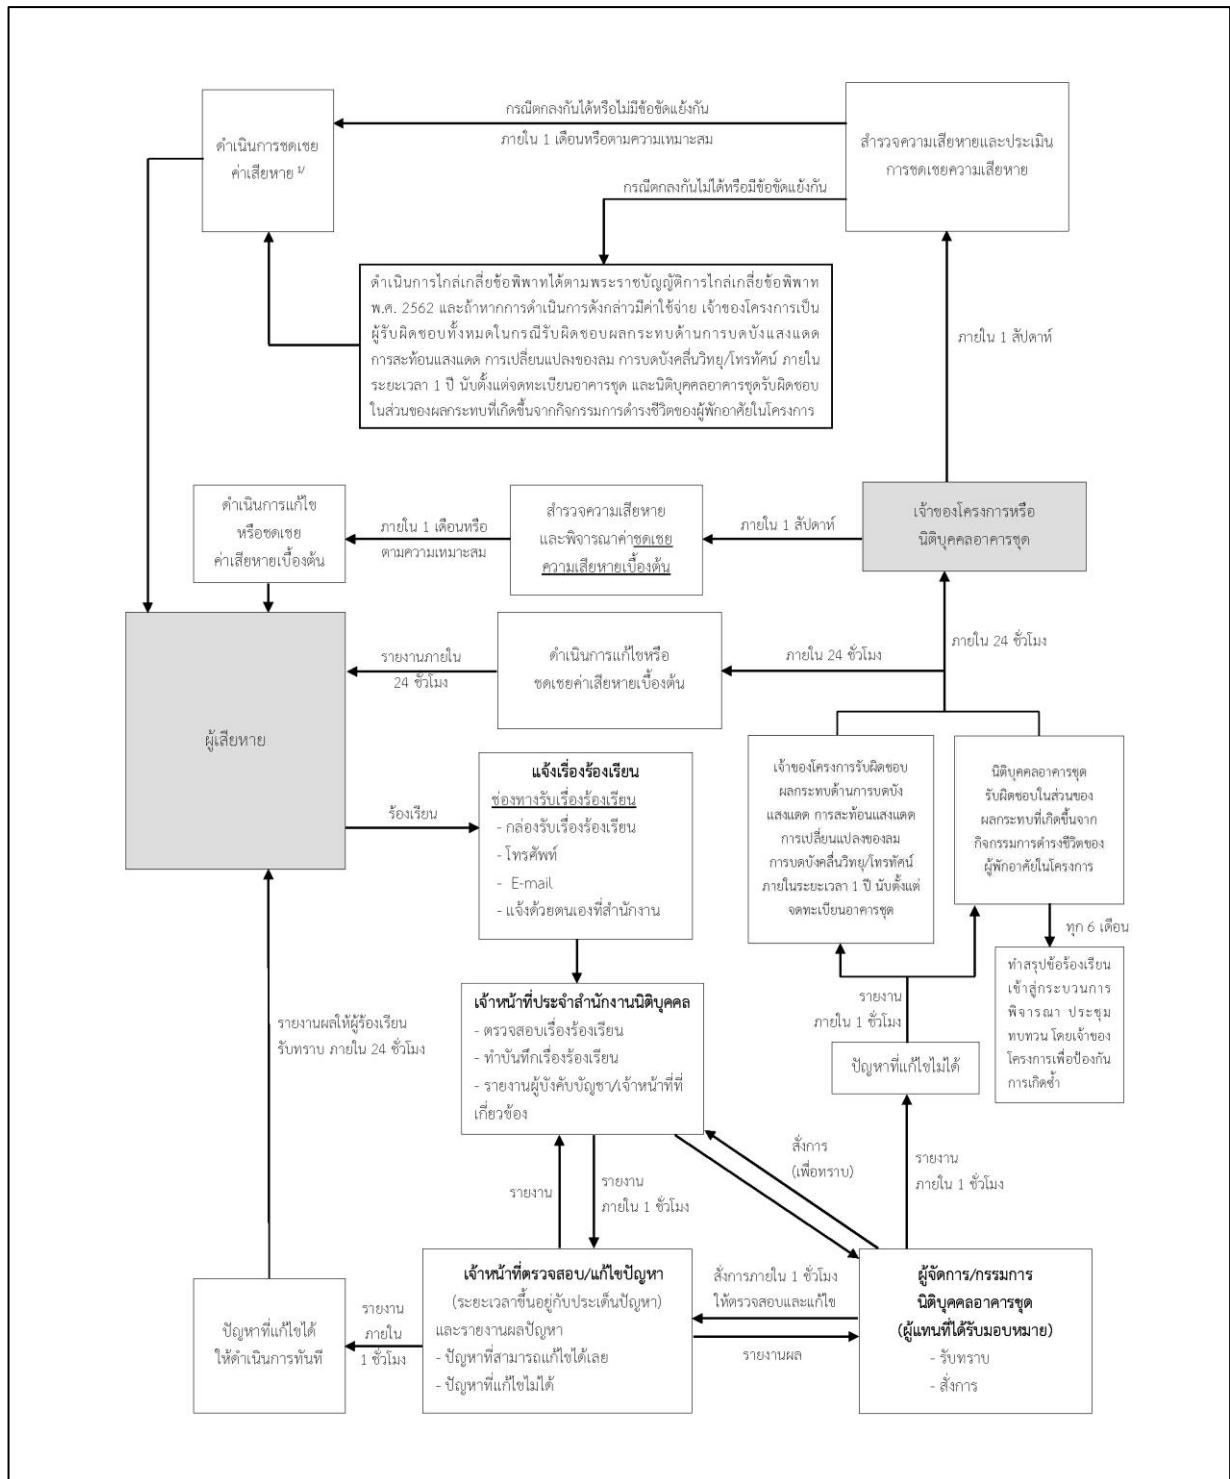

ภาพที่ 2.5 ผังดำเนินการเพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน (ระยะดำเนินการ)

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการได้ทำการสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบโครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ คือ

- 1) มาตรการทั่วไป
- 2) การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการ
- 3) ทรัพยากรทางกายภาพ
 - (1) สภาพภูมิประเทศ
 - (2) การเกิดแผ่นดินไหว
 - (3) คุณภาพอากาศ
 - (4) เสียง
 - (5) ความสั่นสะเทือน
 - (6) การพังทลายของดิน
 - (7) คุณภาพน้ำผิวดิน
- 4) ทรัพยากรทางชีวภาพ
- 5) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
 - (1) น้ำใช้
 - (2) การบำบัดน้ำเสีย
 - (3) การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม
 - (4) การจัดการมูลฝอย
 - (5) ระบบไฟฟ้า
 - (6) การคมนาคม
 - (7) การป้องกันอัคคีภัย

6) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

- (1) สภาพเศรษฐกิจ สังคม
- (2) การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนสัมพันธ์
- (3) การสาธารณสุข
- (4) ความเป็นส่วนตัว
- (5) การก่อสร้างสรวายน้ำ
- (6) การบดบังแสงอาทิตย์และการเปลี่ยนแปลงของลม
- (7) การบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์

ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอดีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป	<p>- โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ไอทีโอ ทองหล่อ สเตชัน (IDEO THONGLO STATION) ของ บริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 59 ถนนสุขุมวิท แขวง คลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย มีขนาดความสูง 36 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท กรีน พลานेट คอนซัลแตนท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้</p> <p>1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ไอทีโอ ทองหล่อ สเตชัน (IDEO THONGLO STATION) ของ บริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด อย่างเคร่งครัด</p>	<p>- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>	-

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจอนุญาต สำนักงานเขต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด</p> <p>3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่การพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้</p>			

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>3.1 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ</p> <p>3.2 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับการอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ</p>			

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด			


ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาตสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป			
	6. เจ้าของโครงการต้องแจ้งให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทั้งรายหลักและรายย่อยทราบมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และระบุเป็นเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้างก่อสร้างให้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัดหากไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าผิดเงื่อนไขของสัญญา และเป็นเหตุให้ต้องชดใช้ค่าปรับหรือบอกเลิกสัญญา นอกจากนี้ยังเป็นการกระทำผิดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตก่อสร้างอีกด้วย			

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

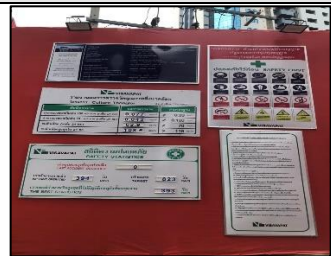
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
2. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการ	<p>- การประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจโครงการและมาตรการต่างๆ ได้แก่ ประชาชนและสถานประกอบการที่อยู่ติดพื้นที่โครงการและระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเขตวัฒนา สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย และสถานพยาบาลใกล้เคียงเพื่อให้รับรู้ และเข้าใจมาตรการฯ ต่างๆ ของโครงการ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน</p> <p>1. จัดให้มีป้ายการประชาสัมพันธ์บริเวณด้านโครงการโดยติดตั้งป้ายความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร บริเวณแนวรั้วด้านหน้าโครงการ เพื่อให้ทราบว่าเป็นการก่อสร้างโครงการ ไอทีโอ ทองหล่อ สเตชัน (IDEO THONGLO STATION) โดยให้ประชาสัมพันธ์และแจ้งก่อนการก่อสร้างและเปิดดำเนินการในแต่ละช่วงเป็นระยะเวลา 15 วัน ซึ่งอย่างน้อยในป้ายประชาสัมพันธ์ต้องมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ชื่อโครงการ 2) เจ้าของโครงการ 3) ลักษณะโครงการและขนาดพื้นที่โครงการโดยสรุป 4) ระยะเวลาก่อสร้าง (จำนวนวัน ระบุวันเริ่มและวันสิ้นสุด) 	<p>- โครงการมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจโครงการและมาตรการต่างๆ ให้แก่ประชาชนและสถานประกอบการที่อยู่ติดพื้นที่โครงการและระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเขตวัฒนา สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย และสถานพยาบาลใกล้เคียงเพื่อให้รับรู้ และเข้าใจมาตรการฯ ต่างๆ ของโครงการ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ตามมาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด (รูปที่ 3.1)</p>	- ไม่พบปัญหา	 <p>รูปที่ 3.1 ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าโครงการ</p>

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
2. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการ (ต่อ)	5) แผนงานการก่อสร้าง รายละเอียดวันและเวลาการทำงาน 6) เลขที่ใบอนุญาตก่อสร้าง 7) สถาปนิกโครงการ 8) วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ 9) ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมเบอร์ติดต่อที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง 10) เลขที่หนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ที่ ทส. 1010.5/20090 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2564) 11) ตารางสรุปมาตรการและตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ 12) สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย 13) ขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย 14) ผังรับเรื่องร้องเรียน 15) ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับเรื่องร้องเรียน 16) ช่องทางติดต่อ/รับเรื่องร้องเรียน (ระบุอย่างน้อย 3 ช่องทาง) 17) ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและฝ่ายโยธาของสำนักงานเขตวัฒนา 18) ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น			

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)



ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
2. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการ (ต่อ)	<p>2. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการ โดยการจัดส่งเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์และดำเนินการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดเอกสารดังนี้</p> <p>2.1 ตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>2.2 รายละเอียด/ ผังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย</p> <p>2.3 ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ผู้รับเรื่องร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (เช่น เว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของโครงการ และแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) ที่อยู่สำหรับการจัดส่งไปรษณีย์ การติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่ป้อมยาม และการเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานโครงการ</p>	<p>- โครงการมีการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการ โดยการจัดส่งเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์และดำเนินการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 3.2)</p>		<div><p>รูปที่ 3.2 การประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการ</p></div>

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
2. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการ (ต่อ)	<p>3. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การเปิดใช้อาคาร โดยการจัดส่งเอกสารต่างๆทางไปรษณีย์ เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ และดำเนินการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดเอกสารดังนี้</p> <p>3.1 ตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>3.2 รายละเอียด/ ผังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย</p> <p>3.3 ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ผู้รับเรื่องร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (เช่น เว็บไซต์ และแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) ที่อยู่สำหรับการจัดส่งไปรษณีย์ การติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่ป้อมยาม และการเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานโครงการ และนำส่งเอกสารมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบช่วงเปิดดำเนินการ</p>	<p>- ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 โครงการอยู่ในช่วงงานสถาปัตย์ ตกแต่งภายในอาคาร และมีการเก็บรายละเอียดงาน เพื่อขออนุญาตเปิดใช้อาคาร และในเดือนกรกฎาคม 2568 มีการตรวจสอบอาคาร และขออนุญาตเปิดใช้อาคารเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ จะมีการประชาสัมพันธ์ตามที่มาตรการกำหนดต่อไป</p>		

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงานจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
3. ทรัพยากรทางกายภาพ 3.1 สภาพภูมิประเทศ	1. ติดตั้งป้ายแสดงแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน	- โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายแสดงแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน (รูปที่ 3.3)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.3 ป้ายแสดงแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง
	2. ควบคุมและก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ได้ออกแบบไว้	- โครงการได้มีการควบคุมและก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ได้ออกแบบไว้ทุกประการ	- ไม่พบปัญหา	-
	3. กำหนดเขตก่อสร้างโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างเข้าพื้นที่ก่อสร้างซึ่งอาจได้รับอันตรายได้	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง (รูปที่ 3.4) เพื่อไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างเข้าพื้นที่ก่อสร้าง	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุมการเข้า-ออกโครงการ

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)



ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
3. ทรัพยากรทางกายภาพ 3.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)	4. จัดให้มีกำแพงกันดินเป็นกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก เมื่อมีการปรับระดับพื้นดินภายในโครงการสูงกว่าพื้นที่ภายนอกโครงการเพื่อเป็นแนวกันดินพังทลายจากโครงการไปยังพื้นที่ข้างเคียง	- หากมีการปรับระดับพื้นดินภายในโครงการสูงกว่าพื้นที่ภายนอกโครงการเพื่อเป็นแนวกันดินพังทลายจากโครงการไปยังพื้นที่ข้างเคียง โครงการจะจัดให้มีกำแพงกันดินเป็นกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก	- ไม่พบปัญหา	-
	5. กำชับให้ผู้รับเหมาดูแลพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาดูแลพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย (ภาคผนวกที่ 22)	- ไม่พบปัญหา	ภาคผนวกที่ 22

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)


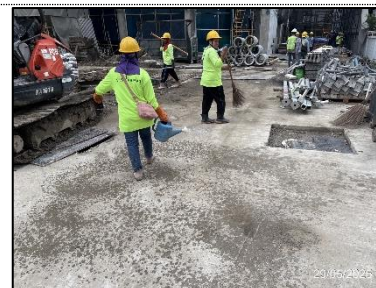
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
3. ทรัพยากรทางกายภาพ 3.2 การเกิดแผ่นดินไหว	6. ออกแบบโครงสร้างอาคารโครงการให้ สามารถรองรับแผ่นดินไหว เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎกระทรวงดังกล่าว ซึ่งในการออกแบบได้ใช้การวิเคราะห์ด้วยวิธีสเปกตรัม การตอบสนองแบบโหมดและใช้ค่าสัมประสิทธิ์ต่างๆ โดยได้ออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารเพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว	- โครงการออกแบบโครงสร้างอาคารให้สามารถรองรับแผ่นดินไหว เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎกระทรวงดังกล่าว ซึ่งในการออกแบบได้ใช้การวิเคราะห์ด้วยวิธีสเปกตรัม การตอบสนองแบบโหมดและใช้ค่าสัมประสิทธิ์ต่างๆ โดยได้ออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ให้เป็นไปตามประกาศ กระทรวงมหาดไทยเรื่องการออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารเพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว โดยล่าสุดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 โครงการได้จัดให้มีหน่วยงานเข้ามাত্রตรวจสอบโครงสร้างอาคาร ทั้งภายในและภายนอก พบว่าโครงสร้างอาคารไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว (ภาคผนวกที่ 30)	- ไม่พบปัญหา	ภาคผนวกที่ 30

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

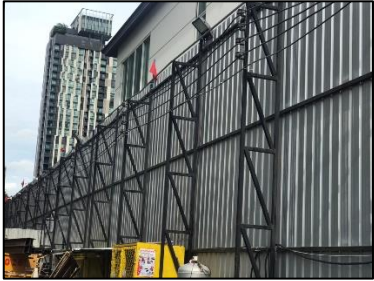ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
3. ทรัพยากรทางกายภาพ 3.3 คุณภาพอากาศ	1. ล้อมรั้วทึบชั่วคราว โดยใช้ Steel Sheet ความสูง 6 เมตร รอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง โครงการเพื่อป้องกันฝุ่นละออง กระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง	- โครงการได้มีการล้อมรั้วทึบชั่วคราว รอบแนวเขต พื้นที่ก่อสร้าง โครงการเพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจาย ไปยังพื้นที่ข้างเคียง (รูปที่ 3.5)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.5 รั้วทึบชั่วคราว โดยใช้ Steel Sheet
	2. ติดตั้ง Mesh Sheet (แบบกันไฟลาม) โดยรอบอาคาร โครงการตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดโดยรอบอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง	- โครงการมีการติดตั้ง Mesh Sheet (แบบกันไฟลาม) และวัสดุลดเสียง โดยรอบอาคารโครงการตั้งแต่ ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดโดยรอบอาคาร เพื่อป้องกัน ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง (รูปที่ 3.6)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.6 Mesh Sheet


ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
3. ทรัพยากรทางกายภาพ 3.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	3. ใช้ผ้าคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนสาธารณะ และป้องกันการฟุ้งกระจาย	- โครงการกำหนดให้รถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง ใช้ผ้าคลุม เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนสาธารณะ และป้องกันการฟุ้งกระจาย (รูปที่ 3.7)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.7 ผ้าคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง
	4. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง หรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่น เพื่อให้มีความชื้นตลอดเวลาตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โดยใช้อุปกรณ์ เช่น คนงานฉีดพรมน้ำ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นและติดตั้งสปริงเกอร์ฉีดพรมบริเวณรอบรั้วโครงการ (รูปที่ 3.8) เพื่อให้มีความชื้นตลอดเวลาการก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	- ไม่พบปัญหา	 เจ้าหน้าที่ฉีดพรมน้ำ รูปที่ 3.8 การฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่น



ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
3. ทรัพยากรทางกายภาพ 3.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)				 <p>สปริงเกอร์บริเวณรอบรั้วโครงการ รูปที่ 3.8 การฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่น (ต่อ)</p>



ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
3. ทรัพยากรทางกายภาพ 3.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	5. ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากโครงการ	- โครงการมีการล้างทำความสะอาดล้อก่อนออกจากโครงการ ในช่วงที่มีกิจกรรมการก่อสร้าง ทั้งนี้ปัจจุบันถนนโดยรอบเป็นพื้นปูนทั้งหมด (รูปที่ 3.9) จึงไม่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองออกสู่ภายนอก และไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.9 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากโครงการ
	6. จัดให้มีคนงานคอยกวาดเศษดิน ทราาย ที่ตกหล่นบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และพื้นที่ข้างเคียง กรณีที่มีเศษดินเปื้อกตกหล่นจะทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที โดยต้องระวังไม่ให้เศษตะกอนดินไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	- โครงการจัดให้มีคนงานคอยกวาดเศษดิน ทราาย ที่ตกหล่นบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ (รูปที่ 3.10) และพื้นที่ข้างเคียง กรณีที่มีเศษดินเปื้อกตกหล่นจะทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.10 เจ้าหน้าที่กวาดเศษดิน ทราาย ที่ตกหล่นบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
3. ทรัพยากรทางกายภาพ 3.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	7. บริเวณทางเข้า-ออก ให้ปิดทึบตลอดเวลา เปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่นตกค้างจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ	- โครงการได้กำหนดให้บริเวณทางเข้า-ออก ปิดทึบตลอดเวลา (รูปที่ 3.11) เปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และรักษา พื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่นตกค้างจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.11 ประตูทึบบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ
	8. กำหนดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้างให้มีความเร็วในเขตพื้นที่ชุมชนไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	- โครงการได้กำหนดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มีความเร็วในเขตพื้นที่ชุมชนไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง (ภาคผนวกที่ 22)	- ไม่พบปัญหา	ภาคผนวกที่ 22
	9. จัดให้มีการวางแผนกองวัสดุในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยกองวัสดุเท่าที่จำเป็น และเมื่อเปิดหน้าดินแล้วจะปิดหน้าดินด้วยคอนกรีต หรือยางแอสฟัลต์ ทันทีที่ไม่มีความจำเป็นต้องทำงานที่ผิวพื้น	- โครงการจัดให้มีการวางแผนกองวัสดุในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยกองวัสดุเท่าที่จำเป็น และเมื่อเปิดหน้าดินแล้วจะปิดหน้าดินด้วยคอนกรีต หรือยางแอสฟัลต์ ทันทีที่ไม่มีความจำเป็นต้องทำงานที่ผิวพื้น (รูปที่ 3.12)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.12 พื้นที่กองวัสดุก่อสร้าง


ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
3. ทรัพยากรทางกายภาพ 3.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	10. ในการกองเศษวัสดุที่เหลือใช้ในพื้นที่โครงการ ให้ปิดหรือคลุมด้วยผ้าใบให้มิดชิด	- โครงการจะกำหนดให้ในการกองเศษวัสดุที่เหลือใช้ในพื้นที่โครงการ ให้ปิดหรือคลุมด้วยผ้าใบให้มิดชิด	- ไม่พบปัญหา	-
	11. เศษวัสดุที่เหลือใช้จะไม่มีการกองหรือเก็บไว้หน้างาน โดยจะจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด	- กรณีมีเศษวัสดุเหลือใช้เกิดขึ้น ทางโครงการจะนำไปรวบรวมไว้ใช้ในพื้นที่ที่กำหนด พร้อมทั้งมีป้ายบ่งชี้ และติดต่อให้รถบรรทุกที่ได้รับอนุญาตนำไปกำจัดต่อไป	- ไม่พบปัญหา	-
	12. จัดเทคนิคการก่อสร้างให้เป็นระบบสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปที่มีการหล่อคอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้างน้อยที่สุด	- โครงการได้กำหนดให้บริษัทผู้รับเหมามีการจัดเทคนิคการก่อสร้างให้เป็นระบบสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปที่มีการหล่อคอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้างน้อยที่สุด	- ไม่พบปัญหา	-
	13. ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ดินและอื่น ๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ	- โครงการมีการตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ดินและอื่น ๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษอย่างสม่ำเสมอ (ภาคผนวกที่ 11)	- ไม่พบปัญหา	ภาคผนวกที่ 11

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
3. ทรัพยากรทางกายภาพ 3.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	14. ไม่ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ในขณะที่ไม่ปฏิบัติงาน	- โครงการมีการแจ้งผู้รับเหมาให้ควบคุมการปฏิบัติงานของคนงาน และมีการติดป้ายเตือนไม่ให้ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ (รูปที่ 3.13) ขณะไม่ได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ ภายในโครงการ	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.13 ป้ายเตือนไม่ให้ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้
	15. ดูแลเครื่องจักรที่นำมาใช้ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ กรณีที่พบว่าสภาพเสื่อมลง ต้องเปลี่ยนใหม่หรือปรับปรุงแก้ไขให้ได้มาตรฐานดั้งเดิม	- โครงการมีการดูแลเครื่องจักรที่นำมาใช้ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ กรณีที่พบว่าสภาพเสื่อมลง โครงการจะทำการเปลี่ยนใหม่และปรับปรุงแก้ไขให้ได้มาตรฐานดั้งเดิม	- ไม่พบปัญหา	-
	16. ตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นประจำทุกเดือน	- โครงการมีการตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นประจำ	- ไม่พบปัญหา	-


ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
3. ทรัพยากรทางกายภาพ 3.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	17. ติดตามรายงานคุณภาพอากาศของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในแต่ละวัน หากพบว่ามีความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในพื้นที่โครงการเกินกว่าค่ามาตรฐาน จะหยุดกิจกรรมการก่อสร้างที่อาจทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ทันที ได้แก่ งานเสาเข็ม งานฐานราก งานที่ใช้เครื่องจักรและยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล และงานตัด เเจาะ เจียรนัย ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง จนกว่าค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ไม่เกินค่ามาตรฐานจึงจะดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวต่อไป และในกรณีที่หน่วยงานราชการขอความร่วมมือในการหยุดกิจกรรมก่อสร้างเพื่อช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) โครงการจะยินยอมให้ความร่วมมือหยุดกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการอย่างเคร่งครัด	- โครงการมีการติดตามรายงานคุณภาพอากาศของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในแต่ละวัน หากพบว่า มีความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในพื้นที่โครงการเกินกว่าค่ามาตรฐาน จะหยุดกิจกรรมการก่อสร้างที่อาจทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ทันที ได้แก่ งานเสาเข็ม งานฐานราก งานที่ใช้เครื่องจักรและยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล และงานตัด เเจาะ เจียรนัย ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง จนกว่าค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ไม่เกินค่ามาตรฐานจึงจะดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวต่อไป และในกรณีที่หน่วยงานราชการขอความร่วมมือในการหยุดกิจกรรมก่อสร้างเพื่อช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) โครงการให้ความร่วมมือหยุดกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการอย่างเคร่งครัด	- ไม่พบปัญหา	-



ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงานจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
3. ทรัพยากรทางกายภาพ 3.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	18. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน ในช่วงเสาเข็มและฐานราก สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และในงานก่อสร้างอื่น เดือนละ 1 ครั้ง ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน	- โครงการมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน ในช่วงเสาเข็มและฐานราก สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และในงานก่อสร้างอื่น เดือนละ 1 ครั้ง ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการสามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน (รูปที่ 3.14)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.14 ป้ายประชาสัมพันธ์ แสดงผลการตรวจวัดด้านหน้าโครงการ
	มาตรการด้านการจัดการพื้นที่ก่อสร้าง 1) จัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียน เกี่ยวกับปัญหาฝุ่น เสียง และสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง และระบุแนวทางแก้ไขผลการแก้ไขที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าวได้เมื่อมีการร้องขอหรือตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องระบุ วัน และเวลาร้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าว	- โครงการจัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียน เกี่ยวกับปัญหาฝุ่น เสียง และสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง และระบุแนวทางแก้ไขผลการแก้ไขที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าวได้เมื่อมีการร้องขอหรือตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องระบุ วัน และเวลาร้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าว โดยในรอบเดือนม.ค.-ก.ค. 68 ไม่พบปัญหาข้อร้องเรียน (ภาคผนวกที่ 12)	- ไม่พบปัญหา	ภาคผนวกที่ 12
	2) จัดทำระบบบันทึกเมื่อมีเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดฝุ่นในภาวะไม่ปกติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก่อสร้าง โดยระบุสาเหตุและเวลา	- โครงการมีการจัดทำระบบบันทึกเมื่อมีเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดฝุ่นในภาวะไม่ปกติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก่อสร้าง โดยระบุสาเหตุ และเวลา	- ไม่พบปัญหา	-


ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

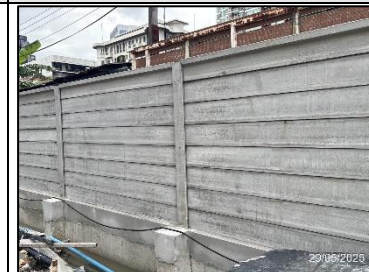ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
3. ทรัพยากรทางกายภาพ 3.4 เสียง	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีการติดตั้งกำแพงกันเสียงในชั้นตอนก่อสร้างแต่ละช่วงดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ช่วงงานเสาเข็ม ฐานราก จัดให้มีการติดตั้งกำแพงกันเสียงตามแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง (ติดตั้งไว้ที่แนวรั้วของโครงการ) โดยด้านทิศตะวันออก ทิศใต้ ทิศตะวันตก ใช้ Steel sheet (หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติ เทียบเท่า) ขนาดความสูง 6 เมตร สามารถลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 18 เดซิเบล(เอ) สำหรับด้านทิศเหนือ ติดตั้งกำแพงกันเสียงใช้ Steel sheet หนา 0.64 มิลลิเมตร (หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า) ขนาดความสูง 7 เมตร สามารถลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 18 เดซิเบล(เอ) ช่วงงานโครงสร้างอาคารและงานระบบสาธารณูปโภค ในช่วงขึ้นงานโครงสร้าง บริเวณรั้วโครงการ ติดตั้งกำแพงกันเสียง ได้แก่ Steel Sheet หนา 0.64 มิลลิเมตร (หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า) ความสูง 6.0 เมตร สามารถลดเสียงเมื่อผ่านผนังกันเสียงได้ 18 เดซิเบล(เอ) และเมื่อขึ้นโครงสร้างชั้นที่ 2 ขึ้นไป จัดให้มีผนังกันเสียงแบบเคลื่อนย้าย ได้แก่ ด้านทิศเหนือ เมื่อขึ้นโครงสร้างชั้นที่ 2 - ดาดฟ้า ติดตั้งผนังกันเสียงแบบเคลื่อนย้าย Steel Sheet หนา 0.64 มิลลิเมตร 	<ul style="list-style-type: none"> โครงการจัดให้มีรั้ว Metal Sheet ขนาดความสูง 6 เมตร (รูปที่ 3.15) สามารถลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 18 เดซิเบล(เอ) สำหรับด้านทิศเหนือ ติดตั้งกำแพงกันเสียงใช้ Steel sheet หนา 0.64 มิลลิเมตร ขนาดความสูง 7 เมตร สามารถลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 18 เดซิเบล (เอ) และมีการติดตั้งผ้าใบกันเสียงโดยรอบอาคาร (รูปที่ 3.16) 	<ul style="list-style-type: none"> ไม่พบปัญหา 	  <p>รูปที่ 3.15 รั้วที่ล้อมรอบโครงการ</p>


ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

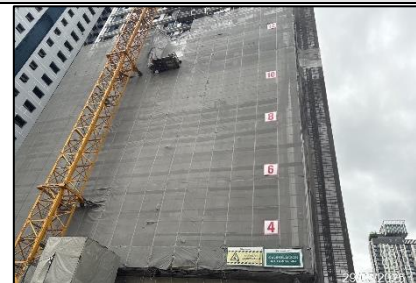ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
3. ทรัพยากรทางกายภาพ 3.4 เสียง (ต่อ)	<p>(หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า) ความสูง 2.0 เมตร ห่างจากตัวอาคาร 0.50 เมตร สามารถลดเสียงเมื่อผ่านผนังกันเสียงได้ 18 เดซิเบล (เอ) ด้านทิศตะวันออก เมื่อขึ้นโครงสร้างชั้นที่ 2-27 ติดตั้งผนังกันเสียงแบบเคลือบ ย้าย Steel Sheet หนา 0.64 มิลลิเมตร</p> <p>(หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า) ความสูง 2.0 เมตร ห่างจากตัวอาคาร 0.50 เมตร สามารถลดเสียงเมื่อผ่านผนังกันเสียงได้ 18 เดซิเบล (เอ) ด้านทิศใต้ เมื่อขึ้นโครงสร้างชั้นที่ 2-คาดฟ้า ติดตั้งผนังกันเสียง แบบเคลือบ ย้าย Steel Sheet หนา 0.64 มิลลิเมตร (หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า) ความสูง 2.0 เมตร ห่างจากตัวอาคาร 1.00 เมตร สามารถลดเสียงเมื่อผ่านผนังกันเสียงได้ 18 เดซิเบล (เอ)</p> <p>- ช่วงงานตกแต่งฯ จะเริ่มดำเนินการเมื่อก่อสร้างผนังคอนกรีตปิดล้อมชั้นของอาคารแล้ว ซึ่งผนังอาคารคอนกรีต (Light Concrete) จะเสมือนเป็นผนังกันเสียงในลักษณะห้องปิดทึบ อีกชั้นหนึ่ง สามารถลดเสียงเมื่อผ่านผนังกันเสียงได้ 36 เดซิเบล (เอ)</p>			 <p>รูปที่ 3.16 การคลุมผ้าใบรอบอาคารโครงการ</p>

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)


ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
3. ทรัพยากรทางกายภาพ 3.4 เสียง (ต่อ)	2. ลดจำนวนของเครื่องจักรที่ใช้งานบริเวณใกล้เคียงกัน	- โครงการกำหนดให้บริษัทผู้รับเหมามีการลดจำนวนของเครื่องจักรที่ใช้งานบริเวณใกล้เคียงกันเพื่อป้องกันผลกระทบด้านเสียง	- ไม่พบปัญหา	-
	3. อุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราว ให้ดับเครื่องหรือเบาคู่มือระหว่างพัก	- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาดับอุปกรณ์ เครื่องจักรและเบาคู่มือระหว่างพัก	- ไม่พบปัญหา	-
	4. ผู้รับเหมาควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดัง	- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดัง (ภาคผนวกที่ 20)	- ไม่พบปัญหา	ภาคผนวกที่ 20
	5. จัดให้มีห้องเก็บเสียงในการตัด การเจียรกระเบื้องและวัสดุต่างๆ	- โครงการจัดให้มีห้องเก็บเสียงในการตัด การเจียรกระเบื้องและวัสดุต่างๆ (รูปที่ 3.17)	- ไม่พบปัญหา	 <p>รูปที่ 3.17 พื้นที่สำหรับการตัดการเจียรกระเบื้อง</p>

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
3. ทรัพยากร ทางกายภาพ 3.4 เสียง (ต่อ)	6. กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้าง ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. หากมีกิจกรรมก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินจากช่วงเวลาที่กำหนด (เป็นครั้งคราว) เช่น การเทคอนกรีต เป็นต้น ให้ก่อสร้างได้ไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์ และไม่เกินเวลา 20.00 น. โดยกิจกรรมที่ก่อสร้างเกินเวลาจะไม่ส่งผลกระทบด้านเสียงและความสั่นสะเทือน ซึ่งโครงการจะต้องแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และต้องขออนุญาตจากสำนักเขตวัฒนาโดยต้องขออนุญาตล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะไม่มีการดำเนินการใดๆ ในพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการมีการกำหนดช่วงเวลาการก่อสร้าง ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. หากมีกิจกรรมก่อสร้างที่ต่อเนื่อง และเกินจากช่วงเวลาที่กำหนด (เป็นครั้งคราว) เช่น การเทคอนกรีต เป็นต้น ให้ก่อสร้างได้ไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์ และไม่เกินเวลา 20.00 น. โดยกิจกรรมที่ก่อสร้างเกินเวลาจะไม่ส่งผลกระทบด้านเสียงและความสั่นสะเทือน ซึ่งโครงการจะต้องแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และต้องขออนุญาตจากสำนักเขตวัฒนาโดยต้อง ขออนุญาตล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งในรอบเดือนม.ค.-ก.ค. 68 ไม่มีการก่อสร้างในช่วงวันหยุด ทั้งนี้ หากมีจะดำเนินการแจ้งให้กับผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบก่อนการดำเนินการ (ภาคผนวกที่ 14)	- ไม่พบปัญหา	ภาคผนวกที่ 14
	7. ในการขนถ่ายดินและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อเข้าสู่หรือออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ต้องจัดให้มีวิศวกรควบคุมดูแลกิจกรรมดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ส่งผลกระทบด้านเสียงและความสั่นสะเทือนต่อพื้นที่ใกล้เคียงให้น้อยที่สุด	- โครงการมีการกำหนดให้ในการขนถ่ายดินและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อเข้าสู่หรือออกจากพื้นที่ก่อสร้าง มีวิศวกรควบคุมดูแลกิจกรรมดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ส่งผลกระทบด้านเสียงและความสั่นสะเทือนต่อพื้นที่ใกล้เคียงให้น้อยที่สุด	- ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
3. ทรัพยากร ทางกายภาพ 3.4 เสียง (ต่อ)	8. จัดให้มีที่จอดรถขนส่งดินและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้อยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น และอยู่ห่างจากพื้นที่ข้างเคียง เพื่อป้องกันเสียงดังรบกวนต่อผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง	- โครงการจัดให้มีที่จอดรถขนส่งดินและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้อยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น (รูปที่ 3.18) และอยู่ห่างจากพื้นที่ข้างเคียง เพื่อป้องกันเสียงดังรบกวนที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.18 ที่จอดรถขนส่งดิน และวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้าง
	9. ผู้รับเหมาก่อสร้างให้พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งดินและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้ควบคุมความเร็วในการขับขี่ในเขตพื้นที่ชุมชนไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง รวมถึงปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด	- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างให้พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งดินและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้ควบคุมความเร็วในการขับขี่ในเขตพื้นที่ชุมชนไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง รวมถึงปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด	- ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)



ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
3. ทรัพยากร ทางกายภาพ 3.4 เสียง (ต่อ)	10. โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการเป็นประจำตลอดระยะเวลาก่อสร้างเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างของโครงการ โครงการจะดำเนินการดูแลแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าว	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการเป็นประจำตลอดระยะเวลาก่อสร้างทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (รูปที่ 3.19) เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างของโครงการ โครงการจะดำเนินการดูแลแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา	 <p>รูปที่ 3.19 เจ้าหน้าที่โครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการเป็นประจำตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p>
	11. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน ในช่วงเสาเข็มและฐานราก สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และในงานก่อสร้างอื่น เดือนละ 1 ครั้ง ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน	- โครงการมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน ในช่วงเสาเข็มและฐานราก สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และในงานก่อสร้างอื่น เดือนละ 1 ครั้ง ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน (รูปที่ 3.14)	- ไม่พบปัญหา	 <p>รูปที่ 3.14 ป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดด้านหน้าโครงการ</p>

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)


ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
3. ทรัพยากรทางกายภาพ 3.5 ความสั่นสะเทือน	1. กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้าง ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. หากมีกิจกรรมก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินจากช่วงเวลาที่กำหนด (เป็นครั้งคราว) เช่น การเทคอนกรีต เป็นต้น ให้ก่อสร้างได้ไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์ และไม่เกินเวลา 20.00 น. โดยกิจกรรมที่ก่อสร้างเกินเวลาจะไม่ส่งผลกระทบด้านเสียงและความสั่นสะเทือนซึ่งโครงการจะต้องแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และต้องขออนุญาตจากสำนักเขตวัฒนาโดยต้องขออนุญาตล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะไม่มีการดำเนินการใดๆ ในพื้นที่ก่อสร้าง สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะไม่มีการดำเนินการใดๆ ในพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการมีการกำหนดช่วงเวลาการก่อสร้าง ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. หากมีกิจกรรมก่อสร้างที่ต่อเนื่อง และเกินจากช่วงเวลาที่กำหนด (เป็นครั้งคราว) เช่น การเทคอนกรีต เป็นต้น ให้ก่อสร้างได้ไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์ และไม่เกินเวลา 20.00 น. โดยกิจกรรมที่ก่อสร้างเกินเวลาจะไม่ส่งผลกระทบด้านเสียงและความสั่นสะเทือน ซึ่งโครงการจะต้องแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และต้องขออนุญาตจากสำนักเขตวัฒนาโดยต้องขออนุญาตล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งในรอบเดือนม.ค.-ก.ค. 68 ไม่มีการก่อสร้างในช่วงวันหยุด ทั้งนี้ หากมีจะดำเนินการแจ้งให้กับผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบก่อนการดำเนินการ (ภาคผนวกที่ 14)	- ไม่พบปัญหา	ภาคผนวกที่ 14
	2. จัดให้มีวิศวกรดูแลและควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้อง ตามหลักวิศวกรรม และส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด	- โครงการมีวิศวกรดูแลและควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด (ภาคผนวกที่ 17)	- ไม่พบปัญหา	ภาคผนวกที่ 17
	3. ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการสั่นสะเทือนต้องทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร	- โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการสั่นสะเทือนโดยทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักรอย่างเคร่งครัด	- ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)


ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
3. ทรัพยากรทางกายภาพ 3.5 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)	4. ก่อนดำเนินการก่อสร้าง โครงการต้องจัดเจ้าหน้าที่จากบริษัท ผู้รับเหมาเข้าไปแจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันตกของโครงการ) ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยแจ้งกำหนดการเจาะเสาเข็ม รวมถึงระบุช่วงเวลาที่จะเจาะเสาเข็มให้กลุ่มพื้นที่ติดโครงการทราบอย่างชัดเจน และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง และเมื่ออาคารข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการต้องเร่งแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นทันที	- ก่อนดำเนินการก่อสร้าง โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาเข้าไปแจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันตกของโครงการ) ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (รูปที่ 3.20) โดยแจ้งกำหนดการเจาะเสาเข็ม รวมถึงระบุช่วงเวลาที่จะเจาะเสาเข็มให้กลุ่มพื้นที่ติดโครงการทราบอย่างชัดเจน และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง และเมื่ออาคารข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการต้องเร่งแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นทันที	- ไม่พบปัญหา	 <p>รูปที่ 3.20 เจ้าหน้าที่โครงการเข้าแจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ติด พื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียง ก่อนดำเนินการก่อสร้าง</p>
	5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่มวชนสัมพันธ์ประจำที่มีความรู้ด้านสังคมศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์เพื่อรับเรื่องร้องเรียนของโครงการฯ โดยสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมงในช่วงระยะก่อสร้างจนกว่าจะถึงระยะเปิดดำเนินการ พร้อมทั้งเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้หลากหลาย เช่น กล้องรับเรื่อง ร้องเรียน โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล หรือสื่อทางสังคมต่างๆ ได้แก่ ตั้งกลุ่มไลน์ เปิดช่องร้องเรียนใน Facebook ของบริษัท เป็นต้น	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่มวชนสัมพันธ์มีความรู้ด้านสังคมศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์เพื่อรับเรื่องร้องเรียนของโครงการฯ (รูปที่ 3.21) โดยสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมงในช่วงระยะก่อสร้างจนกว่าจะถึงระยะเปิดดำเนินการ พร้อมทั้งเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ กล้องรับเรื่อง ร้องเรียน โทรศัพท์ อีเมล ตั้งกลุ่มไลน์ เปิดช่องร้องเรียนใน Facebook ของบริษัท เป็นต้น	- ไม่พบปัญหา	 <p>รูปที่ 3.21 เจ้าหน้าที่มวชนสัมพันธ์ประจำที่มีความรู้ด้านสังคมศาสตร์</p>

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
3. ทรัพยากรทางกายภาพ 3.5 ความสิ้นเปลือง (ต่อ)	6. สำรวจ/ถ่ายรูปสภาพรั้ว กำแพงบ้าน และตัวอาคารก่อนก่อสร้างของบ้านพักอาศัย/อาคารข้างเคียงโดยรอบพื้นที่โครงการไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบในกรณีที่มีการร้องเรียนว่าโครงสร้างสิ่งก่อสร้างเสียหายจากการก่อสร้างโครงการ และเป็นหลักฐานเพื่อรับผิดชอบ/ชดเชย ค่าเสียหาย/ค่าซ่อมแซมตรวจให้คืนสภาพเดิมหากเกิดการแตกร้าวโดยให้ดำเนินการสำรวจและถ่ายรูปให้แล้วเสร็จทั้งหมดก่อนเริ่มก่อสร้าง และก่อนจะมาถ่ายรูปเก็บข้อมูลจะต้องแจ้งให้เจ้าของบ้านหรือจัดทำผู้อยู่อาศัยรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน หากเจ้าของอาคารไม่ประสงค์จะให้เข้าไปถ่ายรูปเป็นหลักฐานให้เจ้าหน้าที่บันทึกไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับแจ้งให้เจ้าของโครงการทราบต่อไป	- โครงการสำรวจ/ถ่ายรูปสภาพรั้ว กำแพงบ้าน และตัวอาคารก่อนก่อสร้างของบ้านพักอาศัย/อาคารข้างเคียงโดยรอบพื้นที่โครงการไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบในกรณีที่มีการร้องเรียนว่าโครงสร้างสิ่งก่อสร้างเสียหายจากการก่อสร้างโครงการ และเป็นหลักฐานเพื่อรับผิดชอบ/ชดเชย ค่าเสียหาย/ค่าซ่อมแซมตรวจให้คืนสภาพเดิมหากเกิดการแตกร้าวโดยให้ดำเนินการสำรวจและถ่ายรูปให้แล้วเสร็จทั้งหมดก่อนเริ่มก่อสร้าง และก่อนจะมาถ่ายรูปเก็บข้อมูลจะต้องแจ้งให้เจ้าของบ้านหรือจัดทำผู้อยู่อาศัยรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนล่วงหน้าและอย่างน้อย 3 วัน หากเจ้าของอาคารไม่ประสงค์จะให้เข้าไปถ่ายรูปเป็นหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ บันทึกไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับแจ้งให้เจ้าของโครงการทราบต่อไป (รูปที่ 3.22)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.22 เจ้าหน้าที่สำรวจสภาพรั้ว กำแพงบ้าน และตัวอาคารก่อนก่อสร้างของบ้านพักอาศัย/อาคารโดยรอบ
	7. เจ้าของโครงการจะกำชับผู้รับเหมาก่อสร้างและคนงานให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาก่อสร้างตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการมีการกำชับผู้รับเหมาก่อสร้างและคนงานให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาก่อสร้างตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

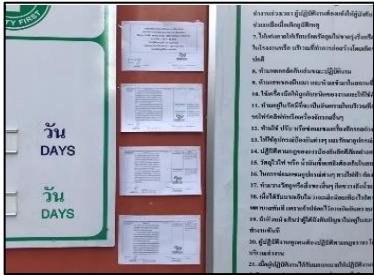ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
3. ทรัพยากรทางกายภาพ 3.5 ความสิ้นสະเทือน (ต่อ)	8. จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ ตลอดจนจัดให้มีบริษัท ควบคุมงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ ระบุไว้ใน รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความ เห็นชอบอย่างเคร่งครัด	- โครงการมีการจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ ตลอดจนจัดให้มี บริษัทควบคุมงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ ระบุไว้ใน รายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความ เห็นชอบอย่างเคร่งครัด	- ไม่พบปัญหา	-
	9. วางผังบริเวณก่อสร้าง โดยออกแบบจัดระยะเครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่มีเสียงดังไว้ให้ห่างจากบ้านเรือนประชาชน ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้	- โครงการมีการกำหนดให้วางผังบริเวณก่อสร้าง โดยออกแบบจัดระยะเครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่มีเสียงดังไว้ ให้ห่างจากบ้านเรือนประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้	- ไม่พบปัญหา	-
	10. โครงการต้องนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการมาติดไว้บริเวณ ด้านหน้าโครงการในที่ผู้พักอาศัยข้างเคียงสามารถ มองเห็นได้ง่าย	- โครงการมีการนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการมาติดไว้บริเวณ ด้านหน้าโครงการในบริเวณที่ผู้พักอาศัยข้างเคียงสามารถ มองเห็นได้ง่าย (รูปที่ 3.23)	- ไม่พบปัญหา	 <p>รูปที่ 3.23 รายละเอียดมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการมาติดไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ</p>

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
3. ทรัพยากรทางกายภาพ 3.5 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)	11. ติดตามตรวจสอบความเสียหายของอาคารข้างเคียง หากมีความเสียหายจากการทำเสาเข็มและการก่อสร้างของโครงการ เจ้าของโครงการจะต้องรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดทันที โดยตรวจรับงานการซ่อมแซมจะต้องมีตัวแทนของเจ้าของโครงการร่วมในการตรวจสอบงานกับเจ้าของทรัพย์สินด้วย	- โครงการมีการติดตามตรวจสอบความเสียหายของอาคารข้างเคียง หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีความเสียหายจากการทำเสาเข็มและการก่อสร้างจากโครงการ โครงการจะรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดทันที	- ไม่พบปัญหา	-
	12. จัดทีมงานฝ่ายช่างและวิศวกรเพื่อเข้าประเมินพื้นที่ที่ได้รับ ความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการเพื่อซ่อมแซมอาคาร และหรือส่วนของอาคารที่แตกร้าว ทรุดตัวให้เป็นไปตามหลัก วิชาการ และมาตรฐานวิศวกรรม ทันทีเมื่อมีการเข้าแจ้งเหตุ จากชุมชน	- โครงการจัดทีมงานฝ่ายช่างและวิศวกรเพื่อเข้าประเมินพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการ เพื่อซ่อมแซมอาคารและหรือส่วนของอาคารที่แตกร้าว ทรุดตัวให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และมาตรฐาน วิศวกรรม ทันทีเมื่อมีการเข้าแจ้งเหตุจากชุมชน ทั้งนี้ใน รอบเดือนม.ค.-ก.ค. 68 ไม่พบปัญหาดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
3. ทรัพยากรทางกายภาพ 3.5 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)	13. กำหนดแผนปฏิบัติการในกรณีมีข้อร้องเรียนจากชุมชนในเรื่อง ความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการเจาะเสาเข็มของโครงการให้เป็นแบบระบบประกันภัย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ทำสัญญากับผู้รับเหมาหลักโดยกำหนดให้ผู้รับเหมาหลักต้องทำประกันภัยที่ครอบคลุมความรับผิดชอบถึงบุคคลที่ 3 หากมีความเสียหายพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นเนื่องจากการก่อสร้าง ติดตั้งป้ายประกาศบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการโดยระบุชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการระยะเวลาก่อสร้าง ชื่อบริษัทผู้รับเหมา ชื่อผู้รับเหมา ผู้ควบคุมงาน ชื่อหน่วยงานอนุญาตท้องถิ่น พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อและจัดให้มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนไว้ในพื้นที่ก่อสร้างโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำสำหรับรับเรื่องร้องเรียน 1 คน พร้อมจัดให้มีกล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณหน้าพื้นที่โครงการและให้เจ้าหน้าที่เปิดกล่องรับเรื่องร้องเรียนทุกวัน หากพบว่ามิได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ จะจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปพบผู้ได้รับความเสียหายเพื่อสอบถามถึงความเสียหายที่ได้รับจากโครงการ พร้อมกับเจรจาทำข้อตกลงในการชดเชย 	- ก่อนดำเนินการเจาะเสาเข็มโครงการมีการกำหนดแผนปฏิบัติการในกรณีมีข้อร้องเรียนจากชุมชน ในเรื่องความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการเจาะเสาเข็มของโครงการให้เป็นแบบระบบประกันภัยกำหนดไว้ทุกประการ	- ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงานจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
3. ทรัพยากรทางกายภาพ 3.5 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)	(ต่อ) ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม ทันทีที่ได้รับเรื่อง และทำบันทึกเอกสารไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อเรียกตรวจสอบได้ โดยในเอกสารจะระบุชื่อผู้รับเรื่องซึ่ง เป็นตัวแทนเจ้าของโครงการ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และ กำหนดเวลาในการดำเนินการชดเชยให้ชัดเจน โดยสามารถ ดำเนินเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อนดังกล่าวตามแผนรับ ข้อร้องเรียน ทั้งนี้ สามารถดำเนินเรื่องร้องเรียนความ เดือดร้อนดังกล่าวตามแผนรับข้อร้องเรียน			
	14. จัดตั้งคณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาจากการพัฒนา โครงการ เพื่อเจรจาข้อตกลงร่วม ซึ่งเงื่อนไขในการ ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการมีเจ้าหน้าที่ประสานงานระหว่างโครงการกับ ชุมชน เพื่อติดตามปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการ พัฒนาโครงการ ในรอบเดือนม.ค.-ก.ค.68 ไม่พบปัญหาอาคารข้างเคียงได้รับผลกระทบจาก โครงการ แต่อย่างไรก็ตาม หากพบปัญหาจากการ พัฒนาโครงการ ทางโครงการจะดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาตามที่มาตรการกำหนด	- ไม่พบปัญหา	-


ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)


ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
3. ทรัพยากรทางกายภาพ 3.5 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)	15.โครงการจัดตั้งคณะกรรมการตามข้อ 14 ประกอบด้วย ตัวแทนของบ้าน/อาคารข้างเคียง และผู้แทนโครงการ ในการประสานการแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการต่อบ้าน/อาคารข้างเคียง ในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และถ้าหากการดำเนินการดังกล่าวมีค่าใช้จ่าย เจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด	- ในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และถ้าหากการดำเนินการดังกล่าวมีค่าใช้จ่าย โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด	- ไม่พบปัญหา	-
	16.บริเวณทางเข้า-ออกของโครงการด้านทิศใต้ กำหนดให้รถบรรทุก ต้องวิ่งห่างจากริมรั้วไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร	- โครงการกำหนดบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการด้านทิศใต้ กำหนดให้รถบรรทุก ต้องวิ่งห่างจากริมรั้วไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร	- ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

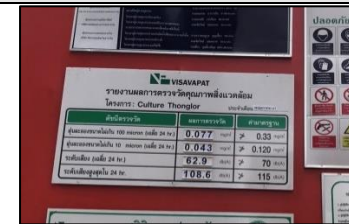ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
3. ทรัพยากรทางกายภาพ 3.5 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)	17. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเสียง และความสั่นสะเทือน ในช่วงเสาเข็มและฐานรากสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และในงานก่อสร้างอื่นเดือนละ 1 ครั้งไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน	- โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเสียง และความสั่นสะเทือน ในช่วงเสาเข็มและฐานรากสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และในงานก่อสร้างอื่นเดือนละ 1 ครั้งไว้บริเวณด้านหน้าโครงการในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน (รูปที่ 3.14)	- ไม่พบปัญหา	 <p>รูปที่ 3.14 ป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดด้านหน้าโครงการ</p>

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

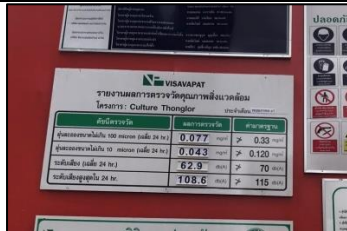ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
3. ทรัพยากรทางกายภาพ 3.5 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)	18. ดำเนินการซี้แจ้งบ้าน/อาคารข้างเคียงโดยรอบในระยะก่อสร้างช่วงการทำเสาเข็มและฐานราก เพื่อซี้แจ้งค่าความสั่นสะเทือนให้บ้าน/อาคารข้างเคียงได้รับทราบก่อนเริ่มก่อสร้าง และกำหนดให้มีการตรวจวัดระดับแรงสั่นสะเทือนทุกวันช่วงทำเสาเข็มและฐานราก โดยจะติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนด้านทิศใต้ของโครงการ โดยให้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดที่แนวรั้วของโครงการด้านอาคารข้างเคียงที่อยู่ใกล้กับเสาเข็ม โดยต้องรายงานผลทุกสัปดาห์ สำหรับรายงานผลตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จะติดไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการ บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อให้ผู้พักอาศัยโดยรอบสามารถมองเห็น และรับทราบถึงผลกระทบแรงสั่นสะเทือนของโครงการได้ และหากผลการตรวจวัดมีค่าเกินจากที่ประเมินไว้ โครงการจะรีบดำเนินการแก้ไข และปรับปรุงให้ผลการตรวจวัดอยู่ในระดับที่ประเมินไว้ต่อไป	- โครงการมีการดำเนินการซี้แจ้งบ้าน/อาคารข้างเคียงโดยรอบในระยะก่อสร้างช่วงการทำเสาเข็มและฐานราก เพื่อซี้แจ้งค่าความสั่นสะเทือนให้บ้าน/อาคารข้างเคียงได้รับทราบก่อนเริ่มก่อสร้าง และกำหนดให้มีการตรวจวัดระดับสั่นสะเทือนทุกวันช่วงทำเสาเข็มและฐานราก โดยจะติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนด้านทิศใต้ของโครงการ โดยให้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดที่แนวรั้วของโครงการด้านอาคารข้างเคียงที่อยู่ใกล้กับเสาเข็ม โดยต้องรายงานผลทุกสัปดาห์ สำหรับรายงานผลตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จะติดไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการ บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อให้ผู้พักอาศัยโดยรอบสามารถมองเห็น และรับทราบถึงผลกระทบแรงสั่นสะเทือนของโครงการได้ และหากผลการตรวจวัดมีค่าเกินจากที่ประเมินไว้ โครงการจะรีบดำเนินการแก้ไข และปรับปรุงให้ผลการตรวจวัดอยู่ในระดับที่ประเมินไว้ต่อไป (รูปที่ 3.14)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.14 ป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดด้านหน้าโครงการ

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
3. ทรัพยากรทางกายภาพ 3.5 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)	19. จัดให้มีเงินสำรองเพื่อชดเชยความเสียหายเบื้องต้นก่อนการเคลมประกัน จำนวนเงิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง โครงการจะต้องชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนในเบื้องต้นร้อยละ 30 ของมูลค่าความเสียหายที่ประเมินได้ในเบื้องต้นโดยไม่ต้องรอบริษัท ประกันภัย จากนั้นโครงการจึงดำเนินการเรียกร้อง ค่าชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัย เพื่อนำมาชดเชยให้เพิ่มเติมในภายหลัง โดยมีวงเงินประกันภัย 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 และถ้าหากการดำเนินการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด	- โครงการจัดให้มีเงินสำรองเพื่อชดเชยความเสียหายเบื้องต้นก่อนการเคลมประกัน จำนวนเงิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่ออาคารข้างเคียงโครงการจะต้องชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนในเบื้องต้นร้อยละ 30 ของมูลค่าความเสียหายที่ประเมินได้ในเบื้องต้นโดยไม่ต้องรอบริษัท ประกันภัย จากนั้นโครงการจึงดำเนินการเรียกร้อง ค่าชดเชยความเสียหายจาก บริษัทประกันภัย เพื่อนำมาชดเชยให้เพิ่มเติมในภายหลัง โดยมีวงเงินประกันภัย 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ให้ดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และถ้าหากการดำเนินการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด	- ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
3. ทรัพยากรทางกายภาพ 3.6 การพังทลายของดิน	1. การขุดดินเพื่อวางฐานรากและการก่อสร้างงานระบบที่ฝังอยู่ใต้ดิน เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อหน่วงน้ำ โครงการจะติดตั้งกำแพงพิงเหล็กชั่วคราว (Sheet Pile) ป้องกันผลกระทบจากการพังทลายของดิน	- โครงการมีการนำ Sheet Pile ออกจากพื้นที่โครงการแล้วตั้งแต่เดือน ต.ค. 66 เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร	- ไม่พบปัญหา	-
	2. โครงการทำประกันภัยที่ครอบคลุมความรับผิดชอบถึงบุคคลที่ 3 หากมีความเสียหาย ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นเนื่องจากการก่อสร้าง	- โครงการได้จัดทำประกันภัยที่ครอบคลุมความรับผิดชอบถึงบุคคลที่ 3 หากมีความเสียหาย ซึ่ง พิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นเนื่องจากการก่อสร้างของโครงการ ทั้งนี้ ในรอบเดือนม.ค.-ก.ค. 68 ไม่พบปัญหาอาคารข้างเคียงได้รับผลกระทบจากโครงการแต่อย่างใดก็ตาม หากพบปัญหาจากการพัฒนาโครงการ ทางโครงการจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามมาตรการกำหนด	- ไม่พบปัญหา	-
	3. จัดให้มีวิศวกรควบคุมตรวจสอบเสถียรภาพของงานขุดดินให้มีความมั่นคงปลอดภัยตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีวิศวกรควบคุมตรวจสอบเสถียรภาพของงานขุดดินให้มีความมั่นคงปลอดภัยตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง (ภาคผนวกที่ 17)	- ไม่พบปัญหา	ภาคผนวกที่ 17

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
3. ทรัพยากรทางกายภาพ 3.6 การพังทลายของดิน (ต่อ)	4. ปริมาณดินขุดที่เหลือโครงการจะดำเนินการจัดส่งไปยังพื้นที่ที่โครงการฯ กำหนดไว้	- โครงการได้มีการนำปริมาณดินขุดที่เหลือ โครงการจัดส่งไปยังพื้นที่ที่ดินตามที่ได้มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงที่ที่ดิน (ภาคผนวกที่ 9)	- ไม่พบปัญหา	ภาคผนวกที่ 9
	5. จัดให้มีการเก็บกองดินภายในโครงการในบริเวณที่ เหมาะสมและไม่กีดขวางทางเข้า-ออกของรถที่จะเข้า-ออกโครงการ	- โครงการจัดให้มีการเก็บกองดินภายในโครงการในบริเวณที่เหมาะสมและไม่กีดขวางทางเข้า-ออกของรถที่จะเข้า-ออกโครงการ	- ไม่พบปัญหา	-
	6. การกองดินในพื้นที่โครงการ ต้องปิดหรือปกคลุมหรือเก็บในที่ปิดล้อมทั้งด้านบนและด้านข้างหรือฉีดพรมด้วยน้ำเพื่อที่จะให้ผิวเปียกอยู่เสมอหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม	- โครงการกำหนดให้กองดินในพื้นที่โครงการต้องปิดหรือปกคลุมหรือเก็บในที่ปิดล้อมทั้งด้านบนและด้านข้างหรือฉีดพรมด้วยน้ำเพื่อที่จะให้ผิวเปียกอยู่เสมอ	- ไม่พบปัญหา	-


ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
3. ทรัพยากรทางกายภาพ 3.6 การพังทลายของดิน (ต่อ)	7. ประสานกับผู้รับเหมาก่อสร้าง และดำเนินการควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานและสามารถป้องกันอาคารที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการให้มีความปลอดภัย	- โครงการมีการประสานกับผู้รับเหมาก่อสร้าง และดำเนินการควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานและสามารถป้องกันอาคารที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการให้มีความปลอดภัย	- ไม่พบปัญหา	-
	8. จัดให้มีการดำเนินการตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างต่ออาคาร/ที่ดินข้างเคียงตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีการดำเนินการตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างต่ออาคาร/ที่ดินข้างเคียงตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทั้งนี้ ในรอบเดือนม.ค.-ก.ค.68 ไม่พบปัญหาดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา	-
	9. ผู้รับเหมาต้องเสนอขั้นตอนการทำงานและรายการคำนวณเพื่อขออนุมัติจากวิศวกรควบคุมงาน	- โครงการกำหนดผู้รับเหมาต้องเสนอขั้นตอนการทำงานและรายการคำนวณเพื่อขออนุมัติจากวิศวกรควบคุมงาน	- ไม่พบปัญหา	-


ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)


ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
3. ทรัพยากรทางกายภาพ 3.6 การพังทลายของดิน (ต่อ)	10. ก่อนทำการก่อสร้าง โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมและสังคมศาสตร์เข้าไปแจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ติดกับโครงการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง และเมื่ออาคารข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการต้องเร่งแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นทันที	- ก่อนทำการก่อสร้าง โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมและสังคมศาสตร์เข้าไปแจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ติดกับโครงการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน (รูปที่ 3.21) และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง และเมื่ออาคารข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการต้องเร่งแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นทันที	- ไม่พบปัญหา	 <p>รูปที่ 3.21 เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมและสังคมศาสตร์เข้าไปแจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ติดกับโครงการ</p>

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
3. ทรัพยากรทางกายภาพ 3.6 การพังทลายของดิน (ต่อ)	11.สำรวจ/ถ่ายรูปลงภาพรั้ว กำแพงบ้าน และตัวอาคารก่อนก่อสร้างของบ้านพักอาศัย/อาคารข้างเคียงโดยรอบพื้นที่โครงการไว้เป็นหลักฐานเพื่อรับผิดชอบ/ชดเชย ค่าเสียหาย/ค่าซ่อมแซมให้คืนสภาพเดิมหากเกิดการแตกร้าว จากการก่อสร้างโครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่สำรวจ/ถ่ายรูปลงภาพรั้ว กำแพงบ้าน และตัวอาคารก่อนก่อสร้างของบ้านพักอาศัย/อาคารข้างเคียงโดยรอบพื้นที่โครงการไว้เป็นหลักฐานเพื่อรับผิดชอบ/ชดเชย ค่าเสียหาย/ค่าซ่อมแซมให้คืนสภาพเดิมหากเกิดการแตกร้าว จากการก่อสร้างโครงการ (รูปที่ 3.22) ทั้งนี้ ในรอบเดือนม.ค.-ก.ค.68 ไม่พบปัญหาอาคารข้างเคียงได้รับผลกระทบจากโครงการ แต่อย่างไรก็ตาม หากพบปัญหาจากการพัฒนาโครงการ ทางโครงการจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาตามที่มาตรการกำหนด	- ไม่พบปัญหา	 <p>รูปที่ 3.22 เจ้าหน้าที่สำรวจสภาพรั้ว กำแพงบ้าน และตัวอาคารก่อนก่อสร้างของบ้านพักอาศัย/อาคารโดยรอบ</p>

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
3. ทรัพยากรทางกายภาพ 3.6 การพังทลายของดิน (ต่อ)	12. ติดตั้งป้ายประกาศบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โดยระบุชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ ระยะเวลาก่อสร้าง ชื่อบริษัทผู้รับเหมา ชื่อผู้รับเหมา ผู้ควบคุมงาน ชื่อหน่วยงาน อนุญาตท้องถิ่น พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และจัดให้มีหน่วย รับเรื่องร้องเรียนไว้ในพื้นที่ก่อสร้างโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ มวลชนสัมพันธ์ที่ มีความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือ สังคมศาสตร์ประจำสำหรับรับเรื่องร้องเรียน 1 คน พร้อมจัด ให้มีกล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ และให้เจ้าหน้าที่เปิดกล่องรับเรื่องร้องเรียนทุกวัน หากพบว่า มีผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ จะจัดเจ้าหน้าที่ เข้าไปพบผู้ได้รับความเสียหายเพื่อสอบถามถึงความเสียหาย ที่ได้รับจากโครงการ พร้อมกับเจรจาทำข้อตกลงในการชดใช้ ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมทันทีที่ ได้รับเรื่อง และทำบันทึกเอกสารไว้อย่างเป็นระบบเพื่อเรียก ตรวจสอบได้ โดยในเอกสารจะระบุชื่อผู้รับเรื่องซึ่งเป็นตัวแทน เจ้าของโครงการ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และกำหนดเวลาในการ ดำเนินการชดเชยให้ชัดเจน โดยสามารถดำเนินเรื่องร้องเรียน ความเดือดร้อนดังกล่าวตามแผนรับข้อร้องเรียน ทั้งนี้สามารถ ดำเนินเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อนดังกล่าวตามแผนรับ ข้อร้องเรียน	- โครงการติดตั้งป้ายประกาศบริเวณด้านหน้าพื้นที่ ก่อสร้างโครงการโดยระบุชื่อโครงการ รายละเอียด โครงการ ระยะเวลาก่อสร้างชื่อบริษัทผู้รับเหมา ชื่อผู้รับเหมา ผู้ควบคุมงาน ชื่อหน่วยงานอนุญาต ท้องถิ่น พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 3.14)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.14 ป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดด้านหน้าโครงการ



ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
3. ทรัพยากรทางกายภาพ 3.6 การพังทลายของดิน (ต่อ)	13. การดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับโครงการ แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย บริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด และผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียง ที่อาจได้รับผลกระทบไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และถ้าหากการดำเนินการดังกล่าวมีค่าใช้จ่าย เจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด โดยความรับผิดชอบดังกล่าวจะสิ้นสุดลงภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ	- โครงการมีการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคล ที่ได้รับความเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับโครงการ ทั้งนี้ ในรอบเดือนม.ค.-ก.ค.68 ไม่พบปัญหาเกิดขึ้น	- ไม่พบปัญหา	-



ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
3. ทรัพยากรทางกายภาพ 3.7 คุณภาพน้ำผิวดิน	1. จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้าง 500 คน จำนวนอย่างน้อย 25 ห้อง (อัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1 ห้อง ต่อ 20 คน)	- โครงการจัดให้มีห้องส้วมแยกชาย-หญิงสำหรับคนงานก่อสร้าง โดยปัจจุบัน คนงานเข้ามาทำงานในพื้นที่ประมาณ 500 คนและห้องน้ำมีจำนวน 25 ห้อง ซึ่งเพียงพอตามกฎหมายและมาตรการกำหนด (รูปที่ 3.24)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.24 ห้องน้ำห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้าง
	2. จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากคนงานก่อสร้างโดยติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป แบบระบบเกราะกรองเติมอากาศ ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จำนวน 1 ชุด โดยมีค่าบีโอดีที่ออกจากระบบ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าสารแขวนลอยออกจากระบบ 30 มิลลิกรัมต่อลิตร ก่อนระบายน้ำทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสาธารณะด้านหน้าของโครงการต่อไป	- โครงการจัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากคนงานก่อสร้างโดยติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (รูปที่ 3.25) แบบระบบเกราะกรองเติมอากาศ ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จำนวน 1 ชุด โดยผลการตรวจวัด ประจำเดือนม.ค.-ก.ค.68 พบว่า BOD ₅ มีค่า <2.0-2.7 mg/L และ TSS มีค่า <5-6 mg/L ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด	- โครงการมีการเฝ้าระวังกิจกรรมและติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	 รูป 3.25 ระบบบำบัดน้ำเสีย


ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
3. ทรัพยากรทางกายภาพ 3.7 คุณภาพน้ำผิวดิน	3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมอยู่เสมอ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมอยู่เสมอ (รูปที่ 3.26)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.26 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วม
	4. จัดให้มีท่อระบายน้ำชั่วคราว โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อรวบรวมน้ำเสียลงสู่บ่อพักน้ำ พร้อมทั้งติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสาธารณะด้านหน้าของโครงการต่อไป	- โครงการจัดให้มีท่อระบายน้ำชั่วคราว โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อรวบรวมน้ำเสียลงสู่บ่อพักน้ำ พร้อมทั้งติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสาธารณะด้านหน้าของโครงการต่อไป (รูปที่ 3.27)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.27 ท่อระบายน้ำชั่วคราว



ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
3. ทรัพยากรทางกายภาพ 3.7 คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณตะกอนดินในบ่อพักและชุดลอกอย่างสม่ำเสมอ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณตะกอนดินในบ่อพักและชุดลอกอย่างสม่ำเสมอ (รูปที่ 3.28)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.28 เจ้าหน้าที่ชุดลอกตะกอนดิน
	6. หากบริเวณพื้นที่ห้องส้วม สำหรับคนงานก่อสร้างของโครงการส่งผลกระทบด้านกลิ่นรบกวน โครงการต้องจัดหาวิธีหรือสารเคมีทางชีวภาพมาช่วยกำจัดกลิ่น	- หากบริเวณพื้นที่ห้องส้วม สำหรับคนงานก่อสร้างของโครงการส่งผลกระทบด้านกลิ่นรบกวน โครงการจะจัดหาวิธี และแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นโดยทันที	- ไม่พบปัญหา	-
4. ทรัพยากรชีวภาพ	กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำ การพังทลายของดิน และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ ระดับเสียงความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำ การพังทลายของดิน และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	- ไม่พบปัญหา	-



ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
5. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 5.1 น้ำใช้	1. กำจัดให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด	- โครงการได้กำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด พร้อมทั้งมีการติดป้ายณรงค์ให้คนงานใช้น้ำ-ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด (รูปที่ 3.29)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.29 ป้ายประหยัดน้ำไฟ
	2. จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- โครงการจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (รูปที่ 3.30)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.30 ถังสำรองน้ำใช้ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
	3. หมั่นตรวจสอบจุดรั่วซึม หากพบให้รีบแก้ไขทันที	- โครงการมีการตรวจสอบจุดรั่วซึมของระบบน้ำประปา หากพบจะดำเนินการแก้ไขทันที	- ไม่พบปัญหา	-


ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
5. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 5.2 การบำบัดน้ำเสีย	- กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้านคุณภาพน้ำอย่างเคร่งครัด	- โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้านคุณภาพน้ำอย่างเคร่งครัด	- ไม่พบปัญหา	-
5.3 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	1. จัดให้มีท่อระบายน้ำชั่วคราวสำหรับระบายน้ำฝนและน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างแล้วรวบรวมเข้าสู่บ่อพักน้ำเพื่อตกตะกอนดินก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการต่อไป	- โครงการจัดให้มีท่อระบายน้ำชั่วคราวสำหรับระบายน้ำฝน (รูปที่ 3.27) และน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างแล้วรวบรวมเข้าสู่บ่อพักน้ำเพื่อตกตะกอนดินก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการต่อไป	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.27 ท่อระบายน้ำชั่วคราว
	2. จัดให้มีบ่อดักดินจากการล้างล้อรถบรรทุก เพื่อตกตะกอนดินจากการล้างล้อรถ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการต่อไป	- โครงการจัดให้มีบ่อดักดินจากการล้างล้อรถบรรทุก เพื่อตกตะกอนดินจากการล้างล้อรถ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการต่อไป (รูปที่ 3.31)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.31 บ่อดักดินจากการล้างล้อรถบรรทุก

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

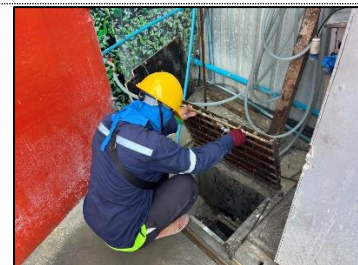ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงานจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
5. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 5.3 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	3. ขุดลอกตะกอนดินที่สะสมในบ่อตกตะกอนเป็นประจำ เพื่อป้องกันและตรวจสอบไม่ให้มีเศษวัสดุต่างๆ อุดตันในท่อระบายน้ำสาธารณะ	- โครงการมีการขุดลอกตะกอนดินที่สะสมในบ่อตกตะกอนเป็นประจำ เพื่อป้องกันและตรวจสอบไม่ให้มีเศษวัสดุต่างๆ อุดตันในท่อระบายน้ำสาธารณะ	- ไม่พบปัญหา	-
	4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณตะกอนดินในบ่อพักและขุดลอกอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งไม่ให้มีเศษวัสดุหรือสิ่งของร่วงลงไปกีดขวางการระบายน้ำและการตกตะกอน เพื่อให้บ่อพักน้ำสามารถตกตะกอนดินได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะก่อสร้างโครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณตะกอนดินในบ่อพักและขุดลอกอย่างสม่ำเสมอ (รูปที่ 3.28) รวมทั้งไม่ให้มีเศษวัสดุหรือสิ่งของร่วงลงไปกีดขวางการระบายน้ำและการตกตะกอน เพื่อให้บ่อพักน้ำสามารถตกตะกอนดินได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะก่อสร้างโครงการ	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.28 เจ้าหน้าที่ขุดลอกตะกอนดิน
	5. จัดให้มีกำแพงกันดินเป็นกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กเมื่อมีการปรับระดับพื้นดินภายในโครงการสูงกว่าพื้นที่ภายนอกโครงการ เพื่อป้องกันการระบายน้ำไปยังพื้นที่ข้างเคียง	- โครงการจัดให้มีกำแพงกันดินเป็นกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก	- ไม่พบปัญหา	-
	6. ในระยะก่อสร้าง โครงการจะประสานกับสำนักงานเขตวัฒนา ขุดลอกท่อระบายน้ำสาธารณะหน้าโครงการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการมีการประสานกับสำนักงานเขตวัฒนา ขุดลอกท่อระบายน้ำสาธารณะหน้าโครงการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- ไม่พบปัญหา	-



ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
5. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 5.4 การจัดการมูลฝอย	1. ขยะที่เกิดจากการก่อสร้าง เช่น เศษเหล็ก เศษอิฐเศษปูน และเศษไม้ เป็นต้น ให้พิจารณานำกลับมาใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่ให้มากที่สุด เช่น วัสดุเหล็กหรือไม้แบบกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่	- ขยะที่เกิดจากการก่อสร้าง เช่น เศษเหล็ก เศษอิฐ เศษปูน และเศษไม้ โครงการได้นำกลับมาใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่ให้มากที่สุด เช่น วัสดุเหล็กหรือไม้แบบกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้	- ไม่พบปัญหา	-
	2. กำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบนำวัสดุจากการก่อสร้างที่ต้องการทำลายหรือไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น เศษเหล็กเส้น เศษหิน และเศษปูน ส่งไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดวัสดุจากการก่อสร้างอ่อนนุชของกรุงเทพมหานคร โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์ฯ และในส่วนของมูลฝอยจากการก่อสร้างชนิดอื่นที่ไม่อยู่ในขอบเขตการกำจัดของโรงกำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้างอ่อนนุช โครงการจะประสานไปยังหน่วยงานเอกชนที่ได้รับอนุญาตมารับไปกำจัดต่อไป	- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบนำวัสดุจากการก่อสร้างที่ต้องการทำลายหรือไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น เศษเหล็กเส้น เศษหิน และเศษปูน ส่งไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดวัสดุจากการก่อสร้างอ่อนนุชของกรุงเทพมหานคร โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์ฯ และในส่วนของมูลฝอยจากการก่อสร้างชนิดอื่นที่ไม่อยู่ในขอบเขตการกำจัดของโรงกำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้างอ่อนนุช โครงการจะประสานไปยังหน่วยงานเอกชนที่ได้รับอนุญาตมารับไปกำจัดต่อไป	- ไม่พบปัญหา	-


ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
5. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 5.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	3. มูลฝอยคนงานก่อสร้าง 1.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ต้องจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จำนวน 23 ถังแบ่งเป็นถังรองรับมูลฝอยเปียก จำนวน 10 ถัง ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป จำนวน 4 ถัง ถังรองรับมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ (มูลฝอยรีไซเคิล) จำนวน 6 ถัง และถังรองรับมูลฝอยอันตราย จำนวน 3 ถัง วางไว้บริเวณที่พักและรวบรวมมูลฝอยทั้งหมดเพื่อให้สำนักงานเขตวัฒนา มารับไปกำจัดต่อไป โดยไม่มีการตกค้างให้เกิดกลิ่นรบกวนและแพร่กระจายเชื้อโรค	- โครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอย (รูปที่ 3.32) จำนวนเพียงพอและเหมาะสมกับมูลฝอยแต่ละประเภท โดยแบ่งเป็น ถังรองรับมูลฝอยเปียก ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป ถังรองรับมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ (มูลฝอยรีไซเคิล) และถังรองรับมูลฝอยอันตราย วางไว้บริเวณที่พักและรวบรวมมูลฝอยทั้งหมดเพื่อให้ทางหุ้นส่วนจำกัด เอส.วี.กิจรุ่งเรืองเจริญทรัพย์ (ภาคผนวกที่ 29) เข้ามารับไปกำจัดเป็นประจำทุกวัน โดยกำชับให้คนงานดูแลทำความสะอาดไม่มีการตกค้างที่ก่อให้เกิดกลิ่นรบกวนและแพร่กระจายเชื้อโรค	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.32 ถังขยะรองรับมูลฝอย ภาคผนวกที่ 29
	4. กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้ติดป้ายกำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับอย่างเคร่งครัด (รูปที่ 3.33)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.33 ป้ายกำชับให้คนงาน ทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะ


ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
5. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 5.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	5. ไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างเหลือใช้ไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ	- โครงการกำชับผู้รับเหมาไม่ให้นำเศษวัสดุก่อสร้างเหลือใช้ไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ	- ไม่พบปัญหา	-
	6. ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอหากพบว่าถังรองรับมูลฝอยอยู่ในสภาพที่ชำรุดต้องเปลี่ยนทันที	- โครงการมีการตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอหากพบว่าถังรองรับมูลฝอยอยู่ในสภาพที่ชำรุดจะมีการเปลี่ยนทันที	- ไม่พบปัญหา	-
	7. กำหนดให้ผู้ขนส่งเศษวัสดุก่อสร้างไปกำจัด ต้องใช้ผ้าคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่ง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นบนพื้นจราจร รวมทั้งควบคุมน้ำหนักบรรทุกทุกตามพิกัด และกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และมีความระมัดระวัง	- หากมีการนำเศษวัสดุก่อสร้างไปกำจัด โครงการกำหนดให้ผู้ขนส่งเศษวัสดุก่อสร้างต้องใช้ผ้าคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่ง (รูปที่ 3.7) เพื่อป้องกันการร่วงหล่นบนพื้นจราจร รวมทั้งควบคุมน้ำหนักบรรทุกทุกตามพิกัด และกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และมีความระมัดระวัง	- ไม่พบปัญหา	 <p>รูปที่ 3.7 ผ้าคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง</p>

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
5. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 5.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	8. จัดให้มีถังขนาด 120 ลิตร ไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งภายในรองรับด้วยถุงพลาสติกสีแดงพร้อมติดป้าย "ถังรองรับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว" โดยให้บริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตมารับไปกำจัด	- โครงการได้จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อ ประเภท หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โดยให้คนงานคอยเก็บรวบรวมและ ให้บริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตมารับไปกำจัด (รูปที่ 3.34)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.34 ถังรองรับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว
	9. บริเวณพื้นที่ทั้งดินส่วนเกินจากการก่อสร้างโครงการต้องจัดให้มีรั้วโดยรอบแนวเขตที่ดินทุกด้านเพื่อกันขอบเขตพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วนสำหรับพื้นที่ที่ดิน และเพื่อป้องกันการพังทลายหรือการชะล้างของดินไปยังลำรางสาธารณะรวมถึงพื้นที่ข้างเคียง	- ปัจจุบันทางโครงการอยู่ในช่วงงานสถาปัตย์ และ ตกแต่งภายในอาคาร ซึ่งไม่มีดินส่วนเกินที่อาจจะพังทลายหรือเกิดการชะล้างไปยังลำรางสาธารณะ หรือพื้นที่ข้างเคียงเกิดขึ้นแต่อย่างใด	- ไม่พบปัญหา	-



ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
5. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 5.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	10. ในการที่ดินบริเวณจุดที่ดินส่วนเกินจากการก่อสร้างโครงการ ต้องจัดให้มีวิศวกรควบคุมดูแลกิจกรรมดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงให้น้อยที่สุด	- ในช่วงการเจาะเสาเข็มที่มีการที่ดิน โครงการจัดให้มีวิศวกรควบคุมดูแลกิจกรรมการที่ดินส่วนเกินอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง (ภาคผนวกที่ 9)	- ไม่พบปัญหา	ภาคผนวกที่ 9
	11. บริเวณพื้นที่ที่ดินส่วนเกินจากการก่อสร้างโครงการต้องมีแนวกันชนอยู่ห่างจากขอบเขตที่ดิน 10 เมตร โดยจัดให้มีรั้วโดยรอบแนวเขตที่ดินทุกด้านเพื่อกันขอบเขตพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วนสำหรับพื้นที่ที่ดินและเพื่อป้องกันการพังทลายหรือการชะล้างของดินไปยังลำรางสาธารณะ รวมถึงพื้นที่ข้างเคียง	- ปัจจุบันทางโครงการอยู่ในช่วงงานสถาปัตย์ และตกแต่งภายในอาคาร ซึ่งไม่มีดินส่วนเกินที่อาจจะพังทลายหรือเกิดการชะล้างไปยังลำรางสาธารณะ หรือพื้นที่ข้างเคียงเกิดขึ้นแต่อย่างใด	- ไม่พบปัญหา	-



ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
5. คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์ 5.5 ระบบไฟฟ้า	1. กำชับคนงานให้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด โดยหัวหน้าคนงานต้องให้คำแนะนำในช่วงก่อนเริ่มปฏิบัติงาน	- โครงการมีการกำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด พร้อมทั้งมีการติดป้ายรณรงค์ให้คนงานใช้น้ำ-ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด (รูปที่ 3.29)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.29 ป้ายประหยัดน้ำ-ไฟ
	2. การจ่ายไฟฟ้าต้องเป็นไปตามกฎวงจรไฟฟ้าที่ถูกต้องโดยมีช่างและวิศวกรผู้ชำนาญการคอยกำกับดูแล	- โครงการมีการควบคุมการจ่ายไฟฟ้าให้เป็นไปตามกฎวงจรไฟฟ้าที่ถูกต้อง โดยมีช่างและวิศวกรผู้ชำนาญการคอยกำกับดูแล	- ไม่พบปัญหา	-
	3. การอนุรักษ์พลังงานสำหรับเจ้าของโครงการปฏิบัติ/ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคารโดยใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน (LED)	- โครงการมีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคารโดยใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน (LED) เพื่อเป็นการอนุรักษ์พลังงาน (รูปที่ 3.35)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.35 หลอดไฟประหยัดพลังงาน



ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
5. คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์ 5.5 ระบบไฟฟ้า (ต่อ)	4. จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณด้านหน้าโครงการ	- โครงการจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณด้านหน้าโครงการ (รูปที่ 3.36)	- ไม่พบปัญหา	 <p>รูปที่ 3.36 ไฟส่องสว่าง บริเวณด้านหน้าโครงการ</p>
	5. ติดตั้งหม้อแปลงและมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวจากการไฟฟ้านครหลวง สำหรับใช้ในการก่อสร้างโครงการ	- โครงการมีการติดตั้งหม้อแปลงและมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวจากการไฟฟ้านครหลวง สำหรับใช้ในการก่อสร้างโครงการ (รูปที่ 3.37)	- ไม่พบปัญหา	 <p>รูปที่ 3.37 หม้อแปลงไฟฟ้า</p>



ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
5. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 5.6 การคมนาคม	1. ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง และรับ-ส่งคนงาน โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเพื่อให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียง และผู้ที่สัญจรโดยใช้เส้นทางร่วมกับรถบรรทุกได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาได้โดยตรง ในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขนส่งวัสดุก่อสร้างและรับ-ส่งคนงาน	- โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง และรับ-ส่งคนงาน โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเพื่อให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียง และผู้ที่สัญจรโดยใช้เส้นทางร่วมกับรถบรรทุกได้รับทราบข้อมูลและสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาได้โดยตรง ในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขนส่งวัสดุก่อสร้าง (รูปที่ 3.38)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.38 ป้ายชื่อบริษัทและเบอร์โทรติดต่อด้านหน้ารถขนส่งวัสดุก่อสร้าง
	2. จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะที่สามารถชะลอ เพื่อเลี้ยวรถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย	โครงการจัดให้มีป้ายชื่อโครงการ (รูปที่ 3.39) และลูกศรแสดง ทิศทางการเข้า-ออกโครงการให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อเลี้ยวรถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.39 ป้ายชื่อโครงการ


ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
5. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 5.6 การคมนาคม (ต่อ)	3. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้กับรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการให้สามารถเข้า-ออกโครงการได้โดยสะดวกและปลอดภัย ไม่กีดขวางการจราจรบนถนนสุขุมวิท 59 และถนนสาธารณะอื่นๆ บริเวณใกล้เคียงโครงการโดยให้ความสำคัญกับรถยนต์ที่สัญจรบนถนนสาธารณะเป็นหลัก	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้กับรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการให้สามารถเข้า-ออกโครงการได้โดยสะดวกและปลอดภัย ไม่กีดขวางการจราจรบนถนนสุขุมวิท 59 และถนนสาธารณะอื่นๆ และบริเวณใกล้เคียงโครงการ (รูปที่ 3.4)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ควบคุมการเข้า-ออกโครงการ
	4. ห้ามจอดรถเพื่อรอขนส่งดิน ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หรือรับ-ส่งคนงานบนถนนบริเวณด้านหน้าโครงการ และถนนอื่นๆ บริเวณใกล้เคียงโดยเด็ดขาด	- โครงการมีการห้ามจอดรถเพื่อรอขนส่งดิน ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หรือรับ-ส่งคนงานบนถนนบริเวณด้านหน้าโครงการ (รูปที่ 3.40)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.40 ป้ายห้ามจอดรถบริเวณ ด้านหน้าโครงการ



ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
5. คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์ 5.6 การคมนาคม (ต่อ)	3. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้กับรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการให้สามารถเข้า-ออกโครงการได้โดยสะดวกและปลอดภัย ไม่กีดขวางการจราจรบนถนนสุขุมวิท 59 และถนนสาธารณะอื่นๆ บริเวณใกล้เคียงโครงการโดยให้ความสำคัญกับรถยนต์ที่สัญจรบนถนนสาธารณะเป็นหลัก	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้กับรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการได้โดยสะดวกและปลอดภัย ไม่กีดขวางการจราจรบนถนนสุขุมวิท 59 และถนนสาธารณะอื่นๆ และบริเวณใกล้เคียงโครงการ (รูปที่ 3.4)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ควบคุมการเข้า-ออกโครงการ
	4. ห้ามจอดรถเพื่อรอขนส่งดิน ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หรือรับ-ส่งคนงานบนถนนบริเวณด้านหน้าโครงการ และถนนอื่นๆ บริเวณใกล้เคียงโดยเด็ดขาด	- โครงการห้ามจอดรถเพื่อรอขนส่งดิน ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หรือรับ-ส่งคนงานบนถนนบริเวณด้านหน้าโครงการ และถนนอื่นๆ บริเวณใกล้เคียงโดยเด็ดขาด	- ไม่พบปัญหา	-


ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
5. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 5.6 การคมนาคม (ต่อ)	5. ติดตั้งสัญญาณไฟเตือน ไฟกระพริบ และป้ายการจราจรชั่วคราว บริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน	- โครงการติดตั้งป้ายการจราจรชั่วคราว บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ (รูปที่ 3.41) และสัญญาณไฟเตือน (รูปที่ 3.42) ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน	- ไม่พบปัญหา	 <p>รูปที่ 3.41 ป้ายจราจรชั่วคราว บริเวณทางเข้า-ออก</p>  <p>รูปที่ 3.42 สัญญาณไฟเตือน</p>

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
5. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 5.6 การคมนาคม (ต่อ)	6. ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกทุกตามพิกัด และกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ	- โครงการมีการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกทุกตามพิกัดและกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ	- ไม่พบปัญหา	-
	7. ตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และเครื่องจักรต่างๆของ บริษัท ที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอเพื่อป้องกันมิให้ยานพาหนะหรือเครื่องจักรเหล่านั้นเกิดการชำรุดบกพร่องขณะใช้งาน	- โครงการมีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และเครื่องจักรต่างๆของ บริษัทที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอเพื่อป้องกันมิให้ยานพาหนะหรือเครื่องจักรเหล่านั้นเกิดการชำรุดบกพร่องขณะใช้งาน	- ไม่พบปัญหา	ภาคผนวกที่ 11
	8. จัดการให้ใช้ผ้าคลุมที่มิดชิด สำหรับรถบรรทุกดินหินทราย เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นปลิวออกมาจากรถบรรทุกได้	- โครงการกำหนดให้ใช้ผ้าคลุมที่มิดชิด สำหรับรถบรรทุกดินหินทราย (รูปที่ 3.7) เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นปลิวออกมาจากรถบรรทุกได้	- ไม่พบปัญหา	 <p>รูปที่ 3.7 ผ้าคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง</p>


ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
5. คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์ 5.6 การคมนาคม (ต่อ)	9. ในสัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างของโครงการ กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรการขนส่งดินและวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างตามข้อบังคับพนักงานจราจร ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัด โดยรถบรรทุก 6 ล้อวิ่งในเวลา 09.00-16.00 น. และ 20.00-06.00 น. และรถบรรทุก 10 ล้อวิ่งในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. และ 21.00-06.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งอยู่นอกเวลาเร่งด่วน และเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้แต่ทั้งนี้ในช่วงเวลาที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในตอนกลางคืนโครงการจะกำหนดให้รถบรรทุกขนมาจอดไว้ในพื้นที่โครงการเท่านั้นไม่ให้ขนถ่ายลงจากรถเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบด้านเสียงดังรบกวนในช่วงเวลาพักผ่อนต่อพื้นที่ข้างเคียง	- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรการขนส่งดินและวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างตามข้อบังคับพนักงานจราจร ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีการระบุในสัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างของโครงการ	- ไม่พบปัญหา	-


ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
5. คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์ 5.6 การคมนาคม (ต่อ)	10. จัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถคอนกรีต และรถบรรทุกเพื่อไม่ให้ เกิดแถวคอยบนถนนซอยสุขุมวิท 59 และถนนสาธารณะอื่นๆ	- โครงการจัดให้มีพื้นที่ สำหรับจอดรถคอนกรีต (รูปที่ 3.43) และรถบรรทุกเพื่อไม่ให้เกิดการจอดรอ บนถนนซอยสุขุมวิท 59 และถนนสาธารณะอื่นๆ	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.43 พื้นที่สำหรับจอดรถ
	11. ก่อนเริ่มการก่อสร้างโครงการจะต้องสำรวจถนนซอยสุขุมวิท 59 ก่อนเริ่มทำงาน และหากถนนเกิดความเสียหายระหว่าง การก่อสร้างโครงการจะประสานกับสำนักงานเขตวัฒนา ในการดำเนินการปรับปรุงถนนให้อยู่ในสภาพใช้งานได้โดยเร็ว ที่สุด	- โครงการมีการสำรวจถนนซอยสุขุมวิท 59 ก่อนเริ่ม ทำงาน และหากถนนเกิดความเสียหายระหว่างการ ก่อสร้างโครงการจะประสานกับสำนักงานเขตวัฒนา ในการดำเนินการปรับปรุงถนนให้อยู่ในสภาพใช้งาน ได้โดยเร็วที่สุด	- ไม่พบปัญหา	-



ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
5. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 5.6 การคมนาคม (ต่อ)	12. จัดให้มีคนงานคอยกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหล่นบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และพื้นที่ข้างเคียงกรณีที่มีเศษดินเปื้อกตกหล่นจะทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาด ทั้งนี้หากมีเหตุทำให้ต้นไม้เกิดการเสียหายก็จะมีโครงการจ้างโครงการให้รับทราบ ซึ่งโครงการจะมีการแก้ไข	- โครงการจัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดโดยการกวาดกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหล่นบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และบริเวณพื้นที่ข้างเคียง (รูปที่ 3.10)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.10 เจ้าหน้าที่กวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหล่น บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ
	13. จัดการทำความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ขนส่งดินโดยใช้น้ำฉีดก่อนออกจากพื้นที่โครงการทุกครั้งเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากรถบรรทุก	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานสถาปัตย์ ตกแต่งภายในอาคาร และมีการเก็บรายละเอียดงานบริเวณพื้นที่โครงการเทพื้นคอนกรีตทั้งหมดแล้วทำให้ไม่มีการขนดิน จึงไม่มีการจัดให้มีการทำความสะอาดล้อรถบรรทุก	- ไม่พบปัญหา	
	14. เมื่อโครงการได้รับอนุญาตก่อสร้างโครงการจะดำเนินการขออนุญาตเปิดทางเข้า-ออกและตัดคันหินทางเท้า และประสานไปยังสำนักงานเขตวัฒนาเพื่อดำเนินการปิดทางเข้า-ออกเดิมและปรับปรุงสภาพเป็นทางเท้า โดยบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย	- โครงการไม่มีการดำเนินการตัดคันหินทางเท้า และหากมีความประสงค์ โครงการจะประสานไปยังสำนักงานเขตวัฒนาเพื่อดำเนินการปิดทางเข้า-ออกเดิมและปรับปรุงสภาพเป็นทางเท้า โดยบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย	- ไม่พบปัญหา	-




ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
5. คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์ 5.7 การป้องกันอัคคีภัย	1. โครงการต้องห้ามจัดเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและที่พักอาศัยของคณงานก่อสร้างเว้นแต่เก็บไว้ในพื้นที่ปลอดภัยเท่าที่จำเป็นแก่การใช้งานประจำวันเท่านั้น	- โครงการมีการกำหนดห้ามจัดเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและที่พักอาศัยของคณงานก่อสร้างเว้นแต่เก็บไว้ในพื้นที่ปลอดภัยเท่าที่จำเป็นแก่การใช้งานประจำวันเท่านั้น	- ไม่พบปัญหา	-
	2. โครงการต้องติดป้ายบริเวณพื้นที่โครงการดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ติดป้ายโครงการและป้ายเตือนโดยรอบพื้นที่เพื่อแสดงให้บุคคลภายนอกทราบถึงเขตการก่อสร้างให้ชัดเจน 	- โครงการมีการติดป้ายโครงการและป้ายเตือนโดยรอบพื้นที่เพื่อแสดงให้บุคคลภายนอกทราบถึงเขตการก่อสร้างให้ชัดเจน (รูปที่ 3.39)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.39 ป้ายชื่อโครงการ
	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำป้าย “อันตราย” “ห้ามสูบบุหรี่” “ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ” หรือ “ห้ามพกพาอุปกรณ์สำหรับจุดไฟหรือติดไฟ” หรือป้ายซึ่งมีข้อความอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกันตามสภาพหรือคุณสมบัติของวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดไว้ให้เห็นได้ชัดเจน 	- โครงการมีการจัดทำป้าย “ระวังอันตราย” “ห้ามสูบบุหรี่” “ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ” “ห้ามพกพาอาวุธสำหรับจุดไฟ” ติดไว้ให้เห็นอย่างชัดเจน (รูปที่ 3.44)	- ไม่พบปัญหา	 ป้ายห้ามสูบบุหรี่ รูปที่ 3.44 ป้ายเตือนบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
5. คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์ 5.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)				 <p>ป้ายห้ามทำให้เกิดประกายไฟ</p>  <p>ป้ายห้ามพกพาอุปกรณ์สำหรับจุดไฟ</p>  <p>ป้ายระวังอันตราย</p>


รูปที่ 3.44 ป้ายเตือนบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (ต่อ)

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)


ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
5. คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์ 5.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	3. จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีให้เพียงพอ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ โดยจัดให้มีถังดับเพลิงเคมีในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 1 ถัง/จุด และเมื่อก่อสร้างขึ้นโครงสร้างอาคารไปจนถึงติดตั้งสาธารณูปโภคและตกแต่งแล้วเสร็จ ต้องจัดให้มีถังดับเพลิงเคมีไว้บริเวณบันไดของอาคาร จำนวน 1 ถัง/ชั้น ตลอดระยะดำเนินการก่อสร้างโครงการจนแล้วเสร็จ	- โครงการจัดให้มีถังดับเพลิงเคมีบริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 1 ถัง/จุด (รูปที่ 3.45) เพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.45 ถังดับเพลิงเคมี
	4. ในการติดตั้งถังดับเพลิงทุกจุดต้องให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารหรือสถานที่ก่อสร้างไม่เกิน 1.40 เมตร และอยู่ในที่ซึ่งสามารถมองเห็นและใช้สอยได้โดยสะดวก และจัดให้มีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ทุก 6 เดือน พร้อมทั้งติดป้ายแนะนำการใช้ถังดับเพลิง	- โครงการกำหนดให้ในการติดตั้งถังดับเพลิงซึ่งมีระดับความสูงไม่เกิน 1.40 เมตร และอยู่ในที่ซึ่งสามารถมองเห็นและใช้งานได้โดยสะดวก และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ เป็นประจำทุกเดือน (ภาคผนวกที่ 16) พร้อมทั้งติดป้ายแนะนำการใช้ถังดับเพลิง (รูปที่ 3.46)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.46 ป้ายการใช้ถังดับเพลิง

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

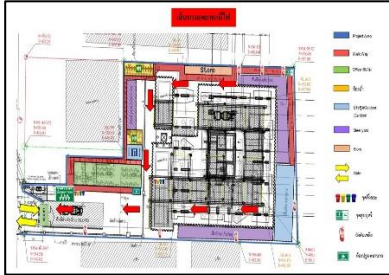
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
5. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 5.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	5. โครงการต้องจัดให้มีแผนผังแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟในช่วงที่ขึ้นโครงสร้างและตกแต่งอาคารโดยแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟบริเวณบันไดอาคารให้ชัดเจน และต้องดูแลไม่ให้มีกองเศษวัสดุ เครื่องจักรหรือสิ่งอื่นใดกีดขวางทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ และทางหนีไฟต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.1 เมตร	- โครงการจัดให้มีแผนผังแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟบริเวณภายในพื้นที่โครงการ ให้ชัดเจน (รูปที่ 3.47)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.47 แผนผังแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟ
	6. โครงการต้องจัดให้มีเครื่องแจ้งเหตุเตือนเพลิงไหม้ที่สามารถได้ยินทั่วถึงกันทั้งอาคาร	- โครงการมีการติดตั้งเครื่องแจ้งเหตุเตือนเพลิงไหม้ที่สามารถได้ยินทั่วถึงกันทั้งอาคารเรียบร้อยแล้ว	- ไม่พบปัญหา	
	7. จัดให้มีการตรวจตราพื้นที่อาคารในช่วงก่อสร้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้	- ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
6. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 6.1 สภาพเศรษฐกิจ สังคม	บริเวณพื้นที่โครงการ 1. ก่อนเริ่มงานก่อสร้างต้องแจ้งให้เจ้าของอาคารหรือผู้พักอาศัยในเขตติดต่อใกล้เคียงรับทราบแผนงานก่อสร้างล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน พร้อมทั้งแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ของโครงการ เจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้รับเหมาที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้ติดต่อหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ทันทีในกรณีที่ได้รับผลกระทบได้ตลอดเวลา	- โครงการมีการแจ้งให้เจ้าของอาคารหรือผู้พักอาศัยในเขตติดต่อใกล้เคียงรับทราบแผนงานก่อสร้างล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน พร้อมทั้งแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ของโครงการ เจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้รับเหมาที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้ติดต่อหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ทันทีในกรณีที่ได้รับผลกระทบได้ตลอดเวลา	- ไม่พบปัญหา	-
	2. จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ โดยการติดตั้งป้าย ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร เพื่อแจ้งการก่อสร้างบริเวณแนวรั้วก่อสร้างด้านที่ถนนซอยสุขุมวิท 59 ให้เห็นอย่างชัดเจนและสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลาในช่วงระยะก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในมาตรการทั่วไปทุกประการ	- โครงการจัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ โดยติดตั้งป้าย เพื่อแจ้งการก่อสร้างบริเวณแนวรั้วก่อสร้างด้านที่ถนนซอยสุขุมวิท 59 ให้เห็นอย่างชัดเจนและสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลาในช่วงระยะก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในมาตรการทั่วไปทุกประการ (รูปที่ 3.1)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการบริเวณด้านหน้าโครงการ

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
6. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 6.1 สภาพเศรษฐกิจ สังคม (ต่อ)	3. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างให้กับบ้าน/อาคารติดโครงการ และบ้าน/อาคารโดยรอบพื้นที่ระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างทั่วถึง โดยการจัดส่งเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์โดยมีรายละเอียดตามที่ กำหนดไว้ในมาตรการทั่วไปทุกประการ	- โครงการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างให้กับบ้าน/อาคารติดโครงการ และบ้าน/อาคารโดยรอบพื้นที่ระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างทั่วถึง โดยการจัดส่งเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์โดยมีรายละเอียดตามที่ กำหนดไว้ในมาตรการทั่วไปทุกประการ (รูปที่ 3.2)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.2 การประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการ
	4. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ มาตรการทั่วไป ด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่า คุณภาพชีวิต และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียงอย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ มาตรการทั่วไป ด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่า คุณภาพชีวิต และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียงอย่างเคร่งครัด	- ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

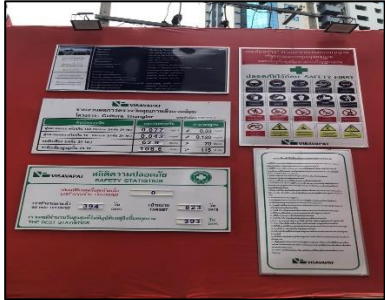ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
6. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 6.1 สภาพเศรษฐกิจ สังคม (ต่อ)	5. ติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียน และติดป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณด้านหน้าโครงการ โดยระบุชื่อเจ้าของโครงการ ชื่อผู้รับเหมา ผู้ควบคุมงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานอนุญาต เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงได้ทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงาน/หน่วยงานอนุญาตโดยตรงในกรณีได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้าง	- โครงการติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียน (รูปที่ 3.48) และติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าโครงการ โดยระบุชื่อเจ้าของโครงการชื่อผู้รับเหมา ผู้ควบคุมงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานอนุญาต (รูปที่ 3.1)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ บริเวณด้านหน้าโครงการ  รูปที่ 3.48 กล่องรับเรื่องร้องเรียน

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
6. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 6.1 สภาพเศรษฐกิจ สังคม (ต่อ)	6. มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจน	- โครงการมีขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจน	- ไม่พบปัญหา	-
	7. เมื่อได้รับแจ้งร้องเรียนเรื่องความเสียหายจากการก่อสร้าง โครงการจะส่งช่างหรือหัวหน้างาน ผู้รับผิดชอบเข้าไปให้การช่วยเหลือซ่อมแซม แก้ไข ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นการเฉพาะหน้าก่อน (ไม่คิดค่าใช้จ่าย) ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของบ้านและนัดหมายเวลาที่สะดวก	- เมื่อได้รับแจ้งร้องเรียนเรื่องความเสียหายจากการก่อสร้างโครงการจะส่งช่างหรือหัวหน้างาน ผู้รับผิดชอบเข้าไปให้การช่วยเหลือซ่อมแซม แก้ไข ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นการเฉพาะหน้าก่อน (ไม่คิดค่าใช้จ่าย) ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของบ้านและนัดหมายเวลาที่สะดวก ทั้งนี้ ในรอบเดือนม.ค.-ก.ค.68 ไม่พบปัญหาอาคารข้างเคียงได้รับผลกระทบจากโครงการ แต่อย่างไรก็ตาม หากพบปัญหาจากการพัฒนาโครงการ ทางโครงการจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาตามที่มาตรการกำหนด	- ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
6. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 6.1 สภาพเศรษฐกิจ สังคม (ต่อ)	8. กรณีมีผู้เสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ ยินดีจะชดเชยและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยให้เป็นการเจรจาตกลงของทั้งสองฝ่าย คือเจ้าของโครงการและผู้ได้รับผลกระทบ หากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562	- กรณีมีผู้เสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ ยินดีจะชดเชยและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยให้เป็นการเจรจาตกลงของทั้งสองฝ่าย คือเจ้าของโครงการและผู้ได้รับผลกระทบ หากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562	- ไม่พบปัญหา	-
	9. มีการทำประกันภัยคุ้มครองและรับผิดชอบต่อร่างกายและทรัพย์สิน	- โครงการมีการทำประกันภัยคุ้มครองและรับผิดชอบต่อร่างกายและทรัพย์สิน	- ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
6. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 6.1 สภาพเศรษฐกิจ สังคม (ต่อ)	10. จัดให้มีเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ประจำที่มีความรู้ด้านสังคมศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์เพื่อรับเรื่องร้องเรียนของโครงการฯ โดยสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมงในช่วงระยะก่อสร้างจนกว่าจะถึงระยะเปิดดำเนินการพร้อมทั้งเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้หลากหลาย เช่น กล้องรับเรื่อง ร้อง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล หรือสื่อทางสังคมต่างๆ ได้แก่อัปเดตกลุ่มไลน์ เปิดช่องร้องเรียนใน Facebook ของบริษัท เป็นต้น	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ประจำที่มีความรู้ด้านสังคมศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์เพื่อรับเรื่องร้องเรียนของโครงการฯ โดยสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมงในช่วงระยะก่อสร้างจนกว่าจะถึงระยะเปิดดำเนินการ (รูปที่ 3.20) พร้อมทั้งเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้หลากหลาย เช่น กล้องรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ อีเมล และ Line Official เพื่อรับเรื่องร้องเรียน (รูปที่ 3.49)	- ไม่พบปัญหา	<div data-bbox="1787 427 2101 692" data-label="Image"> </div> <p>รูปที่ 3.20 เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ประจำที่มีความรู้ด้านสังคมศาสตร์รับเรื่องร้องเรียนของโครงการฯ</p> <div data-bbox="1850 804 2040 831" data-label="Caption">ของโครงการฯ</div> <div data-bbox="1850 842 2040 1232" data-label="Image"> </div> <p>รูป 3.49 Line Official เพื่อรับเรื่องร้องเรียน</p>



ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
6. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 6.1 สภาพเศรษฐกิจ สังคม (ต่อ)	11. นำมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ระบุใน TOR เพื่อให้ผู้รับเหมาทราบมาตรการที่จะต้องปฏิบัติตั้งแต่ต้นในการประมูลงานก่อสร้างของโครงการ	- โครงการมีการนำมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ระบุใน TOR เพื่อให้ผู้รับเหมาทราบมาตรการที่จะต้องปฏิบัติตั้งแต่ต้นในการประมูลงานก่อสร้างของโครงการ	- ไม่พบปัญหา	-
	12. โครงการกำหนดให้มีการดักเตือนผู้รับเหมาก่อสร้างหากไม่ดำเนินการหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการ หากมีการทำผิดซ้ำกำหนดให้มีค่าปรับหรือบทลงโทษ	- ปัจจุบันผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด หากมีการไม่ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีการดักเตือนผู้รับเหมาก่อสร้างหากไม่ดำเนินการหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการ หากมีการทำผิดซ้ำกำหนดให้มีค่าปรับหรือบทลงโทษ	- ไม่พบปัญหา	-


ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
6. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 6.2 การมีส่วนร่วมของ ประชาชนและชุมชน สัมพันธ์	1. การจัดประชาสัมพันธ์ด้วยป้ายประชาสัมพันธ์ การแจ้งประชาสัมพันธ์และการแจกเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามมาตรการก่อนเริ่มงานการก่อสร้างล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ให้กับเจ้าของอาคารหรือผู้พักอาศัยในเขตติดต่อใกล้เคียงรับทราบแผนงานก่อสร้าง พร้อมทั้งแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ของโครงการ เจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้รับเหมาที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้ติดต่อหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ทันทีในกรณีที่ได้รับผลกระทบได้ตลอดเวลา โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในมาตรการทั่วไปทุกประการ	- โครงการมีการประชาสัมพันธ์ด้วยป้ายประชาสัมพันธ์ การแจ้งประชาสัมพันธ์และการแจกเอกสารที่เกี่ยวข้องตามมาตรการก่อนเริ่มงานการก่อสร้างล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ให้กับเจ้าของอาคารหรือผู้พักอาศัยในเขตติดต่อใกล้เคียงรับทราบแผนงานก่อสร้าง พร้อมทั้งแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ของโครงการ เจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้รับเหมาที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้ติดต่อและแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ทันทีในกรณีที่ได้รับผลกระทบได้ตลอดเวลา โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในมาตรการทั่วไปทุกประการ (รูปที่ 3.19)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.19 เจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าแจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ติดพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง ก่อนดำเนินการก่อสร้าง
	2. จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ โดยการติดตั้งป้าย ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร เพื่อแจ้งการก่อสร้างบริเวณแนวรั้วด้านที่ดินสุขุมวิท 59 ให้เห็นอย่างชัดเจนและสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลาในช่วงระยะก่อสร้างโดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในมาตรการทั่วไปทุกประการ	- โครงการจัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งการก่อสร้างบริเวณแนวรั้วด้านถนนสุขุมวิท 59 โดยมีการมองเห็นอย่างชัดเจนและสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลาในช่วงระยะก่อสร้างโดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในมาตรการทั่วไปทุกประการ (รูปที่ 3.1)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการบริเวณด้านหน้าโครงการ

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำปีเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
6. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 6.2 การมีส่วนร่วมของ ประชาชนและชุมชน สัมพันธ์ (ต่อ)	3. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ มาตรการทั่วไป ด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าคุณภาพชีวิต และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียงอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ มาตรการทั่วไป ด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าคุณภาพชีวิต และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียงอย่างเคร่งครัด	- ไม่พบปัญหา	-
	4. จัดให้มีแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR, Corporate Social Responsibility) ของโครงการ โดยการประสานงานกับทางสำนักงานเขตวัฒนา และภาคส่วนต่างๆ โครงการที่จะดำเนินการตลอดระยะเวลาการก่อสร้างอย่างน้อยปีละ 3 กิจกรรม อาทิ 4.1 ร่วมสนับสนุนงานสาธารณประโยชน์ภายในชุมชนตามความเหมาะสม 4.2 จัดให้มีแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) ของ โครงการ ไอทีโอ ทองหล่อ สเตชัน (IDEO THONGLO STATION) โดยประสานงานกับสำนักงานเขตวัฒนา และภาคส่วนต่างๆ โดยมีโครงการที่จะดำเนินการตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ได้แก่	- โครงการมีแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม (CSR, Corporate Social Responsibility) ของโครงการ โดยการประสานงานกับทางสำนักงานเขตวัฒนา และภาคส่วนต่างๆ โครงการที่จะดำเนินการในช่วงเดือนม.ค.-ก.ค. 68 ทางโครงการขุดลอกท่อระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตวัฒนา (รูปภาพที่ 3.50) (ภาคผนวกที่ 27)	- ไม่พบปัญหา	ภาคผนวกที่ 27  รูปที่ 3.50 กิจกรรม CSR ขุดลอกท่อระบายน้ำ

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
6. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 6.2 การมีส่วนร่วมของ ประชาชนและชุมชน สัมพันธ์ (ต่อ)	4.2.1 ด้านภูมิทัศน์และทำความสะอาด - โครงการจะปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณหน้าโครงการและพื้นที่ใกล้เคียง อย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา 4.2.2 ด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมชุมชน - ขุดลอกท่อระบายน้ำบริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการหลังก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จก่อนเปิดใช้อาคารเพื่อฟื้นฟูสภาพการระบายน้ำและคืนสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ - ทำความสะอาดบริเวณศาสนาสถานที่ตั้งอยู่ในชุมชนในพื้นที่โครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง			


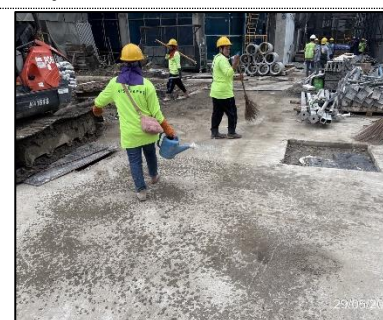
ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
6. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 6.2 การมีส่วนร่วมของ ประชาชนและชุมชน สัมพันธ์ (ต่อ)	5. การชดเชยความเสียหายเบื้องต้นโดยเจ้าของโครงการ จัดให้มีเงินสำรองประจำโครงการ วงเงิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่ออาคารข้างเคียงและเกิดจากความผิดของโครงการ โครงการจะสำรองจ่ายค่าเสียหายในเบื้องต้น ร้อยละ 30 ของมูลค่าความเสียหายที่บริษัทประกันภัยประเมินไว้ โดยไม่ต้องรอให้เสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบของบริษัทประกันภัยก่อนและโครงการจะเร่งติดตามค่าใช้จ่ายในส่วนที่เหลือจากบริษัทประกันภัยให้ต่อไป	- โครงการจัดให้มีกองทุนเงินสำรองประจำโครงการ วงเงิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่ออาคารข้างเคียงและเกิดจากความผิดของโครงการ โครงการจะสำรองจ่ายค่าเสียหายในเบื้องต้น ร้อยละ 30 ของมูลค่าความเสียหายที่บริษัทประกันภัยประเมินไว้ โดยไม่ต้องรอให้เสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบของบริษัทประกันภัยก่อนและโครงการจะเร่งติดตามค่าใช้จ่ายในส่วนที่เหลือจากบริษัทประกันภัยให้ต่อไป	- ไม่พบปัญหา	-
	6. การชดเชยความเสียหายโดยบริษัทประกันภัยโครงการ จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก รวมชีวิตและทรัพย์สิน เป็นจำนวนเงิน 50,000,000 (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาการเอาประกันภัย โดยแสดงสำเนาทารากรมธรรมประกันภัยไว้ด้านหน้าพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก รวมชีวิตและทรัพย์สิน เป็นจำนวนเงิน 50,000,000 (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาการเอาประกันภัย โดยแสดงสำเนาทารากรมธรรมประกันภัยไว้ด้านหน้าพื้นที่โครงการ (ภาคผนวกที่ 25)	- ไม่พบปัญหา	ภาคผนวกที่ 25
	7. ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการและผู้พักอาศัยที่ได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้หรือมีข้อขัดแย้งกัน โครงการจะกำหนดให้มีการกระบวนการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562	- หากในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการและผู้พักอาศัยที่ได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้หรือมีข้อขัดแย้งกันโครงการจะกำหนดให้มีการกระบวนการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562	- ไม่พบปัญหา	-


ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
6. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 6.3 การสาธารณสุข 6.3.1 ผลกระทบต่อคนงาน - ผลกระทบด้านสุขภาพ ต่อคนงานก่อสร้าง	โรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ 1. จัดให้มีหน้ากากป้องกันสำหรับคนงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่ใช้สารเคมีที่มีกลิ่นรุนแรง เช่น การทาสี เป็นต้น	- กรณีที่โครงการมีการใช้สารเคมีที่รุนแรงได้จัดให้มีหน้ากากป้องกันสำหรับคนงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่ใช้สารเคมีที่มีกลิ่นรุนแรง เช่น การทาสี (รูปที่ 3.51)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.51 หน้ากากป้องกันสารเคมี
	2. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ จะเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำหากในแต่ละวันมีปริมาณฝุ่นมาก ซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไป	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นและติดตั้งสปริงเกอร์ฉีดพรมบริเวณรอบรั้วโครงการ (รูปที่ 3.8) เพื่อให้มีความชื้นตลอดระยะเวลาก่อสร้างเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	- ไม่พบปัญหา	 เจ้าหน้าที่ฉีดพรมน้ำ รูปที่ 3.8 การฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่น


ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงานจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
6. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 6.3 การสาธารณสุข 6.3.1 ผลกระทบต่อคนงาน (ต่อ) - ผลกระทบด้านสุขภาพ ต่อคนงานก่อสร้าง				 <p>สปริงเกอร์บริเวณรอบรั้วโครงการ รูปที่ 3.8 การฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่น (ต่อ)</p>
	3. ในการกองวัสดุที่มีฝุ่นหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้ให้ปิดหรือคลุมด้วยผ้าใบด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้านให้มิดชิด	- กรณีมีเศษวัสดุเหลือใช้ ทางโครงการจะกองเศษวัสดุโดยปิดหรือคลุมด้วยผ้าใบด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้านให้มิดชิด (รูปที่ 3.12)	- ไม่พบปัญหา	 <p>รูปที่ 3.12 พื้นที่กองวัสดุก่อสร้าง</p>



ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
6. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 6.3 การสาธารณสุข 6.3.1 ผลกระทบต่อคนงาน (ต่อ) - ผลกระทบด้านสุขภาพ ต่อคนงานก่อสร้าง	4. รักษาความสะอาดบริเวณด้านทางเข้า-ออก โครงการไม่ให้มีเศษดิน และทราย ตกค้างตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีคนงานคอยกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกลงบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และพื้นที่ข้างเคียงกรณีที่มีเศษดินเปียกตกลงจะทำให้ความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที โดยต้องระวังไม่ให้เศษตะกอนดินไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ (รูปที่ 3.10)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.10 เจ้าหน้าที่กวาดเศษดิน ทราย บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ
	5. จัดให้มีช่องระบายอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก	- โครงการจัดให้บริเวณที่ทำงานของคนงานให้มีการระบายอากาศถ่ายเทได้สะดวก	- ไม่พบปัญหา	-
	6. ไม่ให้คนงานทำงานในบริเวณที่ปิดทับหรืออับชื้นต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน	- โครงการกำหนดไม่ให้คนงานทำงานในบริเวณที่ปิดทับหรืออับชื้นต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน	- ไม่พบปัญหา	-
	7. หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ที่เป็นสาเหตุและสิ่งต่างๆ ที่จะกระตุ้นให้เกิดโรคหรืออาการกำเริบ	- โครงการกำหนดให้หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ที่เป็นสาเหตุและสิ่งต่างๆ ที่จะกระตุ้นให้เกิดโรคหรืออาการกำเริบ	- ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

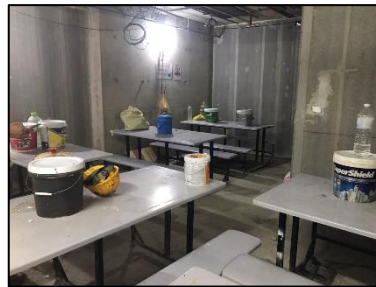ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
6. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 6.3 การสาธารณสุข 6.3.1 ผลกระทบต่อคนงาน - ผลกระทบด้านสุขภาพ ต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ)	โรคลมแดด 1. จัดให้มีที่พักผ่อนสำหรับคนงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งมีหลังคาบังแดด และจัดให้น้ำดื่มในที่พักผ่อนสำหรับ คนงาน	- โครงการจัดให้มีที่พักผ่อนสำหรับคนงานในบริเวณ พื้นที่ก่อสร้าง (รูปที่ 3.52) โดยมีหลังคาบังแดด และ จัดให้น้ำดื่มในที่พักผ่อนสำหรับคนงาน (รูปที่ 3.53)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.52 ที่พักผ่อนสำหรับคนงาน  รูปที่ 3.53 น้ำดื่มในที่พักผ่อน



ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
6. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต	2. ให้คนงานที่ทำงานกลางแดดมีเวลาหยุดพัก หรือทำงานสลับหน้าที่ทำงานในร่ม	- โครงการกำหนดให้คนงานที่ ทำงานกลางแดด มีเวลาหยุดพัก หรือทำงานสลับหน้าที่ทำงานในร่ม	- ไม่พบปัญหา	-
6.3 การสาธารณสุข 6.3.1 ผลกระทบต่อคนงาน - ผลกระทบด้านสุขภาพ ต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ)	3. ให้คนงานที่เจ็บป่วย ด้วยอาการท้องร่วง เป็นไข้ ให้หยุดทำงานจนกว่าจะหายเจ็บป่วย	- โครงการกำหนดให้คนงานที่เจ็บป่วย ด้วยอาการท้องร่วง เป็นไข้ ให้หยุดทำงานจนกว่าจะหายเจ็บป่วย	- ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

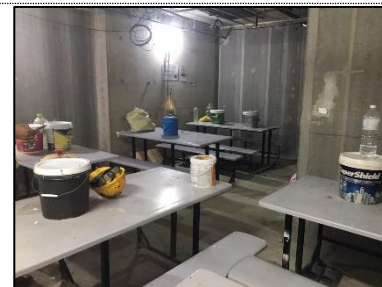
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
6. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 6.3 การสาธารณสุข 6.3.1 ผลกระทบต่อคนงาน - ผลกระทบด้านสุขภาพ ต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ)	โรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะนำโรคของคนงาน 1. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานทุกครั้งและหลังรับเข้าทำงานปีละ 1 ครั้ง 2. จัดระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ ให้แก่คนงานอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น ห้องพัก ห้องน้ำ น้ำใช้ การระบาย น้ำเสียจากห้องส้วม ถังรองรับมูลฝอย ฯลฯ ให้มีจำนวน และคุณภาพตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	- โครงการมีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานทุกครั้งและหลังรับเข้าทำงานปีละ 1 ครั้ง (ภาคผนวกที่ 24)	- ไม่พบปัญหา	ภาคผนวกที่ 24  รูปที่ 3.52 ที่พักสำหรับคนงานก่อสร้าง  รูปที่ 3.24 ห้องน้ำห้องส้วมสำหรับคนงาน
		- โครงการจัดให้มีระบบสาธารณสุข ปโภค สาธารณูปการ ให้แก่คนงานอย่างถูกสุขลักษณะ ได้แก่ ที่พักคนงาน (รูปที่ 3.52) ห้องน้ำ (รูปที่ 3.24) น้ำใช้ การระบาย น้ำเสียจากห้องส้วม ถังรองรับมูลฝอย (รูปที่ 3.32) ซึ่งมีจำนวนเพียงพอ และคุณภาพตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	- ไม่พบปัญหา	

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
<p>6. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต</p> <p>6.3 การสาธารณสุข</p> <p>6.3.1 ผลกระทบต่อคนงาน</p> <p>- ผลกระทบด้านสุขภาพ</p> <p>ต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ)</p>				 <p>รูปที่ 3.32 ถังรองรับมูลฝอย</p>
	<p>3. อบรมให้ความรู้แก่คนงานเรื่องวิธีป้องกันโรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะนำโรค</p>	<p>- โครงการจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่คนงานเรื่องวิธีป้องกันโรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะนำโรค (รูปที่ 3.54)</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>	 <p>รูปที่ 3.54 เจ้าหน้าที่อบรมให้ความรู้แก่คนงานเรื่องวิธีป้องกันโรค</p>


โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
6. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 6.3 การสาธารณสุข 6.3.1 ผลกระทบต่อคนงาน - ผลกระทบด้านสุขภาพ ต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ)	โรคที่เกิดจากความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง 1. มาตรการป้องกันและควบคุมที่แหล่งกำเนิดของความสั่นสะเทือน 1) ก่อสร้างเสาเข็ม โดยใช้เสาเข็มเจาะ ซึ่งจะก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนรบกวนน้อยที่สุด 2) ใช้วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนรองไว้ใต้เครื่องจักร 2. มาตรการป้องกันและควบคุมที่ตัวบุคคล 1) ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ใช้ถุงมือสองชั้นหรือถุงมือสำหรับป้องกันแรงสั่นสะเทือน 2) ที่นั่งสำหรับรถขุดเจาะควรปูที่นั่งด้วยวัสดุที่ป้องกันความสั่นสะเทือน 3) ติดป้ายสัญลักษณ์เตือนพื้นที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลชนิดใดบ้างที่มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อเตือนให้คนงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระหว่างทำงาน	- โครงการมีการใช้เสาเข็มเจาะเพื่อลดความสั่นสะเทือนและเสียงดังที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งจัดให้มีวัสดุป้องกัน การสั่นสะเทือนรองไว้ใต้เครื่องจักรเพื่อลดแรงสั่นสะเทือน - โครงการมีการกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมที่ตัวบุคคลตามที่มาตรการกำหนด (รูปที่ 3.55)	- ไม่พบปัญหา - ไม่พบปัญหา	-  รูปที่ 3.55 ป้ายสัญลักษณ์เตือนบริเวณพื้นที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล





ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
6. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 6.3 การสาธารณสุข 6.3.1 ผลกระทบต่อคนงาน - ผลกระทบด้านสุขภาพ ต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ)	โรคติดต่อร้ายแรง สำหรับผู้ประกอบการ/นายจ้าง ให้มีมาตรการตามแนวทาง ที่กรมควบคุมโรคกำหนด โดยมีมาตรการที่สำคัญดังนี้ 1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ คำแนะนำเกี่ยวกับการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 ให้แก่คนงานก่อสร้าง และจัดให้มีสบู่ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ภายในพื้นที่ก่อสร้าง อย่างทั่วถึง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ คำแนะนำเกี่ยวกับการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 ใช้เลือดออก หรือโรคติดต่ออื่นๆตามฤดูกาล ให้แก่คนงานก่อสร้าง และจัดให้มีสบู่ เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ภายในพื้นที่ ก่อสร้างอย่างทั่วถึง (รูปที่ 3.56)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.56 จุดล้างมือภายในพื้นที่ก่อสร้าง
	2. จัดให้มีการคัดกรองเบื้องต้น โดยสังเกตผู้ที่มีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน และพาไปพบแพทย์ทันที	โครงการมีการคัดกรองเบื้องต้น โดยสังเกตผู้ที่มีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและพาไปพบแพทย์ทันที	- ไม่พบปัญหา	-
	3. กำหนดให้คนงานก่อสร้างและผู้ที่ต้องทำงานภายในพื้นที่ ก่อสร้างใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา	- โครงการกำหนดให้คนงานก่อสร้างและผู้ที่ต้องทำงานภายในพื้นที่ ก่อสร้างใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา	- ไม่พบปัญหา	-


ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
6. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 6.3 การสาธารณสุข 6.3.1 ผลกระทบต่อคนงาน - ผลกระทบด้านสุขภาพ ต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ)	4. จัดหาหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และอุปกรณ์ป้องกันให้เพียงพอกับคนงาน	- โครงการมีการจัดเตรียมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า และอุปกรณ์ป้องกันเพียงพอกับคนงาน (รูปที่ 3.57)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.57 หน้ากากอนามัยสำหรับคนงาน
	5. จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ สำหรับคนงานอย่างเพียงพอ ทั้งในพื้นที่บริเวณก่อสร้าง และที่พักคนงาน	- โครงการจัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ สำหรับคนงาน ทั้งในพื้นที่บริเวณก่อสร้าง และที่พักคนงาน (รูปที่ 3.58)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.58 จุดบริการแอลกอฮอล์



ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

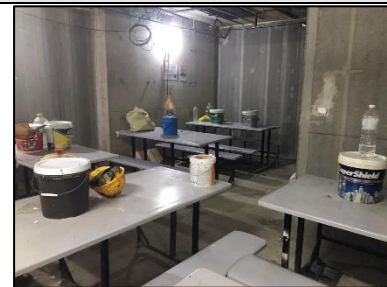โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
6. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 6.3 การสาธารณสุข 6.3.1 ผลกระทบต่อคนงาน - ผลกระทบด้านสุขภาพ ต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ)	6. จัดที่ นั่งรับประทานอาหารเช้าในแคมป์ หรือสถานที่ ก่อสร้างให้มีระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร	- โครงการมีการจัดเตรียมที่นั่งรับประทานอาหารเช้าในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยให้คนงานคำนึงถึงสุขอนามัยในการรับประทานอาหารเช้า (รูปที่ 3.52)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.52 ที่พักผ่อนสำหรับคนงาน
	7. การรับ-ส่ง คนงาน ควรจำกัดจำนวนคนในรถไม่ให้แออัด จัดที่นั่งไม่ให้หันหน้าเข้าหากัน ให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าหลีกเลี่ยงการพูดคุยตลอดระยะเวลาการเดินทาง ไม่ควรแวะระหว่างทาง และไม่ควรรับประทานอาหารระหว่างเดินทาง	- โครงการมีการกำหนดให้การรับ-ส่ง คนงาน จำกัดจำนวนคนในรถ จัดที่นั่งไม่ให้หันหน้าเข้าหากัน ให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าหลีกเลี่ยงการพูดคุยตลอดระยะเวลาการเดินทาง ไม่แวะระหว่างทาง และไม่รับประทานอาหารเช้าระหว่างเดินทางตามมาตรการกำหนด	- ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
6. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 6.3 การสาธารณสุข 6.3.1 ผลกระทบต่อคนงาน - ผลกระทบด้านสุขภาพ ต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ)	8. จัดหาสื่อความรู้ และข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ COVID-19 ด้วยภาษาที่คนงานเข้าใจได้ และให้มีจุดประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อ COVID-19 ที่ชัดเจน	- โครงการมีการจัดหาสื่อความรู้ และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ COVID-19 และโรคลมแดด ด้วยภาษาที่คนงานเข้าใจได้ และให้มีจุดประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อ COVID-19 และโรคลมแดดที่ชัดเจน (รูปที่ 3.59)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.59 ป้ายประชาสัมพันธ์สื่อความรู้เรื่อง การป้องกันโรคติดต่อ COVID-19
	9. ให้ผู้ควบคุมงาน/หัวหน้างาน จัดให้มี safety talk กับคนงานเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ COVID-19 ช่วงก่อนเข้างานทุกวันและมีการกำกับติดตามการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคติดต่อ COVID-19 อย่างสม่ำเสมอ	- โครงการกำหนดให้ผู้ควบคุมงาน/หัวหน้างาน จัดให้มี safety talk กับคนงานเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ COVID-19 ช่วงก่อนเข้างานทุกวันและมีการกำกับติดตามการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคติดต่อ COVID-19 การดูแลสุขภาพเกี่ยวกับความร้อน อุบัติเหตุจากการทำงาน และความรู้เกี่ยวกับโรคลมแดด อย่างสม่ำเสมอ (รูปที่ 3.60)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.60 เจ้าหน้าที่ Safety talk เรื่อง การป้องกันโรคติดต่อ COVID-19


ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
6. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 6.3 การสาธารณสุข 6.3.1 ผลกระทบต่อคนงาน - ผลกระทบด้านสุขภาพ ต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ)	10. เตรียมวางแผนการปฏิบัติและทำความเข้าใจกับคนงาน กรณีที่มีการยืนยันว่าพบผู้ป่วย เช่น 10.1. การโยกย้ายคนงานที่ไม่ป่วยเพื่อลดการสัมผัสกับผู้ป่วย สำหรับผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงรวมถึงครอบครัวของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจะถูกแยกไปกักตัว 10.2. จัดระบบรองรับการดำรงชีวิตประจำวันในระหว่างการกักตัวคนงาน หรือกรณีที่มีการปิดพื้นที่แคมป์ เช่น การจัดหาอาหาร และของใช้ในชีวิตประจำวันของคนงาน เป็นต้น 10.3. การจำกัดการเดินทางเข้าออกจากแคมป์ หรือที่พัก 10.4. การปิดพื้นที่แคมป์ เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการควบคุมโรค หรือเพื่อการรักษาพยาบาล 10.5. ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ เพื่อรับคำแนะนำ	- โครงการมีการเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 หรือโรคติดต่ออื่นๆตามฤดูกาล และปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด	- ไม่พบปัญหา	-


ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

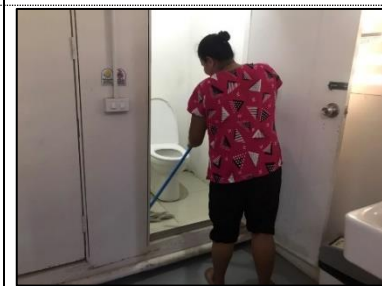ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
6. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 6.3 การสาธารณสุข 6.3.1 ผลกระทบต่อคนงาน - ผลกระทบด้านสุขภาพ ต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ)	11. ควบคุมให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างคนงานในการทำงาน	- โครงการมีการควบคุมให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างคนงานในการทำงาน	- ไม่พบปัญหา	-
	12. จัดให้มีการดูแลทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง ที่พัก ห้องน้ำ และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง ที่พัก ห้องน้ำ และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ (รูปที่ 3.26)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.26 เจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดห้องส้วม
	13. ควบคุมเชื้อดื้อยาทำความสะอาดรับ-ส่งคนงาน โดยเน้นจุดสัมผัสร่วมด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ	- โครงการกำหนดให้มีการควบคุมเชื้อดื้อยาทำความสะอาดรับ-ส่งคนงาน โดยเน้นจุดสัมผัสร่วมด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ	- ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
6. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 6.3 การสาธารณสุข 6.3.1 ผลกระทบต่อคนงาน - ผลกระทบด้านสุขภาพ - ต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ)	14. การรับ-ส่ง คนงาน ควรจำกัดจำนวนคนในรถไม่ให้แออัด จัดที่นั่งไม่ให้หันหน้าเข้าหากัน ให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าหลีกเลี่ยงการพูดคุยตลอดระยะเวลาการเดินทาง ไม่ควรแวะระหว่างทาง และไม่ควรรับประทานอาหารระหว่างเดินทาง	- โครงการมีการจำกัดจำนวนคนในรถไม่ให้แออัด จัดที่นั่งไม่ให้หันหน้าเข้าหากัน ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าหลีกเลี่ยงการพูดคุยตลอดระยะเวลาการเดินทาง ไม่แวะระหว่างทาง และไม่รับประทานอาหารระหว่างเดินทาง	- ไม่พบปัญหา	-
	15. จัดให้มีถังมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิดเพื่อทิ้งหน้ากากอนามัย หรือกระดาษทิชชู	- โครงการจัดให้มีถังรองรับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ติดตั้งภายในบริเวณพื้นที่โครงการ (รูปที่ 3.34)	- ไม่พบปัญหา	 <p>รูปที่ 3.34 ถังขยะรองรับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว</p>
	16. หากพบคนงานก่อสร้างมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ให้ผู้รับเหมาพาไปพบแพทย์ โดยทันที	- หากพบคนงานก่อสร้างมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก โครงการจะแจ้งผู้รับเหมาให้พาไปพบแพทย์ โดยทันที	- ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
6. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 6.3 การสาธารณสุข 6.3.1 ผลกระทบต่อคนงาน - ผลกระทบด้านสุขภาพ ต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ)	17. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาครัฐอย่างเคร่งครัด โดยมีการจัดเก็บและทำบันทึกประวัติคนงานก่อสร้างในโครงการ	- โครงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาครัฐอย่างเคร่งครัด โดยมีการจัดเก็บและทำบันทึกประวัติคนงานก่อสร้างในโครงการ (ภาคผนวกที่ 15)	- ไม่พบปัญหา	ภาคผนวกที่ 15
	18. กรณีที่มีวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ COMD-19 ให้โครงการจัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันให้กับคนงานก่อสร้างที่มีความเสี่ยง	- โครงการจัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันให้กับคนงานก่อสร้างที่มีความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว	- ไม่พบปัญหา	-
	19. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานเฝ้าระวังโรคกับศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานเฝ้าระวังโรคกับศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่โครงการ	- ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
6. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 6.3 การสาธารณสุข 6.3.1 ผลกระทบต่อคนงาน - ผลกระทบด้านสุขภาพ ต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ)	20. หากมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางไปต่างประเทศที่มีความเสี่ยงติดโรคติดต่อ COVID-19 เมื่อกลับมาถึงประเทศไทย ให้ไปตรวจคัดกรอง และเฝ้าระวังตามระเบียบประกาศ และมาตรการตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด	- กรณีที่มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางไปต่างประเทศที่มีความเสี่ยงติดโรคติดต่อ COVID-19 เมื่อกลับมาถึงประเทศไทยจะไปตรวจคัดกรอง และเฝ้าระวังตามระเบียบประกาศ และมาตรการตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด	- ไม่พบปัญหา	-
	21. หากตรวจพบว่าคนงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อ COVID-19 ไม่ว่าจะได้รับการตรวจคัดกรองโรคที่โรงพยาบาลหรือไม่ก็ตาม หากผลการตรวจคัดกรองยืนยันว่ามีความเสี่ยงติดเชื้อ ถูกแยกกักหรือกักกันตัวจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ให้ ผู้รับเหมาแจ้งพนักงานตรวจแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	- กรณีที่ตรวจพบว่าคนงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อ COVID-19 ไม่ว่าจะได้รับการตรวจคัดกรองโรคที่โรงพยาบาลหรือไม่ก็ตาม หากผลการตรวจคัดกรองยืนยันว่ามีความเสี่ยงติดเชื้อ ถูกแยกกักหรือกักกันตัวจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ให้ผู้รับเหมาแจ้งพนักงานตรวจแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	- ไม่พบปัญหา	-
	22. หากคนงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พบว่าตัวเองมีความเสี่ยงที่จะติดโรคติดต่อ COVID-19 ให้ไปรับการตรวจรักษา หรือรับการชันสูตรทางการแพทย์ และแจ้งให้โครงการทราบ เพื่อแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคโดยเร็ว	- หากคนงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พบว่าตัวเองมีความเสี่ยงที่จะติดโรคติดต่อ COVID-19 จะไปรับการตรวจรักษา หรือรับการชันสูตรทางการแพทย์ และแจ้งให้โครงการทราบเพื่อแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคโดยเร็ว	- ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
6. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 6.3 การสาธารณสุข 6.3.1 ผลกระทบต่อคนงาน - ผลกระทบด้านสุขภาพ ต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ)	23. หากคนงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถูกเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกักตัวไว้ที่ศูนย์ควบคุมโรคระยะเวลา 14 วัน ให้ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยเคร่งครัด	- หากคนงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถูกเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกักตัวไว้ที่ศูนย์ควบคุมโรคระยะเวลา 14 วัน จะปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด	- ไม่พบปัญหา	-
	24. ผู้รับเหมาต้องอนุญาตให้คนงานใช้สิทธิลาป่วยตามกฎหมายหรือตามที่ตกลงกัน กรณีที่คนงานมีความเสี่ยงที่จะติดโรคติดต่อ COVID-19 จำเป็นต้องไปรับการตรวจรักษาหรือรับ การชันสูตรทางการแพทย์	- ผู้รับเหมาต้องอนุญาตให้คนงานใช้สิทธิลาป่วยตามกฎหมายหรือตามที่ตกลงกัน กรณีที่คนงานมีความเสี่ยงที่จะติดโรคติดต่อ COVID-19 จะต้องไปรับการตรวจรักษาหรือรับ การชันสูตรทางการแพทย์	- ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
6. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 6.3 การสาธารณสุข 6.3.1 ผลกระทบต่อคนงาน - ผลกระทบด้านสุขภาพ ต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ)	สำหรับคนงานและบุคคลในครอบครัว 1. ให้ทำความสะอาดห้องพักและบริเวณพื้นที่ส่วนกลางหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันในที่พัก และเปิดประตู หน้าต่างเพื่อระบายอากาศเป็นประจำทุกวัน 2. ที่อาบน้ำรวม ไม่ควรรวมกลุ่มอาบน้ำพร้อมกัน ควรใช้อุปกรณ์อาบน้ำส่วนตัว เช่น ชันน้ำ สบู่ เป็นต้น 3. ให้ทำความสะอาด ห้องน้ำ ห้องส้วม กลอน ลูกบิดประตู อ่างล้างมือ และบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อน หรือบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น ราวจับ สวิตช์ไฟ ฯลฯ ด้วยน้ำผสมผงซักฟอกหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค อย่างสม่ำเสมอ 4. ให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาทั้งขณะปฏิบัติงานและอยู่ในที่พัก ไม่นำมือมาสัมผัสใบหน้า ตา จมูก และปาก โดยไม่จำเป็น 5. การทำอาหารต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง ก่อนหยิบจับอาหาร ไม่กินอาหารร่วมกันเป็นกลุ่ม และควรแยกของใช้ส่วนตัวเช่น แก้วน้ำ ช้อน เป็นต้น	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด	- ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
6. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 6.3 การสาธารณสุข 6.3.1 ผลกระทบต่อคนงาน - ผลกระทบด้านสุขภาพ ต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ)	6. ไม่ไปในสถานที่แออัด หรือที่รวมกันของคนหมู่มาก เช่น ตลาด หรือร้านค้า เป็นต้น 7. งดกิจกรรมสังสรรค์ที่มีการรวมกลุ่ม การกิน การดื่มในช่วงเวลาเลิกงาน หรือวันหยุด 8. ให้สังเกตตนเองและบุคคลในครอบครัว หากมีอาการ ไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน และแจ้งหัวหน้างานหรือนายจ้างทราบ	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด	- ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
6. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 6.3 การสาธารณสุข 6.3.1 ผลกระทบต่อคนงาน - ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง	ผลกระทบต่อคนงานในด้านฝุ่นละออง 1. กำหนดให้คนงานก่อสร้างที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีฝุ่นมากจะต้องใส่หน้ากากกรองอนุภาคตลอดเวลาที่ทำงานที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้	- โครงการกำหนดให้คนงานก่อสร้างที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีฝุ่นมากจะต้องใส่หน้ากากกรองอนุภาคตลอดเวลาที่ทำงานที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ และเลือกใช้อุปกรณ์ที่ไม่ทำให้ฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย	- ไม่พบปัญหา	-
	2. ควบคุมให้มีการเปิดและใช้พื้นที่ทำงานเท่าที่จำเป็น	- โครงการมีการควบคุมให้มีการเปิดและใช้พื้นที่ทำงานเท่าที่จำเป็น	- ไม่พบปัญหา	-
	3. จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอย่างถูกวิธี	- โครงการจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอย่างถูกวิธี (ภาคผนวกที่ 22)	- ไม่พบปัญหา	ภาคผนวกที่ 22


ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
6. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 6.3 การสาธารณสุข 6.3.1 ผลกระทบต่อคนงาน - ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ)	ผลกระทบด้านเสียงต่อคนงาน 1. กำหนดให้มีมาตรการชั่วโมงทำงานของคนงานก่อสร้างที่ใช้เครื่องจักรที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงสำหรับคนงาน ดังนี้ - กรณีที่คนงานทำงานในช่วงงานเสาเข็มฐานรากที่ห่างจากเครื่องจักรที่ระยะ 1 เมตร 3 เมตร และ 5 เมตร ให้มีชั่วโมงการทำงาน 6.3, 8.0 และ 8.0 ชั่วโมง/วัน ตามลำดับ - กรณีที่คนงานทำงานในช่วงงานการขึ้นโครงสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภคที่ ห่างจากเครื่องจักร ที่ระยะ 1 เมตร 3 เมตร และ 5 เมตร ให้มีชั่วโมงการทำงาน 4.9, 8.0 และ 8.0 ชั่วโมง/วัน ตามลำดับ - กรณีที่คนงานทำงานในช่วงงานตกแต่งภายในและภายนอกและการเก็บทำความสะอาดที่ห่างจากเครื่องจักร ที่ระยะ 1 เมตร 3 เมตร และ 5 เมตร ให้มีชั่วโมงการทำงาน 4.9, 8.0 และ 8.0 ชั่วโมง/วัน ตามลำดับ - กรณีที่เครื่องจักรทำงานพร้อมกันให้มีชั่วโมงการทำงานระหว่าง 1.0-8.0 ชั่วโมงต่อวัน แล้วแต่กรณีเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานระดับเสียง (ตามกฎหมายกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 91 ก ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559)	- โครงการกำหนดชั่วโมงทำงานของคนงานก่อสร้างที่ใช้เครื่องจักรที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ให้มีชั่วโมงการทำงานตามที่มาตรการกำหนด เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงสำหรับคนงาน	- ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

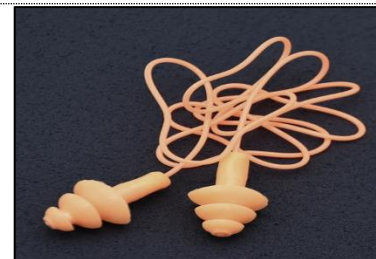ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
6. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 6.3 การสาธารณสุข 6.3.1 ผลกระทบต่อคนงาน - ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ)	2. กำหนดให้มีมาตรการชั่วโมงทำงานของคนงานก่อสร้างที่ใช้เครื่องจักรที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงสำหรับคนงาน	- โครงการกำหนดชั่วโมงทำงานของคนงานก่อสร้างที่ใช้เครื่องจักรที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงสำหรับคนงาน	- ไม่พบปัญหา	-
	3. จัดให้มีอุปกรณ์ลดระดับเสียงเมื่อระดับเสียงที่ได้รับเกิน 85 เดซิเบล (เอ) ได้แก่ ปลั๊กอุดหูชนิดโฟมมีสาย แบบ 3M (1100/1110) (หรือเทียบเท่า) ที่มีค่าอัตราลดเสียง (NRR) ไม่ต่ำกว่า 29 ให้กับคนงาน พร้อมทั้งกำชับให้คนงานสวมใส่ขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง (รูปที่ 3.61)	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ลดระดับเสียงเมื่อระดับเสียงที่ได้รับเกิน 85 เดซิเบล (เอ) เช่น ปลั๊กอุดหูชนิดโฟมมีสาย แบบ 3M พร้อมทั้งกำชับให้คนงานสวมใส่ขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง (รูปที่ 3.61)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.61 อุปกรณ์ลดระดับเสียง
	4. วางแผนการก่อสร้าง และการจัดช่วงเวลาทำงานให้เหมาะสมเพื่อลดจำนวนเครื่องจักรที่ใช้งานพร้อมกัน รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขที่ต้นกำเนิดของเสียง หรือทางผ่านของเสียงก่อน เพื่อให้สภาพแวดล้อมการทำงานมีระดับเสียงไม่เกินมาตรฐานตามกฎหมาย	- โครงการมีการวางแผนการก่อสร้าง และการจัดช่วงเวลาทำงานให้เหมาะสมเพื่อลดจำนวนเครื่องจักรที่ใช้งานพร้อมกัน	- ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
6. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 6.3 การสาธารณสุข 6.3.1 ผลกระทบต่อคนงาน - ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ)	5. จัดเตรียมอุปกรณ์ลดระดับเสียงให้เพียงพอต่อคนงานที่ทำงานกับเครื่องจักรทุกคน และจำนวนสำรองเพื่อทดแทนที่ชำรุดเสียหาย และติดป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง พร้อมกำหนดให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เพื่อลดเสียงก่อนเข้าทำงานบริเวณที่มีเสียงดัง	- โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ลดระดับเสียงให้เพียงพอต่อคนงานที่ทำงานกับเครื่องจักรทุกคน และจำนวนสำรองเพื่อทดแทนที่ชำรุดเสียหาย และติดป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง พร้อมกำหนดให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เพื่อลดเสียงก่อนเข้าทำงานบริเวณที่มีเสียงดัง	- ไม่พบปัญหา	-
	6. จัดให้มีกระจกปิดมิดชิดที่ Cabin ของ Tower Crane หากชำรุดต้องปรับปรุงซ่อมให้เรียบร้อย	- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาตรวจสอบมีกระจกปิดมิดชิดที่ Cabin ของ Tower Crane หากชำรุดทางผู้รับเหมาจะปรับปรุงซ่อมให้เรียบร้อย	- ไม่พบปัญหา	-
	7. กำหนดระเบียบปฏิบัติให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ลดระดับเสียงเมื่อระดับเสียงที่ได้รับเกิน 85 เดซิเบล (เอ) โดยปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	- โครงการกำหนดระเบียบปฏิบัติให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ลดระดับเสียงเมื่อระดับเสียงที่ได้รับเกิน 85 เดซิเบล (เอ) โดยปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	- ไม่พบปัญหา	-


ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
6. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 6.3 การสาธารณสุข 6.3.1 ผลกระทบต่อคนงาน - ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ)	ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนต่อคนงาน			
	1. ใช้วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนรองไว้ใต้เครื่องจักร	- โครงการมีการใช้วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนรองไว้ใต้เครื่องจักร	- ไม่พบปัญหา	-
	2. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ใช้ถุงมือสองชั้น หรือถุงมือสำหรับป้องกันแรงสั่นสะเทือน	- โครงการกำหนดให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ใช้ถุงมือสองชั้น หรือถุงมือสำหรับป้องกันแรงสั่นสะเทือน	- ไม่พบปัญหา	-
	3. ที่นั่งสำหรับรถขุดเจาะควรบุที่นั่งด้วยวัสดุที่ป้องกันความสั่นสะเทือน	- ในช่วงงานเสาเข็มฐานราก โครงการกำหนดให้มีที่นั่งสำหรับรถขุดเจาะที่บุด้วยวัสดุที่ป้องกันความสั่นสะเทือน	- ไม่พบปัญหา	-
	4. กำหนดชั่วโมงการทำงานของคนงานที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรที่อาจได้รับความสั่นสะเทือน อันอาจเป็นอันตราย โดยกำหนดเวลาการทำงานปกติไม่เกิน 7 ชั่วโมง หรือกำหนดให้มีการพักในระหว่างทำงาน โดยพัก 20 นาที ต่อการทำงานล่วงเวลา 2 ชั่วโมง	- ในช่วงงานเสาเข็มฐานราก โครงการมีการกำหนดชั่วโมงการทำงานของคนงานที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรที่อาจได้รับความสั่นสะเทือน อันอาจเป็นอันตรายโดยกำหนดเวลาการทำงานปกติไม่เกิน 7 ชั่วโมง หรือกำหนดให้มีการพักในระหว่างทำงาน โดยพัก 20 นาที ต่อการทำงานล่วงเวลา 2 ชั่วโมง	- ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม


โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
6. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 6.3 การสาธารณสุข 6.3.1 ผลกระทบต่อคนงาน - ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ)	ผลกระทบด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากการก่อสร้างต่อคนงาน 1. จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอย่างถูกวิธี 2. ติดป้ายสัญลักษณ์เตือนพื้นที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลชนิดใดบ้างที่มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อเตือนให้คนงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระหว่างทำงาน	- โครงการจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอย่างถูกวิธี - โครงการติดป้ายสัญลักษณ์เตือนพื้นที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลชนิดใดบ้างที่มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อเตือนให้คนงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระหว่างทำงาน (รูปที่ 3.55)	- ไม่พบปัญหา - ไม่พบปัญหา	- 

รูปที่ 3.55 ป้ายสัญลักษณ์เตือนบริเวณพื้นที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองส่วนบุคคล

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
6. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 6.3 การสาธารณสุข 6.3.1 ผลกระทบต่อคนงาน - ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ)	3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) เพื่อควบคุม/ดูแลด้านความปลอดภัยของสถานที่และคนงานก่อสร้าง และควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบอย่างเคร่งครัด	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) (ภาคผนวกที่ 18) เพื่อควบคุม/ดูแลด้านความปลอดภัยของสถานที่และคนงานก่อสร้าง (ภาคผนวกที่ 19) และควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบอย่างเคร่งครัด (รูปที่ 3.62)	- ไม่พบปัญหา	ภาคผนวกที่ 18 ภาคผนวกที่ 19  รูปที่ 3.62 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
	4. จัดให้มีบริษัทผู้รับเหมาควบคุมการก่อสร้างที่มีคุณภาพ และควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	- โครงการจัดให้มีบริษัทผู้รับเหมาควบคุมการก่อสร้างที่มีคุณภาพ และควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด (ภาคผนวกที่ 20)	- ไม่พบปัญหา	ภาคผนวกที่ 20


ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
6. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 6.3 การสาธารณสุข 6.3.1 ผลกระทบต่อคนงาน - ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ)	5. โครงการต้องดำเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากการก่อสร้างต่อคนงานตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2551	- โครงการดำเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากการก่อสร้างต่อคนงานตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2551	- ไม่พบปัญหา	-


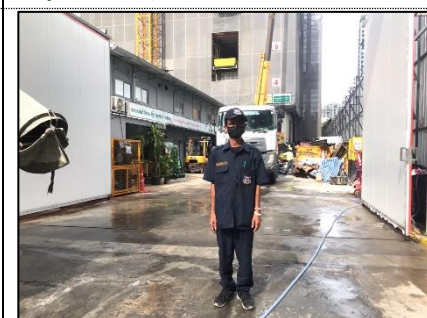
ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

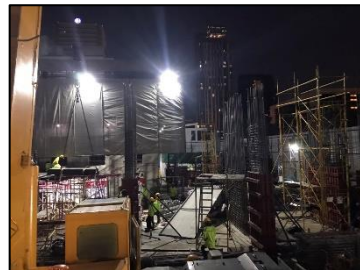ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
6. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 6.3 การสาธารณสุข 6.3.1 ผลกระทบต่อคนงาน - ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ)	6. จัดให้มีการเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และแสดงผลการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อนำผลดังกล่าวมาตรวจประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข และปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมต่อไป	- โครงการมีการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (ภาคผนวกที่ 23)	- ไม่พบปัญหา	ภาคผนวกที่ 23
	7. จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างในเวลากลางคืนส่องรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ	- โครงการจัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างในเวลากลางคืนส่องรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ (รูปที่ 3.63)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.63 ไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน
	8. ตรวจสอบส่วนประกอบของอุปกรณ์ของทาวเวอร์เครน ทุก 3 เดือน ตามแบบที่กรมแรงงานกำหนด โดยวิศวกรเครื่องกลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมตามระดับที่กำหนดไว้	- โครงการเริ่มกิจกรรมที่มีการใช้ทาวเวอร์เครนเมื่อเดือน พ.ย. 66 และมีการตรวจสอบส่วนประกอบของอุปกรณ์ของทาวเวอร์เครน ทุกวันก่อนใช้งาน (ภาคผนวกที่ 30)	- ไม่พบปัญหา	ภาคผนวกที่ 30


ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
6. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 6.3 การสาธารณสุข 6.3.1 ผลกระทบต่อคนงาน - ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ)	9. ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรกลก่อนนำมาใช้งาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ	- โครงการมีการตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรกลก่อนนำมาใช้งาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ	- ไม่พบปัญหา	-
	10. จัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์การรักษายาบาลเบื้องต้นสำหรับคนงานที่ทำงานก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์การรักษายาบาลเบื้องต้น สำหรับคนงานที่ทำงานก่อสร้าง พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ ประจำห้องพยาบาลของโครงการ (รูปที่ 3.64)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.64 อุปกรณ์รักษายาบาลเบื้องต้น
	11. บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่ คนงานและยานพาหนะต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย	- โครงการกำหนดให้ มีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่คนงานและยานพาหนะต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย (รูปที่ 3.4)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.4 เจ้าหน้าที่ดูแลทางเข้า-ออกของโครงการ


ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
6. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 6.3 การสาธารณสุข 6.3.1 ผลกระทบต่อคนงาน - ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ)	12. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานให้กับคนงาน เช่น หมวกนิรภัย แวนดานิรภัย หน้ากากกันฝุ่น ปลั๊กเสียบหู ถุงมือ เป็นต้น	- โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลในระหว่างการทำงานให้กับคนงาน เช่น หมวกนิรภัย แวนดานิรภัย หน้ากากกันฝุ่น ปลั๊กเสียบหู ถุงมือ เป็นต้น (รูปที่ 3.65)	- ไม่พบปัญหา	 <p>รูปที่ 3.65 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล</p>
	13. จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน หรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้างพร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น	- โครงการมีการจัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน หรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้างพร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น	- ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
6. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 6.3 การสาธารณสุข 6.3.1 ผลกระทบต่อคนงาน - ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ)	14. ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้า และจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น	- โครงการควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้าและจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ และจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็นไว้บริเวณตามจุดต่างๆ ของพื้นที่โครงการ (ภาคผนวกที่ 12)	- ไม่พบปัญหา	ภาคผนวกที่ 12
	15. จัดเก็บสารเคมีให้เป็นระเบียบ และอย่าให้ขวางทางเดิน	- โครงการจัดเก็บสารเคมีให้เป็นระเบียบ และติดตั้งป้ายบ่งบอกอย่างชัดเจน (รูปที่ 3.66)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.66 สถานที่จัดเก็บสารเคมี



ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
6. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 6.3 การสาธารณสุข 6.3.2 ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง - ผลกระทบด้านสุขภาพต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ	โรคระบบทางเดินหายใจและโรคภูมิแพ้ - กำจัดให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรทางกายภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรทางกายภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครัด	- ไม่พบปัญหา	-
	โรคเกี่ยวกับระบบการได้ยิน - กำจัดให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรทางกายภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านระดับเสียงอย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรทางกายภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านระดับเสียงอย่างเคร่งครัด	- ไม่พบปัญหา	-
	โรคผิวหนัง - กำจัดให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรทางกายภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรทางกายภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครัด	- ไม่พบปัญหา	-
	ผลกระทบต่อจิตใจ 1. โครงการต้องกำกับผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด	โครงการมีการกำกับผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด	ไม่พบปัญหา	-


ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
6. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 6.3 การสาธารณสุข 6.3.2 ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง - ผลกระทบด้านสุขภาพต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ (ต่อ)	ผลกระทบต้อจิตใจ 2. ล้อมรั้วทึบชั่วคราว โดยใช้ Steel Sheet ความสูง 6 เมตรรอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง โครงการเพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง	- โครงการมีการล้อมรั้วทึบชั่วคราว โดยใช้ Steel Sheet ความสูง 6 เมตรรอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง โครงการเพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง (รูปที่ 3.15)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.15 รั้วทึบล้อมรอบโครงการ
	3. ควบคุมการกวาดแขน (Boom) ของเครนให้อยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการจะควบคุมการกวาดแขน (Boom) ของเครนให้อยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น (รูปที่ 3.67)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.67 Tower Crane



ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
6. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 6.3 การสาธารณสุข 6.3.2 ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง - ผลกระทบด้านสุขภาพต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ (ต่อ)	4. บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย	- โครงการกำหนดให้บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย (รูปที่ 3.4)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุมการเข้า-ออกโครงการ
	5. ตรวจสอบส่วนประกอบของอุปกรณ์ของทาวเวอร์เครนตามแบบที่กรมแรงงานกำหนด โดยวิศวกรเครื่องกลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมตามระดับที่กำหนดไว้	- โครงการมีการตรวจสอบอุปกรณ์ของทาวเวอร์เครนตามแบบที่กรมแรงงานกำหนด โดยวิศวกรเครื่องกลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมตามระดับที่กำหนดไว้ทุกประการ (ภาคผนวกที่ 28)	- ไม่พบปัญหา	ภาคผนวกที่ 28


ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
6. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 6.3 การสาธารณสุข 6.3.2 ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง - ผลกระทบด้านสุขภาพต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ (ต่อ)	6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยสอดส่องดูแลโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยสอดส่องดูแลโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง (รูปที่ 3.4)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
	7. ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในพื้นที่ก่อสร้าง ทั้ง 4 ด้าน โดยกล้องวงจรปิดต้องใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยภายในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง	- โครงการมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในพื้นที่ก่อสร้าง ทั้ง 4 ด้าน โดยกล้องวงจรปิดต้องใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยภายในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง (รูปที่ 3.68)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.68 กล้องวงจรปิด


ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
6. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 6.4 ความเป็นส่วนตัว	1. ติดตั้งป้ายห้ามมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการติดตั้งป้ายห้ามมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (รูปที่ 3.69)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.69 ป้ายห้ามมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในพื้นที่ก่อสร้าง
	2. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต เพื่อให้ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบด้านต่างๆ ได้แก่ด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต เพื่อให้ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียงอย่างเคร่งครัด	- ไม่พบปัญหา	-
	3. ไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่โครงการเด็ดขาด แต่ทั้งนี้จะมีคนงานไม่เกิน 5 คน ที่ทำหน้าที่ ควบคุมสไตร์เวลากลางคืน นอกจากนี้ จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่เกิน 2 คน ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ	- โครงการไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่โครงการเด็ดขาด	- ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
6. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 6.4 ความเป็นส่วนตัว	4. ออกกฎระเบียบการปฏิบัติตนภายในพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ห้ามก่อไฟก่อนได้รับอนุญาต เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย ห้ามเล่นการพนันทุกประเภท ห้ามซื้อ-ขายยาเสพติดทุกประเภท และมีไว้ในครอบครอง ห้ามส่งเสียงดังเกินความจำเป็นโดยเฉพาะหลังเวลา 22.00 น. ห้ามทะเลาะวิวาททุกกรณี หากมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นพิจารณาให้ออกทั้งสองฝ่าย ห้ามลักขโมย ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่ที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต	- โครงการมีการออกกฎระเบียบการปฏิบัติตนภายในพื้นที่ก่อสร้าง (รูปที่ 3.70)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 3.70 ป้ายกฎระเบียบ
	5. จัดให้มีหัวหน้างานคอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง	- โครงการจัดให้มีหัวหน้างานคอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง	- ไม่พบปัญหา	-
	6. กำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบอย่างชัดเจนและดำเนินการ โดยเด็ดขาดหากมีการฝ่าฝืน	- โครงการมีการกำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบอย่างชัดเจนและดำเนินการ โดยเด็ดขาดหากมีการฝ่าฝืน	- ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
6. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 6.5 การก่อสร้างสระว่ายน้ำ	- สระว่ายน้ำของโครงการก่อสร้างเป็นโครงการสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก น้ำซึมผ่านไม่ได้ มีลักษณะเป็นผนังเรียบพร้อมระบบรางระบายน้ำ	- สระว่ายน้ำเป็นโครงการสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กน้ำซึมผ่านไม่ได้ มีลักษณะเป็นผนังเรียบพร้อมระบบรางระบายน้ำ	- ไม่พบปัญหา	

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
6. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 6.6 การบดบังแสงอาทิตย์และการเปลี่ยนแปลงของลม	- โครงการต้องทำหนังสือเพื่อแจ้งช่องทางการติดต่อให้ผู้พักอาศัยที่อาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าวระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้ โดยตรงโดยเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังแสงอาทิตย์และการเปลี่ยนแปลงของลมต่อพื้นที่ข้างเคียง โดยกำหนดให้โครงการต้องจัดให้มีการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงอาทิตย์ และการเปลี่ยนแปลงของลมให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับผลกระทบกับบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด โดยมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง และสิ้นสุดลงภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และถ้าหากการดำเนินการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด	- โครงการมีการจัดทำหนังสือเพื่อแจ้งช่องทางการติดต่อให้ผู้พักอาศัยที่อาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มก่อสร้าง ตามที่มาตรการกำหนดไว้ทุกประการ ทั้งนี้ ในรอบเดือนม.ค.-ก.ค. 68 ไม่พบปัญหาการบดบังแสงอาทิตย์และการเปลี่ยนแปลงของลมที่เกิดขึ้น (ภาคผนวกที่ 8)	ไม่พบปัญหา	ภาคผนวกที่ 8

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
6. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 6.7 การบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์	- โครงการต้องทำหนังสือเพื่อแจ้งช่องทางการติดต่อให้ผู้พักอาศัยที่อาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าวระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง โดยเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์ต่อพื้นที่ข้างเคียง โดยกำหนดให้โครงการต้องจัดให้มีการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับผลกระทบกับบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด โดยมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง และสิ้นสุดลงภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ ในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 และถ้าหากการดำเนินการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด	- โครงการมีการจัดทำหนังสือเพื่อแจ้งช่องทางการติดต่อให้ผู้พักอาศัยที่อาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มก่อสร้าง ตามที่มาตรการกำหนดไว้ทุกประการ ในรอบเดือนม.ค.-ก.ค. 68 ไม่พบปัญหาการบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์ที่เกิดขึ้น (ภาคผนวกที่ 8)	ไม่พบปัญหา	ภาคผนวกที่ 8

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) บริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ได้ทำการสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบ ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญคือ

- 4.1 สภาพภูมิประเทศ
- 4.2 คุณภาพอากาศ
- 4.3 ระดับเสียง
- 4.4 ความสั่นสะเทือน
- 4.5 คุณภาพน้ำ
- 4.6 การบำบัดน้ำเสีย
- 4.7 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม
- 4.8 การจัดการมูลฝอย
- 4.9 การป้องกันอัคคีภัย
- 4.10 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม
- 4.11 การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนสัมพันธ์
- 4.12 สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
- 4.13 การบดบังแสงอาทิตย์
- 4.14 การเปลี่ยนแปลงของลม
- 4.15 การบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. 2568 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1



ตารางที่ 4.1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณจุดตรวจวัด	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด/วิธีการวิเคราะห์	วันที่ดำเนินการ
1. สภาพภูมิประเทศ	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตรวจสอบสภาพผิวโดยรอบแนวเขตที่ดินของโครงการ หากพบว่าการชำรุดให้ซ่อมแซมโดยทันที	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	ม.ค.-มิ.ย. 68, ก.ค. 68 ^๑
2. คุณภาพอากาศ	- ตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยตรวจวัดจำนวน 2 สถานี ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> ● สถานีที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ● สถานีที่ 2 บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก 	- ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ดัชนีตรวจวัด <ul style="list-style-type: none"> ● ฝุ่นละอองรวม (TSP) ● ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 	- Gravimetric Method - Gravimetric Method	ม.ค.-มิ.ย. 68, ก.ค. 68 ^๑

ตารางที่ 4.1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณจุดตรวจวัด	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด/วิธีการวิเคราะห์	วันที่ดำเนินการ
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- ตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยตรวจวัด จำนวน 2 สถานี ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> ● สถานีที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ● สถานีที่ 2 บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก 	- ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ดัชนีตรวจวัด <ul style="list-style-type: none"> ● ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ● ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ● ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ● สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) 	- Non-Dispersive Infrared - Chemiluminescence - UV-Fluorescence - Flamelonization Detector	ม.ค.-มิ.ย. 68, ก.ค. 68 ^๑
	- รถบรรทุกของโครงการ	- ตรวจสอบความคงทนแข็งแรง และไม่ให้เกิดการ ฉีกขาดของผ้าใบคลุมรถบรรทุก	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	ม.ค.-มิ.ย. 68, ก.ค. 68 ^๑

ตารางที่ 4.1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณจุดตรวจวัด	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด/วิธีการวิเคราะห์	วันที่ดำเนินการ
3. ระดับเสียง	- ตรวจวัดระดับเสียงโดยตรวจวัด จำนวน 2 สถานี ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> ● สถานีที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ● สถานีที่ 2 บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก 	- ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ดัชนีตรวจวัด <ul style="list-style-type: none"> ● ระดับเสียงเฉลี่ย (L_{eq}) 24 ชั่วโมง ● ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) ● ระดับเสียง L_{90} ● ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (L_{dn}) ● ระดับเสียงรบกวน 	- Integrated Sound Level Meter	ม.ค.-มิ.ย. 68, ก.ค. 68 ^๑

ตารางที่ 4.1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณจุดตรวจวัด	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด/วิธีการวิเคราะห์	วันที่ดำเนินการ
4. ความสั่นสะเทือน	- ตรวจวัดความสั่นสะเทือน โดยตรวจวัดจำนวน 2 สถานี ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> ● สถานีที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ● สถานีที่ 2 บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก 	- ตรวจวัดค่าความเร็วคลื่นอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity, PPV) และความถี่ที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร	- Vibration Meter	ม.ค.-มิ.ย. 68, ก.ค. 68 ^๑

ตารางที่ 4.1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณจุดตรวจวัด	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด/วิธีการวิเคราะห์	วันที่ดำเนินการ
5. คุณภาพน้ำ	- บริเวณภายในพื้นที่โครงการ โดยตรวจสอบความเรียบร้อยระบบสุขาภิบาลภายในพื้นที่ก่อสร้าง	1. ตรวจสอบการจัดให้มีห้องส้วมที่เพียงพอ และถูกหลักสุขาภิบาล	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	ม.ค.-มิ.ย. 68, ก.ค. 68 [@]
		2. ตรวจสอบท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำชั่วคราว ไม่ให้มีเศษ วัสดุก่อสร้างกีดขวางการระบายน้ำ		
		3. ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายน้ำทิ้งออกจากโครงการ โดยมีดัชนีการตรวจวัด ได้แก่ pH, BOD, Suspended Solid, Total Dissolved Solid, Sulfide, TKN, Grease & Oil, Settleable Solids และ Total Coliform Bacteria	- ตาม Standard Method for The Examination of Water and Wastewater 24 th Edition, 2023 ของ APHA, AWWA and WEF	ม.ค.-มิ.ย. 68, ก.ค. 68 [@]
		4. ตรวจสอบท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าของโครงการ ไม่ให้มีการทิ้งขยะมูลฝอยและระบายน้ำทิ้งต่างๆ ลงในท่อระบายน้ำสาธารณะดังกล่าว	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	ม.ค.-มิ.ย. 68, ก.ค. 68 [@]

ตารางที่ 4.1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณจุดตรวจวัด	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด/วิธีการวิเคราะห์	วันที่ดำเนินการ
6. การบำบัดน้ำเสีย	- บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ จำนวน 1 จุด	- ตรวจสอบบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ โดยมีดัชนีการตรวจวัด ได้แก่ pH, BOD, Suspended Solid, Total Dissolved Solid, Sulfide, TKN, Grease & Oil, Settleable Solids และ Total Coliform Bacteria	- ตาม Standard Method for The Examination of Water and Wastewater 24 th Edition, 2023 ของ APHA, AWWA and WEF	ม.ค.-มิ.ย. 68, ก.ค. 68 ^๑
	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	1. ตรวจสอบให้มีห้องส้วมที่เพียงพอ และถูกหลักสุขาภิบาล 2. ตรวจสอบท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำชั่วคราว ไม่ให้มีเศษวัสดุก่อสร้างกีดขวางการระบายน้ำ	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	ม.ค.-มิ.ย. 68, ก.ค. 68 ^๑
7. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	- ท่อระบายน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตรวจสอบประสิทธิภาพในการรองรับน้ำของท่อระบายน้ำชั่วคราว บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และตรวจสอบบ่อพักน้ำชั่วคราว ไม่ให้มีเศษวัสดุก่อสร้างกีดขวางการระบายน้ำ	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	ม.ค.-มิ.ย. 68, ก.ค. 68 ^๑
8. การจัดการมูลฝอย	- บริเวณที่พิกมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง	1. ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้าง ความสะอาด และสภาพของถังรองรับมูลฝอย 2. รายงานปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมก่อสร้างพร้อมทั้งวิธีการกำจัด โดยจดบันทึกปริมาณเศษวัสดุจากการก่อสร้างจะนำไปกำจัด โดยบริษัทเอกชน ต้องตรวจสอบใบเสร็จ เพื่อตรวจสอบปริมาณเศษวัสดุจากการก่อสร้างที่ผู้รับเหมาส่งไปกำจัด	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	ม.ค.-มิ.ย. 68, ก.ค. 68 ^๑

ตารางที่ 4.1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณจุดตรวจวัด	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด/วิธีการวิเคราะห์	วันที่ดำเนินการ
9. การป้องกันอัคคีภัย	- บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง	1. ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากพบว่ามี การเสียหายหรือการใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	ม.ค.-มิ.ย. 68, ก.ค. 68 ^๑
		2. ทำการตรวจสอบถังดับเพลิงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ ไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อครั้ง พร้อมติดป้ายแสดงผลการ ตรวจสอบและวันที่ทำการตรวจสอบ	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	ม.ค.-มิ.ย. 68, ก.ค. 68 ^๑
		3. จัดให้มีการทดสอบประสิทธิภาพระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	โครงการได้ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้แล้วเสร็จ พร้อมทดสอบระบบ ก.ค. 68

ตารางที่ 4.1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณจุดตรวจวัด	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด/วิธีการวิเคราะห์	วันที่ดำเนินการ
10. สภาพเศรษฐกิจ สังคม	- ประชาชนและสถานประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ระยะประชิด พื้นที่ระยะ 100 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ พื้นที่อ่อนไหวและพื้นที่ตามแนวเส้นทางการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง	1. สํารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของประชาชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาวะการเปลี่ยนแปลง ปัญหาและความเดือดร้อน ตลอดจนความต้องการที่มีต่อโครงการ ในพื้นที่ระยะประชิด พื้นที่ระยะ 100 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ พื้นที่อ่อนไหว และพื้นที่ตามแนวเส้นทางการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการจนถึงก่อนอนุญาตเปิดใช้อาคาร โดยวิธีการและการสุ่มตัวอย่างให้เป็นตามหลักวิชาการและหลักสถิติ พร้อมทั้งการแสดงผลภาพตำแหน่งการสำรวจให้ชัดเจน	- ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามหลักวิชาการทางสถิติ	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ก.ค. 68

ตารางที่ 4.1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณจุดตรวจวัด	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด/วิธีการวิเคราะห์	วันที่ดำเนินการ
11. การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนสัมพันธ์	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง บ้านอาคารติดโครงการและบ้านการที่อยู่ในระยะ 100 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ	1. ตรวจสอบและเก็บรวบรวมเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ	ม.ค.-มิ.ย. 68, ก.ค. 68 ^๑
		2. ตรวจสอบและเก็บรวบรวมเรื่องร้องเรียนกล่องรับเรื่องร้องเรียน	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ	
		3. เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์เจ้าหน้าที่โครงการและเจ้าหน้าที่บริษัทผู้รับเหมาออกไปเยี่ยมเยียนบ้านอาคารที่อยู่ระยะประชิด และระยะ 100 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ	
		4. ควบคุมงานก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมาและวิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการตรวจสอบและควบคุมงานอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ	

ตารางที่ 4.1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณจุดตรวจวัด	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด/วิธีการวิเคราะห์	วันที่ดำเนินการ
12. สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	- คนงานก่อสร้างโครงการ	- ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อสร้างก่อนรับเข้าทำงาน ทุกครั้ง	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ	ก่อนรับเข้าทำงานทุกครั้ง
13. การบดบังแสงอาทิตย์	- ผู้พักอาศัยข้างเคียงที่อยู่ในระยะ 100 เมตร จากโครงการ	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ	ม.ค.-มิ.ย. 68, ก.ค. 68 ^๑
14. การเปลี่ยนแปลงของลม	- ผู้พักอาศัยข้างเคียงที่อยู่ในระยะ 100 เมตร จากโครงการ	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ	ม.ค.-มิ.ย. 68, ก.ค. 68 ^๑
15. การบดบังคลื่นวิทยุ/โทรศัพท์	- ผู้พักอาศัยข้างเคียงที่อยู่ในระยะ 100 เมตร จากโครงการ	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ	ม.ค.-มิ.ย. 68, ก.ค. 68 ^๑

หมายเหตุ : ^๑ = เดือนกรกฎาคม 2568 ตรวจวัดเพิ่มเติม เนื่องจากโครงการขอขยายระยะเวลาในการส่งรายงานฯ ซึ่งได้มีการแจ้งต่อหน่วยงานอนุญาตเรียบร้อยแล้ว (ภาคผนวกที่ 31)


4.1 สภาพภูมิประเทศ

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อสร้างให้มีระเบียบเรียบร้อย โดยทำการตรวจสอบสภาพรั้วให้มีสภาพที่มั่นคงและแข็งแรงตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่าเกิดการชำรุดจะทำการซ่อมแซมแก้ไขทันที

4.2 การตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของโครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) บริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. 2568 อยู่ในช่วงงานสถาปत्य ตกแต่งภายในอาคาร และเก็บรายละเอียดงาน จำนวน 2 สถานี คือ บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โดยทำการตรวจวัดทุกวันที่มีการทำเสาเข็มและฐานราก หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง และพื้นที่อ่อนไหวใกล้เคียงบริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก โดยทำการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ แสดงดังภาพที่ 4.1 และรูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศแสดงดังรูปที่ 4.1-4.2

แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

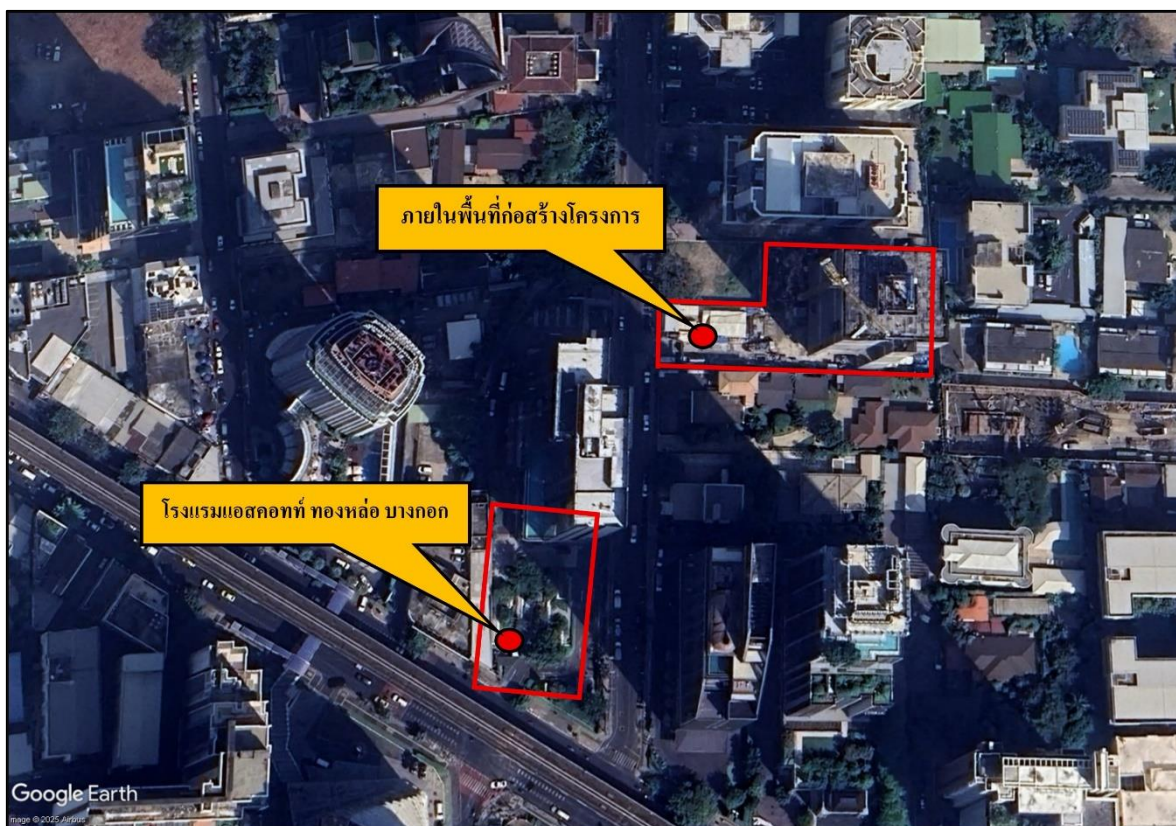

ภาพที่ 4.1 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ



รูปที่ 4.1 การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ



รูปที่ 4.2 การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก

4.2.1 วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศจะดำเนินการตามวิธีมาตรฐานประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 และตามวิธีการสากลที่ยอมรับทั่วไป คือ U.S. EPA หรือ APHA Intersociety Committee; Method of Air Sampling and Analysis รายละเอียดดังตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ลำดับที่	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	รายละเอียดวิธีการวิเคราะห์
1	Total Suspended Particulate; TSP	Gravimetric	เก็บตัวอย่างโดยใช้ High Volume Air Sampler ดูดตัวอย่างอากาศผ่านกระดาษกรองชนิด Glass fiber filter ด้วย flow rate 1.1-1.7 ลบ.ม./นาที เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ทำการวิเคราะห์หาปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง ตามวิธี Gravimetric
2	Particulate Matter diameter less than or equal 10 Micrometers; PM 10	Gravimetric	เก็บตัวอย่างโดยใช้ High Volume Air Sampler ใช้หัวเก็บตัวอย่างชนิด Size Selective Inlet ดูดตัวอย่างอากาศด้วย flow rate 1.13 ลบ.ม./นาที เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ผ่านกระดาษกรอง ขนาด 8×10 นิ้ว ซึ่งฝุ่นขนาดต่ำกว่าหรือเท่ากับ 10 ไมครอน จะถูกกรองไว้ ทำการวิเคราะห์หาปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองตามวิธี Gravimetric
3	Carbon Monoxide ; CO	Non Dispersive Infrared Method	เก็บตัวอย่างโดยใช้ Air Sampler ดูดตัวอย่างอากาศ เก็บใน Tedlar Sampling Bag ขนาด 25 ลิตรเป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมง ทำการวิเคราะห์ ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ โดยใช้ CO Analyzer ซึ่งตรวจวัดตามวิธี Non Dispersive Infrared Method
4	Nitrogen Dioxide ; NO ₂	Chemiluminescence	ทำการวิเคราะห์หาปริมาณความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์โดยใช้ NO ₂ Analyzer ซึ่งสามารถทำการวิเคราะห์หาปริมาณความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 24 ชั่วโมงตามวิธี Chemiluminescence

ตารางที่ 4.2 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ต่อ)

ลำดับที่	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	รายละเอียดวิธีการวิเคราะห์
5	Sulfur Dioxide ; SO ₂	UV - Fluorescence Method	ใช้เครื่องมือทดสอบก๊าซอัตโนมัติ (Gas Analyzer) ทำการวิเคราะห์หาปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ ได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ตามวิธี UV - Fluorescence Method
6	THC	Flame Ionization Detector	เก็บตัวอย่างโดยใช้ Personal Sampling Pump ดูดอากาศด้วยอัตราการไหล 1.0 ลิตรต่อนาที เก็บตัวอย่างผ่านถุงเก็บตัวอย่างอากาศ แล้วนำไปทดสอบโดยเครื่อง Hydrocarbon Analyzer โดยใช้หลักการ Flame Ionization Detector (FID)

4.2.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ของโครงการ คัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) บริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม พ.ศ.2568 จำนวน 2 สถานี คือ บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โดยทำการตรวจวัด TSP, PM10 ทุกวันช่วงการทำเสาเข็มฐานราก หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง (3 วันต่อเนื่อง) ส่วนรายการ CO, NO₂, SO₂ และ THC ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง (3 วันต่อเนื่อง) และพื้นที่อ่อนไหวใกล้เคียง ตรวจวัดบริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก โดยทำการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง (3 วันต่อเนื่อง) แสดงดังตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (TSP, PM10)

ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568

โครงการ คัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

พิกัด UTM		จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	TSP (mg/m ³)	PM10 (mg/m ³)
X	Y				
671019E	1517716N	ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	9-10 ม.ค. 68	0.301	0.097
			10-11 ม.ค. 68	0.249	0.072
			11-12 ม.ค. 68	0.154	0.059
			15-16 ก.พ. 68	0.162	0.113
			16-17 ก.พ. 68	0.105	0.067
			17-18 ก.พ. 68	0.130	0.073
			13-14 มี.ค. 68	0.208	0.057
			14-15 มี.ค. 68	0.130	0.046
			15-16 มี.ค. 68	0.137	0.047
			5-6 เม.ย. 68	0.063	0.050
			6-7 เม.ย. 68	0.038	0.033
			7-8 เม.ย. 68	0.041	0.029
			17-18 พ.ค. 68	0.090	0.058
			18-19 พ.ค. 68	0.133	0.061
			19-20 พ.ค. 68	0.035	0.028
			21-22 มิ.ย. 68	0.809	0.375
			22-23 มิ.ย. 68	0.248	0.122
			23-24 มิ.ย. 68	1.775	0.572
			19-20 ก.ค. 68 ^๑	0.130	0.051
			20-21 ก.ค. 68 ^๑	0.019	0.014
			21-22 ก.ค. 68 ^๑	0.047	0.026
มาตรฐาน				0.33	0.12

ตารางที่ 4.3 ผลตารางที่ 4.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (TSP, PM10)

ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการ คัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

พิกัด UTM		จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	TSP (mg/m ³)	PM10 (mg/m ³)
X	Y				
670953E	1517618N	พื้นที่อ่อนไหว บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก	9-10 ม.ค. 68	0.095	0.038
			10-11 ม.ค. 68	0.090	0.035
			11-12 ม.ค. 68	0.088	0.031
			15-16 ก.พ. 68	0.102	0.064
			16-17 ก.พ. 68	0.075	0.050
			17-18 ก.พ. 68	0.064	0.030
			13-14 มี.ค. 68	0.077	0.035
			14-15 มี.ค. 68	0.062	0.029
			15-16 มี.ค. 68	0.064	0.043
			5-6 เม.ย. 68	0.040	0.032
			6-7 เม.ย. 68	0.042	0.036
			7-8 เม.ย. 68	0.049	0.041
			17-18 พ.ค. 68	0.060	0.036
			18-19 พ.ค. 68	0.042	0.032
			19-20 พ.ค. 68	0.063	0.035
			21-22 มิ.ย. 68	0.059	0.020
			22-23 มิ.ย. 68	0.041	0.015
			23-24 มิ.ย. 68	0.071	0.021
			19-20 ก.ค. 68 ^๑	0.033	0.019
			20-21 ก.ค. 68 ^๑	0.025	0.014
			21-22 ก.ค. 68 ^๑	0.042	0.023
มาตรฐาน				0.33	0.12

หมายเหตุ	:	โครงการไม่มีการตรวจวัดในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ๑ = ตรวจวัดเพิ่มเติม เนื่องจากโครงการขอขยายระยะเวลาในการส่งรายงานฯ ซึ่งได้มีการแจ้งต่อหน่วยงานอนุญาตเรียบร้อยแล้ว (ภาคผนวกที่ 31)
มาตรฐาน	:	ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง	:	นายอพิวัตร คลังเพชร
ชื่อผู้บันทึก	:	นายอพิวัตร คลังเพชร
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	:	นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวัฒน์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด	:	ผลการตรวจวัดโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์/ควบคุม	:	นายกะวีร์ สุธาทรัพย์
เบอร์โทรศัพท์	:	0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2
กิจกรรมโดยรอบจุดตรวจวัด	:	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ จุดตรวจวัดตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการ ใกล้ประตูทางเข้า มีกิจกรรมการทำงานก่อสร้าง เคลื่อนย้ายของ มีรถบรรทุกทุกเข้า-ออก และบริเวณด้านนอกมีรถวิ่งผ่านไป-มา - พื้นที่อ่อนไหว บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก จุดตรวจวัดตั้งอยู่ในพื้นที่โรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก ใกล้พื้นที่จอดรถ จุดตรวจวัดค่อนข้างสงบ

ตารางที่ 4.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (NO₂) ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 671019E, 1517716N

ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operation) : นายอพิวัตร คลังเพชร

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : API Model T200 S/N 7866

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Dasibi Model 5008 S/N 665

รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)

ความเข้มข้นอ้างอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.55

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561 วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569

เวลา	ผลการตรวจวัด NO ₂ บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (ppm)		
	9-10 ม.ค. 68	10-11 ม.ค. 68	11-12 ม.ค. 68
11:00 - 12:00	0.010	0.015	0.022
12:00 - 13:00	0.017	0.010	0.024
13:00 - 14:00	0.020	0.007	0.018
14:00 - 15:00	0.023	0.020	0.023
15:00 - 16:00	0.020	0.019	0.018
16:00 - 17:00	0.026	0.018	0.026
17:00 - 18:00	0.022	0.009	0.014
18:00 - 19:00	0.011	0.007	0.014
19:00 - 20:00	0.022	0.010	0.007
20:00 - 21:00	0.017	0.012	0.009
21:00 - 22:00	0.018	0.015	0.007
22:00 - 23:00	0.020	0.019	0.006
23:00 - 00:00	0.019	0.027	0.005
00:00 - 01:00	0.019	0.032	0.004
01:00 - 02:00	0.022	0.027	0.004
02:00 - 03:00	0.014	0.015	0.007
03:00 - 04:00	0.028	0.010	0.005
04:00 - 05:00	0.027	0.008	0.008
05:00 - 06:00	0.021	0.008	0.006
06:00 - 07:00	0.015	0.008	0.006
07:00 - 08:00	0.016	0.012	0.006
08:00 - 09:00	0.018	0.011	0.006
09:00 - 10:00	0.022	0.015	0.009
10:00 - 11:00	0.022	0.019	0.005
Min-Max	0.010-0.028	0.007-0.032	0.004-0.026
ค่าเฉลี่ย 24 hr.	0.020	0.015	0.011
มาตรฐาน 1 hr.	0.17	0.17	0.17



ตารางที่ 4.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (NO₂) ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 671019E, 1517716N

ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operation) : นายอพิวัตร คลังเพชร

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : API Model T200 S/N 6756

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Dasibi Model 5008 S/N 665

รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)

ความเข้มข้นอ้างอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.55

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561 วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569

เวลา	ผลการตรวจวัด NO ₂ บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (ppm) (ต่อ)		
	15-16 ก.พ. 68	16-17 ก.พ. 68	17-18 ก.พ. 68
11:00 - 12:00	0.015	0.012	0.036
12:00 - 13:00	0.039	0.005	0.021
13:00 - 14:00	0.031	0.008	0.012
14:00 - 15:00	0.038	0.006	0.026
15:00 - 16:00	0.041	0.007	0.012
16:00 - 17:00	0.022	0.007	0.012
17:00 - 18:00	0.036	0.006	0.033
18:00 - 19:00	0.037	0.006	0.012
19:00 - 20:00	0.031	0.006	0.008
20:00 - 21:00	0.019	0.007	0.012
21:00 - 22:00	0.015	0.008	0.010
22:00 - 23:00	0.012	0.003	0.008
23:00 - 00:00	0.008	0.004	0.006
00:00 - 01:00	0.009	0.003	0.006
01:00 - 02:00	0.008	0.003	0.007
02:00 - 03:00	0.005	0.002	0.009
03:00 - 04:00	0.010	0.003	0.006
04:00 - 05:00	0.007	0.005	0.004
05:00 - 06:00	0.018	0.005	0.009
06:00 - 07:00	0.012	0.009	0.015
07:00 - 08:00	0.008	0.014	0.017
08:00 - 09:00	0.010	0.046	0.025
09:00 - 10:00	0.009	0.024	0.037
10:00 - 11:00	0.009	0.023	0.032
Min-Max	0.005-0.041	0.002-0.046	0.004-0.037
ค่าเฉลี่ย 24 hr.	0.019	0.009	0.016
มาตรฐาน 1 hr.	0.17	0.17	0.17



ตารางที่ 4.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (NO₂) ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 671019E, 1517716N

ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operation) : นายอพิวัตร คลังเพชร

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : API Model T200 S/N 7875

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Dasibi Model 5008 S/N 665

รุ่น / รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)

ความเข้มข้นอ้างอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.55

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561 วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569

เวลา	ผลการตรวจวัด NO ₂ บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (ppm) (ต่อ)		
	13-14 มี.ค. 68	14-15 มี.ค. 68	15-16 มี.ค. 68
11:00 - 12:00	0.005	0.028	0.027
12:00 - 13:00	0.018	0.012	0.016
13:00 - 14:00	0.016	0.016	0.013
14:00 - 15:00	0.023	0.022	0.020
15:00 - 16:00	0.017	0.033	0.017
16:00 - 17:00	0.013	0.021	0.014
17:00 - 18:00	0.014	0.014	0.013
18:00 - 19:00	0.010	0.015	0.011
19:00 - 20:00	0.012	0.011	0.012
20:00 - 21:00	0.015	0.013	0.013
21:00 - 22:00	0.018	0.011	0.010
22:00 - 23:00	0.027	0.011	0.009
23:00 - 00:00	0.024	0.010	0.007
00:00 - 01:00	0.025	0.009	0.008
01:00 - 02:00	0.026	0.008	0.007
02:00 - 03:00	0.025	0.007	0.008
03:00 - 04:00	0.022	0.007	0.007
04:00 - 05:00	0.021	0.010	0.007
05:00 - 06:00	0.022	0.010	0.006
06:00 - 07:00	0.019	0.011	0.007
07:00 - 08:00	0.022	0.011	0.008
08:00 - 09:00	0.020	0.010	0.009
09:00 - 10:00	0.024	0.020	0.006
10:00 - 11:00	0.032	0.022	0.005
Min-Max	0.005-0.032	0.007-0.033	0.005-0.027
ค่าเฉลี่ย 24 hr.	0.020	0.014	0.011
มาตรฐาน 1 hr.	0.17	0.17	0.17



ตารางที่ 4.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (NO₂) ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 671019E, 1517716N

ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operation) : นายเสกสรร ปลื้มวงษ์

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : API Model M200E S/N 4084

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Dasibi Model 5008 S/N 665

รุ่น / รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)

ความเข้มข้นอ้างอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.55

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561 วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569

เวลา	ผลการตรวจวัด NO ₂ บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (ppm) (ต่อ)		
	5-6 เม.ย. 68	6-7 เม.ย. 68	7-8 เม.ย. 68
10:00 - 11:00	0.010	0.004	0.009
11:00 - 12:00	0.010	0.003	0.010
12:00 - 13:00	0.009	0.003	0.008
13:00 - 14:00	0.005	0.002	0.008
14:00 - 15:00	0.011	0.003	0.004
15:00 - 16:00	0.008	0.004	0.005
16:00 - 17:00	0.010	0.005	0.006
17:00 - 18:00	0.006	0.005	0.004
18:00 - 19:00	0.007	0.003	0.004
19:00 - 20:00	0.004	0.002	0.004
20:00 - 21:00	0.004	0.003	0.004
21:00 - 22:00	0.005	0.004	0.004
22:00 - 23:00	0.007	0.004	0.005
23:00 - 00:00	0.006	0.003	0.005
00:00 - 01:00	0.005	0.003	0.004
01:00 - 02:00	0.005	0.002	0.005
02:00 - 03:00	0.004	0.003	0.005
03:00 - 04:00	0.004	0.002	0.005
04:00 - 05:00	0.004	0.002	0.003
05:00 - 06:00	0.003	0.002	0.004
06:00 - 07:00	0.003	0.004	0.006
07:00 - 08:00	0.004	0.004	0.008
08:00 - 09:00	0.005	0.004	0.008
09:00 - 10:00	0.003	0.014	0.011
Min-Max	0.003-0.011	0.002-0.014	0.003-0.011
ค่าเฉลี่ย 24 hr.	0.006	0.004	0.006
มาตรฐาน 1 hr.	0.17	0.17	0.17



ตารางที่ 4.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (NO₂) ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 671019E, 1517716N

ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operation) : นายเสกสรรค์ ปลื้มวงษ์

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : API Model T200 S/N 6758

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Dasibi Model 5008 S/N 665

รุ่น / รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)

ความเข้มข้นอ้างอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.55

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561 วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569

เวลา	ผลการตรวจวัด NO ₂ บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (ppm) (ต่อ)		
	17-18 พ.ค. 68	18-19 พ.ค. 68	19-20 พ.ค. 68
11:00 - 12:00	0.018	0.015	0.018
12:00 - 13:00	0.022	0.015	0.014
13:00 - 14:00	0.017	0.014	0.014
14:00 - 15:00	0.027	0.012	0.010
15:00 - 16:00	0.019	0.013	0.009
16:00 - 17:00	0.015	0.017	0.008
17:00 - 18:00	0.013	0.015	0.007
18:00 - 19:00	0.015	0.010	0.012
19:00 - 20:00	0.014	0.010	0.015
20:00 - 21:00	0.014	0.012	0.014
21:00 - 22:00	0.013	0.014	0.012
22:00 - 23:00	0.013	0.015	0.016
23:00 - 00:00	0.017	0.014	0.012
00:00 - 01:00	0.016	0.011	0.015
01:00 - 02:00	0.014	0.012	0.019
02:00 - 03:00	0.012	0.011	0.018
03:00 - 04:00	0.012	0.011	0.020
04:00 - 05:00	0.012	0.013	0.017
05:00 - 06:00	0.010	0.012	0.016
06:00 - 07:00	0.009	0.013	0.013
07:00 - 08:00	0.009	0.012	0.016
08:00 - 09:00	0.010	0.021	0.012
09:00 - 10:00	0.011	0.020	0.013
10:00 - 11:00	0.013	0.014	0.017
Min-Max	0.009-0.027	0.010-0.021	0.007-0.020
ค่าเฉลี่ย 24 hr.	0.014	0.014	0.014
มาตรฐาน 1 hr.	0.17	0.17	0.17



ตารางที่ 4.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (NO₂) ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 671019E, 1517716N

ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operation) : นายอพิวัตร คลังเพชร

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : API Model T200 S/N 6758

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Dasibi Model 5008 S/N 665

รุ่น / รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)

ความเข้มข้นอ้างอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.55

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561 วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569

เวลา	ผลการตรวจวัด NO ₂ บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (ppm) (ต่อ)		
	21-22 มิ.ย. 68	22-23 มิ.ย. 68	23-24 มิ.ย. 68
11:00 - 12:00	0.007	0.007	0.012
12:00 - 13:00	0.015	0.006	0.011
13:00 - 14:00	0.011	0.006	0.011
14:00 - 15:00	0.012	0.007	0.012
15:00 - 16:00	0.012	0.007	0.012
16:00 - 17:00	0.008	0.007	0.010
17:00 - 18:00	0.006	0.007	0.011
18:00 - 19:00	0.009	0.007	0.012
19:00 - 20:00	0.009	0.007	0.013
20:00 - 21:00	0.008	0.008	0.014
21:00 - 22:00	0.009	0.009	0.013
22:00 - 23:00	0.010	0.008	0.014
23:00 - 00:00	0.010	0.008	0.014
00:00 - 01:00	0.009	0.008	0.013
01:00 - 02:00	0.010	0.009	0.011
02:00 - 03:00	0.010	0.009	0.011
03:00 - 04:00	0.008	0.008	0.012
04:00 - 05:00	0.008	0.008	0.012
05:00 - 06:00	0.009	0.012	0.014
06:00 - 07:00	0.010	0.013	0.016
07:00 - 08:00	0.009	0.013	0.018
08:00 - 09:00	0.009	0.015	0.020
09:00 - 10:00	0.008	0.011	0.014
10:00 - 11:00	0.008	0.012	0.010
Min-Max	0.006-0.015	0.006-0.015	0.010-0.020
ค่าเฉลี่ย 24 hr.	0.009	0.009	0.013
มาตรฐาน 1 hr.	0.17	0.17	0.17



ตารางที่ 4.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (NO₂) ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 671019E, 1517716N

ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operation) : นายเสกสรรค์ ปลื้มวงศ์

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : API Model T200 S/N 3999

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Dasibi Model 5008 S/N 665

รุ่น / รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)

ความเข้มข้นอ้างอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.55

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561 วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569

เวลา	ผลการตรวจวัด NO ₂ บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (ppm) (ต่อ)		
	19-20 ก.ค. 68 ^๑	20-21 ก.ค. 68 ^๑	21-22 ก.ค. 68 ^๑
10:00 - 11:00	0.014	0.005	0.015
11:00 - 12:00	0.014	0.005	0.015
12:00 - 13:00	0.018	0.005	0.013
13:00 - 14:00	0.020	0.003	0.016
14:00 - 15:00	0.017	0.004	0.015
15:00 - 16:00	0.015	0.006	0.020
16:00 - 17:00	0.019	0.006	0.022
17:00 - 18:00	0.017	0.007	0.016
18:00 - 19:00	0.017	0.004	0.010
19:00 - 20:00	0.018	0.007	0.012
20:00 - 21:00	0.021	0.009	0.012
21:00 - 22:00	0.023	0.008	0.011
22:00 - 23:00	0.020	0.008	0.011
23:00 - 00:00	0.018	0.009	0.010
00:00 - 01:00	0.016	0.008	0.008
01:00 - 02:00	0.014	0.007	0.010
02:00 - 03:00	0.006	0.003	0.012
03:00 - 04:00	0.004	0.004	0.012
04:00 - 05:00	0.006	0.008	0.013
05:00 - 06:00	0.005	0.012	0.019
06:00 - 07:00	0.006	0.012	0.019
07:00 - 08:00	0.008	0.019	0.018
08:00 - 09:00	0.008	0.012	0.015
09:00 - 10:00	0.006	0.014	0.015
Min-Max	0.004-0.023	0.003-0.019	0.008-0.022
ค่าเฉลี่ย 24 hr.	0.014	0.008	0.014
มาตรฐาน 1 hr.	0.17	0.17	0.17



ตารางที่ 4.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (NO₂) ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 670953E, 1517618N

ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operation) : นายอพิวัตร คลังเพชร

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : API Model T200 S/N 8726

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Dasibi Model 5008 S/N 665

รุ่น / รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)

ความเข้มข้นอ้างอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.55

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561 วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569

เวลา	ผลการตรวจวัด NO ₂ บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก (ppm)		
	9-10 ม.ค. 68	10-11 ม.ค. 68	11-12 ม.ค. 68
11:00 - 12:00	0.013	0.009	0.011
12:00 - 13:00	0.012	0.008	0.011
13:00 - 14:00	0.015	0.009	0.012
14:00 - 15:00	0.017	0.012	0.012
15:00 - 16:00	0.013	0.011	0.011
16:00 - 17:00	0.013	0.012	0.011
17:00 - 18:00	0.013	0.011	0.010
18:00 - 19:00	0.017	0.011	0.013
19:00 - 20:00	0.031	0.016	0.011
20:00 - 21:00	0.032	0.018	0.009
21:00 - 22:00	0.030	0.024	0.008
22:00 - 23:00	0.033	0.027	0.007
23:00 - 00:00	0.025	0.029	0.006
00:00 - 01:00	0.030	0.027	0.005
01:00 - 02:00	0.023	0.023	0.007
02:00 - 03:00	0.024	0.014	0.007
03:00 - 04:00	0.027	0.010	0.007
04:00 - 05:00	0.026	0.008	0.008
05:00 - 06:00	0.019	0.019	0.007
06:00 - 07:00	0.014	0.016	0.007
07:00 - 08:00	0.017	0.009	0.008
08:00 - 09:00	0.017	0.010	0.009
09:00 - 10:00	0.015	0.009	0.007
10:00 - 11:00	0.011	0.008	0.006
Min-Max	0.011-0.033	0.008-0.029	0.005-0.013
ค่าเฉลี่ย 24 hr.	0.020	0.014	0.009
มาตรฐาน (1 hr.)	0.17	0.17	0.17



ตารางที่ 4.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (NO₂) ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 670953E, 1517618N

ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operation) : นายอพิวัตร คลังเพชร

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : API Model AC32e S/N 693

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Dasibi Model 5008 S/N 665

รุ่น / รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)

ความเข้มข้นอ้างอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.55

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561 วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569

เวลา	ผลการตรวจวัด NO ₂ บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก (ppm)		
	15-16 ก.พ. 68	16-17 ก.พ. 68	17-18 ก.พ. 68
10:00 - 11:00	0.014	0.013	0.013
11:00 - 12:00	0.017	0.011	0.012
12:00 - 13:00	0.015	0.011	0.015
13:00 - 14:00	0.015	0.014	0.017
14:00 - 15:00	0.010	0.016	0.015
15:00 - 16:00	0.011	0.013	0.016
16:00 - 17:00	0.013	0.011	0.018
17:00 - 18:00	0.012	0.015	0.014
18:00 - 19:00	0.014	0.012	0.012
19:00 - 20:00	0.011	0.010	0.016
20:00 - 21:00	0.011	0.010	0.016
21:00 - 22:00	0.010	0.008	0.017
22:00 - 23:00	0.007	0.008	0.019
23:00 - 00:00	0.008	0.006	0.021
00:00 - 01:00	0.005	0.007	0.023
01:00 - 02:00	0.008	0.007	0.024
02:00 - 03:00	0.009	0.009	0.021
03:00 - 04:00	0.007	0.007	0.022
04:00 - 05:00	0.007	0.007	0.024
05:00 - 06:00	0.008	0.008	0.022
06:00 - 07:00	0.010	0.011	0.018
07:00 - 08:00	0.013	0.016	0.014
08:00 - 09:00	0.016	0.015	0.016
09:00 - 10:00	0.014	0.014	0.019
Min-Max	0.005-0.017	0.006-0.016	0.012-0.024
ค่าเฉลี่ย 24 hr.	0.011	0.011	0.018
มาตรฐาน (1 hr.)	0.17	0.17	0.17



ตารางที่ 4.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (NO₂) ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 670953E, 1517618N

ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operation) : นายอพิวัตร คลังเพชร

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : API Model T200 S/N 8725

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Dasibi Model 5008 S/N 665

รุ่น / รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)

ความเข้มข้นอ้างอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.55

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561 วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569

เวลา	ผลการตรวจวัด NO ₂ บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก (ppm)		
	13-14 มี.ค. 68	14-15 มี.ค. 68	15-16 มี.ค. 68
11:00 - 12:00	0.010	0.029	0.023
12:00 - 13:00	0.014	0.020	0.023
13:00 - 14:00	0.018	0.016	0.016
14:00 - 15:00	0.017	0.024	0.019
15:00 - 16:00	0.022	0.021	0.018
16:00 - 17:00	0.019	0.024	0.017
17:00 - 18:00	0.021	0.019	0.021
18:00 - 19:00	0.015	0.018	0.022
19:00 - 20:00	0.017	0.016	0.016
20:00 - 21:00	0.016	0.022	0.017
21:00 - 22:00	0.021	0.020	0.016
22:00 - 23:00	0.033	0.013	0.013
23:00 - 00:00	0.032	0.012	0.012
00:00 - 01:00	0.031	0.012	0.011
01:00 - 02:00	0.032	0.015	0.011
02:00 - 03:00	0.032	0.009	0.010
03:00 - 04:00	0.027	0.007	0.009
04:00 - 05:00	0.022	0.011	0.009
05:00 - 06:00	0.028	0.013	0.008
06:00 - 07:00	0.027	0.018	0.009
07:00 - 08:00	0.022	0.022	0.010
08:00 - 09:00	0.025	0.014	0.015
09:00 - 10:00	0.022	0.014	0.013
10:00 - 11:00	0.025	0.019	0.008
Min-Max	0.010-0.033	0.007-0.029	0.008-0.023
ค่าเฉลี่ย 24 hr.	0.023	0.017	0.014
มาตรฐาน (1 hr.)	0.17	0.17	0.17



ตารางที่ 4.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (NO₂) ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 670953E, 1517618N

ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operation) : นายเสกสรร ปลื้มวงษ์

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : API Model T200 S/N 7355

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Dasibi Model 5008 S/N 665

รุ่น / รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)

ความเข้มข้นอ้างอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.55

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561 วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569

เวลา	ผลการตรวจวัด NO ₂ บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก (ppm)		
	5-6 เม.ย. 68	6-7 เม.ย. 68	7-8 เม.ย. 68
10:00 - 11:00	0.015	0.009	0.017
11:00 - 12:00	0.016	0.011	0.019
12:00 - 13:00	0.016	0.010	0.016
13:00 - 14:00	0.019	0.012	0.026
14:00 - 15:00	0.018	0.019	0.014
15:00 - 16:00	0.016	0.024	0.013
16:00 - 17:00	0.019	0.024	0.013
17:00 - 18:00	0.016	0.021	0.013
18:00 - 19:00	0.018	0.016	0.012
19:00 - 20:00	0.013	0.011	0.011
20:00 - 21:00	0.012	0.011	0.010
21:00 - 22:00	0.014	0.016	0.012
22:00 - 23:00	0.017	0.015	0.013
23:00 - 00:00	0.016	0.012	0.013
00:00 - 01:00	0.012	0.011	0.010
01:00 - 02:00	0.012	0.009	0.010
02:00 - 03:00	0.010	0.009	0.011
03:00 - 04:00	0.009	0.007	0.011
04:00 - 05:00	0.014	0.007	0.009
05:00 - 06:00	0.015	0.007	0.010
06:00 - 07:00	0.012	0.011	0.015
07:00 - 08:00	0.010	0.012	0.018
08:00 - 09:00	0.009	0.013	0.018
09:00 - 10:00	0.007	0.022	0.017
Min-Max	0.007-0.019	0.007-0.024	0.009-0.026
ค่าเฉลี่ย 24 hr.	0.014	0.013	0.014
มาตรฐาน (1 hr.)	0.17	0.17	0.17



ตารางที่ 4.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (NO₂) ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 670953E, 1517618N

ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operation) : นายเสกสรรค์ ปลื้มวงษ์

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : API Model T200 S/N 7875

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Dasibi Model 5008 S/N 665

รุ่น / รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)

ความเข้มข้นอ้างอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.55

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561 วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569

เวลา	ผลการตรวจวัด NO ₂ บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก (ppm)		
	17-18 พ.ค. 68	18-19 พ.ค. 68	19-20 พ.ค. 68
10:00 - 11:00	0.032	0.027	0.025
11:00 - 12:00	0.032	0.025	0.013
12:00 - 13:00	0.034	0.029	0.004
13:00 - 14:00	0.038	0.030	0.012
14:00 - 15:00	0.038	0.026	0.004
15:00 - 16:00	0.028	0.027	0.014
16:00 - 17:00	0.026	0.032	0.008
17:00 - 18:00	0.029	0.035	0.006
18:00 - 19:00	0.033	0.029	0.004
19:00 - 20:00	0.032	0.028	0.004
20:00 - 21:00	0.027	0.034	0.025
21:00 - 22:00	0.026	0.041	0.008
22:00 - 23:00	0.023	0.037	0.004
23:00 - 00:00	0.030	0.036	0.005
00:00 - 01:00	0.026	0.035	0.005
01:00 - 02:00	0.022	0.028	0.005
02:00 - 03:00	0.026	0.025	0.004
03:00 - 04:00	0.026	0.029	0.006
04:00 - 05:00	0.025	0.031	0.010
05:00 - 06:00	0.022	0.033	0.011
06:00 - 07:00	0.021	0.036	0.008
07:00 - 08:00	0.024	0.031	0.010
08:00 - 09:00	0.025	0.028	0.006
09:00 - 10:00	0.029	0.025	0.011
Min-Max	0.021-0.038	0.025-0.041	0.004-0.025
ค่าเฉลี่ย 24 hr.	0.028	0.031	0.009
มาตรฐาน (1 hr.)	0.17	0.17	0.17



ตารางที่ 4.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (NO₂) ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 670953E, 1517618N

ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operation) : นายอพิวัตร คลังเพชร

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : API Model T200 S/N 2004

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Dasibi Model 5008 S/N 665

รุ่น / รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)

ความเข้มข้นอ้างอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.55

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561 วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569

เวลา	ผลการตรวจวัด NO ₂ บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก (ppm)		
	21-22 มี.ย. 68	22-23 มี.ย. 68	23-24 มี.ย. 68
09:00 - 10:00	0.005	0.008	0.019
10:00 - 11:00	0.004	0.006	0.015
11:00 - 12:00	0.007	0.005	0.013
12:00 - 13:00	0.012	0.005	0.011
13:00 - 14:00	0.013	0.007	0.015
14:00 - 15:00	0.015	0.008	0.015
15:00 - 16:00	0.013	0.010	0.012
16:00 - 17:00	0.016	0.009	0.012
17:00 - 18:00	0.016	0.009	0.011
18:00 - 19:00	0.012	0.008	0.013
19:00 - 20:00	0.010	0.008	0.015
20:00 - 21:00	0.011	0.008	0.015
21:00 - 22:00	0.013	0.007	0.017
22:00 - 23:00	0.013	0.010	0.014
23:00 - 00:00	0.012	0.011	0.014
00:00 - 01:00	0.009	0.007	0.015
01:00 - 02:00	0.007	0.007	0.014
02:00 - 03:00	0.006	0.008	0.011
03:00 - 04:00	0.005	0.009	0.009
04:00 - 05:00	0.005	0.008	0.012
05:00 - 06:00	0.007	0.008	0.015
06:00 - 07:00	0.012	0.008	0.016
07:00 - 08:00	0.011	0.018	0.028
08:00 - 09:00	0.009	0.021	0.019
Min-Max	0.004-0.016	0.005-0.021	0.009-0.028
ค่าเฉลี่ย 24 hr.	0.010	0.009	0.014
มาตรฐาน (1 hr.)	0.17	0.17	0.17



ตารางที่ 4.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (NO₂) ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 670953E, 1517618N

ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operation) : นายเสกสรรค์ ปลื้มวงษ์

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : API Model T200 S/N 7866

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Dasibi Model 5008 S/N 665

รุ่น / รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)

ความเข้มข้นอ้างอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.55

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561 วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569

เวลา	ผลการตรวจวัด NO ₂ บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก (ppm)		
	19-20 ก.ค. 68 ^๑	20-21 ก.ค. 68 ^๑	21-22 ก.ค. 68 ^๑
11:00 - 12:00	0.015	0.010	0.017
12:00 - 13:00	0.017	0.009	0.015
13:00 - 14:00	0.017	0.009	0.016
14:00 - 15:00	0.016	0.009	0.015
15:00 - 16:00	0.017	0.009	0.016
16:00 - 17:00	0.017	0.009	0.013
17:00 - 18:00	0.013	0.011	0.017
18:00 - 19:00	0.015	0.010	0.023
19:00 - 20:00	0.018	0.011	0.025
20:00 - 21:00	0.019	0.008	0.027
21:00 - 22:00	0.019	0.010	0.027
22:00 - 23:00	0.022	0.013	0.027
23:00 - 00:00	0.021	0.013	0.017
00:00 - 01:00	0.019	0.012	0.014
01:00 - 02:00	0.016	0.013	0.014
02:00 - 03:00	0.014	0.011	0.014
03:00 - 04:00	0.012	0.008	0.013
04:00 - 05:00	0.008	0.005	0.013
05:00 - 06:00	0.007	0.006	0.012
06:00 - 07:00	0.009	0.010	0.010
07:00 - 08:00	0.008	0.014	0.012
08:00 - 09:00	0.009	0.018	0.015
09:00 - 10:00	0.011	0.019	0.015
10:00 - 11:00	0.010	0.019	0.014
Min-Max	0.007-0.022	0.005-0.019	0.010-0.027
ค่าเฉลี่ย 24 hr.	0.014	0.011	0.017
มาตรฐาน (1 hr.)	0.17	0.17	0.17



หมายเหตุ	: @ = ตรวจวัดเพิ่มเติม เนื่องจากโครงการขยายระยะเวลาในการส่งรายงานฯ ซึ่งได้มีการแจ้งต่อหน่วยงานอนุญาตเรียบร้อยแล้ว (ภาคผนวกที่ 31)
มาตรฐาน	: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง	: นายอพิวัตร คลั่งเพชร และนายเสกสรรค์ ปลื้มวงษ์
ชื่อผู้บันทึก	: นายอพิวัตร คลั่งเพชร และนายเสกสรรค์ ปลื้มวงษ์
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาว์ฒน์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด	: ผลการตรวจวัดโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์/ควบคุม	: นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาว์ฒน์
เบอร์โทรศัพท์	: 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2
กิจกรรมโดยรอบจุดตรวจวัด	: - ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ จุดตรวจวัดตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการ ใกล้ประตูทางเข้า มีกิจกรรมการทำงานก่อสร้าง เคลื่อนย้ายของ รถบรรทุกเข้า-ออก และบริเวณด้านนอกมีรถวิ่งผ่านไป-มา - พื้นที่อ่อนไหว บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก จุดตรวจวัดตั้งอยู่ในพื้นที่โรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก ใกล้พื้นที่จอดรถ จุดตรวจวัดค่อนข้างสงบ

ตารางที่ 4.5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (SO₂) ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 671019E,1517716N

ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operation) : นายอพิวัตร คลังเพชร

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : API Model T100 S/N 5701

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Dasibi Model 5008 S/N 665

รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)

ความเข้มข้นอ้างอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.01

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561 วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569

เวลา	ผลการตรวจวัด SO ₂ บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (ppm)		
	9-10 ม.ค. 68	10-11 ม.ค. 68	11-12 ม.ค. 68
11:00 - 12:00	0.011	0.013	0.012
12:00 - 13:00	0.012	0.012	0.016
13:00 - 14:00	0.014	0.013	0.015
14:00 - 15:00	0.017	0.017	0.015
15:00 - 16:00	0.014	0.014	0.013
16:00 - 17:00	0.012	0.013	0.013
17:00 - 18:00	0.018	0.016	0.018
18:00 - 19:00	0.011	0.015	0.015
19:00 - 20:00	0.012	0.012	0.013
20:00 - 21:00	0.011	0.012	0.013
21:00 - 22:00	0.013	0.012	0.012
22:00 - 23:00	0.013	0.012	0.012
23:00 - 00:00	0.013	0.010	0.013
00:00 - 01:00	0.011	0.010	0.013
01:00 - 02:00	0.010	0.010	0.013
02:00 - 03:00	0.008	0.010	0.012
03:00 - 04:00	0.007	0.007	0.010
04:00 - 05:00	0.008	0.008	0.009
05:00 - 06:00	0.007	0.009	0.009
06:00 - 07:00	0.009	0.009	0.011
07:00 - 08:00	0.010	0.009	0.008
08:00 - 09:00	0.014	0.012	0.009
09:00 - 10:00	0.014	0.012	0.010
10:00 - 11:00	0.013	0.011	0.012
Min-Max	0.007-0.018	0.007-0.017	0.008-0.018
ค่าเฉลี่ย 24 hr.	0.012	0.012	0.012
มาตรฐาน (1 hr., 24 hr.)	0.30 ^{1/} , 0.12 ^{2/}		



ตารางที่ 4.5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (SO₂) ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 671019E,1517716N

ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operation) : นายอพิวัตร คลังเพชร

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : API Model T100 S/N 5702

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Dasibi Model 5008 S/N 665

รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)

ความเข้มข้นอ้างอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.01

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561 วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569

เวลา	ผลการตรวจวัด SO ₂ บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (ppm) (ต่อ)		
	15-16 ก.พ. 68	16-17 ก.พ. 68	17-18 ก.พ. 68
11:00 - 12:00	0.008	0.003	0.007
12:00 - 13:00	0.010	0.003	0.007
13:00 - 14:00	0.006	0.003	0.002
14:00 - 15:00	0.008	0.003	0.005
15:00 - 16:00	0.003	0.002	0.004
16:00 - 17:00	0.006	0.002	0.003
17:00 - 18:00	0.003	0.003	0.003
18:00 - 19:00	0.003	0.003	0.003
19:00 - 20:00	0.003	0.003	0.002
20:00 - 21:00	0.003	0.003	0.002
21:00 - 22:00	0.003	0.003	0.003
22:00 - 23:00	0.003	0.003	0.003
23:00 - 00:00	0.003	0.002	0.002
00:00 - 01:00	0.003	0.002	0.002
01:00 - 02:00	0.003	0.003	0.002
02:00 - 03:00	0.003	0.002	0.002
03:00 - 04:00	0.003	0.003	0.002
04:00 - 05:00	0.003	0.002	0.003
05:00 - 06:00	0.003	0.003	0.003
06:00 - 07:00	0.003	0.003	0.003
07:00 - 08:00	0.003	0.003	0.003
08:00 - 09:00	0.003	0.003	0.002
09:00 - 10:00	0.003	0.009	0.010
10:00 - 11:00	0.003	0.003	0.007
Min-Max	0.003-0.010	0.002-0.009	0.002-0.010
ค่าเฉลี่ย 24 hr.	0.004	0.003	0.004
มาตรฐาน (1 hr., 24 hr.)	0.30 ^{1/} , 0.12 ^{2/}		



ตารางที่ 4.5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (SO₂) ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 671019E,1517716N

ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operation) : นายอพิวัตร คลังเพชร

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : API Model T100 S/N 5702

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Dasibi Model 5008 S/N 665

รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)

ความเข้มข้นอ้างอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.01

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561 วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569

เวลา	ผลการตรวจวัด SO ₂ บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (ppm) (ต่อ)		
	13-14 มี.ค. 68	14-15 มี.ค. 68	15-16 มี.ค. 68
11:00 - 12:00	0.005	0.007	0.006
12:00 - 13:00	0.005	0.006	0.007
13:00 - 14:00	0.005	0.007	0.007
14:00 - 15:00	0.008	0.006	0.006
15:00 - 16:00	0.008	0.005	0.006
16:00 - 17:00	0.005	0.006	0.006
17:00 - 18:00	0.003	0.006	0.005
18:00 - 19:00	0.005	0.005	0.005
19:00 - 20:00	0.005	0.005	0.004
20:00 - 21:00	0.004	0.005	0.003
21:00 - 22:00	0.004	0.004	0.004
22:00 - 23:00	0.004	0.004	0.004
23:00 - 00:00	0.004	0.004	0.003
00:00 - 01:00	0.004	0.003	0.003
01:00 - 02:00	0.004	0.003	0.003
02:00 - 03:00	0.003	0.003	0.003
03:00 - 04:00	0.003	0.003	0.003
04:00 - 05:00	0.004	0.003	0.003
05:00 - 06:00	0.006	0.003	0.004
06:00 - 07:00	0.006	0.003	0.004
07:00 - 08:00	0.006	0.005	0.004
08:00 - 09:00	0.006	0.006	0.005
09:00 - 10:00	0.006	0.006	0.005
10:00 - 11:00	0.006	0.006	0.006
Min-Max	0.003-0.008	0.003-0.007	0.003-0.007
ค่าเฉลี่ย 24 hr.	0.005	0.005	0.005
มาตรฐาน (1 hr., 24 hr.)	0.30 ^{1/} , 0.12 ^{2/}		



ตารางที่ 4.5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (SO₂) ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 671019E,1517716N

ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operation) : นายเสกสรร ปลื้มวงษ์

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : API Model T100 S/N 5700

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Dasibi Model 5008 S/N 665

รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)

ความเข้มข้นอ้างอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.01

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561 วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569

เวลา	ผลการตรวจวัด SO ₂ บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (ppm) (ต่อ)		
	5-6 เม.ย. 68	6-7 เม.ย. 68	7-8 เม.ย. 68
10:00 - 11:00	<0.001	0.002	0.002
11:00 - 12:00	<0.001	0.002	0.002
12:00 - 13:00	<0.001	0.002	0.002
13:00 - 14:00	0.001	0.002	0.002
14:00 - 15:00	0.001	0.002	0.002
15:00 - 16:00	0.001	0.001	0.002
16:00 - 17:00	0.002	<0.001	0.002
17:00 - 18:00	0.002	<0.001	0.002
18:00 - 19:00	0.002	<0.001	0.002
19:00 - 20:00	0.002	0.002	0.002
20:00 - 21:00	0.002	0.002	0.002
21:00 - 22:00	0.002	0.002	0.002
22:00 - 23:00	0.002	0.002	0.002
23:00 - 00:00	0.002	0.002	0.002
00:00 - 01:00	0.002	0.002	0.002
01:00 - 02:00	0.002	0.002	0.002
02:00 - 03:00	0.002	0.002	0.002
03:00 - 04:00	0.002	0.002	0.002
04:00 - 05:00	0.002	0.002	0.002
05:00 - 06:00	0.002	0.002	0.002
06:00 - 07:00	0.002	0.002	0.002
07:00 - 08:00	0.002	0.002	0.002
08:00 - 09:00	0.002	0.002	0.002
09:00 - 10:00	0.002	0.002	0.003
Min-Max	< 0.001-0.002	< 0.001-0.002	0.002-0.003
ค่าเฉลี่ย 24 hr.	0.001	0.002	0.002
มาตรฐาน (1 hr., 24 hr.)	0.30 ^{1/} , 0.12 ^{2/}		



ตารางที่ 4.5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (SO₂) ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 671019E,1517716N

ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operation) : นายเสกสรรค์ ปลื้มวงษ์

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : API Model T100 S/N 5700

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Dasibi Model 5008 S/N 665

รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)

ความเข้มข้นอ้างอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.01

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561 วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569

เวลา	ผลการตรวจวัด SO ₂ บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (ppm) (ต่อ)		
	17-18 พ.ค. 68	18-19 พ.ค. 68	19-20 พ.ค. 68
11:00 - 12:00	0.002	0.003	0.004
12:00 - 13:00	0.002	0.003	0.004
13:00 - 14:00	0.002	0.003	0.004
14:00 - 15:00	0.001	0.003	0.004
15:00 - 16:00	0.001	0.003	0.004
16:00 - 17:00	< 0.001	0.003	0.004
17:00 - 18:00	0.001	0.008	0.004
18:00 - 19:00	0.001	0.003	0.004
19:00 - 20:00	0.001	0.003	0.004
20:00 - 21:00	0.001	0.003	0.004
21:00 - 22:00	0.002	0.003	0.004
22:00 - 23:00	0.002	0.003	0.004
23:00 - 00:00	0.002	0.003	0.005
00:00 - 01:00	0.002	0.003	0.005
01:00 - 02:00	0.002	0.003	0.005
02:00 - 03:00	0.002	0.003	0.005
03:00 - 04:00	0.002	0.003	0.005
04:00 - 05:00	0.003	0.003	0.005
05:00 - 06:00	0.003	0.003	0.005
06:00 - 07:00	0.003	0.003	0.006
07:00 - 08:00	0.003	0.003	0.006
08:00 - 09:00	0.003	0.004	0.006
09:00 - 10:00	0.003	0.004	0.006
10:00 - 11:00	0.003	0.004	0.006
Min-Max	< 0.001-0.003	0.003-0.008	0.004-0.006
ค่าเฉลี่ย 24 hr.	0.002	0.003	0.005
มาตรฐาน (1 hr., 24 hr.)	0.30 ^{1/} , 0.12 ^{2/}		



ตารางที่ 4.5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (SO₂) ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 671019E,1517716N

ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operation) : นายอพิวัตร คลังเพชร

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : API Model T100 S/N 6458

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Dasibi Model 5008 S/N 665

รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)

ความเข้มข้นอ้างอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.01

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561 วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569

เวลา	ผลการตรวจวัด SO ₂ บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (ppm) (ต่อ)		
	21-22 มิ.ย. 68	22-23 มิ.ย. 68	23-24 มิ.ย. 68
11:00 - 12:00	0.003	0.003	0.003
12:00 - 13:00	0.003	0.002	0.003
13:00 - 14:00	0.003	0.003	0.003
14:00 - 15:00	0.003	0.003	0.003
15:00 - 16:00	0.003	0.003	0.003
16:00 - 17:00	0.003	0.003	0.003
17:00 - 18:00	0.003	0.003	0.003
18:00 - 19:00	0.003	0.003	0.003
19:00 - 20:00	0.003	0.003	0.003
20:00 - 21:00	0.002	0.003	0.003
21:00 - 22:00	0.002	0.003	0.003
22:00 - 23:00	0.003	0.003	0.003
23:00 - 00:00	0.003	0.003	0.003
00:00 - 01:00	0.003	0.003	0.004
01:00 - 02:00	0.003	0.003	0.003
02:00 - 03:00	0.003	0.003	0.003
03:00 - 04:00	0.003	0.003	0.003
04:00 - 05:00	0.002	0.003	0.003
05:00 - 06:00	0.003	0.003	0.003
06:00 - 07:00	0.003	0.003	0.003
07:00 - 08:00	0.003	0.003	0.003
08:00 - 09:00	0.003	0.003	0.004
09:00 - 10:00	0.003	0.003	0.003
10:00 - 11:00	0.003	0.003	0.003
Min-Max	0.002-0.003	0.002-0.003	0.003-0.004
ค่าเฉลี่ย 24 hr.	0.003	0.003	0.003
มาตรฐาน (1 hr., 24 hr.)	0.30 ^{1/} , 0.12 ^{2/}		



ตารางที่ 4.5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (SO₂) ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 671019E,1517716N

ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operation) : นายเสกสรรค์ ปลื้มวงศ์

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : API Model T100 S/N 3137

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Dasibi Model 5008 S/N 665

รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)

ความเข้มข้นอ้างอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.01

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561 วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569

เวลา	ผลการตรวจวัด SO ₂ บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (ppm) (ต่อ)		
	19-20 ก.ค. 68 ^a	20-21 ก.ค. 68 ^a	21-22 ก.ค. 68 ^a
10:00 - 11:00	0.005	0.005	0.005
11:00 - 12:00	0.005	0.005	0.005
12:00 - 13:00	0.005	0.004	0.004
13:00 - 14:00	0.005	0.005	0.004
14:00 - 15:00	0.005	0.005	0.005
15:00 - 16:00	0.005	0.004	0.005
16:00 - 17:00	0.005	0.004	0.006
17:00 - 18:00	0.006	0.005	0.006
18:00 - 19:00	0.005	0.006	0.005
19:00 - 20:00	0.005	0.006	0.006
20:00 - 21:00	0.005	0.006	0.006
21:00 - 22:00	0.004	0.006	0.005
22:00 - 23:00	0.005	0.005	0.006
23:00 - 00:00	0.005	0.005	0.005
00:00 - 01:00	0.005	0.006	0.005
01:00 - 02:00	0.004	0.006	0.006
02:00 - 03:00	0.004	0.006	0.006
03:00 - 04:00	0.003	0.006	0.006
04:00 - 05:00	0.004	0.006	0.005
05:00 - 06:00	0.004	0.005	0.005
06:00 - 07:00	0.004	0.005	0.005
07:00 - 08:00	0.004	0.005	0.005
08:00 - 09:00	0.004	0.006	0.006
09:00 - 10:00	0.005	0.005	0.006
Min-Max	0.003-0.006	0.004-0.006	0.004-0.006
ค่าเฉลี่ย 24 hr.	0.005	0.005	0.005
มาตรฐาน (1 hr., 24 hr.)	0.30 ^{1/} , 0.12 ^{2/}		

ตารางที่ 4.5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (SO₂) ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 670953E, 1517618N

ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operation) : นายอพิวัตร คลังเพชร

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : API Model M100E S/N 3139

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Dasibi Model 5008 S/N 665

รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)

ความเข้มข้นอ้างอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.01

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561 วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569

เวลา	ผลการตรวจวัด SO ₂ บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก (ppm)		
	9-10 ม.ค. 68	10-11 ม.ค. 68	11-12 ม.ค. 68
11:00 - 12:00	0.008	0.009	0.009
12:00 - 13:00	0.008	0.009	0.009
13:00 - 14:00	0.008	0.009	0.009
14:00 - 15:00	0.008	0.009	0.009
15:00 - 16:00	0.008	0.009	0.009
16:00 - 17:00	0.008	0.009	0.009
17:00 - 18:00	0.009	0.009	0.009
18:00 - 19:00	0.009	0.009	0.009
19:00 - 20:00	0.009	0.009	0.009
20:00 - 21:00	0.009	0.009	0.009
21:00 - 22:00	0.008	0.009	0.009
22:00 - 23:00	0.008	0.009	0.009
23:00 - 00:00	0.009	0.009	0.009
00:00 - 01:00	0.009	0.009	0.009
01:00 - 02:00	0.008	0.009	0.009
02:00 - 03:00	0.009	0.009	0.009
03:00 - 04:00	0.008	0.009	0.009
04:00 - 05:00	0.008	0.009	0.009
05:00 - 06:00	0.009	0.009	0.009
06:00 - 07:00	0.009	0.009	0.009
07:00 - 08:00	0.009	0.009	0.009
08:00 - 09:00	0.008	0.009	0.010
09:00 - 10:00	0.009	0.009	0.009
10:00 - 11:00	0.009	0.009	0.009
Min- Max	0.008-0.009	0.009	0.009-0.010
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.008	0.009	0.009
มาตรฐาน (1 hr., 24 hr.)	0.30 ^{1/} , 0.12 ^{2/}		



ตารางที่ 4.5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (SO₂) ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 670953E, 1517618N

ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operation) : นายอพิวัตร คลังเพชร

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : API Model T100 S/N 6458

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Dasibi Model 5008 S/N 665

รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)

ความเข้มข้นอ้างอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.01

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561 วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569

เวลา	ผลการตรวจวัด SO ₂ บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก (ppm)		
	15-16 ก.พ. 68	16-17 ก.พ. 68	17-18 ก.พ. 68
10:00 - 11:00	0.004	0.003	0.003
11:00 - 12:00	0.004	0.003	0.003
12:00 - 13:00	0.002	0.003	0.003
13:00 - 14:00	0.005	0.003	0.003
14:00 - 15:00	0.003	0.003	0.003
15:00 - 16:00	0.002	0.003	0.003
16:00 - 17:00	0.003	0.003	0.003
17:00 - 18:00	0.003	0.003	0.003
18:00 - 19:00	0.003	0.003	0.003
19:00 - 20:00	0.003	0.003	0.003
20:00 - 21:00	0.003	0.003	0.003
21:00 - 22:00	0.003	0.003	0.003
22:00 - 23:00	0.003	0.003	0.003
23:00 - 00:00	0.003	0.003	0.003
00:00 - 01:00	0.003	0.003	0.003
01:00 - 02:00	0.003	0.003	0.003
02:00 - 03:00	0.003	0.003	0.003
03:00 - 04:00	0.003	0.003	0.003
04:00 - 05:00	0.003	0.003	0.003
05:00 - 06:00	0.003	0.003	0.003
06:00 - 07:00	0.003	0.003	0.003
07:00 - 08:00	0.003	0.003	0.003
08:00 - 09:00	0.003	0.003	0.003
09:00 - 10:00	0.003	0.004	0.003
Min- Max	0.002-0.005	0.003-0.004	0.003
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.003	0.003	0.003
มาตรฐาน (1 hr., 24 hr.)	0.30 ^{1/} , 0.12 ^{2/}		



ตารางที่ 4.5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (SO₂) ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 670953E, 1517618N

ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operation) : นายอพิวัตร คลังเพชร

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : API Model M100E S/N 3445

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Dasibi Model 5008 S/N 665

รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)

ความเข้มข้นอ้างอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.01

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561 วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569

เวลา	ผลการตรวจวัด SO ₂ บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก (ppm)		
	13-14 มี.ค. 68	14-15 มี.ค. 68	15-16 มี.ค. 68
11:00 - 12:00	0.002	0.002	0.002
12:00 - 13:00	0.002	0.003	0.003
13:00 - 14:00	0.002	0.002	0.002
14:00 - 15:00	0.002	0.002	0.001
15:00 - 16:00	0.002	0.002	0.002
16:00 - 17:00	0.002	0.002	0.002
17:00 - 18:00	0.002	0.002	0.002
18:00 - 19:00	0.002	0.002	0.002
19:00 - 20:00	0.002	0.002	0.002
20:00 - 21:00	0.001	0.003	0.002
21:00 - 22:00	0.001	0.002	0.001
22:00 - 23:00	<0.001	0.001	<0.001
23:00 - 00:00	<0.001	0.001	<0.001
00:00 - 01:00	<0.001	0.001	0.001
01:00 - 02:00	<0.001	0.001	<0.001
02:00 - 03:00	0.001	0.001	<0.001
03:00 - 04:00	0.001	0.001	<0.001
04:00 - 05:00	0.002	0.001	0.001
05:00 - 06:00	0.002	0.001	0.001
06:00 - 07:00	0.003	0.002	0.001
07:00 - 08:00	0.003	0.002	0.001
08:00 - 09:00	0.003	0.002	0.002
09:00 - 10:00	0.002	0.002	0.002
10:00 - 11:00	0.002	0.002	0.002
Min- Max	< 0.001-0.003	0.001-0.003	< 0.001-0.003
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.002	0.002	0.001
มาตรฐาน (1 hr., 24 hr.)	0.30 ^{1/} , 0.12 ^{2/}		



ตารางที่ 4.5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (SO₂) ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 670953E, 1517618N

ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operation) : นายเสกสรร ปลื้มวงศ์

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : API Model M100E S/N 3137

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Dasibi Model 5008 S/N 665

รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)

ความเข้มข้นอ้างอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.01

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561 วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569

เวลา	ผลการตรวจวัด SO ₂ บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก (ppm)		
	5-6 เม.ย. 68	6-7 เม.ย. 68	7-8 เม.ย. 68
10:00 - 11:00	0.003	0.003	0.003
11:00 - 12:00	0.003	0.003	0.003
12:00 - 13:00	0.003	0.003	0.003
13:00 - 14:00	0.003	0.003	0.003
14:00 - 15:00	0.003	0.003	0.003
15:00 - 16:00	0.003	0.003	0.003
16:00 - 17:00	0.003	0.003	0.003
17:00 - 18:00	0.003	0.003	0.003
18:00 - 19:00	0.003	0.003	0.003
19:00 - 20:00	0.003	0.003	0.003
20:00 - 21:00	0.003	0.003	0.003
21:00 - 22:00	0.003	0.003	0.003
22:00 - 23:00	0.003	0.003	0.003
23:00 - 00:00	0.003	0.003	0.003
00:00 - 01:00	0.003	0.003	0.003
01:00 - 02:00	0.003	0.003	0.003
02:00 - 03:00	0.003	0.003	0.003
03:00 - 04:00	0.003	0.003	0.003
04:00 - 05:00	0.003	0.003	0.003
05:00 - 06:00	0.003	0.003	0.003
06:00 - 07:00	0.003	0.003	0.003
07:00 - 08:00	0.003	0.003	0.003
08:00 - 09:00	0.003	0.003	0.003
09:00 - 10:00	0.003	0.003	0.003
Min- Max	0.003	0.003	0.003
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.003	0.003	0.003
มาตรฐาน (1 hr., 24 hr.)	0.30 ^{1/} , 0.12 ^{2/}		



ตารางที่ 4.5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (SO₂) ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 670953E, 1517618N

ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operation) : นายเสกสรร ปลื้มวงศ์

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : API Model M100E S/N 3139

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Dasibi Model 5008 S/N 665

รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)

ความเข้มข้นอ้างอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.01

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561 วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569

เวลา	ผลการตรวจวัด SO ₂ บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก (ppm)		
	17-18 พ.ค. 68	18-19 พ.ค. 68	19-20 พ.ค. 68
10:00 - 11:00	0.006	0.005	0.005
11:00 - 12:00	0.006	0.005	0.005
12:00 - 13:00	0.006	0.005	0.005
13:00 - 14:00	0.006	0.005	0.005
14:00 - 15:00	0.005	0.005	0.005
15:00 - 16:00	0.005	0.005	0.005
16:00 - 17:00	0.005	0.005	0.005
17:00 - 18:00	0.005	0.005	0.005
18:00 - 19:00	0.005	0.005	0.005
19:00 - 20:00	0.005	0.005	0.005
20:00 - 21:00	0.005	0.005	0.005
21:00 - 22:00	0.005	0.005	0.005
22:00 - 23:00	0.005	0.005	0.005
23:00 - 00:00	0.005	0.005	0.005
00:00 - 01:00	0.005	0.005	0.004
01:00 - 02:00	0.005	0.005	0.005
02:00 - 03:00	0.005	0.005	0.005
03:00 - 04:00	0.005	0.005	0.005
04:00 - 05:00	0.005	0.005	0.005
05:00 - 06:00	0.005	0.005	0.005
06:00 - 07:00	0.005	0.005	0.005
07:00 - 08:00	0.005	0.005	0.005
08:00 - 09:00	0.005	0.005	0.005
09:00 - 10:00	0.005	0.005	0.005
Min- Max	0.005-0.006	0.005	0.004-0.005
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.005	0.005	0.005
มาตรฐาน (1 hr., 24 hr.)	0.30 ^{1/} , 0.12 ^{2/}		



ตารางที่ 4.5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (SO₂) ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 670953E, 1517618N

ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operation) : นายอพิวัตร คลังเพชร

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : API Model M100E S/N 3139

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Dasibi Model 5008 S/N 665

รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)

ความเข้มข้นอ้างอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.01

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561 วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569

เวลา	ผลการตรวจวัด SO ₂ บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก (ppm)		
	21-22 มี.ย. 68	22-23 มี.ย. 68	23-24 มี.ย. 68
09:00 - 10:00	0.006	0.006	0.006
10:00 - 11:00	0.007	0.006	0.006
11:00 - 12:00	0.007	0.006	0.006
12:00 - 13:00	0.007	0.006	0.006
13:00 - 14:00	0.007	0.006	0.006
14:00 - 15:00	0.007	0.006	0.006
15:00 - 16:00	0.007	0.006	0.006
16:00 - 17:00	0.007	0.006	0.006
17:00 - 18:00	0.007	0.006	0.006
18:00 - 19:00	0.007	0.007	0.006
19:00 - 20:00	0.007	0.006	0.006
20:00 - 21:00	0.007	0.006	0.006
21:00 - 22:00	0.007	0.006	0.006
22:00 - 23:00	0.007	0.006	0.006
23:00 - 00:00	0.007	0.006	0.006
00:00 - 01:00	0.007	0.006	0.006
01:00 - 02:00	0.006	0.006	0.006
02:00 - 03:00	0.006	0.006	0.006
03:00 - 04:00	0.006	0.006	0.006
04:00 - 05:00	0.006	0.006	0.006
05:00 - 06:00	0.006	0.006	0.006
06:00 - 07:00	0.006	0.006	0.006
07:00 - 08:00	0.006	0.007	0.007
08:00 - 09:00	0.006	0.007	0.006
Min- Max	0.006-0.007	0.006-0.007	0.006-0.007
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.007	0.006	0.006
มาตรฐาน (1 hr., 24 hr.)	0.30 ^{1/} , 0.12 ^{2/}		



ตารางที่ 4.5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (SO₂) ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 670953E, 1517618N

ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operation) : นายเสกสรรค์ ปลื้มวงศ์

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : API Model M100E S/N 6457

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Dasibi Model 5008 S/N 665

รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)

ความเข้มข้นอ้างอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.01

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561 วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569

เวลา	ผลการตรวจวัด SO ₂ บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก (ppm)		
	19-20 ก.ค. 68 ^๑	20-21 ก.ค. 68 ^๑	21-22 ก.ค. 68 ^๑
11:00 - 12:00	0.008	0.009	0.009
12:00 - 13:00	0.011	0.009	0.009
13:00 - 14:00	0.007	0.009	0.008
14:00 - 15:00	0.007	0.009	0.009
15:00 - 16:00	0.008	0.008	0.009
16:00 - 17:00	0.008	0.008	0.009
17:00 - 18:00	0.008	0.009	0.009
18:00 - 19:00	0.007	0.008	0.009
19:00 - 20:00	0.008	0.008	0.009
20:00 - 21:00	0.009	0.008	0.009
21:00 - 22:00	0.009	0.008	0.009
22:00 - 23:00	0.009	0.008	0.009
23:00 - 00:00	0.009	0.008	0.009
00:00 - 01:00	0.009	0.008	0.008
01:00 - 02:00	0.009	0.009	0.008
02:00 - 03:00	0.008	0.008	0.008
03:00 - 04:00	0.009	0.008	0.008
04:00 - 05:00	0.008	0.008	0.009
05:00 - 06:00	0.009	0.008	0.008
06:00 - 07:00	0.009	0.009	0.008
07:00 - 08:00	0.009	0.009	0.008
08:00 - 09:00	0.009	0.009	0.009
09:00 - 10:00	0.009	0.009	0.009
10:00 - 11:00	0.009	0.009	0.009
Min- Max	0.007-0.011	0.008-0.009	0.008-0.009
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.008	0.008	0.008
มาตรฐาน (1 hr., 24 hr.)	0.30 ^{1/} , 0.12 ^{2/}		



หมายเหตุ	: @ = ตรวจวัดเพิ่มเติม เนื่องจากโครงการขอขยายระยะเวลาในการส่งรายงานฯ ซึ่งได้มีการแจ้งต่อหน่วยงานอนุญาตเรียบร้อยแล้ว (ภาคผนวกที่ 31)
มาตรฐาน	: ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2538 และฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง ^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง	: นายอพิวัตร คลังเพชร และนายเสกสรรค์ ปลื้มวงศ์
ชื่อผู้บันทึก	: นายอพิวัตร คลังเพชร และนายเสกสรรค์ ปลื้มวงศ์
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวรรณ
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด	: ผลการตรวจวัดโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลตัง 1992 จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์/ควบคุม	: นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวรรณ
เบอร์โทรศัพท์	: 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2
กิจกรรมโดยรอบจุดตรวจวัด	: - ภายในพื้นที่ ก่อสร้างโครงการ จุดตรวจวัดตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการ ใกล้ประตูทางเข้า มีกิจกรรมการทำงานก่อสร้าง เคลื่อนย้ายของ รถบรรทุกเข้า-ออก และบริเวณด้านนอกมีรถวิ่งผ่านไป-มา - พื้นที่อ่อนไหว บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก จุดตรวจวัดตั้งอยู่ในพื้นที่โรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก ใกล้พื้นที่จอดรถ จุดตรวจวัดค่อนข้างสงบ

ตารางที่ 4.6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ CO ในเวลา 1 ชั่วโมง

ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568

โครงการ คัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอดีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 671019E, 1517716N

เวลา	ผลการตรวจวัด CO บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (ppm)		
	9-10 ม.ค. 68	10-11 ม.ค. 68	11-12 ม.ค. 68
11:00 - 12:00	1.31	0.62	0.63
12:00 - 13:00	1.38	0.56	0.61
13:00 - 14:00	1.08	0.54	0.58
14:00 - 15:00	0.99	0.58	0.60
15:00 - 16:00	0.88	0.62	0.63
16:00 - 17:00	0.80	0.58	0.61
17:00 - 18:00	0.75	0.59	0.62
18:00 - 19:00	0.74	0.65	0.63
19:00 - 20:00	0.81	0.65	0.64
20:00 - 21:00	0.88	0.72	0.69
21:00 - 22:00	0.90	0.76	0.68
22:00 - 23:00	0.88	0.83	0.65
23:00 - 00:00	0.98	0.87	0.62
00:00 - 01:00	0.88	0.99	0.61
01:00 - 02:00	0.93	0.91	0.60
02:00 - 03:00	0.78	0.79	0.62
03:00 - 04:00	0.85	0.72	0.61
04:00 - 05:00	0.92	0.69	0.65
05:00 - 06:00	0.77	0.64	0.61
06:00 - 07:00	0.68	0.64	0.60
07:00 - 08:00	0.66	0.62	0.58
08:00 - 09:00	0.72	0.63	0.58
09:00 - 10:00	0.70	0.63	0.61
10:00 - 11:00	0.64	0.63	0.67
Min-Max	0.64-1.38	0.54-0.99	0.58-0.69
ค่าเฉลี่ย 24 hr.	0.87	0.69	0.62
มาตรฐาน 1 hr.	30		

ตารางที่ 4.6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ CO ในเวลา 1 ชั่วโมง

ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการ คัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 671019E, 1517716N

เวลา	ผลการตรวจวัด CO บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (ppm) (ต่อ)		
	15-16 ก.พ. 68	16-17 ก.พ. 68	17-18 ก.พ. 68
11:00 - 12:00	1.67	1.27	1.17
12:00 - 13:00	2.17	1.27	1.17
13:00 - 14:00	1.77	1.27	1.07
14:00 - 15:00	1.67	1.27	1.07
15:00 - 16:00	1.47	1.17	1.07
16:00 - 17:00	1.47	1.17	1.07
17:00 - 18:00	1.37	1.17	1.07
18:00 - 19:00	1.37	1.17	1.07
19:00 - 20:00	1.47	1.17	1.07
20:00 - 21:00	1.47	1.17	1.07
21:00 - 22:00	1.57	1.17	0.97
22:00 - 23:00	1.57	1.17	0.97
23:00 - 00:00	1.27	1.17	0.97
00:00 - 01:00	1.27	1.17	0.87
01:00 - 02:00	1.17	0.97	0.87
02:00 - 03:00	1.17	0.97	0.87
03:00 - 04:00	1.17	0.97	0.87
04:00 - 05:00	1.17	0.97	0.87
05:00 - 06:00	1.17	0.97	0.87
06:00 - 07:00	1.17	1.07	0.87
07:00 - 08:00	1.27	1.07	0.97
08:00 - 09:00	1.27	1.17	1.07
09:00 - 10:00	1.27	1.27	1.27
10:00 - 11:00	1.27	1.07	1.17
Min-Max	1.17-2.17	0.97-1.27	0.87-1.27
ค่าเฉลี่ย 24 hr.	1.40	1.14	1.02
มาตรฐาน 1 hr.	30		

ตารางที่ 4.6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ CO ในเวลา 1 ชั่วโมง

ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการ คัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอดีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 671019E, 1517716N

เวลา	ผลการตรวจวัด CO บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (ppm) (ต่อ)		
	13-14 มี.ค. 68	14-15 มี.ค. 68	15-16 มี.ค. 68
11:00 - 12:00	2.15	2.03	1.95
12:00 - 13:00	2.17	2.07	1.87
13:00 - 14:00	2.20	1.99	1.79
14:00 - 15:00	2.13	1.92	1.76
15:00 - 16:00	2.05	1.88	1.74
16:00 - 17:00	2.01	1.86	1.71
17:00 - 18:00	2.00	1.81	1.74
18:00 - 19:00	1.95	1.85	1.79
19:00 - 20:00	1.99	1.90	1.81
20:00 - 21:00	2.04	1.92	1.87
21:00 - 22:00	2.06	1.99	1.87
22:00 - 23:00	2.11	2.01	1.87
23:00 - 00:00	2.13	2.01	1.87
00:00 - 01:00	2.13	2.01	1.87
01:00 - 02:00	2.14	2.00	1.84
02:00 - 03:00	2.13	1.96	1.84
03:00 - 04:00	2.09	1.95	1.81
04:00 - 05:00	2.10	1.93	1.78
05:00 - 06:00	2.07	1.89	1.85
06:00 - 07:00	2.03	1.97	1.94
07:00 - 08:00	2.11	2.03	1.92
08:00 - 09:00	2.17	2.01	1.95
09:00 - 10:00	2.15	1.90	2.89
10:00 - 11:00	2.02	1.91	2.61
Min-Max	1.95-2.20	1.81-2.07	1.71-2.89
ค่าเฉลี่ย 24 hr.	2.09	1.95	1.91
มาตรฐาน 1 hr.	30		

ตารางที่ 4.6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ CO ในเวลา 1 ชั่วโมง

ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการ คัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอดีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 671019E, 1517716N

เวลา	ผลการตรวจวัด CO บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (ppm) (ต่อ)		
	5-6 เม.ย. 68	6-7 เม.ย. 68	7-8 เม.ย. 68
10:00 - 11:00	0.96	0.39	0.50
11:00 - 12:00	0.86	0.38	0.57
12:00 - 13:00	0.99	0.39	0.58
13:00 - 14:00	0.75	0.40	0.59
14:00 - 15:00	0.62	0.43	0.44
15:00 - 16:00	0.53	0.46	0.40
16:00 - 17:00	0.49	0.46	0.39
17:00 - 18:00	0.46	0.45	0.38
18:00 - 19:00	0.47	0.40	0.38
19:00 - 20:00	0.46	0.40	0.39
20:00 - 21:00	0.43	0.40	0.39
21:00 - 22:00	0.42	0.40	0.41
22:00 - 23:00	0.42	0.39	0.41
23:00 - 00:00	0.41	0.38	0.39
00:00 - 01:00	0.40	0.37	0.35
01:00 - 02:00	0.41	0.36	0.36
02:00 - 03:00	0.38	0.35	0.34
03:00 - 04:00	0.37	0.33	0.35
04:00 - 05:00	0.37	0.34	0.35
05:00 - 06:00	0.36	0.34	0.37
06:00 - 07:00	0.36	0.36	0.39
07:00 - 08:00	0.38	0.37	0.41
08:00 - 09:00	0.40	0.40	0.48
09:00 - 10:00	0.38	0.45	0.46
Min-Max	0.36-0.99	0.33-0.46	0.34-0.59
ค่าเฉลี่ย 24 hr.	0.50	0.39	0.42
มาตรฐาน 1 hr.	30		

ตารางที่ 4.6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ CO ในเวลา 1 ชั่วโมง

ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการ คัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอดีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 671019E, 1517716N

เวลา	ผลการตรวจวัด CO บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (ppm) (ต่อ)		
	17-18 พ.ค. 68	18-19 พ.ค. 68	19-20 พ.ค. 68
11:00 - 12:00	0.49	0.17	0.18
12:00 - 13:00	0.97	0.18	0.24
13:00 - 14:00	0.77	0.10	0.20
14:00 - 15:00	0.60	0.07	0.26
15:00 - 16:00	0.41	0.10	0.29
16:00 - 17:00	0.31	0.20	0.39
17:00 - 18:00	0.26	0.16	0.30
18:00 - 19:00	0.25	0.04	0.22
19:00 - 20:00	0.24	0.04	0.24
20:00 - 21:00	0.24	0.06	0.19
21:00 - 22:00	0.21	0.11	0.15
22:00 - 23:00	0.26	0.09	< 0.04
23:00 - 00:00	0.29	0.08	0.11
00:00 - 01:00	0.39	< 0.04	0.17
01:00 - 02:00	0.30	< 0.04	0.15
02:00 - 03:00	0.22	< 0.04	0.17
03:00 - 04:00	0.24	< 0.04	0.16
04:00 - 05:00	0.20	< 0.04	0.17
05:00 - 06:00	0.15	< 0.04	0.10
06:00 - 07:00	< 0.04	0.06	0.06
07:00 - 08:00	0.12	0.13	0.09
08:00 - 09:00	0.18	0.30	0.20
09:00 - 10:00	0.16	0.44	0.16
10:00 - 11:00	0.18	0.08	< 0.04
Min-Max	<0.04-0.97	< 0.04-0.44	< 0.04-0.39
ค่าเฉลี่ย 24 hr.	0.31	0.10	0.18
มาตรฐาน 1 hr.	30		

ตารางที่ 4.6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ CO ในเวลา 1 ชั่วโมง

ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการ คัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอดีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 671019E, 1517716N

เวลา	ผลการตรวจวัด CO บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (ppm) (ต่อ)		
	21-22 มิ.ย. 68	22-23 มิ.ย. 68	23-24 มิ.ย. 68
11:00 - 12:00	0.87	0.74	0.75
12:00 - 13:00	0.80	0.74	0.73
13:00 - 14:00	0.83	0.68	0.70
14:00 - 15:00	0.98	0.67	0.70
15:00 - 16:00	0.90	0.67	0.70
16:00 - 17:00	0.89	0.68	0.74
17:00 - 18:00	0.83	0.69	0.75
18:00 - 19:00	0.79	0.71	0.82
19:00 - 20:00	0.68	0.76	0.80
20:00 - 21:00	0.67	0.76	0.64
21:00 - 22:00	0.69	0.74	0.64
22:00 - 23:00	0.71	0.76	0.62
23:00 - 00:00	0.76	0.73	0.64
00:00 - 01:00	0.67	0.74	0.65
01:00 - 02:00	0.64	0.74	0.70
02:00 - 03:00	0.63	0.72	0.59
03:00 - 04:00	0.67	0.76	0.60
04:00 - 05:00	0.60	0.73	0.74
05:00 - 06:00	0.73	0.70	0.73
06:00 - 07:00	0.76	0.79	0.77
07:00 - 08:00	0.81	0.92	0.86
08:00 - 09:00	0.79	0.87	0.92
09:00 - 10:00	0.73	0.81	0.93
10:00 - 11:00	0.69	0.71	0.90
Min-Max	0.60-0.98	0.67-0.92	0.59-0.93
ค่าเฉลี่ย 24 hr.	0.76	0.74	0.73
มาตรฐาน 1 hr.	30		

ตารางที่ 4.6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ CO ในเวลา 1 ชั่วโมง

ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการ คัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอดีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 671019E, 1517716N

เวลา	ผลการตรวจวัด CO บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (ppm) (ต่อ)		
	19-20 ก.ค. 68 ^๑	20-21 ก.ค. 68 ^๑	21-22 ก.ค. 68 ^๑
10:00 - 11:00	0.88	1.09	1.09
11:00 - 12:00	0.90	1.10	1.11
12:00 - 13:00	1.00	1.14	1.13
13:00 - 14:00	1.01	1.18	1.16
14:00 - 15:00	0.96	1.24	1.21
15:00 - 16:00	0.81	1.20	1.14
16:00 - 17:00	0.80	1.21	1.14
17:00 - 18:00	0.79	1.17	1.15
18:00 - 19:00	0.90	1.14	1.14
19:00 - 20:00	1.28	1.13	1.14
20:00 - 21:00	1.80	1.15	1.14
21:00 - 22:00	2.05	1.17	1.15
22:00 - 23:00	1.68	1.17	1.16
23:00 - 00:00	1.18	1.20	1.19
00:00 - 01:00	0.82	1.21	1.21
01:00 - 02:00	0.73	1.19	1.22
02:00 - 03:00	0.73	1.15	1.27
03:00 - 04:00	0.76	1.09	1.15
04:00 - 05:00	0.78	1.10	1.12
05:00 - 06:00	0.81	1.14	1.10
06:00 - 07:00	0.81	1.14	1.07
07:00 - 08:00	0.82	1.06	1.06
08:00 - 09:00	0.87	1.07	1.05
09:00 - 10:00	0.90	1.06	0.90
Min-Max	0.73-2.05	1.06-1.24	0.90-1.27
ค่าเฉลี่ย 24 hr.	1.00	1.15	1.13
มาตรฐาน 1 hr.	30		

ตารางที่ 4.6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ CO ในเวลา 1 ชั่วโมง

ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการ คัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอดีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 670953E, 1517618N

เวลา	ผลการตรวจวัด CO บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก (ppm)		
	9-10 ม.ค. 68	10-11 ม.ค. 68	11-12 ม.ค. 68
11:00 - 12:00	2.23	1.83	1.91
12:00 - 13:00	2.39	1.81	1.89
13:00 - 14:00	2.13	1.82	1.94
14:00 - 15:00	1.99	1.84	1.90
15:00 - 16:00	1.91	1.81	1.90
16:00 - 17:00	1.91	1.85	1.98
17:00 - 18:00	1.92	1.89	2.01
18:00 - 19:00	1.98	1.93	1.98
19:00 - 20:00	2.13	1.95	2.00
20:00 - 21:00	2.27	2.03	2.02
21:00 - 22:00	2.27	2.10	2.00
22:00 - 23:00	2.23	2.13	1.96
23:00 - 00:00	2.23	2.24	1.92
00:00 - 01:00	2.14	2.37	1.89
01:00 - 02:00	2.22	2.20	1.87
02:00 - 03:00	2.00	2.06	1.88
03:00 - 04:00	2.17	1.99	1.86
04:00 - 05:00	2.18	1.95	1.88
05:00 - 06:00	1.99	1.89	1.86
06:00 - 07:00	1.89	1.89	1.89
07:00 - 08:00	1.86	1.81	1.88
08:00 - 09:00	1.92	1.81	1.92
09:00 - 10:00	1.88	1.82	1.96
10:00 - 11:00	1.84	1.81	1.92
Min-Max	1.84-2.39	1.81-2.37	1.86-2.02
ค่าเฉลี่ย 24 hr.	2.07	1.95	1.93
มาตรฐาน 1 hr.	30		

ตารางที่ 4.6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ CO ในเวลา 1 ชั่วโมง

ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการ คัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 670953E, 1517618N

เวลา	ผลการตรวจวัด CO บริเวณโรงแรมแอสคอต ทองหล่อ บางกอก (ppm)		
	15-16 ก.พ. 68	16-17 ก.พ. 68	17-18 ก.พ. 68
10:00 - 11:00	2.04	1.88	1.62
11:00 - 12:00	1.89	1.88	1.61
12:00 - 13:00	3.04	1.85	1.48
13:00 - 14:00	2.35	1.85	1.48
14:00 - 15:00	2.19	1.55	1.91
15:00 - 16:00	2.18	1.67	1.96
16:00 - 17:00	1.46	1.61	1.97
17:00 - 18:00	1.47	1.81	1.68
18:00 - 19:00	1.43	2.05	2.44
19:00 - 20:00	1.49	2.26	2.98
20:00 - 21:00	1.41	2.10	3.08
21:00 - 22:00	1.54	2.01	2.65
22:00 - 23:00	1.52	1.67	2.75
23:00 - 00:00	1.50	1.64	1.53
00:00 - 01:00	1.22	1.44	1.47
01:00 - 02:00	1.22	1.48	1.50
02:00 - 03:00	1.28	1.51	1.41
03:00 - 04:00	1.31	1.51	1.92
04:00 - 05:00	1.31	1.52	1.75
05:00 - 06:00	1.67	1.76	2.13
06:00 - 07:00	1.59	1.65	3.11
07:00 - 08:00	1.61	1.70	2.92
08:00 - 09:00	2.02	1.64	2.99
09:00 - 10:00	1.96	1.60	2.76
Min-Max	1.22-3.04	1.44-2.26	1.41-3.11
ค่าเฉลี่ย 24 hr.	1.69	1.73	2.13
มาตรฐาน 1 hr.	30		

ตารางที่ 4.6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ CO ในเวลา 1 ชั่วโมง

ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการ คัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 670953E, 1517618N

เวลา	ผลการตรวจวัด CO บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก (ppm)		
	13-14 มี.ค. 68	14-15 มี.ค. 68	15-16 มี.ค. 68
11:00 - 12:00	2.13	2.05	1.95
12:00 - 13:00	2.14	2.00	1.92
13:00 - 14:00	2.14	2.04	1.96
14:00 - 15:00	2.06	1.96	1.89
15:00 - 16:00	1.98	1.94	1.81
16:00 - 17:00	1.99	1.91	1.81
17:00 - 18:00	1.97	1.84	1.79
18:00 - 19:00	1.94	1.79	1.71
19:00 - 20:00	1.97	1.83	1.75
20:00 - 21:00	1.51	1.78	1.79
21:00 - 22:00	1.52	1.65	1.81
22:00 - 23:00	1.48	1.71	1.61
23:00 - 00:00	1.47	1.66	1.63
00:00 - 01:00	1.47	1.66	1.58
01:00 - 02:00	1.47	1.66	1.59
02:00 - 03:00	1.46	1.65	1.58
03:00 - 04:00	1.47	1.69	1.55
04:00 - 05:00	1.47	1.69	1.59
05:00 - 06:00	2.02	1.89	1.57
06:00 - 07:00	1.99	1.86	1.64
07:00 - 08:00	2.07	1.94	1.82
08:00 - 09:00	2.14	1.99	1.88
09:00 - 10:00	2.12	2.04	1.95
10:00 - 11:00	2.02	1.92	1.86
Min-Max	1.46-2.14	1.65-2.05	1.55-1.96
ค่าเฉลี่ย 24 hr.	1.83	1.84	1.75
มาตรฐาน 1 hr.	30		

ตารางที่ 4.6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ CO ในเวลา 1 ชั่วโมง

ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการ คัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอดีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 670953E, 1517618N

เวลา	ผลการตรวจวัด CO บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก (ppm)		
	5-6 เม.ย. 68	6-7 เม.ย. 68	7-8 เม.ย. 68
10:00 - 11:00	1.85	2.15	2.10
11:00 - 12:00	2.08	2.10	2.17
12:00 - 13:00	1.88	1.91	2.18
13:00 - 14:00	1.82	1.94	2.11
14:00 - 15:00	1.85	2.01	1.93
15:00 - 16:00	1.91	2.09	1.95
16:00 - 17:00	1.89	2.16	2.02
17:00 - 18:00	1.99	2.08	1.96
18:00 - 19:00	2.01	1.97	2.04
19:00 - 20:00	2.04	1.94	2.05
20:00 - 21:00	1.93	1.97	2.01
21:00 - 22:00	1.89	1.98	1.99
22:00 - 23:00	1.89	1.94	2.01
23:00 - 00:00	1.88	1.96	1.98
00:00 - 01:00	1.86	1.94	1.93
01:00 - 02:00	1.87	1.91	1.91
02:00 - 03:00	1.82	1.90	1.89
03:00 - 04:00	1.81	1.87	1.88
04:00 - 05:00	1.79	1.87	1.91
05:00 - 06:00	1.82	1.88	1.96
06:00 - 07:00	1.92	1.92	1.99
07:00 - 08:00	1.84	1.97	2.03
08:00 - 09:00	1.82	2.00	2.15
09:00 - 10:00	1.92	2.04	2.08
Min-Max	1.79-2.08	1.87-2.16	1.88-2.18
ค่าเฉลี่ย 24 hr.	1.89	1.98	2.01
มาตรฐาน 1 hr.	30		

ตารางที่ 4.6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ CO ในเวลา 1 ชั่วโมง

ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการ คัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอดีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 670953E, 1517618N

เวลา	ผลการตรวจวัด CO บริเวณโรงแรมแอสคอต ทองหล่อ บางกอก (ppm)		
	17-18 พ.ค. 68	18-19 พ.ค. 68	19-20 พ.ค. 68
10:00 - 11:00	1.32	0.93	1.12
11:00 - 12:00	1.23	0.95	0.98
12:00 - 13:00	1.07	0.90	0.84
13:00 - 14:00	1.01	0.85	0.88
14:00 - 15:00	0.90	0.92	0.81
15:00 - 16:00	0.90	1.01	0.84
16:00 - 17:00	0.98	1.07	0.88
17:00 - 18:00	1.01	0.93	0.88
18:00 - 19:00	1.00	0.93	0.88
19:00 - 20:00	1.03	0.98	0.92
20:00 - 21:00	0.97	1.10	0.97
21:00 - 22:00	0.97	1.00	0.91
22:00 - 23:00	1.02	1.03	0.88
23:00 - 00:00	1.13	0.97	0.83
00:00 - 01:00	1.03	0.87	0.78
01:00 - 02:00	0.95	0.84	0.80
02:00 - 03:00	0.96	0.90	0.96
03:00 - 04:00	0.92	0.87	0.92
04:00 - 05:00	0.88	0.97	1.04
05:00 - 06:00	0.84	1.01	0.94
06:00 - 07:00	0.87	1.06	0.96
07:00 - 08:00	0.91	1.15	1.08
08:00 - 09:00	0.90	1.29	1.11
09:00 - 10:00	0.92	1.23	0.97
Min-Max	0.84-1.32	0.84-1.29	0.78-1.12
ค่าเฉลี่ย 24 hr.	0.99	0.99	0.92
มาตรฐาน 1 hr.	30		

ตารางที่ 4.6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ CO ในเวลา 1 ชั่วโมง

ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการ คัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอดีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 670953E, 1517618N

เวลา	ผลการตรวจวัด CO บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก (ppm)		
	21-22 มิ.ย. 68	22-23 มิ.ย. 68	23-24 มิ.ย. 68
09:00 - 10:00	1.27	1.07	1.67
10:00 - 11:00	1.57	0.97	1.27
11:00 - 12:00	1.67	0.97	1.17
12:00 - 13:00	1.47	0.97	0.97
13:00 - 14:00	1.47	0.97	0.97
14:00 - 15:00	1.27	0.97	0.87
15:00 - 16:00	1.17	0.97	0.97
16:00 - 17:00	1.17	1.07	0.97
17:00 - 18:00	1.37	1.37	1.27
18:00 - 19:00	1.57	1.67	1.07
19:00 - 20:00	1.17	1.47	1.07
20:00 - 21:00	1.17	0.97	1.07
21:00 - 22:00	1.17	0.97	0.97
22:00 - 23:00	1.17	1.07	0.97
23:00 - 00:00	1.27	0.97	0.97
00:00 - 01:00	1.17	0.97	0.97
01:00 - 02:00	1.07	0.97	0.97
02:00 - 03:00	1.07	0.97	0.87
03:00 - 04:00	1.07	0.87	0.87
04:00 - 05:00	1.07	0.97	0.87
05:00 - 06:00	0.97	0.87	0.87
06:00 - 07:00	1.07	0.97	0.97
07:00 - 08:00	1.07	1.07	1.07
08:00 - 09:00	1.17	1.37	1.17
Min-Max	1.07-1.67	0.87-1.67	0.87-1.67
ค่าเฉลี่ย 24 hr.	1.24	1.06	1.04
มาตรฐาน 1 hr.	30		

ตารางที่ 4.6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ CO ในเวลา 1 ชั่วโมง

ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการ คัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอดีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 670953E, 1517618N

เวลา	ผลการตรวจวัด CO บริเวณโรงแรมแอสคอต ทองหล่อ บางกอก (ppm)		
	19-20 ก.ค. 68 ^๑	20-21 ก.ค. 68 ^๑	21-22 ก.ค. 68 ^๑
11:00 - 12:00	1.55	0.55	0.65
12:00 - 13:00	1.76	0.55	0.55
13:00 - 14:00	1.35	0.55	0.55
14:00 - 15:00	1.15	0.55	0.55
15:00 - 16:00	0.95	0.55	1.25
16:00 - 17:00	0.85	0.55	0.55
17:00 - 18:00	0.75	0.55	0.55
18:00 - 19:00	0.65	0.55	0.75
19:00 - 20:00	0.85	0.55	0.85
20:00 - 21:00	0.95	0.55	0.95
21:00 - 22:00	0.95	0.55	0.85
22:00 - 23:00	1.15	0.65	0.85
23:00 - 00:00	0.95	0.55	0.65
00:00 - 01:00	0.85	0.55	0.45
01:00 - 02:00	0.75	0.55	0.55
02:00 - 03:00	0.65	0.55	0.55
03:00 - 04:00	0.65	0.45	0.45
04:00 - 05:00	0.45	0.45	0.45
05:00 - 06:00	0.45	0.45	0.45
06:00 - 07:00	0.45	0.45	0.45
07:00 - 08:00	0.45	0.55	0.45
08:00 - 09:00	0.55	0.75	0.55
09:00 - 10:00	0.55	0.85	0.65
10:00 - 11:00	0.55	0.95	0.55
Min-Max	0.45-1.76	0.45-0.95	0.45-1.25
ค่าเฉลี่ย 24 hr.	0.84	0.57	0.63
มาตรฐาน 1 hr.	30		

หมายเหตุ	: @ = ตรวจวัดเพิ่มเติม เนื่องจากโครงการขอขยายระยะเวลาในการส่งรายงานฯ ซึ่งได้มีการแจ้งต่อหน่วยงานอนุญาตเรียบร้อยแล้ว (ภาคผนวกที่ 31)
มาตรฐาน	: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ในเวลา 1 ชม.)
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง	: นายอพิวัตร คลังเพชร และนายเสกสรรค์ ปลื้มวงษ์
ชื่อผู้บันทึก	: นายอพิวัตร คลังเพชร และนายเสกสรรค์ ปลื้มวงษ์
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวัฒน์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด	: ผลการตรวจวัดโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์/ควบคุม	: นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวัฒน์
เบอร์โทรศัพท์	: 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2
กิจกรรมโดยรอบจุดตรวจวัด	: - ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ จุดตรวจวัดตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการ ใกล้ประตูทางเข้า มีกิจกรรมการทำงานก่อสร้าง เคลื่อนย้ายของ รถบรรทุกเข้า-ออก และบริเวณด้านนอกมีรถวิ่งผ่านไป-มา - พื้นที่อ่อนไหว บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก จุดตรวจวัดตั้งอยู่ในพื้นที่โรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก ใกล้พื้นที่จอดรถ จุดตรวจวัดค่อนข้างสงบ

ตารางที่ 4.7 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ CO ในเวลา 8 ชั่วโมง

ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568

โครงการ คัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

พิกัด UTM		จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	เวลา	ผลตรวจวัด CO (ppm)
X	Y				
671019E	1517716N	บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ภายในโครงการ	9 ม.ค. 68	11:00-19:00	0.99
			10 ม.ค. 68	11:00-19:00	0.59
			11 ม.ค. 68	11:00-19:00	0.62
			15 ก.พ. 68	11:00-19:00	1.62
			16 ก.พ. 68	11:00-19:00	1.22
			17 ก.พ. 68	11:00-19:00	1.10
			13 มี.ค. 68	11:00-19:00	2.08
			14 มี.ค. 68	11:00-19:00	1.93
			15 มี.ค. 68	11:00-19:00	1.79
			5 เม.ย. 68	11:00-19:00	0.71
			6 เม.ย. 68	11:00-19:00	0.42
			7 เม.ย. 68	11:00-19:00	0.48
			17 พ.ค. 68	11:00-19:00	0.51
			18 พ.ค. 68	11:00-19:00	0.13
			19 พ.ค. 68	11:00-19:00	0.26
			21 มิ.ย. 68	11:00 - 19:00	0.86
			22 มิ.ย. 68	11:00 - 19:00	0.70
			23 มิ.ย. 68	11:00 - 19:00	0.74
			19 ก.ค. 68 ^๑	10:00 - 18:00	0.89
			20 ก.ค. 68 ^๑	10:00 - 18:00	1.17
			21 ก.ค. 68 ^๑	10:00 - 18:00	1.14
มาตรฐาน (8 hr.)				-	9

ตารางที่ 4.7 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ CO ในเวลา 8 ชั่วโมง

ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการ คัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอดีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

พิกัด UTM		จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	เวลา	ผลตรวจวัด CO (ppm)
X	Y				
670953E	1517618N	บริเวณแอสคอร์ท ทองหล่อ บางกอก	9 ม.ค. 68	11:00 - 19:00	2.06
			10 ม.ค. 68	11:00 - 19:00	1.85
			11 ม.ค. 68	11:00 - 19:00	1.94
			15 ก.พ. 68	10:00-18:00	2.07
			16 ก.พ. 68	10:00-18:00	1.76
			17 ก.พ. 68	10:00-18:00	1.71
			13 มี.ค. 68	11:00 - 19:00	2.04
			14 มี.ค. 68	11:00 - 19:00	1.94
			15 มี.ค. 68	11:00 - 19:00	1.85
			5 เม.ย. 68	10:00-18:00	1.91
			6 เม.ย. 68	10:00-18:00	2.06
			7 เม.ย. 68	10:00-18:00	2.05
			17 พ.ค. 68	10:00-18:00	1.05
			18 พ.ค. 68	10:00-18:00	0.94
			19 พ.ค. 68	10:00-18:00	0.91
			21 มิ.ย. 68	09:00 - 17:00	1.38
			22 มิ.ย. 68	09:00 - 17:00	1.00
			23 มิ.ย. 68	09:00 - 17:00	1.11
			19 ก.ค. 68 ^๑	11:00 - 19:00	1.13
			20 ก.ค. 68 ^๑	11:00 - 19:00	0.55
			21 ก.ค. 68 ^๑	11:00 - 19:00	0.67
มาตรฐาน (8 hr.)				-	9

หมายเหตุ	: @ = ตรวจวัดเพิ่มเติม เนื่องจากโครงการขยายระยะเวลาในการส่งรายงานฯ ซึ่งได้มีการแจ้งต่อหน่วยงานอนุญาตเรียบร้อยแล้ว (ภาคผนวกที่ 31)
มาตรฐาน	: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 8 ชั่วโมง
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง	: นายอพิวัตร คลังเพชร และนายเสกสรรค์ ปลื้มวงษ์
ชื่อผู้บันทึก	: นายอพิวัตร คลังเพชร และนายเสกสรรค์ ปลื้มวงษ์
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวัฒน์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด	: ผลการตรวจวัดโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์/ควบคุม	: นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวัฒน์
เบอร์โทรศัพท์	: 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2
กิจกรรมโดยรอบจุดตรวจวัด	: - ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ จุดตรวจวัดตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการ ใกล้ประตูทางเข้า มีกิจกรรมการทำงานก่อสร้าง เคลื่อนย้ายของ รถบรรทุกเข้า-ออก และบริเวณด้านนอกมีรถวิ่งผ่านไป-มา - พื้นที่อ่อนไหว บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก จุดตรวจวัดตั้งอยู่ในพื้นที่โรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก ใกล้พื้นที่จอดรถ จุดตรวจวัดค่อนข้างสงบ

ตารางที่ 4.8 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (THC)

ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568

โครงการ คัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

พิกัด UTM		จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัด THC (ppm)
X	Y			
671019E	1517716N	บริเวณพื้นที่ก่อสร้างภายใน โครงการ	9-10 ม.ค. 68	2.11
			10-11 ม.ค. 68	2.12
			11-12 ม.ค. 68	2.19
			15-16 ก.พ. 68	2.32
			16-17 ก.พ. 68	2.44
			17-18 ก.พ. 68	2.49
			13-14 มี.ค. 68	2.44
			14-15 มี.ค. 68	2.06
			15-16 มี.ค. 68	2.53
			5-6 เม.ย. 68	3.09
			6-7 เม.ย. 68	3.15
			7-8 เม.ย. 68	2.42
			17-18 พ.ค. 68	2.64
			18-19 พ.ค. 68	2.81
			19-20 พ.ค. 68	2.36
			21-22 มิ.ย. 68	3.46
			22-23 มิ.ย. 68	2.39
			23-24 มิ.ย. 68	2.22
			19-20 ก.ค. 68 ^๑	3.65
			20-21 ก.ค. 68 ^๑	2.96
			21-22 ก.ค. 68 ^๑	2.58

ตารางที่ 4.8 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (THC)

ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการ คัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

พิกัด UTM		จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัด THC (ppm)
X	Y			
670953E	1517618N	บริเวณแอสคอร์ท ทองหล่อ บางกอก	9-10 ม.ค. 68	2.19
			10-11 ม.ค. 68	2.20
			11-12 ม.ค. 68	2.32
			15-16 ก.พ. 68	3.05
			16-17 ก.พ. 68	4.66
			17-18 ก.พ. 68	8.17
			13-14 มี.ค. 68	5.45
			14-15 มี.ค. 68	2.33
			15-16 มี.ค. 68	2.52
			5-6 เม.ย. 68	2.31
			6-7 เม.ย. 68	2.26
			7-8 เม.ย. 68	2.51
			17-18 พ.ค. 68	3.81
			18-19 พ.ค. 68	2.25
			19-20 พ.ค. 68	2.97
			21-22 มิ.ย. 68	3.04
			22-23 มิ.ย. 68	4.37
			23-24 มิ.ย. 68	2.69
			19-20 ก.ค. 68 ^๑	2.55
			20-21 ก.ค. 68 ^๑	2.80
			21-22 ก.ค. 68 ^๑	2.76

หมายเหตุ	: @ = ตรวจวัดเพิ่มเติม เนื่องจากโครงการขอขยายระยะเวลาในการส่งรายงานฯ ซึ่งได้มีการแจ้งต่อหน่วยงานอนุญาตเรียบร้อยแล้ว (ภาคผนวกที่ 31)
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง	: นายอพิวัตร คลังเพชร และนายเสกสรรค์ ปลื้มวงศ์
ชื่อผู้บันทึก	: นายอพิวัตร คลังเพชร และนายเสกสรรค์ ปลื้มวงศ์
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวัฒน์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด	: ผลการตรวจวัดโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์/ควบคุม	: นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวัฒน์
เบอร์โทรศัพท์	: 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2
กิจกรรมโดยรอบจุดตรวจวัด	: <u>บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ</u> ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 มีการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร มีรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เข้า-ออกจากโครงการ <u>บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก</u> ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 จุดตรวจวัดตั้งอยู่ในพื้นที่ โรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก ใกล้พื้นที่จอดรถ จุดตรวจวัดค่อนข้างสงบ

ตารางที่ 4.9 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568
เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

พารามิเตอร์	หน่วย	วันที่ตรวจวัด	จุดตรวจวัด*		มาตรฐาน
			บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	บริเวณคอนโด ซิลวา แอท สุขุมวิท 61 (Sylva at Sukhumvit 61)	
TSP	mg/m ³	ม.ค. 66	0.145-0.216	#	0.33 ^{1/}
		ก.พ. 66	0.073-0.177	0.039-0.127	
		มี.ค. 66	0.075-0.190	0.063-0.071	
		เม.ย. 66	0.076-0.153	0.038-0.059	
		พ.ค. 66	0.072-0.284	0.072-0.114	
		มิ.ย. 66	0.063-0.260	0.032-0.040	
		ก.ค. 66	0.039-0.167	0.037-0.040	
		ส.ค. 66	0.046-0.083	0.035-0.036	
		ก.ย. 66	0.030-0.040	0.034-0.048	
		ต.ค. 66	0.046-0.060	0.028-0.032	
		พ.ย. 66	0.092-0.109	0.052-0.072	
		ธ.ค. 66	0.070-0.100	0.028-0.089	
		ม.ค. 67	0.082-0.124	0.081-0.116	
		ก.พ. 67	0.055-0.128	0.053-0.071	
		มี.ค. 67	0.085-0.120	0.041-0.067	
		เม.ย. 67	0.102-0.115	0.057-0.071	
		พ.ค. 67	0.060-0.077	0.031-0.052	
		มิ.ย. 67	0.038-0.073	0.030-0.049	
		ก.ค. 67	0.097-0.301	0.030-0.073	
		ส.ค. 67	0.214-0.328	0.041-0.049	
		ก.ย. 67	0.084-0.321	0.043-0.193	
		ต.ค. 67	0.081-0.173	0.013-0.040	
พารามิเตอร์	หน่วย	วันที่ตรวจวัด	จุดตรวจวัด*		มาตรฐาน
			บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	บริเวณที่พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ บ้านเลขที่ 24/3	
TSP	mg/m ³	พ.ย. 67	0.244-0.361	0.053-0.066	0.33 ^{1/}
พารามิเตอร์	หน่วย	วันที่ตรวจวัด	จุดตรวจวัด*		มาตรฐาน
			บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก	
TSP	mg/m ³	ธ.ค. 67	0.109-0.285	0.081-0.106	0.33 ^{1/}
		ม.ค. 68	0.154-0.301	0.088-0.095	
		ก.พ. 68	0.105-0.162	0.064-0.102	
		มี.ค. 68	0.130-0.208	0.062-0.077	
		เม.ย. 68	0.041-0.063	0.040-0.049	
		พ.ค. 68	0.035-0.133	0.042-0.063	
		มิ.ย. 68	0.248-1.775	0.041-0.071	
		ก.ค. 68 ^๑	0.019-0.130	0.025-0.042	

ตารางที่ 4.9 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568
เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา (ต่อ)

พารามิเตอร์	หน่วย	วันที่ตรวจวัด	จุดตรวจวัด*		มาตรฐาน
			บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	บริเวณคอนโด ซิลวา แอท สุขุมวิท 61 (Sylva at Sukhumvit 61)	
PM10	mg/m ³	ม.ค. 66	0.095-0.108	#	0.12 ^{1/}
		ก.พ. 66	0.029-0.099	0.029-0.083	
		มี.ค. 66	0.034-0.106	0.038-0.044	
		เม.ย. 66	0.024-0.085	0.028-0.046	
		พ.ค. 66	0.048-0.114	0.038-0.059	
		มิ.ย. 66	0.037-0.124	0.019-0.025	
		ก.ค. 66	0.022-0.088	0.026-0.029	
		ส.ค. 66	0.035-0.070	0.021-0.029	
		ก.ย. 66	0.022-0.028	0.024-0.040	
		ต.ค. 66	0.022-0.036	0.010-0.018	
		พ.ย. 66	0.061-0.064	0.022-0.031	
		ธ.ค. 66	0.049-0.072	0.017-0.037	
		ม.ค. 67	0.063-0.097	0.050-0.060	
		ก.พ. 67	0.049-0.079	0.026-0.034	
		มี.ค. 67	0.048-0.064	0.020-0.034	
		เม.ย. 67	0.059-0.085	0.031-0.057	
		พ.ค. 67	0.023-0.043	0.021-0.042	
		มิ.ย. 67	0.028-0.054	0.024-0.036	
		ก.ค. 67	0.046-0.112	0.015-0.042	
		ส.ค. 67	0.072-0.114	0.026-0.034	
		ก.ย. 67	0.033-0.249	0.029-0.112	
		ต.ค. 67	0.030-0.071	0.010-0.025	
พารามิเตอร์	หน่วย	วันที่ตรวจวัด	จุดตรวจวัด*		มาตรฐาน
			บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	บริเวณที่พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ บ้านเลขที่ 24/3	
PM10	mg/m ³	พ.ย. 67	0.092-0.145	0.025-0.034	0.12 ^{1/}
พารามิเตอร์	หน่วย	วันที่ตรวจวัด	จุดตรวจวัด*		มาตรฐาน
			บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก	
PM10	mg/m ³	ธ.ค. 67	0.070-0.140	0.052-0.062	0.12 ^{1/}
		ม.ค. 68	0.059-0.097	0.031-0.038	
		ก.พ. 68	0.067-0.113	0.030-0.064	
		มี.ค. 68	0.046-0.057	0.029-0.043	
		เม.ย. 68	0.029-0.050	0.032-0.041	
		พ.ค. 68	0.028-0.061	0.032-0.036	
		มิ.ย. 68	0.122-0.572	0.015-0.021	
		ก.ค. 68 ^๑	0.014-0.051	0.014-0.023	

ตารางที่ 4.9 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568
เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา (ต่อ)

พารามิเตอร์	หน่วย	วันที่ตรวจวัด	จุดตรวจวัด*		มาตรฐาน
			บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	บริเวณคอนโด ซิลวา แอท สุขุมวิท 61 (Sylva at Sukhumvit 61)	
NO ₂	ppm	ม.ค. 66	#	#	0.17 ^{3/}
		ก.พ. 66	0.014-0.047	0.013-0.056	
		มี.ค. 66	0.004-0.072	0.008-0.090	
		เม.ย. 66	0.002-0.031	0.005-0.027	
		พ.ค. 66	0.022-0.043	0.009-0.014	
		มิ.ย. 66	0.014-0.034	0.007-0.023	
		ก.ค. 66	0.005-0.021	0.003-0.015	
		ส.ค. 66	0.019-0.053	0.005-0.015	
		ก.ย. 66	0.007-0.035	0.005-0.025	
		ต.ค. 66	0.001-0.012	0.001-0.003	
		พ.ย. 66	0.013-0.066	0.001-0.010	
		ธ.ค. 66	0.006-0.050	0.005-0.029	
		ม.ค. 67	0.012-0.048	0.010-0.034	
		ก.พ. 67	0.006-0.035	0.009-0.039	
		มี.ค. 67	0.001-0.020	0.007-0.018	
		เม.ย. 67	0.015-0.032	0.005-0.020	
		พ.ค. 67	0.006-0.024	0.003-0.009	
		มิ.ย. 67	0.033-0.038	0.004-0.022	
		ก.ค. 67	0.006-0.042	0.002-0.010	
		ส.ค. 67	0.003-0.052	0.006-0.021	
		ก.ย. 67	0.004-0.055	0.004-0.015	
		ต.ค. 67	0.003-0.015	0.003-0.023	
พารามิเตอร์	หน่วย	วันที่ตรวจวัด	จุดตรวจวัด*		มาตรฐาน
			บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	บริเวณที่พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ บ้านเลขที่ 24/3	
NO ₂	ppm	พ.ย. 67	0.011-0.025	0.002-0.005	0.17 ^{3/}
พารามิเตอร์	หน่วย	วันที่ตรวจวัด	จุดตรวจวัด*		มาตรฐาน
			บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก	
NO ₂	ppm	ธ.ค. 67	0.004-0.046	0.012-0.064	0.17 ^{3/}
		ม.ค. 68	0.004-0.032	0.005-0.033	
		ก.พ. 68	0.002-0.046	0.005-0.024	
		มี.ค. 68	0.005-0.033	0.007-0.033	
		เม.ย. 68	0.002-0.014	0.007-0.026	
		พ.ค. 68	0.007-0.027	0.004-0.041	
		มิ.ย. 68	0.006-0.020	0.004-0.028	
		ก.ค. 68 ^๑	0.003-0.023	0.005-0.027	

ตารางที่ 4.9 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568
เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา (ต่อ)

พารามิเตอร์	หน่วย	วันที่ตรวจวัด	จุดตรวจวัด*		มาตรฐาน
			บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	บริเวณคอนโด ซิลวา แอท สุขุมวิท 61 (Sylva at Sukhumvit 61)	
SO ₂ (เฉลี่ย 24 ชม.)	ppm	ม.ค. 66	#	#	0.12 ^{1/}
		ก.พ. 66	0.001	0.003-0.004	
		มี.ค. 66	0.008	0.012	
		เม.ย. 66	0.010	0.006-0.007	
		พ.ค. 66	0.010-0.017	0.013	
		มิ.ย. 66	0.001	0.076-0.082	
		ก.ค. 66	0.007	0.001	
		ส.ค. 66	0.004-0.005	0.001-0.002	
		ก.ย. 66	0.013	0.001	
		ต.ค. 66	0.004-0.005	0.002	
		พ.ย. 66	0.001	0.018-0.021	
		ธ.ค. 66	0.008-0.009	0.003-0.004	
		ม.ค. 67	0.008-0.010	0.011	
		ก.พ. 67	0.020-0.021	0.008	
		มี.ค. 67	0.017-0.018	0.008-0.009	
		เม.ย. 67	0.006-0.009	0.006-0.007	
		พ.ค. 67	0.005-0.006	0.003-0.005	
		มิ.ย. 67	0.012-0.013	0.025	
		ก.ค. 67	0.005	0.006-0.007	
		ส.ค. 67	0.012-0.013	0.004-0.005	
		ก.ย. 67	0.005-0.006	0.004-0.008	
		ต.ค. 67	0.012-0.013	0.015-0.016	
พารามิเตอร์	หน่วย	วันที่ตรวจวัด	จุดตรวจวัด*		มาตรฐาน
			บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	บริเวณที่พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ บ้านเลขที่ 24/3	
SO ₂ (เฉลี่ย 24 ชม.)	ppm	พ.ย. 67	0.044-0.057	0.006-0.007	0.12 ^{1/}
พารามิเตอร์	หน่วย	วันที่ตรวจวัด	จุดตรวจวัด*		มาตรฐาน
			บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก	
SO ₂ (เฉลี่ย 24 ชม.)	ppm	ธ.ค. 67	0.006-0.007	0.006-0.007	0.12 ^{1/}
		ม.ค. 68	0.012	0.008-0.009	
		ก.พ. 68	0.003-0.004	0.003	
		มี.ค. 68	0.005	0.001-0.002	
		เม.ย. 68	0.001-0.002	0.003	
		พ.ค. 68	0.002-0.005	0.005	
		มิ.ย. 68	0.003	0.006-0.007	
		ก.ค. 68 [®]	0.005	0.008	

ตารางที่ 4.9 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568
เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา (ต่อ)

พารามิเตอร์	หน่วย	วันที่ตรวจวัด	จุดตรวจวัด*		มาตรฐาน
			บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	บริเวณคอนโด ซิลวา แอท สุขุมวิท 61 (Sylva at Sukhumvit 61)	
SO ₂ (เฉลี่ย 1 ชม.)	ppm	ม.ค. 66	#	#	0.30 ^{3/}
		ก.พ. 66	< 0.001-0.003	0.003-0.005	
		มี.ค. 66	0.007-0.012	0.012-0.013	
		เม.ย. 66	0.008-0.012	0.003-0.013	
		พ.ค. 66	0.006-0.023	0.010-0.019	
		มิ.ย. 66	< 0.001-0.004	0.063-0.088	
		ก.ค. 66	0.005-0.008	< 0.001-0.003	
		ส.ค. 66	0.004-0.006	< 0.001-0.008	
		ก.ย. 66	0.013-0.014	< 0.001-0.002	
		ต.ค. 66	0.001-0.010	0.001-0.003	
		พ.ย. 66	< 0.001-0.002	0.018-0.028	
		ธ.ค. 66	0.007-0.010	0.002-0.006	
		ม.ค. 67	0.001-0.012	0.008-0.015	
		ก.พ. 67	0.016-0.025	0.007-0.009	
		มี.ค. 67	0.017-0.019	0.007-0.009	
		เม.ย. 67	0.006-0.009	0.004-0.007	
		พ.ค. 67	0.005-0.006	0.003-0.004	
		มิ.ย. 67	0.012-0.014	0.024-0.026	
		ก.ค. 67	0.003-0.016	0.005-0.008	
		ส.ค. 67	0.011-0.014	0.003-0.017	
		ก.ย. 67	0.003-0.005	0.003-0.010	
		ต.ค. 67	0.012-0.017	0.013-0.017	
พารามิเตอร์	หน่วย	วันที่ตรวจวัด	จุดตรวจวัด*		มาตรฐาน
			บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	บริเวณที่พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ บ้านเลขที่ 24/3	
SO ₂ (เฉลี่ย 1 ชม.)	ppm	พ.ย. 67	0.042-0.058	0.006-0.009	0.30 ^{3/}
พารามิเตอร์	หน่วย	วันที่ตรวจวัด	จุดตรวจวัด*		มาตรฐาน
			บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก	
SO ₂ (เฉลี่ย 1 ชม.)	ppm	ธ.ค. 67	0.005-0.008	0.006-0.009	0.30 ^{3/}
		ม.ค. 68	0.007-0.018	0.008-0.010	
		ก.พ. 68	0.002-0.010	0.002-0.005	
		มี.ค. 68	0.003-0.008	< 0.001-0.003	
		เม.ย. 68	< 0.001-0.003	0.003	
		พ.ค. 68	< 0.001-0.008	0.004-0.006	
		มิ.ย. 68	0.002-0.004	0.006-0.007	
		ก.ค. 68 ^๑	0.003-0.006	0.007-0.011	

ตารางที่ 4.9 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568
เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา (ต่อ)

พารามิเตอร์	หน่วย	วันที่ตรวจวัด	จุดตรวจวัด*		มาตรฐาน
			บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	บริเวณคอนโด ซิลวา แอท สุขุมวิท 61 (Sylva at Sukhumvit 61)	
CO (เฉลี่ย 1 ชม.)	ppm	ม.ค. 66	#	#	30 ^{4/}
		ก.พ. 66	0.12-2.44	0.16-1.77	
		มี.ค. 66	1.13-2.22	0.81-1.20	
		เม.ย. 66	0.73-1.10	0.12-0.76	
		พ.ค. 66	0.06-2.81	0.86-1.95	
		มิ.ย. 66	0.21-0.58	0.07-0.76	
		ก.ค. 66	< 0.04-0.57	< 0.04-0.92	
		ส.ค. 66	< 0.04-0.73	< 0.04-0.48	
		ก.ย. 66	1.53-1.91	0.26-0.62	
		ต.ค. 66	0.22-0.58	0.04-0.52	
		พ.ย. 66	< 0.04-9.93	< 0.40-0.72	
		ธ.ค. 66	0.47-0.93	0.85-1.59	
		ม.ค. 67	0.42-1.38	1.00-2.75	
		ก.พ. 67	0.33-1.23	1.11-2.14	
		มี.ค. 67	0.82-1.24	0.28-0.47	
		เม.ย. 67	1.21-2.14	0.44-1.47	
		พ.ค. 67	0.82-1.57	0.18-0.97	
		มิ.ย. 67	1.93-2.43	1.07-2.18	
		ก.ค. 67	0.20-0.93	0.58-1.02	
		ส.ค. 67	0.04-0.36	<0.04	
พารามิเตอร์	หน่วย	วันที่ตรวจวัด	จุดตรวจวัด*		มาตรฐาน
			บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	บริเวณที่พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ บ้านเลขที่ 24/3	
CO (เฉลี่ย 1 ชม.)	ppm	พ.ย. 67	0.29-0.89	0.68-1.65	30 ^{4/}
พารามิเตอร์	หน่วย	วันที่ตรวจวัด	จุดตรวจวัด*		มาตรฐาน
			บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	บริเวณโรงแรมแอสคอต ทองหล่อ บางกอก	
CO (เฉลี่ย 1 ชม.)	ppm	ธ.ค. 67	0.63-1.63	0.89-1.68	30 ^{4/}
		ม.ค. 68	0.54-1.38	1.81-2.39	
		ก.พ. 68	0.87-2.17	1.22-3.11	
		มี.ค. 68	1.71-2.89	1.46-2.14	
		เม.ย. 68	0.33-0.99	1.79-2.18	
		พ.ค. 68	< 0.04-0.97	0.78-1.32	
		มิ.ย. 68	0.59-0.98	0.87-1.67	
		ก.ค. 68 ^๑	0.73-2.05	0.45-1.76	

ตารางที่ 4.9 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568
เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา (ต่อ)

พารามิเตอร์	หน่วย	วันที่ตรวจวัด	จุดตรวจวัด*		มาตรฐาน
			บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	บริเวณคอนโด ซิลวา แอท สุขุมวิท 61 (Sylva at Sukhumvit 61)	
CO (เฉลี่ย 8 ชม.)	ppm	ม.ค. 66	#	#	9 ^{4/}
		ก.พ. 66	0.28-1.75	0.35-1.19	
		มี.ค. 66	1.27-1.87	0.85-1.08	
		เม.ย. 66	0.84-1.04	0.26-0.55	
		พ.ค. 66	1.02-1.48	0.94-1.47	
		มิ.ย. 66	0.54-0.57	0.10-0.53	
		ก.ค. 66	0.20-0.33	0.09-0.47	
		ส.ค. 66	0.04-0.38	0.22-0.37	
		ก.ย. 66	1.54-1.79	0.29-0.51	
		ต.ค. 66	0.28-0.56	0.25-0.38	
		พ.ย. 66	0.90-1.44	0.04-0.25	
		ธ.ค. 66	0.53-0.66	1.07-1.36	
		ม.ค. 67	0.60-0.97	1.43-1.80	
		ก.พ. 67	0.43-0.85	1.31-1.67	
		มี.ค. 67	0.84-0.98	0.29-0.41	
		เม.ย. 67	1.31-1.84	1.21-1.26	
		พ.ค. 67	1.00-1.16	0.34-0.48	
		มิ.ย. 67	2.26-2.41	1.50-1.60	
		ก.ค. 67	0.24-0.56	0.75-0.93	
		ส.ค. 67	0.17-0.20	<0.04	
		ก.ย. 67	0.26-0.37	0.63-0.73	
		ต.ค. 67	0.24-0.40	0.68-0.85	
พารามิเตอร์	หน่วย	วันที่ตรวจวัด	จุดตรวจวัด*		มาตรฐาน
			บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	บริเวณที่พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ บ้านเลขที่ 24/3	
CO (เฉลี่ย 8 ชม.)	ppm	พ.ย. 67	0.35-0.61	0.83-1.49	9 ^{4/}
พารามิเตอร์	หน่วย	วันที่ตรวจวัด	จุดตรวจวัด*		มาตรฐาน
			บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก	
CO (เฉลี่ย 8 ชม.)	ppm	ธ.ค. 67	0.78-1.06	1.03-1.20	9 ^{4/}
		ม.ค. 68	0.59-0.99	1.85-2.06	
		ก.พ. 68	1.10-1.62	1.71-2.07	
		มี.ค. 68	1.79-2.08	1.85-2.04	
		เม.ย. 68	0.42-0.71	1.91-2.06	
		พ.ค. 68	0.13-0.51	0.91-1.05	
		มิ.ย. 68	0.70-0.89	1.00-1.38	
		ก.ค. 68 ^๑	0.89-1.17	0.55-1.13	

ตารางที่ 4.9 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568


เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา (ต่อ)

พารามิเตอร์	หน่วย	วันที่ตรวจวัด	จุดตรวจวัด*		มาตรฐาน
			บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	บริเวณคอนโด ซิลวา แอท สุขุมวิท 61 (Sylva at Sukhumvit 61)	
THC	ppm	ม.ค. 66	#	#	-
		ก.พ. 66	1.27-1.87	1.97-2.26	
		มี.ค. 66	1.63-1.90	1.72-1.87	
		เม.ย. 66	1.92-2.17	1.88-2.38	
		พ.ค. 66	1.88-2.00	1.29-2.03	
		มิ.ย. 66	1.89-3.83	1.82-2.03	
		ก.ค. 66	1.90-1.95	1.96-2.11	
		ส.ค. 66	2.05-2.09	1.96-2.23	
		ก.ย. 66	1.98-2.61	1.94-2.14	
		ต.ค. 66	2.57-3.57	2.21-2.60	
		พ.ย. 66	2.15-2.43	2.16-3.12	
		ธ.ค. 66	1.65-1.91	1.88-1.96	
		ม.ค. 67	2.52-2.71	1.86-2.35	
		ก.พ. 67	2.00-2.48	1.85-2.38	
		มี.ค. 67	1.84-1.96	1.86-2.01	
		เม.ย. 67	1.84-2.18	1.81-2.05	
		พ.ค. 67	1.86-1.96	1.84-2.01	
		มิ.ย. 67	1.89-2.74	1.81-2.42	
		ก.ค. 67	2.54-2.62	2.41-2.60	
		ส.ค. 67	2.09-2.57	1.88-2.59	
		ก.ย. 67	2.24-2.73	2.19-2.38	
		ต.ค. 67	2.96-4.90	2.11-2.41	
พารามิเตอร์	หน่วย	วันที่ตรวจวัด	จุดตรวจวัด*		มาตรฐาน
			บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	บริเวณที่พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ บ้านเลขที่ 24/3	
THC	ppm	พ.ย. 67	2.23-2.29	2.36-4.77	-
พารามิเตอร์	หน่วย	วันที่ตรวจวัด	จุดตรวจวัด*		มาตรฐาน
			บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก	
THC	ppm	ธ.ค. 67	1.74-2.13	2.50-3.73	-
		ม.ค. 68	2.11-2.19	2.19-2.32	
		ก.พ. 68	2.32-2.49	3.05-8.17	
		มี.ค. 68	2.06-2.53	2.33-5.45	
		เม.ย. 68	2.49-3.15	2.26-2.51	
		พ.ค. 68	2.36-2.81	2.25-3.81	
		มิ.ย. 68	2.22-3.46	2.69-4.37	
		ก.ค. 68 ^๑	2.58-3.65	2.55-2.80	





- หมายเหตุ :** # = ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากงานเสาเข็มฐานรากเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม ถึง 16 สิงหาคม 2566 โดยในช่วงที่มีงานเสาเข็มฐานรากทำการตรวจวัดทุกวัน
- * = ตั้งแต่ปี 2566 เดือนมกราคม 2566 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2567 โครงการทำหนังสือขอเปลี่ยนจุดตรวจวัดพื้นที่อ่อนไหวจากบริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก เป็นบริเวณที่พักอาศัยที่ติดกับด้านหลังของโครงการ แทน ดังภาคผนวกที่ 10
- @ = ตรวจวัดเพิ่มเติม เนื่องจากโครงการขอขยายระยะเวลาในการส่งรายงานฯ ซึ่งได้มีการแจ้งต่อหน่วยงานอนุญาตเรียบร้อยแล้ว (ภาคผนวกที่ 31)
- มาตรฐาน :** 1/ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
- 2/ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
- 3/ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2538 และฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
- 4/ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ในเวลา 1 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง)

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

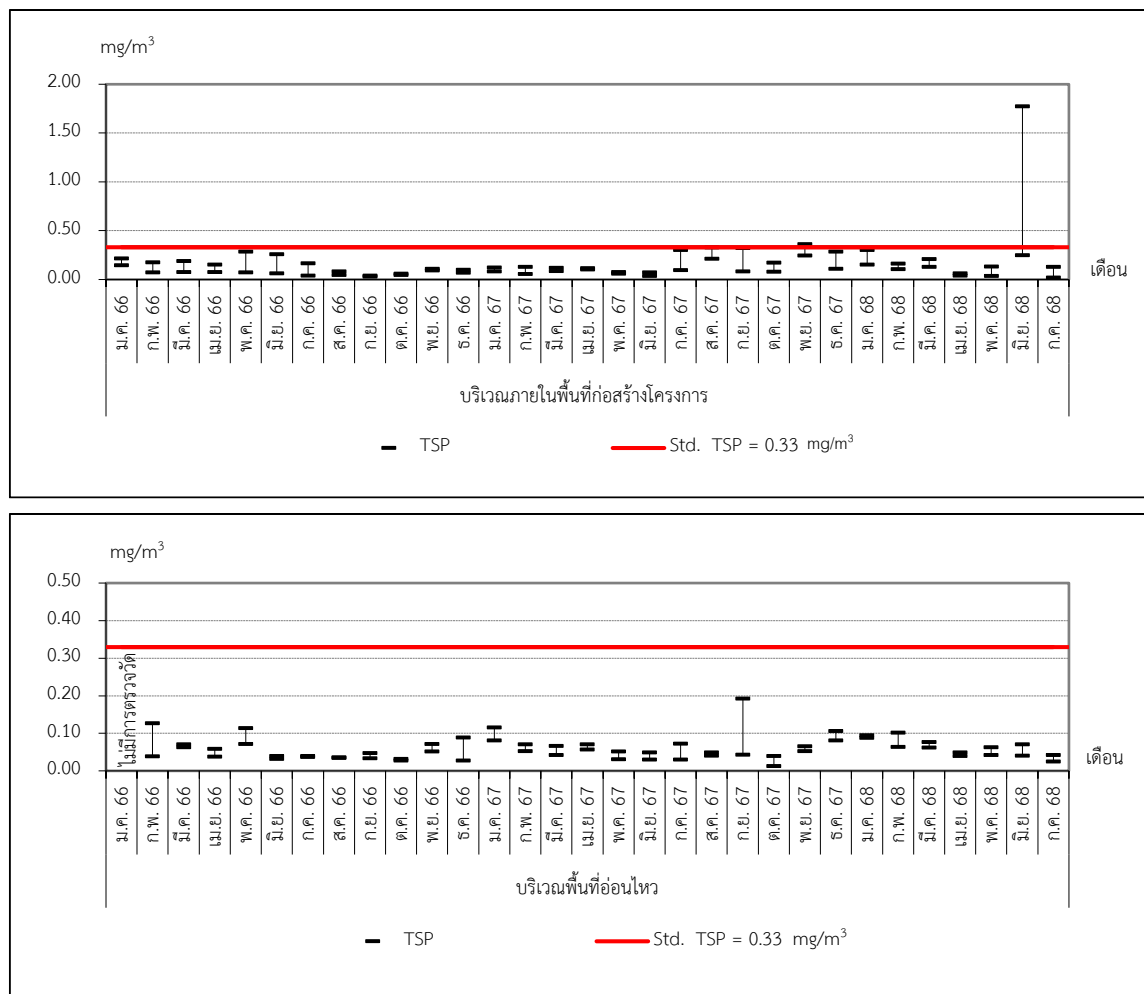


ภาพที่ 4.2 กราฟแสดงผลการตรวจวัด TSP ในบรรยากาศ




กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ต่อ)

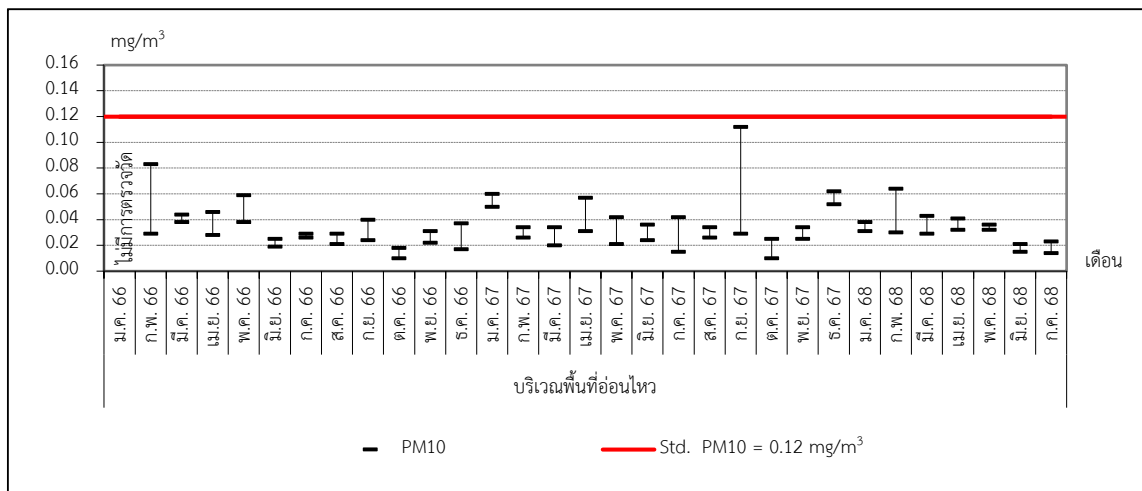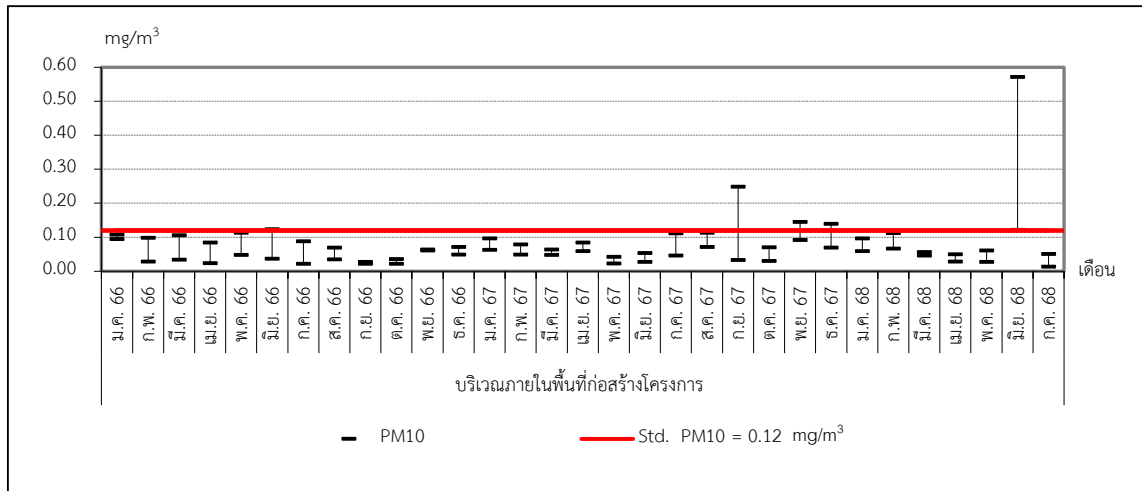




ภาพที่ 4.3 กราฟแสดงผลการตรวจวัด PM 10 ในบรรยากาศ

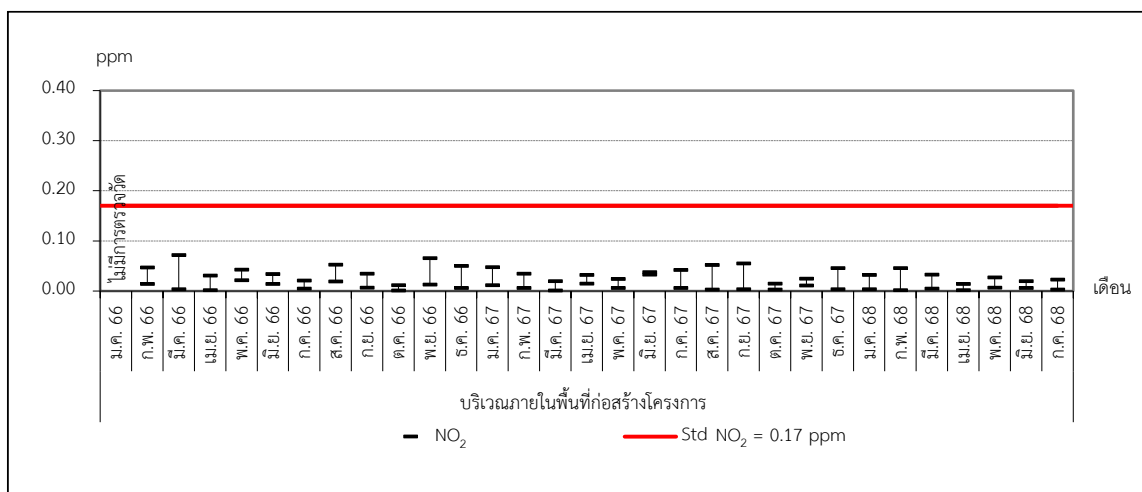ภาพที่ 4.4 กราฟแสดงผลการตรวจวัด NO₂ ในบรรยากาศ

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ต่อ)

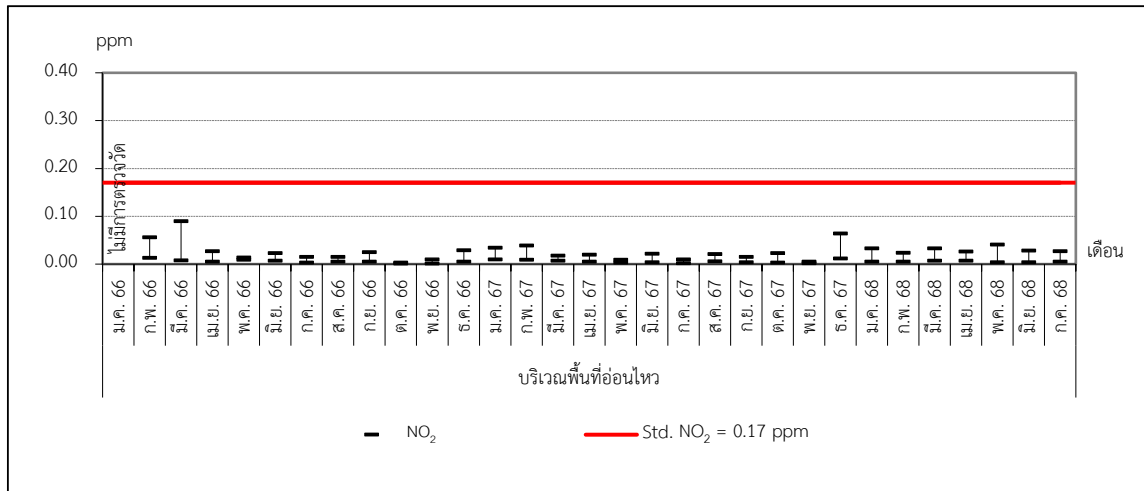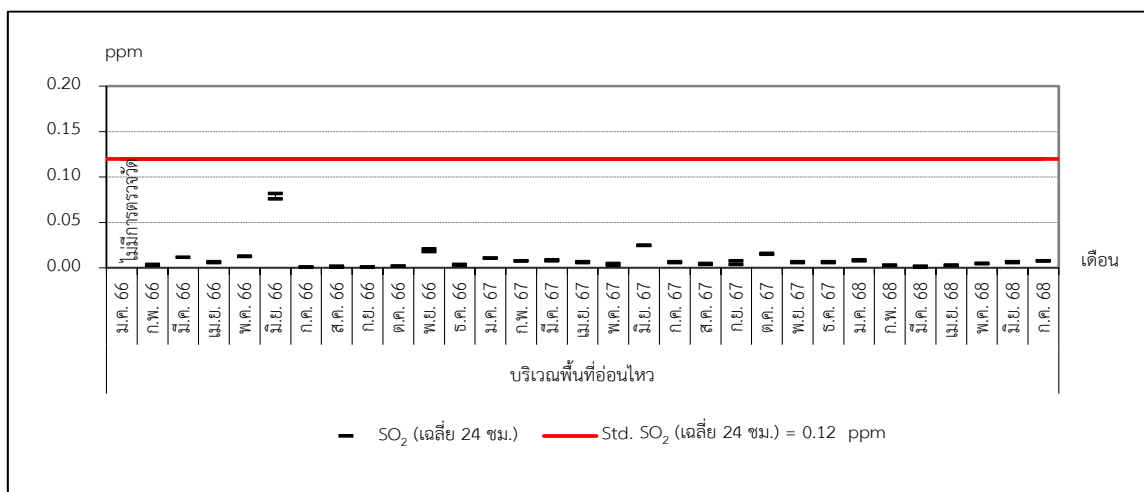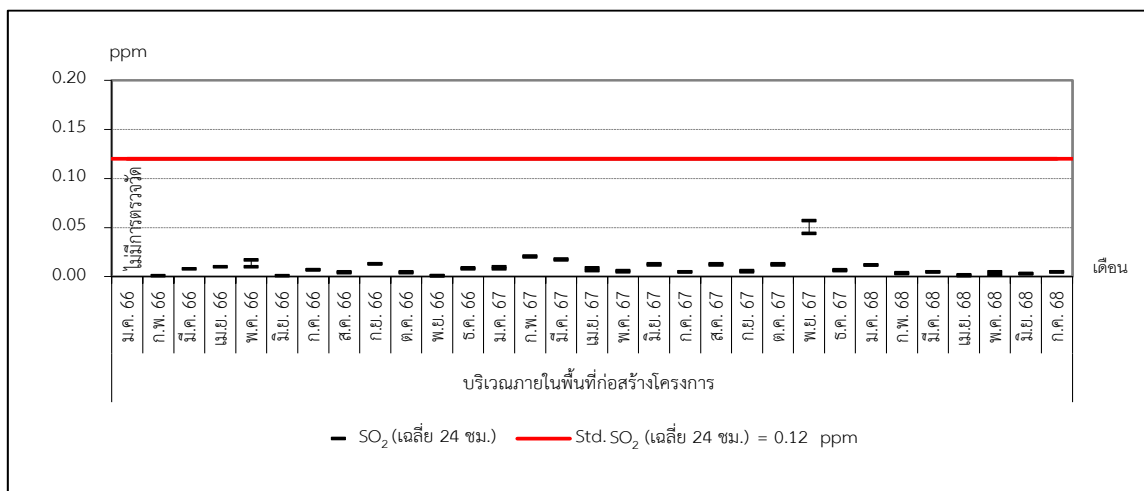
ภาพที่ 4.4 กราฟแสดงผลการตรวจวัด NO₂ ในบรรยากาศ (ต่อ)ภาพที่ 4.5 กราฟแสดงผลการตรวจวัด SO₂ (เฉลี่ย 24 ชม.) ในบรรยากาศ

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ต่อ)

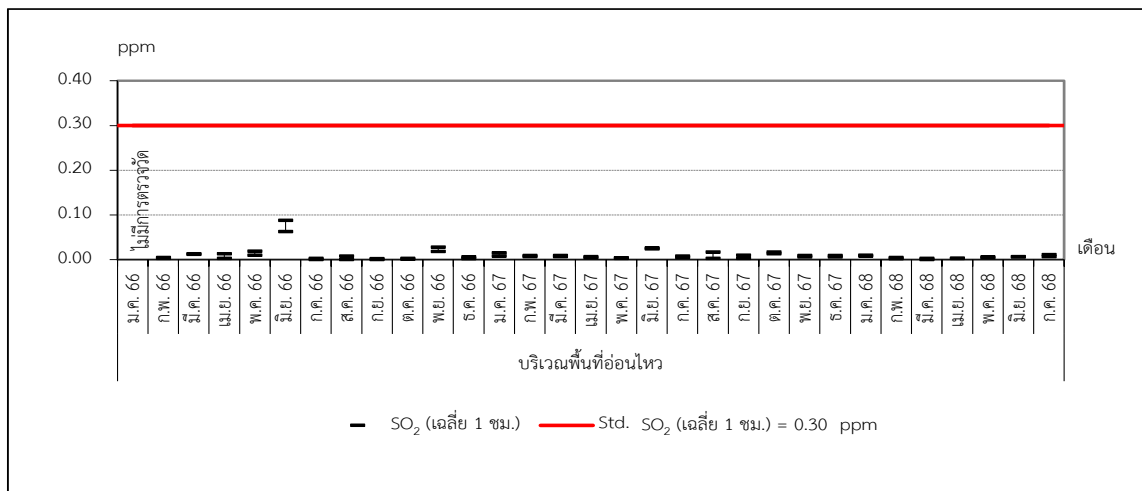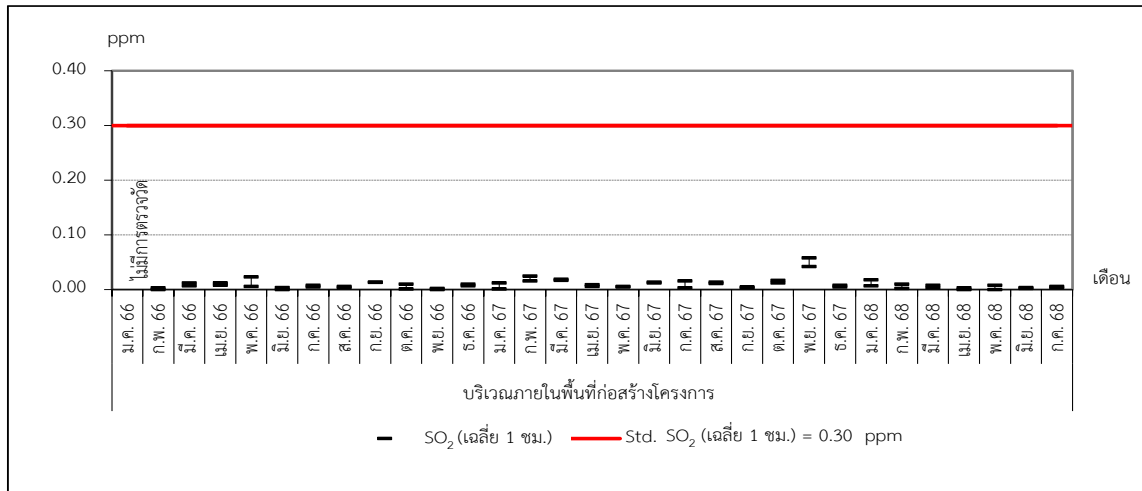
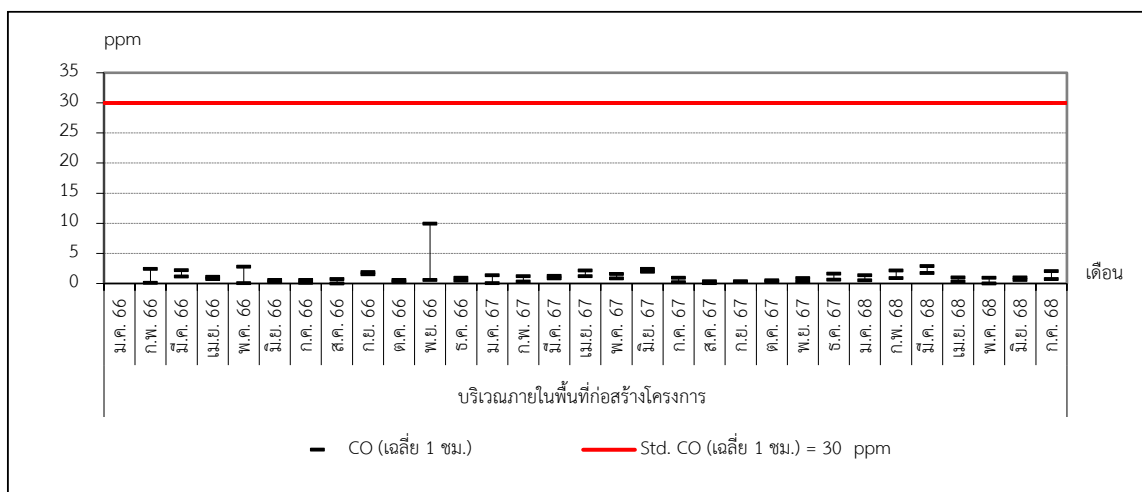
ภาพที่ 4.6 กราฟแสดงผลการตรวจวัด SO₂ (เฉลี่ย 1 ชม.) ในบรรยากาศ

ภาพที่ 4.7 กราฟแสดงผลการตรวจวัด CO (เฉลี่ย 1 ชม.) ในบรรยากาศ

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ต่อ)

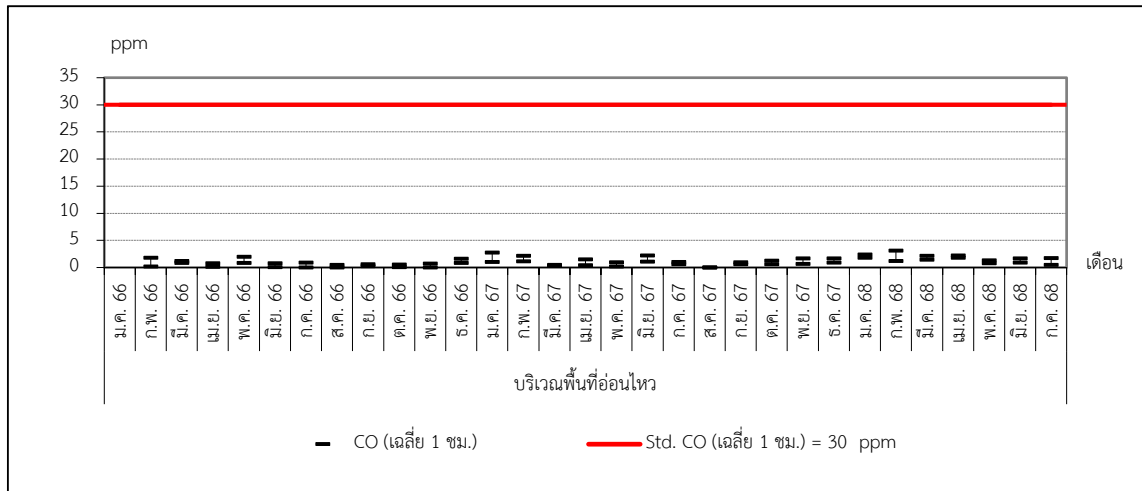


ภาพที่ 4.7 กราฟแสดงผลการตรวจวัด CO (เฉลี่ย 1 ชม.) ในบรรยากาศ (ต่อ)

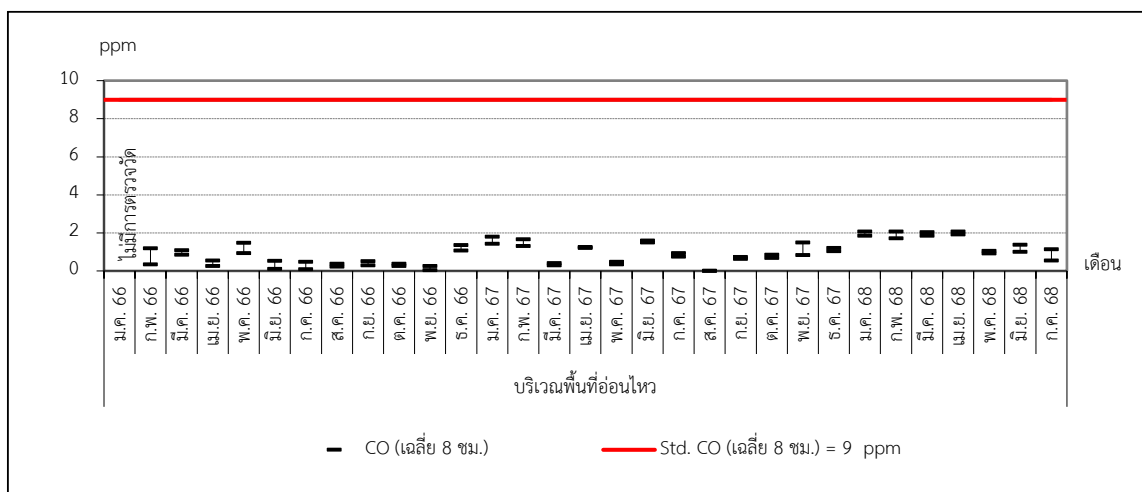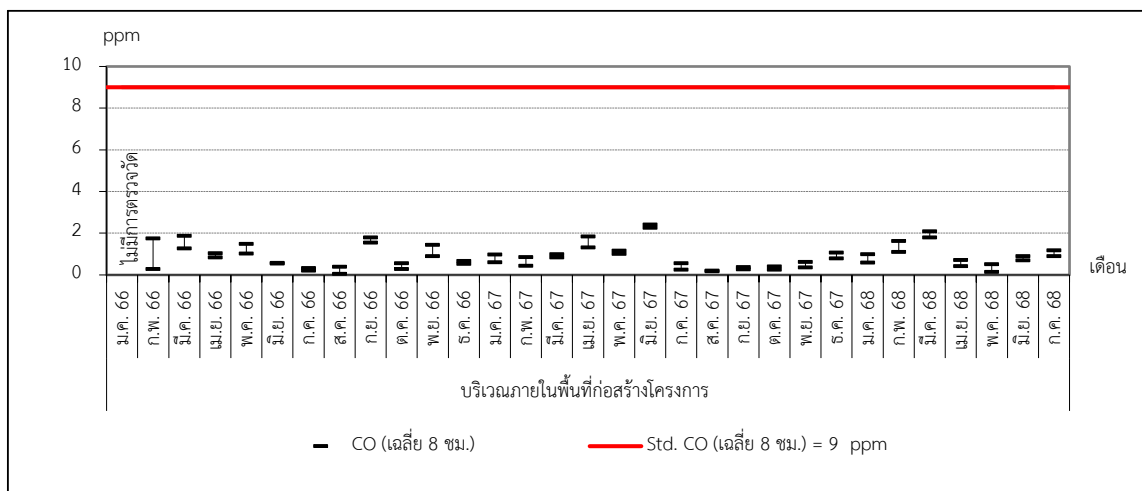

ภาพที่ 4.8 กราฟแสดงผลการตรวจวัด CO (เฉลี่ย 8 ชม.) ในบรรยากาศ

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ต่อ)

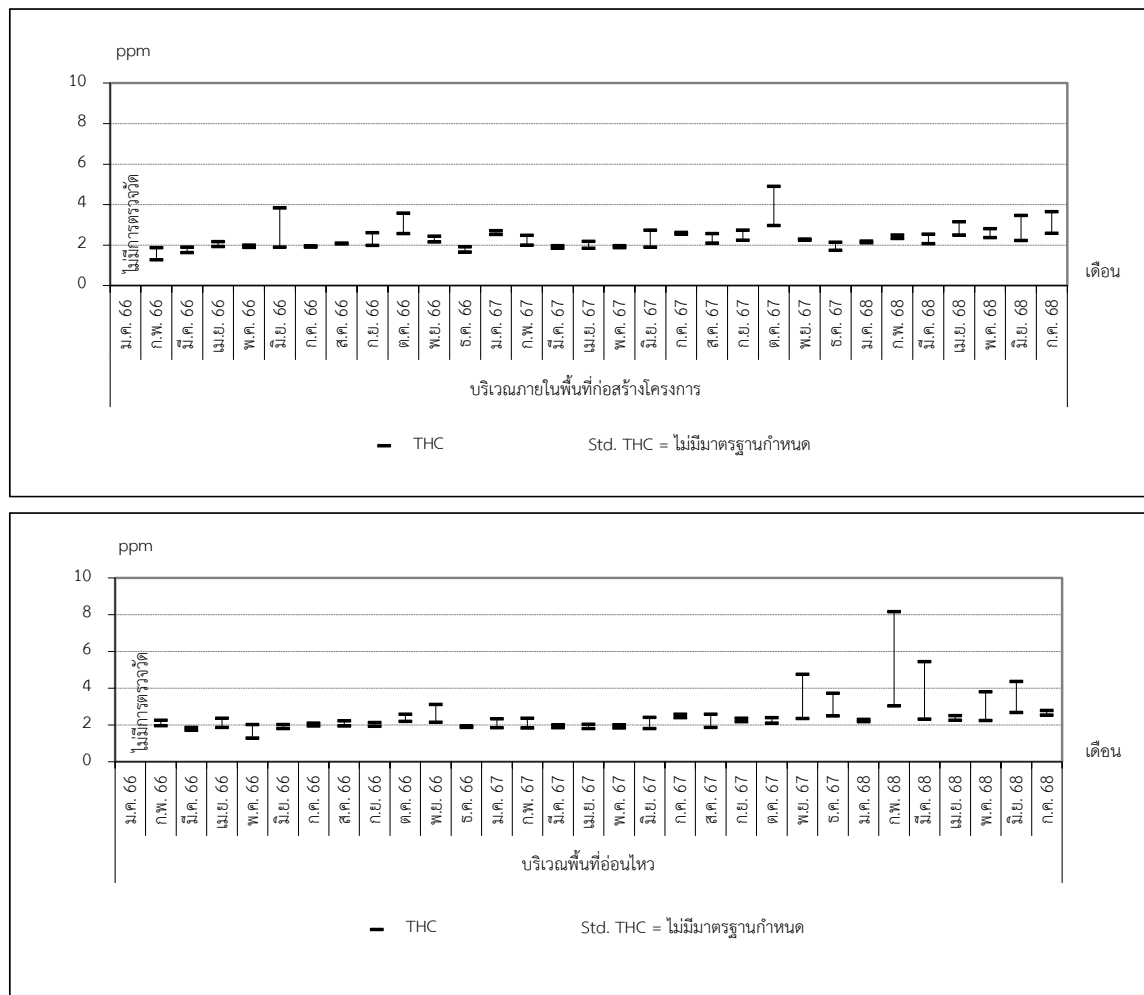

ภาพที่ 4.9 กราฟแสดงผลการตรวจวัด THC ในบรรยากาศ

4.2.3 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ของโครงการ คัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) บริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 จำนวน 2 สถานี คือ บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โดยทำการตรวจวัดทุกวันช่วงการทำเสาเข็มฐานราก หลังจากนั้น ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง (3 วันต่อเนื่อง) และพื้นที่อ่อนไหวใกล้เคียง ตรวจวัดบริเวณโรงแรมแอสคอต ทองหล่อ บางกอก โดยทำการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง (3 วันต่อเนื่อง) มีรายละเอียดดังนี้

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

- ผลการตรวจวัดค่า TSP และ PM10 พบว่า มีค่าเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปในบางช่วงเวลา ยกเว้นวันที่ 21-22 มิถุนายน และ 23-24 มิถุนายน 2568 ที่มีค่า TSP และ PM10 ไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปในบางช่วงเวลา

- ผลการตรวจวัด CO พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ในเวลา 1 และ 8 ชม.)

- ผลการตรวจวัด NO₂ พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

- ผลการตรวจวัด SO₂ พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2538 และฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป (เฉลี่ย 1 ชั่วโมง) และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (เฉลี่ย 24 ชั่วโมง)

- ผลการตรวจวัด THC พบว่า มาตรฐานไม่ได้กำหนดค่าไว้

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่ค่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากครั้งที่ผ่านมา

หมายเหตุ กรณีที่ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองในบางเดือนมีค่าสูง จากการตรวจสอบ พบว่า มีรถเข้า-ออก ในพื้นที่โครงการเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายขณะที่ทำการตรวจวัด ทั้งนี้ โครงการมีการเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำเพื่อลดการเกิดฝุ่นละอองในบริเวณพื้นที่โครงการ

บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก

- ผลการตรวจวัดค่า TSP และ PM10 พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

- ผลการตรวจวัด CO พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ในเวลา 1 และ 8 ชม.)

- ผลการตรวจวัด NO₂ พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

- ผลการตรวจวัด SO₂ พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2538 และฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป (เฉลี่ย 1 ชั่วโมง) และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (เฉลี่ย 24 ชั่วโมง)


- ผลการตรวจวัด THC พบว่า มาตรฐานไม่ได้กำหนดค่าไว้

ทั้งนี้ โครงการมีการตรวจสอบผ้าใบ/รั้วล้อมรอบพื้นที่โครงการเป็นประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อให้การดำเนินการส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

4.3 การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน

การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ของโครงการ คัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) บริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 จำนวน 2 สถานี คือ บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการทำการตรวจวัดทุกวันช่วงการทำเสาเข็มฐานราก หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง (3 วันต่อเนื่อง) และพื้นที่อ่อนไหวใกล้เคียง ตรวจวัดบริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก โดยทำการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง (3 วันต่อเนื่อง) แผนที่แสดงจุดตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน แสดงดังภาพที่ 4.10 และรูปภาพแสดงการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน ดังรูปที่ 4.3-4.4

แผนที่แสดงจุดตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน

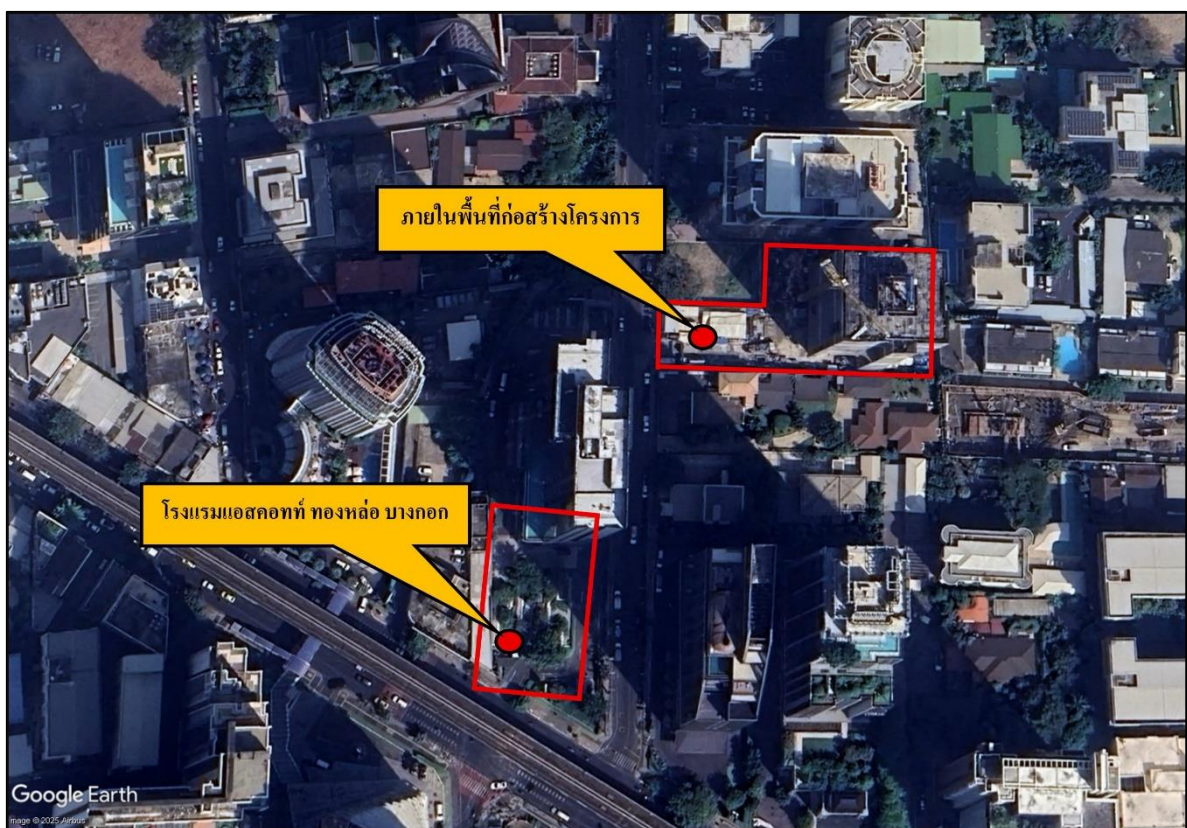

ภาพที่ 4.10 แผนที่แสดงจุดตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน

รูปภาพแสดงการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน



รูปที่ 4.3 การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน บริเวณ ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ



รูปที่ 4.4 การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน บริเวณ โรงแรมแอสคอต ทองหล่อ บางกอก

4.3.1 วิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน

วิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน จะดำเนินการตามประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน และประกาศ คณะกรรมการควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2565 เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการ รบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึก การตรวจวัดเสียงรบกวน โดยมีรายละเอียดวิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน แสดงดัง ตารางที่ 4.10

ตารางที่ 4.10 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน

ลำดับที่	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	รายละเอียดการตรวจวัด
1.	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hr.)	Integrated Sound Level Meter	การตรวจวัดระดับเสียงจะทำการใช้เครื่องมือตรวจวัด ระดับเสียงชนิด Integrated Sound Level Meter โดยวัดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (L_{eq} 1 hr.) ตลอด 24 ชั่วโมง จากนั้นนำมาคำนวณเป็นระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hr.)
2.	ระดับเสียงสูงสุด (L_{max})	Integrated Sound Level Meter	การตรวจวัดระดับเสียงจะทำการใช้เครื่องมือตรวจวัด ระดับเสียงชนิด Integrated Sound Level Meter โดยวัดค่าระดับเสียงสูงสุดตลอด 24 ชั่วโมง
3.	ระดับเสียงกลางวัน กลางคืน (L_{dn})	Integrated Sound Level Meter	ใช้เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียงชนิด Integrated Sound Level Meter โดยวัดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (L_{eq} 1 hr.) จากนั้นนำมาคำนวณเป็นระดับเสียงกลางวัน กลางคืน (L_{dn})
4.	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90})	Integrated Sound Level Meter	ใช้เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียงชนิด Integrated Sound Level Meter โดยวัดค่าระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L_{90})
5.	เสียงรบกวน	Integrated Sound Level Meter	การตรวจวัดระดับเสียงจะทำการใช้เครื่องมือตรวจวัด ระดับเสียงชนิด Integrated Sound Level Meter โดยวัดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (L_{eq} 1 hr.) ซึ่งเป็น ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดขณะมีการรบกวน และระดับ เสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L_{90}) ซึ่งเป็นระดับเสียงพื้นฐาน และนำค่าดังกล่าวมาคำนวณหาค่าความแตกต่าง หาก ค่าที่ได้มากกว่าระดับเสียงรบกวนที่กำหนดไว้ที่ 10 เดซิเบล (เอ) ให้ถือว่าเป็นเสียงรบกวน

4.3.2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน ของโครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) บริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 จำนวน 2 สถานี คือ บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โดยทำการตรวจวัดทุกวันช่วงการทำเสาเข็มฐานราก หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง (3 วันต่อเนื่อง) และพื้นที่อ่อนไหวใกล้เคียง ตรวจวัดบริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก โดยทำการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง (3 วันต่อเนื่อง) แสดงดังตารางที่ 4.11

ตารางที่ 4.11 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568

ตำแหน่ง UTM ของสถานี : 671025E, 1517707N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 Class 1

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N34802645

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 26 กันยายน 2567 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert No. ACC24043

ผลการตรวจวัด บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ [dB(A)]						
เวลา	9-10 ม.ค. 68					
	L_{eq}	L_{max}	L_{90}	ระดับเสียง พื้นฐาน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	เสียงรบกวน
11:00 - 12:00	64.2	88.2	57.9	54.4 (29 ม.ค. 66 07:00 - 08:00)	63.3	8.9
12:00 - 13:00	64.8	90.0	58.3		64.0	9.6
13:00 - 14:00	68.1	92.4	60.8		67.7	13.3
14:00 - 15:00	66.4	86.1	60.0		65.9	11.5
15:00 - 16:00	63.9	83.0	58.7		62.9	8.5
16:00 - 17:00	66.7	95.5	57.7		66.2	11.8
17:00 - 18:00	61.0	80.1	55.0		58.7	4.3
18:00 - 19:00	61.3	82.1	54.9		59.2	4.8
19:00 - 20:00	59.5	82.1	52.3		55.8	1.4
20:00 - 21:00	51.1	61.8	48.8		-	-
21:00 - 22:00	51.3	65.7	48.6		-	-
22:00 - 23:00	50.5	63.5	48.1	49.6 (29 ม.ค. 66 00:20 - 00:25)	39.4 ถึง 44.5	-10.2 ถึง -5.1
23:00 - 00:00	49.8	60.2	47.6		-	-
00:00 - 01:00	48.4	82.3	46.3		48.3	-1.3
01:00 - 02:00	47.6	65.5	45.5		-	-
02:00 - 03:00	47.0	66.9	45.2		-	-
03:00 - 04:00	47.0	59.4	45.3		-	-
04:00 - 05:00	49.8	79.8	46.9		43.3 ถึง 48.3	-6.3 ถึง -1.3
05:00 - 06:00	53.3	79.0	50.6		41.8 ถึง 52.7	-7.8 ถึง 3.1
06:00 - 07:00	55.6	79.4	52.0	54.4 (29 ม.ค. 66 07:00 - 08:00)	-	-
07:00 - 08:00	64.5	90.8	57.1		63.6	9.2
08:00 - 09:00	69.9	94.5	59.2		69.7	15.3
09:00 - 10:00	72.6	93.5	60.3		72.5	18.1
10:00 - 11:00	71.4	99.4	62.0		71.2	16.8
L_{eq} 24 hr.	64.8	-	-	-	-	-
L_{dn}	65.4	-	-	-	-	-
Min-Max	-	59.4-99.4	45.2-62.0	-	39.4 ถึง 72.5	-10.2 ถึง 18.1
มาตรฐาน	$70^{1/}$, $2^{/}$	$115^{1/}$, $2^{/}$	-	-	-	$10^{2^{/}}$

ตารางที่ 4.11 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568

ตำแหน่ง UTM ของสถานี : 671025E, 1517707N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 Class 1

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N34802645

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 26 กันยายน 2567 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert No. ACC24043

ผลการตรวจวัด บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ [dB(A)]						
เวลา	10-11 ม.ค. 68					
	L_{eq}	L_{max}	L_{90}	ระดับเสียง พื้นฐาน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	เสียงรบกวน
11:00 - 12:00	64.3	87.8	56.6	54.4	63.4	9.0
12:00 - 13:00	65.4	91.5	58.3	(29 ม.ค. 66 07:00 - 08:00)	64.7	10.3
13:00 - 14:00	69.9	98.8	62.4		69.7	15.3
14:00 - 15:00	67.5	92.4	60.3		67.1	12.7
15:00 - 16:00	65.9	88.4	58.6		65.3	10.9
16:00 - 17:00	62.6	86.1	56.4		61.2	6.8
17:00 - 18:00	61.7	83.9	54.9		59.9	5.5
18:00 - 19:00	62.0	84.9	55.8		60.3	5.9
19:00 - 20:00	59.6	83.3	52.5		56.0	1.6
20:00 - 21:00	51.8	70.5	49.5		-	-
21:00 - 22:00	51.3	67.5	49.1		-	-
22:00 - 23:00	51.0	62.8	49.0	(29 ม.ค. 66 00:20 - 00:25)	34.6 ถึง 47.7	-15.0 ถึง -1.9
23:00 - 00:00	50.7	62.2	48.7		34.6 ถึง 43.3	-15.0 ถึง -6.3
00:00 - 01:00	50.0	63.3	48.1		-	-
01:00 - 02:00	48.4	61.8	46.5		-	-
02:00 - 03:00	48.2	59.0	46.3		-	-
03:00 - 04:00	48.1	67.1	46.3		-	-
04:00 - 05:00	49.9	68.6	47.7		44.5 ถึง 45.5	-5.1 ถึง -4.1
05:00 - 06:00	53.2	79.2	51.0		44.5 ถึง 52.5	-5.1 ถึง 2.9
06:00 - 07:00	56.8	85.3	53.6		-	-
07:00 - 08:00	64.9	88.6	58.2		64.1	9.7
08:00 - 09:00	66.6	89.9	60.6	(29 ม.ค. 66 07:00 - 08:00)	66.1	11.7
09:00 - 10:00	67.3	94.3	61.0		66.9	12.5
10:00 - 11:00	68.8	98.7	62.5		68.5	14.1
L_{eq} 24 hr.	63.5	-	-	-	-	-
L_{dn}	64.4	-	-	-	-	-
Min-Max	-	59.0-98.8	46.3-62.5	-	34.6 ถึง 69.7	-15.0 ถึง 15.3
มาตรฐาน	$70^{1/}, 2/$	$115^{1/}, 2/$	-	-	-	$10^{2/}$

ตารางที่ 4.11 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568

ตำแหน่ง UTM ของสถานี : 671025E, 1517707N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 Class 1

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N34802645

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 26 กันยายน 2567 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert No. ACC24043

ผลการตรวจวัด บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ [dB(A)]						
เวลา	11-12 ม.ค. 68					
	L_{eq}	L_{max}	L_{90}	ระดับเสียง พื้นฐาน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	เสียงรบกวน
11:00 - 12:00	67.7	91.2	62.6	54.4 (29 ม.ค. 66 07:00 - 08:00)	67.3	12.9
12:00 - 13:00	67.1	91.6	61.4		66.6	12.2
13:00 - 14:00	67.8	86.3	61.9		67.4	13.0
14:00 - 15:00	65.4	87.4	58.5		64.7	10.3
15:00 - 16:00	64.3	88.4	57.0		63.4	9.0
16:00 - 17:00	67.3	94.8	56.1		66.9	12.5
17:00 - 18:00	59.1	84.2	53.5		54.8	0.4
18:00 - 19:00	52.6	62.5	51.0		-	-
19:00 - 20:00	53.7	68.3	50.9		-	-
20:00 - 21:00	54.6	75.9	51.4		-	-
21:00 - 22:00	53.5	87.3	50.3		-	-
22:00 - 23:00	51.8	70.4	49.1	49.6 (29 ม.ค. 66 00:20 - 00:25)	34.6 ถึง 50.3	-15.0 ถึง 0.7
23:00 - 00:00	51.8	80.7	48.6		43.3 ถึง 50.3	-6.3 ถึง 0.7
00:00 - 01:00	49.3	60.9	47.5		-	-
01:00 - 02:00	48.9	62.7	47.1		-	-
02:00 - 03:00	49.0	60.9	47.7		-	-
03:00 - 04:00	49.5	59.7	48.1		-	-
04:00 - 05:00	50.3	61.0	48.8		-	-
05:00 - 06:00	51.5	61.3	49.7		34.6 ถึง 47.1	-15.0 ถึง -2.5
06:00 - 07:00	52.5	76.1	50.1	54.4 (29 ม.ค. 66 07:00 - 08:00)	-	-
07:00 - 08:00	52.8	83.9	48.3		-	-
08:00 - 09:00	52.4	77.2	49.1		-	-
09:00 - 10:00	51.1	75.6	47.8		-	-
10:00 - 11:00	52.6	83.1	48.3		-	-
L_{eq} 24 hr.	61.3	-	-	-	-	-
L_{dn}	62.4	-	-	-	-	-
Min-Max	-	59.7-94.8	47.1-61.9	-	34.6 ถึง 67.4	-15.0 ถึง 13.0
มาตรฐาน	$70^{1/}, 2/$	$115^{1/}, 2/$	-	-	-	$10^{2/}$

ตารางที่ 4.11 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568

ตำแหน่ง UTM ของสถานี : 671025E, 1517707N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 Class 1

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N34802645

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 26 กันยายน 2567 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert No. ACC24043

ผลการตรวจวัด บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ [dB(A)] (ต่อ)						
เวลา	15-16 ก.พ. 68					
	L_{eq}	L_{max}	L_{90}	ระดับเสียง พื้นฐาน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	เสียงรบกวน
11:00 - 12:00	68.8	95.4	63.1	54.4	68.5	14.1
12:00 - 13:00	62.6	84.4	56.9	(29 ม.ค. 66 07:00 - 08:00)	61.2	6.8
13:00 - 14:00	70.3	95.0	63.8		70.1	15.7
14:00 - 15:00	67.7	85.9	62.6		67.3	12.9
15:00 - 16:00	69.7	94.0	65.2		69.5	15.1
16:00 - 17:00	65.1	89.8	59.1		64.4	10.0
17:00 - 18:00	64.2	94.6	55.5		63.3	8.9
18:00 - 19:00	64.4	89.9	54.9		63.5	9.1
19:00 - 20:00	60.8	83.5	53.0		58.4	4.0
20:00 - 21:00	52.3	65.9	49.9		-	-
21:00 - 22:00	52.1	65.1	49.8		-	-
22:00 - 23:00	51.9	62.0	49.9	(29 ม.ค. 66 00:20 - 00:25)	41.8 ถึง 47.4	-7.8 ถึง -2.2
23:00 - 00:00	52.0	65.1	49.6		41.8 ถึง 48.6	-7.8 ถึง -1.0
00:00 - 01:00	51.0	65.6	48.6		39.4 ถึง 45.9	-10.2 ถึง -3.7
01:00 - 02:00	49.2	60.8	47.2		-	-
02:00 - 03:00	47.9	60.0	45.6		-	-
03:00 - 04:00	48.5	62.1	45.7		-	-
04:00 - 05:00	47.4	68.9	45.5		-	-
05:00 - 06:00	48.7	62.7	45.5		-	-
06:00 - 07:00	50.5	71.6	47.4		-	-
07:00 - 08:00	51.6	78.4	48.0		-	-
08:00 - 09:00	53.6	81.9	49.0	(29 ม.ค. 66 07:00 - 08:00)	-	-
09:00 - 10:00	51.3	64.0	49.1		-	-
10:00 - 11:00	51.8	71.9	49.5		-	-
L_{eq} 24 hr.	62.9	-	-	-	-	-
L_{dn}	63.6	-	-	-	-	-
Min-Max	-	60.0-95.4	45.5-65.2	-	39.4 ถึง 70.1	-10.2 ถึง 15.7
มาตรฐาน	$70^{1/}, 2/$	$115^{1/}, 2/$	-	-	-	$10^{2/}$

ตารางที่ 4.11 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568

ตำแหน่ง UTM ของสถานี : 671025E, 1517707N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter 01120953 Class 1

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N34802645

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 26 กันยายน 2567 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert No. ACC24043

ผลการตรวจวัด บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ [dB(A)] (ต่อ)						
เวลา	16-17 ก.พ. 68					
	L_{eq}	L_{max}	L_{90}	ระดับเสียง พื้นฐาน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	เสียงรบกวน
11:00 - 12:00	52.8	76.8	50.2	54.4 (29 ม.ค. 66 07:00 - 08:00)	-	-
12:00 - 13:00	52.3	75.9	49.8		-	-
13:00 - 14:00	52.1	71.1	49.9		-	-
14:00 - 15:00	55.9	93.0	49.6		-	-
15:00 - 16:00	52.4	81.6	49.9		-	-
16:00 - 17:00	52.3	62.9	50.2		-	-
17:00 - 18:00	52.6	73.0	50.0		-	-
18:00 - 19:00	52.9	88.2	49.4		-	-
19:00 - 20:00	52.2	68.6	49.3		-	-
20:00 - 21:00	51.9	63.8	49.3		-	-
21:00 - 22:00	52.2	71.9	49.5		-	-
22:00 - 23:00	51.9	69.0	49.2	49.6 (29 ม.ค. 66 00:20 - 00:25)	37.6 ถึง 49.8	-12.0 ถึง 0.2
23:00 - 00:00	50.9	69.0	48.3		41.8 ถึง 45.9	-7.8 ถึง -3.7
00:00 - 01:00	50.0	63.6	47.1		-	-
01:00 - 02:00	48.6	64.3	45.9		-	-
02:00 - 03:00	48.5	65.6	45.9		-	-
03:00 - 04:00	48.1	63.1	45.4		-	-
04:00 - 05:00	47.5	61.0	45.4		-	-
05:00 - 06:00	51.8	81.9	48.3		40.7 ถึง 53.0	-8.9 ถึง 3.4
06:00 - 07:00	55.4	85.5	52.5	54.4 (29 ม.ค. 66 07:00 - 08:00)	-	-
07:00 - 08:00	60.4	85.9	54.5		57.7	3.3
08:00 - 09:00	66.0	87.7	58.8		65.4	11
09:00 - 10:00	68.4	96.6	61.9		68.1	13.7
10:00 - 11:00	67.1	87.4	62.2		66.6	12.2
L_{eq} 24 hr.	59.3	-	-	-	-	-
L_{dn}	61.1	-	-	-	-	-
Min-Max	-	61.0-96.6	45.4-62.2	-	37.6 ถึง 68.1	-12.0 ถึง 13.7
มาตรฐาน	$70^{1/}, 2/$	$115^{1/}, 2/$	-	-	-	$10^{2/}$

ตารางที่ 4.11 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568

ตำแหน่ง UTM ของสถานี : 671025E, 1517707N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter 01120953 Class 1

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N34802645

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 26 กันยายน 2567 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert No. ACC24043

ผลการตรวจวัด บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ [dB(A)] (ต่อ)						
เวลา	17-18 ก.พ. 68					
	L_{eq}	L_{max}	L_{90}	ระดับเสียง พื้นฐาน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	เสียงรบกวน
11:00 - 12:00	66.5	89.0	60.5	54.4 (29 ม.ค. 66 07:00 - 08:00)	66.0	11.6
12:00 - 13:00	61.9	83.5	55.1		60.2	5.8
13:00 - 14:00	67.4	96.9	61.5		67.0	12.6
14:00 - 15:00	67.7	94.8	62.5		67.3	12.9
15:00 - 16:00	71.2	94.8	65.5		71.0	16.6
16:00 - 17:00	66.7	92.9	59.2		66.2	11.8
17:00 - 18:00	65.0	95.7	56.5		64.2	9.8
18:00 - 19:00	65.2	81.9	60.1		64.5	10.1
19:00 - 20:00	56.5	78.0	51.1		-	-
20:00 - 21:00	52.5	70.7	49.9		-	-
21:00 - 22:00	52.4	65.4	49.4		-	-
22:00 - 23:00	51.8	80.9	49.2	49.6 (29 ม.ค. 66 00:20 - 00:25)	34.6 ถึง 49.6	-15.0 ถึง 0.0
23:00 - 00:00	52.1	76.8	48.6		39.4 ถึง 51.5	-10.2 ถึง 1.9
00:00 - 01:00	50.7	74.2	47.3		34.6 ถึง 47.7	-15.0 ถึง -1.9
01:00 - 02:00	48.1	68.0	45.9		-	-
02:00 - 03:00	48.3	63.8	45.5		-	-
03:00 - 04:00	47.9	63.3	45.5		-	-
04:00 - 05:00	47.2	59.7	45.4		-	-
05:00 - 06:00	51.9	73.0	48.0		37.6 ถึง 51.5	-12.0 ถึง 1.9
06:00 - 07:00	55.6	77.5	52.1	54.4 (29 ม.ค. 66 07:00 - 08:00)	-	-
07:00 - 08:00	66.3	82.9	60.6		65.7	11.3
08:00 - 09:00	68.7	93.8	63.1		68.4	14.0
09:00 - 10:00	68.4	95.7	60.0		68.1	13.7
10:00 - 11:00	69.4	96.0	63.1		69.1	14.7
L_{eq} 24 hr.	64.7	-	-	-	-	-
L_{dn}	65.3	-	-	-	-	-
Min-Max		59.7-96.9	45.4-65.5	-	34.6 ถึง 71.0	-15.0 ถึง 16.6
มาตรฐาน	$70^{1/}, 2/$	$115^{1/}, 2/$	-	-	-	$10^{2/}$

ตารางที่ 4.11 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568

ตำแหน่ง UTM ของสถานี : 671025E, 1517707N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 Class 1

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N34802645

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 26 กันยายน 2567 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert No. ACC24043

ผลการตรวจวัด บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ [dB(A)] (ต่อ)						
เวลา	13-14 มี.ค. 68					
	L_{eq}	L_{max}	L_{90}	ระดับเสียง พื้นฐาน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	เสียงรบกวน
11:00 - 12:00	66.6	92.3	61.4	54.4 (29 ม.ค. 66 07:00 - 08:00)	66.1	11.7
12:00 - 13:00	63.8	86.9	59.7		62.8	8.4
13:00 - 14:00	67.0	85.5	63.0		66.5	12.1
14:00 - 15:00	68.7	93.7	63.9		68.4	14.0
15:00 - 16:00	69.0	99.2	63.3		68.7	14.3
16:00 - 17:00	68.8	100.5	59.7		68.5	14.1
17:00 - 18:00	64.7	91.7	59.3		63.9	9.5
18:00 - 19:00	64.2	88.1	59.0		63.3	8.9
19:00 - 20:00	63.6	85.0	58.3		62.5	8.1
20:00 - 21:00	54.1	77.8	51.0		-	-
21:00 - 22:00	52.7	66.3	50.3		-	-
22:00 - 23:00	52.7	67.7	50.1	49.6 (29 ม.ค. 66 00:20 - 00:25)	45.9 ถึง 51.5	-3.7 ถึง 1.9
23:00 - 00:00	52.2	62.8	49.7		40.7 ถึง 49.3	-8.9 ถึง -0.3
00:00 - 01:00	52.6	66.2	50.1		37.6 ถึง 51.6	-12.0 ถึง 2.0
01:00 - 02:00	49.3	64.6	46.6		39.4	-10.2
02:00 - 03:00	47.9	63.2	45.8		-	-
03:00 - 04:00	47.7	58.1	45.5		-	-
04:00 - 05:00	49.0	71.1	46.7		39.4	-10.2
05:00 - 06:00	55.5	84.8	52.7		47.1 ถึง 58.2	-2.5 ถึง 8.6
06:00 - 07:00	56.3	77.1	53.4	54.4 (29 ม.ค. 66 07:00 - 08:00)	-	-
07:00 - 08:00	62.3	83.7	57.2		60.7	6.3
08:00 - 09:00	69.3	100.0	64.3		69.0	14.6
09:00 - 10:00	69.2	101.4	63.6		68.9	14.5
10:00 - 11:00	68.2	97.4	64.6		67.8	13.4
L_{eq} 24 hr.	64.6	-	-	-	-	-
L_{dn}	65.5	-	-	-	-	-
Min-Max	-	58.1-101.4	45.5-64.6	-	37.6 ถึง 69.0	-12.0 ถึง 14.6
มาตรฐาน	$70^{1/}, 2/$	$115^{1/}, 2/$	-	-	-	$10^{2/}$

ตารางที่ 4.11 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568

ตำแหน่ง UTM ของสถานี : 671025E, 1517707N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 Class 1

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N34802645

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 26 กันยายน 2567 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert No. ACC24043

ผลการตรวจวัด บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ [dB(A)] (ต่อ)						
เวลา	14-15 มี.ค. 68					
	L_{eq}	L_{max}	L_{90}	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	เสียงรบกวน
11:00 - 12:00	66.8	90.1	63.2	54.4 (29 ม.ค. 66 07:00 - 08:00)	66.3	11.9
12:00 - 13:00	63.1	82.4	59.2		61.8	7.4
13:00 - 14:00	68.0	93.9	63.4		67.6	13.2
14:00 - 15:00	65.8	85.2	62.9		65.2	10.8
15:00 - 16:00	65.8	85.7	61.9		65.2	10.8
16:00 - 17:00	66.2	91.4	60.8		65.6	11.2
17:00 - 18:00	63.3	85.7	57.8		62.1	7.7
18:00 - 19:00	60.2	97.5	55.8		57.3	2.9
19:00 - 20:00	57.9	79.6	55.3		50.2	-4.2
20:00 - 21:00	58.2	84.3	55.3		51.7	-2.7
21:00 - 22:00	57.7	71.8	55.2		48.8	-5.6
22:00 - 23:00	57.7	76.3	55.3	49.6 (29 ม.ค. 66 00:20 - 00:25)	56.0 ถึง 57.9	6.4 ถึง 8.3
23:00 - 00:00	57.6	71.5	55.2		56.0 ถึง 56.8	6.4 ถึง 7.2
00:00 - 01:00	57.6	71.3	55.3		56.2 ถึง 57.1	6.6 ถึง 7.5
01:00 - 02:00	57.0	71.1	54.3		55.4 ถึง 56.4	5.8 ถึง 6.8
02:00 - 03:00	57.5	72.0	54.5		55.4 ถึง 59.2	5.8 ถึง 9.6
03:00 - 04:00	57.0	72.0	53.6		55.5 ถึง 55.9	5.9 ถึง 6.3
04:00 - 05:00	56.6	72.1	53.3		55.2 ถึง 56.3	5.6 ถึง 6.7
05:00 - 06:00	52.3	74.7	49.4		44.5 ถึง 53.0	-5.1 ถึง 3.4
06:00 - 07:00	56.7	83.7	53.4	54.4 (29 ม.ค. 66 07:00 - 08:00)	-	-
07:00 - 08:00	60.4	81.0	55.6		57.7	3.3
08:00 - 09:00	67.4	88.6	63.5		67.0	12.6
09:00 - 10:00	69.7	97.5	64.7		69.5	15.1
10:00 - 11:00	68.7	96.9	64.1		68.4	14.0
L_{eq} 24 hr.	63.8	-	-	-	-	-
L_{dn}	66.1	-	-	-	-	-
Min-Max		71.1-97.5	49.4-64.7	-	44.5 ถึง 69.5	-5.6 ถึง 15.1
มาตรฐาน	$70^{1/, 2/}$	$115^{1/, 2/}$	-	-	-	$10^{2/}$

ตารางที่ 4.11 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568

ตำแหน่ง UTM ของสถานี : 671025E, 1517707N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 Class 1

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N34802645

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 26 กันยายน 2567 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert No. ACC24043

ผลการตรวจวัด บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ [dB(A)] (ต่อ)						
เวลา	15-16 มี.ค. 68					
	L_{eq}	L_{max}	L_{90}	ระดับเสียง พื้นฐาน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	เสียงรบกวน
11:00 - 12:00	66.4	95.7	61.1	54.4 (29 ม.ค. 66 07:00 - 08:00)	65.9	11.5
12:00 - 13:00	62.1	81.6	57.4		60.4	6.0
13:00 - 14:00	66.7	91.6	62.6		66.2	11.8
14:00 - 15:00	68.8	98.0	64.3		68.5	14.1
15:00 - 16:00	67.8	90.6	63.6		67.4	13.0
16:00 - 17:00	68.7	100.6	60.4		68.4	14.0
17:00 - 18:00	71.9	101.3	63.0		71.8	17.4
18:00 - 19:00	58.7	90.5	53.4		53.6	-0.8
19:00 - 20:00	63.3	87.6	56.2		62.1	7.7
20:00 - 21:00	55.3	80.9	51.7		-	-
21:00 - 22:00	54.5	74.7	52.3		-	-
22:00 - 23:00	53.6	67.0	51.3	49.6 (29 ม.ค. 66 00:20 - 00:25)	47.4 ถึง 51.3	-2.2 ถึง 1.7
23:00 - 00:00	53.4	66.1	50.8		45.9 ถึง 52.2	-3.7 ถึง 2.6
00:00 - 01:00	52.5	62.9	50.1		43.3 ถึง 50.0	-6.3 ถึง 0.4
01:00 - 02:00	50.6	74.2	48.4		39.4 ถึง 47.4	-10.2 ถึง -2.2
02:00 - 03:00	50.1	67.2	47.6		37.6 ถึง 40.7	-12.0 ถึง -8.9
03:00 - 04:00	49.3	64.0	47.2		-	-
04:00 - 05:00	49.5	62.9	47.5		41.8	-7.8
05:00 - 06:00	50.6	64.0	48.0		34.6 ถึง 45.0	-15.0 ถึง -4.6
06:00 - 07:00	52.5	66.8	49.7	54.4 (29 ม.ค. 66 07:00 - 08:00)	-	-
07:00 - 08:00	53.8	87.3	50.1		-	-
08:00 - 09:00	53.3	80.4	49.9		-	-
09:00 - 10:00	52.5	68.4	50.0		-	-
10:00 - 11:00	51.8	69.1	49.4		-	-
L_{eq} 24 hr.	63.4			-	-	-
L_{dn}	64.3			-	-	-
Min-Max	-	62.9-101.3	47.2-64.3	-	34.6 ถึง 71.8	-15.0 ถึง 17.4
มาตรฐาน	$70^{1/}$, $2^{/}$	$115^{1/}$, $2^{/}$	-	-	-	$10^{2/}$

ตารางที่ 4.11 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568

ตำแหน่ง UTM ของสถานี : 671025E, 1517707N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter S/N 00230988 Class 1

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N34802645

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 26 กันยายน 2567 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert No. ACC24043

ผลการตรวจวัด บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ [dB(A)] (ต่อ)						
เวลา	5-6 เม.ย. 68					
	L_{eq}	L_{max}	L_{90}	ระดับเสียง พื้นฐาน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	เสียงรบกวน
10:00 - 11:00	65.3	84.6	61.8	54.4 (29 ม.ค. 66 07:00 - 08:00)	64.6	10.2
11:00 - 12:00	64.5	87.2	61.1		63.6	9.2
12:00 - 13:00	62.0	84.5	58.7		60.3	5.9
13:00 - 14:00	64.8	80.4	62.0		64.0	9.6
14:00 - 15:00	65.7	84.9	62.2		65.1	10.7
15:00 - 16:00	65.3	87.3	62.1		64.6	10.2
16:00 - 17:00	71.8	108.9	60.8		71.7	17.3
17:00 - 18:00	65.2	91.2	60.5		64.5	10.1
18:00 - 19:00	61.7	84.9	58.2		59.9	5.5
19:00 - 20:00	59.3	76.0	56.9		55.3	0.9
20:00 - 21:00	58.8	72.8	56.7		53.9	-0.5
21:00 - 22:00	58.1	77.8	56.4		51.2	-3.2
22:00 - 23:00	58.4	80.9	56.5	49.6 (29 ม.ค. 66 00:20 - 00:25)	56.0 ถึง 60.4	6.4 ถึง 10.8
23:00 - 00:00	57.7	71.0	56.1		55.5 ถึง 58.2	5.9 ถึง 8.6
00:00 - 01:00	57.7	68.7	56.4		55.8 ถึง 57.7	6.2 ถึง 8.1
01:00 - 02:00	57.5	79.4	55.9		54.7 ถึง 60.6	5.1 ถึง 11.0
02:00 - 03:00	56.0	65.7	55.2		54.2 ถึง 54.8	4.6 ถึง 5.2
03:00 - 04:00	55.9	73.3	55.1		53.8 ถึง 55.4	4.2 ถึง 5.8
04:00 - 05:00	56.2	70.1	55.1		53.8 ถึง 56.2	4.2 ถึง 6.6
05:00 - 06:00	56.6	72.6	55.3		53.8 ถึง 56.4	4.2 ถึง 6.8
06:00 - 07:00	58.8	79.7	56.1	54.4 (29 ม.ค. 66 07:00 - 08:00)	53.9	-0.5
07:00 - 08:00	58.8	79.5	56.4		53.9	-0.5
08:00 - 09:00	58.2	73.5	56.3		51.7	-2.7
09:00 - 10:00	59.3	78.4	57.7		55.3	0.9
L_{eq} 24 hr.	62.9	-	-	-	-	-
L_{dn}	65.8	-	-	-	-	-
Min-Max	-	65.7-108.9	55.1-62.2	-	51.2 ถึง 71.7	-3.2 ถึง 17.3
มาตรฐาน	$70^{1/}, 2/$	$115^{1/}, 2/$	-	-	-	$10^{2/}$

ตารางที่ 4.11 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568

ตำแหน่ง UTM ของสถานี : 671025E, 1517707N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter S/N 00230988 Class 1

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N34802645

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 26 กันยายน 2567 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert No. ACC24043

ผลการตรวจวัด บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ [dB(A)] (ต่อ)						
เวลา	6-7 เม.ย. 68					
	L_{eq}	L_{max}	L_{90}	ระดับเสียง พื้นฐาน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	เสียงรบกวน
10:00 - 11:00	59.0	82.3	57.3	54.4 (29 ม.ค. 66 07:00 - 08:00)	54.5	0.1
11:00 - 12:00	58.9	74.9	57.2		54.2	-0.2
12:00 - 13:00	59.2	82.9	56.8		55.0	0.6
13:00 - 14:00	59.5	81.3	57.5		55.8	1.4
14:00 - 15:00	59.2	81.5	57.4		55.0	0.6
15:00 - 16:00	59.7	78.1	57.6		56.2	1.8
16:00 - 17:00	60.2	81.3	57.4		57.3	2.9
17:00 - 18:00	62.1	79.4	58.7		60.4	6.0
18:00 - 19:00	58.9	76.0	56.8		54.2	-0.2
19:00 - 20:00	58.5	74.3	56.6		52.9	-1.5
20:00 - 21:00	58.0	69.0	56.3		50.7	-3.7
21:00 - 22:00	58.7	81.4	56.3		53.6	-0.8
22:00 - 23:00	58.0	78.0	56.2	49.6 (29 ม.ค. 66 00:20 - 00:25)	55.9 ถึง 60.6	6.3 ถึง 11.0
23:00 - 00:00	57.4	72.4	55.9		55.5 ถึง 58.3	5.9 ถึง 8.7
00:00 - 01:00	57.9	82.4	55.3		53.7 ถึง 63.1	4.1 ถึง 13.5
01:00 - 02:00	56.6	80.0	54.7		53.2 ถึง 60.4	3.6 ถึง 10.8
02:00 - 03:00	55.2	69.0	54.2		52.4 ถึง 55.4	2.8 ถึง 5.8
03:00 - 04:00	54.7	63.7	53.8		51.6 ถึง 53.5	2.0 ถึง 3.9
04:00 - 05:00	55.5	69.4	54.4		52.7 ถึง 56.4	3.1 ถึง 6.8
05:00 - 06:00	56.3	71.6	54.8		52.9 ถึง 56	3.3 ถึง 6.4
06:00 - 07:00	59.1	82.4	55.6	54.4 (29 ม.ค. 66 07:00 - 08:00)	54.8	0.4
07:00 - 08:00	60.0	81.9	56.6		56.9	2.5
08:00 - 09:00	62.8	88.3	58.0		61.4	7.0
09:00 - 10:00	68.9	83.2	64.0		68.6	14.2
L_{eq} 24 hr.	60.3	-	-	-	-	-
L_{dn}	64.4	-	-	-	-	-
Min-Max	-	63.7-88.3	53.8-64.0	-	50.7 ถึง 68.6	-3.7 ถึง 14.2
มาตรฐาน	$70^{1/}$, $2^{/}$	$115^{1/}$, $2^{/}$	-	-	-	$10^{2/}$

ตารางที่ 4.11 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568

ตำแหน่ง UTM ของสถานี : 671025E, 1517707N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter S/N 00230988 Class 1

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N34802645

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 26 กันยายน 2567 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert No. ACC24043

ผลการตรวจวัด บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ [dB(A)] (ต่อ)						
เวลา	7-8 เม.ย. 68					
	L_{eq}	L_{max}	L_{90}	ระดับเสียง พื้นฐาน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	เสียงรบกวน
10:00 - 11:00	62.9	86.2	57.0	54.4 (29 ม.ค. 66 07:00 - 08:00)	61.6	7.2
11:00 - 12:00	59.7	88.1	56.0		56.2	1.8
12:00 - 13:00	59.2	76.9	56.2		55	0.6
13:00 - 14:00	59.5	80.2	56.6		55.8	1.4
14:00 - 15:00	62.4	90.0	56.7		60.9	6.5
15:00 - 16:00	60.0	80.8	57.0		56.9	2.5
16:00 - 17:00	59.2	82.3	56.8		55	0.6
17:00 - 18:00	60.6	86.8	56.7		58	3.6
18:00 - 19:00	59.1	79.4	56.4		54.8	0.4
19:00 - 20:00	58.2	71.2	56.4		51.7	-2.7
20:00 - 21:00	57.7	70.7	56.0		48.8	-5.6
21:00 - 22:00	57.8	79.2	55.9		49.5	-4.9
22:00 - 23:00	57.2	72.0	55.9	49.6 (29 ม.ค. 66 00:20 - 00:25)	55.1 ถึง 57.8	5.5 ถึง 8.2
23:00 - 00:00	57.2	78.4	55.3		54 ถึง 60.3	4.4 ถึง 10.7
00:00 - 01:00	56.9	67.7	55.9		54.8 ถึง 56.4	5.2 ถึง 6.8
01:00 - 02:00	56.2	74.2	55.1		53.2 ถึง 56.4	3.6 ถึง 6.8
02:00 - 03:00	55.7	73.3	54.7		52.4 ถึง 56.6	2.8 ถึง 7.0
03:00 - 04:00	55.5	75.8	54.3		52.2 ถึง 58.4	2.6 ถึง 8.8
04:00 - 05:00	55.4	75.6	54.3		52.4 ถึง 55.2	2.8 ถึง 5.6
05:00 - 06:00	57.3	74.1	55.0		54.2 ถึง 59.4	4.6 ถึง 9.8
06:00 - 07:00	59.9	84.9	56.1	54.4 (29 ม.ค. 66 07:00 - 08:00)	56.7	2.3
07:00 - 08:00	62.3	83.4	57.5		60.7	6.3
08:00 - 09:00	65.0	82.7	61.2		64.2	9.8
09:00 - 10:00	64.8	83.2	62.0		64.0	9.6
L_{eq} 24 hr.	60.1	-	-	-	-	-
L_{dn}	64.3	-	-	-	-	-
Min-Max	-	67.7-90.0	54.3-62.0	-	48.8 ถึง 64.2	-5.6 ถึง 10.7
มาตรฐาน	$70^{1/}, 2/$	$115^{1/}, 2/$	-	-	-	$10^{2/}$

ตารางที่ 4.11 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568

ตำแหน่ง UTM ของสถานี : 671025E, 1517707N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter S/N 01120949 Calss 1

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N34802645

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 26 กันยายน 2567 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert No. ACC24043

ผลการตรวจวัด บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ [dB(A)] (ต่อ)						
เวลา	17-18 พ.ค. 68					
	L_{eq}	L_{max}	L_{90}	ระดับเสียง พื้นฐาน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	เสียงรบกวน
11:00 - 12:00	66.2	92.5	61.2	54.4 (29 ม.ค. 66 07:00 - 08:00)	65.6	11.2
12:00 - 13:00	61.3	84.2	57.4		59.2	4.8
13:00 - 14:00	68.1	91.8	61.6		67.7	13.3
14:00 - 15:00	66.6	90.1	61.3		66.1	11.7
15:00 - 16:00	69.2	92.9	65.7		68.9	14.5
16:00 - 17:00	64.1	92.6	59.1		63.1	8.7
17:00 - 18:00	64.1	87.4	59.1		63.1	8.7
18:00 - 19:00	60.9	84.5	57.7		58.6	4.2
19:00 - 20:00	60.6	84.6	56.6		58.0	3.6
20:00 - 21:00	58.3	73.0	56.7		52.1	-2.3
21:00 - 22:00	58.5	78.8	55.8		52.9	-1.5
22:00 - 23:00	57.2	72.4	55.7	49.6 (29 ม.ค. 66 00:20 - 00:25)	54.7 ถึง 57.5	5.1 ถึง 7.9
23:00 - 00:00	56.8	73.6	55.5		54.5 ถึง 58.4	4.9 ถึง 8.8
00:00 - 01:00	56.9	68.9	55.8		55.1 ถึง 56.7	5.5 ถึง 7.1
01:00 - 02:00	56.7	70.5	55.5		54.2 ถึง 56.4	4.6 ถึง 6.8
02:00 - 03:00	56.2	74.0	54.9		53.3 ถึง 56.8	3.7 ถึง 7.2
03:00 - 04:00	55.6	69.6	54.7		52.7 ถึง 55.0	3.1 ถึง 5.4
04:00 - 05:00	55.7	72.8	54.6		53.0 ถึง 55.6	3.4 ถึง 6.0
05:00 - 06:00	56.2	71.4	55.0		53.7 ถึง 56.0	4.1 ถึง 6.4
06:00 - 07:00	58.7	77.9	55.7	54.4 (29 ม.ค. 66 07:00 - 08:00)	53.6	-0.8
07:00 - 08:00	57.6	80.0	55.5		48.0	-6.4
08:00 - 09:00	58.5	83.9	56.3		52.9	-1.5
09:00 - 10:00	60.00	86.9	56.5		56.9	2.5
10:00 - 11:00	59.9	92.7	56.8		56.7	2.3
L_{eq} 24 hr.	62.4	-	-	-	-	-
L_{dn}	65.2	-	-	-	-	-
Min-Max	-	68.9-92.9	54.6-61.6	-	48.0 ถึง 68.9	-6.4 ถึง 14.5
มาตรฐาน	$70^{1/}$, $2^{/}$	$115^{1/}$, $2^{/}$	-	-	-	$10^{2/}$



ตารางที่ 4.11 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568

ตำแหน่ง UTM ของสถานี : 671025E, 1517707N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter S/N 01120949 Calss 1

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N34802645

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 26 กันยายน 2567 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert No. ACC24043

ผลการตรวจวัด บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ [dB(A)] (ต่อ)						
เวลา	18-19 พ.ค. 68					
	L_{eq}	L_{max}	L_{90}	ระดับเสียง พื้นฐาน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	เสียงรบกวน
11:00 - 12:00	58.1	74.4	56.4	54.4 (29 ม.ค. 66 07:00 - 08:00)	51.2	-3.2
12:00 - 13:00	59.1	85.3	56.5		54.8	0.4
13:00 - 14:00	59.5	81.5	56.8		55.8	1.4
14:00 - 15:00	58.5	83.9	56.5		52.9	-1.5
15:00 - 16:00	57.6	76.1	55.9		48.0	-6.4
16:00 - 17:00	58.5	83.4	56.3		52.9	-1.5
17:00 - 18:00	64.0	89.6	58.9		63.0	8.6
18:00 - 19:00	58.7	74.9	56.6		53.6	-0.8
19:00 - 20:00	58.2	80.3	56.3		51.7	-2.7
20:00 - 21:00	58.0	72.6	56.5		50.7	-3.7
21:00 - 22:00	57.4	74.5	56.2	49.6 (29 ม.ค. 66 00:20 - 00:25)	45.6	-8.8
22:00 - 23:00	57.7	78.2	56.3		55.9 ถึง 59.0	6.3 ถึง 9.4
23:00 - 00:00	57.7	74.9	56.2		54.5 ถึง 58.5	4.9 ถึง 8.9
00:00 - 01:00	56.5	67.1	55.3		53.3 ถึง 56.8	3.7 ถึง 7.2
01:00 - 02:00	55.7	67.3	54.8		53.5 ถึง 55.1	3.9 ถึง 5.5
02:00 - 03:00	55.5	66.1	54.8		53.3 ถึง 54.4	3.7 ถึง 4.8
03:00 - 04:00	55.6	67.6	54.9		53.3 ถึง 54.7	3.7 ถึง 5.1
04:00 - 05:00	55.6	72.4	54.9		53.2 ถึง 54.7	3.6 ถึง 5.1
05:00 - 06:00	58.8	78.0	55.9		54.5 ถึง 63.8	4.9 ถึง 14.2
06:00 - 07:00	61.4	92.3	57.4	54.4 (29 ม.ค. 66 07:00 - 08:00)	59.4	5.0
07:00 - 08:00	62.4	84.4	59.5		60.9	6.5
08:00 - 09:00	69.8	93.1	67.1		69.6	15.2
09:00 - 10:00	64.2	79.5	61.8		63.3	8.9
10:00 - 11:00	65.7	93.2	62.2		65.1	10.7
L_{eq} 24 hr.	61.3	-	-	-	-	-
L_{dn}	65.2	-	-	-	-	-
Min-Max	-	66.1-93.2	54.8-67.1	-	45.6 ถึง 69.6	-8.8 ถึง 15.2
มาตรฐาน	$70^{1/}, 2/$	$115^{1/}, 2/$	-	-	-	$10^{2/}$

ตารางที่ 4.11 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568

ตำแหน่ง UTM ของสถานี : 671025E, 1517707N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter S/N 00230995

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N34802645

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 26 กันยายน 2567 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert No. ACC24043

ผลการตรวจวัด บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ [dB(A)] (ต่อ)						
เวลา	19-20 พ.ค. 68					
	L_{eq}	L_{max}	L_{90}	ระดับเสียง พื้นฐาน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	เสียงรบกวน
11:00 - 12:00	65.8	89.9	61.1	54.4 (29 ม.ค. 66 07:00 - 08:00)	65.2	10.8
12:00 - 13:00	63.2	93.5	57.8		62.0	7.6
13:00 - 14:00	68.0	89.9	62.5		67.6	13.2
14:00 - 15:00	75.1	104.3	64.1		75.0	20.6
15:00 - 16:00	78.1	107.3	64.9		78.1	23.7
16:00 - 17:00	76.8	104.5	62.1		76.8	22.4
17:00 - 18:00	66.0	99.2	60.0		65.4	11.0
18:00 - 19:00	65.7	96.0	57.7		65.1	10.7
19:00 - 20:00	62.3	88.6	57.0		60.7	6.3
20:00 - 21:00	59.3	80.1	57.0		55.3	0.9
21:00 - 22:00	56.8	79.6	54.7	49.6 (29 ม.ค. 66 00:20 - 00:25)	-	-
22:00 - 23:00	56.8	69.9	55.0		54.1 ถึง 57.5	4.5 ถึง 7.9
23:00 - 00:00	56.3	70.6	54.3		52.5 ถึง 57.9	2.9 ถึง 8.3
00:00 - 01:00	55.3	67.8	53.6		51.6 ถึง 54.4	2.0 ถึง 4.8
01:00 - 02:00	54.4	67.5	52.9		50.3 ถึง 53.7	0.7 ถึง 4.1
02:00 - 03:00	53.7	67.2	52.4		49.1 ถึง 52.7	-0.5 ถึง 3.1
03:00 - 04:00	54.2	70.0	53.0		49.1 ถึง 54.0	-0.5 ถึง 4.4
04:00 - 05:00	56.9	78.9	55.5		53.7 ถึง 57.7	4.7 ถึง 8.1
05:00 - 06:00	58.1	80.7	55.8		55.1 ถึง 61.0	5.5 ถึง 11.4
06:00 - 07:00	60.6	81.1	57.0	54.4 (29 ม.ค. 66 07:00 - 08:00)	58.0	3.6
07:00 - 08:00	62.8	88.5	58.3		61.4	7.0
08:00 - 09:00	71.4	103.1	61.2		71.2	16.8
09:00 - 10:00	68.3	98.7	60.4		68.0	13.6
10:00 - 11:00	67.0	88.2	61.6		66.5	12.1
L_{eq} 24 hr.	69.2	-	-	-	-	-
L_{dn}	70.0	-	-	-	-	-
Min-Max	-	67.2-107.3	52.4-64.9	-	49.1 ถึง 78.1	-0.5 ถึง 23.7
มาตรฐาน	$70^{1/}$, $2^{/}$	$115^{1/}$, $2^{/}$	-	-	-	$10^{2/}$

ตารางที่ 4.11 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568

ตำแหน่ง UTM ของสถานี : 671025E, 1517707N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N34802645

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 26 กันยายน 2567 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert No. ACC24043

ผลการตรวจวัด บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ [dB(A)] (ต่อ)						
เวลา	21-22 มิ.ย. 68					
	L_{eq}	L_{max}	L_{90}	ระดับเสียง พื้นฐาน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	เสียงรบกวน
10:00 - 11:00	68.7	103.2	61.8	54.4 (29 ม.ค. 66 07:00 - 08:00)	68.4	14.0
11:00 - 12:00	65.6	89.4	61.3		64.9	10.5
12:00 - 13:00	65.2	86.4	61.5		64.5	10.1
13:00 - 14:00	70.6	97.6	62.9		70.4	16.0
14:00 - 15:00	68.8	91.9	62.8		68.5	14.1
15:00 - 16:00	67.0	94.7	61.8		66.5	12.1
16:00 - 17:00	64.7	86.5	60.7		63.9	9.5
17:00 - 18:00	64.0	86.6	60.5		63.0	8.6
18:00 - 19:00	61.8	83.9	60.1		60.0	5.6
19:00 - 20:00	60.7	79.8	59.7		58.2	3.8
20:00 - 21:00	58.6	68.9	57.7		53.3	-1.1
21:00 - 22:00	54.2	69.2	53.4		-	-
22:00 - 23:00	53.8	62.6	53.0	49.6 (29 ม.ค. 66 00:20 - 00:25)	49.6 ถึง 52.4	0.0 ถึง 2.8
23:00 - 00:00	54.0	63.4	53.1		49.1 ถึง 54.5	-0.5 ถึง 4.9
00:00 - 01:00	53.1	64.5	52.1		46.7 ถึง 52.5	-2.9 ถึง 2.9
01:00 - 02:00	52.2	63.9	51.2		39.4 ถึง 51.1	-10.2 ถึง 1.5
02:00 - 03:00	51.8	66.1	50.7		37.6 ถึง 51.1	-12.0 ถึง 1.5
03:00 - 04:00	52.1	65.3	51.2		40.7 ถึง 47.7	-8.9 ถึง -1.9
04:00 - 05:00	53.1	66.5	52.4		47.7 ถึง 51.5	-1.9 ถึง 1.9
05:00 - 06:00	52.8	65.2	51.1		40.7 ถึง 53.8	-8.9 ถึง 4.2
06:00 - 07:00	52.9	71.5	51.3	54.4 (29 ม.ค. 66 07:00 - 08:00)	-	-
07:00 - 08:00	54.2	74.0	51.9		-	-
08:00 - 09:00	59.4	69.8	58.7		55.5	1.1
09:00 - 10:00	59.8	69.9	59.1		56.5	2.1
L_{eq} 24 hr.	63.3	-	-	-	-	-
L_{dn}	64.5	-	-	-	-	-
Min-Max	-	62.6-103.2	50.7-62.9	-	37.6 ถึง 70.4	-12.0 ถึง 16.0
มาตรฐาน	$70^{1/}, 2/$	$115^{1/}, 2/$	-	-	-	$10^{2/}$

ตารางที่ 4.11 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568

ตำแหน่ง UTM ของสถานี : 671025E, 1517707N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N34802645

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 26 กันยายน 2567 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert No. ACC24043

ผลการตรวจวัด บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ [dB(A)] (ต่อ)						
เวลา	22-23 มิ.ย. 68					
	L _{eq}	L _{max}	L ₉₀	ระดับเสียง พื้นฐาน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	เสียงรบกวน
10:00 - 11:00	59.4	76.4	58.1	54.4 (29 ม.ค. 66 07:00 - 08:00)	55.5	1.1
11:00 - 12:00	59.7	77.2	56.2		56.2	1.8
12:00 - 13:00	59.9	80.6	57.5		56.7	2.3
13:00 - 14:00	59.4	77.1	56.7		55.5	1.1
14:00 - 15:00	56.0	83.3	52.8		-	-
15:00 - 16:00	55.9	81.1	53.0		-	-
16:00 - 17:00	56.8	77.4	54.6		-	-
17:00 - 18:00	53.6	75.4	51.2		-	-
18:00 - 19:00	53.5	77.8	50.9		-	-
19:00 - 20:00	52.1	64.6	51.0		-	-
20:00 - 21:00	52.5	66.1	51.4		-	-
21:00 - 22:00	52.2	75.4	51.0		-	-
22:00 - 23:00	51.8	74.0	50.6	49.6 (29 ม.ค. 66 00:20 - 00:25)	40.7 ถึง 49.1	-8.9 ถึง -0.5
23:00 - 00:00	51.4	69.1	50.1		34.6 ถึง 49.8	-15.0 ถึง 0.2
00:00 - 01:00	51.1	67.4	49.7		37.6 ถึง 48.3	-12.0 ถึง -1.3
01:00 - 02:00	50.0	58.8	49.1		40.7	-8.9
02:00 - 03:00	49.6	57.4	48.7		-	-
03:00 - 04:00	48.7	59.1	47.5		-	-
04:00 - 05:00	51.3	67.0	49.3		37.6 ถึง 50.7	-12.0 ถึง 1.1
05:00 - 06:00	52.3	73.2	50.4		37.6 ถึง 52.7	-12.0 ถึง 3.1
06:00 - 07:00	54.4	83.2	51.7	54.4 (29 ม.ค. 66 07:00 - 08:00)	-	-
07:00 - 08:00	65.6	85.3	53.5	54.4 (29 ม.ค. 66 07:00 - 08:00)	64.9	10.5
08:00 - 09:00	68.9	90.8	63.4		68.6	14.2
09:00 - 10:00	68.3	89.5	63.2		68.0	13.6
L _{eq} 24 hr.	60.2	-	-	-	-	-
L _{dn}	61.8	-	-	-	-	-
Min-Max	-	57.4-90.8	47.5-63.4	-	34.6 ถึง 68.6	-15.0 ถึง 14.2
มาตรฐาน	70 ^{1/} , 2 [/]	115 ^{1/} , 2 [/]	-	-	-	10 ^{2/}

ตารางที่ 4.11 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568

ตำแหน่ง UTM ของสถานี : 671025E, 1517707N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N34802645

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 26 กันยายน 2567 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert No. ACC24043

ผลการตรวจวัด บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ [dB(A)] (ต่อ)						
เวลา	23-24 มิ.ย. 68					
	L_{eq}	L_{max}	L_{90}	ระดับเสียง พื้นฐาน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	เสียงรบกวน
10:00 - 11:00	67.3	91.0	62.1	54.4 (29 ม.ค. 66 07:00 - 08:00)	66.9	12.5
11:00 - 12:00	64.8	87.6	61.8		64.0	9.6
12:00 - 13:00	66.0	97.5	57.5		65.4	11.0
13:00 - 14:00	68.9	88.9	62.8		68.6	14.2
14:00 - 15:00	69.5	90.1	62.3		69.2	14.8
15:00 - 16:00	63.7	85.3	61.6		62.6	8.2
16:00 - 17:00	67.1	86.8	60.4		66.6	12.2
17:00 - 18:00	64.0	86.8	57.4		63.0	8.6
18:00 - 19:00	67.9	102.7	55.4		67.5	13.1
19:00 - 20:00	57.3	79.2	53.4		43.8	-10.6
20:00 - 21:00	53.7	76.1	52.7		-	-
21:00 - 22:00	53.7	68.1	52.5		-	-
22:00 - 23:00	52.4	66.8	51.0	49.6 (29 ม.ค. 66 00:20 - 00:25)	42.6 ถึง 50.0	-7.0 ถึง 0.4
23:00 - 00:00	51.6	62.8	50.4		34.6 ถึง 48.8	-15.0 ถึง -0.8
00:00 - 01:00	50.4	59.4	49.4		41.8	-7.8
01:00 - 02:00	49.9	62.6	48.7		45.9	-3.7
02:00 - 03:00	49.5	57.4	48.5		-	-
03:00 - 04:00	49.0	56.2	47.9		-	-
04:00 - 05:00	50.2	67.3	48.8		34.6 ถึง 46.7	-15.0 ถึง -2.9
05:00 - 06:00	52.4	72.7	50.0		44.0 ถึง 51.1	-5.6 ถึง 1.5
06:00 - 07:00	54.9	77.7	52.0	54.4 (29 ม.ค. 66 07:00 - 08:00)	-	-
07:00 - 08:00	61.4	95.3	57.2		59.4	5.0
08:00 - 09:00	68.5	97.1	62.0		68.2	13.8
09:00 - 10:00	67.6	93.2	60.9		67.2	12.8
L_{eq} 24 hr.	64.1	-	-	-	-	-
L_{dn}	64.8	-	-	-	-	-
Min-Max	-	56.2-102.7	62.8-47.9	-	34.6 ถึง 69.2	-15.0 ถึง 14.8
มาตรฐาน	70 ^{1/} , 2 [/]	115 ^{1/} , 2 [/]	-	-	-	10 ^{2/}

ตารางที่ 4.11 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568

ตำแหน่ง UTM ของสถานี : 671025E, 1517707N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter S/N 00230988

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N34802645

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 26 กันยายน 2567 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert No. ACC24043

ผลการตรวจวัด บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ [dB(A)] (ต่อ)						
เวลา	19-20 ก.ค. 68 ^๑					
	L _{eq}	L _{max}	L ₉₀	ระดับเสียง พื้นฐาน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	เสียงรบกวน
11:00 - 12:00	68.0	90.3	62.2	54.4 (29 ม.ค. 66 07:00 - 08:00)	67.6	13.2
12:00 - 13:00	59.4	79.9	56.9		55.5	1.1
13:00 - 14:00	69.6	93.8	60.4		69.3	14.9
14:00 - 15:00	71.6	84.7	62.7		71.4	17.0
15:00 - 16:00	66.0	89.4	60.3		65.4	11.0
16:00 - 17:00	64.1	96.9	57.4		63.1	8.7
17:00 - 18:00	59.1	86.4	55.8		54.8	0.4
18:00 - 19:00	57.3	78.8	54.9		43.8	-10.6
19:00 - 20:00	56.5	77.6	54.3		-	-
20:00 - 21:00	56.0	71.9	54.3		-	-
21:00 - 22:00	55.7	75.0	54.1	49.6 (29 ม.ค. 66 00:20 - 00:25)	-	-
22:00 - 23:00	56.0	73.2	54.1		52.2 ถึง 56.0	2.6 ถึง 6.4
23:00 - 00:00	56.5	73.1	53.9		52.0 ถึง 58.2	2.4 ถึง 8.6
00:00 - 01:00	55.9	70.9	53.5		51.6 ถึง 57.3	2.0 ถึง 7.7
01:00 - 02:00	56.4	71.3	52.7		48.8 ถึง 59.5	-0.8 ถึง 9.9
02:00 - 03:00	54.3	70.5	51.8		47.4 ถึง 56.7	-2.2 ถึง 7.1
03:00 - 04:00	55.2	72.6	51.7		46.7 ถึง 59.7	-2.9 ถึง 10.1
04:00 - 05:00	58.1	75.6	52.5		51.3 ถึง 62.9	1.7 ถึง 13.3
05:00 - 06:00	58.1	75.6	51.8		48.3 ถึง 62.8	-1.3 ถึง 13.2
06:00 - 07:00	54.8	72.8	52.2	54.4 (29 ม.ค. 66 07:00 - 08:00)	-	-
07:00 - 08:00	55.0	72.6	52.7		-	-
08:00 - 09:00	54.3	68.0	52.7		-	-
09:00 - 10:00	54.5	73.8	53.0		-	-
10:00 - 11:00	54.4	68.2	53.0		-	-
L _{eq} 24 hr.	62.7	-	-	-	-	-
L _{dn}	65.2	-	-	-	-	-
Min-Max	-	68.0-96.9	51.7-62.7	-	43.8 ถึง 71.4	-10.6 ถึง 17.0
มาตรฐาน	70 ^{1/} , 2 [/]	115 ^{1/} , 2 [/]	-	-	-	10 ^{2/}

ตารางที่ 4.11 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568

ตำแหน่ง UTM ของสถานี : 671025E, 1517707N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter S/N 00230988

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N34802645

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 26 กันยายน 2567 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert No. ACC24043

ผลการตรวจวัด บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ [dB(A)] (ต่อ)						
เวลา	20-21 ก.ค. 68 ^๑					
	L _{eq}	L _{max}	L ₉₀	ระดับเสียง พื้นฐาน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	เสียงรบกวน
11:00 - 12:00	55.0	80.1	53.2	54.4 (29 ม.ค. 66 07:00 - 08:00)	-	-
12:00 - 13:00	55.2	69.1	53.3		-	-
13:00 - 14:00	55.2	72.3	53.3		-	-
14:00 - 15:00	54.9	69.5	53.1		-	-
15:00 - 16:00	55.6	72.0	54.3		-	-
16:00 - 17:00	55.5	79.3	53.7		-	-
17:00 - 18:00	56.7	76.4	53.9		-	-
18:00 - 19:00	57.7	83.4	54.9		48.8	-5.6
19:00 - 20:00	56.0	77.3	54.2		-	-
20:00 - 21:00	59.7	93.2	55.9		56.2	1.8
21:00 - 22:00	56.1	69.6	54.5	49.6 (29 ม.ค. 66 00:20 - 00:25)	-	-
22:00 - 23:00	56.1	76.0	54.3		52.5 ถึง 57.1	2.9 ถึง 7.5
23:00 - 00:00	56.0	69.3	54.2		53.0 ถึง 55.4	3.4 ถึง 5.8
00:00 - 01:00	55.1	68.9	53.3		52.0 ถึง 54.8	2.4 ถึง 5.2
01:00 - 02:00	55.9	70.7	53.8		52.7 ถึง 56.3	3.1 ถึง 6.7
02:00 - 03:00	55.8	70.1	53.9		49.6 ถึง 56.9	3.1 ถึง 7.3
03:00 - 04:00	56.0	69.1	53.4		51.6 ถึง 58.4	2.0 ถึง 8.8
04:00 - 05:00	58.2	71.1	54.8		49.6 ถึง 61.9	4.5 ถึง 12.3
05:00 - 06:00	56.0	67.2	54.1		53.5 ถึง 55.8	3.9 ถึง 6.2
06:00 - 07:00	56.6	80.8	53.9	54.4 (29 ม.ค. 66 07:00 - 08:00)	-	-
07:00 - 08:00	57.0	78.2	53.9		-	-
08:00 - 09:00	63.3	81.8	59.5		62.1	7.7
09:00 - 10:00	64.9	83.5	60.9		64.1	9.7
10:00 - 11:00	65.4	92.8	61.0		64.7	10.3
L _{eq} 24 hr.	58.7	-	-	-	-	-
L _{dn}	63.4	-	-	-	-	-
Min-Max	-	67.2-93.2	53.1-61.0	-	48.8 ถึง 64.7	-5.6 ถึง 12.3
มาตรฐาน	70 ^{1/} , 2 [/]	115 ^{1/} , 2 [/]	-	-	-	10 ^{2/}

ตารางที่ 4.11 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568

ตำแหน่ง UTM ของสถานี : 671025E, 1517707N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter S/N 00230988

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N34802645

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 26 กันยายน 2567 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert No. ACC24043

ผลการตรวจวัด บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ [dB(A)] (ต่อ)						
เวลา	21-22 ก.ค. 68 ^๑					
	L _{eq}	L _{max}	L ₉₀	ระดับเสียง พื้นฐาน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	เสียงรบกวน
11:00 - 12:00	64.0	88.5	60.0	54.4 (29 ม.ค. 66 07:00 - 08:00)	63.0	8.6
12:00 - 13:00	62.1	93.5	56.4		60.4	6.0
13:00 - 14:00	65.0	85.0	60.7		64.2	9.8
14:00 - 15:00	64.1	85.8	60.0		63.1	8.7
15:00 - 16:00	61.8	90.3	58.2		60.0	5.6
16:00 - 17:00	61.0	79.8	57.6		58.7	4.3
17:00 - 18:00	58.3	76.7	56.0		52.1	-2.3
18:00 - 19:00	58.7	76.3	54.2		53.6	-0.8
19:00 - 20:00	55.9	72.3	54.3		-	-
20:00 - 21:00	55.0	66.7	53.4		-	-
21:00 - 22:00	54.9	67.5	53.3	49.6 (29 ม.ค. 66 00:20 - 00:25)	-	-
22:00 - 23:00	55.5	67.1	53.2		51.5 ถึง 56.3	1.9 ถึง 6.7
23:00 - 00:00	54.3	64.2	52.8		50.5 ถึง 52.4	0.9 ถึง 2.8
00:00 - 01:00	53.5	67.5	52.2		47.7 ถึง 52.2	-1.9 ถึง 2.6
01:00 - 02:00	53.1	70.0	51.9		47.7 ถึง 50.9	-1.9 ถึง 1.3
02:00 - 03:00	52.8	65.3	51.5		45.5 ถึง 51.1	-4.1 ถึง 1.5
03:00 - 04:00	52.6	76.8	51.4		43.3 ถึง 49.6	-6.3 ถึง 0.0
04:00 - 05:00	53.2	69.8	51.7		47.1 ถึง 50.9	-2.5 ถึง 1.3
05:00 - 06:00	54.5	76.4	52.2		48.0 ถึง 56.0	-1.6 ถึง 6.4
06:00 - 07:00	56.2	77.5	53.4	54.4 (29 ม.ค. 66 07:00 - 08:00)	-	-
07:00 - 08:00	56.7	78.3	54.2		-	-
08:00 - 09:00	64.9	86.9	59.6		64.1	9.7
09:00 - 10:00	66.0	91.2	60.9		65.4	11.0
10:00 - 11:00	66.6	90.9	61.0		66.1	11.7
L _{eq} 24 hr.	60.9	-	-	-	-	-
L _{dn}	63.2	-	-	-	-	-
Min-Max	-	64.2-93.5	51.4-61.0	-	43.3 ถึง 66.1	-6.3 ถึง 11.7
มาตรฐาน	70 ^{1/} , 2 [/]	115 ^{1/} , 2 [/]	-	-	-	10 ^{2/}

ตารางที่ 4.11 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568

ตำแหน่ง UTM ของสถานี : 670953E, 1517618N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter S/N 00230995 Class 1

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N34802645

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 26 กันยายน 2567 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert No. ACC24043

ผลการตรวจวัด บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก [dB(A)]						
เวลา	9-10 ม.ค. 68					
	L_{eq}	L_{max}	L_{90}	ระดับเสียง พื้นฐาน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	เสียงรบกวน
11:00 - 12:00	63.6	78.3	60.9	50.5 (29 ม.ค. 66 06:00 - 07:00)	62.9	12.4
12:00 - 13:00	61.9	73.5	60.0		60.9	10.4
13:00 - 14:00	65.2	81.6	62.9		64.8	14.3
14:00 - 15:00	65.8	80.3	63.3		65.4	14.9
15:00 - 16:00	64.6	80.7	62.1		64.1	13.6
16:00 - 17:00	63.4	79.1	60.9		62.7	12.2
17:00 - 18:00	62.8	77.7	60.6		62	11.5
18:00 - 19:00	62.2	74.6	60.2		61.3	10.8
19:00 - 20:00	61.4	82.4	59.6		60.2	9.7
20:00 - 21:00	60.4	83.3	58.7		58.9	8.4
21:00 - 22:00	60.4	73.1	58.8		58.9	8.4
22:00 - 23:00	60.2	71.1	59.0	48.9 (29 ม.ค. 66 03:15 - 03:20)	57.2 ถึง 62	8.3 ถึง 13.1
23:00 - 00:00	59.7	67.9	58.4		56.0 ถึง 61.6	7.1 ถึง 12.7
00:00 - 01:00	59.1	74.6	57.9		56.5 ถึง 60.1	7.6 ถึง 11.2
01:00 - 02:00	58.8	72.1	57.5		55.0 ถึง 60.4	6.1 ถึง 11.5
02:00 - 03:00	59.1	67.3	57.9		55.4 ถึง 60.8	6.5 ถึง 11.9
03:00 - 04:00	58.5	65.5	57.2		54.4 ถึง 60.8	5.5 ถึง 11.9
04:00 - 05:00	59.1	73.1	57.9		56.6 ถึง 60.0	7.7 ถึง 11.1
05:00 - 06:00	60.0	78.1	58.8		56.4 ถึง 62.2	7.5 ถึง 13.3
06:00 - 07:00	60.1	75.8	58.8	50.5 (29 ม.ค. 66 06:00 - 07:00)	58.4	7.9
07:00 - 08:00	61.1	73.1	59.6		59.8	9.3
08:00 - 09:00	63.5	80.0	61.6		62.8	12.3
09:00 - 10:00	65.1	82.1	62.7		64.6	14.1
10:00 - 11:00	65.2	81.6	62.6		64.8	14.3
L_{eq} 24 hr.	62.3	-	-	-	-	-
L_{dn}	66.7	-	-	-	-	-
Min-Max	-	65.5-83.3	57.2-63.3	-	54.4 ถึง 65.4	5.5 ถึง 14.9
มาตรฐาน	$70^{1/}, 2/$	$115^{1/}, 2/$	-	-	-	$10^{2/}$

ตารางที่ 4.11 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568

ตำแหน่ง UTM ของสถานี : 670953E, 1517618N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter S/N 00230995 Class 1

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N34802645

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 26 กันยายน 2567 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert No. ACC24043

ผลการตรวจวัด บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก [dB(A)]						
เวลา	10-11 ม.ค. 68					
	L_{eq}	L_{max}	L_{90}	ระดับเสียง พื้นฐาน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	เสียงรบกวน
11:00 - 12:00	64.2	78.2	61.2	50.5 (29 ม.ค. 66 06:00 - 07:00)	63.6	13.1
12:00 - 13:00	61.5	78.1	59.5		60.4	9.9
13:00 - 14:00	65.4	82.2	63.4		65	14.5
14:00 - 15:00	65.3	90.9	63.1		64.9	14.4
15:00 - 16:00	65.0	79.3	62.6		64.5	14.0
16:00 - 17:00	63.6	76.9	61.4		62.9	12.4
17:00 - 18:00	63.8	77.5	61.3		63.2	12.7
18:00 - 19:00	63.0	78.9	60.6		62.2	11.7
19:00 - 20:00	61.7	80.1	59.9		60.6	10.1
20:00 - 21:00	60.4	80.0	59.0		58.9	8.4
21:00 - 22:00	60.7	75.2	59.2		59.3	8.8
22:00 - 23:00	60.5	73.8	59.1	48.9 (29 ม.ค. 66 03:15 - 03:20)	57.0 ถึง 61.7	8.1 ถึง 12.8
23:00 - 00:00	60.4	75.8	59.3		57.0 ถึง 61.7	8.1 ถึง 12.8
00:00 - 01:00	59.5	71.2	58.4		57.0 ถึง 60.2	8.1 ถึง 11.3
01:00 - 02:00	59.2	70.1	58.1		55.4 ถึง 60.6	6.5 ถึง 11.7
02:00 - 03:00	59.4	65.4	58.4		55.4 ถึง 60.9	6.5 ถึง 12.0
03:00 - 04:00	59.0	66.3	58.0		55.3 ถึง 61.0	6.4 ถึง 12.1
04:00 - 05:00	59.8	75.1	58.8		57.5 ถึง 61.3	8.6 ถึง 12.4
05:00 - 06:00	60.3	70.5	59.1		56.8 ถึง 62.1	7.9 ถึง 13.2
06:00 - 07:00	60.4	78.3	58.8	50.5 (29 ม.ค. 66 06:00 - 07:00)	58.9	8.4
07:00 - 08:00	59.3	72.9	57.6		57.2	6.7
08:00 - 09:00	63.2	80.1	61.1		62.5	12.0
09:00 - 10:00	65.4	76.8	62.9		65.0	14.5
10:00 - 11:00	64.8	93.1	62.0		64.3	13.8
L_{eq} 24 hr.	62.5	-	-	-	-	-
L_{dn}	67.0	-	-	-	-	-
Min-Max	-	65.4-93.1	57.6-63.4	-	55.3 ถึง 65.0	6.4 ถึง 14.5
มาตรฐาน	$70^{1/}, 2/$	$115^{1/}, 2/$	-	-	-	$10^{2/}$

ตารางที่ 4.11 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568

ตำแหน่ง UTM ของสถานี : 670953E, 1517618N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter S/N 00230995 Class 1

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N34802645

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 26 กันยายน 2567 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert No. ACC24043

ผลการตรวจวัด บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก [dB(A)]						
เวลา	11-12 ม.ค. 68					
	L_{eq}	L_{max}	L_{90}	ระดับเสียง พื้นฐาน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	เสียงรบกวน
11:00 - 12:00	64.7	79.6	62.6	50.5 (29 ม.ค. 66 06:00 - 07:00)	64.2	13.7
12:00 - 13:00	63.3	87.2	60.4		62.6	12.1
13:00 - 14:00	65.6	77.4	63.7		65.2	14.7
14:00 - 15:00	63.9	83.6	62.6		63.3	12.8
15:00 - 16:00	62.9	79.4	61.0		62.1	11.6
16:00 - 17:00	62.6	87.1	60.1		61.7	11.2
17:00 - 18:00	61.1	74.2	59.7		59.8	9.3
18:00 - 19:00	60.6	75.7	59.1		59.2	8.7
19:00 - 20:00	60.5	74.6	59.3		59.0	8.5
20:00 - 21:00	60.6	76.4	59.5		59.2	8.7
21:00 - 22:00	60.9	78.5	59.5		59.6	9.1
22:00 - 23:00	60.8	74.8	59.5	48.9 (29 ม.ค. 66 03:15 - 03:20)	58.5 ถึง 62.0	9.6 ถึง 13.1
23:00 - 00:00	60.5	70.6	59.5		57.8 ถึง 61.4	8.9 ถึง 12.5
00:00 - 01:00	59.9	81.3	58.6		57.0 ถึง 60.5	8.1 ถึง 11.6
01:00 - 02:00	59.6	77.8	58.5		56.4 ถึง 61.1	7.5 ถึง 12.2
02:00 - 03:00	59.6	65.8	58.6		55.9 ถึง 61.0	7.0 ถึง 12.1
03:00 - 04:00	59.1	66.8	58.2		55.7 ถึง 60.8	6.8 ถึง 11.9
04:00 - 05:00	59.4	67.8	58.6		57.1 ถึง 60.2	8.2 ถึง 11.3
05:00 - 06:00	59.9	73.1	58.7		56.3 ถึง 61.4	7.4 ถึง 12.5
06:00 - 07:00	60.0	73.0	58.4	50.5 (29 ม.ค. 66 06:00 - 07:00)	58.3	7.8
07:00 - 08:00	60.5	72.4	59.2		59.0	8.5
08:00 - 09:00	60.5	70.9	59.2		59.0	8.5
09:00 - 10:00	59.9	75.7	58.7		58.2	7.7
10:00 - 11:00	59.8	75.2	58.5		58.0	7.5
L_{eq} 24 hr.	61.5	-	-	-	-	-
L_{dn}	66.7	-	-	-	-	-
Min-Max	-	65.8-87.2	58.2-63.7	-	55.7 ถึง 65.2	6.8 ถึง 14.7
มาตรฐาน	$70^{1/}, 2/$	$115^{1/}, 2/$	-	-	-	$10^{2/}$

ตารางที่ 4.11 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568

ตำแหน่ง UTM ของสถานี : 670953E, 1517618N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter S/N 01120950 Class 1

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N34802645

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 26 กันยายน 2567 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert No. ACC24043

ผลการตรวจวัด บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก [dB(A)]						
15-16 ก.พ. 68						
เวลา	L_{eq}	L_{max}	L_{90}	ระดับเสียง พื้นฐาน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	เสียงรบกวน
10:00 - 11:00	64.1	83.5	62.1	50.5 (29 ม.ค. 66 06:00 - 07:00)	63.5	13.0
11:00 - 12:00	63.8	82.9	61.7		63.2	12.7
12:00 - 13:00	61.7	80.4	60.3		60.6	10.1
13:00 - 14:00	64.2	76.4	62.3		63.6	13.1
14:00 - 15:00	63.8	78.5	62.1		63.2	12.7
15:00 - 16:00	64.5	86.1	62.6		64.0	13.5
16:00 - 17:00	62.7	76.6	60.8		61.9	11.4
17:00 - 18:00	63.2	82.3	60.3		62.5	12.0
18:00 - 19:00	62.0	81.2	59.9		61.0	10.5
19:00 - 20:00	60.2	79.9	58.5		58.6	8.1
20:00 - 21:00	60.4	71.2	58.9		58.9	8.4
21:00 - 22:00	60.8	77.0	59.3		59.4	8.9
22:00 - 23:00	60.2	70.3	58.8	48.9 (29 ม.ค. 66 03:15 - 03:20)	58.1 ถึง 61.9	9.2 ถึง 13.0
23:00 - 00:00	60.4	76.3	58.6		57.8 ถึง 61.7	8.9 ถึง 12.8
00:00 - 01:00	60.5	77.2	59.2		57.8 ถึง 62.4	8.9 ถึง 13.5
01:00 - 02:00	59.3	73.4	58.2		56.5 ถึง 61.1	7.6 ถึง 12.2
02:00 - 03:00	59.6	66.5	58.4		56.1 ถึง 61.2	7.2 ถึง 12.3
03:00 - 04:00	59.6	68.7	58.5		56.8 ถึง 61.0	7.9 ถึง 12.1
04:00 - 05:00	58.0	73.0	57.1		55.8 ถึง 58.6	6.9 ถึง 9.7
05:00 - 06:00	59.0	71.4	57.6		56.8 ถึง 60.6	7.9 ถึง 11.7
06:00 - 07:00	59.9	75.8	58.4	50.5 (29 ม.ค. 66 06:00 - 07:00)	58.2	7.7
07:00 - 08:00	60.3	76.0	57.9		58.7	8.2
08:00 - 09:00	60.5	74.0	59.0		59.0	8.5
09:00 - 10:00	60.2	76.2	59.0		58.6	8.1
L_{eq} 24 hr.	61.6	-	-	-	-	-
L_{dn}	66.6	-	-	-	-	-
Min-Max	-	66.5-86.1	57.1-62.6	-	55.8 ถึง 64.0	6.9 ถึง 13.5
มาตรฐาน	$70^{1/}, 2/$	$115^{1/}, 2/$	-	-	-	$10^{2/}$

ตารางที่ 4.11 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568

ตำแหน่ง UTM ของสถานี : 670953E, 1517618N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter S/N 01120950 Class 1

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N34802645

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 26 กันยายน 2567 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert No. ACC24043

ผลการตรวจวัด บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก [dB(A)]						
เวลา	16-17 ก.พ. 68					
	L_{eq}	L_{max}	L_{90}	ระดับเสียง พื้นฐาน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	เสียงรบกวน
10:00 - 11:00	59.8	70.1	58.7	50.5 (29 ม.ค. 66 06:00 - 07:00)	58.0	7.5
11:00 - 12:00	61.0	82.2	59.2		59.7	9.2
12:00 - 13:00	61.0	79.2	59.3		59.7	9.2
13:00 - 14:00	59.9	77.7	58.6		58.2	7.7
14:00 - 15:00	60.4	78.0	58.7		58.9	8.4
15:00 - 16:00	61.8	95.0	59.4		60.8	10.3
16:00 - 17:00	61.0	84.4	59.0		59.7	9.2
17:00 - 18:00	60.5	77.9	59.1		59.0	8.5
18:00 - 19:00	61.1	73.5	59.6		59.8	9.3
19:00 - 20:00	59.9	72.5	58.4		58.2	7.7
20:00 - 21:00	60.0	70.0	58.6		58.3	7.8
21:00 - 22:00	60.9	75.2	59.6		59.6	9.1
22:00 - 23:00	60.0	73.4	58.5	48.9 (29 ม.ค. 66 03:15 - 03:20)	57.7 ถึง 61.7	8.8 ถึง 12.8
23:00 - 00:00	59.9	68.5	58.5		57.5 ถึง 61.6	8.6 ถึง 12.7
00:00 - 01:00	60.4	72.4	59.1		57.5 ถึง 61.6	8.6 ถึง 12.7
01:00 - 02:00	58.9	69.2	57.7		55.9 ถึง 60.7	7.0 ถึง 11.8
02:00 - 03:00	59.5	71.9	58.3		56.1 ถึง 61.6	7.2 ถึง 12.7
03:00 - 04:00	59.5	67.2	58.3		56.4 ถึง 60.6	7.5 ถึง 11.7
04:00 - 05:00	57.8	69.9	57.0		55.5 ถึง 58.4	6.6 ถึง 9.5
05:00 - 06:00	59.9	73.9	58.1		57.1 ถึง 61.5	8.2 ถึง 12.6
06:00 - 07:00	60.8	72.3	59.2	50.5 (29 ม.ค. 66 06:00 - 07:00)	59.4	8.9
07:00 - 08:00	60.6	72.7	58.8		59.2	8.7
08:00 - 09:00	63.6	79.4	61.8		62.9	12.4
09:00 - 10:00	64.7	80.0	62.7		64.2	13.7
L_{eq} 24 hr.	60.8	-	-	-	-	-
L_{dn}	66.4	-	-	-	-	-
Min-Max	-	67.2-95.0	57.0-62.7	-	55.5 ถึง 64.2	6.6 ถึง 13.7
มาตรฐาน	$70^{1/}, 2/$	$115^{1/}, 2/$	-	-	-	$10^{2/}$



ตารางที่ 4.11 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568

ตำแหน่ง UTM ของสถานี : 670953E, 1517618N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter S/N 01120950 Class 1

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N34802645

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 26 กันยายน 2567 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert No. ACC24043

ผลการตรวจวัด บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก [dB(A)]						
เวลา	17-18 ก.พ. 68					
	L_{eq}	L_{max}	L_{90}	ระดับเสียง พื้นฐาน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	เสียงรบกวน
10:00 - 11:00	64.7	80.2	63.1	50.5 (29 ม.ค. 66 06:00 - 07:00)	62.8	12.3
11:00 - 12:00	63.5	82.1	61.9		60.2	9.7
12:00 - 13:00	61.4	73.6	60.0		64.0	13.5
13:00 - 14:00	64.5	88.9	62.5		64.3	13.8
14:00 - 15:00	64.8	85.2	62.9		64.5	14.0
15:00 - 16:00	65.0	89.7	62.3		62.9	12.4
16:00 - 17:00	63.6	77.2	61.6		62.0	11.5
17:00 - 18:00	62.8	78.7	61.1		61.3	10.8
18:00 - 19:00	62.2	74.7	60.3		59.4	8.9
19:00 - 20:00	60.8	72.8	58.9		58.3	7.8
20:00 - 21:00	60.0	70.7	58.6		58.9	8.4
21:00 - 22:00	60.4	72.4	58.8	48.9 (29 ม.ค. 66 03:15 - 03:20)	57.8 ถึง 61.4	8.9 ถึง 12.5
22:00 - 23:00	60.0	71.9	58.5		57.2 ถึง 61.3	8.3 ถึง 12.4
23:00 - 00:00	59.9	71.8	58.2		57.0 ถึง 60.7	8.1 ถึง 11.8
00:00 - 01:00	59.5	71.3	58.2		55.5 ถึง 59.5	6.6 ถึง 10.6
01:00 - 02:00	58.3	67.8	57.2		55.3 ถึง 60.6	6.4 ถึง 11.7
02:00 - 03:00	59.0	69.3	57.8		55.4 ถึง 59.7	6.5 ถึง 10.8
03:00 - 04:00	58.8	69.7	57.7		54.9 ถึง 58.4	6.0 ถึง 9.5
04:00 - 05:00	57.8	71.1	57.0		56.5 ถึง 60.8	7.6 ถึง 11.9
05:00 - 06:00	59.4	81.2	57.4	50.5 (29 ม.ค. 66 06:00 - 07:00)	59.6	9.1
06:00 - 07:00	60.9	77.4	58.8		61.7	11.2
07:00 - 08:00	62.6	74.4	60.1		63.6	13.1
08:00 - 09:00	64.2	75.5	62.1		64.6	14.1
09:00 - 10:00	65.1	83.1	62.8		62.8	12.3
L_{eq} 24 hr.	62.2	-	-	-	-	-
L_{dn}	66.6	-	-	-	-	-
Min-Max	-	67.8-89.7	57.0-62.9	-	54.9 ถึง 64.6	6.0 ถึง 14.1
มาตรฐาน	$70^{1/}, 2/$	$115^{1/}, 2/$	-	-	-	$10^{2/}$

ตารางที่ 4.11 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568

ตำแหน่ง UTM ของสถานี : 670953E, 1517618N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 Class 1

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N34802645

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 26 กันยายน 2567 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert No. ACC24043

ผลการตรวจวัด บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก [dB(A)]						
เวลา	13-14 มี.ค. 68					
	L_{eq}	L_{max}	L_{90}	ระดับเสียง พื้นฐาน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	เสียงรบกวน
11:00 - 12:00	64.0	80.8	62.2	50.5 (29 ม.ค. 66 06:00 - 07:00)	63.4	12.9
12:00 - 13:00	62.2	71.7	60.5		61.3	10.8
13:00 - 14:00	64.0	83.1	62.1		63.4	12.9
14:00 - 15:00	64.6	80.1	62.6		64.1	13.6
15:00 - 16:00	64.1	85.0	62.0		63.5	13.0
16:00 - 17:00	63.1	82.1	61.2		62.4	11.9
17:00 - 18:00	63.2	78.6	60.9		62.5	12.0
18:00 - 19:00	62.8	83.1	60.4		62.0	11.5
19:00 - 20:00	61.9	73.6	60.5		60.9	10.4
20:00 - 21:00	60.5	71.5	59.2		59.0	8.5
21:00 - 22:00	60.7	79.8	59.2		59.3	8.8
22:00 - 23:00	60.6	75.9	59.3	48.9 (29 ม.ค. 66 03:15 - 03:20)	58.7 ถึง 61.3	9.8 ถึง 12.4
23:00 - 00:00	60.7	75.0	59.5		59.4 ถึง 60.9	10.5 ถึง 12.0
00:00 - 01:00	61.2	70.8	60.1		59.3 ถึง 62.3	10.4 ถึง 13.4
01:00 - 02:00	59.8	69.9	58.8		58.0 ถึง 60.5	9.1 ถึง 11.6
02:00 - 03:00	59.2	66.4	58.4		57.2 ถึง 60.1	8.3 ถึง 11.2
03:00 - 04:00	59.4	78.6	58.4		57.0 ถึง 61.1	8.1 ถึง 12.2
04:00 - 05:00	60.3	77.2	59.3		57.6 ถึง 62.5	8.7 ถึง 13.6
05:00 - 06:00	60.1	74.3	59.0		58.3 ถึง 60.8	9.4 ถึง 11.9
06:00 - 07:00	60.7	74.5	59.5	50.5 (29 ม.ค. 66 06:00 - 07:00)	59.3	8.8
07:00 - 08:00	61.2	77.7	59.9		60.0	9.5
08:00 - 09:00	63.4	79.9	61.6		62.7	12.2
09:00 - 10:00	64.6	79.0	62.5		64.1	13.6
10:00 - 11:00	64.3	81.1	62.3		63.7	13.2
L_{eq} 24 hr.	62.3	-	-	-	-	-
L_{dn}	67.2	-	-	-	-	-
Min-Max	-	66.4-85.0	58.4-62.6	-	57.0 ถึง 64.1	8.1 ถึง 13.6
มาตรฐาน	$70^{1/}, 2/$	$115^{1/}, 2/$	-	-	-	$10^{2/}$

ตารางที่ 4.11 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568

ตำแหน่ง UTM ของสถานี : 670953E, 1517618N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 Class 1

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N34802645

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 26 กันยายน 2567 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert No. ACC24043

ผลการตรวจวัด บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก [dB(A)]						
เวลา	14-15 มี.ค. 68					
	L_{eq}	L_{max}	L_{90}	ระดับเสียง พื้นฐาน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	เสียงรบกวน
11:00 - 12:00	64.2	80.0	61.9	50.5 (29 ม.ค. 66 06:00 - 07:00)	63.6	13.1
12:00 - 13:00	62.3	73.2	60.7		61.4	10.9
13:00 - 14:00	65.2	80.7	63.3		64.8	14.3
14:00 - 15:00	64.5	83.8	62.6		64.0	13.5
15:00 - 16:00	63.8	79.0	62.1		63.2	12.7
16:00 - 17:00	64.0	80.8	61.7		63.4	12.9
17:00 - 18:00	62.6	78.1	61.0		61.7	11.2
18:00 - 19:00	61.6	82.7	60.1		60.5	10.0
19:00 - 20:00	62.2	80.1	60.7		61.3	10.8
20:00 - 21:00	61.1	78.0	59.3		59.8	9.3
21:00 - 22:00	60.5	74.4	59.3		59.0	8.5
22:00 - 23:00	60.4	71.4	59.3	48.9 (29 ม.ค. 66 03:15 - 03:20)	58.5 ถึง 60.9	9.6 ถึง 12.0
23:00 - 00:00	60.3	71.3	59.2		58.6 ถึง 60.4	9.7 ถึง 11.5
00:00 - 01:00	59.8	72.1	58.7		57.9 ถึง 60.2	9.0 ถึง 11.3
01:00 - 02:00	59.5	82.2	58.6		57.2 ถึง 60.1	8.3 ถึง 11.2
02:00 - 03:00	59.6	74.6	58.5		56.8 ถึง 60.6	7.9 ถึง 11.7
03:00 - 04:00	59.0	77.4	58.0		56.9 ถึง 60.1	8.0 ถึง 11.2
04:00 - 05:00	59.7	76.2	58.8		57.3 ถึง 61.0	8.4 ถึง 12.1
05:00 - 06:00	59.6	71.0	58.3		57.8 ถึง 60.0	8.9 ถึง 11.1
06:00 - 07:00	60.7	76.0	59.2	50.5 (29 ม.ค. 66 06:00 - 07:00)	59.3	8.8
07:00 - 08:00	61.3	81.1	59.6		60.1	9.6
08:00 - 09:00	64.5	80.6	62.0		64.0	13.5
09:00 - 10:00	64.5	78.5	62.6		64.0	13.5
10:00 - 11:00	65.5	83.2	62.9		65.1	14.6
L_{eq} 24 hr.	62.4	-	-	-	-	-
L_{dn}	67.0	-	-	-	-	-
Min-Max	-	71.0-83.8	58.0-63.3	-	56.8 ถึง 65.1	7.9 ถึง 14.6
มาตรฐาน	$70^{1/}, 2/$	$115^{1/}, 2/$	-	-	-	$10^{2/}$

ตารางที่ 4.11 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568

ตำแหน่ง UTM ของสถานี : 670953E, 1517618N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 Class 1

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N34802645

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 26 กันยายน 2567 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert No. ACC24043

ผลการตรวจวัด บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก [dB(A)]						
เวลา	15-16 มี.ค. 68					
	L_{eq}	L_{max}	L_{90}	ระดับเสียง พื้นฐาน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	เสียงรบกวน
11:00 - 12:00	63.7	78.6	61.6	50.5 (29 ม.ค. 66 06:00 - 07:00)	63.1	12.6
12:00 - 13:00	61.9	73.5	60.1		60.9	10.4
13:00 - 14:00	64.1	79.3	62.0		63.5	13.0
14:00 - 15:00	64.4	86.2	62.3		63.9	13.4
15:00 - 16:00	64.1	80.6	62.0		63.5	13.0
16:00 - 17:00	64.7	85.8	63.2		64.2	13.7
17:00 - 18:00	61.6	74.1	60.4		60.5	10.0
18:00 - 19:00	61.4	72.5	59.8		60.2	9.7
19:00 - 20:00	61.1	74.7	59.9		59.8	9.3
20:00 - 21:00	60.3	75.9	59.0		58.7	8.2
21:00 - 22:00	59.9	75.6	58.6	48.9 (29 ม.ค. 66 03:15 - 03:20)	58.2	7.7
22:00 - 23:00	60.1	72.9	58.7		58.4 ถึง 61.0	9.5 ถึง 12.1
23:00 - 00:00	60.1	68.4	58.8		58.8 ถึง 60.7	9.9 ถึง 11.8
00:00 - 01:00	59.1	67.5	57.9		57.7 ถึง 59.9	8.8 ถึง 11.0
01:00 - 02:00	59.1	72.1	57.9		57.3 ถึง 59.9	8.4 ถึง 11.0
02:00 - 03:00	59.0	76.7	57.6		56.0 ถึง 60.5	7.1 ถึง 11.6
03:00 - 04:00	58.4	68.3	57.2		55.9 ถึง 59.2	7.0 ถึง 10.3
04:00 - 05:00	59.6	77.9	58.3		56.8 ถึง 61.6	7.9 ถึง 12.7
05:00 - 06:00	59.1	70.3	57.8	50.5 (29 ม.ค. 66 06:00 - 07:00)	57.1 ถึง 60.2	8.2 ถึง 11.3
06:00 - 07:00	59.7	79.3	58.3		57.9	7.4
07:00 - 08:00	60.3	73.8	58.9		58.7	8.2
08:00 - 09:00	60.8	73.4	59.2		59.4	8.9
09:00 - 10:00	60.0	72.9	58.4		58.3	7.8
10:00 - 11:00	59.6	72.6	58.2		57.7	7.2
L_{eq} 24 hr.	61.4	-	-	-	-	-
L_{dn}	66.3	-	-	-	-	-
Min-Max	-	67.5-86.2	57.2-63.2	-	55.9 ถึง 64.2	7.0 ถึง 13.7
มาตรฐาน	$70^{1/}, 2/$	$115^{1/}, 2/$	-	-	-	$10^{2/}$

ตารางที่ 4.11 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568

ตำแหน่ง UTM ของสถานี : 670953E, 1517618N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter S/N 00230987 Class 1

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N34802645

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 26 กันยายน 2567 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert No. ACC24043

ผลการตรวจวัด บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก [dB(A)]						
เวลา	5-6 เม.ย. 68					
	L_{eq}	L_{max}	L_{90}	ระดับเสียง พื้นฐาน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	เสียงรบกวน
10:00 - 11:00	63.3	84.4	60.7	50.5 (29 ม.ค. 66 06:00 - 07:00)	62.6	12.1
11:00 - 12:00	61.8	78.4	59.5		60.8	10.3
12:00 - 13:00	59.0	80.8	57.4		56.7	6.2
13:00 - 14:00	62.2	87.7	59.7		61.3	10.8
14:00 - 15:00	62.7	76.0	60.8		61.9	11.4
15:00 - 16:00	63.1	78.2	60.5		62.4	11.9
16:00 - 17:00	61.5	85.3	58.9		60.4	9.9
17:00 - 18:00	59.8	78.2	57.5		58.0	7.5
18:00 - 19:00	59.0	73.4	56.9		56.7	6.2
19:00 - 20:00	58.7	76.9	57.1		56.2	5.7
20:00 - 21:00	58.2	73.3	56.7		55.3	4.8
21:00 - 22:00	57.9	72.0	56.1		54.7	4.2
22:00 - 23:00	58.2	76.1	56.5	48.9 (29 ม.ค. 66 03:15 - 03:20)	55.9 ถึง 59.2	7.0 ถึง 10.3
23:00 - 00:00	58.3	67.8	56.7		55.2 ถึง 59.7	6.3 ถึง 10.8
00:00 - 01:00	58.1	69.3	56.4		56.1 ถึง 58.6	7.2 ถึง 9.7
01:00 - 02:00	57.4	75.3	55.5		54.6 ถึง 59.2	5.7 ถึง 10.3
02:00 - 03:00	56.3	68.3	55.1		53.3 ถึง 56.5	4.4 ถึง 7.6
03:00 - 04:00	55.0	72.0	53.6		51.3 ถึง 55.9	2.4 ถึง 7.0
04:00 - 05:00	56.2	69.9	54.4		51.9 ถึง 57.7	3.0 ถึง 8.8
05:00 - 06:00	55.7	73.1	53.6		51.8 ถึง 56.5	2.9 ถึง 7.6
06:00 - 07:00	56.7	79.2	54.2	50.5 (29 ม.ค. 66 06:00 - 07:00)	51.6	1.1
07:00 - 08:00	57.3	67.6	55.5		53.3	2.8
08:00 - 09:00	57.5	77.6	55.2		53.8	3.3
09:00 - 10:00	57.8	77.4	56.2		54.5	4.0
L_{eq} 24 hr.	59.5	-	-	-	-	-
L_{dn}	64.1	-	-	-	-	-
Min-Max	-	67.6-87.7	53.6-60.8	-	51.3 ถึง 62.6	1.1 ถึง 12.1
มาตรฐาน	$70^{1/}$, $2^{/}$	$115^{1/}$, $2^{/}$	-	-	-	$10^{2/}$

ตารางที่ 4.11 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568

ตำแหน่ง UTM ของสถานี : 670953E, 1517618N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter S/N 00230987 Class 1

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N34802645

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 26 กันยายน 2567 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert No. ACC24043

ผลการตรวจวัด บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก [dB(A)]						
เวลา	6-7 เม.ย. 68					
	L_{eq}	L_{max}	L_{90}	ระดับเสียง พื้นฐาน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	เสียงรบกวน
10:00 - 11:00	58.9	74.5	57.5	50.5 (29 ม.ค. 66 06:00 - 07:00)	56.6	6.1
11:00 - 12:00	58.5	69.6	57.0		55.8	5.3
12:00 - 13:00	58.4	73.6	56.7		55.7	5.2
13:00 - 14:00	58.9	74.2	56.9		56.6	6.1
14:00 - 15:00	61.3	83.7	58.6		60.1	9.6
15:00 - 16:00	60.2	86.3	57.9		58.6	8.1
16:00 - 17:00	58.9	75.5	57.1		56.6	6.1
17:00 - 18:00	58.5	78.3	56.8		55.8	5.3
18:00 - 19:00	58.9	76.5	56.7		56.6	6.1
19:00 - 20:00	58.8	73.9	57.4		56.4	5.9
20:00 - 21:00	58.1	74.6	56.6		55.1	4.6
21:00 - 22:00	58.7	80.8	56.2		56.2	5.7
22:00 - 23:00	57.8	74.1	56.1	48.9 (29 ม.ค. 66 03:15 - 03:20)	55.8 ถึง 58.7	6.9 ถึง 9.8
23:00 - 00:00	57.9	71.4	56.4		55.7 ถึง 59.2	6.8 ถึง 10.3
00:00 - 01:00	58.1	79.7	55.6		54.9 ถึง 62.2	6.0 ถึง 13.3
01:00 - 02:00	56.5	78.5	55.0		52.8 ถึง 59.6	3.9 ถึง 10.7
02:00 - 03:00	55.6	64.7	54.4		52.6 ถึง 55.9	3.7 ถึง 7.0
03:00 - 04:00	54.5	66.4	53.2		51.1 ถึง 55.5	2.2 ถึง 6.6
04:00 - 05:00	56.9	69.7	55.5		53.7 ถึง 58.3	4.8 ถึง 9.4
05:00 - 06:00	56.6	69.3	54.9		54.2 ถึง 57.0	5.3 ถึง 8.1
06:00 - 07:00	57.6	76.0	55.7	50.5 (29 ม.ค. 66 06:00 - 07:00)	54.0	3.5
07:00 - 08:00	58.1	72.1	56.5		55.1	4.6
08:00 - 09:00	59.3	76.8	56.6		57.2	6.7
09:00 - 10:00	64.4	85.3	61.3		63.9	13.4
L_{eq} 24 hr.	58.9	-	-	-	-	-
L_{dn}	63.9	-	-	-	-	-
Min-Max	-	64.7-86.3	53.2-61.3	-	51.1 ถึง 63.9	2.2 ถึง 13.4
มาตรฐาน	$70^{1/}$, $2^{/}$	$115^{1/}$, $2^{/}$	-	-	-	$10^{2/}$

ตารางที่ 4.11 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568

ตำแหน่ง UTM ของสถานี : 670953E, 1517618N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter S/N 00230987 Class 1

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N34802645

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 26 กันยายน 2567 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert No. ACC24043

ผลการตรวจวัด บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก [dB(A)]						
เวลา	7-8 เม.ย. 68					
	L_{eq}	L_{max}	L_{90}	ระดับเสียง พื้นฐาน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	เสียงรบกวน
10:00 - 11:00	61.0	87.7	57.4	50.5 (29 ม.ค. 66 06:00 - 07:00)	59.7	9.2
11:00 - 12:00	60.2	78.3	57.1		58.6	8.1
12:00 - 13:00	58.9	76.5	57.0		56.6	6.1
13:00 - 14:00	59.0	83.2	56.5		56.7	6.2
14:00 - 15:00	59.3	83.8	57.1		57.2	6.7
15:00 - 16:00	58.0	70.0	56.6		54.9	4.4
16:00 - 17:00	57.7	68.3	56.2		54.2	3.7
17:00 - 18:00	58.6	78.9	56.4		56.0	5.5
18:00 - 19:00	58.3	72.2	56.5		55.5	5.0
19:00 - 20:00	58.7	71.0	57.3		56.2	5.7
20:00 - 21:00	58.3	74.2	56.8		55.5	5.0
21:00 - 22:00	57.6	74.2	56.0		54.0	3.5
22:00 - 23:00	57.4	66.6	56.2	48.9 (29 ม.ค. 66 03:15 - 03:20)	55.4 ถึง 58.0	6.5 ถึง 9.1
23:00 - 00:00	58.0	76.5	56.1		55.2 ถึง 59.0	6.3 ถึง 10.1
00:00 - 01:00	56.7	73.5	55.4		54.6 ถึง 57.1	5.7 ถึง 8.2
01:00 - 02:00	56.3	67.9	55.2		53.7 ถึง 56.9	4.8 ถึง 8.0
02:00 - 03:00	56.2	70.4	55.1		53.1 ถึง 57.2	4.2 ถึง 8.3
03:00 - 04:00	58.3	69.4	57.2		55.0 ถึง 59.7	6.1 ถึง 10.8
04:00 - 05:00	57.7	68.1	56.7		54.2 ถึง 59.2	5.3 ถึง 10.3
05:00 - 06:00	58.4	72.0	57.3		56.3 ถึง 59.6	7.4 ถึง 10.7
06:00 - 07:00	60.5	77.0	58.4	50.5 (29 ม.ค. 66 06:00 - 07:00)	59.0	8.5
07:00 - 08:00	62.2	74.0	59.7		61.3	10.8
08:00 - 09:00	63.8	75.1	61.7		63.2	12.7
09:00 - 10:00	64.6	82.6	62.3		64.1	13.6
L_{eq} 24 hr.	59.6	-	-	-	-	-
L_{dn}	64.8	-	-	-	-	-
Min-Max	-	66.6-87.7	55.1-62.3	-	53.1 ถึง 64.1	3.5 ถึง 13.6
มาตรฐาน	$70^{1/}, 2/$	$115^{1/}, 2/$	-	-	-	$10^{2/}$

ตารางที่ 4.11 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568

ตำแหน่ง UTM ของสถานี : 670953E, 1517618N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter S/N 01120945 Class 1

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N34802645

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 26 กันยายน 2567 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert No. ACC24043

ผลการตรวจวัด บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก [dB(A)]						
17-18 พ.ค. 68						
เวลา	L_{eq}	L_{max}	L_{90}	ระดับเสียง พื้นฐาน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	เสียงรบกวน
10:00 - 11:00	63.7	80.1	61.8	50.5 (29 ม.ค. 66 06:00 - 07:00)	63.1	12.6
11:00 - 12:00	62.0	74.0	60.4		61.0	10.5
12:00 - 13:00	60.2	76.5	58.8		58.6	8.1
13:00 - 14:00	62.0	75.1	60.2		61.0	10.5
14:00 - 15:00	62.2	85.6	60.6		61.3	10.8
15:00 - 16:00	63.3	80.0	61.5		62.6	12.1
16:00 - 17:00	61.1	72.9	59.7		59.8	9.3
17:00 - 18:00	61.4	77.3	59.8		60.2	9.7
18:00 - 19:00	61.1	75.1	59.7		59.8	9.3
19:00 - 20:00	60.2	74.7	58.8		58.6	8.1
20:00 - 21:00	61.0	71.5	59.7		59.7	9.2
21:00 - 22:00	60.3	74.6	59.5		58.7	8.2
22:00 - 23:00	60.8	69.9	59.8	48.9 (29 ม.ค. 66 03:15 - 03:20)	58.5 ถึง 63.1	9.6 ถึง 14.2
23:00 - 00:00	59.3	74.0	58.4		57.7 ถึง 61.0	8.8 ถึง 12.1
00:00 - 01:00	59.7	71.9	58.9		57.9 ถึง 60.1	9.0 ถึง 11.2
01:00 - 02:00	59.8	69.5	58.9		57.6 ถึง 60.6	8.7 ถึง 11.7
02:00 - 03:00	59.4	72.7	58.4		57.2 ถึง 61.2	8.3 ถึง 12.3
03:00 - 04:00	58.6	70.0	57.9		57.0 ถึง 59.7	8.1 ถึง 10.8
04:00 - 05:00	58.9	70.1	58.1		57.0 ถึง 59.4	8.1 ถึง 10.5
05:00 - 06:00	60.4	70.8	59.0		57.6 ถึง 63.7	8.7 ถึง 14.8
06:00 - 07:00	59.5	75.9	58.3	50.5 (29 ม.ค. 66 06:00 - 07:00)	57.5	7.0
07:00 - 08:00	59.5	69.4	58.4		57.5	7.0
08:00 - 09:00	59.5	78.1	58.6		57.5	7.0
09:00 - 10:00	61.4	88.3	58.1		60.2	9.7
L_{eq} 24 hr.	60.8	-	-	-	-	-
L_{dn}	66.4	-	-	-	-	-
Min-Max	-	69.4-88.3	57.9-61.8	-	57.0 ถึง 63.7	7.0 ถึง 14.8
มาตรฐาน	$70^{1/}$, $2^{/}$	$115^{1/}$, $2^{/}$	-	-	-	$10^{2/}$



ตารางที่ 4.11 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568

ตำแหน่ง UTM ของสถานี : 670953E, 1517618N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter S/N 01120945 Class 1

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N34802645

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 26 กันยายน 2567 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert No. ACC24043

ผลการตรวจวัด บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก [dB(A)]						
18-19 พ.ค. 68						
เวลา	L _{eq}	L _{max}	L ₉₀	ระดับเสียง พื้นฐาน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	เสียงรบกวน
10:00 - 11:00	59.4	69.7	58.6	50.5 (29 ม.ค. 66 06:00 - 07:00)	57.4	6.9
11:00 - 12:00	59.0	69.1	58.1		56.7	6.2
12:00 - 13:00	59.5	79.4	58.2		57.5	7.0
13:00 - 14:00	59.5	74.2	58.5		57.5	7.0
14:00 - 15:00	63.0	97.9	60.2		62.2	11.7
15:00 - 16:00	59.3	71.5	58.4		57.2	6.7
16:00 - 17:00	59.6	74.8	58.5		57.7	7.2
17:00 - 18:00	60.7	86.2	58.9		59.3	8.8
18:00 - 19:00	60.0	71.9	58.8		58.3	7.8
19:00 - 20:00	60.2	75.3	58.7		58.6	8.1
20:00 - 21:00	60.9	79.2	59.6		59.6	9.1
21:00 - 22:00	60.2	80.8	58.9		58.6	8.1
22:00 - 23:00	60.4	78.2	59.4	48.9 (29 ม.ค. 66 03:15 - 03:20)	58.4 ถึง 61.1	9.5 ถึง 12.2
23:00 - 00:00	60.5	74.0	59.1		57.7 ถึง 61.9	8.8 ถึง 13.0
00:00 - 01:00	59.7	75.8	58.6		57.2 ถึง 61.0	8.3 ถึง 12.1
01:00 - 02:00	59.1	64.8	58.3		57.0 ถึง 60.0	8.1 ถึง 11.1
02:00 - 03:00	58.3	69.8	57.7		56.9 ถึง 59.0	8.0 ถึง 10.1
03:00 - 04:00	58.3	67.1	57.7		56.8 ถึง 58.9	7.9 ถึง 10.0
04:00 - 05:00	58.3	69.5	57.6		56.9 ถึง 58.9	8.0 ถึง 10.0
05:00 - 06:00	59.9	70.9	58.8		57.7 ถึง 60.9	8.8 ถึง 12.0
06:00 - 07:00	60.2	76.1	58.9	50.5 (29 ม.ค. 66 06:00 - 07:00)	58.6	8.1
07:00 - 08:00	60.1	74.9	59.1		58.4	7.9
08:00 - 09:00	68.4	77.7	66.3		68.2	17.7
09:00 - 10:00	63.3	79.6	61.2		62.6	12.1
L _{eq} 24 hr.	61.1	-	-	-	-	-
L _{dn}	66.3	-	-	-	-	-
Min-Max	-	64.8-97.9	57.6-66.3	-	56.7 ถึง 68.2	6.2 ถึง 17.7
มาตรฐาน	70 ^{1/, 2/}	115 ^{1/, 2/}	-	-	-	10 ^{2/}

ตารางที่ 4.11 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568

ตำแหน่ง UTM ของสถานี : 670953E, 1517618N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 Class 1

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N34802645

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 26 กันยายน 2567 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert No. ACC24043

ผลการตรวจวัด บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก [dB(A)]						
เวลา	19-20 พ.ค. 68					
	L_{eq}	L_{max}	L_{90}	ระดับเสียง พื้นฐาน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	เสียงรบกวน
10:00 - 11:00	63.5	76.0	61.4	50.5 (29 ม.ค. 66 06:00 - 07:00)	62.8	12.3
11:00 - 12:00	61.7	77.0	60.4		60.6	10.1
12:00 - 13:00	61.6	82.2	59.9		60.5	10.0
13:00 - 14:00	62.1	73.8	60.7		61.1	10.6
14:00 - 15:00	64.6	80.8	61.8		64.1	13.6
15:00 - 16:00	63.7	83.9	61.5		63.1	12.6
16:00 - 17:00	61.8	75.3	60.3		60.8	10.3
17:00 - 18:00	61.5	74.1	60.2		60.4	9.9
18:00 - 19:00	60.8	70.9	59.7		59.4	8.9
19:00 - 20:00	61.2	75.5	60.0		60.0	9.5
20:00 - 21:00	63.7	76.5	62.5		63.1	12.6
21:00 - 22:00	62.7	74.6	61.3		61.9	11.4
22:00 - 23:00	62.0	72.8	60.4	48.9 (29 ม.ค. 66 03:15 - 03:20)	58.8 ถึง 64.2	9.9 ถึง 15.3
23:00 - 00:00	61.0	82.2	59.3		57.8 ถึง 64.4	8.9 ถึง 15.5
00:00 - 01:00	59.4	68.8	58.5		57.9 ถึง 60.1	9.0 ถึง 11.2
01:00 - 02:00	58.9	70.6	58.0		57.2 ถึง 59.5	8.3 ถึง 10.6
02:00 - 03:00	58.8	73.0	57.8		57.0 ถึง 59.5	8.1 ถึง 10.6
03:00 - 04:00	58.7	75.3	57.9		57.1 ถึง 60.8	8.2 ถึง 11.9
04:00 - 05:00	58.9	78.9	57.9		57.3 ถึง 60.4	8.4 ถึง 11.5
05:00 - 06:00	60.3	71.7	59.1		58.5 ถึง 61.9	9.6 ถึง 13.0
06:00 - 07:00	60.9	79.5	59.3	50.5 (29 ม.ค. 66 06:00 - 07:00)	59.6	9.1
07:00 - 08:00	61.8	81.7	59.9		60.8	10.3
08:00 - 09:00	62.6	83.5	60.9		61.7	11.2
09:00 - 10:00	63.5	81.6	61.5		62.8	12.3
L_{eq} 24 hr.	61.8	-	-	-	-	-
L_{dn}	66.9	-	-	-	-	-
Min-Max	-	68.8-83.9	57.8-62.5	-	57.0 ถึง 64.4	8.1 ถึง 15.5
มาตรฐาน	$70^{1/}$, $2^{/}$	$115^{1/}$, $2^{/}$	-	-	-	$10^{2/}$

ตารางที่ 4.11 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568

ตำแหน่ง UTM ของสถานี : 670953E, 1517618N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter S/N 01120952 Class 1

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N34802645

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 26 กันยายน 2567 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert No. ACC24043

ผลการตรวจวัด บริเวณโรงแรมแอมสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก [dB(A)]						
21-22 มิ.ย. 68						
เวลา	L _{eq}	L _{max}	L ₉₀	ระดับเสียง พื้นฐาน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	เสียงรบกวน
09:00 - 10:00	61.5	73.0	60.5	50.5 (29 ม.ค. 66 06:00 - 07:00)	60.4	9.9
10:00 - 11:00	62.2	75.4	61.2		61.3	10.8
11:00 - 12:00	61.6	80.4	60.9		60.5	10.0
12:00 - 13:00	62.6	75.3	61.6		61.7	11.2
13:00 - 14:00	62.9	90.4	61.5		62.1	11.6
14:00 - 15:00	62.4	80.1	61.6		61.5	11.0
15:00 - 16:00	62.8	73.1	62.0		62.0	11.5
16:00 - 17:00	62.3	71.5	61.6		61.4	10.9
17:00 - 18:00	62.7	75.1	61.8		61.9	11.4
18:00 - 19:00	62.4	78.3	61.7		61.5	11.0
19:00 - 20:00	62.2	77.6	61.6		61.3	10.8
20:00 - 21:00	62.4	80.1	61.6		61.5	11.0
21:00 - 22:00	62.1	72.7	61.4		61.1	10.6
22:00 - 23:00	62.1	69.3	61.4	48.9 (29 ม.ค. 66 03:15 - 03:20)	61.2 ถึง 62.6	13.7 ถึง 12.3
23:00 - 00:00	62.2	70.5	61.5		61.0 ถึง 62.7	12.1 ถึง 13.8
00:00 - 01:00	62.0	69.3	61.3		61.3 ถึง 62.3	12.4 ถึง 13.4
01:00 - 02:00	62.4	70.0	61.7		61.5 ถึง 62.9	12.6 ถึง 14.0
02:00 - 03:00	62.1	69.2	61.5		61.4 ถึง 62.4	12.5 ถึง 13.5
03:00 - 04:00	62.5	72.1	61.9		61.5 ถึง 63.8	12.6 ถึง 14.9
04:00 - 05:00	62.5	69.3	61.9		61.4 ถึง 63.0	12.5 ถึง 14.1
05:00 - 06:00	62.4	78.2	61.6	50.5 (29 ม.ค. 66 06:00 - 07:00)	61.4 ถึง 63.1	12.5 ถึง 14.2
06:00 - 07:00	62.2	71.4	61.4		61.3	10.8
07:00 - 08:00	62.0	71.7	61.3		61.0	10.5
08:00 - 09:00	62.7	85.1	61.8		61.9	11.4
L _{eq} 24 hr.	62.3	-	-	-	-	-
L _{dn}	68.7	-	-	-	-	-
Min-Max	-	69.2-90.4	60.5-62.0	-	60.4 ถึง 63.8	9.9 ถึง 14.9
มาตรฐาน	70 ^{1/, 2/}	115 ^{1/, 2/}	-	-	-	10 ^{2/}

ตารางที่ 4.11 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568

ตำแหน่ง UTM ของสถานี : 670953E, 1517618N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter S/N 01120952 Class 1

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N34802645

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 26 กันยายน 2567 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert No. ACC24043

ผลการตรวจวัด บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก [dB(A)]						
22-23 มิ.ย. 68						
เวลา	L _{eq}	L _{max}	L ₉₀	ระดับเสียง พื้นฐาน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	เสียงรบกวน
09:00 - 10:00	61.0	74.8	60.2	50.5 (29 ม.ค. 66 06:00 - 07:00)	59.7	9.2
10:00 - 11:00	62.1	72.8	61.5		61.1	10.6
11:00 - 12:00	62.1	74.1	61.4		61.1	10.6
12:00 - 13:00	62.1	70.3	61.5		61.1	10.6
13:00 - 14:00	62.1	71.6	61.4		61.1	10.6
14:00 - 15:00	61.8	79.5	61.1		60.8	10.3
15:00 - 16:00	62.4	76.7	61.5		61.5	11.0
16:00 - 17:00	62.3	70.9	61.7		61.4	10.9
17:00 - 18:00	62.6	73.9	61.9		61.7	11.2
18:00 - 19:00	62.3	70.0	61.7		61.4	10.9
19:00 - 20:00	62.3	73.0	61.7		61.4	10.9
20:00 - 21:00	62.4	72.6	61.8		61.5	11.0
21:00 - 22:00	62.4	69.3	61.8		61.5	11.0
22:00 - 23:00	62.3	77.1	61.7	48.9 (29 ม.ค. 66 03:15 - 03:20)	61.4 ถึง 62.9	12.5 ถึง 14.0
23:00 - 00:00	62.2	71.7	61.6		61.4 ถึง 63.0	12.5 ถึง 14.1
00:00 - 01:00	62.1	69.5	61.5		61.3 ถึง 62.7	12.4 ถึง 13.8
01:00 - 02:00	62.1	65.7	61.6		61.1 ถึง 62.8	12.2 ถึง 13.9
02:00 - 03:00	61.8	66.6	61.2		61.2 ถึง 62.3	12.3 ถึง 13.4
03:00 - 04:00	62.4	78.6	61.8		61.3 ถึง 63.8	12.4 ถึง 14.9
04:00 - 05:00	62.4	76.6	61.8		61.3 ถึง 63.0	12.4 ถึง 14.1
05:00 - 06:00	62.5	74.2	61.8	50.5 (29 ม.ค. 66 06:00 - 07:00)	61.5 ถึง 63.2	12.6 ถึง 14.3
06:00 - 07:00	62.6	77.7	61.8		61.7	11.2
07:00 - 08:00	62.9	76.5	62.1		62.1	11.6
08:00 - 09:00	64.2	75.9	63.0		63.6	13.1
L _{eq} 24 hr.	62.3	-	-	-	-	-
L _{dn}	68.7	-	-	-	-	-
Min-Max	-	65.7-79.5	60.2-63.0	-	59.7 ถึง 63.8	9.2 ถึง 14.9
มาตรฐาน	70 ^{1/, 2/}	115 ^{1/, 2/}	-	-	-	10 ^{2/}

ตารางที่ 4.11 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568

ตำแหน่ง UTM ของสถานี : 670953E, 1517618N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter S/N 01120952 Class 1

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N34802645

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 26 กันยายน 2567 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert No. ACC24043

ผลการตรวจวัด บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก [dB(A)]						
23-24 มิ.ย. 68						
เวลา	L _{eq}	L _{max}	L ₉₀	ระดับเสียง พื้นฐาน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	เสียงรบกวน
09:00 - 10:00	62.7	77.7	61.2	50.5 (29 ม.ค. 66 06:00 - 07:00)	61.9	11.4
10:00 - 11:00	63.7	72.6	62.6		63.1	12.6
11:00 - 12:00	62.7	71.9	61.9		61.9	11.4
12:00 - 13:00	64.2	80.9	62.8		63.6	13.1
13:00 - 14:00	64.3	76.3	63.1		63.7	13.2
14:00 - 15:00	64.2	75.3	63.0		63.6	13.1
15:00 - 16:00	64.6	79.1	63.4		64.1	13.6
16:00 - 17:00	63.9	72.6	62.9		63.3	12.8
17:00 - 18:00	63.5	77.8	62.6		62.8	12.3
18:00 - 19:00	63.4	75.3	62.4		62.7	12.2
19:00 - 20:00	62.9	69.9	62.2		62.1	11.6
20:00 - 21:00	62.7	74.6	61.9		61.9	11.4
21:00 - 22:00	62.7	77.5	62.0		61.9	11.4
22:00 - 23:00	62.4	72.2	61.7	48.9 (29 ม.ค. 66 03:15 - 03:20)	61.6 ถึง 62.8	12.7 ถึง 13.9
23:00 - 00:00	62.2	68.6	61.6		61.4 ถึง 62.7	12.5 ถึง 13.8
00:00 - 01:00	62.2	67.5	61.6		61.4 ถึง 62.8	12.5 ถึง 13.9
01:00 - 02:00	62.4	69.1	61.8		61.2 ถึง 62.9	12.3 ถึง 14.0
02:00 - 03:00	61.8	64.6	61.2		61.2 ถึง 62.1	12.3 ถึง 13.2
03:00 - 04:00	62.1	72.1	61.5		61.1 ถึง 63.3	12.2 ถึง 14.4
04:00 - 05:00	62.4	75.0	61.7		61.2 ถึง 63.1	12.3 ถึง 14.2
05:00 - 06:00	62.6	77.3	61.7	50.5 (29 ม.ค. 66 06:00 - 07:00)	61.4 ถึง 63.8	12.5 ถึง 14.9
06:00 - 07:00	62.4	74.2	61.7		61.5	11.0
07:00 - 08:00	63.3	73.7	62.2		62.6	12.1
08:00 - 09:00	64.2	77.4	62.8		63.6	13.1
L _{eq} 24 hr.	63.1	-	-	-	-	-
L _{dn}	68.9	-	-	-	-	-
Min-Max	-	64.6-80.9	61.2-63.4	-	61.1 ถึง 64.1	11.0 ถึง 14.9
มาตรฐาน	70 ^{1/, 2/}	115 ^{1/, 2/}	-	-	-	10 ^{2/}

ตารางที่ 4.11 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568

ตำแหน่ง UTM ของสถานี : 670953E, 1517618N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter S/N 01120944 Class 1

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N34802645

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 26 กันยายน 2567 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert No. ACC24043

ผลการตรวจวัด บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก [dB(A)]						
เวลา	19-20 ก.ค. 68 ^๑					
	L_{eq}	L_{max}	L_{90}	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	เสียงรบกวน
11:00 - 12:00	59.6	72.6	58.1	50.5 (29 ม.ค. 66 06:00 - 07:00)	57.7	7.2
12:00 - 13:00	57.9	69.2	56.9		54.7	4.2
13:00 - 14:00	60.4	75.5	58.3		58.9	8.4
14:00 - 15:00	61.2	76.5	58.4		60.0	9.5
15:00 - 16:00	62.6	96.4	58.1		61.7	11.2
16:00 - 17:00	58.1	80.4	56.7		55.1	4.6
17:00 - 18:00	57.4	70.7	56.4		53.5	3.0
18:00 - 19:00	57.7	75.6	56.2		54.2	3.7
19:00 - 20:00	56.8	73.0	55.4		51.9	1.4
20:00 - 21:00	57.0	68.2	55.9		52.5	2.0
21:00 - 22:00	56.9	77.5	55.9		52.2	1.7
22:00 - 23:00	57.4	71.1	56.3	48.9 (29 ม.ค. 66 03:15 - 03:20)	54.8 ถึง 58.0	5.9 ถึง 9.1
23:00 - 00:00	57.5	75.5	55.8		54.5 ถึง 59.5	5.6 ถึง 10.6
00:00 - 01:00	56.9	69.2	55.8		54.6 ถึง 57.7	5.7 ถึง 8.8
01:00 - 02:00	56.2	64.2	55.5		54.0 ถึง 56.4	5.1 ถึง 7.5
02:00 - 03:00	56.5	66.4	55.7		54.4 ถึง 57.1	5.5 ถึง 8.2
03:00 - 04:00	56.5	71.4	55.6		53.8 ถึง 57.9	4.9 ถึง 9.0
04:00 - 05:00	55.9	71.4	54.8		48.9 ถึง 58.8	4.8 ถึง 9.9
05:00 - 06:00	56.8	82.8	55.8		53.4 ถึง 57.7	4.5 ถึง 8.8
06:00 - 07:00	57.0	76.0	55.8	50.5 (29 ม.ค. 66 06:00 - 07:00)	52.5	2.0
07:00 - 08:00	57.2	71.1	56.0		53.0	2.5
08:00 - 09:00	57.3	72.3	56.2		53.3	2.8
09:00 - 10:00	57.4	71.1	56.4		53.5	3.0
10:00 - 11:00	58.4	87.2	56.7		55.7	5.2
L_{eq} 24 hr.	58.1	-	-	-	-	-
L_{dn}	63.5	-	-	-	-	-
Min-Max	-	64.2-96.4	54.8-58.4	-	48.9 ถึง 61.7	1.4 ถึง 11.2
มาตรฐาน	70 ^{1/, 2/}	115 ^{1/, 2/}	-	-	-	10 ^{2/}

ตารางที่ 4.11 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568

ตำแหน่ง UTM ของสถานี : 670953E, 1517618N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter S/N 01120944 Class 1

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N34802645

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 26 กันยายน 2567 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert No. ACC24043

ผลการตรวจวัด บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก [dB(A)]						
เวลา	20-21 ก.ค. 68 ^๑					
	L _{eq}	L _{max}	L ₉₀	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	เสียงรบกวน
11:00 - 12:00	58.9	83.4	56.8	50.5 (29 ม.ค. 66 06:00 - 07:00)	56.6	6.1
12:00 - 13:00	58.2	69.2	57.0		55.3	4.8
13:00 - 14:00	58.4	72.0	57.1		55.7	5.2
14:00 - 15:00	58.8	82.4	57.4		56.4	5.9
15:00 - 16:00	59.5	75.5	58.7		57.5	7.0
16:00 - 17:00	59.5	73.3	58.4		57.5	7.0
17:00 - 18:00	62.7	80.0	58.4		61.9	11.4
18:00 - 19:00	59.8	79.6	58.3		58.0	7.5
19:00 - 20:00	58.2	65.8	57.4		55.3	4.8
20:00 - 21:00	58.8	72.6	58.0		56.4	5.9
21:00 - 22:00	58.3	67.9	57.6		55.5	5.0
22:00 - 23:00	58.4	76.2	57.5	48.9 (29 ม.ค. 66 03:15 - 03:20)	56.9 ถึง 59.4	8.0 ถึง 10.5
23:00 - 00:00	56.5	75.1	55.4		54.4 ถึง 56.9	5.5 ถึง 8.0
00:00 - 01:00	56.5	69.4	55.5		54.1 ถึง 56.9	5.2 ถึง 8.0
01:00 - 02:00	56.7	71.4	55.7		53.7 ถึง 57.0	4.8 ถึง 8.1
02:00 - 03:00	56.4	69.3	55.6		54.0 ถึง 56.8	5.1 ถึง 7.9
03:00 - 04:00	56.2	65.9	55.5		53.6 ถึง 58.3	4.7 ถึง 9.4
04:00 - 05:00	56.0	67.3	55.1		53.8 ถึง 56.9	4.9 ถึง 8.0
05:00 - 06:00	57.6	73.3	56.4		54.6 ถึง 58.1	5.7 ถึง 9.2
06:00 - 07:00	58.1	78.9	56.4	50.5 (29 ม.ค. 66 06:00 - 07:00)	55.1	4.6
07:00 - 08:00	58.3	75.7	56.9		55.5	5.0
08:00 - 09:00	59.3	78.6	57.7		57.2	6.7
09:00 - 10:00	60.9	82.6	58.6		59.6	9.1
10:00 - 11:00	60.8	77.4	58.9		59.4	8.9
L _{eq} 24 hr.	58.8	-	-	-	-	-
L _{dn}	63.9	-	-	-	-	-
Min-Max	-	65.8-83.4	55.1-58.9	-	53.6 ถึง 61.9	4.7 ถึง 11.4
มาตรฐาน	70 ^{1/, 2/}	115 ^{1/, 2/}	-	-	-	10 ^{2/}

ตารางที่ 4.11 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568

ตำแหน่ง UTM ของสถานี : 670953E, 1517618N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter S/N 01120944 Class 1

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N34802645

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 26 กันยายน 2567 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert No. ACC24043

ผลการตรวจวัด บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก [dB(A)]						
เวลา	21-22 ก.ค. 68 ^๑					
	L _{eq}	L _{max}	L ₉₀	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	เสียงรบกวน
11:00 - 12:00	64.7	87.9	60.1	50.5 (29 ม.ค. 66 06:00 - 07:00)	64.2	13.7
12:00 - 13:00	61.1	79.3	57.6		59.8	9.3
13:00 - 14:00	79.3	93.6	70.7		79.3	28.8
14:00 - 15:00	64.9	94.5	58.9		64.4	13.9
15:00 - 16:00	60.0	83.1	58.5		58.3	7.8
16:00 - 17:00	59.4	76.5	57.8		57.4	6.9
17:00 - 18:00	58.9	75.8	56.8		56.6	6.1
18:00 - 19:00	58.6	70.8	57.0		56.0	5.5
19:00 - 20:00	57.3	71.6	56.2		53.3	2.8
20:00 - 21:00	57.1	75.2	56.0		52.8	2.3
21:00 - 22:00	56.6	72.6	55.6		51.3	0.8
22:00 - 23:00	57.6	70.6	56.1	48.9 (29 ม.ค. 66 03:15 - 03:20)	55.0 ถึง 58.4	6.1 ถึง 9.5
23:00 - 00:00	56.3	71.6	55.1		54.4 ถึง 57.1	5.5 ถึง 8.2
00:00 - 01:00	55.9	67.2	55.0		53.4 ถึง 56.5	4.5 ถึง 7.6
01:00 - 02:00	55.5	70.9	54.6		52.7 ถึง 55.7	3.8 ถึง 6.8
02:00 - 03:00	55.2	67.3	54.4		51.9 ถึง 55.7	3.0 ถึง 6.8
03:00 - 04:00	55.4	65.7	54.5		51.8 ถึง 57.7	2.9 ถึง 8.8
04:00 - 05:00	55.1	71.1	53.9		52.1 ถึง 56.9	3.2 ถึง 8.0
05:00 - 06:00	57.5	79.0	55.3		53.6 ถึง 60.1	4.7 ถึง 11.2
06:00 - 07:00	57.5	74.6	55.2	50.5 (29 ม.ค. 66 06:00 - 07:00)	53.8	3.3
07:00 - 08:00	58.3	76.7	55.9		55.5	5.0
08:00 - 09:00	58.4	72.4	56.6		55.7	5.2
09:00 - 10:00	60.9	85.0	57.3		59.6	9.1
10:00 - 11:00	60.7	76.4	58.9		59.3	8.8
L _{eq} 24 hr.	66.4	-	-	-	-	-
L _{dn}	67.7	-	-	-	-	-
Min-Max	-	65.7-94.5	53.9-70.7	-	51.3 ถึง 79.3	0.8 ถึง 28.8
มาตรฐาน	70 ^{1/, 2/}	115 ^{1/, 2/}	-	-	-	10 ^{2/}

- หมายเหตุ** : @ = ตรวจวัดเพิ่มเติม เนื่องจากโครงการขอขยายระยะเวลาในการส่งรายงานฯ ซึ่งได้มีการแจ้งต่อหน่วยงานอนุญาตเรียบร้อยแล้ว (ภาคผนวกที่ 31)
- มาตรฐาน** : ^{1/} = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
^{2/} = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
- ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด** : ผลการตรวจวัดโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

ตารางที่ 4.12 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568
เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

พารามิเตอร์	วันที่ตรวจวัด	จุดตรวจวัด*		มาตรฐาน
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ [dB(A)]	บริเวณคอนโด ซิลวา แอท สุขุมวิท 61 (Sylva at Sukhumvit 61) [dB(A)]	
L _{eq} 24 hr.	ม.ค. 66	70.4-71.2	#	70 ^{1/}
	ก.พ. 66	65.0-69.1	64.3-67.6	
	มี.ค. 66	64.4-69.5	61.7-63.3	
	เม.ย. 66	62.0-70.4	59.3-60.3	
	พ.ค. 66	63.7-75.7	57.4-58.0	
	มิ.ย. 66	65.2-71.6	56.2-57.8	
	ก.ค. 66	58.7-67.7	55.3-56.5	
	ส.ค. 66	56.1-65.1	53.9-56.6	
	ก.ย. 66	62.6-63.2	55.1-57.1	
	ต.ค. 66	60.5-64.5	56.2-57.6	
	พ.ย. 66	59.8-62.0	55.5-62.6	
	ธ.ค. 66	58.8-61.3	55.3-57.8	
	ม.ค. 67	63.7-68.0	58.8-59.1	
	ก.พ. 67	63.6-69.2	57.3-62.0	
	มี.ค. 67	65.8-69.5	58.8-63.9	
	เม.ย. 67	59.1-66.6	58.1-59.3	
	พ.ค. 67	58.5-62.9	57.8-60.1	
	มิ.ย. 67	60.7-65.6	58.3-61.4	
	ก.ค. 67	58.4-67.9	55.3-60.5	
	ส.ค. 67	59.2-67.0	63.0-63.6	
	ก.ย. 67	60.7-66.7	63.0-65.9	
	ต.ค. 67	65.6-67.0	60.5-62.1	
พารามิเตอร์	วันที่ตรวจวัด	จุดตรวจวัด*		มาตรฐาน
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ [dB(A)]	บริเวณที่พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ บ้านเลขที่ 24/3 [dB(A)]	
L _{eq} 24 hr.	พ.ย. 67	68.2-75.5	59.0-60.8	70 ^{1/}

ตารางที่ 4.12 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568
เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา (ต่อ)

พารามิเตอร์	วันที่ตรวจวัด	จุดตรวจวัด*		มาตรฐาน
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ [dB(A)]	บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก [dB(A)]	
L _{eq} 24 hr.	ธ.ค. 67	66.3-69.5	61.5-62.2	70 ^{1/}
	ม.ค. 68	61.3-64.8	61.5-62.5	
	ก.พ. 68	59.3-64.7	60.8-62.2	
	มี.ค. 68	63.4-64.6	61.4-62.4	
	เม.ย. 68	60.1-62.9	58.9-59.6	
	พ.ค. 68	61.3-69.2	60.8-61.8	
	มิ.ย. 68	60.2-64.1	62.3-63.1	
	ก.ค. 68 ^๑	58.7-62.7	58.1-66.4	
พารามิเตอร์	วันที่ตรวจวัด	จุดตรวจวัด*		มาตรฐาน
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ [dB(A)]	บริเวณคอนโด ซิลวา แอท สุขุมวิท 61 (Sylva at Sukhumvit 61) [dB(A)]	
L _{max}	ม.ค. 66	90.4-92.7	#	115 ^{1/}
	ก.พ. 66	59.5-101.7	60.4-92.7	
	มี.ค. 66	60.2-103.5	59.2-93.1	
	เม.ย. 66	61.2-111.9	57.5-89.9	
	พ.ค. 66	63.6-125.2	59.9-92.7	
	มิ.ย. 66	58.9-112.6	57.0-90.1	
	ก.ค. 66	58.6-103.6	59.3-90.6	
	ส.ค. 66	60.3-98.3	58.6-85.2	
	ก.ย. 66	64.5-98.2	56.3-88.0	
	ต.ค. 66	62.3-100.3	59.6-81.2	
	พ.ย. 66	57.2-108.6	61.4-97.1	
	ธ.ค. 66	57.6-103.9	57.3-89.0	
	ม.ค. 67	58.2-113.6	57.4-90.6	
	ก.พ. 67	59.3-104.0	57.3-91.2	
	มี.ค. 67	59.5-106.0	59.5-95.6	
	เม.ย. 67	55.6-107.8	57.4-87.9	
	พ.ค. 67	60.3-108.6	59.8-91.3	
	มิ.ย. 67	60.8-106.2	56.9-91.7	
	ก.ค. 67	60.1-107.4	56.4-91.5	
	ส.ค. 67	57.4-105.9	65.0-95.9	
	ก.ย. 67	52.5-100.5	54.6-94.4	
	ต.ค. 67	63.2-108.3	61.6-98.2	
พารามิเตอร์	วันที่ตรวจวัด	จุดตรวจวัด*		มาตรฐาน
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ [dB(A)]	บริเวณที่พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ บ้านเลขที่ 24/3 [dB(A)]	
L _{max}	พ.ย. 67	61.5-110.8	63.2-87.6	115 ^{1/}



ตารางที่ 4.12 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568
เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา (ต่อ)

พารามิเตอร์	วันที่ตรวจวัด	จุดตรวจวัด*		มาตรฐาน
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ [dB(A)]	บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก [dB(A)]	
L _{max}	ธ.ค. 67	60.4-107.5	66.0-82.8	115 ^{1/}
	ม.ค. 68	59.0-99.4	65.4-93.1	
	ก.พ. 68	59.7-96.9	66.5-95.0	
	มี.ค. 68	58.1-101.4	66.4-86.2	
	เม.ย. 68	63.7-108.9	64.7-87.7	
	พ.ค. 68	66.1-107.3	64.8-97.9	
	มิ.ย. 68	56.2-103.2	64.6-90.4	
	ก.ค. 68 ^๑	64.2-96.9	64.2-96.4	
พารามิเตอร์	วันที่ตรวจวัด	จุดตรวจวัด*		มาตรฐาน
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ [dB(A)]	บริเวณคอนโด ซิลวา แอท สุขุมวิท 61 (Sylva at Sukhumvit 61) [dB(A)]	
L _{dn}	ม.ค. 66	72.8-73.6	#	-
	ก.พ. 66	66.2-69.8	65.8-68.1	
	มี.ค. 66	66.3-70.5	63.3-64.5	
	เม.ย. 66	64.1-71.1	61.4-67.2	
	พ.ค. 66	66.9-76.4	61.8-62.0	
	มิ.ย. 66	66.9-73.7	60.2-61.2	
	ก.ค. 66	62.4-72.9	59.8-60.2	
	ส.ค. 66	60.3-68.6	59.9-63.4	
	ก.ย. 66	67.1-68.6	59.6-60.2	
	ต.ค. 66	64.1-67.0	61.0-62.1	
	พ.ย. 66	61.3-65.6	59.0-67.1	
	ธ.ค. 66	60.3-64.6	60.1-61.1	
	ม.ค. 67	64.4-68.2	61.6-64.5	
	ก.พ. 67	64.5-70.2	60.9-63.7	
	มี.ค. 67	68.9-72.5	61.9-65.2	
	เม.ย. 67	61.9-67.0	60.9-61.7	
	พ.ค. 67	61.8-66.1	62.6-66.6	
	มิ.ย. 67	62.7-66.5	62.3-63.1	
	ก.ค. 67	61.3-68.4	59.3-62.4	
	ส.ค. 67	67.2-67.5	69.2-70.0	
	ก.ย. 67	62.9-69.3	65.2-67.2	
	ต.ค. 67	66.5-69.0	64.1-69.7	
พารามิเตอร์	วันที่ตรวจวัด	จุดตรวจวัด*		มาตรฐาน
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ [dB(A)]	บริเวณที่พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ บ้านเลขที่ 24/3 [dB(A)]	
L _{dn}	พ.ย. 67	69.1-75.9	61.8-63.0	-

ตารางที่ 4.12 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568
เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา (ต่อ)

พารามิเตอร์	วันที่ตรวจวัด	จุดตรวจวัด*		มาตรฐาน
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ [dB(A)]	บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก [dB(A)]	
L _{dn}	ธ.ค. 67	63.9-69.9	66.7-67.6	-
	ม.ค. 68	62.4-65.4	66.7-67.0	
	ก.พ. 68	61.1-65.3	66.4-66.6	
	มี.ค. 68	64.3-66.1	66.3-67.2	
	เม.ย. 68	64.3-65.8	63.9-64.8	
	พ.ค. 68	65.2-70.0	66.3-66.9	
	มิ.ย. 68	61.8-64.8	68.7-68.9	
	ก.ค. 68 ^๑	63.2-65.2	63.5-67.7	
พารามิเตอร์	วันที่ตรวจวัด	จุดตรวจวัด		มาตรฐาน
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ [dB(A)]	บริเวณคอนโด ซิลวา แอท สุขุมวิท 61 (Sylva at Sukhumvit 61) [dB(A)]	
L ₉₀	ม.ค. 66	62.7-72.3	#	-
	ก.พ. 66	49.1-71.1	50.1-69.6	
	มี.ค. 66	47.1-71.9	51.2-62.4	
	เม.ย. 66	49.9-72.1	51.2-60.9	
	พ.ค. 66	47.5-74.8	52.6-59.4	
	มิ.ย. 66	55.2-74.2	50.3-58.3	
	ก.ค. 66	51.3-77.0	50.4-57.1	
	ส.ค. 66	45.8-67.2	47.2-57.7	
	ก.ย. 66	59.0-65.3	50.6-59.3	
	ต.ค. 66	54.8-68.6	51.3-58.5	
	พ.ย. 66	44.6-65.7	46.5-65.1	
	ธ.ค. 66	47.0-66.2	48.5-58.6	
	ม.ค. 67	48.4-72.9	51.1-58.6	
	ก.พ. 67	47.8-68.9	51.1-58.8	
	มี.ค. 67	54.9-70.1	52.1-63.1	
	เม.ย. 67	43.3-69.4	50.9-60.6	
	พ.ค. 67	46.1-66.3	52.9-61.5	
	มิ.ย. 67	50.2-69.9	51.0-62.6	
	ก.ค. 67	49.4-65.1	50.4-61.0	
	ส.ค. 67	42.5-77.0	60.1-64.3	
	ก.ย. 67	47.8-68.4	46.7-70.8	
	ต.ค. 67	49.9-71.0	50.1-62.5	
พารามิเตอร์	วันที่ตรวจวัด	จุดตรวจวัด*		มาตรฐาน
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ [dB(A)]	บริเวณที่พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ บ้านเลขที่ 24/3 [dB(A)]	
L ₉₀	พ.ย. 67	55.1-77.5	48.7-61.7	-

ตารางที่ 4.12 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568
เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา (ต่อ)

พารามิเตอร์	วันที่ตรวจวัด	จุดตรวจวัด*		มาตรฐาน
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ [dB(A)]	บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก [dB(A)]	
L ₉₀	ธ.ค. 67	45.2-67.3	57.9-63.1	-
	ม.ค. 68	45.2-62.5	57.2-63.7	
	ก.พ. 68	45.4-65.5	57.0-62.9	
	มี.ค. 68	45.5-64.7	57.2-63.3	
	เม.ย. 68	53.8-64.0	53.2-62.3	
	พ.ค. 68	52.4-67.1	57.6-66.3	
	มิ.ย. 68	47.5-63.4	60.5-63.4	
	ก.ค. 68 ^๑	51.4-62.7	53.9-70.7	
พารามิเตอร์	วันที่ตรวจวัด	จุดตรวจวัด*		มาตรฐาน
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ [dB(A)]	บริเวณคอนโด ซิลวา แอท สุขุมวิท 61 (Sylva at Sukhumvit 61) [dB(A)] [dB(A)]	
เสียงรบกวน	ม.ค. 66	8.9-23.7	@	10 ^{2/}
	ก.พ. 66	0.0-22.3	0.0-23.7	
	มี.ค. 66	0.0-22.0	0.0-21.2	
	เม.ย. 66	0.0-23.6	0.0-15.3	
	พ.ค. 66	0.0-33.4	0.0-12.3	
	มิ.ย. 66	0.4-24.9	0.0-10.0	
	ก.ค. 66	0.0-28.2	0.0-11.6	
	ส.ค. 66	0.0-21.1	0.0-11.1	
	ก.ย. 66	1.6-14.5	0.0-11.2	
	ต.ค. 66	2.1-17.4	0.0-12.2	
	พ.ย. 66	0.0-16.1	0.0-18.4	
	ธ.ค. 66	0.1-15.7	0.0-11.7	
	ม.ค. 67	1.0-21.5	0.0-14.5	
	ก.พ. 67	0.0-22.6	0.0-16.7	
	มี.ค. 67	0.0-20.6	0.0-20.5	
	เม.ย. 67	-25.1 ถึง 17.9	-6.0 ถึง 13.8	
	พ.ค. 67	-25.1 ถึง 15.6	-6.9 ถึง 20.1	
	มิ.ย. 67	-25.1 ถึง 17.3	-7.2 ถึง 17.7	
	ก.ค. 67	-25.1 ถึง 22.9	-8.7 ถึง 17.6	
	ส.ค. 67	-15.0 ถึง 28.4	9.6 ถึง 19.5	
	ก.ย. 67	-15.0 ถึง 19.9	-15.7 ถึง 25.2	
	ต.ค. 67	-15.0 ถึง 21.6	-5.8 ถึง 29.7	
พารามิเตอร์	วันที่ตรวจวัด	จุดตรวจวัด*		มาตรฐาน
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ [dB(A)]	บริเวณที่พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ บ้านเลขที่ 24/3 [dB(A)]	
เสียงรบกวน	พ.ย. 67	-13.6 ถึง 28.0	-9.6 ถึง 14.0	10 ^{2/}

ตารางที่ 4.12 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568
เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา (ต่อ)

พารามิเตอร์	วันที่ตรวจวัด	จุดตรวจวัด*		มาตรฐาน
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ [dB(A)]	บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก [dB(A)]	
เสียงรบกวน	ธ.ค. 67	-15.0 ถึง 22.9	6.4 ถึง 14.3	10 ^{2/}
	ม.ค. 68	-15.0 ถึง 18.1	5.5 ถึง 14.9	
	ก.พ. 68	-15.0 ถึง 16.6	6.0 ถึง 14.1	
	มี.ค. 68	-15.0 ถึง 17.4	7.0 ถึง 14.6	
	เม.ย. 68	-5.6 ถึง 17.3	1.1 ถึง 13.6	
	พ.ค. 68	-8.8 ถึง 23.7	6.2 ถึง 17.7	
	มิ.ย. 68	-15.0 ถึง 16.0	9.2 ถึง 14.9	
	ก.ค. 68 [@]	-10.6 ถึง 17.0	0.8 ถึง 28.8	

หมายเหตุ : # = ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากงานเสาเข็มฐานรากเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม ถึง 16 สิงหาคม 2566

โดยในช่วงที่มีงานเสาเข็มฐานรากทำการตรวจวัดทุกวัน



* = ตั้งแต่ปี 2566 เดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2567 โครงการทำหนังสือขอเปลี่ยนจุดตรวจวัดพื้นที่อ่อนไหวจากบริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก เป็นบริเวณที่พักอาศัยที่ติดกับด้านหลังของโครงการ แทน ดังภาคผนวกที่ 10

@ = ตรวจวัดเพิ่มเติม เนื่องจากโครงการขอขยายระยะเวลาในการส่งรายงานฯ ซึ่งได้มีการแจ้งต่อหน่วยงานอนุญาตเรียบร้อยแล้ว (ภาคผนวกที่ 31)


มาตรฐาน : ^{1/} = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

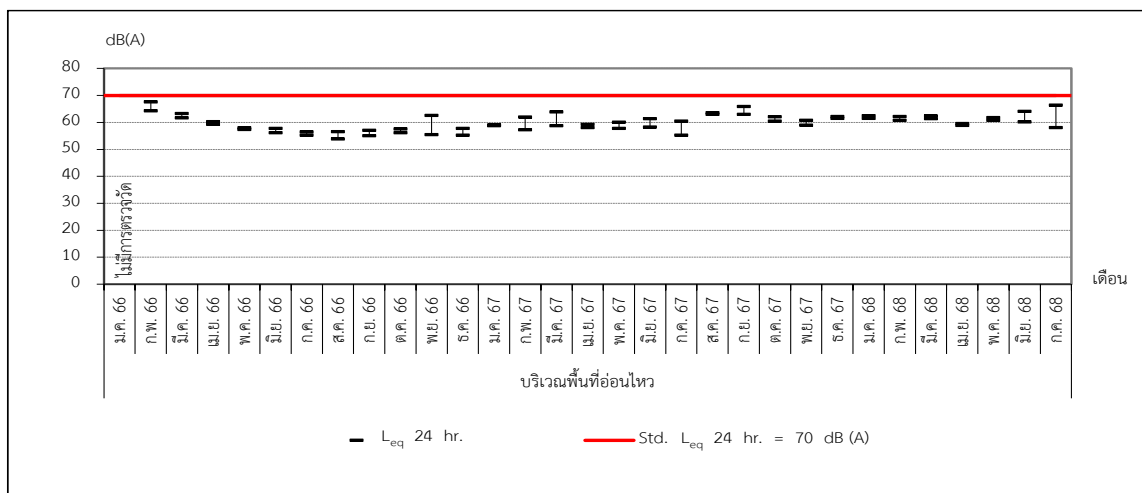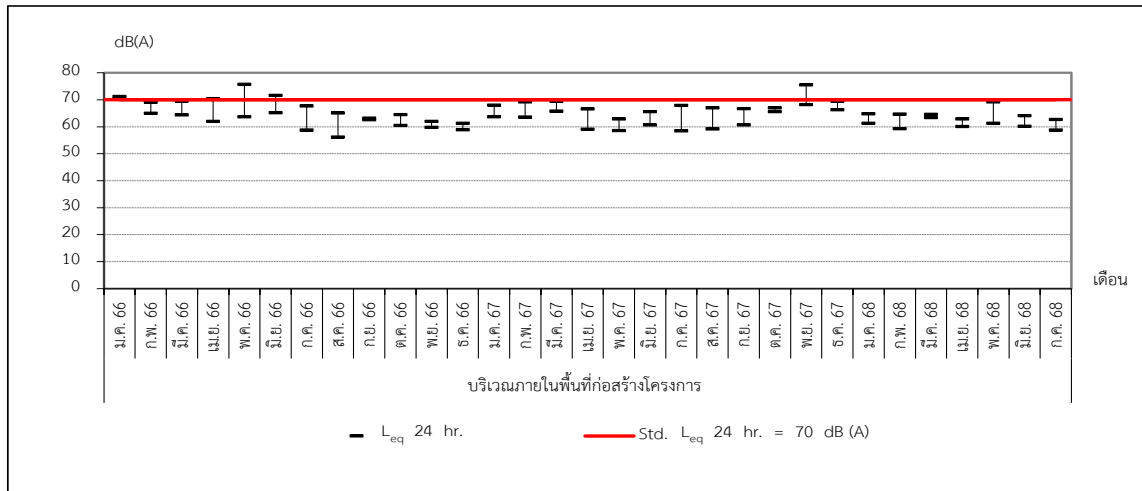ภาพที่ 4.11 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (L_{eq} 24 hr.)

กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

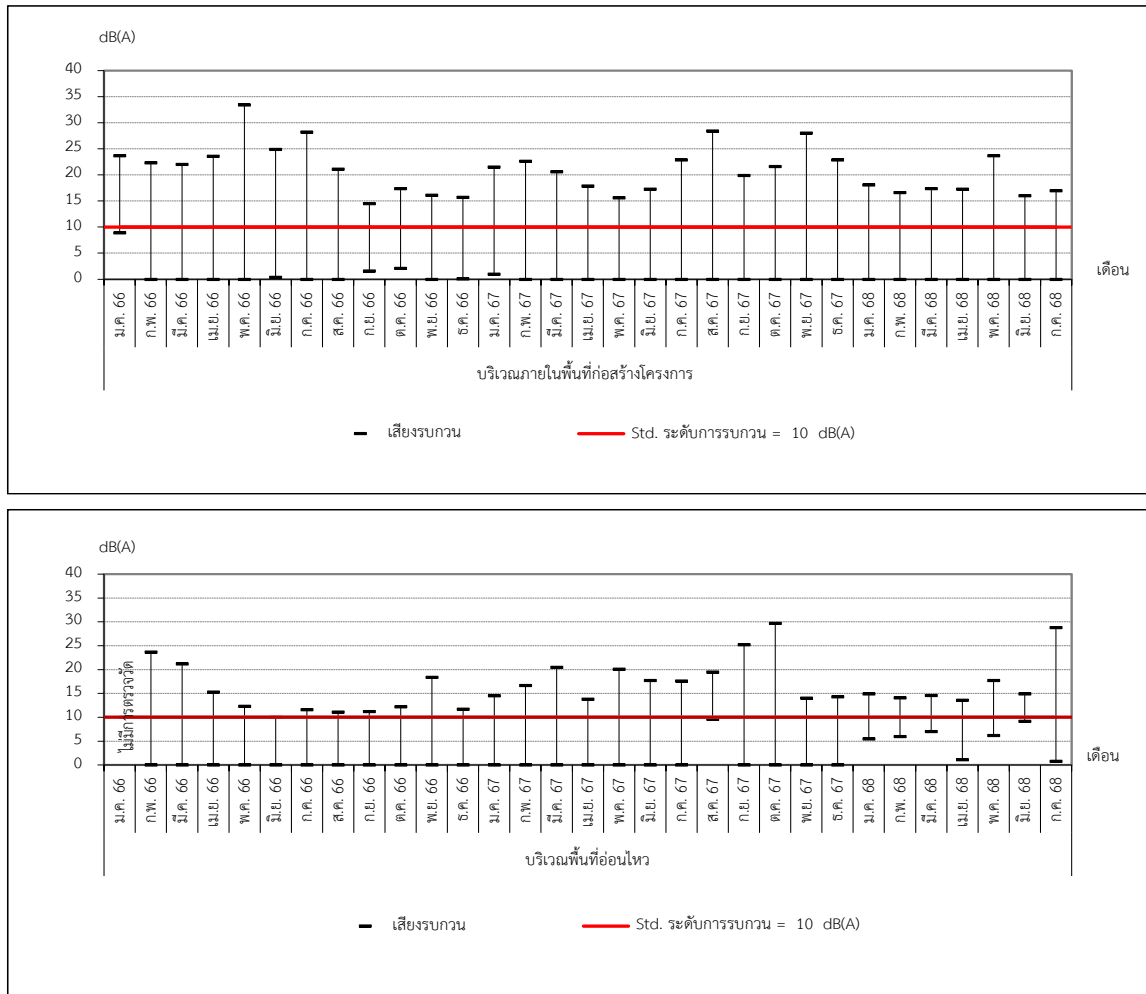

ภาพที่ 4.12 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

4.3.3 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน

จากผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน ของโครงการ คัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) บริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม พ.ศ.2568 จำนวน 2 สถานี คือ บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โดยทำการตรวจวัดทุกวันช่วงการทำเสาเข็มฐานราก หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง (3 วันต่อเนื่อง) และพื้นที่อ่อนไหวใกล้เคียง ตรวจวัดบริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก โดยทำการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง (3 วันต่อเนื่อง) จากผลการตรวจวัด พบว่า

- ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hr) พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปกำหนด
- ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) พบว่า ทั้ง 2 สถานีมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปกำหนด
- ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน พบว่า บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และบริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก มีเสียงรบกวนเกิดขึ้นในบางวันและบางช่วงเวลา ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวนกำหนด

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา พบว่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hr), ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) และระดับเสียงรบกวน บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการมีค่าลดลง และบริเวณพื้นที่อ่อนไหวใกล้เคียงมีค่าสูงขึ้นจากครั้งที่ผ่านมาเล็กน้อย


อย่างไรก็ตามโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดทุกประการ เช่น

1. จัดทำรั้วสูง 6 เมตร เพื่อกันขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนรอบพื้นที่โครงการ
2. ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ และควบคุมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังและเสียงรบกวนน้อยที่สุด
3. แจ้งให้ผู้รับเหมาควบคุมกิจกรรมการก่อสร้างต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังอย่างเคร่งครัด เช่น กำชับผู้รับเหมาให้ดำเนินการขนส่งให้ถูกต้องตามหลักการขนย้ายและควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิดเสียงดัง
4. กำชับผู้รับเหมาไม่ทำกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน และห้ามมีกิจกรรมการก่อสร้างเกินช่วงเวลาตามมาตรการกำหนด (08:00-18:00 น.) หรือหากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่อง และเกินจากช่วงเวลาที่กำหนด (เป็นครั้งคราว) ไม่เกินเวลา 20:00 น.

4.4 การตรวจวัดความสั่นสะเทือน

การตรวจวัดความสั่นสะเทือน ของโครงการ คัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) บริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม พ.ศ.2568 จำนวน 2 สถานี คือ บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โดยทำการตรวจวัดทุกวันช่วงการทำเสาเข็มฐานราก หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง (3 วันต่อเนื่อง) และพื้นที่อ่อนไหวใกล้เคียง ตรวจวัดบริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก โดยทำการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง (3 วันต่อเนื่อง) สำหรับแผนที่แสดงจุดตรวจวัดความสั่นสะเทือน แสดงดังภาพที่ 4.13 และรูปภาพแสดงการตรวจวัดความสั่นสะเทือน แสดงดังรูปที่ 4.5-4.6

แผนที่แสดงจุดตรวจวัดความสั่นสะเทือน

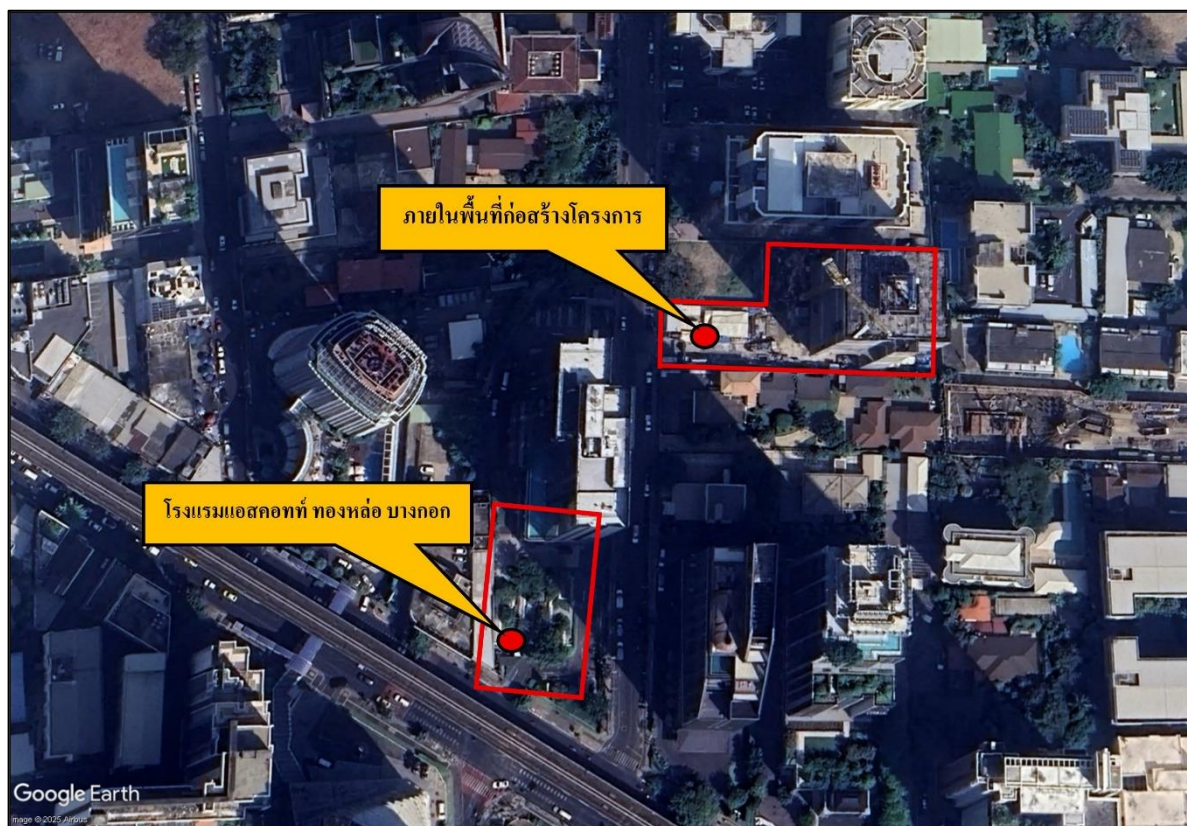

ภาพที่ 4.13 แผนที่แสดงจุดตรวจวัดความสั่นสะเทือน

รูปแสดงการตรวจวัดความสั่นสะเทือน



รูปที่ 4.5 การตรวจวัดความสั่นสะเทือน บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ



รูปที่ 4.6 การตรวจวัดความสั่นสะเทือน บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก

4.4.1 วิธีการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

การตรวจวัดความสั่นสะเทือน จะดำเนินการตามวิธีมาตรฐาน DIN รายละเอียดดังตาราง ที่ 4.13

ตารางที่ 4.13 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

ลำดับที่	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	รายละเอียดวิธีการวิเคราะห์
1	ความสั่นสะเทือน (Vibration)	Instantel Vibration Monitor Equipment Micromate V 2.61	เก็บตัวอย่างโดยเครื่องมือตรวจวัดความสั่นสะเทือน Vibration Meter ซึ่งเครื่องมือจะทำการตรวจวัดค่าความ สั่นสะเทือนในหน่วยความถี่ (Hz) และ หน่วยความเร็ว (มิลลิเมตรต่อวินาที) โดยวัดในแนว 3 แกน คือ Tran, Vert และ Long โดยใช้หัววัด (Sensor) วางที่บริเวณพื้นที่ ต้องการตรวจวัดหาค่าความสั่นสะเทือน

4.4.2 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ของโครงการ คัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) บริษัท
เอดีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม พ.ศ.2568 จำนวน 2 สถานี คือ บริเวณภายในพื้นที่
ก่อสร้างโครงการ โดยทำการตรวจวัดทุกวันช่วงการทำเสาเข็มฐานราก หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง
(3 วันต่อเนื่อง) และพื้นที่อ่อนไหวใกล้เคียง ตรวจวัดบริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก โดยทำการ
ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง (3 วันต่อเนื่อง) แสดงดังตารางที่ 4.14

ตารางที่ 4.14 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568

โครงการ คัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลตัง 1992 จำกัด

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 671025E, 1517707N รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Instantel Vibration Monitor Equipment Micromate S/N UM10610

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ									
วันที่ตรวจวัด	Transverse		มาตรฐาน (mm/s)	Vertical		มาตรฐาน (mm/s)	Longitudinal		มาตรฐาน (mm/s)
	Frequency	Velocity		Frequency	Velocity		Frequency	Velocity	
	(Hz)	(mm/s)		(Hz)	(mm/s)		(Hz)	(mm/s)	
9-10 ม.ค. 68	N/A-18.20	< 0.80-0.91	7.05	N/A-16.80	< 0.80-1.26	5.08	N/A-16.30	< 0.80-1.17	6.58
10-11 ม.ค. 68	N/A	< 0.80	5.00	N/A-23.00	< 0.80-2.01	8.25	N/A	< 0.80	5.00
11-12 ม.ค. 68	N/A	< 0.80	5.00	N/A-33.00	< 0.80-1.42	10.75	N/A	< 0.80	5.00
15-16 ก.พ. 68	N/A-7.60	< 0.80-9.55	5.00	N/A-10.90	< 0.80-6.17	5.08	N/A-3.30	< 0.80-10.21	5.00
16-17 ก.พ. 68	N/A-6.20	< 0.80-2.46	5.00	N/A-3.20	< 0.80-0.86	5.00	N/A-3.50	< 0.80-1.14	5.00
17-18 ก.พ. 68	N/A-6.30	< 0.80-1.63	5.00	N/A-10.20	< 0.80-1.11	5.05	N/A-3.70	< 0.80-0.87	5.00
13-14 มี.ค. 68	N/A-26.00	< 0.80-3.98	5.00	N/A-12.00	< 0.80-6.12	5.45	N/A-20.00	< 0.80-2.96	5.00
14-15 มี.ค. 68	N/A-17.10	< 0.80-12.59	5.00	N/A-27.00	< 0.80-9.49	9.25	N/A-12.20	< 0.80-7.00	5.55
15-16 มี.ค. 68	N/A-23.00	< 0.80-3.31	5.83	N/A-19.00	< 0.80-2.88	7.25	N/A-27.00	< 0.80-2.10	9.25
5-6 เม.ย. 68	N/A	< 0.80	5.00	N/A-1.90	< 0.80-0.84	5.00	N/A-26.00	< 0.80-1.51	9.00
6-7 เม.ย. 68	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00
7-8 เม.ย. 68	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00
17-18 พ.ค. 68	N/A	< 0.80	5.00	N/A-8.10	< 0.80-1.10	5.00	N/A	< 0.80	5.00
18-19 พ.ค. 68	N/A	< 0.80	5.00	N/A-6.60	< 0.80-0.98	5.00	N/A	< 0.80	5.00
19-20 พ.ค. 68	N/A	< 0.80	5.00	N/A-24.00	< 0.80-1.26	8.50	N/A	< 0.80	5.00



ตารางที่ 4.14 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการ คัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลตัง 1992 จำกัด

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 671025E, 1517707N รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Instantel Vibration Monitor Equipment Micromate S/N UM10610

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (ต่อ)									
วันที่ตรวจวัด	Transverse		มาตรฐาน (mm/s)	Vertical		มาตรฐาน (mm/s)	Longitudinal		มาตรฐาน (mm/s)
	Frequency	Velocity		Frequency	Velocity		Frequency	Velocity	
	(Hz)	(mm/s)		(Hz)	(mm/s)		(Hz)	(mm/s)	
21-22 มิ.ย. 68	N/A-9.40	< 0.80-0.94	5.00	N/A-17.90	< 0.80-1.15	6.98	N/A-9.80	< 0.80-0.99	5.00
22-23 มิ.ย. 68	N/A-9.70	< 0.80-0.80	5.00	N/A-17.10	< 0.80-1.94	6.15	N/A-11.70	< 0.80-1.01	5.43
23-24 มิ.ย. 68	N/A-9.30	< 0.80-0.90	5.00	N/A-14.40	< 0.80-1.01	5.00	N/A	< 0.80	5.00
19-20 ก.ค. 68 ^๑	N/A-14.20	< 0.80-0.99	6.05	N/A-7.90	< 0.80-1.16	5.00	N/A	< 0.80	5.00
20-21 ก.ค. 68 ^๑	N/A	< 0.80	5.00	N/A-10.70	< 0.80-0.95	5.18	N/A	< 0.80	5.00
21-22 ก.ค. 68 ^๑	N/A	< 0.80	5.00	N/A-7.20	< 0.80-1.23	5.00	N/A	< 0.80	5.00



ตารางที่ 4.14 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการ คัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 670953E, 1517618N รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Instantel Vibration Monitor Equipment Micromate S/N UM6973

บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก									
วันที่ตรวจวัด	Transverse		มาตรฐาน (mm/s)	Vertical		มาตรฐาน (mm/s)	Longitudinal		มาตรฐาน (mm/s)
	Frequency	Velocity		Frequency	Velocity		Frequency	Velocity	
	(Hz)	(mm/s)		(Hz)	(mm/s)		(Hz)	(mm/s)	
9-10 ม.ค. 68	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00
10-11 ม.ค. 68	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00
11-12 ม.ค. 68	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00
15-16 ก.พ. 68	N/A-9.30	< 0.80-1.88	5.00	N/A-6.30	< 0.80-3.67	5.00	N/A-7.60	< 0.80-0.80	5.00
16-17 ก.พ. 68	N/A-6.10	< 0.80-0.80	5.00	N/A-6.00	< 0.80-1.25	5.00	N/A	< 0.80	5.00
17-18 ก.พ. 68	N/A	< 0.80	5.00	N/A-6.20	< 0.80-1.14	5.00	N/A	< 0.80	5.00
13-14 มี.ค. 68	N/A-3.50	< 0.80-1.54	5.00	N/A-1.60	< 0.80-1.43	5.00	N/A-1.30	< 0.80-0.83	5.00
14-15 มี.ค. 68	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00
15-16 มี.ค. 68	N/A-2.70	< 0.80-1.13	5.00	N/A	< 0.80	5.00	N/A-4.50	< 0.80-1.60	5.00
5-6 เม.ย. 68	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00
6-7 เม.ย. 68	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00
7-8 เม.ย. 68	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00

ตารางที่ 4.14 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 (ต่อ)

โครงการ คัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 670953E, 1517618N รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Instantel Vibration Monitor Equipment Micromate S/N UM6973

บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก									
วันที่ตรวจวัด	Transverse		มาตรฐาน (mm/s)	Vertical		มาตรฐาน (mm/s)	Longitudinal		มาตรฐาน (mm/s)
	Frequency	Velocity		Frequency	Velocity		Frequency	Velocity	
	(Hz)	(mm/s)		(Hz)	(mm/s)		(Hz)	(mm/s)	
17-18 พ.ค. 68	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00
18-19 พ.ค. 68	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00
19-20 พ.ค. 68	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00
21-22 มิ.ย. 68	N/A	< 0.80	5.00	N/A-1.30	< 0.80-0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00
22-23 มิ.ย. 68	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00
23-24 มิ.ย. 68	N/A	< 0.80	5.00	N/A-4.40	< 0.80-0.85	5.00	N/A	< 0.80	5.00
19-20 ก.ค. 68 ^๑	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00
20-21 ก.ค. 68 ^๑	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00
21-22 ก.ค. 68 ^๑	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00

หมายเหตุ	:	@ = ตรวจวัดเพิ่มเติม เนื่องจากโครงการขยายระยะเวลาในการส่งรายงานฯ ซึ่งได้มีการแจ้งต่อหน่วยงานอนุญาตเรียบร้อยแล้ว (ภาคผนวกที่ 31)	
	:	N/A	= Not Applicable
	:	Velocity	= ความเร็วอนุภาคสูงสุดมีหน่วยเป็น มิลลิเมตรต่อวินาที (ความสั่นสะเทือน)
	:	Frequency (f)	= ความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุด มีหน่วยเป็นเฮิรตซ์
	:	Tran	= แกน Y
	:	Vert	= แกน Z
	:	Long	= แกน X
มาตรฐาน	:	ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (มาตรฐานความสั่นสะเทือนอ้างอิงอาคารประเภทที่ 2 จุดตรวจวัด 2.1 ฐานรากหรือชั้นล่างของอาคาร กำหนดมาตรฐานตามความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุด มีหน่วยเป็นเฮิรตซ์)	
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	:	นายเสกสรรค์ ปลั่งมวงษ์, นายอพิวัตร คลังเพชร และนายคมกฤษ วรรณสอน	
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด	:	ผลการตรวจวัดโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด	
ชื่อผู้วิเคราะห์/ควบคุม	:	นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวัฒน์	
เบอร์โทรศัพท์	:	0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2	



ตารางที่ 4.15 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

จุดตรวจวัด*	วันที่ตรวจวัด	Tran		มาตรฐาน (mm/s)	Vert		มาตรฐาน (mm/s)	Long		มาตรฐาน (mm/s)
		Frequency	Velocity		Frequency	Velocity		Frequency	Velocity	
		(Hz)	(mm/s)		(Hz)	(mm/s)		(Hz)	(mm/s)	
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ม.ค. 66	N/A-3.40	< 0.80-1.10	5.00	N/A-18.30	< 0.80-1.99	5.00	N/A	< 0.80	5.00
	ก.พ. 66	N/A-13.70	< 0.80-1.63	5.38	N/A-14.80	< 0.80-2.68	5.00	N/A-14.80	< 0.80-1.99	6.20
	มี.ค. 66	N/A-15.10	< 0.80-1.45	5.45	N/A-13.80	< 0.80-3.49	5.38	N/A-18.30	< 0.80-1.35	7.08
	เม.ย. 66	N/A-12.20	< 0.80-1.44	5.50	N/A-13.00	< 0.80-4.05	5.00	N/A-14.40	< 0.80-1.40	6.10
	พ.ค. 66	N/A-12.20	< 0.80-2.48	5.00	N/A-16.30	< 0.80-3.82	5.55	N/A-11.30	< 0.80-2.84	5.33
	มิ.ย. 66	N/A-28.00	< 0.80-2.00	9.50	N/A-24.00	< 0.80-2.28	6.20	N/A-39.00	< 0.80-1.66	12.25
	ก.ค. 66	N/A-7.30	< 0.80-1.03	5.00	N/A-9.70	< 0.80-1.51	5.00	N/A-5.30	< 0.80-1.39	5.00
	ส.ค. 66	N/A-3.20	< 0.80-0.88	5.00	N/A-4.50	< 0.80-1.06	5.00	N/A-3.30	< 0.80-0.85	5.00
	ก.ย. 66	N/A	< 0.80	5.00	N/A-4.50	< 0.80-1.15	5.00	N/A	< 0.80	5.00
	ต.ค. 66	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00
	พ.ย. 66	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00
	ธ.ค. 66	N/A-5.40	< 0.80-0.84	5.00	N/A-7.50	< 0.80-1.84	5.00	N/A	< 0.80	5.00
	ม.ค. 67	N/A	< 0.80	5.00	N/A-13.00	< 0.80-1.41	5.00	N/A-1.60	< 0.80-1.20	5.00
	ก.พ. 67	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00
	มี.ค. 67	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00
	เม.ย. 67	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00
	พ.ค. 67	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00
	มิ.ย. 67	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00

ตารางที่ 4.15 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา (ต่อ)

จุดตรวจวัด*	วันที่ตรวจวัด	Tran		มาตรฐาน (mm/s)	Vert		มาตรฐาน (mm/s)	Long		มาตรฐาน (mm/s)
		Frequency	Velocity		Frequency	Velocity		Frequency	Velocity	
		(Hz)	(mm/s)		(Hz)	(mm/s)		(Hz)	(mm/s)	
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (ต่อ)	ก.ค. 67	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00
	ส.ค. 67	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00
	ก.ย. 67	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00
	ต.ค. 67	N/A-6.30	< 0.80-1.06	5.00	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00
	พ.ย. 67	N/A-146.00	< 0.80-1.70	20.00	N/A-128.00	< 0.80-2.81	20.00	N/A-16.50	< 0.80-2.12	5.78
	ธ.ค. 67	N/A	< 0.80	5.00	N/A-4.70	< 0.80-1.58	5.00	N/A	< 0.80	5.00
	ม.ค. 68	N/A-18.20	< 0.80-0.91	7.05	N/A-33.00	< 0.80-2.01	10.75	N/A-16.30	< 0.80-1.17	6.58
	ก.พ. 68	N/A-7.60	< 0.80-9.55	5.00	N/A-10.90	< 0.80-6.17	5.08	N/A-3.70	< 0.80-10.21	5.00
	มี.ค. 68	N/A-26.00	< 0.80-12.59	5.83	N/A-27.00	< 0.80-9.49	9.25	N/A-27.00	< 0.80-7.00	9.25
	เม.ย. 68	N/A	< 0.80	5.00	N/A-19.00	< 0.80-0.84	5.00	N/A-26.00	< 0.80-1.51	9.00
	พ.ค. 68	N/A	< 0.80	5.00	N/A-24.00	< 0.80-1.26	8.50	N/A	< 0.80	5.00
	มิ.ย. 68	N/A-9.70	< 0.80-0.94	5.00	N/A-17.90	< 0.80-1.94	6.98	N/A-11.70	< 0.80-1.01	5.43
	ก.ค. 68 ^๑	N/A-14.20	< 0.80-0.99	6.05	N/A-10.70	< 0.80-1.23	5.18	N/A	< 0.80	5.00

ตารางที่ 4.15 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา (ต่อ)

จุดตรวจวัด*	วันที่ตรวจวัด	Tran		มาตรฐาน (mm/s)	Vert		มาตรฐาน (mm/s)	Long		มาตรฐาน (mm/s)
		Frequency	Velocity		Frequency	Velocity		Frequency	Velocity	
		(Hz)	(mm/s)		(Hz)	(mm/s)		(Hz)	(mm/s)	
บริเวณคอนโด ซิลวา แอท สุขุมวิท 61 (Sylva at Sukhumvit 61)	ม.ค. 66	#	#	#	#	#	#	#	#	#
	ก.พ. 66	N/A-12.20	< 0.80-1.31	5.55	N/A-8.50	< 0.80-2.48	5.00	N/A-8.40	< 0.80-0.73	5.00
	มี.ค. 66	N/A	< 0.80	5.00	N/A-6.50	< 0.80-1.28	5.00	N/A-6.80	< 0.80-0.88	5.00
	เม.ย. 66	N/A-10.90	< 0.80-1.06	5.00	N/A-11.30	< 0.80-1.81	5.00	N/A-9.30	< 0.80-1.42	5.00
	พ.ค. 66	N/A-7.30	< 0.80-1.03	5.00	N/A-6.30	< 0.80-1.14	5.00	N/A-7.80	< 0.80-1.10	5.00
	มิ.ย. 66	N/A-5.70	< 0.80-0.90	5.00	N/A-11.50	< 0.80-0.90	5.38	N/A-14.40	< 0.80-1.03	6.10
	ก.ค. 66	N/A-2.80	< 0.80-0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00
	ส.ค. 66	N/A-1.60	< 0.80-0.97	5.00	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00
	ก.ย. 66	N/A-6.00	< 0.80-1.16	5.00	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00
	ต.ค. 66	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00
	พ.ย. 66	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00
	ธ.ค. 66	N/A-4.70	< 0.80-1.00	5.00	N/A-4.20	< 0.80-1.41	5.00	N/A	< 0.80	5.00
	ม.ค. 67	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00
	ก.พ. 67	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00
	มี.ค. 67	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00
	เม.ย. 67	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00
	พ.ค. 67	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00
	มิ.ย. 67	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00

ตารางที่ 4.15 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา (ต่อ)


จุดตรวจวัด*	วันที่ตรวจวัด	Tran		มาตรฐาน (mm/s)	Vert		มาตรฐาน (mm/s)	Long		มาตรฐาน (mm/s)
		Frequency	Velocity		Frequency	Velocity		Frequency	Velocity	
		(Hz)	(mm/s)		(Hz)	(mm/s)		(Hz)	(mm/s)	
บริเวณคอนโด ซิลวา แอท สุขุมวิท 61 (Sylva at Sukhumvit 61)	ก.ค. 67	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00
	ส.ค. 67	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00
	ก.ย. 67	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00
	ต.ค. 67	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00
จุดตรวจวัด*	วันที่ตรวจวัด	Tran		มาตรฐาน (mm/s)	Vert		มาตรฐาน (mm/s)	Long		มาตรฐาน (mm/s)
		Frequency	Velocity		Frequency	Velocity		Frequency	Velocity	
		(Hz)	(mm/s)		(Hz)	(mm/s)		(Hz)	(mm/s)	
บริเวณที่พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ บ้านเลขที่ 24/3	พ.ย. 67	N/A	< 0.80	5.00	N/A-9.60	< 0.80-1.24	5.00	N/A	< 0.80	5.00
จุดตรวจวัด*	วันที่ตรวจวัด	Tran		มาตรฐาน (mm/s)	Vert		มาตรฐาน (mm/s)	Long		มาตรฐาน (mm/s)
		Frequency	Velocity		Frequency	Velocity		Frequency	Velocity	
		(Hz)	(mm/s)		(Hz)	(mm/s)		(Hz)	(mm/s)	
บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก	ธ.ค. 67	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00

ตารางที่ 4.15 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา (ต่อ)

จุดตรวจวัด*	วันที่ตรวจวัด	Tran		มาตรฐาน (mm/s)	Vert		มาตรฐาน (mm/s)	Long		มาตรฐาน (mm/s)
		Frequency	Velocity		Frequency	Velocity		Frequency	Velocity	
		(Hz)	(mm/s)		(Hz)	(mm/s)		(Hz)	(mm/s)	
บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก	ม.ค. 68	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00
	ก.พ. 68	N/A-9.30	< 0.80-1.88	5.00	N/A-6.30	< 0.80-3.67	5.00	N/A-7.60	< 0.80-0.80	5.00
	มี.ค. 68	N/A-3.50	< 0.80-1.54	5.00	N/A-1.60	< 0.80-1.43	5.00	N/A-4.50	< 0.80-1.60	5.00
	เม.ย. 68	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00
	พ.ค. 68	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00
	มิ.ย. 68	N/A	< 0.80	5.00	N/A-4.40	< 0.80-0.85	5.00	N/A	< 0.80	5.00
	ก.ค. 68 [®]	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00	N/A	< 0.80	5.00

หมายเหตุ	:	# = ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากงานเสาเข็มฐานรากเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม ถึง 16 สิงหาคม 2566 โดยในช่วงที่มิงงานเสาเข็มฐานรากทำการตรวจวัดทุกวัน
	:	* = ตั้งแต่ปี 2566 โครงการทำหนังสือขอเปลี่ยนจุดตรวจวัดพื้นที่อ่อนไหวจากบริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก เป็นบริเวณที่พักอาศัยที่ติดกับด้านหลังของโครงการ แทน ดังภาคผนวกที่ 10
	:	@ = ตรวจวัดเพิ่มเติม เนื่องจากโครงการขอขยายระยะเวลาในการส่งรายงานฯ ซึ่งได้มีการแจ้งต่อหน่วยงานอนุญาตเรียบร้อยแล้ว (ภาคผนวกที่ 31)
	:	N/A = Not Applicable
	:	Velocity = ความเร็วอนุภาคสูงสุดมีหน่วยเป็น มิลลิเมตรต่อวินาที (ความสั่นสะเทือน)
	:	Frequency (f) = ความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุด มีหน่วยเป็นเฮิรตซ์
	:	Tran = แกน Y
	:	Vert = แกน Z
มาตรฐาน	:	Long = แกน X
	:	ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (มาตรฐานความสั่นสะเทือนอ้างอิงอาคารประเภทที่ 2 จุดตรวจวัด 2.1 ฐานรากหรือชั้นล่างของอาคาร กำหนดมาตรฐานตามความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุด มีหน่วยเป็นเฮิรตซ์)

กราฟแสดงผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

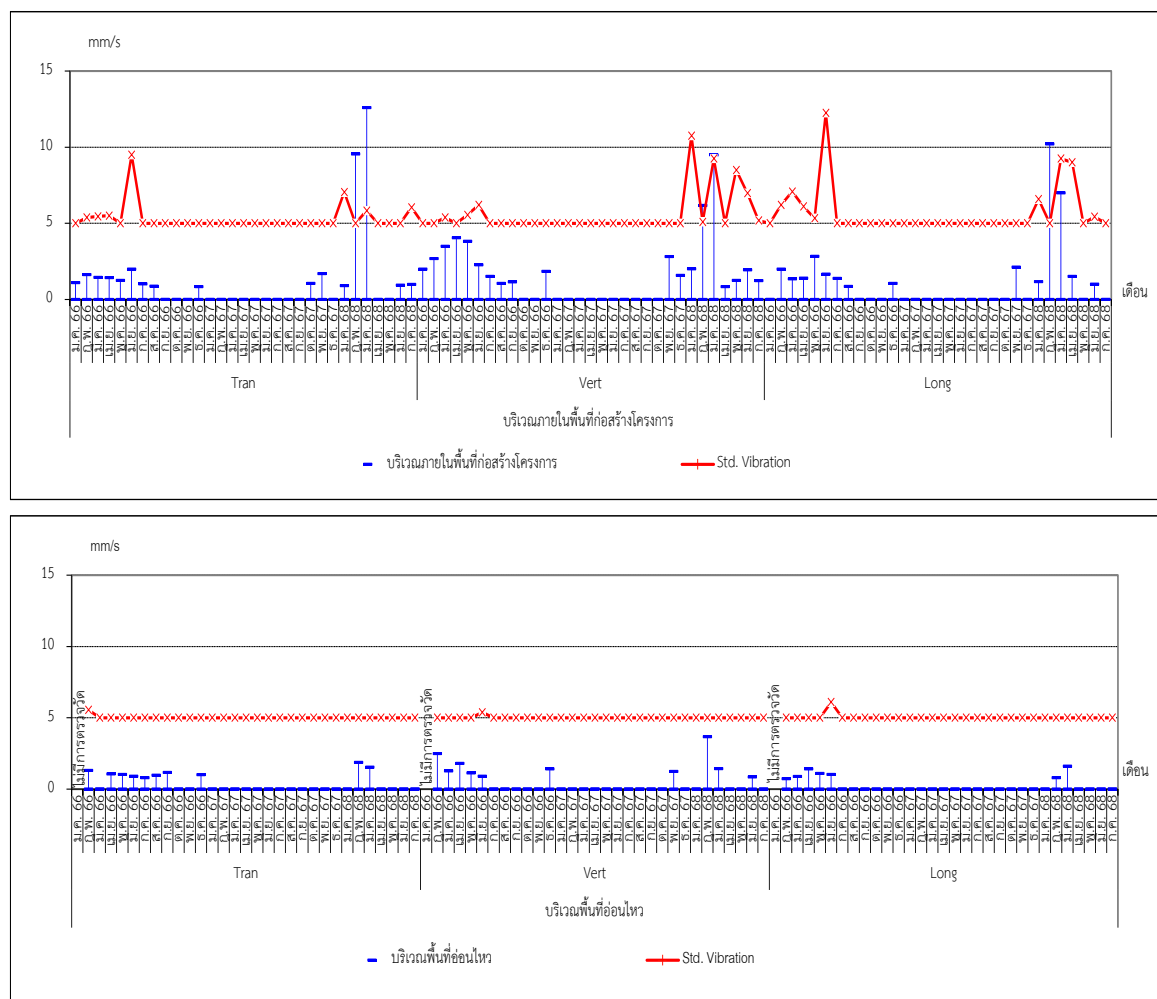

ภาพที่ 4.14 กราฟแสดงผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

4.4.3 สรุปผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

จากผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ของโครงการ คัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) บริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม พ.ศ.2568 จำนวน 2 สถานี คือ บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โดยทำการตรวจวัดทุกวันช่วงการทำเสาเข็มฐานราก หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง (3 วันต่อเนื่อง) และพื้นที่อ่อนไหวใกล้เคียง ตรวจวัดบริเวณโรงแรมแอสคอต ทองหล่อ บางกอก โดยทำการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง (3 วันต่อเนื่อง) จากผลการตรวจวัด พบว่า ความสั่นสะเทือนส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารที่กำหนดไว้ โดยมาตรฐานความสั่นสะเทือนอ้างอิงอาคารประเภทที่ 2 จุดตรวจวัด 2.1 ฐานรากหรือชั้นล่างของอาคาร กำหนดมาตรฐานตามความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดมีหน่วยเป็นเฮิรตซ์ ยกเว้นวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ และ 13-15 มีนาคม พ.ศ.2568 บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารที่กำหนดไว้ โดยมาตรฐานความสั่นสะเทือนอ้างอิงอาคารประเภทที่ 2 จุดตรวจวัด 2.1 ฐานรากหรือชั้นล่างของอาคาร กำหนดมาตรฐานตามความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดมีหน่วยเป็นเฮิรตซ์

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่าน พบว่า ความสั่นสะเทือนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากครั้งที่ผ่านมา

4.5 คุณภาพน้ำ

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ของโครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) บริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม พ.ศ.2568 จำนวน 1 จุด คือ บริเวณบ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง แสดงดังภาพที่ 4.15 และรูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง แสดงดังรูปที่ 4.7

แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง



ภาพที่ 4.15 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง

รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง



รูปที่ 4.7 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนระบาย
ออกจากโครงการ

4.5.1 วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง จะดำเนินการตามวิธีมาตรฐาน APHA, AWWA and WEF Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th Edition, 2023 โดยมีรายละเอียดวิธีการเก็บ และการรักษาตัวอย่างน้ำ แสดงดังตารางที่ 4.16 และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ แสดงดังตารางที่ 4.17

ตารางที่ 4.16 วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ

วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำโดยวิธีการแบบจ้วง (Grab Sampling) โดยตัวอย่างที่เก็บได้จะบรรจุใส่ขวดประเภทต่างๆ ดังนี้
1. รายการทดสอบ Oil and Grease เก็บตัวอย่างด้วยขวดแก้วขนาด 1,000 มิลลิลิตรและเติมสารเคมี เพื่อรักษาสภาพตัวอย่างโดยเติมกรดซัลฟูริก 1 : 1 ในอัตราส่วน 5 มิลลิลิตรต่อน้ำตัวอย่าง 1,000 มิลลิลิตร
2. รายการทดสอบอื่นๆ เก็บตัวอย่างด้วยขวดพลาสติกขนาด 1,800 มิลลิลิตร
ทั้งนี้ค่า Temperature และ pH จะทำการตรวจวัดที่ภาคสนาม ส่วนรายการทดสอบอื่น ๆ จะนำกลับมาวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการของบริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนสตรัคติง 1992 จำกัด โดยทั้งหมดจะถูกแช่ในถังน้ำแข็งเพื่อเก็บรักษาตัวอย่างก่อนนำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ภายใน 24 ชั่วโมง

ตารางที่ 4.17 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ลำดับที่	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand (BOD ₅)	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)
2	Oil and Grease	Partition-Gravimetric Method : (SM:5220B)
3	pH (on site)	Electrometric Method
4	Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (SM:4500S2-F)
5	Temperature	Laboratory and Field Method (SM: 2550 B)
6	Total Dissolved Solids	Dried at 103-105 degree celsius
7	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro Kjeldahl Method (SM:4500-Norg B)
8	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (SM2540D)
9	Coliform Bacteria	MPN Tes Method (SM: 9221 E)
10	Settleable Solids	Volumetric Method (SM:2540F)

4.5.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) บริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม พ.ศ.2568 จำนวน 1 จุด คือ บริเวณบ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ ผลการตรวจวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 4.18

ตารางที่ 4.18 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

พารามิเตอร์	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ							ค่าต่ำสุด-สูงสุด	มาตรฐาน ^{1/}
		ม.ค. 68 [#]	ก.พ. 68 [#]	มี.ค. 68 [#]	เม.ย. 68 [#]	พ.ค. 68	มิ.ย. 68 [#]	ก.ค. 68 ^{#,@}		
Biochemical Oxygen Demand (BOD ₅)	mg/L	2.1	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	2.7	< 2.0-2.7	≤ 30, ≤ 20 ^{2/}
Oil and Grease	mg/L	< 3.0	< 3.0	< 3.0	< 3.0	< 3.0	< 3.0	< 3.0	< 3.0	≤ 20
pH (on site)	-	7.2	7.2	7.4	7.4	7.2	7.0	7.2	7.0-7.4	5.5-9.0
Sulfide	mg/L as H ₂ S	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	≤ 1
Temperature	°C	24	28	29	30	30	30	29	24-30	-
Total Dissolved Solids	mg/L	236	179	186	182	238	176	175	175-238	≤ 1,000
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as NH ₃ -N	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	≤ 35
Total Suspended Solids	mg/L	< 5	< 5	< 5	6	6	< 5	< 5	< 5-6	≤ 40, ≤ 30 ^{2/}
Coliform Bacteria	MPN : 100 mL	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-
Settleable Solids	mL/L	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	-

หมายเหตุ	: # = เก็บตัวอย่างโดย บริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด, เดือนพฤษภาคม 2568 เก็บตัวอย่างโดยบริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด - = มาตรฐานไม่ได้กำหนดค่าไว้ @ = ตรวจวัดเพิ่มเติม เนื่องจากโครงการขอขยายระยะเวลาในการส่งรายงานฯ ซึ่งได้มีการแจ้งต่อหน่วยงานอนุญาตเรียบร้อยแล้ว (ภาคผนวกที่ 31)		
มาตรฐาน	: ^{1/} ประกาศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (พ.ศ.2567) (อาคารประเภท ข) ^{2/} ค่ากำหนดตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2564		
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/ชื่อผู้บันทึก	: นางสาวจันทนี สายพันธ์ และ บริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด		
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวัฒน์		
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์	: ผลการตรวจวัดโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด		
ชื่อผู้วิเคราะห์/ควบคุม	นายกะวีร์ สุธาทรัพย์	เลขทะเบียนผู้ควบคุม	: ว-003-ค-0004
เบอร์โทรศัพท์	: 0-3848-0839, 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2		



ตารางที่ 4.19 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ผ่านมา

พารามิเตอร์	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ						มาตรฐาน ^{1/2/}
		ม.ค.-มิ.ย. 66	ก.ค.-ธ.ค. 66	ม.ค.-มิ.ย. 67	ก.ค.-ธ.ค. 67	ม.ค.-มิ.ย. 68	ก.ค. 68 [@]	
Biochemical Oxygen Demand (BOD ₅)	mg/L	< 2.0-147	< 2.0-2.2	< 2.0-8.8	< 2.0-2.2	< 2.0-2.1	2.7	$\leq 30, \leq 20^{3/}$
Oil and Grease	mg/L	< 3.0-3.5	< 3.0-3.5	ND, < 3.0	< 3.0	< 3.0	< 3.0	≤ 20
pH (on site)	-	7.2-8.0	7.2-8.9	7.0-7.9	6.1-7.9	7.0-7.4	7.2	5.0-9.0 ^{1/} , 5.5-9.0 ^{2/}
Sulfide	mg/L as H ₂ S	< 0.50	< 0.50	< 0.50-0.67	< 0.50	< 0.50	< 0.50	≤ 1
Temperature	°C	28-36	28-31	29-34	23-32	24-30	29	-
Total Dissolved Solids	mg/L	248-612	179-796	222-358	145-252	176-238	175	*** ^{1/} , $\leq 1,000^{2/}$
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as NH ₃ -N	< 5-118	< 5-18	< 5-12	< 5	< 5	< 5	≤ 35
Total Suspended Solids	mg/L	< 5-394	< 5-19	< 5-15	< 5-12	< 5-6	< 5	$\leq 40, \leq 30^{3/}$
Coliform Bacteria	MPN : 100 mL	ND, >160,000	ND, 2.0-35,000	ND, 13- >160,000	ND, 6.8-1,300	ND	ND	-
Settleable Solids	mL/L	< 0.2-1.5	< 0.2	< 0.2-0.3	< 0.2	< 0.2	< 0.2	$\leq 0.5^{1/}, -^{2/}$

หมายเหตุ : - = มาตรฐานไม่ได้กำหนดค่าไว้

*** = ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 mg/L ซึ่งปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติตามตารางที่ 4.20

@ = ตรวจวัดเพิ่มเติม เนื่องจากโครงการขอขยายระยะเวลาในการส่งรายงานฯ ซึ่งได้มีการแจ้งต่อหน่วยงานอนุญาตเรียบร้อยแล้ว (ภาคผนวกที่ 31)

มาตรฐาน : ^{1/}ประกาศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ข)

^{2/}ประกาศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด

(พ.ศ.2567) (อาคารประเภท ข) (บังคับใช้ 28 ส.ค. 67)

^{3/}ค่ากำหนดตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2564



ตารางที่ 4.20 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา และค่า Total Dissolved Solid น้ำทิ้งที่เพิ่มขึ้นจากน้ำประปา ประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2567


เปรียบเทียบกับผลตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ผ่านมา

พารามิเตอร์	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ			
		ม.ค.-มิ.ย. 66	ก.ค.-ธ.ค. 66	ม.ค.-มิ.ย. 67	ก.ค.-ธ.ค. 67
TDS (น้ำทิ้ง)	mg/L	248-612	179-796	222-358	167-252
TDS (น้ำประปา)	mg/L	198-240	167-476	184-302	159-244
TDS ในน้ำทิ้งเพิ่มขึ้นจาก TDS ในน้ำประปา	mg/L	31-372	4-320	-8-131	8
TDS ที่เพิ่มขึ้นต้องไม่เกิน	mg/L	500	500	500	500


มาตรฐาน : ประกาศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ข)




กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

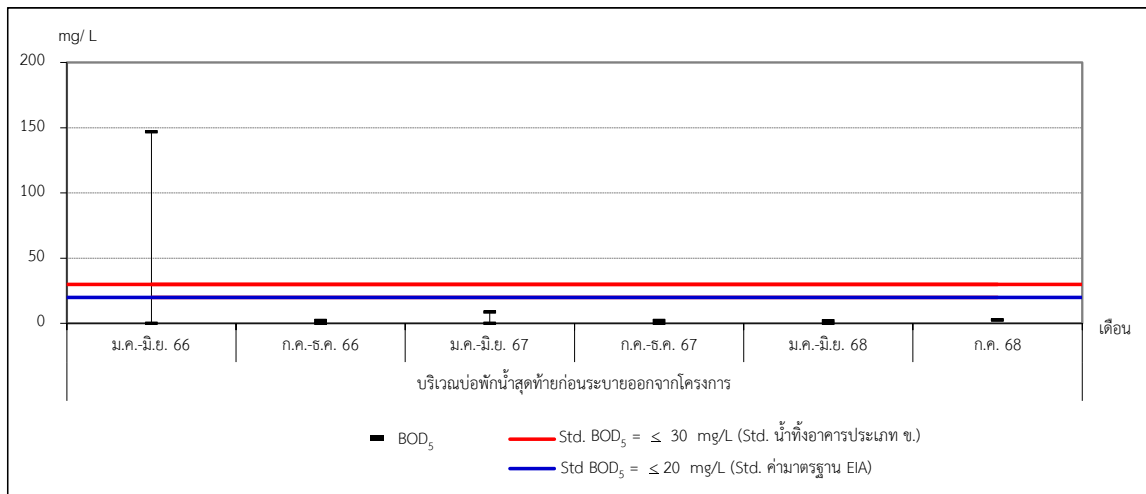

ภาพที่ 4.16 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ BOD₅ ในน้ำทิ้ง

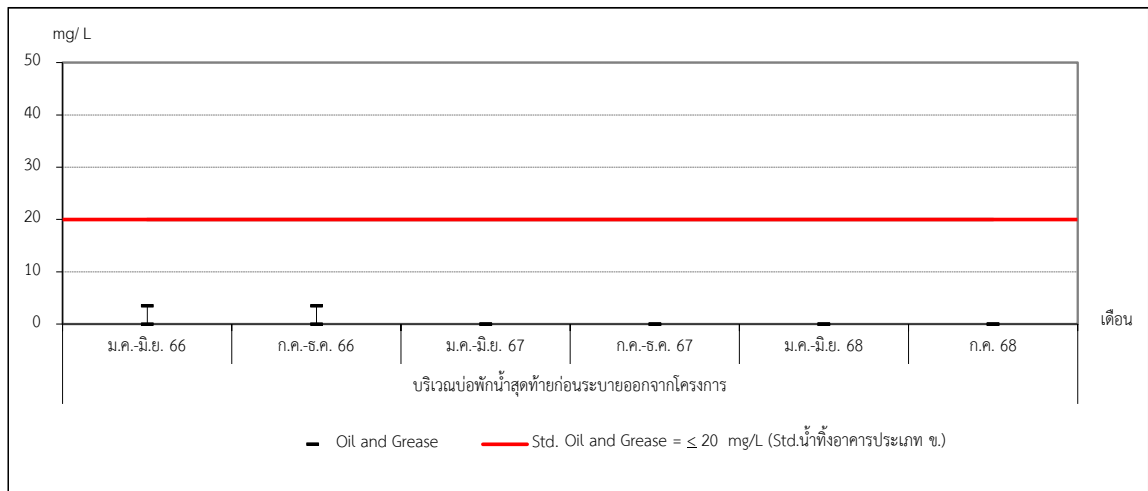


ภาพที่ 4.17 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Oil and Grease ในน้ำทิ้ง

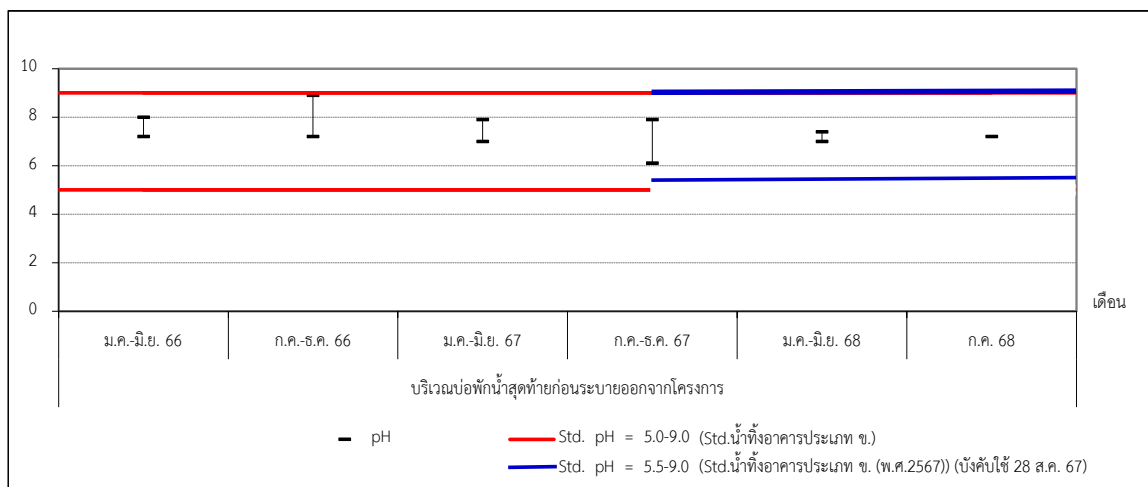


ภาพที่ 4.18 กราฟแสดงผลการตรวจวัด pH ในน้ำทิ้ง


กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)

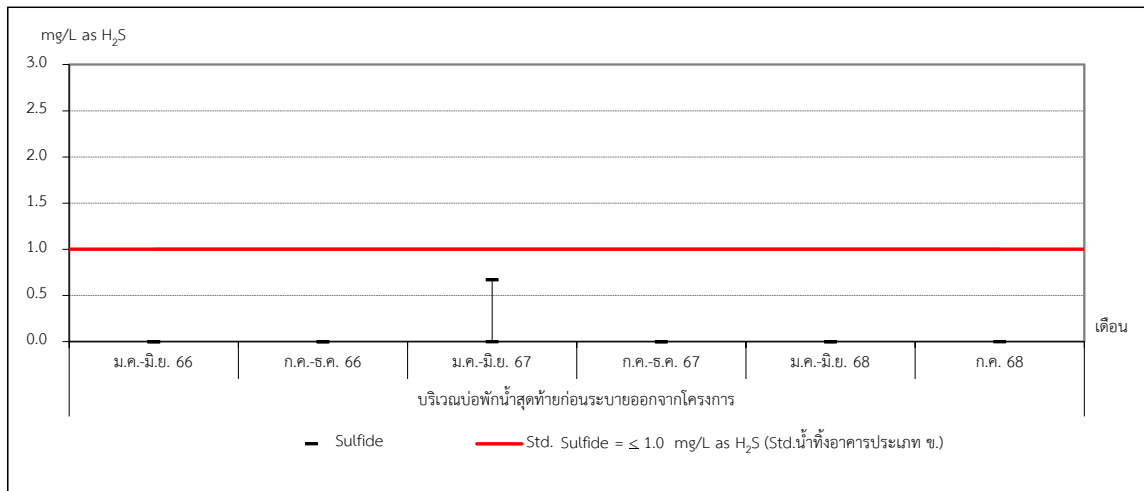

ภาพที่ 4.19 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Sulfide ในน้ำทิ้ง

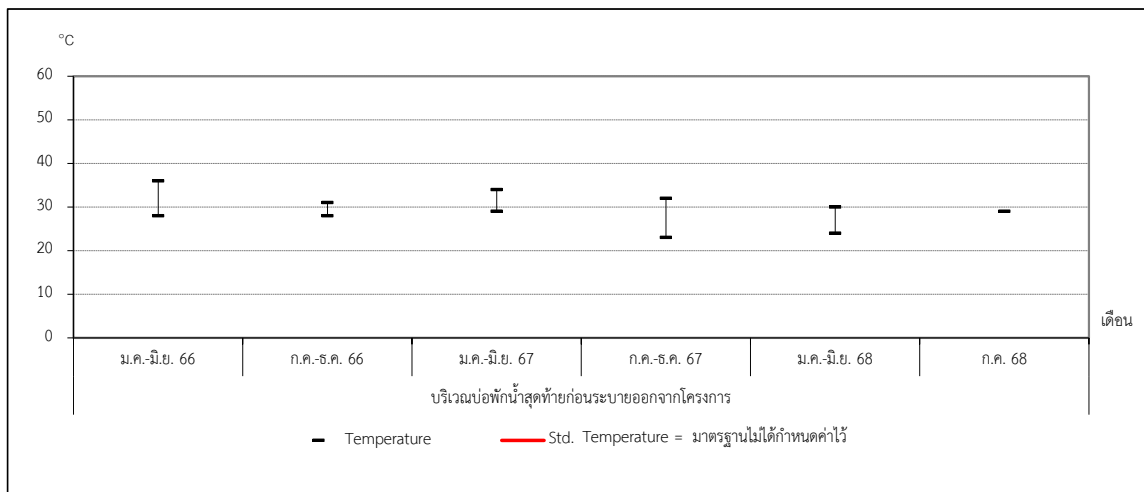


ภาพที่ 4.20 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Temperature ในน้ำทิ้ง

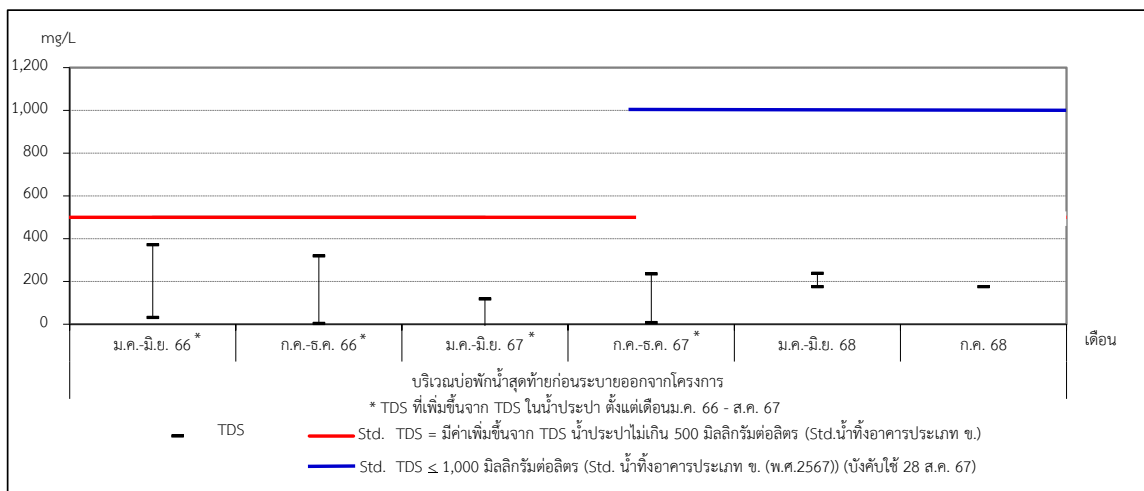


ภาพที่ 4.21 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TDS ในน้ำทิ้ง


กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)

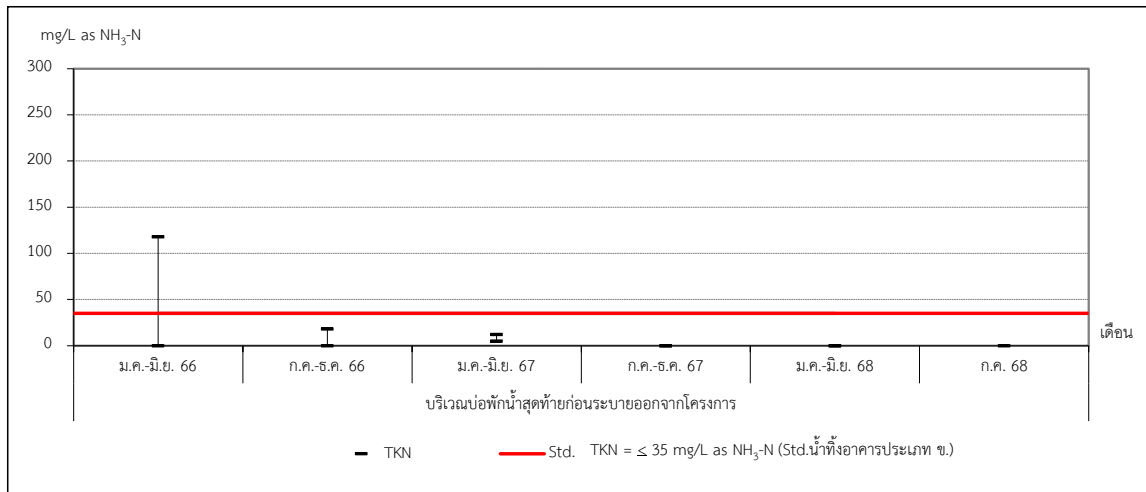

ภาพที่ 4.22 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TKN ในน้ำทิ้ง

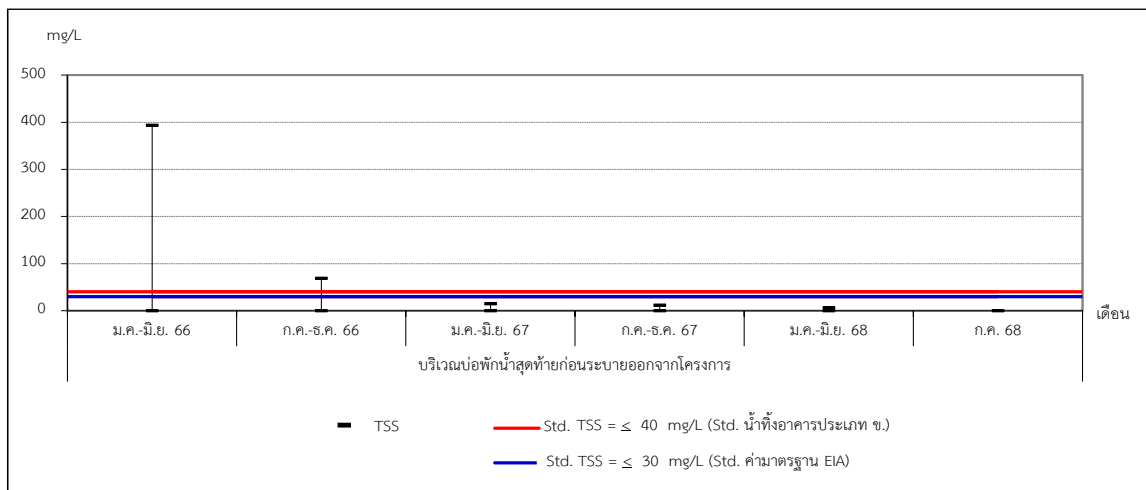


ภาพที่ 4.23 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TSS ในน้ำทิ้ง

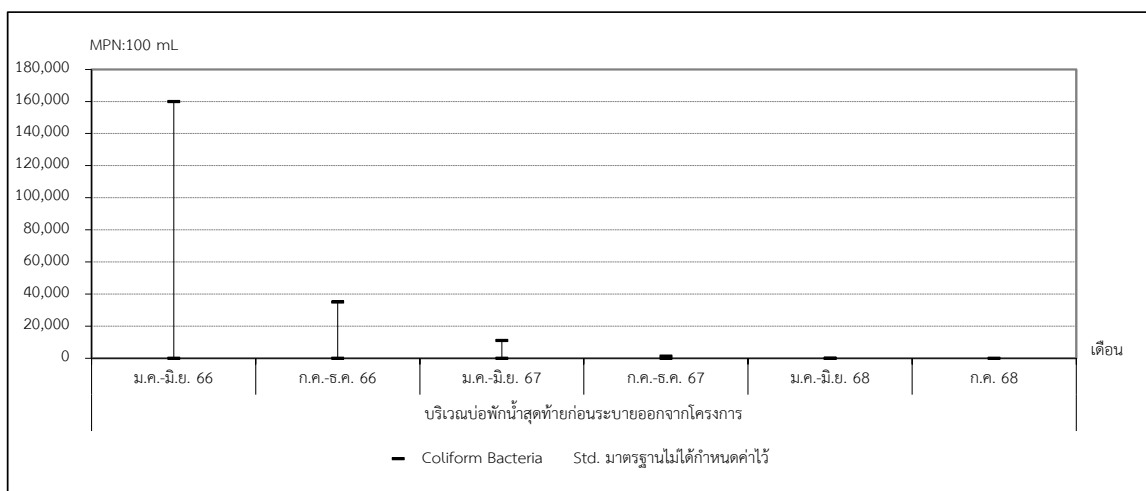

ภาพที่ 4.24 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Coliform Bacteria ในน้ำทิ้ง

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)

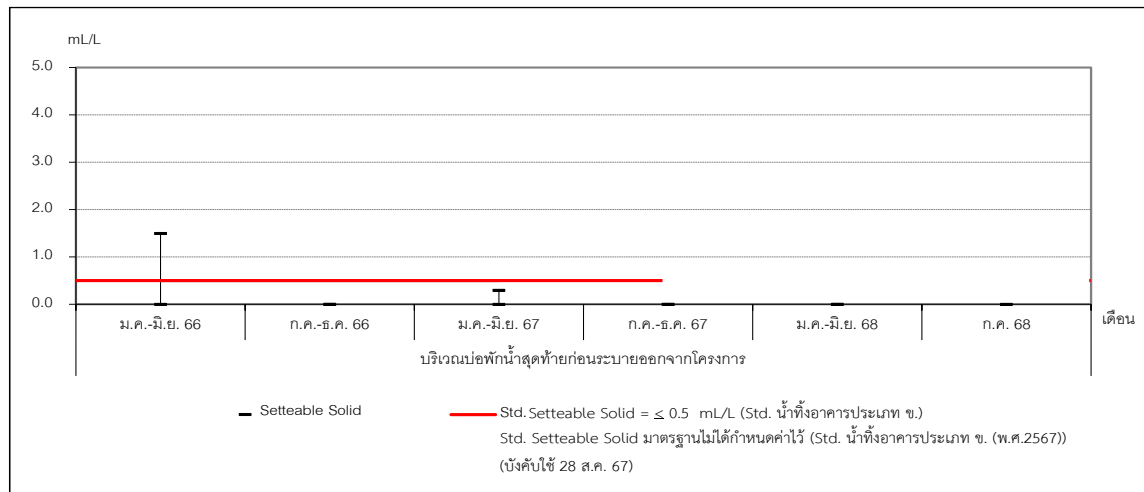

ภาพที่ 4.25 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Settleable Solid ในน้ำทิ้ง

4.5.3 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียของ โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม พ.ศ.2568 จำนวน 1 จุด คือบริเวณบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายน้ำทิ้งออกจากโครงการ พบว่า รายการทดสอบทั้งหมดมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทประเภทหอพัก (ข) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 และค่ากำหนดตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2564

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา พบว่า รายการทดสอบทั้งหมดมีค่าลดลง

4.6 การบำบัดน้ำเสีย

โครงการได้จัดให้มีห้องส้วมแยกชาย-หญิงที่เพียงพอ และถูกหลักสุขาภิบาล มีการตรวจสอบท่อระบายน้ำและบ่อบำบัดน้ำชั่วคราว ไม่ให้มีเศษวัสดุก่อสร้างกีดขวางการระบายน้ำ และตรวจสอบท่อระบายน้ำด้านหน้าของโครงการไม่ให้มีขยะมูลฝอยในบริเวณดังกล่าว

4.7 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

โครงการมีการตรวจสอบประสิทธิภาพในการรองรับน้ำของท่อระบายน้ำชั่วคราวบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และตรวจสอบบ่อบำบัดน้ำชั่วคราว ไม่ให้มีเศษวัสดุก่อสร้างกีดขวางการระบายน้ำ โดยในเดือนมกราคม-กรกฎาคม พ.ศ.2568 ไม่พบปัญหาเกิดขึ้น

4.8 การจัดการมูลฝอย

โครงการดำเนินงานก่อสร้างอยู่ในช่วงงานโครงสร้างอาคาร ซึ่งไม่มีเศษวัสดุก่อสร้าง ทั้งนี้ โครงการได้จัดเตรียมถังขยะ จำนวน 4 ถัง แยกตามประเภท แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ขยะเปียก ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะติดเชื้อ เพื่อรองรับขยะมูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง และจัดให้มีผู้รับผิดชอบรวบรวมขยะตามจุดต่าง ๆ มารวบรวมไว้ที่จุดพักขยะ ก่อนให้หน่วยงานมารับไปกำจัดพร้อมทั้งกำชับให้คนงานทิ้งขยะมูลฝอยลงในภาชนะรองรับเท่านั้น และดูแลความสะอาดไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างในพื้นที่โครงการ

4.9 การป้องกันอัคคีภัย

โครงการมีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน อยู่เสมอ หากพบว่ามี การเสียหายหรือการใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที

โครงการมีการตรวจสอบถังดับเพลิงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เป็นประจำทุกเดือนดังภาคผนวกที่ 16 ทั้งนี้ยังไม่มี การตรวจสอบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เนื่องจากอยู่ในช่วงงานสถาปัตย์ ตกแต่งภายในอาคาร และมีการเก็บรายละเอียดงาน

4.10 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม

โครงการได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 4 กลุ่ม คือ บ้าน/อาคารพื้นที่ที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ บ้าน/อาคาร/พื้นที่ที่อยู่ในระยะมากกว่า 0-100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ พื้นที่อ่อนไหว (รัศมี 1 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ) และพื้นที่ตามแนวเส้นทางขนส่ง วัสดุ และอุปกรณ์ก่อสร้าง (รัศมี 1 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ) พร้อมทั้งมีการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน โดยครั้งล่าสุดได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 8-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 รายละเอียดแสดงดังภาคผนวกที่ 26

4.11 การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนสัมพันธ์

โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ของโครงการและเจ้าหน้าที่บริษัทผู้รับเหมาออกไปเยี่ยมเยียนบ้านอาคารที่อยู่ระยะประชิด และระยะ 100 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง มีการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกล่องรับเรื่องร้องเรียน โครงการมีการควบคุมงานก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมาและวิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการตรวจสอบและควบคุมงานอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ ทั้งนี้ ในช่วงเดือนมกราคม-กรกฎาคม พ.ศ.2568 ยังไม่พบข้อร้องเรียนเกิดขึ้น

4.12 สาธารณสุขอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

โครงการกำหนดให้บริษัทผู้รับเหมาตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อสร้างก่อนรับเข้าทำงานทุกครั้ง ซึ่งประจำปี 2568 ดำเนินการแล้วดังภาคผนวกที่ 24

4.13 การบดบังแสงอาทิตย์

ปัจจุบันการดำเนินกิจกรรมของโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้างอาคาร ซึ่งก่อนดำเนินการก่อสร้างได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบและแจ้งผู้พักอาศัยใกล้เคียง ที่อาจได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด และทิศทางลมจากอาคารโครงการ พร้อมทั้งแจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง ในช่วงเดือนมกราคม-กรกฎาคม พ.ศ.2568 ยังไม่พบข้อร้องเรียนเกิดขึ้น

4.14 การเปลี่ยนแปลงของลม

ปัจจุบันการดำเนินกิจกรรมของโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้างอาคาร ซึ่งก่อนดำเนินการก่อสร้างได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบและแจ้งผู้พักอาศัยใกล้เคียง ที่อาจได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด และทิศทางลมจากอาคารโครงการ พร้อมทั้งแจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง ในช่วงเดือนมกราคม-กรกฎาคม พ.ศ.2568 ยังไม่พบข้อร้องเรียนเกิดขึ้น

4.15 การบดบังคลื่นวิทยุ / โทรศัพท์

โครงการดำเนินงานก่อสร้างอยู่ในช่วงงานโครงสร้างอาคาร ซึ่งก่อนดำเนินการก่อสร้างได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบและแจ้งผู้พักอาศัยใกล้เคียง ที่อาจได้รับผลกระทบด้านการบดบังคลื่นสัญญาณโทรศัพท์จากอาคารโครงการ พร้อมทั้งแจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง ในช่วงเดือนมกราคม-กรกฎาคม พ.ศ.2568 ยังไม่พบข้อร้องเรียนเกิดขึ้น

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

จากการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) บริษัท เอดีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม พ.ศ.2568 เพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานอนุญาต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของโครงการ พบว่า โครงการสามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ำทั้งพบว่า ผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

สรุปผลการตรวจติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

5.1 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ของโครงการ คัลเจอร์ ทองหล่อ (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม พ.ศ.2568 จำนวน 2 สถานี

1) บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

- ผลการตรวจวัดค่า TSP และ PM10 พบว่า มีค่าเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปในบางช่วงเวลา ยกเว้นวันที่ 21-22 มิถุนายน และ 23-24 มิถุนายน พ.ศ.2568 ที่มีค่า TSP และ PM10 ไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปในบางช่วงเวลา

- ผลการตรวจวัด CO พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ในเวลา 1 และ 8 ชม.)

- ผลการตรวจวัด NO₂ พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

- ผลการตรวจวัด SO₂ พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2538 และฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป (เฉลี่ย 1 ชั่วโมง) และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (เฉลี่ย 24 ชั่วโมง)

- ผลการตรวจวัด THC พบว่า มาตรฐานไม่ได้กำหนดค่าไว้

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านๆ มา พบว่า ส่วนใหญ่ค่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากครั้งที่ผ่านๆ มา

หมายเหตุ เนื่องจากมีรถเข้า-ออก ในพื้นที่โครงการเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายขณะที่ทำการตรวจวัด ทั้งนี้ โครงการจะเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำเพื่อลดการเกิดฝุ่นละอองในบริเวณพื้นที่โครงการ

2) บริเวณพื้นที่อ่อนไหวใกล้เคียง

บริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก

- ผลการตรวจวัดค่า TSP และ PM10 พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
 - ผลการตรวจวัด CO พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ในเวลา 1 และ 8 ชม.)
 - ผลการตรวจวัด NO₂ พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
 - ผลการตรวจวัด SO₂ พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2538 และฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป (เฉลี่ย 1 ชั่วโมง) และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (เฉลี่ย 24 ชั่วโมง)
 - ผลการตรวจวัด THC พบว่า มาตรฐานไม่ได้กำหนดค่าไว้
- ทั้งนี้ โครงการมีการตรวจสอบผ้าใบ/รั้วล้อมรอบพื้นที่โครงการเป็นประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดการดำเนินการส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

5.2 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน

จากผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน ของโครงการ คัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) บริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม พ.ศ.2568 จำนวน 2 สถานี คือ บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โดยทำการตรวจวัดทุกวันช่วงการทำเสาเข็มฐานรากหลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง (3 วันต่อเนื่อง)) และพื้นที่อ่อนไหวใกล้เคียง ตรวจวัดบริเวณโรงแรมแอสคอต ทองหล่อ บางกอก โดยทำการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง (3 วันต่อเนื่อง) จากผลการตรวจวัด พบว่า

- ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hr) พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปกำหนด
- ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) พบว่า ทั้ง 2 สถานีมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปกำหนด
- ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน พบว่า บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และบริเวณโรงแรมแอสคอต ทองหล่อ บางกอก มีเสียงรบกวนเกิดขึ้นในบางวันและบางช่วงเวลา ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวนกำหนด

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านๆ มา พบว่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hr), ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) และระดับเสียงรบกวน บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการมีค่าลดลง และบริเวณพื้นที่อ่อนไหวใกล้เคียงมีค่าสูงขึ้นจากครั้งที่ผ่านๆ มาเล็กน้อย

อย่างไรก็ตามโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดทุกประการ เช่น

1. จัดทำรั้วสูง 6 เมตร เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนรอบพื้นที่โครงการ
2. ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ และควบคุมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังและเสียงรบกวนน้อยที่สุด
3. แจ้งให้ผู้รับเหมาควบคุมกิจกรรมการก่อสร้างต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังอย่างเคร่งครัด เช่น กำชับผู้รับเหมาให้ดำเนินการขนส่งให้ถูกต้องตามหลักการขนย้ายและควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิดเสียงดัง
4. กำชับผู้รับเหมาไม่ทำกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน และห้ามมีกิจกรรมการก่อสร้างเกินช่วงเวลาตามมาตรการกำหนด (08:00-18:00 น.) หรือหากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่อง และเกินจากช่วงเวลาที่กำหนด (เป็นครั้งคราว) ต้องไม่เกินเวลา 20:00 น.

5.3 สรุปผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

จากผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ของโครงการ คัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) บริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม พ.ศ.2568 จำนวน 2 สถานี คือ บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โดยทำการตรวจวัดทุกวันช่วงการทำเสาเข็มฐานราก หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง (3 วันต่อเนื่อง) และพื้นที่อ่อนไหวใกล้เคียง ตรวจวัดบริเวณโรงแรมแอสคอตท์ ทองหล่อ บางกอก โดยทำการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง (3 วันต่อเนื่อง) จากผลการตรวจวัด พบว่า ความสั่นสะเทือนมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารที่กำหนดไว้ โดยมาตรฐานความสั่นสะเทือนอ้างอิงอาคารประเภทที่ 2 จุดตรวจวัด 2.1 ฐานรากหรือชั้นล่างของอาคาร กำหนดมาตรฐานตามความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดมีหน่วยเป็นเฮิรตซ์ ยกเว้นวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ และ 13-15 มีนาคม พ.ศ.2568 บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารที่กำหนดไว้ โดยมาตรฐานความสั่นสะเทือนอ้างอิงอาคารประเภทที่ 2 จุดตรวจวัด 2.1 ฐานรากหรือชั้นล่างของอาคาร กำหนดมาตรฐานตามความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดมีหน่วยเป็นเฮิรตซ์

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่าน พบว่า ความสั่นสะเทือนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากครั้งที่ผ่านมา

5.4 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียของ โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ประจำเดือนประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม พ.ศ.2568 จำนวน 1 จุด คือบริเวณบ่อกักสุดท้ายก่อนระบายน้ำทิ้งออกจากโครงการ พบว่า รายการทดสอบทั้งหมดมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทประเภทหอพัก (ข) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 และค่ากำหนดตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2564

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา พบว่า รายการทดสอบทั้งหมดมีค่าลดลงจากครั้งที่ผ่านมา

5.5 การบำบัดน้ำเสีย

โครงการได้จัดให้มีห้องส้วมแยกชาย-หญิงที่เพียงพอ และถูกหลักสุขาภิบาล มีการตรวจสอบท่อระบายน้ำและบ่อบำบัดน้ำชั่วคราว ไม่ให้มีเศษวัสดุก่อสร้างกีดขวางการระบายน้ำ และตรวจสอบท่อระบายน้ำด้านหน้าของโครงการไม่ให้มีขยะมูลฝอยในบริเวณดังกล่าว

5.6 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

โครงการมีการตรวจสอบประสิทธิภาพในการรองรับน้ำของท่อระบายน้ำชั่วคราวบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และตรวจสอบบ่อบำบัดน้ำชั่วคราว ไม่ให้มีเศษวัสดุก่อสร้างกีดขวางการระบายน้ำ โดยในเดือนมกราคม-กรกฎาคม พ.ศ.2568 ไม่พบปัญหาเกิดขึ้น

5.7 การจัดการมูลฝอย

โครงการดำเนินงานก่อสร้างอยู่ในช่วงงานโครงสร้างอาคาร ซึ่งไม่มีเศษวัสดุก่อสร้าง ทั้งนี้ โครงการได้จัดเตรียมถังขยะ จำนวน 4 ถัง แยกตามประเภท แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ขยะเปียก ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะติดเชื้อ เพื่อรองรับขยะมูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง และจัดให้มีผู้รับผิดชอบรวบรวมขยะตามจุดต่าง ๆ มารวบรวมไว้ที่จุดพักขยะ ก่อนให้หน่วยงานมารับไปกำจัดพร้อมทั้งกำชับให้คนงานทิ้งขยะมูลฝอยลงในภาชนะรองรับเท่านั้น และดูแลความสะอาดไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างในพื้นที่โครงการ

5.8 การป้องกันอัคคีภัย

โครงการมีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากพบว่ามี การเสียหายหรือการใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที

โครงการมีการตรวจสอบถังดับเพลิงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เป็นประจำทุกเดือนดังภาคผนวกที่ 16 ทั้งนี้ยังไม่มี การตรวจสอบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เนื่องจากอยู่ในช่วงงานสถาปัตย์ ตกแต่งภายในอาคาร และมีการเก็บรายละเอียดงาน

5.9 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม

โครงการได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 4 กลุ่ม คือ บ้าน/อาคารพื้นที่ที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ บ้าน/อาคาร/พื้นที่ที่อยู่ในระยะมากกว่า 0-100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ พื้นที่อ่อนไหว (รัศมี 1 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ) และพื้นที่ตามแนวเส้นทางขนส่ง วัสดุ และอุปกรณ์ก่อสร้าง (รัศมี 1 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ) พร้อมทั้งมีการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน โดยครั้งล่าสุดได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 8-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 รายละเอียดแสดงดังภาคผนวกที่ 26

5.10 การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนสัมพันธ์

โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ของโครงการและเจ้าหน้าที่บริษัทผู้รับเหมาออกไปเยี่ยมเยียนบ้านอาคารที่อยู่ระยะประชิด และระยะ 100 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง มีการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกล่องรับเรื่องร้องเรียน โครงการมีการควบคุมงานก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมาและวิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการตรวจสอบและควบคุมงานอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ ทั้งนี้ ในช่วงเดือนมกราคม-กรกฎาคม พ.ศ.2568 ยังไม่พบข้อร้องเรียนเกิดขึ้น

5.11 สาธารณสุขอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

โครงการกำหนดให้บริษัทผู้รับเหมาตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อสร้างก่อนรับเข้าทำงานทุกครั้ง ซึ่งประจำปี 2568 ดำเนินการแล้วดังภาคผนวกที่ 24

5.12 การบดบังแสงอาทิตย์

ปัจจุบันการดำเนินกิจกรรมของโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้างอาคาร ซึ่งก่อนดำเนินการก่อสร้างได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบและแจ้งผู้พักอาศัยใกล้เคียง ที่อาจได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด และทิศทางลมจากอาคารโครงการ พร้อมทั้งแจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง ในช่วงเดือนมกราคม-กรกฎาคม พ.ศ.2568 ยังไม่พบข้อร้องเรียนเกิดขึ้น

5.13 การเปลี่ยนแปลงของลม

ปัจจุบันการดำเนินกิจกรรมของโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้างอาคาร ซึ่งก่อนดำเนินการก่อสร้างได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบและแจ้งผู้พักอาศัยใกล้เคียง ที่อาจได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด และทิศทางลมจากอาคารโครงการ พร้อมทั้งแจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง ในช่วงเดือนมกราคม-กรกฎาคม พ.ศ.2568 ยังไม่พบข้อร้องเรียนเกิดขึ้น

5.14 การบดบังคลื่นวิทยุ / โทรทัศน์

โครงการดำเนินงานก่อสร้างอยู่ในช่วงงานโครงสร้างอาคาร ซึ่งก่อนดำเนินการก่อสร้างได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบและแจ้งผู้พักอาศัยใกล้เคียง ที่อาจได้รับผลกระทบด้านการบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน์จากอาคารโครงการ พร้อมทั้งแจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง ในช่วงเดือนมกราคม-กรกฎาคม พ.ศ.2568 ยังไม่พบข้อร้องเรียนเกิดขึ้น