

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2569

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)



โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน  
ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น (ครั้งที่ 2)  
ของบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด

เลขที่ 10 ถนน ไอ-หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  
ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

โทรศัพท์ : 0-3868-6393-7

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน  
ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น (LLDPE)

ของบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

จัดทำโดย

บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม


โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น

วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท เอแอลเอส แลборาทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษา  
ด้านสิ่งแวดล้อมและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม  
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น  
ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ของบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด ฉบับประจำเดือน

- ( ✓ ) มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2569  
(   ) กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2569  
(   ) อื่นๆ (ระบุ) .....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

| ผู้จัดทำรายงาน                   | ลายมือชื่อ                                                                           | ตำแหน่ง                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| นายเดช ช่างชน                    |  | ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์                           |
| นายสุพจน์ สลามเต๊ะ               |   | ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์                           |
| นายสุรียา สอนแก้ว                |  | ผู้จัดการอาวุโส                                            |
| นางสาวปรังค์ทิพย์ กิจไพศาลศักดิ์ |   | ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามตรวจสอบ<br>มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม |
| นางสาวทัศนีย์ โททอง              |  | นักวิชาการสิ่งแวดล้อม                                      |

ขอแสดงความนับถือ



ALS Laboratory Group  
(Thailand) Co., Ltd.



(นางสาวยุพาพร จันทรเปล่ง)

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปสายธุรกิจตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอแอลเอส แลборาทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

การเสนอรายงาน

(    ) เจ้าของโรงงานได้มอบให้ .....

เป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอำนาจที่แนบ

( ✓ ) เจ้าของโรงงานเป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงาน



บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด  
THAI POLYETHYLENE CO., LTD.

( นายปราโมทย์ คมโนภาส )

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**  
**และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม**  
**โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น**

1. ชื่อโครงการ .....โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น.....
2. สถานที่ตั้ง .....นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง.....
3. ชื่อเจ้าของโครงการ .....บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด.....
4. สถานที่ติดต่อ เลขที่ 10 ถนนไอ-หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150  
โทรศัพท์ .....0-3868-3393.....โทรสาร .....0-3869-3398.....  
Email .....montreth@scg.com.....
5. จัดทำโดย .....บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด.....
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเมื่อ  
.....ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2534 ตามหนังสือ ที่ วพ 0504/6588.....  
.....ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ตามหนังสือ ที่ ทส 1009.9/8180.....  
.....ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ตามหนังสือ ที่ อก 5106.2/1433.....  
.....ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2569 ตามหนังสือ ที่ อก 5103.3.1/0251.....
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ.....วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2569.....
8. รายละเอียดโครงการ .....แสดงรายละเอียดทั้งหมดในรายงานบทที่ 1 บทนำ.....

## สารบัญ

|                                                                 | หน้า |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| สารบัญ                                                          | ก    |
| ภาคผนวก                                                         | ค    |
| สารบัญตาราง                                                     | ฉ    |
| สารบัญรูป                                                       | ช    |
| สารบัญภาพ                                                       | ณ    |
| บทที่ 1 บทนำ                                                    | 1-1  |
| 1.1 ความเป็นมาในการจัดทำรายงาน                                  | 1-1  |
| 1.2 วัตถุประสงค์                                                | 1-5  |
| 1.3 ขอบเขตของการจัดทำรายงาน                                     | 1-5  |
| 1.4 รายละเอียดโครงการ                                           | 1-5  |
| 1.4.1 สถานที่ตั้ง ขนาด และผังพื้นที่โครงการ                     | 1-5  |
| 1.4.2 สัดส่วนการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการ                       | 1-8  |
| 1.4.3 วัตถุประสงค์                                              | 1-8  |
| 1.4.4 ผลิตภัณฑ์หลักและผลิตภัณฑ์พลอยได้                          | 1-12 |
| 1.4.5 กระบวนการผลิต                                             | 1-12 |
| 1.4.6 ระบบสาธารณูปโภค                                           | 1-15 |
| 1.4.7 พนักงาน                                                   | 1-15 |
| 1.4.8 สารมลพิษและการบำบัด                                       | 1-17 |
| 1.4.9 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย                                 | 1-20 |
| 1.4.10 ชุมชนสัมพันธ์และการรับเรื่องร้องเรียน                    | 1-22 |
| บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 2-1  |
| 2.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ                                        | 2-1  |
| 2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม     | 2-1  |
| บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | 3-1  |
| 3.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                        | 3-1  |
| 3.2 วิธีการเก็บตัวอย่างและการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม           | 3-7  |
| 3.3 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                        | 3-9  |
| 3.3.1 คุณภาพอากาศ                                               | 3-9  |
| 3.3.2 คุณภาพน้ำ                                                 | 3-19 |

## สารบัญ (ต่อ)

|                                                                                                                  | หน้า |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)                                              |      |
| 3.3.3 ระดับเสียง                                                                                                 | 3-31 |
| 3.3.4 กากของเสีย                                                                                                 | 3-35 |
| 3.3.5 การคมนาคมขนส่ง                                                                                             | 3-35 |
| 3.3.6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย                                                                                  | 3-36 |
| 3.3.7 เศรษฐกิจ-สังคม                                                                                             | 3-59 |
| บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 4-1  |
| 4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                  | 4-1  |
| 4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                    | 4-1  |

## ภาคผนวก

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ภาคผนวก ก    | สำเนาผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ<br>ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน<br>ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น (ครั้งที่ 2) ของบริษัท ไทยโพลิเอทิลีน จำกัด                                                                                                                                                   |
| ภาคผนวก ข    | เอกสารประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ภาคผนวก ข-1  | สำเนาหนังสือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2568                                                                                                                                                                                                                          |
| ภาคผนวก ข-2  | ผลการศึกษา HAZOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ภาคผนวก ข-3  | เอกสารการแจ้งหน่วยงานอนุญาตทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ภาคผนวก ข-4  | การเชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม แบบต่อเนื่อง ไปยังศูนย์เฝ้าระวัง<br>และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMC <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                   |
| ภาคผนวก ข-5  | เอกสารทบทวนเหตุการณ์อุบัติเหตุ/อุบัติเหตุน่าที่ก่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรมที่มีการผลิต<br>ลักษณะเดียวกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ                                                                                                                                                                                                                         |
| ภาคผนวก ข-6  | ฐานข้อมูลสุขภาพของพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ภาคผนวก ข-7  | การตรวจสอบระบบวาล์วควบคุม (Control Valve)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ภาคผนวก ข-8  | ข้อมูลการระบายสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs Fugitive Inventory) ที่มาจากแหล่งกำเนิดของโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ภาคผนวก ข-9  | เอกสารการส่งน้ำเสียไปบำบัด บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ภาคผนวก ข-10 | เอกสารเกี่ยวกับการจัดการของเสีย <ul style="list-style-type: none"><li>- สรุปปริมาณของเสีย หน่วยงาน LLDPE</li><li>- รายการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว</li><li>- หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ.1)</li><li>- ตัวอย่างใบกำกับการขนส่ง (Manifest Form)</li><li>- เอกสารรณรงค์หลัก 3Rs</li></ul> |
| ภาคผนวก ข-11 | เอกสารการออกแบบระบบ API Separator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ภาคผนวก ข-12 | เอกสารการวางแผนการจัดสรรน้ำใช้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ภาคผนวก ข-13 | ผลการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ภาคผนวก ข-14 | เอกสารการกำหนดระดับเสียงของเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ จากบริษัทผู้ขาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ภาคผนวก ข-15 | ผลการจัดทำแผนผังแสดงเส้นเสียง (Noise Contour Map)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ภาคผนวก ข-16 | โครงการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservation Program)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ภาคผนวก ข-17 | เอกสารการติดตามยานพาหนะด้วย GPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ภาคผนวก ข-18 | เอกสารระเบียบปฏิบัติด้านการจราจร และการควบคุมน้ำหนักรถขนส่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ภาคผนวก ข-19 | สรุปผลปริมาณรถเข้า-ออกโรงงาน TPE Site 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ภาคผนวก ข-20 | เอกสารประกอบการอบรมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## ภาคผนวก (ต่อ)

### ภาคผนวก ข เอกสารประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

|         |      |                                                                                                                                                                                         |
|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ภาคผนวก | ข-21 | คู่มือป้องกันภัยฉุกเฉินระหว่างการขนส่งและการขนถ่าย                                                                                                                                      |
| ภาคผนวก | ข-22 | แผนฉุกเฉินเกี่ยวกับการขนส่งตัวเร่งปฏิกิริยา                                                                                                                                             |
| ภาคผนวก | ข-23 | เอกสารการคัดเลือกบริษัทผู้ขนส่ง                                                                                                                                                         |
| ภาคผนวก | ข-24 | ประกาศ เรื่อง การควบคุมการจราจรในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม และทำเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด                                                                                                 |
| ภาคผนวก | ข-25 | การบริหารงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม<br>- ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน<br>- การดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 |
| ภาคผนวก | ข-26 | เอกสารการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย                                                                                                                                                 |
| ภาคผนวก | ข-27 | เอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพพนักงาน<br>- แผนการตรวจสอบสภาพพนักงาน ประจำปี 2569<br>- ผลการตรวจสอบสภาพพนักงาน ประจำปี 2568                                                               |
| ภาคผนวก | ข-28 | สถิติอุบัติเหตุ                                                                                                                                                                         |
| ภาคผนวก | ข-29 | ตัวอย่างใบอนุญาตให้ปฏิบัติงาน (Work Permit)                                                                                                                                             |
| ภาคผนวก | ข-30 | การจัดทำ Safety Talk และโปรแกรม Safety Observation                                                                                                                                      |
| ภาคผนวก | ข-31 | การตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า                                                                                                                                                             |
| ภาคผนวก | ข-32 | การบำรุงรักษาสภาพของระบบท่อขนส่ง                                                                                                                                                        |
| ภาคผนวก | ข-33 | การตรวจสอบอุปกรณ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและอุปกรณ์ดับเพลิง                                                                                                                                    |
| ภาคผนวก | ข-34 | การตรวจสอบการรั่วไหลของสารเคมีที่คั่นกัน (Bund Wall)                                                                                                                                    |
| ภาคผนวก | ข-35 | การตรวจสอบ Diesel Generator                                                                                                                                                             |
| ภาคผนวก | ข-36 | เอกสารแสดงตำแหน่งอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย                                                                                                                                         |
| ภาคผนวก | ข-37 | เอกสารการตรวจสภาพรถพยาบาล                                                                                                                                                               |
| ภาคผนวก | ข-38 | แผนฉุกเฉินและการฝึกซ้อม<br>- แผนปฏิบัติการฉุกเฉินและแผนอพยพภายในโครงการ<br>- การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี                                                                                |
| ภาคผนวก | ข-39 | ตารางกะการทำงาน                                                                                                                                                                         |
| ภาคผนวก | ข-40 | กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์                                                                                                                                                                    |
| ภาคผนวก | ข-41 | เอกสารการส่งข้อมูลจำนวนพนักงาน ข้อมูลด้านสารเคมี (SDS) และข้อมูลจำเป็นอื่นๆ ให้หน่วยงาน<br>สาธารณสุขในพื้นที่                                                                           |
| ภาคผนวก | ข-42 | เอกสารแสดงจำนวนคนงานท้องถิ่นของโครงการ                                                                                                                                                  |
| ภาคผนวก | ข-43 | แผนผังการขึ้นตอนรับเรื่องร้องเรียน และข้อร้องเรียน                                                                                                                                      |
| ภาคผนวก | ข-44 | การตรวจประเมินโรงงาน ตามโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว)                                                                                                                    |
| ภาคผนวก | ข-45 | พื้นที่สีเขียวของโครงการ                                                                                                                                                                |

ภาคผนวก (ต่อ)

|             |                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ภาคผนวก ค   | เอกสารประกอบมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                  |
| ภาคผนวก ค-1 | ใบรับรองผลการวิเคราะห์                                                                                                                              |
| ภาคผนวก ค-2 | สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นสภาพเศรษฐกิจ-สังคมที่มีต่อโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก<br>โพลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น (LLDPE) ในปี พ.ศ. 2568 |
| ภาคผนวก ง   | ใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือ                                                                                                                       |
| ภาคผนวก จ   | สำเนาหนังสือใบอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน                                                                                         |

## สารบัญตาราง

หน้า

|                 |                                                                                                                                             |      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ตารางที่ 1.1-1  | สรุปลำดับความเป็นมาของการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น | 1-3  |
| ตารางที่ 1.4-1  | ชนิด ปริมาณ สถานะ กลิ่น และวิธีการขนส่ง ของผลิตภัณฑ์หลัก และผลิตภัณฑ์พลอยได้                                                                | 1-13 |
| ตารางที่ 1.4-2  | ประเภทและปริมาณการใช้ระบบสาธารณูปโภค โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน<br>ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น บริษัท ไทยโพลิเอทิลีน จำกัด   | 1-16 |
| ตารางที่ 1.4-3  | แหล่งกำเนิดและปริมาณน้ำเสีย โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน<br>ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น                                        | 1-18 |
| ตารางที่ 1.4-4  | แหล่งกำเนิดและปริมาณ และการจัดการกากของเสีย โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน<br>ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น                        | 1-19 |
| ตารางที่ 2.2-1  | สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)<br>ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569                        | 2-2  |
| ตารางที่ 3.1-1  | แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2569                                                                                      | 3-2  |
| ตารางที่ 3.2-1  | วิธีการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์                                                                                                         | 3-7  |
| ตารางที่ 3.3-1  | ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569                                                             | 3-10 |
| ตารางที่ 3.3-2  | สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569                                                                      | 3-11 |
| ตารางที่ 3.3-3  | ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างวันที่ 7-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2569                                                                      | 3-15 |
| ตารางที่ 3.3-4  | ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม ระหว่างวันที่ 7-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2569                                                                      | 3-16 |
| ตารางที่ 3.3-5  | สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569                                                                              | 3-18 |
| ตารางที่ 3.3-6  | ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณหลังผ่าน API Separator<br>ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569                                       | 3-21 |
| ตารางที่ 3.3-7  | ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณ Final Check Pond<br>ของโรงงาน LDPE ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569                             | 3-22 |
| ตารางที่ 3.3-8  | สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณหลังผ่าน API Separator<br>ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569                                                | 3-23 |
| ตารางที่ 3.3-9  | สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณ Final Check Pond ของ โรงงาน LDPE<br>ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569                                     | 3-25 |
| ตารางที่ 3.3-10 | ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569                                                                       | 3-32 |
| ตารางที่ 3.3-11 | สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569                                                                                | 3-33 |
| ตารางที่ 3.3-12 | ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569                                                             | 3-38 |
| ตารางที่ 3.3-13 | สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569                                                                      | 3-39 |
| ตารางที่ 3.3-14 | ผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสมที่ตัวบุคคล ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569                                                                 | 3-43 |

## สารบัญตาราง (ต่อ)

|                                                                                                                                 | หน้า |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ตารางที่ 3.3-15 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสมที่ตัวบุคคล ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569                                              | 3-44 |
| ตารางที่ 3.3-16 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569                                     | 3-47 |
| ตารางที่ 3.3-17 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569                                              | 3-49 |
| ตารางที่ 3.3-18 ผลการตรวจวัดแยกตามความถี่ของเสียงที่แหล่งกำเนิด (Octave Band)<br>ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569          | 3-52 |
| ตารางที่ 3.3-19 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงแบบแยกตามความถี่ของเสียงที่แหล่งกำเนิด<br>ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569                    | 3-53 |
| ตารางที่ 3.3-20 ผลการตรวจวัดระดับความร้อนภายในสถานประกอบการ<br>ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569                            | 3-56 |
| ตารางที่ 3.3-21 ผลการตรวจวัดระดับความร้อนภายในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569                                            | 3-57 |
| ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)<br>ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 | 4-2  |

## สารบัญรูป

หน้า

|                                                                                                                      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| รูปที่ 1.4-1 ที่ตั้งโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น                           | 1-6  |
| รูปที่ 1.4-2 การจัดผังพื้นที่โรงงานต่างๆ ของบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน ภายในพื้นที่ TPE Site 1                           | 1-7  |
| รูปที่ 1.4-3 การจัดผังพื้นที่โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น                  | 1-9  |
| รูปที่ 1.4-4 การจัดการพื้นที่สีเขียวของ TPE Site 1                                                                   | 1-10 |
| รูปที่ 1.4-5 แผนผังขั้นตอนและตุลมวลการผลิต โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน<br>ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น | 1-14 |
| รูปที่ 3.3-1 กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569                                   | 3-11 |
| รูปที่ 3.3-2 ตำแหน่งการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ                                                                  | 3-13 |
| รูปที่ 3.3-3 ผังลมบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานของกลุ่ม TPE Site 1 ระหว่างวันที่ 7-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2569                | 3-17 |
| รูปที่ 3.3-4 กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569                                      | 3-18 |
| รูปที่ 3.3-5 ตำแหน่งการตรวจวัดคุณภาพทั้ง                                                                             | 3-20 |
| รูปที่ 3.3-6 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569                                        | 3-27 |
| รูปที่ 3.3-7 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569                                        | 3-34 |
| รูปที่ 3.3-8 ตำแหน่งการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ                                                          | 3-37 |
| รูปที่ 3.3-9 กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569                                 | 3-41 |
| รูปที่ 3.3-10 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสม ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569                                            | 3-44 |
| รูปที่ 3.3-11 ตำแหน่งการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ                                                             | 3-46 |
| รูปที่ 3.3-12 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569                                 | 3-50 |
| รูปที่ 3.3-13 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงแบบแยกความถี่ของเสียงที่แหล่งกำเนิด ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569             | 3-54 |
| รูปที่ 3.3-14 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับความร้อนภายในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569                           | 3-57 |
| รูปที่ 3.3-15 แผนที่แสดงการเก็บตัวอย่างในแต่ละชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2568                                                | 3-60 |

## สารบัญภาพ

หน้า

|                                                                                           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ภาพที่ 2-1 ระบบ CO Injection                                                              | 2-43 |
| ภาพที่ 2-2 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป                                                      | 2-43 |
| ภาพที่ 2-3 ระบบ Reverse Osmosis (RO)                                                      | 2-43 |
| ภาพที่ 2-4 รางระบายน้ำรวมในพื้นที่โรงงาน TPE Site 1                                       | 2-43 |
| ภาพที่ 2-5 API Separator                                                                  | 2-43 |
| ภาพที่ 2-6 Powder Separator                                                               | 2-43 |
| ภาพที่ 2-7 ถัง Hydrolyser                                                                 | 2-43 |
| ภาพที่ 2-8 บ่อ Oil-Waste Separator                                                        | 2-43 |
| ภาพที่ 2-9 ผนังกันเสียงบริเวณเครื่องจักร ที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงดังมากกว่า 85 เดซิเบล(เอ) | 2-44 |
| ภาพที่ 2-10 ภาชนะรองรับมูลฝอย                                                             | 2-44 |
| ภาพที่ 2-11 พื้นที่เก็บรวบรวมขยะของโครงการ                                                | 2-44 |
| ภาพที่ 2-12 ภาชนะรองรับของเสียอันตราย                                                     | 2-44 |
| ภาพที่ 2-13 พื้นที่เก็บรวบรวมของเสียอันตราย ภายในพื้นที่กระบวนการผลิต (ISBL)              | 2-44 |
| ภาพที่ 2-14 พื้นที่เก็บรวบรวมของเสียที่ไม่เป็นอันตราย ภายนอกพื้นที่การผลิต (OSBL)         | 2-44 |
| ภาพที่ 2-15 หมายเลขโทรศัพท์ที่รถขนส่ง                                                     | 2-44 |
| ภาพที่ 2-16 ป้ายจำกัดความเร็ว                                                             | 2-44 |
| ภาพที่ 2-17 ระบบ CCTV                                                                     | 2-45 |
| ภาพที่ 2-18 ถังดับเพลิงที่รถขนส่ง                                                         | 2-45 |
| ภาพที่ 2-19 ระบบตรวจวัดปฏิกิริยาคายความร้อน                                               | 2-45 |
| ภาพที่ 2-20 ระบบตรวจวัดค่าอุณหภูมิและความดันในถังปฏิกรณ์                                  | 2-45 |
| ภาพที่ 2-21 ลักษณะแผนผังควบคุมการทำงานของเครื่องจักร และระบบควบคุมการผลิต                 | 2-45 |
| ภาพที่ 2-22 ระบบไฟฟ้าแบบ Explosion Proof                                                  | 2-45 |
| ภาพที่ 2-23 ระบบป้องกันฟ้าผ่าและสายดิน                                                    | 2-45 |
| ภาพที่ 2-24 การติดตั้งท่อขนส่งบนฐานรองรับเหนือพื้น                                        | 2-46 |
| ภาพที่ 2-25 Block Valve                                                                   | 2-46 |
| ภาพที่ 2-26 พนักงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)                        | 2-46 |
| ภาพที่ 2-27 สัญญาณ Siren                                                                  | 2-46 |
| ภาพที่ 2-28 คันกั้นสารเคมี                                                                | 2-46 |
| ภาพที่ 2-29 ฝักบัวฉุกเฉินและที่ล้างตาฉุกเฉิน                                              | 2-46 |
| ภาพที่ 2-30 Diesel Generator                                                              | 2-46 |

## สารบัญภาพ (ต่อ)

หน้า

|                                                                             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| ภาพที่ 2-31 ระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS)                                            | 2-46 |
| ภาพที่ 2-32 อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย                                  | 2-47 |
| ภาพที่ 2-33 ท่อรับน้ำดับเพลิง จากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | 2-47 |
| ภาพที่ 2-34 บ่อน้ำดับเพลิงสำรอง (Fire Pond)                                 | 2-47 |
| ภาพที่ 2-35 Fire Pump เป็น Vertical Pump บริเวณ Fire Pond                   | 2-47 |
| ภาพที่ 2-36 ห้องพยาบาลของกลุ่มโรงงาน TPE Site1                              | 2-48 |
| ภาพที่ 2-37 รถฉุกเฉิน                                                       | 2-48 |
| ภาพที่ 2-38 ป้ายเตือนการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล           | 2-48 |
| ภาพที่ 2-39 ป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง                                    | 2-48 |
| ภาพที่ 2-40 พื้นที่สีเขียว                                                  | 2-49 |
| ภาพที่ 3.3-1 แสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย                         | 3-9  |
| ภาพที่ 3.3-2 แสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ                            | 3-14 |
| ภาพที่ 3.3-3 แสดงการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป                              | 3-31 |
| ภาพที่ 3.3-4 แสดงการตรวจวัดระดับเสียงสะสมที่ตัวบุคคล                        | 3-43 |
| ภาพที่ 3.3-5 แสดงการตรวจวัดระดับความร้อนภายในสถานประกอบการ                  | 3-56 |

# บทที่ 1

บทนำ

## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1.1 ความเป็นมาในการจัดทำรายงาน

บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 10 ถนนโอ-หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจเคมีคอลส์ เอสซีจี ประกอบกิจการในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี ผลิตทั้งเม็ดพลาสติกชนิดโพลิเอททีลีน และเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรไพลีน โดยสามารถผลิตได้ทั้งเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น (Linear Low Density Polyethylene : LLDPE) และเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene : HDPE) มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2532 ซึ่งได้มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการก่อสร้างโรงงาน ในปี พ.ศ. 2532 ซึ่งมีกำลังการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น 60,000 ตันต่อปี และมีกำลังการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นสูง 60,000 ตันต่อปี ต่อมาบริษัทฯ ได้มีการเสนอรายงานฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขยายกำลังการผลิต และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ เป็นลำดับดังแสดงในตารางที่ 1.1-1 สรุปได้ดังนี้

(1) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ของบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด ขออนุญาตก่อสร้างโรงงาน 2 โรงงาน ได้แก่ โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (โรงงาน HDPE) กำลังการผลิต 60,000 ตันต่อปี และโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น (โรงงาน LLDPE) กำลังการผลิต 60,000 ตันต่อปี ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตามหนังสือ ที่ วพ 0504/6588 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2531

(2) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด โดยขอแยกโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น (LLDPE Plant) ออกจากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2532 และเพิ่มกำลังการผลิตจาก 60,000 ตันต่อปี เป็น 160,000 ตันต่อปี โดยปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิม การติดตั้งเครื่องจักรใหม่ และการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และแยกหรือแปรสภาพก๊าซ ตามหนังสือ ที่ ทส 1009.9/8180 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

(3) รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด โดยเปลี่ยนแปลงพื้นที่การผลิตจากเดิมประมาณ 9.3 ไร่ เหลือ 9.0 ไร่ (14,365 ตารางเมตร) ซึ่งทำให้พื้นที่ขนาดลดลงเหลือ 12.68 ไร่ (20,284 ตารางเมตร) โดยอาคารดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตของ LLDPE และไม่ส่งผลต่อกำลังการผลิตสูงสุด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณารายงานฯ ตามหนังสือ ที่ อก 5106.2/1433 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มีมติรับทราบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานฯ ดังกล่าวตามหนังสือที่ ทส 1010.8/8034 ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563

(4) รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น (ครั้งที่ 2) ของบริษัท ไทยโพลิเอทิลีน จำกัด โดยเปลี่ยนแปลงระบบการติดตั้งระบบ Reverse Osmosis (RO) ภายในพื้นที่ของโรงงาน LLDPE ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำน้ำที่ระบายทิ้งจากระบบหล่อเย็นที่มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานมาผ่านการปรับปรุงคุณภาพที่ระบบ RO ประมาณ 50 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หรือเท่ากับ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยน้ำ RO ที่ผลิตได้นำไปใช้ป้อนน้ำเติมในระบบหล่อเย็นของโครงการฯ และโรงงานต่างๆ ภายในพื้นที่ TPE Site 1 และขอเปลี่ยนแปลงย้ายพื้นที่สีเขียวที่โครงการฯ รับผิดชอบดูแลภายในพื้นที่ TPE Site 1 จากบริเวณพื้นที่อาคารควบคุมส่วนกลาง (CCR) บนดาดฟ้ามีพื้นที่ประมาณ 340 ตารางเมตร เป็นบริเวณริมรั้วพื้นที่ TPE Site 1 ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ขนาดพื้นที่ประมาณ 460 ตารางเมตร โดยพื้นที่สีเขียวที่โครงการฯ รับผิดชอบดูแลเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 120 ตารางเมตร โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นไม่ส่งผลต่อกำลังการผลิตสูงสุด โดยรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณารายงานฯ ตามหนังสือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เลขที่อก 5103.3.1/0251 ลงวันที่ 26 มกราคม 2569

โดยกำหนดให้โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น (ครั้งที่ 2) ซึ่งประกอบด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอรายงานต่อสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทราบทุก 6 เดือน

เพื่อเป็นการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการได้มอบหมายให้บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 พร้อมทั้งเปรียบเทียบผลการตรวจวัดที่ผ่านมาเพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

**ตารางที่ 1.1-1** สรุปลำดับความเป็นมาของการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น

| ลำดับความเป็นมา                                                                                                                                                     | ประเภท<br>รายงาน                                 | รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                   | กำลังการผลิต                                                                                                                                                          | เลขที่หนังสือ  | วันที่           | หน่วยงาน<br>ผู้พิจารณารายงานฯ                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------|
| 1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ของบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด                                                       | ก่อสร้างโรงงาน                                   | ขออนุญาตก่อสร้างโรงงาน 2 โรงงาน ได้แก่ โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) และชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น (LLDPE)                                                                                                  | ผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นสูง กำลังการผลิต 60,000 ตันต่อปี ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น (โรงงาน LLDPE) กำลังการผลิต 60,000 ตันต่อปี                 | วพ 0504/6588   | 16 กันยายน 2531  | สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.)              |
| 2. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น (ส่วนขยายครั้งที่ 1) ของบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด | ขยาย<br>กำลังการผลิต<br>ครั้งที่ 1               | ขอแยกโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น (LLDPE Plant) ออกจากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก โพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นสูง โรงงานที่ 1 (โรงงาน HDPE1) และเพิ่มกำลังการผลิต | เพิ่มกำลังการผลิตจาก 60,000 ตันต่อปี เป็น 160,000 ตันต่อปี โดยปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิม การติดตั้งเครื่องจักรใหม่ และการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ | ทส 1009.9/8180 | 15 กรกฎาคม 2559  | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| 3. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น (ครั้งที่ 1)     | เปลี่ยนแปลง<br>รายละเอียด<br>โครงการฯ ครั้งที่ 1 | เปลี่ยนแปลงพื้นที่การผลิตจากเดิมประมาณ 9.3 ไร่ เหลือ 9.0 ไร่ (14,365 ตารางเมตร) ซึ่งทำให้พื้นที่มีขนาดลดลงเหลือ 12.68 ไร่ (20,284 ตารางเมตร) (ไม่มีผลต่อกำลังการผลิตสูงสุด)                                                                  | กำลังการผลิตเม็ดพลาสติก LLDPE คงเดิม เท่ากับ 160,000 ตันต่อปี (คิดที่วันทำงาน 365 วันต่อปี)                                                                           | อก 5106.2/1433 | 20 พฤษภาคม 2563  | การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย                     |
|                                                                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       | ทส 1010.8/8034 | 17 มิถุนายน 2563 | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |

ตารางที่ 1.1-1 (ต่อ) สรุปลำดับความเป็นมาของการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น

| ลำดับความเป็นมา                                                                                                                                                                 | ประเภท<br>รายงาน                                 | รายละเอียด                                                                                                                                              | กำลังการผลิต                                                                                      | เลขที่หนังสือ    | วันที่         | หน่วยงาน<br>ผู้พิจารณารายงานฯ      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------|
| 4. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด<br>โครงการในรายงานการประเมินผล<br>กระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิต<br>เม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความ<br>หนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น (ครั้งที่ 2) | เปลี่ยนแปลง<br>รายละเอียด<br>โครงการฯ ครั้งที่ 2 | - ระบุ การติดตั้งระบบ Reverse Osmosis (RO)<br>ภายในพื้นที่ของโรงงาน LLDPE<br>- ขอย้ายพื้นที่สีเขียวที่โครงการฯ รับผิดชอบดูแล<br>ภายในพื้นที่ TPE Site 1 | กำลังการผลิตเม็ดพลาสติก LLDPE คงเดิม<br>เท่ากับ 160,000 ตันต่อปี (คิดที่วันทำงาน<br>365 วันต่อปี) | อก 5103.3.1/0251 | 26 มกราคม 2569 | การนิคมอุตสาหกรรม<br>แห่งประเทศไทย |

ที่มา : บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด, พ.ศ. 2569

## 1.2 วัตถุประสงค์

1) เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring) ของโครงการ

2) เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3) เพื่อจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว พร้อมทั้งนำมาเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดในช่วงที่ผ่านมา และนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

## 1.3 ขอบเขตของการจัดทำรายงาน

ในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการนั้น จะประกอบไปด้วย

### 1) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทางโครงการจะเป็นผู้ดำเนินการตามมาตรการ พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ ซึ่งใช้ประกอบผลการดำเนินการ โดยบริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด จะเป็นผู้ตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการและนำมาผนวกเข้าไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ

### 2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำหรับมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการตรวจวัดดังกล่าว และเป็นผู้รวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดทั้งหมด และข้อมูลของโครงการในด้านอื่นๆ ซึ่งเป็นข้อกำหนดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวข้างต้น


## 1.4 รายละเอียดโครงการ

### 1.4.1 สถานที่ตั้ง ขนาด และผังพื้นที่โครงการ

โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น (โรงงาน LLDPE) ของบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด ตั้งอยู่ภายในพื้นที่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ เอสซีจี แห่งที่ 1 หรือเรียกว่า “TPE Site 1” เลขที่ 10 ถนนไอ-หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีขนาดพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 162 ไร่ 2 งาน 90.34 ตารางวา โดยโครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น มีขนาดเนื้อที่ประมาณ 20,284 ตารางเมตร (12.68 ไร่) ซึ่งมีบริเวณใกล้เคียง ดังนี้

|             |        |                                                                                                                  |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ทิศเหนือ    | ติดกับ | ถนนไอ-สาม                                                                                                        |
| ทิศใต้      | ติดกับ | ถนนสาย R-1 ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งฝั่งตรงข้ามของถนน คือ โรงงานของบริษัท เอช เอ็ม ซี โพลีเมอร์ จำกัด (HMC) |
| ทิศตะวันออก | ติดกับ | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด                                |
| ทิศตะวันตก  | ติดกับ | ถนนไอ-หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด                                                                               |


ตำแหน่งที่ตั้งโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น ในพื้นที่ TPE Site 1 ดังแสดงในรูปที่ 1.4-1 ถึง รูปที่ 1.4-2

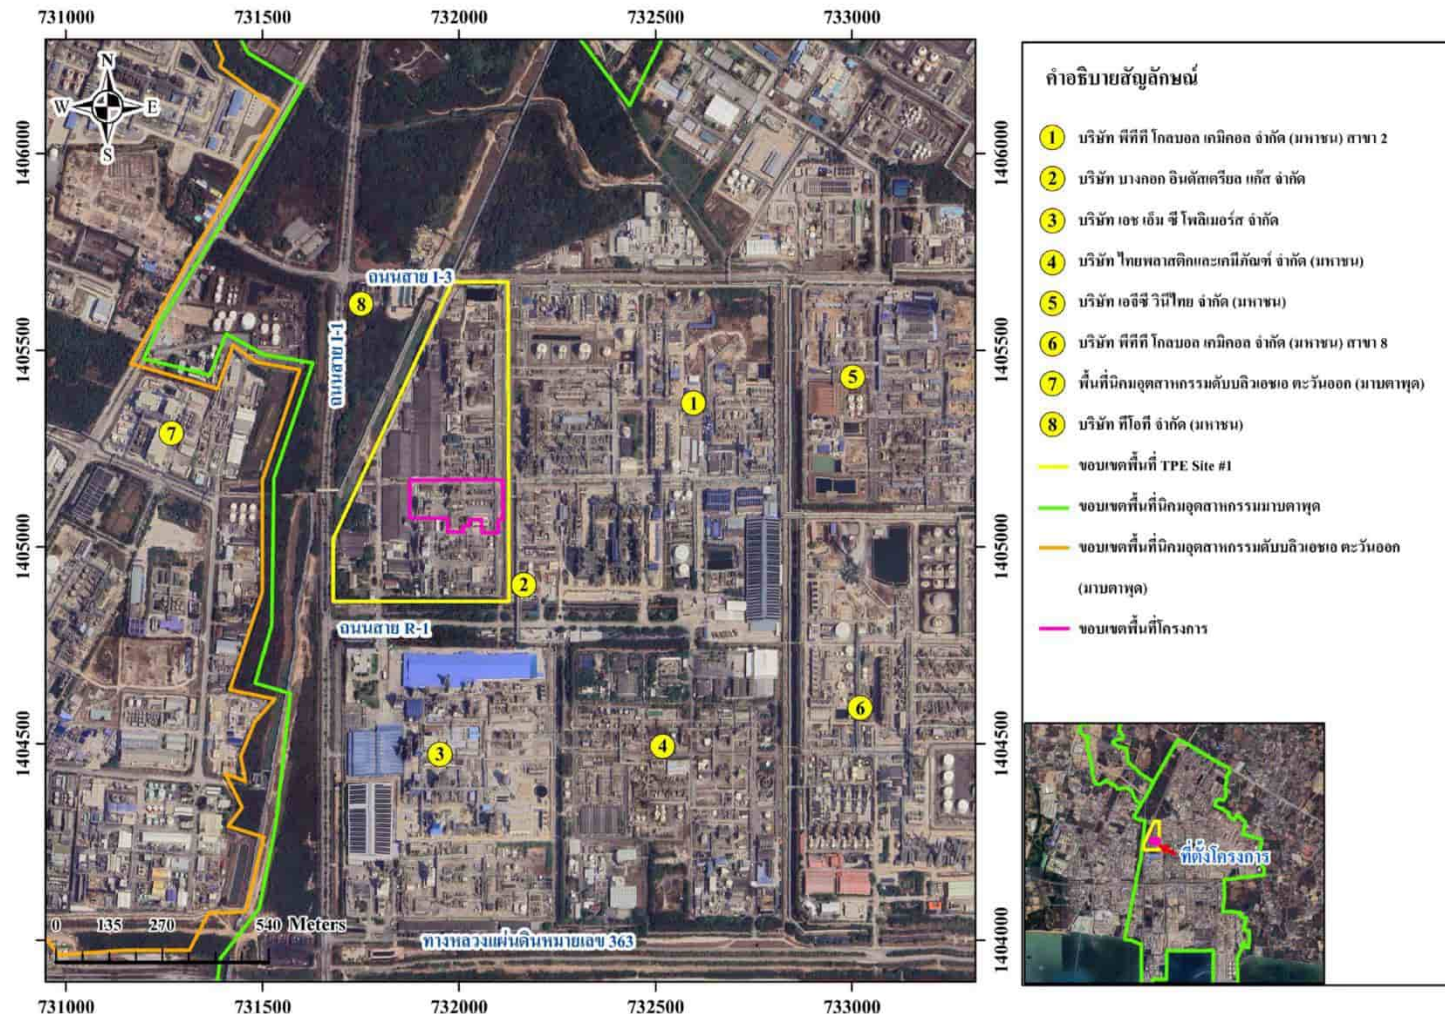

ที่มา : คัดลอกจากข้อมูลแผนที่ Google Map, 2018 ดัดแปลงโดยบริษัท ซีคอร์ท จำกัด, พ.ศ.2568

รูปที่ 1.4-1 ที่ตั้งโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569



รูปที่ 1.4-2 การจัดผังพื้นที่โรงงานต่างๆ ของบริษัท ไทยโพลีเอททีลีน ภายในพื้นที่ TPE Site 1

## 1.4.2 สัดส่วนการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการ

ปัจจุบันโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น (โรงงาน LLDPE) มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 20,284 ตารางเมตร (12.68 ไร่) แบ่งการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่ พื้นที่ส่วนควบคุม พื้นที่ส่วนผลิต พื้นที่ระบบสาธารณูปโภค และพื้นที่สีเขียว รายละเอียดการจัดผังพื้นที่ของโครงการดังแสดงในรูปที่ 1.4-3 รายละเอียดดังนี้

- (1) ส่วนควบคุม ได้แก่ อาคารควบคุมส่วนกลาง (Central Control Room ; CCR)
- (2) ส่วนการผลิต ได้แก่ การทำวัตถุดิบให้บริสุทธิ์ ส่วนการผลิตตัวเร่งปฏิกิริยา ส่วนการนำตัวทำละลายกลับมาใช้ใหม่ ส่วนการผลิตพรีโพลิเมอร์และส่วนการผลิตโพลิเมอร์ และส่วนการตัดเม็ด
- (3) ส่วนระบบสาธารณูปโภค
- (4) พื้นที่สีเขียว ที่โครงการรับผิดชอบดูแลภายใน TPE Site 1 ประมาณ 2,200 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 10.8 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด ดังแสดงในรูปที่ 1.4-4


## 1.4.3 วัตถุดิบ

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น มีรายละเอียดวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ดังนี้


(1) ก๊าซเอทิลีน (Ethylene) นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพอลิเมอร์ เรียกว่า โมโนเมอร์ (Monomer) ซึ่งจัดเป็นก๊าซไวไฟ มีกลิ่นหอมหวาน และเป็นสารอินทรีย์ระเหยง่าย รับจากแหล่งก๊าซภายในประเทศ เช่น บริษัท มาบตาพุด โอเลฟินส์ จำกัด (MOC) บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด (ROC) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) เป็นต้น ขนส่งผ่านระบบท่อขนส่ง และผ่านส่วนการทำวัตถุดิบให้บริสุทธิ์ ก่อนส่งเข้าสู่กระบวนการผลิตที่ส่วนการผลิตพรีโพลิเมอร์และส่วนการผลิตโพลิเมอร์ผ่านทางท่อ โดยไม่มีการกักเก็บในถังกักเก็บ มีปริมาณการใช้ 156,084.17 ตันต่อปี

(2) ของเหลวบิวทีน-วัน (Butene-1) เป็นสารอินทรีย์ระเหยง่าย มีกลิ่นหอมเล็กน้อย นำมาใช้เป็นวัตถุดิบร่วมในการผลิตพอลิเมอร์ หรือที่เรียกว่า โคโมโนเมอร์ (Comonomer) เพื่อควบคุมคุณสมบัติความหนาแน่นให้กับเม็ดพลาสติก รับจากแหล่งภายในประเทศ เช่น บริษัท กรุงเทพ ซินเธติกส์ (BST) จำกัด เป็นต้น ขนส่งผ่านระบบท่อขนส่งเข้าสู่ถังกักเก็บ และผ่านส่วนการทำวัตถุดิบให้บริสุทธิ์ก่อนส่งเข้าสู่กระบวนการผลิตที่ส่วนการผลิตพรีโพลิเมอร์และส่วนผลิตโพลิเมอร์ผ่านทางท่อมีปริมาณการใช้ 7,579.73 ตันต่อปี

(3) ก๊าซไฮโดรเจน นำมาใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นร่วม เพื่อควบคุมน้ำหนักโมเลกุลของโพลิเมอร์ หรือที่เรียกว่า Chain Termination Agent เพื่อกำหนดค่าสมบัติการไหลของโพลิเมอร์ขณะหลอม (Melt Flow Index) ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องการ โดยรับจากแหล่งภายในประเทศ เช่น บริษัท บางกอก อินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด บริษัท ลินเด จำกัด บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ขนส่งผ่านระบบท่อขนส่งและผ่านส่วนการทำวัตถุดิบให้บริสุทธิ์ ก่อนส่งเข้าสู่กระบวนการผลิตทางท่อ โดยไม่มีการกักเก็บในถังเก็บกัก มีปริมาณการใช้ 48.32 ตันต่อปี

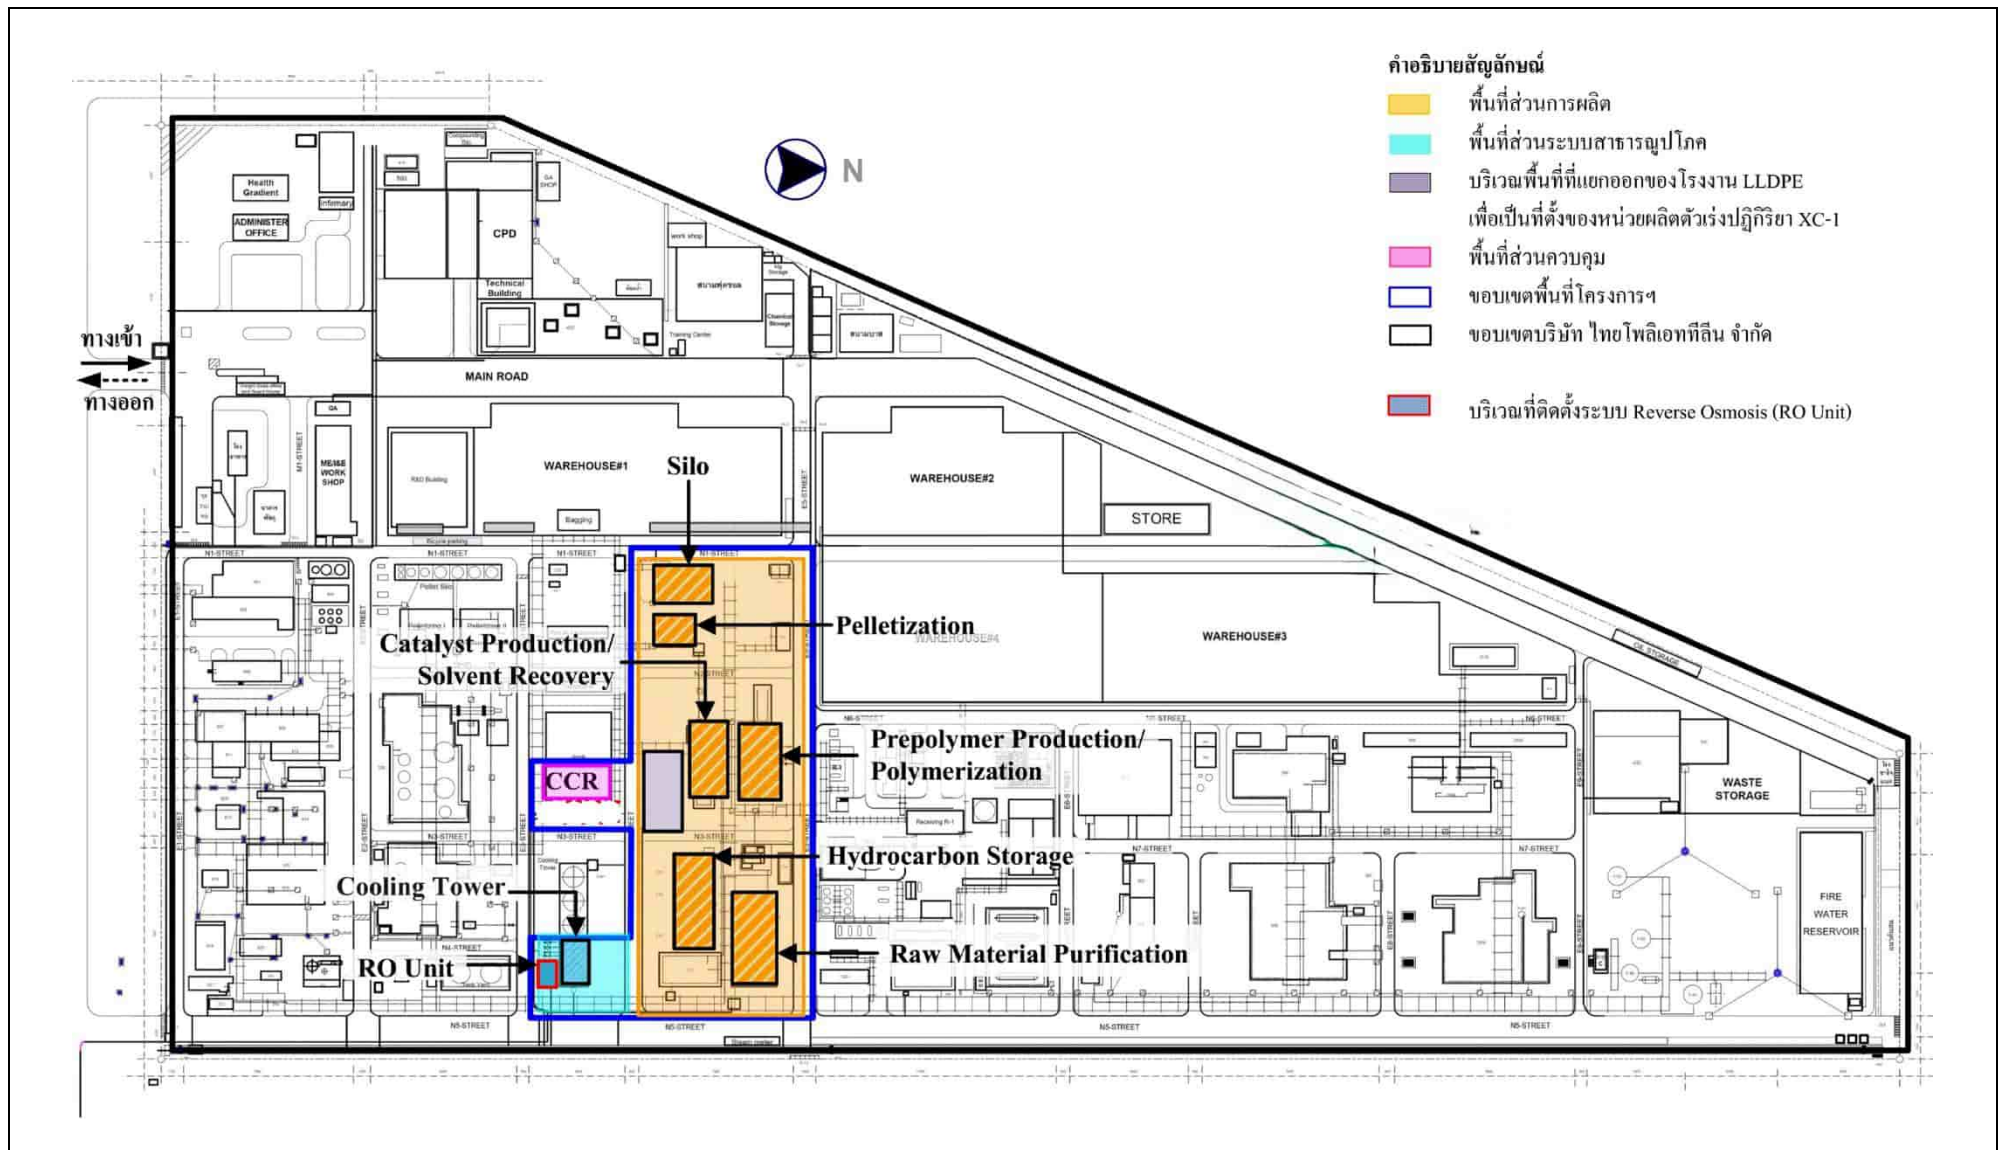

รูปที่ 1.4-3 การจัดผังพื้นที่โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น

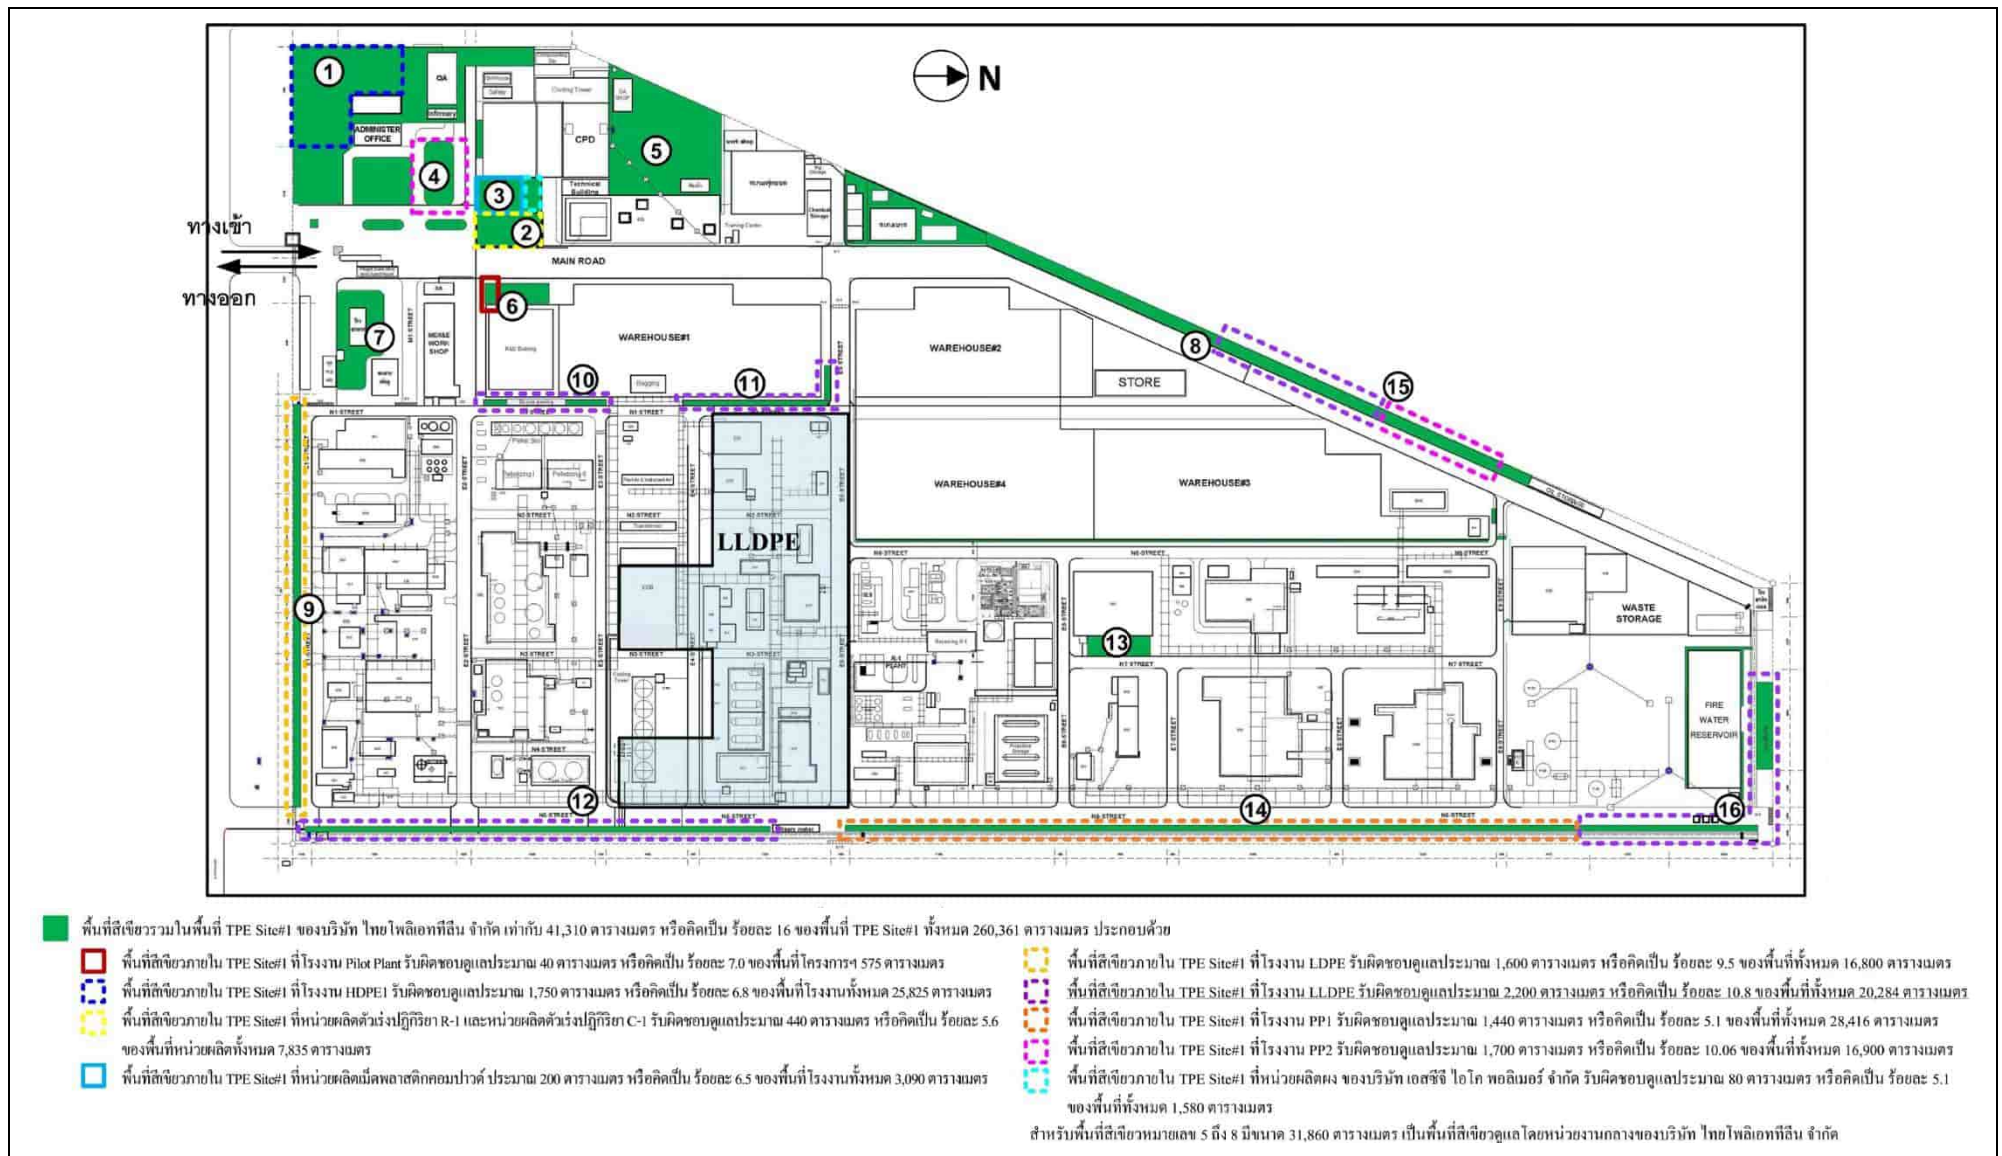

รูปที่ 1.4-4 การจัดการพื้นที่สีเขียวของ TPE Site 1

#### 1.4.3.1 ตัวเร่งปฏิกิริยาและตัวเร่งปฏิกิริยาร่วม (Catalyst and Co-Catalyst)

ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ในกระบวนการผลิต มี 2 ชนิด ได้แก่ ชนิด M10 สำหรับการผลิตเม็ดพลาสติกในเกรด LLDPE และชนิด M11 สำหรับผลิตเม็ดพลาสติกในเกรด MDPE และ HDPE ซึ่งตัวเร่งปฏิกิริยาทั้ง 2 ชนิด มีลักษณะเป็นของแข็ง ไม่มีกลิ่น เกิดจากการผสมของสารตั้งต้นสำหรับการผลิตตัวเร่งปฏิกิริยา เป็นสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างโลหะทรานซิชัน ซึ่งโครงการฯ ผลิตขึ้นจากการผสมของสารตั้งต้นสำหรับการผลิตตัวเร่งปฏิกิริยา ได้แก่ Isobutane, Titanium Peroxide ( $Ti(OR)_4$ ), Magnesium, Butyl chloride, Dimethyl form-amide, Iodine และ Titanium Tetrachloride ( $TiCl_4$ ) ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ผลิตได้เป็นประเภทซีเกลอร์ แนต์ตา (Ziegler Natta) ซึ่งเป็นสารประกอบเชิงซ้อน ระหว่างโลหะทรานซิชันที่ได้รับการพัฒนามาโดยเฉพาะจาก BP Process ในการผลิตตัวเร่งปฏิกิริยาจะผลิตแบบ Batch ปริมาณการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแต่ละชนิด คือ

- ตัวเร่งปฏิกิริยา ชนิด M10 มีปริมาณการใช้ 8.37 ตันต่อปี
- ตัวเร่งปฏิกิริยา ชนิด M11 มีปริมาณการใช้ 21.95 ตันต่อปี

ตัวเร่งปฏิกิริยาดังกล่าว จะถูกนำมาแยกขนาด ปรับความเข้มข้น และส่งไปเก็บในถังกักเก็บตัวเร่งปฏิกิริยา ก่อนขนส่งผ่านระบบท่อเข้าสู่ส่วนการผลิตพรีโพลิเมอร์ต่อไป โดยมีจำนวนครั้งในการผลิตประมาณ 46 ครั้งต่อปี

ตัวเร่งปฏิกิริยาร่วม เป็นสารประกอบ Organoaluminium Compound เช่น Tri- n -Octylaluminium เป็นต้น มีลักษณะเป็นของเหลว มีกลิ่นตัวทำละลาย โดยนำมาทำปฏิกิริยาร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยา เพื่อผลิตเป็นพรีโพลิเมอร์ ก่อนส่งไปยังส่วนการผลิตโพลิเมอร์ต่อไป ซึ่งรับมาจากแหล่งต่างประเทศ เช่น Akzo Nobel Polymer Chemical LLC เป็นต้น ขนส่งผ่านทางรถบรรทุกเข้ามาจัดเก็บไว้ที่คลังเก็บสารเคมีภายในบริษัท และนำมาใช้งานในกระบวนการผลิต โดยการขนส่งด้วยรถโฟล์คลิฟท์ ซึ่งมีปริมาณการใช้ 12.76 ตันต่อปี ตัวเร่งปฏิกิริยาร่วมนี้นำมาทำปฏิกิริยากับตัวเร่งปฏิกิริยา เพื่อผลิตเป็นพรีโพลิเมอร์ก่อนส่งไปยังส่วนการผลิตโพลิเมอร์ต่อไป

#### 1.4.3.2 สารเคมี

สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตของโครงการฯ มีดังนี้

- (1) เฮกเซน ซึ่งมีปริมาณการใช้ประมาณ 232 ตันต่อปี
- (2) สารตั้งต้นสำหรับผลิตตัวเร่งปฏิกิริยาชนิด M10 และชนิด M11 มีทั้งหมด 7 ชนิด ได้แก่ Isobutanol, Titanium-n -Peroxide, Magnesium, Butylchloride, Dimethylform-amide, Iodine และ Titanium โดยมีปริมาณการใช้รวม 27.6 ตันต่อปี รับจากแหล่งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น บริษัท ดูปองต์ (ประเทศไทย) จำกัด (DUPONT (Thailand) Co., Ltd) บริษัท ยูโรเคมี จำกัด (EUROCHEM Co., Ltd.) และ ECKART Gmbh Co., Ltd. เป็นต้น ขนส่งทางรถบรรทุกเข้ามาจัดเก็บไว้ที่คลังเก็บสารเคมีภายในบริษัท และนำเข้ามาใช้งานในกระบวนการผลิต โดยการขนส่งด้วยรถโฟล์คลิฟท์
- (3) Triethylaluminium ใช้ในการบำบัดสารละลายปนเปื้อนจากการผลิตตัวเร่งปฏิกิริยา ที่ส่วนการนำตัวทำละลายกลับมาใช้ใหม่ มีปริมาณการใช้ 2.72 ตันต่อปี รับจากแหล่งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น บริษัท ดูปองต์ (ประเทศไทย) จำกัด (DUPONT (Thailand) Co., Ltd.) EUROCHEM Co., Ltd., ECKART Gmbh Co., Ltd. เป็นต้น ขนส่งทางรถบรรทุกเข้ามาจัดเก็บไว้ที่คลังเก็บสารเคมีภายในบริษัท และนำเข้ามาใช้งานในกระบวนการผลิต โดยการขนส่งทางรถบรรทุก
- (4) เพนเทน ใช้เพื่อระบายความร้อนจากปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นภายในถังปฏิกรณ์ (Fluidized Bed Reactor) ที่ส่วนการผลิตโพลิเมอร์ โดยรับจากแหล่งภายในประเทศ เช่น บริษัท ทีโอพี โซลเว้นท์ จำกัด เป็นต้น ขนส่งโดยรถบรรทุก และสูบลำเลียงเข้าสู่ถังกักเก็บ ก่อนส่งเข้ากระบวนการผลิตผ่านทางระบบท่อขนส่งที่มีอยู่เดิม มีปริมาณการใช้ประมาณ 174.77 ตันต่อปี

### 1.4.3.3 สารเติมแต่ง

โครงการมีการใช้สารเติมแต่งที่ส่วนการตัดเม็ด เพื่อปรับปรุงคุณภาพเม็ดพลาสติกให้ได้ตามความต้องการ ได้แก่ Antioxidant Additive, Neutral Additive, UV-Stabilizer Additive, Slip Additive, Antiblock Additive, Mix Additive, Optical Additive สารเติมแต่งที่นำมาใช้ทุกชนิดมีลักษณะเป็นของแข็งและไม่มีกลิ่น รับจากแหล่งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น บริษัท ซีบา สเปนเซียลตี้ เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซินนามอน จำกัด เป็นต้น มีปริมาณการใช้รวมประมาณ 529.54 ตันต่อปี ขนส่งโดยรถบรรทุกในลักษณะเป็นถุงบรรจุ นำมาจัดเก็บไว้บริเวณพื้นที่ส่วนการตัดเม็ด และนำมาใช้ในกระบวนการผลิตโดยใช้รถโฟล์คลิฟท์

### 1.4.4 ผลลัพธ์หลักและผลลัพธ์พลอยได้

ผลลัพธ์หลักของโครงการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น และเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นปานกลาง ส่วนผลลัพธ์พลอยได้ ได้แก่ เศษโพลิเมอร์จากส่วนการตัดเม็ด (Palletization) ซึ่งจะรวบรวมใส่ถังที่มีฝาปิดและจัดเก็บไว้ในสถานที่เก็บกากของเสียชั่วคราวภายในพื้นที่การผลิต เพื่อรอการจำหน่ายให้แก่บริษัทที่รับซื้อต่อไป รายละเอียดชนิดและปริมาณของผลลัพธ์หลักและผลลัพธ์พลอยได้ ดังแสดงในตารางที่ 1.4-1

### 1.4.5 กระบวนการผลิต

กระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น ประกอบด้วยขั้นตอนการผลิต 6 ขั้นตอนหลัก มีขั้นตอนการผลิตและควบคุมการผลิต ดังแสดงในรูปที่ 1.4-5 โดยแต่ละขั้นตอนผลิตมีรายละเอียดดังนี้

#### (1) ส่วนการทำวัตถุดิบให้บริสุทธิ์ (Raw Materials Purification Section)

ทำหน้าที่ในการทำวัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้บริสุทธิ์ ได้แก่ ก๊าซเอทิลีน ก๊าซไฮโดรเจน ของเหลวบิวทีน-วัน และของเหลวเพนเทน โดยการขจัดสิ่งปนเปื้อนออก ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ออกซิเจน และน้ำ ก่อนที่จะป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิต เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาของตัวเร่งปฏิกิริยา ที่ผลิตได้จากส่วนการผลิตตัวเร่งปฏิกิริยาและส่วนการผลิตพรีโพลิเมอร์

#### (2) ส่วนการผลิตตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst Production Section)

ทำหน้าที่ในการผลิตตัวเร่งปฏิกิริยา สำหรับใช้ในการเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอร์ไรเซชันที่ส่วนการผลิตโพลิเมอร์ ซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาประเภทซิกเลอร์-นัตตา (Ziegler Natta) ที่ได้รับการพัฒนามาโดยเฉพาะจาก BP Process ประกอบด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา 2 ชนิด ได้แก่ ชนิด M10 สำหรับการผลิตเม็ดพลาสติกในเกรด LLDPE และชนิด M11 สำหรับผลิตในเกรด MDPE และ HDPE

#### (3) ส่วนการผลิตพรีโพลิเมอร์ (Prepolymer Production Section)


ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ผลิตได้จากส่วนการผลิตตัวเร่งปฏิกิริยา โครงการฯ จะไม่นำไปใช้งานที่ส่วนการผลิตโพลิเมอร์ โดยทันที จำเป็นจะต้องผ่านขั้นตอนการทำให้เป็น Prepolymer ก่อน ซึ่ง Prepolymer ที่ได้จะมีลักษณะเป็นผงแห้ง (Dry Powder) และมีคุณสมบัติที่พร้อมต่อการนำไปใช้งาน

**ตารางที่ 1.4-1** ชนิด ปริมาณ สถานะ กลิ่น และวิธีการขนส่ง ของผลิตภัณฑ์หลัก และผลิตภัณฑ์พลอยได้

| ประเภท                                                       | สถานะ<br>(ที่ STP) | ลักษณะ<br>กลิ่น | การใช้ประโยชน์                                                       | กำลังการผลิต<br>(ตันต่อปี) | การเก็บกัก/การขนส่ง                                                                                     | จำนวนเที่ยว<br>ขนส่ง<br>(เที่ยวต่อปี) |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. เม็ดพลาสติก โพลิเอททีลีน<br>ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น | ของแข็ง            | ไม่มีกลิ่น      | นำไปใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์จำพวกฟิล์ม                                      | 61,000                     | บรรจุใส่ถุงขนาด 25 กิโลกรัม และขนาด 750 กิโลกรัม เก็บในคลังเก็บผลิตภัณฑ์<br>ก่อนส่งไปจำหน่ายทางรถบรรทุก | 1,852                                 |
| 2. เม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน<br>ชนิดความหนาแน่นปานกลาง         | ของแข็ง            | ไม่มีกลิ่น      | นำไปขึ้นรูปเป็นชิ้นงานพลาสติก                                        | 84,000                     | บรรจุใส่ถุงขนาด 25 กิโลกรัม และขนาด 750 กิโลกรัม เก็บในคลังเก็บผลิตภัณฑ์<br>ก่อนส่งไปจำหน่ายทางรถบรรทุก | 2,538                                 |
| 3. ผงพลาสติกโพลิเอททีลีน<br>ชนิดความหนาแน่นปานกลาง           | ของแข็ง            | ไม่มีกลิ่น      | ขนาดใหญ่ เช่น ถังน้ำ เรือคายัค เป็นต้น                               | 14,944                     | ขนส่งทางท่อขนส่งไปยัง Silo กักเก็บ เพื่อบรรจุใส่ถุงจำหน่ายยังบริษัทผู้รับซื้อ<br>โดยขนส่งทางรถบรรทุก    | 480                                   |
| ผลิตภัณฑ์พลอยได้<br>เศษโพลิเมอร์                             | ของแข็ง            | ไม่มีกลิ่น      | ขายเป็นวัสดุนอกเกรดให้กับผู้รับซื้อเพื่อ<br>นำไปใช้เป็นวัสดุ Recycle | 56                         | รวบรวมใส่ถังที่มีฝาปิด เพื่อรอจำหน่ายให้บริษัทที่รับซื้อ โดยขนส่งทางรถบรรทุก                            | 4                                     |
| รวม                                                          |                    |                 |                                                                      | 160,000                    | รวม                                                                                                     | 4,874                                 |

**หมายเหตุ :** สัดส่วนของการผลิตผลิตภัณฑ์อาจมีการปรับเปลี่ยน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการของตลาด โดยปริมาณผลิตภัณฑ์ โดยรวม ไม่เกิน 160,000 ตันต่อปี

**ที่มา :** บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด, พ.ศ. 2563



#### (4) ส่วนการนำตัวทำละลายกลับมาใช้ใหม่ (Solvent Recovery Section)

ตัวทำละลายที่ใช้ในโครงการฯ ได้แก่ เฮกเซน ใช้เป็นตัวกลางในการผลิตตัวเร่งปฏิกิริยาและผลิตพรีโพลิเมอร์ โดยก่อนที่จะถูกนำไปใช้งานจะต้องผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ก่อน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสิ่งอื่นๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาและพรีโพลิเมอร์

#### (5) ส่วนการผลิตโพลิเมอร์ (Polymer Production Section)

วัตถุดิบและสารตั้งต้นทั้งหมด ได้แก่ ก๊าซเอทิลีน ก๊าซไฮโดรเจน ของเหลวบิวทีน-วัน และพรีโพลิเมอร์ (ตัวเร่งปฏิกิริยา) จะถูกป้อนเข้าสู่ถังปฏิกิริยา (Polymerization Reactor) ซึ่งเป็นถังปฏิกิริยาแบบ Fluidized Bed สารทั้งหมดจะถูกคลุกเคล้าผสมกันและถูกพองตัวเป็นชั้นของ Bed ด้วยกระแสของก๊าซที่เข้าทางด้านล่างของถังปฏิกิริยา ซึ่งถูกอัดด้วย Fluidization Gas Compressor พร้อมกับการเกิดปฏิกิริยา โดยปฏิกิริยาโพลิเมอร์ไรเซชันเป็นปฏิกิริยาคายความร้อน (Exothermic Reaction) ก๊าซที่ผ่านชั้น Bed ไปได้จะออกทางด้านบนของถังปฏิกิริยา และเข้าสู่ Cyclones เพื่อแยกเอา Solid Particles ที่หลุดมากับก๊าซกลับเข้าสู่ถังปฏิกิริยาใหม่อีกครั้ง

ก๊าซร้อนที่ออกจาก Reactor Overhead Cyclones จะเข้าสู่ Upstream Fluidization Gas Cooler เพื่อระบายความร้อนออกจากระบบ ก่อนจะถูกอัดเข้าเครื่อง Fluidization Gas Compressor เพื่อหมุนเวียนก๊าซเข้าสู่ถังปฏิกิริยาอีกครั้งโดยเป็นเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ หรือที่เรียกว่า Cycle Gas สำหรับผงโพลิเมอร์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จะถูกนำออกจากถังปฏิกิริยา Polymerization โดยระบบ Powder Lateral Withdraw เข้าสู่หน่วย Recycle Process Gas เพื่อแยกเอาก๊าซที่ติดไปกับผงโพลิเมอร์กลับเข้าสู่กระบวนการผลิต ก่อนส่งไปยังหน่วย Commoner Recycle เพื่อดึงเอาก๊าซไฮโดรคาร์บอนที่เหลืออยู่ ไปควบแน่นให้อยู่ในสถานะของเหลว ก่อนส่งกลับเข้ากระบวนการผลิต ผงโพลิเมอร์จะถูกส่งต่อไปยังหน่วย Polymer Conditioning เพื่อคัดแยกขนาดและหยุดปฏิกิริยาของตัวเร่งปฏิกิริยาที่อาจหลงเหลืออยู่ ก่อนส่งต่อไปทำเม็ดพลาสติกที่ส่วนการตัดเม็ดต่อไป

#### (6) ส่วนการตัดเม็ด (Pelletization Section)

ทำหน้าที่ในการนำผงโพลิเมอร์ที่ผลิตได้จากส่วนการผลิตโพลิเมอร์ มาหลอมขึ้นรูปเป็นเม็ดพลาสติก โดยจะมีการเติมสารเติมแต่ง (Additives) เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของเม็ดพลาสติก ก่อนส่งไปยังหน่วยบรรจุถุง (Bagging) เม็ดพลาสติกที่ผลิตได้จะถูกเก็บลงในถังบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีสองขนาดคือ ขนาด 25 กิโลกรัม (Normal Bag) และขนาด 750 กิโลกรัม (Big Bag) และกักเก็บไว้ในโกดังสินค้าก่อนส่งไปยังลูกค้าต่อไป

#### 1.4.6 ระบบสาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภคที่ใช้ในโครงการ ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำใช้ ระบบไอน้ำ และก๊าซไนโตรเจน รายละเอียดปริมาณการใช้และแหล่งที่มาของระบบสาธารณูปโภค ดังแสดงในตารางที่ 1.4.2

#### 1.4.7 พนักงาน

พนักงานของโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น (LLDPE Plant) จำนวนทั้งหมดคือ 27 คน

**ตารางที่ 1.4-2** ประเภทและปริมาณการใช้ระบบสาธารณูปโภค โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด

| ระบบสาธารณูปโภค                            | หน่วย                      | ปริมาณการใช้   | แหล่งที่มา                                                                                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ระบบไฟฟ้า                               | เมกกะวัตต์-ชั่วโมงต่อเดือน | 5,181          | - บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขากัน ไอ-หนึ่ง (PTTGC)                                 |
| 2. ระบบน้ำใช้                              |                            |                |                                                                                                       |
| 2.1 น้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค             |                            |                |                                                                                                       |
| - น้ำใช้ในอาคารสำนักงาน                    | ลูกบาศก์เมตรต่อวัน         | 1.9            | - บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขากัน ไอ-หนึ่ง (PTTGC)                                 |
| - น้ำใช้สำหรับล้างกระบวนการผลิต            | ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน       | 16             |                                                                                                       |
| 2.2 น้ำใช้ในกระบวนการผลิต                  |                            |                |                                                                                                       |
| - น้ำปราศจากแร่ธาตุ (Demin. Water)         |                            |                | - บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขากัน ไอ-หนึ่ง (PTTGC)                                 |
| • ใช้ที่ส่วนการผลิตตัวเร่งปฏิกิริยา        | ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน       | 11             |                                                                                                       |
| • ใช้ที่ส่วนการตัดเม็ด                     | ลูกบาศก์เมตรต่อวัน         | 37 (สูงสุด)    |                                                                                                       |
| - น้ำผ่านการปรับปรุงคุณภาพ (Treated Water) | ลูกบาศก์เมตรต่อวัน         | 562            | - บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขากัน ไอ-หนึ่ง (PTTGC)                                 |
| - น้ำในระบบ Reverse Osmosis (RO Unit)      | ลูกบาศก์เมตรต่อวัน         | 1,200 (สูงสุด) | - จากระบบ RO ของโครงการ<br>- จากระบบหล่อเย็นของโครงการฯ และจากกลุ่มโรงงานของบริษัทฯ ภายใน TPE Site 1* |
| 3. ระบบไอน้ำ                               |                            |                |                                                                                                       |
| 3.1 ไอน้ำความดันสูง (40 บาร์)              | ตันต่อเดือน                | 202            | - บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขากัน ไอ-หนึ่ง (PTTGC)                                 |
| 3.2 ไอน้ำความดันปานกลาง (18 บาร์)          | ตันต่อเดือน                | 1,112          | - บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขากัน ไอ-หนึ่ง (PTTGC)                                 |
| 3.3 ไอน้ำความดันต่ำ (3 บาร์)               | ตันต่อเดือน                | 345            | - บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด (ROC)                                                                   |
|                                            |                            |                | - โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (LDPE Plant)                                   |
|                                            |                            |                | - บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขากัน ไอ-หนึ่ง (PTTGC)                                 |
| 4. ก๊าซไนโตรเจน                            | ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน       | 661,013        | - บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (BIG)                                                           |
|                                            |                            |                | - บริษัท ลินด์ จำกัด (Linde)                                                                          |

หมายเหตุ : \* หมายถึง กลุ่มโรงงานของบริษัทฯ ภายในพื้นที่ TPE Site 1 ได้แก่ โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE1 Plant) โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (LDPE Plant) โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรไพลีน โรงงานที่ 1 (PP1 Plant) และโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรไพลีน โรงงานที่ 2 (PP2 Plant) รวมทั้งจากหน่วยผลิตตัวเร่งปฏิกิริยา R1 และ C1 ของบริษัทฯ

ที่มา : บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด, พ.ศ. 2569

## 1.4.8 สารมลพิษและการบำบัด

### 1.4.8.1 สารมลพิษทางอากาศ

แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศของโครงการฯ มีเพียงแหล่งกำเนิดสารอินทรีย์ระเหยง่าย เนื่องจากในกระบวนการผลิตของโครงการฯ ไม่มีการใช้เชื้อเพลิงในการเผาไหม้ในกระบวนการผลิต ทั้งนี้โครงการฯ ได้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไป (9 ชนิด) ที่กำหนดค่ามาตรฐาน 1 ปี ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2550) และสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่ต้องเฝ้าระวัง (19 ชนิด) ตามบัญชีรายชื่อสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่กำหนดค่าเฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2552) พบว่า โครงการฯ ไม่มีการระบายสารอินทรีย์ระเหยง่ายตามประกาศดังกล่าวข้างต้น สารอินทรีย์ระเหยง่ายชนิดอื่นนอกจากบัญชีตามประกาศดังกล่าวที่มีการระบายออกจากแหล่งกำเนิดของโครงการฯ ได้แก่ ก๊าซเอทิลีน บิวทีน-วัน เฮกเซน และเพนเทน

### 1.4.8.2 มลพิษทางน้ำและการบำบัด

ปริมาณน้ำเสียทั้งหมดที่เกิดจากการดำเนินการโครงการฯ สามารถแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ น้ำเสียจากอาคารสำนักงาน และน้ำเสียจากกระบวนการผลิต รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1.4.3

### 1.4.8.3 กากของเสียและการจัดการ

กากของเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของโครงการฯ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่ กากของเสียไม่อันตราย กากของเสียอันตราย และกากของเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1.4.4

### 1.4.8.4 เสียงและการควบคุม

เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น ปัม คอมเพรสเซอร์ เป็นต้น พนักงานส่วนใหญ่จะปฏิบัติงานอยู่ภายในห้องควบคุม (Control Room) โดยจะได้รับสัมผัสเสียงดัง เมื่อเข้าไปตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ในพื้นที่กระบวนการผลิตเท่านั้น ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบด้านเสียงต่อพนักงานเมื่อเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว โครงการฯ จึงมีมาตรการดังนี้

- (1) กำหนดระดับเสียงของอุปกรณ์จากบริษัทผู้ขายไม่ให้มีระดับเสียงไม่เกิน 85 เดซิเบล(เอ) ที่ระยะห่าง 1 เมตรจากเครื่องจักร หรือภายนอกอาคารหรือวัสดุดูดซับเสียง
- (2) ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักร ตามแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเครื่องจักรนั้นๆ
- (3) ติดป้ายเตือนการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ในบริเวณพื้นที่ที่มีระดับเสียงดังเกิน 85 เดซิเบลเอ และควบคุมให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังอย่างเคร่งครัด เมื่อต้องเข้าไปในพื้นที่ที่มีเสียงดัง พร้อมทั้งจำกัดระยะเวลาการทำงานของพนักงานในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว

ตารางที่ 1.4-3 แหล่งกำเนิดและปริมาณน้ำเสีย โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น

| ประเภทน้ำเสีย                                                                                                      | หน่วย                                 | ปริมาณน้ำเสีย   | การบำบัด                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. น้ำเสียจากอาคารสำนักงาน                                                                                         | ลูกบาศก์เมตรต่อวัน                    | 1.52            | บำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ก่อนส่งไปยังบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เพื่อบำบัดต่อไป                                                                                                                                                              |
| 2. น้ำเสียจากกระบวนการผลิต<br>(1) น้ำเสียแบบต่อเนื่อง<br>- น้ำเสียจากหน่วยตัดเม็ด                                  | ลูกบาศก์เมตรต่อวัน                    | 37<br>(สูงสุด)  | ส่งเข้า Powder Separator เพื่อแยกผงโพลิเมอร์ออก ก่อนส่งไปยัง API Separator ของโครงการฯ ก่อนส่งไปยังบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งสุดท้าย (Final Check Pond) ของโรงงาน LDPE จากนั้นระบายลงสู่รางระบายน้ำรวมของพื้นที่ TPE Site 1 และรางระบายน้ำของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดต่อไป |
| - น้ำ RO Reject จากระบบ RO                                                                                         | ลูกบาศก์เมตรต่อวัน                    | 600<br>(สูงสุด) | ระบายลงสู่รางระบายน้ำรวมของพื้นที่ TPE Site 1 และรางระบายน้ำของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดต่อไป                                                                                                                                                                            |
| (2) น้ำเสียครั้งคราว<br>- น้ำเสียจากกระบวนการผลิตตัวเร่งปฏิกิริยา                                                  | ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน                  | 11              | ส่งไปยังบ่อกักเพื่อแยกตะกอนของแข็งและเฮกเซนออกจากน้ำ โดยส่วนที่เป็นน้ำจะส่งไปยังบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เพื่อบำบัดต่อไป                                                                                                                            |
| - น้ำเสียจากการล้างกระบวนการผลิต<br>(ความถี่ในการล้าง 2 ครั้ง ต่อเดือน<br>มีน้ำเสียเกิดขึ้นครั้งละ 8 ลูกบาศก์เมตร) | ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน                  | 16              | ส่งไปยัง API Separator ของโครงการฯ ก่อนส่งไปยังบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งสุดท้าย (Final Check Pond) ของโรงงาน LDPE จากนั้นระบายลงสู่รางระบายน้ำรวมของพื้นที่ TPE Site 1 และรางระบายน้ำของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดต่อไป                                                     |
| - น้ำฝนปนเปื้อน<br>(ในช่วงเวลา 15 นาทีแรกที่ฝนตก)                                                                  | ลูกบาศก์เมตร<br>ต่อ 15 นาทีแรกที่ฝนตก | 127             | ระบายลงรางระบายน้ำฝนปนเปื้อน และส่งผ่านท่อคอนกรีตฝังดิน เข้าสู่บ่อ API Separator ก่อนส่งไปยังบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งสุดท้าย (Final Check Pond) ของโรงงาน LDPE จากนั้นระบายลงสู่รางระบายน้ำรวมของพื้นที่ TPE Site 1 และรางระบายน้ำของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดต่อไป       |

หมายเหตุ : LDPE หมายถึง โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (LDPE Plant)

ที่มา : บริษัท ไทยโพลิเอทิลีน จำกัด, พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1.4-4 แหล่งกำเนิดและปริมาณ และการจัดการกากของเสีย โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น

| ชนิดกากของเสีย                                    | หน่วย          | ปริมาณ | การจัดเก็บ                                       | การบำบัด/กำจัด                                                                                                      | ความสอดคล้องตาม ป.อ.ก 2548 |
|---------------------------------------------------|----------------|--------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. กากของเสียไม่อันตราย<br>- ขยะมูลฝอยจากสำนักงาน | กิโลกรัมต่อวัน | 38     | - รวบรวมใส่ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด                 | - ส่งให้เทศบาลเมืองมาบตาพุดนำไปกำจัด                                                                                | None                       |
| 2. กากของเสียอันตราย<br>- กากตัวเร่งปฏิกิริยา     | ตันต่อปี       | 74.1   | - รวบรวมใส่ภาชนะที่มีฝาปิดและจัดเก็บใน ISBL      | - ส่งให้หน่วยงานรับกำจัดที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการนำไปกำจัด                                                   | HM                         |
| - กากตะกอนจาก API Separator                       | ตันต่อปี       | 18.0   | - รวบรวมใส่ถังขนาด 200 ลิตรและจัดเก็บใน ISBL     | - ส่งให้หน่วยงานรับกำจัดที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการนำไปกำจัด                                                   | HM                         |
| - กากตัวทำละลายเฮกเซน                             | ตันต่อปี       | 45.9   | - สูบถ่ายลงรถบรรทุก                              | - ส่งจำหน่ายให้กับผู้รับซื้อเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือส่งไปกำจัดยังหน่วยงานรับกำจัดที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ | HA                         |
| - ผงพรีโพลิเมอร์                                  | ตันต่อปี       | 12.0   | - รวบรวมใส่ถุงและจัดเก็บใน ISBL                  | - ส่งให้หน่วยงานรับกำจัดที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการนำไปกำจัด                                                   | HA                         |
| - Bag Filter                                      | ขึ้นต่อเดือน   | 25     | - รวบรวมใส่ถุงที่ปิดมิดชิดและจัดเก็บใน ISBL      | - ส่งให้หน่วยงานรับกำจัดที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการนำไปกำจัด                                                   | HA                         |
| - RO Membrane                                     | ขึ้นต่อปี      | 42     | - รวบรวมใส่ถุงที่ปิดมิดชิดและจัดเก็บใน ISBL      | - ส่งให้หน่วยงานรับกำจัดที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการนำไปกำจัด                                                   | HA                         |
| 3. กากของเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้          | ตันต่อปี       | 60     | - รวบรวมตามประเภทของกากของเสียและจัดเก็บที่ OSBL | - นำกลับมาใช้ใหม่หรือจำหน่ายให้กับหน่วยงานภายนอก                                                                    | None                       |

หมายเหตุ : ป.อ.ก 2548 หมายถึง

OSBL (Outsite Battery Limit)

ISBL (Insite Battery Limit)

HA (Hazardous Waste-Absolute Entry)

HM (Hazardous Waste-Mirror Entry)

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548

เป็นสถานที่เก็บกากของเสียภายนอกพื้นที่การผลิต

เป็นสถานที่เก็บกากของเสียภายในพื้นที่การผลิต

เป็นกากของเสียอันตรายอย่างแน่นอน ไม่ต้องพิจารณาองค์ประกอบหรือความเข้มข้นของสารอันตรายที่เจือปน


เป็นกากของเสียที่อาจจะเป็นของเสียอันตราย และเปิดโอกาสให้พิสูจน์ความเป็นอันตราย หากไม่มีการทดสอบความเป็นอันตรายตามที่กำหนดในภาคผนวกที่ 2 ของประกาศ (พ.ศ. 2548) ให้ถือว่าเป็นของเสียอันตราย

ที่มา : บริษัท ไทยโพลิเอทิลีน จำกัด, พ.ศ. 2569

## 1.4.9 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

### 1.4.9.1 มาตรการความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัท ไทยโพลิเอทิลีน จำกัด ได้กำหนดมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน ให้มีความสอดคล้องตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อพนักงาน และเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น และได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน จำนวน 13 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

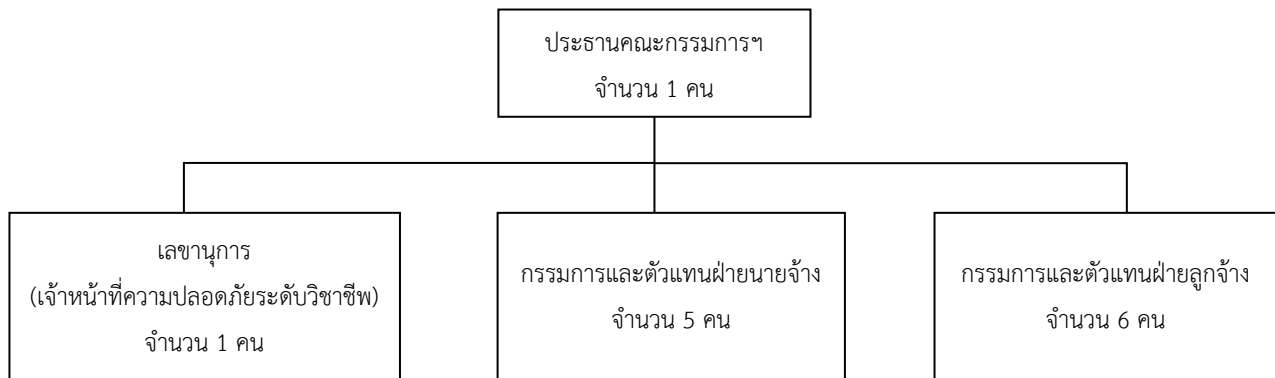

โดยคณะกรรมการฯ มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้

- (1) ประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
- (2) พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องมาจากการทำงานหรือความไม่ปลอดภัยในการทำงาน เสนอคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย
- (3) รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไข ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และ/หรือ มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบการกิจการต่อคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย
- (4) ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ
- (5) กำหนดข้อบังคับและคู่มือด้านความปลอดภัย รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย
- (6) สำนักรวการปฏิบัติการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
- (7) จัดทำโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงโครงการและแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย
- (8) รายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกระดับต้องปฏิบัติ
- (9) ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย

- (10) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบ 1 ปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย
- (11) ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
- (12) ดำเนินการให้มีการซ่อมแผนฉุกเฉินตามระยะเวลาที่กำหนด และทำการทบทวนติดตามการแก้ไขหลังการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
- (13) ทบทวนติดตามแก้ไขอุบัติเหตุถึงขั้นรายงาน
- (14) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอื่น ตามคณะกรรมการบริหารความปลอดภัยได้มอบหมาย

#### 1.4.9.2 การบริหารจัดการความปลอดภัยของกระบวนการผลิต (Process Safety Management: PSM)

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความปลอดภัยของกระบวนการผลิต (PSM) ตามมาตรฐานความปลอดภัยของกระบวนการผลิต ของ OSHA 1910.119 สำหรับจัดการด้านความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกัน ลดระดับความรุนแรง และลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ประกอบกิจการโรงงานให้กับชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรม โดยนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการความปลอดภัยของโครงการฯ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิต บริษัทฯ มีการนำการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิต (Management of Change : MOC) ตามมาตรฐานความปลอดภัยของกระบวนการผลิต โดยวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในด้านต่างๆ เช่น ด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม สุขภาพ เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้น ได้มีการทบทวนประเด็นต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย และผลกระทบทางด้านอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน ตามแนวทางการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Management of Change : MOC)

#### 1.4.9.3 อุปกรณ์ตรวจสอบความปลอดภัย

โครงการฯ มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบความปลอดภัย คือ ระบบตรวจจับก๊าซ (Gas Detector System) โดยการติดตั้งเป็นไปตามแนวทางการติดตั้ง Gas Detector อ้างอิงตามเอกสาร Project Technical Spec. INS-001 ของ SCG Chemical Engineering Specification ซึ่งโครงการฯ มีการติดตั้ง Gas Detector ไว้ในบริเวณต่างๆ ทั่วโรงงานที่อาจเสี่ยงต่อการรั่วไหล ซึ่งเมื่อเกิดการรั่วไหลของก๊าซ Gas Detector จะส่งสัญญาณไปยังห้องควบคุมส่วนกลาง โดย Gas Detector ที่ติดตั้งภายในโครงการฯ ได้แก่

- |                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| (1) ส่วนการทำวัตถุดิบให้บริสุทธิ์ และบริเวณเก็บกักสารเคมี | จำนวน 13 จุด |
| (2) ส่วนการผลิตตัวเร่งปฏิกิริยา                           | จำนวน 4 จุด  |
| (3) ส่วนการผลิตโพลิเมอร์และส่วนผลิตพรีโพลิเมอร์           | จำนวน 11จุด  |
| (4) ส่วนการนำตัวทำละลายกลับมาใช้ใหม่                      | จำนวน 2 จุด  |
| (5) ส่วนการตัดเม็ด                                        | จำนวน 8 จุด  |
| (6) บริเวณห้องควบคุมส่วนกลาง                              | จำนวน 2 จุด  |
| (7) บริเวณหน่วยหล่อเย็น                                   | จำนวน 3 จุด  |
| (8) บริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย                                | จำนวน 3 จุด  |

#### 1.4.9.4 อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย

บริษัท ไทยโพลิเอทิลีน จำกัด จัดให้มีระบบดับเพลิงและอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน NFPA (National Fire Protection Association) ได้แก่ การพิจารณาความยาวสายฉีดน้ำดับเพลิงของโครงการฯ ได้อย่างอิงตามมาตรฐานสากล NFPA 14 (Nation Fire Protection Association 14: Standard for the Installation of Standard Pipe and Hose Systems)

#### 1.4.9.5 ระบบน้ำดับเพลิง

โครงการฯ รับน้ำดับเพลิงจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีความสามารถในการจ่ายน้ำดับเพลิงให้แก่โรงงานได้ ประมาณ 6,000 ลูกบาศก์เมตร ผ่านทางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว ในอัตรา 600 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงที่แรงดัน 12 บาร์เกจ โดยปริมาณความต้องการน้ำดับเพลิงสูงสุดของโรงงาน คือ กรณีเกิดเหตุที่หน่วยการกลั่น (Distillation) ที่ส่วนการนำตัวทำละลายกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งมีความต้องการใช้น้ำประมาณ 570 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ดังนั้นในกรณีที่โรงงานเกิดเหตุเพลิงไหม้ แหล่งจ่ายน้ำดับเพลิงยังสามารถจ่ายน้ำดับเพลิงให้โรงงานได้สูงสุดประมาณ 10.5 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถจ่ายน้ำดับเพลิงให้โรงงานได้ โครงการฯ สามารถใช้น้ำดับเพลิงจาก Fire Pond ขนาดบรรจุ 4,000 ลูกบาศก์เมตร ของพื้นที่ TPE Site 1 บริเวณ Fire Pond มีการติดตั้ง Fire Pump เป็น Vertical Pump ขับเคลื่อนด้วย Diesel Engine สามารถทำงานได้ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าขัดข้อง โดยมีแรงดันน้ำ 200 psi อัตราการไหล 600 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง Fire Pond สามารถสำรองน้ำสำหรับผจญเพลิงได้ในเวลาประมาณ 7 ชั่วโมง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน NFPA 14 ที่กำหนดให้มีการสำรองน้ำดับเพลิง เพื่อให้สามารถรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม้ของแต่ละโรงงานได้ไม่น้อยกว่า 30 นาที

#### 1.4.9.6 แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน

แผนปฏิบัติการฉุกเฉินและอพยพเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น ภายในโรงงาน LLDPE และกลุ่มโรงงานที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ TPE Site 1 และแผนการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก และกำหนดให้มีการฝึกซ้อมตามแผนเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

#### 1.4.10 ชุมชนสัมพันธ์และการรับเรื่องร้องเรียน

##### 1.4.10.1 การดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์

บริษัทฯ ไทยโพลิเอทิลีน จำกัด ได้ดำเนินการงานด้านมวลชนสัมพันธ์กับชุมชน หน่วยงานราชการ และหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่บริเวณโดยรอบอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการร่วมกันภายในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ เอสซีจี ซึ่งกิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้

(1) ด้านการศึกษา เช่น การมอบทุนการศึกษา การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนแบบบูรณาการ การปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะกับการทำงานในโรงงานปิโตรเคมี เป็นต้น

(2) ด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม เช่น สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมด้านประเพณี วัฒนธรรมที่ดี เช่น ทอดกฐินสามัคคี ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวในประเพณีวันสงกรานต์ ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง เป็นต้น

(3) ด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย เช่น จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับกลุ่มบริษัทฯ เพื่อชุมชน การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน กิจกรรมสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ การพัฒนาชายหาดจังหวัดระยอง การให้ความรู้กับชุมชนเรื่องความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในครัวเรือน เป็นต้น

(4) ด้านการสนับสนุนชุมชนและสังคม เช่น การส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การเยี่ยมชมโรงงาน ผู้บริหารพบชุมชน (One Manager One Community) กิจกรรมวันเด็ก เป็นต้น

#### 1.4.10.2 การรับเรื่องร้องเรียน

บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด มีการจัดทำแผนตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม หากเกิดกรณีร้องเรียนของชุมชนต่อโครงการ จะทำการประชุมเพื่อแก้ไขเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบข้อเท็จจริง หามาตรการแก้ไขและติดตามตรวจสอบ สรุป และรายงานผลต่อผู้ร้องเรียนและฝ่ายบริหาร ผู้ซึ่งร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง เช่น โทรศัพท์แจ้งหน่วยงานชุมชนสัมพันธ์ ส่งจดหมาย/โทรสาร หรือร้องเรียนโดยตรงกับโครงการ เป็นต้น โดยขั้นตอนดำเนินการดังกล่าวได้กำหนดให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุ ณ จุดที่ได้รับผลกระทบและตรวจสอบยังจุดเกิดเหตุ ติดตามหาสาเหตุตามที่ได้รับข้อร้องเรียน และดำเนินการตอบกลับไปยังผู้ร้องเรียน ภายใน 24 ชั่วโมง หลังได้รับแจ้ง

ทั้งนี้ กรณีเกิดปัญหาให้นำบทเรียนดังกล่าว ไปกำหนดเป็นมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำ และกรณีดำเนินการแก้ไขยังไม่แล้วเสร็จ ต้องแจ้งความคืบหน้าต่อผู้ร้องเรียนให้ทราบทุก 2 สัปดาห์ หรือระยะเวลาตามที่ตกลงกับผู้ร้องเรียนจนกว่าการดำเนินการแก้ไขจะแล้วเสร็จ

## บทที่ 2

---

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## บทที่ 2

### ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 2.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ

การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น (ครั้งที่ 2) ของบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด (ระยะดำเนินการ) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณารายงานฯ ตามหนังสือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เลขที่ อก 5103.3.1/0251 ลงวันที่ 26 มกราคม 2569 (ภาคผนวก ก) ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ประกอบด้วย

- 1) มาตรการทั่วไป
- 2) คุณภาพอากาศ
- 3) คุณภาพน้ำ
- 4) ระดับเสียง
- 5) การจัดการกากของเสีย
- 6) การคมนาคมขนส่ง
- 7) ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
- 8) การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
- 9) เศรษฐกิจ-สังคม
- 10) การจัดพื้นที่สีเขียว

#### 2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น ของบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด ได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ในระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 โครงการฯ ได้มอบหมายให้บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ และภาพถ่ายขณะทำการตรวจประเมินโครงการมาประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังกล่าว ได้ถูกผนวกไว้ร่วมกับรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ รายละเอียดของผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2.2-1 และภาคผนวก ข

ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข             | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 มาตรการทั่วไป    | 1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอมาในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น (ครั้งที่ 2) ตั้งอยู่ เลขที่ 10 ถนนไอ-หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งจัดทำโดยบริษัท ซีคอก จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) อย่างเคร่งครัด | - โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เสนอในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น (ครั้งที่ 2) ที่ได้รับความเห็นชอบ ตามหนังสือเลขที่ ออก 5103.3.1/0251 ลงวันที่ 26 มกราคม 2569 ที่เสนอในรายงานอย่างเคร่งครัด | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ก<br>สำเนาผลการพิจารณา<br>รายงานการเปลี่ยนแปลง<br>รายละเอียดโครงการใน<br>รายงานการประเมินผล<br>กระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ<br>โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิ<br>เอททีลีน ชนิดความหนาแน่น<br>ต่ำแบบเชิงเส้น (ครั้งที่ 2) |
|                    | 2) เมื่อผลการติดตามตรวจสอบได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นโดยเร็ว และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดระยะเวลาการติดตามตรวจสอบต่อไป                                                                                                                              | - ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามค่าที่กำหนดและค่ามาตรฐานและยังไม่ได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                            | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | -                                                                                                                                                                                                                        |

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม     | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข             | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) | 3) หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ก็ตามที่มีโอกาสก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด ต้องแจ้งให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว เพื่อสำนักงานฯ จะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว                                     | - ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ยังไม่เกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่มีโอกาสก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                               | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | -                                                                                                                                                                                            |
|                        | 4) บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสรุปให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบทุก 6 เดือน                                                     | - โครงการได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสรุปให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบทุก 6 เดือน โดยนำส่งครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2569                                 | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-1<br>สำเนาหนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2568                                   |
|                        | 5) ในกรณีที่บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด แจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาตดำเนินการดังนี้ | - ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 มีการเสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น (ครั้งที่ 2) ซึ่งรายงานดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณารายงานฯ ตามหนังสือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เลขที่ อก 5103.3.1/0251 ลงวันที่ 26 มกราคม 2569 | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ก<br>สำเนาผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น (ครั้งที่ 2) |

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม     | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ | ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข | เอกสารอ้างอิง |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) | <p>* หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่า มาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ</p> <p>* หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ</p> |                                    |                          |               |

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม     | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                          | รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข             | เอกสารอ้างอิง                                                                                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) | 6) สรุปผลการศึกษา HAZOP ของโครงการและนำเสนอตัวอย่างกรณีที่เกิดผลกระทบสูงสุด พร้อมทั้งแสดง P&ID และเหตุผลการนำเสนอตัวอย่างโครงการ                                                                                                                                                                                  | - โครงการได้จัดทำผลการศึกษา HAZOP และนำเสนอตัวอย่างกรณีที่เกิดผลกระทบสูงสุด พร้อมแสดง Piping & Instrument Diagram (P&ID) และเหตุผลการนำเสนอตัวอย่างดังกล่าวในเชิงเปรียบเทียบกับหน่วยอื่นเรียบร้อยแล้ว                                                                                                                                                                  | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-2<br>การศึกษา HAZOP                                                                      |
|                        | 7) ว่าจ้างหน่วยงานกลาง (Third Party) เพื่อดำเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยให้หน่วยงานอนุญาตทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยหน่วยงานกลาง (Third Party)              | - โครงการได้ว่าจ้างบริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยในปี พ.ศ. 2569 ดำเนินการแจ้งแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองเรียบร้อยแล้ว                                             | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-3<br>เอกสารการแจ้งหน่วยงานอนุญาตทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|                        | 8) เมื่อโครงการดำเนินการผลิตเต็มกำลังการผลิตของเครื่องจักรและมีสถานะการผลิตคงตัว (Steady State) แล้ว พบว่าอัตราการระบายสารมลพิษทางอากาศข้างต้นมีค่าน้อยกว่าค่าที่ระบุไว้ในรายงานบริษัท ไทยโพลิเอทิลีน จำกัด ต้องยึดถือค่าที่ต่ำนั้นเป็นค่าควบคุม และแจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ | - เมื่อโครงการดำเนินการผลิตเต็มกำลังการผลิตของเครื่องจักรและมีสถานะการผลิตคงตัว (Steady State) แล้ว พบว่าอัตราการระบายสารมลพิษทางอากาศข้างต้นมีค่าน้อยกว่าค่าที่ระบุไว้ในรายงาน โครงการจะยึดถือค่าที่ต่ำนั้นเป็นค่าควบคุม และแจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ ซึ่งปัจจุบันโรงงานยังคงยึดค่าที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | -                                                                                                    |

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม     | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข             | เอกสารอ้างอิง                                    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) | 9) หากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบ มีแนวโน้มเข้าใกล้ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โครงการจะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ                                                                                                                                                                                                                                   | - ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด อย่างไรก็ตาม หากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบมีแนวโน้มเข้าใกล้ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โรงงานจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ    | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - บทที่ 3<br>ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม |
|                        | 10) ในกรณีที่ผลการตรวจวัดมลพิษจากแหล่งกำเนิดและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการ มีแนวโน้มสูงขึ้นจากค่าที่ตรวจวัดได้ในช่วงการดำเนินการปกติแต่ยังไม่เกินค่าควบคุมที่กำหนดไว้ให้โครงการตรวจสอบหาสาเหตุและทำการเฝ้าระวัง เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ ให้สรุปรายละเอียดดังกล่าวไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วนชัดเจนด้วย | - ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ผลการตรวจวัดมลพิษจากแหล่งกำเนิดและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่โครงการไม่มีแนวโน้มสูงขึ้นจากค่าที่ตรวจวัดได้ ในช่วงการดำเนินการปกติ อย่างไรก็ตาม หากพบว่าผลการตรวจวัดมีแนวโน้มสูงขึ้นจากค่าที่ตรวจวัดได้ ในช่วงการดำเนินการปกติ โครงการจะดำเนินการตามมาตรการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - บทที่ 3<br>ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม |
|                        | 11) ในกรณีที่ผลการตรวจวัดมลพิษจากแหล่งกำเนิดของโครงการมีค่าเกินค่าควบคุมที่กำหนดไว้ ให้โครงการทำการตรวจสอบหาสาเหตุทำการแก้ไขและทำการตรวจวัดซ้ำ เพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการแก้ไข พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวให้ครบถ้วน                                                                                                                                                                                               | - ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ผลการตรวจวัดมลพิษจากแหล่งกำเนิดของโครงการมีค่าอยู่ในเกณฑ์ค่าควบคุมที่กำหนดไว้ทั้งหมด                                                                                                                                                                                                         | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - บทที่ 3<br>ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม |

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม     | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                            | รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                       | ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข             | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) | 12) กำหนดให้มีการรายงานลักษณะของกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นบริเวณโดยรอบจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศขณะทำการตรวจวัด                                                                                                                                                            | - ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 โครงการจะดำเนินการรายงานลักษณะของกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นบริเวณโดยรอบจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศขณะทำการตรวจวัดตามที่มาตรการกำหนด                                                                                                      | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - บทที่ 3<br>ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                              |
|                        | 13) ให้ความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบต่อเนื่อง (Online Monitoring) ในสถานประกอบการไปยังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring and Control Center: EMC <sup>2</sup> ) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | - โครงการให้ความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบต่อเนื่อง (Online Monitoring) ในสถานประกอบการไปยังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring and Control Center: EMC <sup>2</sup> ) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-4<br>การเชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบต่อเนื่องไปยังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMC <sup>2</sup> ) |
|                        | 14) กำหนดให้โครงการแจ้งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทราบก่อนการหยุดการผลิตเพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำปี (Shutdown/Turnaround) และในช่วงก่อนเริ่มกระบวนการผลิต (Pre-Startup)                                                                  | - ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 โครงการไม่มีการหยุดการผลิตเพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Shutdown/Turnaround) ทั้งนี้ หากมีกิจกรรมดังกล่าวโครงการจะดำเนินการตามที่มาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด                                                      | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | -                                                                                                                                             |

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม     | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                         | ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข             | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) | 15) หากโครงการไม่ดำเนินการก่อสร้างภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้โครงการทบทวนข้อมูลของผลกระทบและมาตรการเสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอน                         | - โครงการดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น เรียบร้อยแล้ว                              | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | -                                                                                                                                                      |
|                        | 16) เนื่องจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ประกาศให้พื้นที่มาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษ ดังนั้น โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น ของบริษัท ไทยโพลิเอทิลีน จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในเขตควบคุมมลพิษ ต้องดำเนินการตามแผนลดและจัดมลพิษของเขตควบคุมมลพิษนั้น                                                                                                                                   | - โครงการได้ดำเนินการตามแผนลดและจัดมลพิษ ของเขตควบคุมมลพิษเรียบร้อยแล้ว                                                                    | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | -                                                                                                                                                      |
|                        | 17) ให้ทบทวนเหตุการณ์อุบัติภัย/อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรมที่มีการผลิตลักษณะเดียวกันทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเสนอในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการทบทวนและกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ | - โครงการมีการทบทวนเหตุการณ์อุบัติภัย/อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรมที่มีการผลิตลักษณะเดียวกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-5<br>เอกสารการทบทวนเหตุการณ์อุบัติภัย/อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรมที่มีการผลิตลักษณะเดียวกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ |

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม     | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข             | เอกสารอ้างอิง                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) | 18) จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพของพนักงาน เพื่อนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์หาสาเหตุในการเกิดความผิดปกติของผลการตรวจสุขภาพของพนักงานประจำปีในแต่ละพื้นที่ดำเนินงาน โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง พร้อมทั้งระบุอายุงานของคนงานที่ทำงานในพื้นที่นั้น และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงผลการตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังการรับสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพกับฐานข้อมูลสุขภาพด้วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - โครงการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลสุขภาพของพนักงาน เพื่อนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์หาสาเหตุในการเกิดความผิดปกติของผลการตรวจสุขภาพของพนักงานประจำปีในแต่ละพื้นที่ดำเนินงาน โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง พร้อมทั้งระบุอายุงานของคนงานที่ทำงานในพื้นที่นั้น และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงผลการตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังการรับสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพกับฐานข้อมูลสุขภาพเรียบร้อยแล้ว                                                     | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-6 ฐานข้อมูลสุขภาพของพนักงาน |
|                        | 19) กำหนดให้มีการเก็บข้อมูลสุขภาพของพนักงานผู้รับเหมา (เฉพาะผู้รับเหมารายเดือนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ของโรงงานเป็นประจำทุกวัน ซึ่งโครงการเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสุขภาพเท่านั้น โดยไม่รวมผู้รับเหมาในช่วงที่มีการหยุดผลิตเพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำปี (Shutdown/Turnaround)) ในฐานข้อมูลสุขภาพของโรงงานเป็นระยะเวลา 30 ปี ภายหลังจากที่พนักงานออกจากการทำงาน ยกเว้นในกรณี ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>กรณีที่พนักงานหรือผู้รับเหมาทำงานกับโครงการเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี ให้โครงการมอบบันทึกข้อมูลสุขภาพให้กับพนักงานและผู้รับเหมาเมื่อออกจากการทำงาน</li> <li>กรณีที่โครงการจะเลิกดำเนินกิจการ ให้โครงการส่งบันทึกข้อมูลสุขภาพของพนักงานและผู้รับเหมาให้กับผู้ว่าจ้างของพนักงานและผู้รับเหมารายต่อไป หากไม่มีผู้ว่าจ้างรายต่อไปให้โครงการแจ้งให้พนักงานและผู้รับเหมาทราบสิทธิในการขอบันทึกข้อมูลสุขภาพของตนเองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนที่โครงการจะเลิกดำเนินกิจการ</li> </ul> | - โครงการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลสุขภาพของพนักงานและผู้รับเหมา (เฉพาะผู้รับเหมารายเดือนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ของโรงงานเป็นประจำทุกวัน ซึ่งโครงการเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสุขภาพเท่านั้น โดยไม่รวมผู้รับเหมาในช่วงที่มีการหยุดผลิตเพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำปี (Shutdown/Turnaround)) ในฐานข้อมูลสุขภาพของโรงงานเป็นระยะเวลา 30 ปี ภายหลังจากที่พนักงานออกจากการทำงานเรียบร้อยแล้ว | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-6 ฐานข้อมูลสุขภาพของพนักงาน |

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม            | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข             | เอกสารอ้างอิง                                           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)</b> | 20) กำหนดให้มีเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์และกำหนดให้มีการควบคุมการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของหน่วยงานกลาง (Third Party) ที่มาดำเนินงานให้กับโครงการ เพื่อทวนสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล ทั้งนี้แนวทางการตรวจสอบและประเมินห้องปฏิบัติการจะเป็นไปตามกระบวนการบริหารคู่ค้า (Supplier Management) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม (Corporate Governance) ต่อทั้งโครงการและหน่วยงานกลาง | - โครงการกำหนดให้มีเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์และกำหนดให้มีการควบคุมการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานกลาง (Third Party) ที่มาดำเนินงานให้กับโครงการ เพื่อทวนสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล ทั้งนี้ แนวทางการตรวจสอบและประเมินห้องปฏิบัติการจะเป็นไปตามกระบวนการบริหารคู่ค้า (Supplier Management) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม (Corporate Governance) ต่อทั้งโครงการและหน่วยงานกลาง | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | -                                                       |
| <b>2. คุณภาพอากาศ</b>         | 1) ตรวจสอบระบบวาล์วควบคุม (Control Valve) วาล์วนิรภัย (Safety Relief Valve) และอุปกรณ์ควบคุมอื่นๆ ของกระบวนการผลิตตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                                                                                  | - โครงการจัดให้มีการตรวจสอบระบบวาล์วควบคุม (Control Valve) และอุปกรณ์ควบคุมเป็นประจำตาม Preventive Maintenance Programme                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-7 การตรวจสอบระบบวาล์วควบคุม (Control Valve) |
|                               | 2) ติดตั้งและตรวจสอบระบบยับยั้งปฏิกิริยากรณีฉุกเฉิน (CO Injection) ให้สามารถยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาต่อเนื่องในถังปฏิกรณ์กรณีผิดปกติ เช่น กรณีไฟฟ้าดับ เป็นต้น                                                                                                                                                                                                                                                                  | - โครงการติดตั้งระบบ CO Injection เพื่อให้สามารถยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาต่อเนื่องในถังปฏิกรณ์กรณีผิดปกติ เช่น กรณีไฟฟ้าดับ เป็นต้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาพที่ 2-1 ระบบ CO Injection                          |

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                            | ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข             | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) | 3) จัดทำข้อมูลการระบายสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs Fugitive Inventory) ที่มาจากแหล่งกำเนิดของโครงการ ทั้งนี้ ทั้งนี้การประเมินการรั่วซึมจากแหล่งกำเนิด ให้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 1 ปีหลังจากดำเนินโครงการ หลังจากนั้นให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                  | - โครงการจัดทำข้อมูลการระบายสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs Fugitive Inventory) ที่มาจากแหล่งกำเนิดของโครงการตามคู่มือการประเมินการระบายสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากแหล่งกำเนิดในโรงงานอุตสาหกรรม ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้ว                                                   | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-8<br>ข้อมูลการระบายสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs Fugitive Inventory) ที่มาจากแหล่งกำเนิดของโครงการ                         |
| 3. คุณภาพน้ำ         | 1) น้ำเสียจากห้องน้ำ-ห้องส้วมที่สำนักงาน และอาคารต่างๆ ภายในโรงงาน ปริมาณ 1.52 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน บำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป จากนั้นส่งต่อไปยังบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เพื่อบำบัดต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - โครงการดำเนินการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเพื่อบำบัดน้ำเสียจากห้องน้ำ-ห้องส้วมที่สำนักงาน และอาคารต่างๆ ภายในโรงงาน ก่อนส่งต่อไปยังบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เพื่อบำบัดต่อไป                                                                         | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาพที่ 2-2<br>ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป<br>- ภาคผนวก ข-9<br>เอกสารการส่งน้ำเสียไปบำบัด บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) |
|                      | 2) น้ำเสียจากกระบวนการผลิตของโครงการฯ ประกอบด้วยน้ำเสียที่เกิดขึ้นแบบต่อเนื่องและน้ำเสียที่เกิดขึ้นแบบครั้งคราว ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>น้ำเสียที่เกิดขึ้นแบบต่อเนื่อง ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>น้ำ Blowdown จากระบบน้ำหล่อเย็น ประมาณ 160.8 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะถูกส่งไปที่บ่อรวบรวม (Sump) ของพื้นที่ TPE Site 1 เพื่อรวบรวมเข้าสู่ระบบ Reverse Osmosis (RO) ทั้งหมด</li> <li>น้ำ RO Reject สูงสุดประมาณ 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ระบายลงสู่รางระบายน้ำรวมของพื้นที่ TPE Site 1 และรางระบายน้ำของนิคมฯ ต่อไป</li> </ul> </li> </ul> | - โครงการจัดให้มีระบบสำหรับรองรับน้ำ Blowdown จากระบบน้ำหล่อเย็น โดยส่งไปที่บ่อรวบรวม (Sump) ของพื้นที่ TPE Site 1 และรวบรวมเข้าสู่ระบบ Reverse Osmosis (RO) ทั้งหมด โดยน้ำ RO Reject ได้ระบายลงสู่รางระบายน้ำรวมของพื้นที่ TPE Site 1 และระบายลงสู่รางระบายน้ำของนิคมฯ ต่อไป | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาพที่ 2-3<br>ระบบ Reverse Osmosis (RO)<br>- ภาพที่ 2-4<br>รางระบายน้ำรวมในพื้นที่โรงงาน TPE Site 1                               |

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข                    | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. คุณภาพน้ำ (ต่อ) | <p>: น้ำเสียจากกระบวนการตัดเม็ด สูงสุดประมาณ 37 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน บำบัดโดยส่งเข้า Powder Separator เพื่อแยกผงโพลิเมอร์ ก่อนส่งไปกำจัดคราบน้ำมันที่ API Separator จากนั้นส่งไปยัง Final Check Pond ของโรงงาน LDPE เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ ก่อนจะระบายลงสู่รางระบายน้ำรวมของพื้นที่ TPE Site 1 และระบายลงสู่รางระบายน้ำของนิคมฯ ต่อไป</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>- โครงการจัดให้มี Powder Separator เพื่อแยกผงโพลิเมอร์ออกจากน้ำเสียจากกระบวนการตัดเม็ด ก่อนส่งไปกำจัดคราบน้ำมันที่ API Separator จากนั้นส่งไปยัง Final Check Pond ของโรงงาน LDPE เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ ก่อนจะระบายลงสู่รางระบายน้ำของนิคมฯ ต่อไป</p>                                                                                                                                                                                                                                                | <p>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ</p> | <p>- ภาพที่ 2-4 รางระบายน้ำรวมในพื้นที่โรงงาน TPE Site 1</p> <p>- ภาพที่ 2-5 API Separator</p> <p>- ภาพที่ 2-6 Powder Separator</p>                                                                                                            |
|                    | <p>• น้ำเสียที่เกิดขึ้นแบบครั้งคราว ได้แก่</p> <p>: น้ำเสียจากกระบวนการผลิตตัวเร่งปฏิกิริยาเกิดขึ้นประมาณ 4 ครั้งต่อเดือน มีปริมาณน้ำเสียประมาณ 11 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ถูกทำให้เสื่อมสภาพด้วยน้ำ และปรับสภาพให้เป็นกลางด้วยด่าง ที่ถัง Hydrolyser ก่อนระบายลงสู่บ่อ (Oil-Waste Separator) ที่มีฝาเหล็กปิดผนึกด้วยยาง เพื่อให้น้ำและเฮกเซนแยกชั้น โดยส่วนล่างที่เป็นน้ำจะส่งไปยังบ่อพักเพื่อตกตะกอน ด้วยการเติมสารส้ม ก่อนส่งไปบำบัดต่อยังบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ส่วนเฮกเซนที่แยกชั้นอยู่ด้านบนจะส่งให้หน่วยงานรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการมารับไปกำจัดต่อไป</p> | <p>- โครงการจัดให้มีถัง Hydrolyser เพื่อรองรับน้ำเสียจากกระบวนการผลิตตัวเร่งปฏิกิริยา และทำให้เสื่อมสภาพด้วยน้ำ และปรับสภาพให้เป็นกลางด้วยด่าง ก่อนระบายลงสู่บ่อ (Oil-Waste Separator) ที่มีฝาเหล็กปิดผนึกด้วยยาง เพื่อให้น้ำและเฮกเซนแยกชั้น โดยส่วนล่างที่เป็นน้ำจะส่งไปยังบ่อพักเพื่อตกตะกอน ด้วยการเติมสารส้ม ก่อนส่งไปบำบัดต่อยังบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ส่วนเฮกเซนที่แยกชั้นอยู่ด้านบนจะส่งให้หน่วยงานรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการมารับไปกำจัดต่อไป</p> | <p>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ</p> | <p>- ภาพที่ 2-7 ถัง Hydrolyser</p> <p>- ภาพที่ 2-8 บ่อ Oil-Waste Separator</p> <p>- ภาคผนวก ข-9 เอกสารการส่งน้ำเสียไปบำบัด บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>- ภาคผนวก ข-10 สรุปปริมาณขยะมูลฝอยและกากของเสียและการส่งกำจัด</p> |

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                               | ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข             | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. คุณภาพน้ำ (ต่อ) | : น้ำเสียจากการล้างกระบวนการผลิต เกิดขึ้นประมาณ 2 ครั้งต่อเดือน มีน้ำเสียประมาณ 16 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ถูกส่งไปบำบัดยัง API Separator เพื่อแยกคราบน้ำมันออก ก่อนส่งไปยัง Final Check Pond ของโรงงาน LDPE เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ ก่อนจะระบายลงสู่รางระบายน้ำรวมของพื้นที่ TPE Site 1 และระบายลงสู่รางระบายน้ำของนิคมฯ ต่อไป                                   | - โครงการจัดให้มี API Separator สำหรับรองรับน้ำเสียจากการล้างกระบวนการผลิต เพื่อแยกคราบน้ำมันออก ก่อนส่งไปยัง Final Check Pond ของโรงงาน LDPE เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนจะระบายลงสู่รางระบายน้ำรวมของพื้นที่ TPE Site 1 และระบายลงสู่รางระบายน้ำของนิคมฯ ต่อไป                                                    | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาพที่ 2-4 รางระบายน้ำรวมในพื้นที่โรงงาน TPE Site 1<br>- ภาพที่ 2-5 API Separator |
|                    | : ใช้น้ำมันป้อนที่ตกลงบนพื้นที่บริเวณส่วนการผลิต และบริเวณพื้นที่กักเก็บวัตถุดิบ และสารเคมี (ฝนตก 15 นาทีแรก) ประมาณ 127 ลูกบาศก์เมตรต่อ 15 นาทีแรก ระบายไปยัง API Separator เพื่อแยกน้ำมันออก ก่อนส่งไปยัง Final Check Pond ของโรงงาน LDPE เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ ก่อนจะระบายลงสู่รางระบายน้ำรวมของพื้นที่ TPE Site 1 และระบายลงสู่รางระบายน้ำของนิคมฯ ต่อไป | - โครงการจัดให้มี API Separator สำหรับรองรับน้ำมันป้อนที่ตกลงบนพื้นที่บริเวณส่วนการผลิต และบริเวณพื้นที่กักเก็บวัตถุดิบและสารเคมี เพื่อแยกน้ำมันออก ก่อนส่งไปยัง Final Check Pond ของโรงงาน LDPE เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนจะระบายลงสู่รางระบายน้ำรวมของพื้นที่ TPE Site 1 และระบายลงสู่รางระบายน้ำของนิคมฯ ต่อไป | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาพที่ 2-4 รางระบายน้ำรวมในพื้นที่โรงงาน TPE Site 1<br>- ภาพที่ 2-5 API Separator |
|                    | 3) ออกแบบระบบ API Separator ให้มีขนาด 219 ลูกบาศก์เมตร และมีอัตราการไหลประมาณ 10,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน และควบคุมให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตามการออกแบบ                                                                                                                                                                                                    | - โครงการออกแบบระบบ API Separator ให้มีขนาด 219 ลูกบาศก์เมตร และมีอัตราการไหลประมาณ 10,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน และควบคุมให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตามการออกแบบ                                                                                                                                                  | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาพที่ 2-5 API Separator<br>- ภาคผนวก ข-11 เอกสารการออกแบบระบบ API Separator      |

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                           | ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข             | เอกสารอ้างอิง                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. คุณภาพน้ำ (ต่อ) | 4) ในกรณีที่ตรวจพบว่าน้ำทิ้งในบ่อตรวจคุณภาพน้ำ (Final Check Pond) ที่โรงงาน LDPE มีคุณภาพ ไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งโครงการฯ จะหยุดส่งน้ำไปยัง Final Check Pond จนกว่าคุณภาพน้ำทิ้ง จะมีค่าเป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด โดยโครงการฯ จะเก็บกักน้ำไว้ที่ API Separator ทั้งนี้ หากระบบ API Separator ไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้ โครงการฯ จะให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการนำไปบำบัด | - ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ผลการตรวจวัดน้ำทิ้งในบ่อตรวจคุณภาพน้ำ (Final Check Pond) ที่โรงงาน LDPE มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดทั้งหมด                                                                                       | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                              |
|                    | 5) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการจัดสรรน้ำใช้ เช่น กรมชลประทาน เป็นต้น ในกรณีที่เกิดการขาดแคลนน้ำใช้ในพื้นที่                                                                                                                                                                                                                                              | - โครงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการจัดสรรน้ำใช้ โดยมีการสรุปปริมาณน้ำในพื้นที่และความก้าวหน้าเตรียมความพร้อมในการป้องกันการขาดแคลนน้ำเป็นประจำทุกเดือน                                                   | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-12 เอกสารการวางแผนการจัดสรรน้ำใช้                                              |
| 4. ระดับเสียง      | 1) ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ตามแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเครื่องจักรนั้นๆ เพื่อป้องกันระดับเสียงเกินกว่าค่าที่ออกแบบ และลดโอกาสเกิดระดับเสียงดังเกินควร เนื่องจากการเสื่อมสภาพของเครื่องจักร                                                                                                                                                                | - โครงการจัดให้มีการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ตามแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเครื่องจักรนั้นๆ เพื่อป้องกันระดับเสียงเกินกว่าค่าที่ออกแบบ และลดโอกาสเกิดระดับเสียงดังเกินควร เนื่องจากการเสื่อมสภาพของเครื่องจักร | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-13 การตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์                            |
|                    | 2) เครื่องจักรอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงดัง มากกว่า 85 เดซิเบล(เอ) ต้องมีมาตรการบริหารจัดการเพื่อควบคุมและป้องกันเสียงดัง เช่น ติดตั้งกล่องครอบ Blower ติดตั้งผนังกันเสียง เป็นต้น                                                                                                                                                                                                     | - โครงการได้ทำการติดตั้งกล่องครอบ Blower และ/หรือ ติดตั้งผนังกันเสียงบริเวณเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงดังมากกว่า 85 เดซิเบล(เอ) เรียบร้อยแล้ว                                                                               | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาพที่ 2-7 ผนังกันเสียงบริเวณเครื่องจักรที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงดังมากกว่า 85 เดซิเบล(เอ) |

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข             | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. ระดับเสียง (ต่อ) | 3) กำหนดระดับเสียงของเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ จากบริษัทผู้ขายไม่ให้เกิน 85 เดซิเบล(เอ) ในระยะ 1 เมตร จากแหล่งกำเนิด หรือวัสดุดูดซับเสียงของแหล่งกำเนิด ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล(เอ) จะต้องติดป้ายเตือนการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย และควบคุมให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังอย่างเคร่งครัด เมื่อต้องเข้าไปในพื้นที่ที่มีเสียงดัง พร้อมทั้งจำกัดระยะเวลาการทำงานของพนักงานในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว | - โครงการมีข้อกำหนดในการจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ หากมีการติดตั้งใหม่ ไม่ให้ระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบล(เอ) ในระยะ 1 เมตร จากแหล่งกำเนิด โดยจากผลการติดตามตรวจสอบระดับในบริเวณการทำงาน พบว่า บริเวณการทำงาน มีค่าไม่เกิน 85 เดซิเบล(เอ)                                                                                                                                         | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-14 เอกสารการกำหนดระดับเสียงของเครื่องจักร อุปกรณ์ ต่างๆ จากบริษัทผู้ขาย<br>- บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม |
|                     | 4) จัดทำแผนผังแสดงเส้นเสียง (Noise Contour Map) ในพื้นที่กระบวนการผลิต ภายใน 1 ปี หลังดำเนินโครงการ และทบทวนการทำ Noise Contour Map ทุก 3 ปี และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตที่อาจส่งผลให้ระดับเสียงในพื้นที่โครงการเปลี่ยนแปลงไป                                                                                                                                                                                        | - โครงการดำเนินการจัดทำแผนผังแสดงเส้นเสียง (Noise Contour Map) ในพื้นที่กระบวนการผลิต ภายใน 1 ปี หลังดำเนินโครงการ และทบทวนการทำ Noise Contour Map ทุก 3 ปี และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตที่อาจส่งผลให้ระดับเสียงในพื้นที่โครงการเปลี่ยนแปลงไป โดยครั้งล่าสุดดำเนินการจัดทำแผนผังแสดงเส้นเสียง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 และมีแผนดำเนินการครั้งถัดไปในปี พ.ศ. 2572 | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-15 แผนผังแสดงเส้นเสียง (Noise Contour Map)                                                                               |
|                     | 5) จัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservation Program) ในการบริหารจัดการป้องกันไม่ให้พนักงานสัมผัสระดับเสียงดังเป็นเวลานาน เช่น กำหนดระยะเวลาการทำงานเพื่อลดเวลาที่พนักงานสัมผัสเสียงดัง การสลับพนักงาน/การสลับวันทำงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง เป็นต้น และปรับปรุงข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง                                                                                                                          | - โครงการดำเนินการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservation Program) ในการบริหารจัดการป้องกันไม่ให้พนักงานสัมผัสระดับเสียงดังเป็นเวลานาน เช่น กำหนดระยะเวลาการทำงานเพื่อลดเวลาที่พนักงานสัมผัสเสียงดัง การสลับพนักงาน/การสลับวันทำงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง เป็นต้น และปรับปรุงข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง                                                             | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-16 เอกสารโครงการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservation Program)                                                         |

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม     | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข             | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. การจัดการกากของเสีย | 1) จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด ให้เพียงพอกับปริมาณที่เกิดขึ้น และจัดให้มีการแยกประเภทของขยะมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และที่ไม่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ โดยขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ ให้รวบรวมไว้ที่สถานที่เก็บกากของเสีย เพื่อรอให้เทศบาลนครมาบตาพุดรับไปกำจัด สำหรับขยะมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ให้นำกลับมาใช้ในโครงการ หรือจำหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการนำไปใช้ประโยชน์ | - โครงการจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด และแยกประเภทของขยะมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ เรียบร้อยแล้ว                                                                                                                                                                                                                                                                              | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาพที่ 2-10 ภาชนะรองรับมูลฝอย                                                                                                                  |
|                        | 2) จัดหาถังขยะมูลฝอยไว้ในบริเวณพื้นที่โครงการฯ ให้มีปริมาณเพียงพอ เพื่อรองรับปริมาณขยะมูลฝอยจากพนักงานประมาณ 38 กิโลกรัมต่อวัน และเก็บรวบรวมส่งไปกำจัดที่หน่วยงานรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ                                                                                                                                                                                                                         | - โครงการจัดให้มีถังขยะมูลฝอยมีฝาปิดมิดชิดแบบแยกประเภท ซึ่งมีปริมาณถังขยะเพียงพอต่อการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยภายในโครงการ และทำการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs รวมทั้งดำเนินการจัดการขยะตามแนวคิด Zero Waste to Landfill สำหรับขยะมูลฝอยที่นำส่งเทศบาลฯ เพื่อช่วยลดภาระการกำจัดขยะของเทศบาลนครมาบตาพุด โดยตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 ถึงปัจจุบัน โครงการสามารถดำเนินการได้ 100 เปอร์เซ็นต์ จึงไม่มีปริมาณขยะมูลฝอยของโครงการส่งกำจัดแต่อย่างใด | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาพที่ 2-10 ภาชนะรองรับมูลฝอย<br>- ภาพที่ 2-11 พื้นที่เก็บรวบรวมขยะของโครงการ<br>- ภาคผนวก ข-10 สรุปปริมาณขยะมูลฝอยและกากของเสียและการส่งกำจัด |
|                        | 3) กากตัวเร่งปฏิกิริยา ประเภท Off-spec. Catalyst ซึ่งประกอบด้วยสารประกอบของไททาเนียมและอลูมิเนียม ประมาณ 74.1 ตันต่อปี รวบรวมใส่ถังพลาสติก แล้วส่งไปกำจัดที่หน่วยงานรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ                                                                                                                                                                                                                      | - ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ไม่มีการส่งกากสารเร่งปฏิกิริยาประเภท Off-spec. Catalyst ไปกำจัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-10 สรุปปริมาณขยะมูลฝอยและกากของเสียและการส่งกำจัด                                                                                    |
|                        | 4) กากของเสียจากหน่วยทำให้บริสุทธิ์ ได้แก่ Molecular Sieve ประมาณ 4 ตันต่อปี รวบรวมใส่ภาชนะปิดมิดชิด แล้วส่งไปกำจัดที่หน่วยงานรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ                                                                                                                                                                                                                                                            | - ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ไม่มีการส่งกากของเสีย Molecular Sieve ไปกำจัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-10 สรุปปริมาณขยะมูลฝอยและกากของเสียและการส่งกำจัด                                                                                    |

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                              | รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                       | ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข             | เอกสารอ้างอิง                                                      |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>5. การจัดการกากของเสีย (ต่อ)</b> | 5) รวบรวมภาชนะบรรจุ Additive ประมาณ 2.5 ตันต่อปี ใส่ถุงบรรจุส่งกำจัดโดยหน่วยงานรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ                                                                                                     | - ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 มีการส่ง Waste Additive ส่งไปกำจัดที่บริษัท SCI ECO และบริษัท อัคริปรการ จำกัด ซึ่งได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ                 | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-10<br>สรุปปริมาณขยะมูลฝอยและกากของเสียและการส่งกำจัด   |
|                                     | 6) รวบรวมน้ำมันที่ใช้แล้วจากเครื่องจักร ประมาณ 0.8 ตันต่อปี ใส่ถัง 200 ลิตร และส่งไปกำจัดโดยหน่วยงานรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ                                                                                | - ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ได้รวบรวมน้ำมันที่ใช้แล้วจากเครื่องจักร ส่งไปกำจัดที่บริษัท SCI ECO และบริษัท อัคริปรการ จำกัด ซึ่งได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-10<br>สรุปปริมาณขยะมูลฝอยและกากของเสียและการส่งกำจัด   |
|                                     | 7) กากตะกอนจาก API Separator ประมาณ 18 ตันต่อปี รวบรวมใส่ถุงขนาดใหญ่ ใส่ถังที่มีฝาปิดมิดชิด และรอส่งไปกำจัดโดยหน่วยงานรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ                                                              | - ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 มีการส่งกากตะกอนจาก API Separator ส่งไปกำจัดที่บริษัท SCI ECO และบริษัท อัคริปรการ จำกัด ซึ่งได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ       | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-10<br>สรุปปริมาณขยะมูลฝอยและกากของเสียและการส่งกำจัด   |
|                                     | 8) กากของเสียจากระบบ Reverse Osmosis (RO) คือ RO Membrane ประมาณ 42 ตันต่อปี รวบรวมใส่ถุงปิดมิดชิด และนำไปพักไว้ที่สถานที่เก็บกากของเสีย (Waste Storage Area) เพื่อรอให้หน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการรับไปกำจัดต่อไป | - ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ไม่มีการส่งกากของเสียประเภท RO Membrane ไปกำจัด                                                                                  | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-10<br>- สรุปปริมาณขยะมูลฝอยและกากของเสียและการส่งกำจัด |
|                                     | 9) กากของเสียจากระบวนการผลิต คือ Bag Filter ประมาณ 25 ตันต่อเดือน รวบรวมใส่ถุงปิดมิดชิด และนำไปพักไว้ที่สถานที่เก็บกากของเสีย (Waste Storage Area) เพื่อรอให้หน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการรับไปกำจัดต่อไป            | - ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 มีการส่ง Bag Filter ส่งไปกำจัดที่หน่วยงานซึ่งได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ                                                       | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-10<br>- สรุปปริมาณขยะมูลฝอยและกากของเสียและการส่งกำจัด |

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม           | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                          | รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข             | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. การจัดการกากของเสีย (ต่อ) | 10) กากของเสียอันตรายจะถูกรวบรวมใส่ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด และเก็บชั่วคราวภายในพื้นที่กระบวนการผลิต (ISBL) เพื่อรอการกำจัดโดยหน่วยงานรับกำจัดกากของเสียหรือบริษัทภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ สำหรับของเสียที่ไม่เป็นอันตรายจะส่งไปจัดเก็บภายนอกพื้นที่การผลิต (OSBL) ซึ่งมี Bund สูงประมาณ 20 เซนติเมตรรอบพื้นที่จัดเก็บ | - กากของเสียอันตรายจะถูกรวบรวมใส่ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด และเก็บชั่วคราวภายในพื้นที่กระบวนการผลิต (ISBL) เพื่อรอการกำจัดโดยหน่วยงานรับกำจัดกากของเสียหรือบริษัทภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ สำหรับของเสียที่ไม่เป็นอันตรายจะส่งไปจัดเก็บภายนอกพื้นที่การผลิต (OSBL) ซึ่งมี Bund สูงประมาณ 20 เซนติเมตร รอบพื้นที่จัดเก็บ                                                                                                          | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาพที่ 2-15 ภาชนะรองรับของเสียอันตราย<br>- ภาพที่ 2-13 พื้นที่เก็บรวบรวมของเสียอันตรายภายในพื้นที่กระบวนการผลิต (ISBL)<br>- ภาพที่ 2-14 พื้นที่เก็บรวบรวมของเสียที่ไม่เป็นอันตรายภายนอกพื้นที่การผลิต (OSBL) |
|                              | 11) ใช้ Manifest System ในการกำจัดกากของเสียของ โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                           | - โครงการมีการจัดทำ Manifest System ในการกำจัดกากของเสียของโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-10 สรุปปริมาณขยะมูลฝอยและกากของเสียและการส่งกำจัด                                                                                                                                                  |
|                              | 12) กำหนดให้รถขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรมต้องติดตั้ง Global Positioning System (GPS) และติดหมายเลขโทรศัพท์เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนมายังโครงการ                                                                                                                                                                      | - โครงการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้รับกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมที่มีการติดตั้ง Global Positioning System (GPS) และมีระบบควบคุมความเร็วรถ เพื่อสามารถติดตามการขนส่งกากของเสียไปกำจัดอย่างถูกวิธี รวมไปถึงการแจ้งเบอร์โทรศัพท์และผู้ประสานงานของโครงการให้กับผู้ขับรถขนส่ง กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือมีเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งมายังโครงการได้โดยตรง โดยระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ไม่พบเรื่องร้องเรียนจากรถขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรม | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-17 เอกสารการติดตามยานพาหนะด้วย GPS<br>- ภาพที่ 2-15 หมายเลขโทรศัพท์ที่รถขนส่ง                                                                                                                      |

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                    | รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข                    | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. การคมนาคมขนส่ง  | 1) ประสานงานกับโรงงานในพื้นที่ TPE Site 1 ประกอบด้วย โรงงาน HDPE#1 หน่วยกะตะลิสต์ R-1 หน่วยกะตะลิสต์ C-1 หน่วย Compounding โรงงาน LDPE โรงงาน PP#1 และโรงงาน PP#2 เพื่อจัดทำระบบการจราจรภายในพื้นที่โครงการให้มีความเหมาะสม | <p>- โรงงานได้ประสานงานกับโรงงาน HDPE1 โรงงาน LDPE โรงงาน PP1 และโรงงาน PP2 เพื่อจัดทำระบบการจราจรภายในพื้นที่โรงงานให้มีความเหมาะสม โดยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>1) จัดระบบการจราจรภายในโรงงาน โดยทำการแบ่งเส้นทางรถบรรทุกทุกหนักรถยนต์ รวมทั้งจัดพื้นที่สำหรับจอดรถแยกจากกัน</p> <p>2) จัดให้มีป้ายจำกัดความเร็ว 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำหนดเส้นทางเข้า-ออก โดยตีเส้นแบ่ง ทำลูกศรชัดเจน จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลจราจรในจุดที่คับขัน เช่น บริเวณหน้าโรงงานมีระบบ CCTV คอย Monitor จุดจราจรต่างๆภายในบริษัท มีการบันทึกจำนวนรถขนส่งสินค้าเข้า-ออกพร้อมจัดทำสถิติและมีการกำหนดเป้าหมายการเกิดอุบัติเหตุด้านการขนส่งเป็นตัววัดประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า</p> <p>3) จัดพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ดูแลเรื่องจราจรที่บริเวณหน้าบริษัท และในบริษัทจะใช้ระบบ CCTV Monitor กรณีการจราจรมีปัญหา จะแจ้งทางวิทยุให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (รปภ.) ทราบ เพื่อดักเตือนพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามป้ายเตือน สัญญาณไฟจราจร และการใช้เส้นทางเข้า-ออก เป็นต้น</p> | <p>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ</p> | <p>- ภาคผนวก ข-18 เอกสารระเบียบปฏิบัติด้านการจราจร และการควบคุมน้ำหนักรถขนส่ง</p> <p>- ภาคผนวก ข-19 สรุปปริมาณรถเข้า-ออก โรงงาน TPE Site 1</p> <p>- ภาพที่ 2-16 ป้ายจำกัดความเร็ว</p> <p>- ภาพที่ 2-17 ระบบ CCTV</p> |

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม      | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                         | รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                               | ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข             | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ) | 2) ควบคุมน้ำหนักรถขนส่งผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ โดยห้ามการบรรทุกเกินพิกัด เพื่อความปลอดภัยและมีพื้นที่ถนนเสียหาย                                                                                                                                 | - โครงการควบคุมน้ำหนักรถขนส่งผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ โดยห้ามการบรรทุกเกินพิกัด เพื่อความปลอดภัยและมีพื้นที่ถนนเสียหาย                                                                                                                           | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-18<br>เอกสารระเบียบปฏิบัติด้านการจราจร และการควบคุมน้ำหนัก รถขนส่ง                                                                     |
|                         | 3) กวดขันพนักงานขับรถส่งผลิตภัณฑ์ให้ปฏิบัติตามกฎ/เครื่องหมายจราจรทางภายในโครงการและภายนอกโครงการ เช่น กำหนดความเร็ว เป็นต้น                                                                                                                                      | - โครงการกวดขันพนักงานขับรถส่งผลิตภัณฑ์ให้ปฏิบัติตามกฎ/เครื่องหมายจราจรทั้งภายในโครงการและภายนอกโครงการ เช่น กำหนดความเร็ว เป็นต้น โดยจัดให้มีการอบรมพนักงานและผู้รับเหมาก่อนเริ่มเข้าทำงานกับโครงการ                                                            | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-20<br>เอกสารประกอบการอบรมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน                                                                                           |
|                         | 4) กำหนดให้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการขนส่งและการขนถ่าย พร้อมมาตรการตรวจสอบด้านความปลอดภัยในแต่ละขั้นตอน และแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน                                                                                                                      | - โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการขนส่งและการขนถ่าย พร้อมมาตรการตรวจสอบด้านความปลอดภัยในแต่ละขั้นตอน และแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน                                                                                                                             | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-18<br>เอกสารระเบียบปฏิบัติด้านการจราจร และการควบคุมน้ำหนักรถขนส่ง<br>- ภาคผนวก ข-21<br>คู่มือป้องกันภัยฉุกเฉินระหว่างการขนส่งและขนถ่าย |
|                         | 5) กำหนดให้มีสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงติดอยู่ที่รถขนส่งตัวเร่งปฏิกิริยาตลอดเวลา พร้อมทั้งมีการตรวจสอบการทำงานของสารดับเพลิง ตามแผนบำรุงรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในเชิงป้องกันเพื่อให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา และกำหนดให้มีแผนฉุกเฉินเกี่ยวกับการขนส่งตัวเร่งปฏิกิริยา | - โครงการกำหนดให้รถบรรทุกขนส่งติดตั้งถังดับเพลิงติดอยู่ที่ตัวรถขนส่งตลอดเวลา และมีการตรวจสอบการทำงานของสารดับเพลิงแผนบำรุงรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในเชิงป้องกันเพื่อให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา พร้อมทั้งจัดทำแผนฉุกเฉินเกี่ยวกับการขนส่งตัวเร่งปฏิกิริยาเรียบร้อยแล้ว | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-22<br>แผนฉุกเฉินเกี่ยวกับการขนส่งตัวเร่งปฏิกิริยา<br>- ภาพที่ 2-18<br>ถังดับเพลิงที่รถขนส่ง                                            |

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม      | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                            | รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                               | ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข             | เอกสารอ้างอิง                                                                                        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ) | 6) กำหนดให้มีการติดหมายเลขโทรศัพท์ที่รถขนส่งเพื่อเป็นช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนมายังโครงการ                      | - โครงการกำหนดให้มีการติดหมายเลขโทรศัพท์ที่รถขนส่ง เพื่อเป็นช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนมายังโครงการ                                                                            | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาพที่ 2-15 การติดหมายเลขโทรศัพท์ที่รถขนส่ง                                                        |
|                         | 7) เลือกผู้ขนส่งที่มีการติดตั้ง Global Positioning System (GPS) และระบบควบคุมความเร็วรถ                             | - โครงการคัดเลือกผู้ขนส่งที่มีการติดตั้ง Global Positioning System (GPS) และระบบควบคุมความเร็วรถ                                                                                 | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-23 เอกสารการคัดเลือกบริษัทผู้ขนส่ง                                                       |
|                         | 8) ร่วมมือกับนิคมฯ ในการกวดขันพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น | - โครงการร่วมมือกับนิคมฯ ในการกวดขันพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้พนักงานในการอบรมก่อนเข้าทำงาน | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-24 ประกาศเรื่องการควบคุมการจราจรในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด |

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม      | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข             | เอกสารอ้างอิง                                                                                        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ) | 9) หลีกเลี่ยงการขนส่งสารเคมีและกากของเสีย ตามข้อกำหนดของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายห้ามมิให้รถบรรทุกของโครงการขับขึ้นในเขตกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุดในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนของวันทำการ ระหว่างเวลา 07.00-09.00 น. และ 16.00-18.00 น. และจำกัดความเร็วสูงสุดของยานพาหนะ ได้แก่ รถบรรทุก รถตู้บรรทุก (Container) รถพ่วง (Trailer) และรถกึ่งพ่วง (Semitrailer) ให้ไม่เกิน 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 68/2557 เรื่อง การควบคุมการจราจรในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด | - โครงการกำหนดให้หลีกเลี่ยงการขนส่งสารเคมีและกากของเสียตามข้อกำหนดของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายห้ามมิให้รถบรรทุกของโครงการขับขึ้นในเขตกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุดในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนของวันทำการ เวลา 07.00-09.00 น. และ 16.00-18.00 น. และจำกัดความเร็วสูงสุดของยานพาหนะ ได้แก่ รถบรรทุก รถตู้บรรทุก (Container) รถพ่วง (Trailer) และรถกึ่งพ่วง (Semitrailer) ให้ไม่เกิน 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 68/2557 เรื่อง การควบคุมการจราจรในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุดโดยมีการจัดอบรมให้ความรู้พนักงานในการอบรมก่อนเข้าทำงาน | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-24 ประกาศเรื่องการควบคุมการจราจรในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด |
|                         | 10) วางแผนเส้นทางการคมนาคมขนส่ง โดยใช้เส้นทางหลักและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ผ่านชุมชน เช่น ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน ถนนเนินพยอม เป็นต้น ในช่วงเวลาเร่งด่วน (ช่วงเช้า 07.00-09.00 น. ช่วงกลางวัน 12.00-13.00 น. และช่วงเย็น 16.00- 18.00 น.) เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจรต่อชุมชน รวมถึงเส้นทางและช่วงเวลาอื่นๆ กรณีที่พบว่าก่อให้เกิดผลกระทบด้านการจราจรต่อชุมชน                                                                                                                                                                                                                                     | - โครงการวางแผนเส้นทางการคมนาคมขนส่ง โดยใช้เส้นทางหลักและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ผ่านชุมชน เช่น ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน ถนนเนินพยอม เป็นต้น ในช่วงเวลาเร่งด่วน (ช่วงเช้า 07.00-09.00 น. ช่วงกลางวัน 12.00-13.00 น. และช่วงเย็น 16.00-18.00 น.) เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจรต่อชุมชนรวมถึงเส้นทางและช่วงเวลาอื่นๆ กรณีที่พบว่าก่อให้เกิดผลกระทบด้านการจราจรต่อชุมชน                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | -                                                                                                    |

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม           | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข             | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย | <p>จัดให้มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดย</p> <p>1) แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนและดำเนินงาน ประกอบด้วย 3 คณะกรรมการ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการทบทวนระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม</li> <li>คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน</li> <li>คณะกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน</li> </ul> | <p>- โครงการมีการบริหารงานด้านความปลอดภัยและ สิ่งแวดล้อม โดยจัดตั้งคณะกรรมการ ได้แก่</p> <p>1) คณะกรรมการทบทวนระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม</p> <p>2) คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน</p> <p>3) คณะกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-25 การบริหารงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                         |
|                              | <p>2) จัดให้มีหน่วยงาน Safety และ Security ดูแลและรักษาความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และผจญเพลิงประสานงานฝ่ายต่างๆ ฝึกอบรมพนักงานและจัดทำสถิติอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน</p>                                                                                                                                                                                                               | <p>- โครงการมีหน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมดูแลบริหารงานร่วมกัน ระหว่างโรงงาน HDPE1 โรงงาน LLDPE โรงงาน LDPE โรงงาน PP1 และโรงงาน PP2 เป็นต้น</p> <p>- โครงการได้นำระบบ CCTV มาช่วยในการ Monitor รอบโรงงานและในกระบวนการผลิต เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย</p> <p>- โครงการได้จัดเตรียมทีมดับเพลิง Stand by ตลอด 24 ชั่วโมง และมีการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงให้พนักงานทุกคนโดยวิทยากรภายในและวิทยากรภายนอก ซึ่งได้รับการอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อย่างถูกต้อง โครงการมีแผนงานการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย เป็นหลักสูตรพื้นฐานให้แก่ พนักงานที่เข้าใหม่ทุกคน และมีแผนการอบรมตามหน่วยงาน หากร้องขอเพิ่มเติม</p> | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | <p>- ภาพที่ 2-17 ระบบ CCTV</p> <p>- ภาคผนวก ข-26 เอกสารการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย</p> <p>- ภาคผนวก ข-27 การตรวจสอบสุขภาพพนักงาน</p> <p>- ภาคผนวก ข-28 สถิติอุบัติเหตุ</p> |

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                    | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                              | รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข             | เอกสารอ้างอิง                                          |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย<br>(ต่อ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการได้จัดทำสถิติโรคจากการทำงาน และมีการตรวจสอบสุขภาพเป็นประจำทุกปี โดยผลการตรวจสุขภาพครั้งล่าสุดในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 พบว่า ไม่มีพนักงานคนใดมีความผิดปกติอันเนื่องมาจากการทำงาน หรือเกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติแต่อย่างใด สำหรับปี พ.ศ. 2569 มีแผนตรวจสุขภาพประจำปีในเดือนมิถุนายน และพบแพทย์ฟังผลตรวจสุขภาพประจำปี ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม และจะนำเสนอผลในรายงานฉบับถัดไป</li> <li>- โครงการมีการจัดทำสถิติอุบัติเหตุประเภทต่างๆ ได้แก่ การบาดเจ็บจากการทำงาน อุบัติเหตุจากการหกรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถยนต์ที่ใช้ในโครงการ อุบัติเหตุในกระบวนการผลิตอุบัติเหตุในด้านการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า และอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟไหม้ในสำนักงาน โดยระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานเกิดขึ้น</li> </ul> |                                      |                                                        |
|                                       | 3) จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงาน ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เช่น กฎระเบียบความปลอดภัย การปฏิบัติระหว่างการทำงาน การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล การผจญเพลิง การช่วยชีวิต การจัดการของเสีย และการขับ Forklift อย่างถูกต้อง เป็นต้น ตามแผนการฝึกอบรมของโครงการ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีแผนงานในการจัดการฝึกอบรมให้พนักงาน ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>1) หลักสูตรพื้นฐานที่พนักงานจะต้องอบรม เช่น Safety Orientation กฎความปลอดภัย แผนฉุกเฉิน ระบบการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (Process Safety Management; PSM) เป้าหมายนโยบายความปลอดภัยหลักสูตรการผจญเพลิงภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การปฐมพยาบาล (First - Aid) และการจัดการของเสีย เป็นต้น</li> <li>2) หลักสูตรตาม Job Description ของแต่ละคน ซึ่งจะมีระบบติดตามการฝึกอบรมด้วยระบบ ISO 9001, ISO14001, PSM</li> </ol> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-26 เอกสารการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย |

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                 | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                           | รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                       | ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข             | เอกสารอ้างอิง                                                     |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ต่อ) |                                                                                                                                                                                                    | 3) หลักสูตรในด้านความปลอดภัยที่กำหนด โดยคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (บริหาร) เช่น Job Safety Analysis (JSA), Safety Orientation และการประเมิน QSHE Risk (IMS) เป็นต้น          |                                      |                                                                   |
|                                    | 4) จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น HAZOP Study ของเครื่องจักรอุปกรณ์/กระบวนการผลิตและหน่วยย่อยที่ดีที่จำเป็น เป็นต้น เพื่อใช้กำหนดมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอและเหมาะสม      | - โครงการได้จัดทำผลการศึกษา HAZOP และนำเสนอตัวอย่างกรณี ที่ เกิดผลกระทบสูงสุด พร้อมแสดง Piping & Instrument Diagram (P&ID)                                                                               | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-2 ผลการศึกษา HAZOP                                    |
|                                    | 5) จัดให้มีระบบใบอนุญาตให้ปฏิบัติงาน (Work Permit) เพื่อใช้ควบคุมการเข้าปฏิบัติงานภายในพื้นที่โรงงาน                                                                                               | - โครงการมีระบบใบอนุญาตให้ปฏิบัติงาน (Work Permit) เพื่อใช้ควบคุมการเข้าปฏิบัติงานภายในพื้นที่โรงงานเรียบร้อยแล้ว                                                                                        | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-29 ตัวอย่างใบอนุญาตให้ปฏิบัติงาน (Work Permit)        |
|                                    | 6) ส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เช่น Safety Talk, KYT, Unsafe Killer เป็นต้น แก่พนักงานและผู้รับเหมาที่ทำงานในโรงงาน                                                          | - โครงการมีการทำ Safety Talk และการค้นหาอันตรายโดยใช้โปรแกรม Safety Observation เป็นประจำ                                                                                                                | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-30 การจัดทำ Safety Talk และโปรแกรม Safety Observation |
|                                    | กำหนดมาตรการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต ได้แก่                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                                                   |
|                                    | 7) มีระบบควบคุมคอมพิวเตอร์ตรวจวัดปฏิกิริยาคายความร้อน ซึ่งหากไม่สามารถตรวจพบปฏิกิริยาดังกล่าวในเวลาที่กำหนด จะหยุดป้อนสารเข้าสู่ถังปฏิกรณ์                                                         | - โครงการมีระบบควบคุมคอมพิวเตอร์ตรวจวัดปฏิกิริยาคายความร้อน ซึ่งหากไม่สามารถตรวจพบปฏิกิริยาดังกล่าวในเวลาที่กำหนด จะหยุดป้อนสารเข้าสู่ถังปฏิกรณ์                                                         | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาพที่ 2-19 ระบบตรวจวัดปฏิกิริยาคายความร้อน                     |
|                                    | 8) มีระบบควบคุมปฏิกิริยาโดยคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจวัดค่าอุณหภูมิและความดันในถังปฏิกรณ์ที่อาจเบี่ยงเบนไปจากปกติ และมีระบบป้องกันเหตุฉุกเฉิน ได้แก่ ระบบ Interlock และวาล์วนิรภัย (Safety Relief Valve) | - โครงการมีระบบควบคุมปฏิกิริยาโดยคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจวัดค่าอุณหภูมิและความดันในถังปฏิกรณ์ที่อาจเบี่ยงเบนไปจากปกติ และมีระบบป้องกันเหตุฉุกเฉิน ได้แก่ ระบบ Interlock และวาล์วนิรภัย (Safety Relief Valve) | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาพที่ 2-20 ระบบตรวจวัดค่าอุณหภูมิและความดันในถังปฏิกรณ์        |

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                 | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                           | รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข             | เอกสารอ้างอิง                                                           |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ต่อ) | 9) ออกแบบแผงควบคุมเครื่องจักรและป้ายสัญญาณด้านความปลอดภัย ให้อยู่ในลักษณะที่พนักงานสามารถอ่านเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที | - การออกแบบแผงควบคุมเครื่องจักรและป้ายสัญญาณ รวมถึง ปุ่มกด โรงงานได้พิจารณาตามหลักการยศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ดังนี้<br>1) ปุ่มควบคุมเครื่องจักร Start (สีเขียว) / Stop (สีแดง) บ่งบอกสีชัดเจน เพื่อความสะดวกและป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน<br>2) ตำแหน่งติดตั้งสวิทช์ควบคุมอยู่สูงจากพื้นในระยะที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานโดยไม่ต้องเอื้อม<br>3) มีสัญญาณความปลอดภัยสำหรับเครื่องจักร ที่แผงควบคุม<br>4) ปุ่มปรับ Control ต่างๆ อยู่ในระยะเอื้อมที่เหมาะสม<br>5) Monitor สามารถเอียงได้ตามความเหมาะสม | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาพที่ 2-21 ลักษณะแผงควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและระบบควบคุมการผลิต |
|                                    | 10) กำหนดให้ใช้อุปกรณ์ Explosion Proof สำหรับพื้นที่ที่อาจมีการรั่วไหลของสารเคมีไวไฟ (Class I Division I and Class I Division II)  | - ระบบไฟฟ้าภายในโรงงานทุกตัวเป็นชนิด Explosion Proof ประเภทต่างๆ ตามพื้นที่อันตราย ดังนี้<br>1) พื้นที่อันตรายเขต 1 (Division 1) ระบบไฟฟ้าที่ใช้เป็นแบบ Flame Proof<br>2) พื้นที่อันตรายเขต 2 (Division 2) ระบบไฟฟ้าที่ใช้เป็นแบบ Flame Proof และ/หรือ Increase Proof<br>3) พื้นที่ไม่อันตราย (Non Classified) ระบบไฟฟ้าที่ใช้เป็นแบบ Weather Proof แล้วแต่ความจำเป็น                                                                                                                                                           | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาพที่ 2-22 ระบบไฟฟ้าแบบ Explosion Proof                              |

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                           | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                     | รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                      | ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข             | เอกสารอ้างอิง                                                                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย</b><br>(ต่อ) | 11) จัดให้มีระบบป้องกันฟ้าผ่า มีเสาหล่อฟ้า สายดิน และหลักดิน (Ground Rod)                                                                                                                                    | - โครงการมีระบบป้องกันฟ้าผ่า เสาหล่อฟ้า สายดินและหลักดิน (Ground Rod) มีการติดตั้งเสาหล่อฟ้าตามจุดต่างๆ ในโรงงาน และมีระบบการตรวจสอบตาม Preventive Maintenance Programme เป็นประจำทุกปี                                 | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-31 การตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า<br>- ภาพที่ 2-23 ระบบป้องกันฟ้าผ่าและสายดิน |
|                                              | 12) ออกแบบท่อขนส่งโดยใช้วัสดุที่มีความคงทนสูง และวางไว้บนฐานรองรับเหนือพื้น เพื่อลดโอกาสการถูกชนชำรุด                                                                                                        | - โครงการทำการออกแบบท่อขนส่งโดยใช้วัสดุที่มีความคงทนสูงและวางไว้บนฐานรองรับเหนือพื้น เพื่อลดโอกาสการถูกชนชำรุด                                                                                                          | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาพที่ 2-24 การติดตั้งท่อขนส่งบนฐานรองรับเหนือพื้น                                   |
|                                              | 13) ติดตั้ง Block Valve ที่สั่งปิดได้จากห้องควบคุมส่วนกลาง และให้มีการบำรุงรักษาสภาพของระบบท่อขนส่งให้มีสภาพดีตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน                                                                 | - โครงการดำเนินการติดตั้ง Block Valve ที่สั่งปิดได้จากห้องควบคุมส่วนกลาง และให้มีการบำรุงรักษาสภาพของระบบท่อขนส่งให้มีสภาพดีตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน                                                              | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-32 การบำรุงรักษาสภาพของระบบท่อขนส่ง<br>- ภาพที่ 2-25 Block Valve           |
|                                              | 14) ตรวจวัดอัตราการไหลของวัตถุดิบและตัวเร่งปฏิกิริยาที่เข้าถังปฏิกรณ์ มิให้มีสารใดสารหนึ่งมากเกินไป หากมีอัตราการไหลผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญจะหยุดการป้อนวัตถุดิบและตัวเร่งปฏิกิริยาเข้าถังปฏิกรณ์โดยอัตโนมัติ | - โครงการทำการตรวจวัดอัตราการไหลของวัตถุดิบและตัวเร่งปฏิกิริยาที่เข้าถังปฏิกรณ์ มิให้มีสารใดสารหนึ่งมากเกินไป หากมีอัตราการไหลผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญจะหยุดการป้อนวัตถุดิบ และตัวเร่งปฏิกิริยาเข้าถังปฏิกรณ์โดยอัตโนมัติ | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาพที่ 2-21 ลักษณะแผงควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและระบบควบคุมการผลิต                |

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                 | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                               | รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข             | เอกสารอ้างอิง                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ต่อ) | 15) จัดเตรียมและกำหนดให้มีการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) ตามความเหมาะสมกับลักษณะของงาน                                                   | - โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลพื้นฐานให้พนักงานตามความเหมาะสมกับงาน และบังคับใช้ทั้งกับพนักงาน และผู้รับเหมาที่จะเข้าทำงานในกระบวนการผลิต ซึ่งได้แก่ หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย และรองเท้านิรภัย รวมถึงอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามลักษณะงานเฉพาะ เช่น Ear Muffs, Ear Plugs หน้ากากป้องกันไอสารเคมี ชุดกันสารเคมี ถุงมือต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งดูแลให้มีการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาพที่ 2-26 พนักงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) |
|                                    | ระบบการตรวจสอบและซ่อมบำรุง<br>16) ตรวจสอบระบบท่อและข้อต่อเพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีการรั่วไหลตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน                                                  | - โครงการทำการตรวจสอบระบบท่อและข้อต่อเพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีการรั่วไหลตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเป็นประจำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-32 การบำรุงรักษาสภาพของระบบท่อนขนส่ง                     |
|                                    | 17) จัดให้มีโปรแกรมการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program) อุปกรณ์ในการควบคุมและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยอื่นๆ ในบริเวณพื้นที่ส่วนการผลิต และพื้นที่ถังเก็บกาก | - โครงการมีการตรวจสอบและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในบริเวณหน่วยผลิตตาม Preventive Maintenance Programme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-13 ผลการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์    |

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                 | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                        | รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                            | ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข             | เอกสารอ้างอิง                                                                                        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ต่อ) | 18) จัดให้มี Gas Detector จำนวน 46 จุด และระบบ Fire Alarm จำนวน 16 จุด ทั่วบริเวณโรงงาน ตามมาตรฐาน NFPA 72 เช่น บริเวณ Storage เป็นต้น พร้อมมีการตรวจสอบการทำงาน ตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน | - โครงการจัดให้มี Gas Detector จำนวน 46 จุด และระบบ Fire Alarm จำนวน 16 จุด ทั่วบริเวณโรงงาน ตามมาตรฐาน NFPA 72 เช่น บริเวณ Storage เป็นต้น พร้อมมีการตรวจสอบการทำงาน ตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเป็นประจำ | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-33 การตรวจสอบอุปกรณ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และอุปกรณ์ดับเพลิง                                 |
|                                    | 19) จัดให้มีสัญญาณเตือนภัยทั้งระบบไซเรนและระฆังเครื่องไฟฟ้าตามจุดต่างๆ ทั่วโครงการ                                                                                                              | - โครงการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัย ด้วยระบบไซเรนติดตั้งภายในโรงงาน โดยควบคุมจากตู้ควบคุมใน CCR และมีการตรวจสอบสภาพ เป็นประจำทุกวันพุธ                                                                         | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาพที่ 2-27 สัญญาณ Siren                                                                           |
|                                    | 20) ตรวจสอบถังเก็บกาก คั่นกัน และบ่อบำบัดตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของอุปกรณ์                                                                                                               | - โครงการมีการออกแบบคันกันสารเคมี (Bund Wall) ที่ถังเก็บสารเคมี เช่น ถังกรด ถังด่าง และของเสีย เป็นต้น พร้อมทั้งทำการตรวจสอบเป็นประจำตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของอุปกรณ์                                 | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-34 เอกสารตรวจสอบการรั่วไหลของสารเคมีที่คันกัน (Bund Wall)<br>- ภาพที่ 2-28 คันกันสารเคมี |
|                                    | 21) ในระหว่างที่มีการสูบลำลายสารเคมีลงถังเก็บกากจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับ Operator ที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา                                                                                      | - โครงการกำหนดให้มีการติดต่อสื่อสารกับ Operator ที่เกี่ยวข้องตลอดเวลาในขณะที่มีการสูบลำลายสารเคมีลงถังเก็บกาก                                                                                                 | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | -                                                                                                    |
|                                    | 22) ติดตั้งและตรวจสอบการทำงานของระบบเตือนภัย และอุปกรณ์ป้องกัน (Safeguards) ต่างๆ ตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา                                       | - โครงการมีการตรวจสอบการทำงานของระบบเตือนภัย (เช่น ระบบเสียงตามสาย Siren Fire Alarm) เป็นต้น และ Safe Guards ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ                                                                              | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-33 การตรวจสอบอุปกรณ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและอุปกรณ์ดับเพลิง                                  |

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                 | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข             | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ต่อ) | 23) กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในช่วงก่อน และระหว่างหยุดซ่อมบำรุง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้ผู้รับเหมา ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน</li> <li>กำหนดให้ผู้รับเหมาชี้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เพื่อประสานงานและดูแลโครงการทางด้านความปลอดภัยสำหรับคนงาน</li> <li>กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้แก่คนงานตามความเหมาะสม</li> <li>กำหนดเขตพื้นที่หวงห้ามเพื่อควบคุมป้องกันการเกิดอันตรายในพื้นที่ควบคุม</li> <li>จัดให้มีการประชุมประจำวัน เพื่อติดตามความคืบหน้าของการทำงานให้ปลอดภัย</li> </ul>                                                                                                                 | - ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 โครงการไม่มีการหยุดการผลิตเพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Shutdown/Turnaround) ทั้งนี้ หากมีกิจกรรมดังกล่าว โครงการจะดำเนินการตามที่มาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม โครงการได้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและการฝึกอบรมความปลอดภัย สำหรับผู้รับเหมาก่อนเริ่มดำเนินงานภายในพื้นที่โครงการตามที่มาตรการกำหนด | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-20 เอกสารประกอบการอบรมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน                                                                                                                                  |
|                                    | 24) กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในช่วงก่อนเดินเครื่องผลิต (Pre-Start Up Safety Review :PSSR) ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการตรวจสอบความพร้อมและทบทวนด้านความปลอดภัย ก่อนเริ่มเดินเครื่องผลิตโดยบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต ฝ่ายซ่อมบำรุง วิศวกรการผลิต วิศวกรตรวจสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เป็นต้น</li> <li>ภายหลังจากการตรวจสอบความพร้อม และทบทวนด้านความปลอดภัยก่อนเริ่มเดินเครื่องผลิตเสร็จสิ้นแล้ว ไม่อนุญาตให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่กระบวนการผลิต</li> <li>จัดให้มีการเตรียมความพร้อม สำหรับบุคลากรและอุปกรณ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเพื่อให้สามารถตอบสนองเหตุการณ์ได้อย่างทันทั่วทั้งกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในช่วงระหว่างการเริ่มเดินเครื่องผลิต</li> </ul> | - โครงการได้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในช่วงก่อนเดินเครื่องผลิต (Pre-Start Up Safety Review : PSSR) ตามที่มาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว                                                                                                                                                                                                                                    | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-20 เอกสารประกอบการอบรมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน<br>- ภาคผนวก ข-26 เอกสารการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย<br>- ภาคผนวก ข-33 การตรวจสอบอุปกรณ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและอุปกรณ์ดับเพลิง |

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                           | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                              | รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข             | เอกสารอ้างอิง                                                                                                      |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย</b><br>(ต่อ) | มาตรการการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี<br>25) มี Bund Wall หรือคั่นกันรอบบริเวณเก็บสารเคมี ซึ่งต้องมีขนาดเพียงพอที่จะกักเก็บสารเคมีที่รั่วไหลได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีออกสู่ภายนอก | - โครงการมีการออกแบบคั่นกันสารเคมี (Bund Wall) ที่ถังเก็บสารเคมี เช่น ถังกรด ถังด่าง และของเสีย เป็นต้น พร้อมทั้งทำการตรวจสอบเป็นประจำตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของอุปกรณ์                                                                                                                                                                           | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-34 การตรวจสอบการรั่วไหลของสารเคมีที่คั่นกัน (Bund Wall)<br>- ภาพที่ 2-28 คั่นกันสารเคมี                |
|                                              | 26) มีระบบตรวจสอบระดับสารในถังตลอดเวลาจากห้องควบคุม และมีระบบแจ้งเตือนกรณีระดับสูงผิดปกติ                                                                                                             | - โครงการมีระบบตรวจสอบระดับสารในถังตลอดเวลาจากห้องควบคุม (CCR) และมีระบบแจ้งเตือนกรณีระดับสูงผิดปกติ ทั้งนี้ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ไม่พบความผิดปกติในการดำเนินการเกิดขึ้น                                                                                                                                                                | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาพที่ 2-21 ลักษณะแผงควบคุมการทำงาน of เครื่องจักรและระบบควบคุมการผลิต                                           |
|                                              | 27) จัดให้มีฝักบัวฉุกเฉินและที่ล้างตาฉุกเฉินหรือ Wash Room บริเวณที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมี                                                                                                             | - โครงการจัดให้มีฝักบัวฉุกเฉินและที่ล้างตาฉุกเฉิน บริเวณพื้นที่ที่มีการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีเรียบร้อยแล้ว                                                                                                                                                                                                                                                | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาพที่ 2-29 ฝักบัวฉุกเฉินและที่ล้างตาฉุกเฉิน                                                                     |
|                                              | การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน<br>28) จัดให้มีระบบไฟฟ้าสำรอง ได้แก่ Diesel Generator หรือระบบ UPS เพื่อการ Shut Down อย่างปลอดภัย                                                                               | - โรงงานมีระบบไฟฟ้าสำรอง คือ Diesel Generator สำหรับกรณีฉุกเฉิน ซึ่งใช้ร่วมกันระหว่างโรงงาน HDPE1 โรงงาน LLDPE หน่วยผลิตตัวเร่งปฏิกิริยา R-1 และหน่วยผลิตตัวเร่งปฏิกิริยา C-1 พร้อมทั้งทำการตรวจสอบการทำงานเป็นประจำ โครงการจัดให้มีระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) สำหรับกรณีฉุกเฉินโดยโรงงาน HDPE1 ใช้ร่วมกับ โรงงาน LLDPE และหน่วยงาน R-1 ใช้ร่วมกับหน่วยงาน C-1 | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-35 การตรวจสอบ Diesel Generator<br>- ภาพที่ 2-30 Diesel Generator<br>- ภาพที่ 2-31 ระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) |

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                           | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                         | ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข             | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย</b><br>(ต่อ) | <b>29) อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ระบบหัวฉีดน้ำดับเพลิง (Hydrant) 15 จุด</li> <li>• หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบประจำที่ (Fixed Monitor) 11 จุด</li> <li>• อุปกรณ์ล้างตัวและล้างตาฉุกเฉิน (Safety Shower and Eye Washer) 17 จุด</li> <li>• ระบบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Deluge) และ Dry Pipe Valve 15 จุด</li> <li>• ตู้เก็บสายดับเพลิง (Hose Box) 16 จุด</li> <li>• เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งแบบแรงดันภายใน 1 จุด</li> <li>• เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งแบบแรงดันภายนอก 36 จุด</li> <li>• เครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ 2 จุด</li> <li>• เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง แบบล้อเข็น 5 จุด</li> <li>• Mobile Foam Car 3 คัน</li> <li>• Underground Block Valve 12 จุด</li> <li>• ถังบรรจุทรายแห้ง 20 จุด</li> <li>• Fire Alarm Manual Station 16 จุด</li> <li>• SCBA จำนวน 8 ชุด</li> </ul> | - โครงการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยตามที่มาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเป็นประจำ | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ภาคผนวก ข-33 การตรวจสอบอุปกรณ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและอุปกรณ์ดับเพลิง</li> <li>- ภาคผนวก ข-36 เอกสารแสดงตำแหน่งอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย</li> <li>- ภาพที่ 2-32 อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย</li> </ul> |

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                 | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข             | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ต่อ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>ระบบน้ำดับเพลิงของโครงการฯ</li> <li>* รับน้ำดับเพลิงจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อขนาด 10 นิ้ว ในอัตรา 600 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่แรงดัน 12 บาร์เกจ</li> <li>* บ่อน้ำดับเพลิงสำรอง (Fire Pond) ขนาดความจุ 4,000 ลูกบาศก์เมตร สำหรับผจญเพลิงได้ประมาณ 7 ชั่วโมง เพื่อสำรองในกรณีบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถจ่ายน้ำดับเพลิงได้</li> <li>* Fire Pump เป็น Vertical Pump บริเวณ Fire Pond ขับเคลื่อนด้วย Diesel Engine จำนวน 1 ตัว สามารถทำงานได้ในกรณีเกิดไฟฟ้าขัดข้องสร้างแรงดันน้ำได้ 200 psi อัตราการไหล 600 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง</li> </ul> | - โครงการมีการรับน้ำดับเพลิงจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ผ่านท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว ในอัตรา 600 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่แรงดัน 12 บาร์เกจ พร้อมตั้งได้จัดเตรียมบ่อน้ำดับเพลิงสำรอง (Fire Pond) ขนาด ความจุ 4,000 ลูกบาศก์เมตร สำหรับผจญเพลิงได้ประมาณ 7 ชั่วโมง เพื่อสำรองในกรณีบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถจ่ายน้ำดับเพลิงได้ และติดตั้ง Fire Pump เป็น Vertical Pump บริเวณ Fire Pond ขับเคลื่อนด้วย Diesel Engine จำนวน 1 ตัว สามารถทำงานได้ในกรณีเกิดไฟฟ้าขัดข้อง สร้างแรงดันน้ำได้ 200 psi อัตราการไหล 600 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เรียบร้อยแล้ว | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ภาพที่ 2-33 ท่อรับน้ำดับเพลิงจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ภาพที่ 2-34 บ่อน้ำดับเพลิงสำรอง (Fire Pond)</li> <li>- ภาพที่ 2-35 Fire Pump เป็น Vertical Pump บริเวณ Fire Pond</li> </ul> |
|                                    | 30) จัดเตรียมรถพยาบาลสำหรับกรณีฉุกเฉิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - โครงการมีรถพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ฉุกเฉินในรถ ซึ่งใช้ร่วมกันระหว่างโรงงานในบริษัท ไทยโพลิเอทิลีน จำกัด โดยมีการตรวจสอบอุปกรณ์และสภาพรถเป็นประจำทุกสัปดาห์ รวมทั้งมีสถานพยาบาลโดยมีพยาบาลประจำตลอด 24 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ภาพที่ 2-36 ห้องพยาบาลของโครงการ</li> <li>- ภาพที่ 2-37 รถฉุกเฉิน</li> <li>- ภาคผนวก ข-37 เอกสารการตรวจสภาพรถพยาบาล</li> </ul>                                                                                    |

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                 | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข             | เอกสารอ้างอิง                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| 7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ต่อ) | 31) มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและแผนอพยพภายในโรงงานระหว่างกลุ่มโรงงาน และการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก พร้อมมีการฝึกซ้อมแผน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - โครงการมีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและแผนอพยพภายในโครงการ ระหว่างกลุ่มโรงงาน และการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก และมีการฝึกซ้อมแผนเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง โดยครั้งล่าสุดได้ ฝึกซ้อมตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและแผนอพยพ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 สำหรับปี พ.ศ. 2569 มีแผนดำเนินการฝึกซ้อมในช่วงเดือนตุลาคม โดยจะนำเสนอผลการดำเนินงานในรายงานฉบับถัดไป | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-38 แผนฉุกเฉินและการฝึกซ้อม |
|                                    | 32) โครงการฯ กำหนดให้มีภาวะฉุกเฉิน แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1 ได้แก่ ภาวะฉุกเฉินที่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน/โรงงานใกล้เคียง และสามารถควบคุมได้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในโรงงานรวมถึงการเกิดภาวะฉุกเฉินที่โรงงานข้างเคียงที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบมาที่โครงการ ให้ประกาศภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1 ได้ เพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือกับภาวะฉุกเฉิน</li> <li>ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 2 ได้แก่ ภาวะฉุกเฉินที่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน/โรงงานใกล้เคียง แต่การควบคุมภาวะฉุกเฉินต้องขอความช่วยเหลือด้านทรัพยากร กำลังคน และเครื่องมือ จากเครือข่ายที่มีข้อตกลงที่จัดทำไว้ ได้แก่ กลุ่มช่วยเหลือภาวะฉุกเฉิน (EMAG) หรือจากสำนักงานนิคมพื้นที่ นอกเหนือจากทรัพยากรที่มีอยู่ในโรงงาน ภาวะฉุกเฉินในระดับนี้ อนุญาตให้เฉพาะ Fire Brigades และบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าไปใน Site ได้เท่านั้น</li> </ul> | - โครงการมีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและแผนอพยพภายในโครงการ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ โดยมีการฝึกซ้อมแผนเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง โดยครั้งล่าสุดได้ฝึกซ้อมตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและแผนอพยพ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 สำหรับปี พ.ศ. 2569 มีแผนดำเนินการฝึกซ้อมในช่วงเดือนตุลาคม โดยจะนำเสนอผลการดำเนินงานในรายงานฉบับถัดไป                                 | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-38 แผนฉุกเฉินและการฝึกซ้อม |

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                           | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ | ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข | เอกสารอ้างอิง |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย</b><br>(ต่อ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 3 เป็นภาวะฉุกเฉินระดับใหญ่สุดที่มีแนวโน้มจะลุกลามต่อไปได้ รวมถึงการรั่วไหลของสารต่างๆ ที่ขยายผลกระทบกับชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม จนถึงขั้นต้องอพยพ ไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้ด้วยกำลังคนและเครื่องมืออุปกรณ์ของโรงงาน ที่ได้วางแผนเตรียมการไว้ และเหตุการณ์มีแนวโน้มที่จะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม ของชุมชน และ/หรือ โรงงานข้างเคียง และ/หรือ สาธารณะ จะต้องร้องขอหรือได้รับการสนับสนุนทรัพยากรในการควบคุมเหตุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่</li> </ul> <p>ระดับของภาวะฉุกเฉินระดับท้องถิ่น/ระดับจังหวัดจะแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้</p> <p>ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1 เกิดที่มีสถานการณ์เกินขีดความสามารถของโรงงานที่เกิดเหตุ หรือผู้ประกอบการต้นเหตุ ไม่สามารถควบคุมหรือระดับเหตุได้ จะต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก เช่น กองอำนาจการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ (กอ.ปภ.อปท./เทศบาล) กองอำนาจการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ (กอ.ปภ.อำเภอ) หรือ โรงงานข้างเคียงและสามารถควบคุมสถานการณ์หรือระงับเหตุ รวมทั้งอพยพ ดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบได้ ซึ่งบัญชาการโดยนายกเทศมนตรีนครมาบตาพุด</p> |                                    |                          |               |

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                 | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                     | ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข            | เอกสารอ้างอิง |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ต่อ) | ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 2 กองอำนวยการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ และอำเภอไม่สามารถระงับภัยและควบคุมสถานการณ์ได้ จะต้องขอความช่วยเหลือจากกองอำนวยการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง จังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งหน่วยสนับสนุนจากภายนอก ระดับอื่นๆ ฯลฯ ซึ่งบัญชาการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง โดยมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งองค์กรควบคุมภาวะฉุกเฉินจะครอบคลุมถึง <ul style="list-style-type: none"> <li>- ภาวะฉุกเฉินทั้งในและนอกเวลาทำการ</li> <li>- บุคคลสำรองในตำแหน่งต่างๆ ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกบุคคลหลักได้</li> <li>- การเรียกพนักงานมาช่วยเพิ่มเติมโดยเฉพาะช่วงนอกเวลาทำการ</li> </ul> ทั้งนี้ องค์กรควบคุมภาวะฉุกเฉินสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามระดับของภาวะฉุกเฉิน และให้สอดคล้องกับองค์กรควบคุมภาวะฉุกเฉินของจังหวัด |                                                                                                                                                                        |                                     |               |
|                                    | 33) กำหนดแผนฟื้นฟูหลังระดับเหตุฉุกเฉิน การจัดทำรายงานเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น และการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ โดยการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - โครงการมีแผนฟื้นฟูหลังระดับเหตุฉุกเฉิน มีการจัดทำรายงานเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น และการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ โดยการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น | -ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | -             |
|                                    | 34) กำหนดให้มีมาตรการในการชดเชยค่าเสียหาย กรณีเกิดผลกระทบจากโครงการต่อพนักงาน ผู้รับเหมา และประชาชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - โครงการมีมาตรการในการชดเชยค่าเสียหายกรณีเกิดผลกระทบจาก โครงการต่อพนักงาน ผู้รับเหมา และประชาชน                                                                       | -ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | -             |

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                 | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                        | รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข             | เอกสารอ้างอิง                                                                                          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ต่อ) | การดูแลด้านอาชีวอนามัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน<br>35) กำหนดให้มีป้ายเตือนการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) และจัดเตรียมอุปกรณ์ให้เพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะงาน            | - โครงการติดตั้งป้ายเตือนการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) และจัดเตรียมอุปกรณ์ให้เพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะงานรวมทั้งดูแลให้มีการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)                                                      | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาพที่ 2-38<br>- ป้ายเตือนการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล                               |
|                                    | 36) ติดตั้งป้ายเตือนการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ที่มีระดับเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล(เอ) และควบคุมให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังอย่างเคร่งครัด เมื่อต้องเข้าไปในพื้นที่ที่มีเสียงดัง | - โครงการติดตั้งป้ายเตือนการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) ในบริเวณพื้นที่ที่มีระดับเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล(เอ) และจัดเตรียมอุปกรณ์ให้เพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะงานรวมทั้งดูแลให้มีการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาพที่ 2-39<br>ป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง<br>- บทที่ 3<br>ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม      |
|                                    | 37) จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพและสมรรถภาพของร่างกายก่อนเข้างานเมื่อมีการย้ายงานที่มีความเสี่ยงมากขึ้นและก่อนออกจากงาน โดยตรวจตามความเสี่ยงของแต่ละลักษณะงาน                                                       | - โครงการมีการตรวจสอบสุขภาพและสมรรถภาพของร่างกายก่อนเข้างาน เมื่อมีการย้ายงานที่มีความเสี่ยงมากขึ้น และก่อนออกจากงาน โดยตรวจตามความเสี่ยงของแต่ละลักษณะงานตามที่มาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                     | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-27<br>การตรวจสอบสุขภาพพนักงาน                                                              |
|                                    | 38) จัดตารางในการทำงานบริเวณที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล(เอ) ให้มีช่วงการพัก (Interruption) เหมาะสมตามมาตรฐานของ OSHA (Occupational Safety and Health Administration, 1970) และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด      | - โครงการได้จัดตารางในการทำงานบริเวณที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล(เอ) ให้มีช่วงการพัก ซึ่งลักษณะงานเป็นเพียงการตรวจสอบและจัดบันทึก Condition ของเครื่องจักร ซึ่งใช้เวลาในการตรวจเครื่องจักรครั้งละประมาณ 10 นาที ซึ่งในการปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันเสียง Ear Plugs หรือ Ear Muffs ทุกครั้งตามที่ป้ายเตือนกำหนด                                            | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-39<br>ตารางกะการทำงาน<br>- ภาพที่ 2-26<br>พนักงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล |

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                        | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                              | รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข             | เอกสารอ้างอิง                                                                                      |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ต่อ)</b> | 39) ปฏิบัติตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์การซ่อมบำรุงใหญ่ ตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ที่ 010/2566 เรื่องการหยุดเดินเครื่อง ซ่อมบำรุง และซ่อมบำรุงใหญ่ของโรงงาน หรือกระบวนการผลิต หรือเครื่องจักร อุปกรณ์ของโรงงานในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่ที่มาบตาพุด อย่างเคร่งครัด | - ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 โครงการไม่มีการหยุดการผลิตเพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Shutdown/Turnaround) ทั้งนี้ หากมีกิจกรรมดังกล่าว โครงการจะดำเนินการตามที่มาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-46 เอกสารแจ้งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง Shutdown/Turnaround และ Pre-Startup |
| <b>8. การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ</b>      | 1) กำหนดให้มีการตรวจสอบสุขภาพของพนักงานใหม่ ตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี และตรวจสอบสุขภาพของพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง และวินิจฉัยโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ทั้งนี้ให้ระบุพารามิเตอร์ที่จะทำการตรวจให้ชัดเจน                                                                                     | - โครงการมีการตรวจสอบสุขภาพของพนักงานใหม่ ตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี และพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง และวินิจฉัยโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ พร้อมทั้งมีการแจ้งแผนและระบุพารามิเตอร์ แนะนำแนวทางปฏิบัติก่อนเข้าตรวจแก่พนักงานก่อนดำเนินการ สำหรับผลการตรวจสอบสุขภาพประจำปีครั้งล่าสุดในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 พบว่า ไม่มีพนักงานคนใดมีความผิดปกติอันเนื่องมาจากการทำงาน หรือเกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติแต่อย่างใด สำหรับปี พ.ศ. 2569 โครงการมีแผนตรวจสอบสุขภาพประจำปีในเดือนมิถุนายน และพบแพทย์ฟังผลตรวจสุขภาพประจำปี ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม และจะนำเสนอผลในรายงานฉบับถัดไป | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-27 การตรวจสุขภาพพนักงาน                                                                |
|                                           | 2) กำหนดให้มียาและเครื่องเวชภัณฑ์ภายในโรงงานสำหรับพนักงาน พร้อมทั้งจัดหาห้องพยาบาลให้กับพนักงานของโรงงาน เพื่อลดความแออัดของสถานพยาบาลชุมชน                                                                                                                                                           | - โครงการได้จัดเตรียมยา และเครื่องเวชภัณฑ์ไว้บริเวณสถานพยาบาล ของโครงการ ซึ่งใช้ร่วมกันระหว่างกลุ่มโรงงานภายใน TPE Site1 พร้อมทั้งจัดให้มีพยาบาลประจำ ตลอด 24 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาพที่ 2-36 ห้องพยาบาลของโครงการ                                                                 |

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                           | รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                              | ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข             | เอกสารอ้างอิง                                                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (ต่อ) | 3) สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ทั้งด้านส่งเสริม ป้องกัน และดูแลรักษา                                                                                                        | - โครงการมีการสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ทั้งด้านส่งเสริม ป้องกัน และดูแลรักษา ผ่านกิจกรรม ชุมชนสัมพันธ์ของบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด อย่างต่อเนื่อง                                                                                                  | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-40<br>กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์                                                                                     |
|                                     | 4) จัดส่งข้อมูลจำนวนพนักงาน ข้อมูลด้านสารเคมี (SDS) และข้อมูลจำเป็นอื่นๆ ให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อใช้ในการวางแผนต่อไป                                                    | - โครงการได้จัดส่งข้อมูลจำนวนพนักงาน ข้อมูลด้านสารเคมี (Safety Data Sheet; SDS) และข้อมูลจำเป็นอื่นๆ ให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อใช้ในการวางแผนตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว                                                                              | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-41<br>เอกสารการส่งข้อมูลจำนวนพนักงานข้อมูลด้านสารเคมี (SDS) และข้อมูลจำเป็นอื่นๆ ให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ |
| 9. เศรษฐกิจ-สังคม                   | 1) เข้าร่วมบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนหรือกิจกรรมทางสังคมอื่นๆ                                                                                                                          | - โครงการเข้าร่วมบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน หรือกิจกรรม ทางสังคมต่างๆ ผ่านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด อย่างต่อเนื่อง                                                                                                                        | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-40<br>กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์                                                                                     |
|                                     | 2) จัดให้มีนโยบายเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจชุมชนหรือเสริมสร้างอาชีพใหม่ที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับธุรกิจของโรงงาน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีการพัฒนาแบบยั่งยืน | - โครงการจัดให้มีนโยบายเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจชุมชน หรือเสริมสร้างอาชีพใหม่ที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับธุรกิจของโรงงาน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีการพัฒนาแบบยั่งยืนผ่านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด อย่างต่อเนื่อง | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-40<br>กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์                                                                                     |
|                                     | 3) นำเสนอสรุปผลการทำ Community Satisfaction Survey ของกลุ่มเอสซีจี เคมิคอลส์                                                                                                       | - โครงการมีการนำเสนอสรุปผลการทำ Community Satisfaction Survey ของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น (LLDPE) เรียบร้อยแล้ว                                                                                                   | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ค-2<br>สรุปผลการสำรวจความคิดเห็น สภาพเศรษฐกิจ-สังคมที่มีต่อโครงการ ในปี พ.ศ. 2568                                |

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม      | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข             | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) | 4) พิจารณารับคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการของบริษัทเข้าทำงานเป็นอันดับแรก เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นมีงานทำและเพื่อทัศนคติที่ดีต่อโครงการ และลดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนและชุมชน โดยให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบในช่วงที่มีตำแหน่งงานว่าง                                                                                                                                                                                                                                                                               | - โครงการพิจารณารับคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการของบริษัทเข้าทำงานเป็นอันดับแรก เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นมีงานทำและเพื่อทัศนคติที่ดีต่อโครงการ และลดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนและชุมชน โดยให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบในช่วงที่มีตำแหน่งงานว่าง โดยในปัจจุบันโครงการรับพนักงานท้องถิ่นเข้าทำงาน จำนวน 18 คน จากพนักงาน 27 คน คิดเป็น 67% ของพนักงานทั้งหมด                                                                                                                                                                                                         | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-42<br>เอกสารแสดงจำนวนคนงานท้องถิ่นของโครงการ                                                                                                                                               |
|                         | 5) สนับสนุนหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - โครงการสนับสนุนหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียน การสอน ผ่านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด อย่างต่อเนื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-40<br>- กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์                                                                                                                                                               |
|                         | 6) กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน และประชาสัมพันธ์ช่องทางดังกล่าวให้ชุมชนได้ทราบ ซึ่งสามารถยื่นข้อร้องเรียนได้โดยการส่งจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร หรือร้องเรียนโดยตรงกับทางโครงการ ตามแนบแผนผังเรื่องร้องเรียน นอกจากนี้เพื่อประชาสัมพันธ์โรงงานต่อชุมชนทำให้เกิดการเข้าใจข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง ดังนั้นโรงงานจึงได้เสนอแผนการดำเนินการเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนกับโรงงานดังนี้<br>• เชิญชุมชนเข้าเยี่ยมชมโรงงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและเพื่อคลายความวิตกกังวลของชุมชนอย่างต่อเนื่อง | - โครงการกำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน และประชาสัมพันธ์ช่องทางดังกล่าวให้ชุมชนได้ทราบ ซึ่งสามารถยื่นข้อร้องเรียนได้โดยการส่งจดหมายโทรศัพท์ โทรสาร หรือร้องเรียนโดยตรงกับทางโครงการ ตามแนบแผนผังเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งจัดให้มีทีม CSR ของกลุ่มธุรกิจเคมีคอลส์ เอสซีจี ลงพื้นที่พบปะ และรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง และโครงการประชาสัมพันธ์โรงงานต่อชุมชนทำให้เกิดการเข้าใจข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ เช่น โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) การผลิตเอกสารหรือแผ่นพับแจกประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจการ | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาคผนวก ข-40<br>กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์<br>- ภาคผนวก ข-43<br>แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและข้อร้องเรียน<br>- ภาคผนวก ข-44<br>การตรวจประเมินโรงงานตามโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) |

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม             | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข | เอกสารอ้างอิง |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>9. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ผลิตเอกสารหรือแผ่นพับแจกประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจการของโรงงาน และกิจกรรมที่จัดทำขึ้น เพื่อป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อม</li> <li>จัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์ร่วมกันกับบริษัทในกลุ่ม SCG Chemicals เช่น โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมปลูกต้นไม้ ในพื้นที่ชุมชนและโรงเรียน กิจกรรมวันเด็ก ธนาคารขยะเคลื่อนที่ โครงการทุนการศึกษา มูลนิธิซีเมนต์ โครงการทอดผ้าป่าสามัคคี หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงการจัดกีฬาประจำปีระหว่าง SCG กับชุมชน โครงการวารสารรอบรั้วชุมชน เป็นต้น</li> <li>จัดให้ผู้บริหารหรือพนักงานลงพื้นที่พบปะ รับฟังความคิดเห็น รวมถึงชี้แจงและอธิบายความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมของ SCG Chemicals ให้กับชุมชนในพื้นที่รอบโรงงานรับทราบ ผ่านกิจกรรมชื่อ One Manager One Community (OMOC) โดยมี เจ้าหน้าที่ของโรงงานร่วมด้วย</li> <li>การจัดทำแผนตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม หากเกิดกรณีร้องเรียนของชุมชนต่อโครงการ โดยจะทำการประชุมเพื่อแก้ไขเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบข้อเท็จจริงหามาตรการแก้ไขและติดตาม ตรวจสอบ สรุป และรายงานผลต่อผู้ร้องเรียน และฝ่ายบริหารของโครงการ</li> </ul> | <p>ของโรงงานและกิจกรรมที่จัดทำขึ้น เพื่อป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ลงพื้นที่พบปะรับฟังความคิดเห็นรวมถึงชี้แจงและอธิบายความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการ และกิจกรรมของกลุ่มธุรกิจเคมีคอลส์ เอสซีจี ให้กับชุมชนในพื้นที่รอบโรงงานรับทราบ ผ่านกิจกรรมชื่อ One Manager One Community (OMOC) และการจัดทำแผนตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น</p> |                          |               |

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม       | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                               | รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                   | ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข             | เอกสารอ้างอิง                                                       |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 10. การจัดพื้นที่สีเขียว | 1) โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียว ประมาณ 2,200 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 10.8 ของพื้นที่ของโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น ทั้งหมด | - โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวประมาณ 2,200 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 10.8 ของพื้นที่ของโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น ทั้งหมด | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ | - ภาพที่ 2-40 พื้นที่สีเขียว<br>- ภาคผนวก ข-45 แผนผังพื้นที่สีเขียว |



ภาพที่ 2-1 ระบบ CO Injection



ภาพที่ 2-2 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป



ภาพที่ 2-3 ระบบ Reverse Osmosis (RO)



ภาพที่ 2-4 รางระบายน้ำรวมในพื้นที่โรงงาน TPE Site 1



ภาพที่ 2-5 API Separator



ภาพที่ 2-6 Powder Separator



ภาพที่ 2-7 ถัง Hydrolyser



ภาพที่ 2-8 ป่อ Oil-Waste Separator



ภาพที่ 2-9 ผนังกันเสียงบริเวณเครื่องจักร  
ที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงดังมากกว่า 85 เดซิเบล(เอ)



ภาพที่ 2-10 ภาชนะรองรับมูลฝอย



ภาพที่ 2-11 พื้นที่เก็บรวบรวมขยะของโครงการ



ภาพที่ 2-12 ภาชนะรองรับของเสียอันตราย



ภาพที่ 2-13 พื้นที่เก็บรวบรวมของเสียอันตราย  
ภายในพื้นที่กระบวนการผลิต (ISBL)



ภาพที่ 2-14 พื้นที่เก็บรวบรวมของเสียที่ไม่เป็นอันตราย  
ภายนอกพื้นที่การผลิต (OSBL)



ภาพที่ 2-15 หมายเลขโทรศัพท์ที่รถขนส่ง



ภาพที่ 2-16 ป้ายจำกัดความเร็ว



ภาพที่ 2-17 ระบบ CCTV



ภาพที่ 2-18 ถังดับเพลิงที่รถขนส่ง



ภาพที่ 2-19 ระบบตรวจวัดปฏิกิริยาคายความร้อน



ภาพที่ 2-20 ระบบตรวจวัดค่าอุณหภูมิและความดันในถังปฏิกรณ์



ภาพที่ 2-21 ลักษณะแผงควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและระบบควบคุมการผลิต



ภาพที่ 2-22 ระบบไฟฟ้าแบบ Explosion Proof



ภาพที่ 2-23 ระบบป้องกันฟ้าผ่าและสายดิน





ภาพที่ 2-24 การติดตั้งท่อขนส่งบนฐานรองรับเหนือพื้น



ภาพที่ 2-25 Block Valve



ภาพที่ 2-26 พนักงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครอง  
ความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)



ภาพที่ 2-27 สัญญาณ Siren



ภาพที่ 2-28 กันกันสารเคมี



ภาพที่ 2-29 ถังดับเพลิงและที่ล้างตาฉุกเฉิน



ภาพที่ 2-30 Diesel Generator



ภาพที่ 2-31 ระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS)



ภาพที่ 2-32 อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย



ภาพที่ 2-33 ท่อรับน้ำดับเพลิง  
จากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ภาพที่ 2-34 บ่อน้ำดับเพลิงสำรอง (Fire Pond)



ภาพที่ 2-35 Fire Pump เป็น Vertical Pump บริเวณ Fire Pond



ภาพที่ 2-36 ห้องพยาบาลของกลุ่มโรงงาน TPE Site1



ภาพที่ 2-37 รถฉุกเฉิน



ภาพที่ 2-38 ป้ายเตือนการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล



ภาพที่ 2-39 ป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง



พื้นที่สีเขียวส่วนกลางของ TPE Site 1



พื้นที่สีเขียวในความรับผิดชอบของโครงการ LLDPE

ภาพที่ 2-40 พื้นที่สีเขียว

## บทที่ 3

---

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

## บทที่ 3

### ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น (ครั้งที่ 2) ของบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด (ระยะดำเนินการ) ซึ่งได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณารายงานฯ ตามหนังสือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เลขที่ออก 5103.3.1/0251 ลงวันที่ 26 มกราคม 2569 (ภาคผนวก ก) ทั้งนี้ โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น ของบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท เอแอลเอส แลבורาทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ในระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อต่อไป

#### 3.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น ของบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด ได้วางขอบเขตการดำเนินการติดตามตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบแล้ว โดยขอบเขตและแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. 2569 แสดงได้ดังตารางที่ 3.1-1

- 1) คุณภาพอากาศ
- 2) คุณภาพน้ำ
- 3) ระดับเสียง
- 4) การจัดการกากของเสีย
- 5) การคมนาคมขนส่ง
- 6) ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
- 7) เศรษฐกิจ-สังคม

ตารางที่ 3.1-1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2569

| คุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จุดตรวจวัด                                                                     | ม.ค.   | ก.พ.   | มี.ค.  | เม.ย.  | พ.ค.   | มิ.ย.  | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| <b>1. คุณภาพอากาศ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |
| <b>1.1 คุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ</b><br>- ไฮโดรคาร์บอนรวม (THC)                                                                                                                                                                                                                                                               | - Finishing Section                                                            |        |        |        |        | 12     |        |      |      |      |      |      |      |
| <b>1.2 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ</b><br>- ไฮโดรคาร์บอนรวม (THC)                                                                                                                                                                                                                                                                       | - ด้านหน้าอาคารสำนักงานของกลุ่ม TPE Site 1<br>- ชุมชนมาบชลาด<br>- ชุมชนหนองแฟบ |        |        |        |        | 7-14   |        |      |      |      |      |      |      |
| - ความเร็วและทิศทางลม                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - ด้านหน้าอาคารสำนักงานของกลุ่ม TPE Site 1                                     |        |        |        |        | 7-14   |        |      |      |      |      |      |      |
| <b>2. คุณภาพน้ำ</b><br>- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)<br>- อุณหภูมิ (Temperature)<br>- ค่าบีโอดี (BOD5)<br>- ค่าซีโอดี (COD)<br>- สารแขวนลอย (Suspended Solids: SS)<br>- ค่าทีดีเอส (Total Dissolved Solids: TDS)<br>- น้ำมันและไขมัน (Oil&Grease)<br>- ค่าทีโอซี (TOC)<br>- คลอไรด์ไอออน (Chloride Ion)<br>- อัตราการไหล (Flow rate) | - หลังผ่าน API Separator<br>- Final Check Pond ของ โรงงาน LDPE                 | 9<br>9 | 6<br>6 | 6<br>6 | 3<br>3 | 8<br>8 | 5<br>5 |      |      |      |      |      |      |
| <b>3. ระดับเสียง</b><br>- Leq (24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - ด้านหน้าอาคารสำนักงานของกลุ่ม TPE Site 1                                     |        |        |        |        | 7-14   |        |      |      |      |      |      |      |

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2569

| คุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                | จุดตรวจวัด                                                                           | ม.ค.                  | ก.พ.   | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| <b>4. การจัดการกากของเสีย</b><br>- ปริมาณ วิธีการจัดการและผู้รับกำจัดกากของเสียทุกชนิด                                                                           | - ภายในพื้นที่โครงการ                                                                | ตลอดระยะเวลาดำเนินการ |        |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |
| <b>5. การคมนาคมขนส่ง</b><br>- บันทึกปริมาณรถที่ผ่านเข้า-ออกโครงการ<br>- บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุความรุนแรง การแก้ไข และการกำหนดมาตรการป้องกันทุกครั้ง | - ป้อมยามด้านหน้ากลุ่ม โรงงาน TPE Site 1                                             | ตลอดระยะเวลาดำเนินการ |        |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |
| <b>6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย</b><br><b>6.1 คุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ</b><br>- ก๊าซเอทิลีน<br>- ก๊าซเฮกเซน                                                 | - ส่วนการผลิตตัวเร่งปฏิกิริยา<br>- ส่วนการผลิตพรีโพลิเมอร์<br>- ส่วนการผลิตโพลิเมอร์ |                       | 17     |       |       | 7    |       |      |      |      |      |      |      |
| <b>6.2 ระดับเสียงภายในสถานประกอบการ</b><br>- ระดับเสียงสะสม (Noise Dose)                                                                                         | - สุ่มตรวจพนักงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสัมผัสเสียงดัง                              |                       | 17, 27 |       |       | 7    |       |      |      |      |      |      |      |
| - ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน (Leq 12 hr)<br>- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)                                                                                  | - ส่วนการผลิตโพลิเมอร์<br>- ส่วนการตัดเม็ด                                           |                       | 17     |       |       | 7    |       |      |      |      |      |      |      |
| - ความถี่เสียงที่แหล่งกำเนิด (Octave Band)                                                                                                                       | - ภายในพื้นที่กระบวนการผลิต                                                          |                       | 17     |       |       | 7    |       |      |      |      |      |      |      |
| - จัดทำแผนผังแสดงเส้นเสียง (Noise Contour Map) ในพื้นที่เสียง                                                                                                    | - บริเวณกระบวนการผลิตที่มีเสียงดัง                                                   |                       |        |       |       | 8    |       |      |      |      |      |      |      |

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2569

| คุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                    | จุดตรวจวัด                                               | ม.ค.                            | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)<br>6.3 ความร้อนภายในสถานประกอบการ<br>- WBGT                                                                                                                                                                                       | - ส่วนการตัดเม็ด<br>(Pelletization Section: Section 500) |                                 | 17   |       |       | 8    |       |      |      |      |      |      |      |
| 6.4 อุบัติเหตุจากการทำงาน<br>- บันทึกข้อมูลอุบัติเหตุจากการทำงานโดยบันทึกรายละเอียดของสาเหตุลักษณะการเกิดและผลที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งวิธีการแก้ไขที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นซ้ำ                                                                                | - บริเวณพื้นที่โรงงาน                                    | ← ตลอดระยะเวลาดำเนินการ →       |      |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |
| 6.5 ตรวจสอบสุขภาพพนักงานโดยแพทย์<br>อาชีวเวชศาสตร์<br>- การตรวจสอบสุขภาพพนักงานก่อนเข้าทำงาน<br>• ตรวจร่างกายทั่วไป<br>• ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก<br>• ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด<br>• ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด<br>• ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น<br>• ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน | - พนักงานใหม่                                            | ← ก่อนเข้างานเป็นพนักงานประจำ → |      |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2569

| คุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จุดตรวจวัด            | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| <b>6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)</b><br><b>6.5 ตรวจสอบสภาพพนักงานโดยแพทย์</b><br><b>อาชีพเวชศาสตร์ (ต่อ)</b><br>- การตรวจสอบสภาพพนักงานประจำ <ul style="list-style-type: none"> <li>• ตรวจร่างกายทั่วไป</li> <li>• ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก</li> <li>• ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด</li> <li>• ตรวจระดับไขมัน</li> <li>• โคล레스เตอรอลในเลือด</li> <li>• ตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของตับ</li> <li>• ตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของไต</li> <li>• ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด</li> <li>• ตรวจปัสสาวะ</li> <li>• ตรวจสอบสมรรถภาพการมองเห็น</li> </ul> | - พนักงานโรงงาน LLDPE |      |      |       |       |      | ✓     |      |      |      |      |      |      |
| - รายการตรวจตามความเสี่ยง <ul style="list-style-type: none"> <li>• ตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน</li> <li>• ตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของปอด</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - พนักงานกลุ่มเสี่ยง  |      |      |       |       |      | ✓     |      |      |      |      |      |      |

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2569

| คุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                         | จุดตรวจวัด                                                                                                                                                                 | ม.ค.                                                          | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| <b>7. เศรษฐกิจ-สังคม</b><br>- สำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม และสถานะการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน สถานประกอบการ โดยรอบ และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | - ประชาชนในชุมชน ผู้นำชุมชน สถานประกอบการโดยรอบ และตัวแทนหน่วยงานราชการในพื้นที่โครงการรัศมี 5 กิโลเมตร และในพื้นที่ที่มีการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ปีละ 1 ครั้ง) |                                                               |      |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |
| - บันทึกข้อร้องเรียน และจัดทำรายงานสรุปผลข้อมูลการร้องเรียนพร้อมผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาและมาตรการที่กำหนดเพิ่มเติม เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำไว้ทุกครั้ง                     | - พื้นที่โครงการ                                                                                                                                                           | <div> <div></div> <div>← ตลอดระยะเวลาดำเนินการ →</div> </div> |      |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |

หมายเหตุ :  = แผนการดำเนินงาน/ ระบุวันที่ = ดำเนินงานจริง

## 3.2 วิธีการเก็บตัวอย่างและการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น ของบริษัท ไทยโพลิเอทิลีน จำกัด ในระยะดำเนินการ ทางบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้ยึดถือปฏิบัติตาม มาตรฐานที่หน่วยงานราชการกำหนดหรือวิธีที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.2-1

ตารางที่ 3.2-1 วิธีการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์

| พารามิเตอร์                                                   | อุปกรณ์/วิธีการตรวจวัด                          | วิธีการอ้างอิง                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| คุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ<br>Total Hydrocarbon as Methane | Sampling Bag/Air Sampling Train/THC Analyzer    | Total Hydrocarbon Analyzer, Based on US EPA Method 25A ,                                                                              |
| คุณภาพอากาศในบรรยากาศ<br>Total Hydrocarbon as Methane         | Sampling bag/Sampling Pump/THC Analyzer         | EPA 40 CFR Part 50, Appendix C                                                                                                        |
| Wind Speed and Wind Direction                                 | Cup Anemometer & Anodized Aluminium Vane Method | Cup Anemometer & Anodized Aluminium Vane Method                                                                                       |
| คุณภาพน้ำ<br>pH at 25 °C                                      | Electrometric Method                            | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 4500 - H (B)         |
| Temperature                                                   | Field Method                                    | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 2550 B               |
| BOD (5 days at 20 °C)                                         | 5 - day BOD test                                | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 5210 B, part 4500-OG |
| COD                                                           | Close Reflux, Colorimetric Method               | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 5220 D               |
| Total Suspended Solids                                        | Dried at 103-105 °C /Gravimetric Method         | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 2540 D               |
| Total Dissolved Solids                                        | Dried at 180 °C /Gravimetric Method             | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 2540 C               |
| Oil & Grease                                                  | Partition Gravimetric Method                    | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 5520 B               |

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) วิธีการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์

| พารามิเตอร์                             | อุปกรณ์/วิธีการตรวจวัด                                      | วิธีการอ้างอิง                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Total Organic Carbon                    | High-Temperature Combustion Method                          | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 5310 B      |
| Chloride as Cl                          | Ion-Selective Electrode Method                              | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 4500-Cl (D) |
| Flow rate                               | Flow meter                                                  | Flow meter                                                                                                                   |
| ระดับเสียง<br>Leq (24), Leq (12), Lmax  | Sound Level Meter                                           | Based on ISO (1996)/1                                                                                                        |
| Noise Dose, TWA                         | Noise Dosimeter                                             | Department of Labour Protection and Welfare (B.E. 2561)                                                                      |
| คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ<br>Ethylene  | Sampling Bag/Air Sampling Pump/<br>Gas Chromatography (FID) | Based on ASTM, D 2712-91                                                                                                     |
| n-Hexane                                | Sorbent tube/Air Sampling Pump/<br>Gas Chromatography (FID) | NIOSH (1994) ,1500                                                                                                           |
| ความร้อนในบริเวณการทำงาน<br>Heat Stress | Wet Bulb Globe Temperature Meter                            | Department of Labour Protection and Welfare (B.E. 2561)                                                                      |

### 3.3 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 มีรายละเอียดดังนี้

#### 3.3.1 คุณภาพอากาศ

##### 3.3.1.1 คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย

มาตรการกำหนดให้ตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวมจากปล่องระบายอากาศ Finishing Section โดยตรวจวัด ปีละ 2 ครั้ง ช่วงเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

#### 1. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ได้ดำเนินการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวมจากปล่องระบายอากาศ Finishing Section ในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 โดยพบค่าความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม เท่ากับ 22.9 ส่วนในล้านส่วน สำหรับค่ามาตรฐานของก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวมจากปล่องระบายอากาศ ยังไม่มีกำหนด แสดงตำแหน่งการเก็บตัวอย่างดังภาพที่ 3.3-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.3-1



ปล่อง Finishing Section

ภาพที่ 3.3-1 แสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย

ตารางที่ 3.3-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

| รายละเอียด                   | หน่วย               | ผลการตรวจวัด             |
|------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                              |                     | ปล่อง Finishing Section  |
|                              |                     | 12 พ.ค. 69               |
| ข้อมูลทั่วไปของปล่องระบาย    |                     |                          |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง            | m                   | 0.40                     |
| ลักษณะปากปล่อง               | -                   | วงกลม                    |
| อุณหภูมิ                     | °C                  | 33.0                     |
| ความเร็วก๊าซ                 | m/s                 | 4.0                      |
| อัตราการไหลของก๊าซ           | Nm <sup>3</sup> /hr | 1,676                    |
| ออกซิเจน                     | %                   | 0.2                      |
| ความชื้น                     | %                   | 4.40                     |
| กระบวนการ                    | -                   | การผลิตทั่วไป            |
| เชื้อเพลิง                   | -                   | -                        |
| พารามิเตอร์                  |                     | at actual O <sub>2</sub> |
| Total Hydrocarbon as Methane | ppm                 | 22.9                     |

มาตรฐาน : ปัจจุบันยังไม่มีค่ามาตรฐานของก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวมจากปล่องระบายกำหนด

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง คำนวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท

อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สภาวะจริงขณะตรวจวัด

บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม บริษัท เอแอลเอส แลบลอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

|                        |             |             |               |              |
|------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| ผู้เก็บตัวอย่าง/บันทึก | นายวรารุณ   | พิบพา       |               |              |
| ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม  | นายเดช      | ช้างชน      | ทะเบียนเลขที่ | ว-323-ค-0001 |
| ชื่อผู้วิเคราะห์       | นางสาวธนิดา | กุลสุริวงศ์ | ทะเบียนเลขที่ | ว-323-จ-9447 |
| เบอร์โทรศัพท์          | 0-3304-8555 |             |               |              |

## 2. สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย Finishing Section ระหว่าง ปี พ.ศ. 2566-2569 พบค่าความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 4.3-11,778 ส่วนในล้านส่วน สำหรับค่ามาตรฐานของก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวมจากปล่องระบายอากาศยังไม่มีกำหนด รายละเอียดผลการตรวจวัดดังแสดงในตารางที่ 3.3-2 และรูปที่ 3.3-1


ตารางที่ 3.3-2 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

| วันที่ตรวจวัด | ผลการตรวจวัดก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม (ส่วนในล้านส่วน) |
|---------------|--------------------------------------------------|
|               | ปล่อง Finishing Section : LLDPE Plant            |
| 30 มิ.ย. 66   | 18.2                                             |
| 3 พ.ย. 66     | 3,750                                            |
| 11 มิ.ย. 67   | 11,778                                           |
| 20 พ.ย. 67    | 1,196                                            |
| 25 มิ.ย. 68   | 4.3                                              |
| 9 ธ.ค. 68     | 1,918                                            |
| 12 พ.ค. 69    | 22.9                                             |

มาตรฐาน : ปัจจุบันยังไม่มีค่ามาตรฐานของก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวมจากปล่องระบายกำหนด

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง คำนวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท

อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สภาวะจริงขณะตรวจวัด

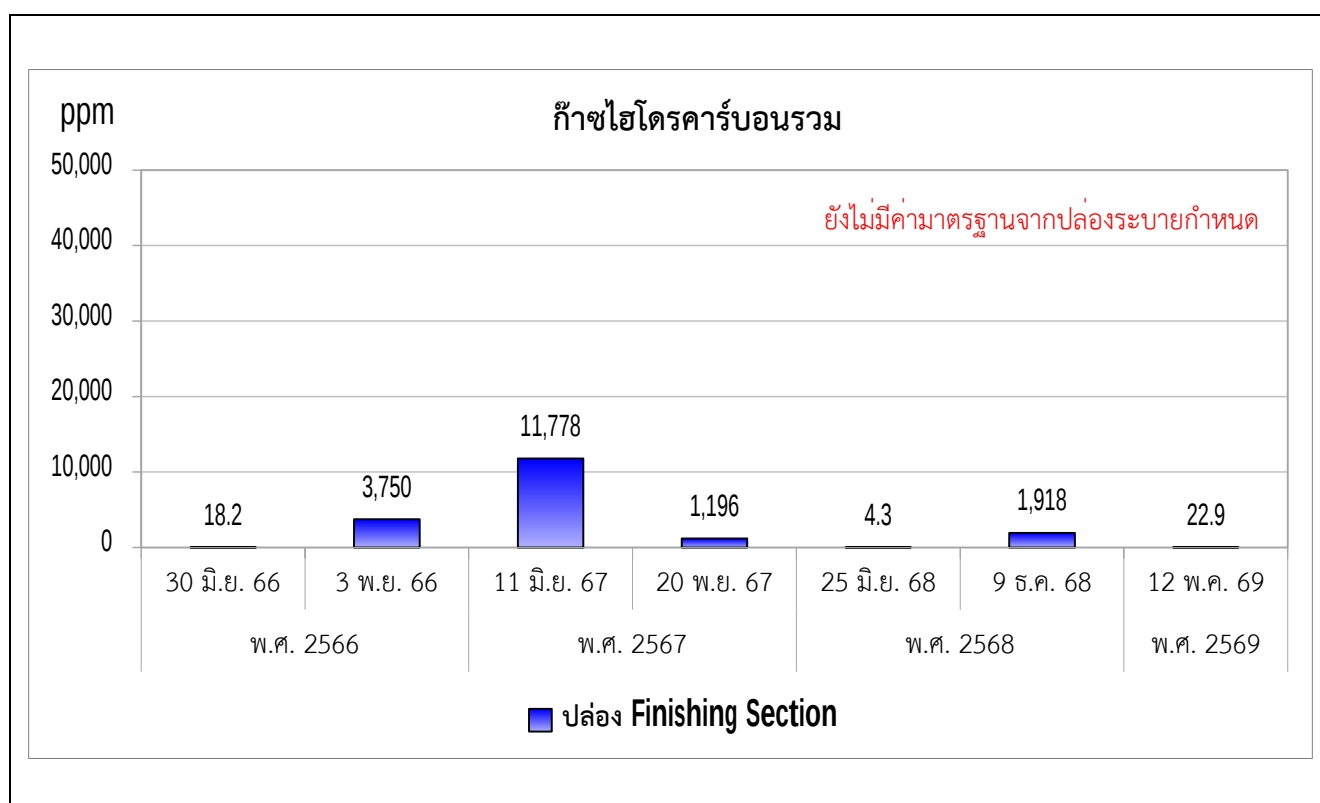

รูปที่ 3.3-1 กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

### 3.3.1.2 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ดำเนินการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานของกลุ่มโรงงาน TPE Site 1 และดำเนินการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานของกลุ่มโรงงาน TPE Site 1 บริเวณชุมชนมาบชูลุด และบริเวณชุมชนหนองแพบ ปีละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 7 วันต่อเนื่อง

#### 1. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ได้ทำการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานของกลุ่มโรงงาน TPE Site 1 และค่าความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานของกลุ่มโรงงาน TPE Site 1 บริเวณชุมชนมาบชูลุด และบริเวณชุมชนหนองแพบ จำนวน 1 ครั้ง เป็นเวลา 7 วันต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 7-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ตำแหน่งตรวจวัดดังแสดงในรูปที่ 3.3-2 และภาพที่ 3.3-2 รายละเอียดผลการตรวจวัดดังแสดงในตารางที่ 3.3-3 และ ตารางที่ 3.3-4 สามารถสรุปได้ดังนี้

##### 1) ก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม


ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวมในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สามารถสรุปได้ดังนี้

|                                            |                  |         |                |
|--------------------------------------------|------------------|---------|----------------|
| - ด้านหน้าอาคารสำนักงานของกลุ่ม TPE Site 1 | มีค่าอยู่ระหว่าง | 2.1-3.8 | ส่วนในล้านส่วน |
| - ชุมชนมาบชูลุด                            | มีค่าอยู่ระหว่าง | 2.2-4.1 | ส่วนในล้านส่วน |
| - ชุมชนหนองแพบ                             | มีค่าอยู่ระหว่าง | 2.1-5.7 | ส่วนในล้านส่วน |

สำหรับค่ามาตรฐานของก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวมในบรรยากาศ ยังไม่มีการกำหนด

##### 2) ความเร็วลมและทิศทางลม

ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมในขณะที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 7-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานของกลุ่มโรงงาน TPE Site 1 พบว่า ลมที่พัดผ่านส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาจากทิศตะวันออก (E) ความเร็วลมเฉลี่ยอยู่ในช่วงระหว่าง <0.3-5.5 เมตรต่อวินาที คิดเป็นลมสงบ ร้อยละ 39.29 ขณะตรวจวัดส่วนใหญ่ท้องฟ้าโปร่ง มีเมฆมากในบางวัน และมีลมปานกลาง กิจกรรมบริเวณใกล้เคียงเป็นกิจกรรมภายในโรงงาน แผนผังแสดงความเร็วลมดังรูปที่ 3.3-3

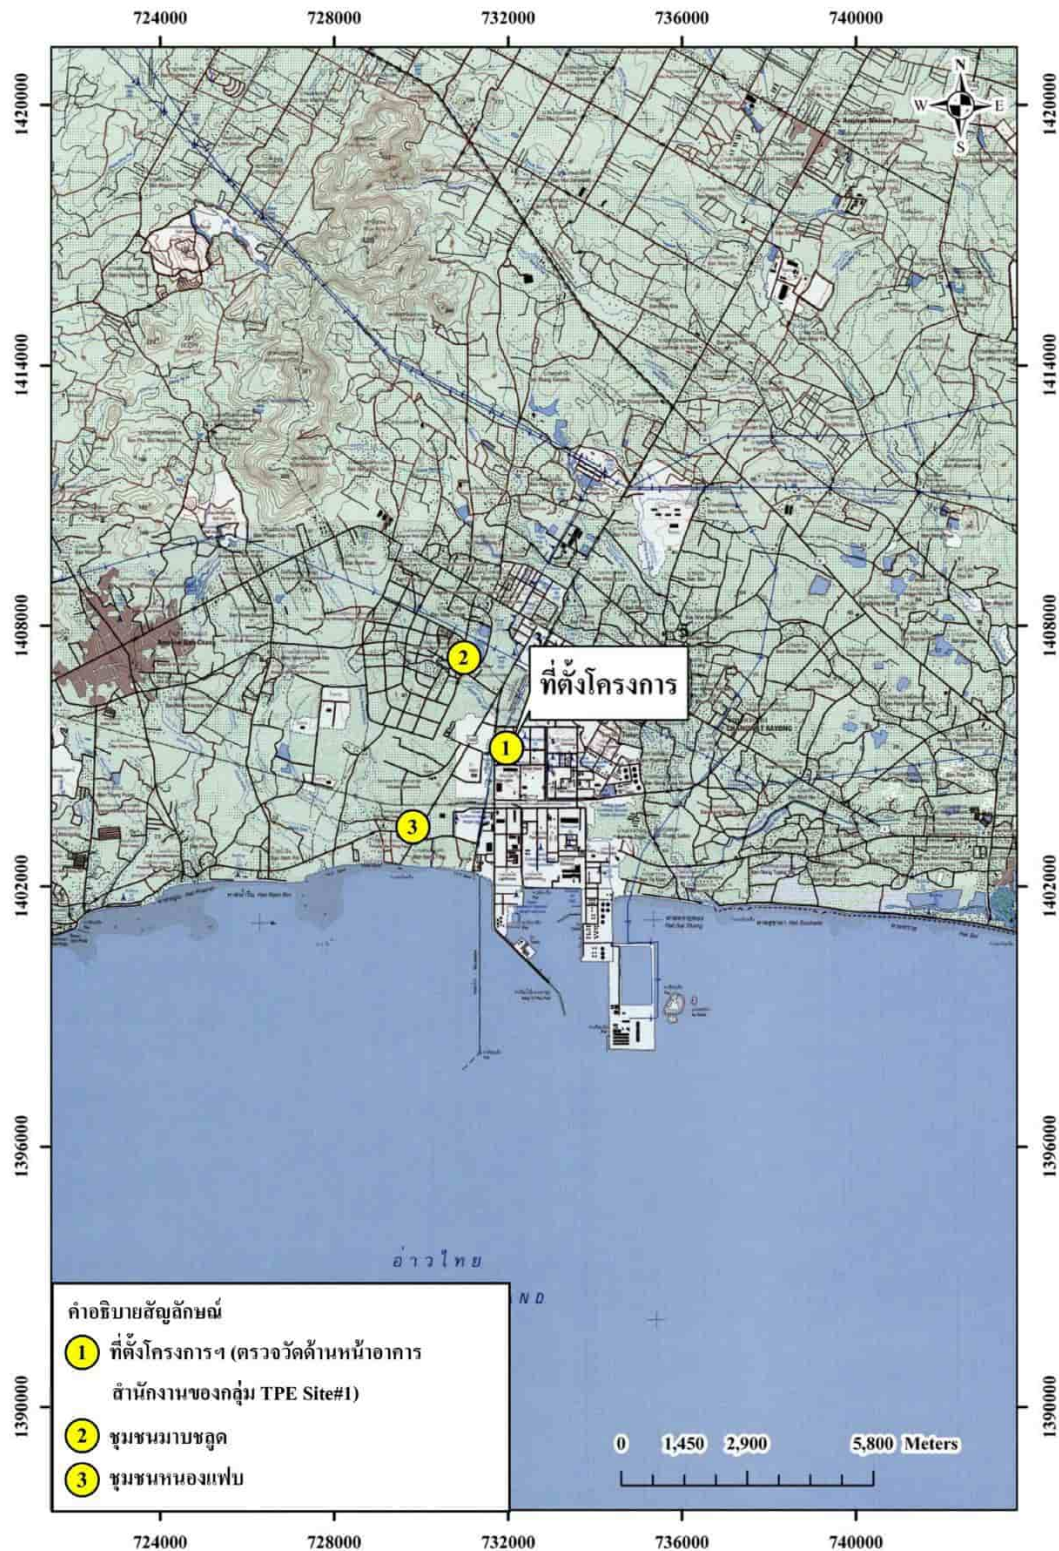

ที่มา : คัดลอกจากแผนที่ประเทศไทย กรมแผนที่ทหาร (มาตราส่วน 1 : 50,000), พ.ศ.2552  
ดัดแปลงโดยบริษัท ซีอีท จำกัด, พ.ศ.2568

รูปที่ 3.3-2 ตำแหน่งการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ



ด้านหน้าอาคารสำนักงานของกลุ่ม TPE Site 1



ชุมชนมาบชวลิต



ชุมชนหนองแฟบ

ภาพที่ 3.3-2 แสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ตารางที่ 3.3-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างวันที่ 7-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

| จุดตรวจวัด                                                           | วันที่ตรวจวัด | ผลการตรวจวัด | สภาพโดยรอบจุดตรวจวัด                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |               | THC (ppm)    |                                                                                                                                                                                                                                   |
| อาคารสำนักงานของกลุ่มโรงงาน TPE Site 1<br>(GPS 47P 0731744, 1404884) | 7-8 พ.ค. 69   | 2.2          | ระหว่างการตรวจวัดส่วนใหญ่มีสภาพ<br>ภูมิอากาศมีฝนตกน้อย-ปานกลาง และมีลม<br>ปานกลาง โดยกิจกรรมในบริเวณดังกล่าวเป็น<br>กระบวนการผลิตโดยทั่วไปของโครงการ<br>กิจกรรมบริเวณใกล้เคียงเป็นกิจกรรมภายใน<br>โรงงาน                          |
|                                                                      | 8-9 พ.ค. 69   | 2.2          |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                      | 9-10 พ.ค. 69  | 2.1          |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                      | 10-11 พ.ค. 69 | 3.6          |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                      | 11-12 พ.ค. 69 | 2.2          |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                      | 12-13 พ.ค. 69 | 3.2          |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                      | 13-14 พ.ค. 69 | 3.8          |                                                                                                                                                                                                                                   |
| ชุมชนมาบชูลุด<br>(GPS 47P 0730825, 1407374)                          | 7-8 พ.ค. 69   | 2.2          | ระหว่างการตรวจวัดส่วนใหญ่มีสภาพ<br>ภูมิอากาศมีฝนตกน้อย-ปานกลาง และมีลม<br>ปานกลางโดยกิจกรรมในบริเวณดังกล่าวเป็น<br>กิจกรรมของวัด และการสัญจรของรถยนต์<br>และรถจักรยานยนต์วิ่งผ่านบางช่วงเวลา                                      |
|                                                                      | 8-9 พ.ค. 69   | 2.2          |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                      | 9-10 พ.ค. 69  | 3.5          |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                      | 10-11 พ.ค. 69 | 2.9          |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                      | 11-12 พ.ค. 69 | 2.2          |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                      | 12-13 พ.ค. 69 | 2.3          |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                      | 13-14 พ.ค. 69 | 4.1          |                                                                                                                                                                                                                                   |
| ชุมชนหนองแฟบ (โรงเรียนบ้านหนองแฟบ)<br>(GPS 47P 0729839, 1403307)     | 7-8 พ.ค. 69   | 2.3          | ระหว่างการตรวจวัดส่วนใหญ่มีสภาพ<br>ภูมิอากาศมีฝนตกน้อย-ปานกลาง และมีลม<br>ปานกลาง โดยกิจกรรมในบริเวณดังกล่าวเป็น<br>กิจกรรมทั่วไปของโรงเรียน, วัด, ชุมชน และ<br>การสัญจรของรถบรรทุก รถยนต์ และรถจักร<br>ยายนต์วิ่งผ่านบางช่วงเวลา |
|                                                                      | 8-9 พ.ค. 69   | 2.1          |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                      | 9-10 พ.ค. 69  | 2.1          |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                      | 10-11 พ.ค. 69 | 3.2          |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                      | 11-12 พ.ค. 69 | 3.2          |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                      | 12-13 พ.ค. 69 | 5.7          |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                      | 13-14 พ.ค. 69 | 4.0          |                                                                                                                                                                                                                                   |

มาตรฐาน : ปัจจุบันยังไม่มีค่ามาตรฐานของก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวมในบรรยากาศกำหนด

บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

|                        |             |             |               |              |
|------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| ผู้เก็บตัวอย่าง/บันทึก | นายไสว      | ตันโพธิ์    |               |              |
| ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม  | นายเดช      | ช้างชน      | ทะเบียนเลขที่ | ว-323-ค-0001 |
| ชื่อผู้วิเคราะห์       | นางสาวธนิศา | กุลสุริวงศ์ | ทะเบียนเลขที่ | ว-323-จ-9447 |
| เบอร์โทรศัพท์          | 0-3304-8555 |             |               |              |

ตารางที่ 3.3-4 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม ระหว่างวันที่ 7-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

| ด้านหน้าอาคารสำนักงานของกลุ่ม TPE Site 1 |             |     |             |     |              |     |               |     |               |     |               |     |               |     |
|------------------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|--------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|
| เวลา                                     | 7-8 พ.ค. 69 |     | 8-9 พ.ค. 69 |     | 9-10 พ.ค. 69 |     | 10-11 พ.ค. 69 |     | 11-12 พ.ค. 69 |     | 12-13 พ.ค. 69 |     | 13-14 พ.ค. 69 |     |
|                                          | WS          | WD  | WS          | WD  | WS           | WD  | WS            | WD  | WS            | WD  | WS            | WD  | WS            | WD  |
| 10:00-11:00 น.                           | 0.2         | -   | 0.3         | SSE | 0.9          | NNE | 1.0           | SE  | 0.9           | E   | 0.6           | N   | 0.6           | ESE |
| 11:00-12:00 น.                           | 0.6         | E   | 0.0         | -   | 0.5          | E   | 2.0           | E   | 0.6           | SE  | 0.4           | SE  | 0.0           | -   |
| 12:00-13:00 น.                           | 0.5         | ESE | 0.3         | ENE | 1.1          | SE  | 1.5           | E   | 1.5           | ESE | 0.8           | ESE | 0.9           | E   |
| 13:00-14:00 น.                           | 1.1         | ESE | 1.5         | ESE | 0.7          | E   | 0.7           | ESE | 0.5           | SE  | 0.7           | ESE | 0.0           | -   |
| 14:00-15:00 น.                           | 0.0         | -   | 1.4         | S   | 1.7          | ESE | 0.0           | -   | 2.1           | SE  | 0.2           | -   | 0.0           | -   |
| 15:00-16:00 น.                           | 0.3         | ESE | 0.3         | SSE | 1.2          | SE  | 0.7           | ESE | 0.8           | E   | 0.8           | E   | 0.0           | -   |
| 16:00-17:00 น.                           | 0.2         | -   | 0.6         | SSE | 3.6          | ESE | 0.2           | -   | 0.7           | E   | 0.0           | -   | 0.6           | SSE |
| 17:00-18:00 น.                           | 0.8         | E   | 0.0         | -   | 1.1          | ESE | 0.0           | -   | 1.6           | E   | 0.3           | E   | 0.3           | ESE |
| 18:00-19:00 น.                           | 0.5         | E   | 0.8         | NNE | 0.2          | -   | 0.3           | N   | 0.8           | SE  | 0.6           | E   | 0.0           | -   |
| 19:00-20:00 น.                           | 1.2         | E   | 2.7         | NNE | 0.4          | E   | 0.8           | E   | 0.9           | E   | 0.0           | -   | 1.2           | SE  |
| 20:00-21:00 น.                           | 0.1         | -   | 0.4         | NNE | 0.0          | -   | 0.5           | ESE | 0.7           | E   | 0.0           | -   | 0.0           | -   |
| 21:00-22:00 น.                           | 0.3         | E   | 0.8         | NNE | 0.1          | -   | 1.3           | SE  | 0.6           | E   | 0.0           | -   | 0.0           | -   |
| 22:00-23:00 น.                           | 0.1         | -   | 0.5         | N   | 0.3          | E   | 0.8           | SSE | 0.3           | E   | 0.0           | -   | 0.8           | ESE |
| 23:00-24:00 น.                           | 0.0         | -   | 0.8         | SW  | 0.6          | ESE | 0.6           | SSE | 0.4           | E   | 0.0           | -   | 0.6           | ESE |
| 24:00-01:00 น.                           | 0.2         | -   | 1.6         | SW  | 0.1          | -   | 0.1           | -   | 0.6           | E   | 0.0           | -   | 0.5           | ESE |
| 01:00-02:00 น.                           | 0.0         | -   | 0.0         | -   | 0.0          | -   | 0.0           | -   | 0.0           | -   | 0.0           | -   | 1.7           | NE  |
| 02:00-03:00 น.                           | 0.0         | -   | 0.3         | WSW | 0.2          | -   | 0.0           | -   | 0.0           | -   | 0.0           | -   | 0.5           | NNE |
| 03:00-04:00 น.                           | 0.4         | SW  | 0.6         | NNE | 0.0          | -   | 1.5           | ESE | 0.0           | -   | 0.0           | -   | 0.0           | -   |
| 04:00-05:00 น.                           | 1.2         | SW  | 2.2         | NNE | 1.6          | E   | 0.0           | -   | 0.0           | -   | 0.0           | -   | 0.0           | -   |
| 05:00-06:00 น.                           | 0.8         | SW  | 1.6         | NE  | 0.0          | -   | 1.0           | SE  | 0.6           | E   | 0.0           | -   | 0.0           | -   |
| 06:00-07:00 น.                           | 0.7         | ESE | 2.1         | ENE | 1.3          | NNE | 1.5           | NNE | 0.0           | -   | 0.0           | -   | 1.1           | NE  |
| 07:00-08:00 น.                           | 1.3         | ESE | 2.1         | NNE | 0.0          | -   | 0.0           | -   | 0.0           | -   | 0.0           | -   | 0.8           | NNE |
| 08:00-09:00 น.                           | 1.4         | ENE | 1.9         | N   | 1.1          | NE  | 0.2           | -   | 0.0           | -   | 0.6           | ESE | 0.0           | -   |
| 09:00-10:00 น.                           | 0.0         | -   | 1.4         | SW  | 0.3          | E   | 0.6           | SE  | 0.0           | -   | 0.0           | -   | 0.3           | ESE |
| หน่วย                                    | m/s         | deg | m/s         | deg | m/s          | deg | m/s           | deg | m/s           | deg | m/s           | deg | m/s           | deg |
| ผังลม<br>(Wind Rose)                     |             |     |             |     |              |     |               |     |               |     |               |     |               |     |

หมายเหตุ : - หมายถึง ไม่สามารถระบุทิศทางลมได้ เนื่องจากความเร็วลมช่วงเวลาดังกล่าวมีค่าน้อยกว่า 0.3 เมตรต่อวินาที (ลมสงบ)

บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม : บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/ชื่อผู้บันทึก : นายนันทวัฒน์ สาริน


ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ : นายศรายุทธ จิตรานนท์ ทะเบียนเลขที่ : ว-204-ค-0003

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวอรรณณ รักยง ทะเบียนเลขที่ : ว-204-จ-0027

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2760-3000

ข้อสรุป : ส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาจากทางทิศตะวันออก (E) ด้วยความเร็วลมเฉลี่ยอยู่ในช่วง  
ระหว่าง <0.3-5.5 เมตรต่อวินาที คิดเป็นลมสงบ ร้อยละ 39.29

แสดงข้อมูล Wind Rose :

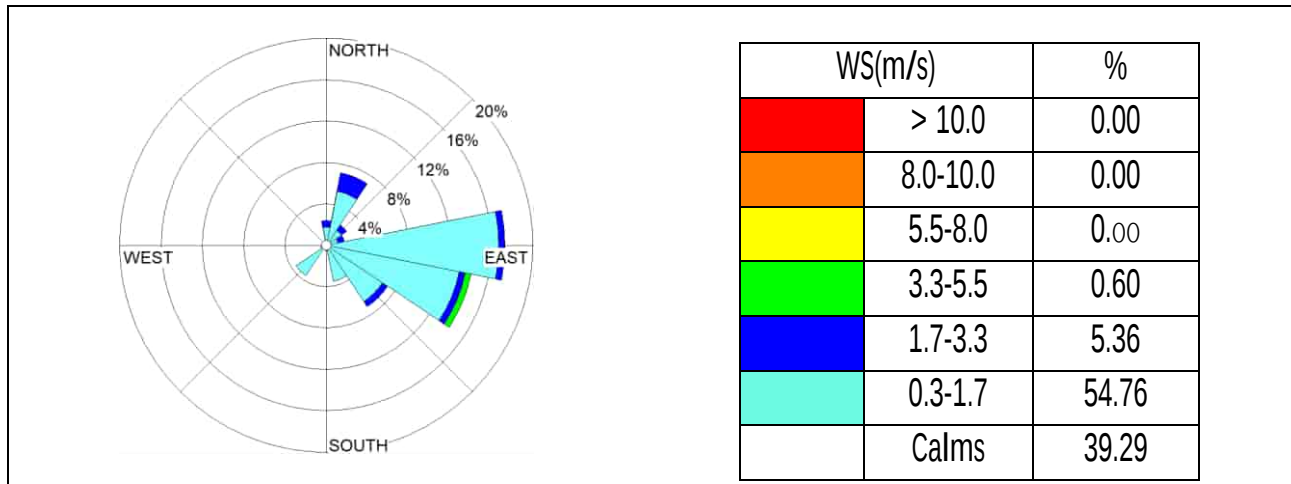

รูปที่ 3.3-3 ผังลมบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานของกลุ่ม TPE Site 1 ระหว่างวันที่ 7-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2569


## 2. สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569 จากการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของไฮโดรคาร์บอนรวม บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานของกลุ่ม TPE Site 1 ชุมชนมาบชลด และชุมชนหนองแพบ ในบรรยากาศ ยังไม่มีการกำหนดค่ามาตรฐาน รายละเอียดผลการตรวจวัดดังแสดงในตารางที่ 3.3-5 และรูปที่ 3.3-4

ตารางที่ 3.3-5 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

| วันที่ตรวจวัด  | ผลการตรวจวัดก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม (ส่วนในล้านส่วน) |             |              |
|----------------|--------------------------------------------------|-------------|--------------|
|                | ด้านหน้าอาคารสำนักงานของกลุ่ม TPE Site 1         | ชุมชนมาบชลด | ชุมชนหนองแพบ |
| 23-30 มิ.ย. 66 | 3.1-7.5                                          | 2.8-4.8     | 2.9-5.1      |
| 3-10 พ.ย. 66   | 3.1-3.4                                          | 4.3-6.7     | 3.3-4.6      |
| 11-18 มิ.ย. 67 | 3.1-13.6                                         | 3.1-7.9     | 2.9-13.4     |
| 13-20 พ.ย. 67  | 2.4-4.5                                          | 2.4-2.5     | 2.4-2.5      |
| 20-27 มิ.ย. 68 | 2.6-8.0                                          | 2.5-6.2     | 2.7-7.9      |
| 8-15 ธ.ค. 68   | 2.7-2.8                                          | 2.6-2.9     | 2.7-3.9      |
| 7-14 พ.ค. 69   | 2.1-3.8                                          | 2.2-4.1     | 2.1-5.7      |

มาตรฐาน : ปัจจุบันยังไม่มีค่ามาตรฐานของก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวมในบรรยากาศกำหนด

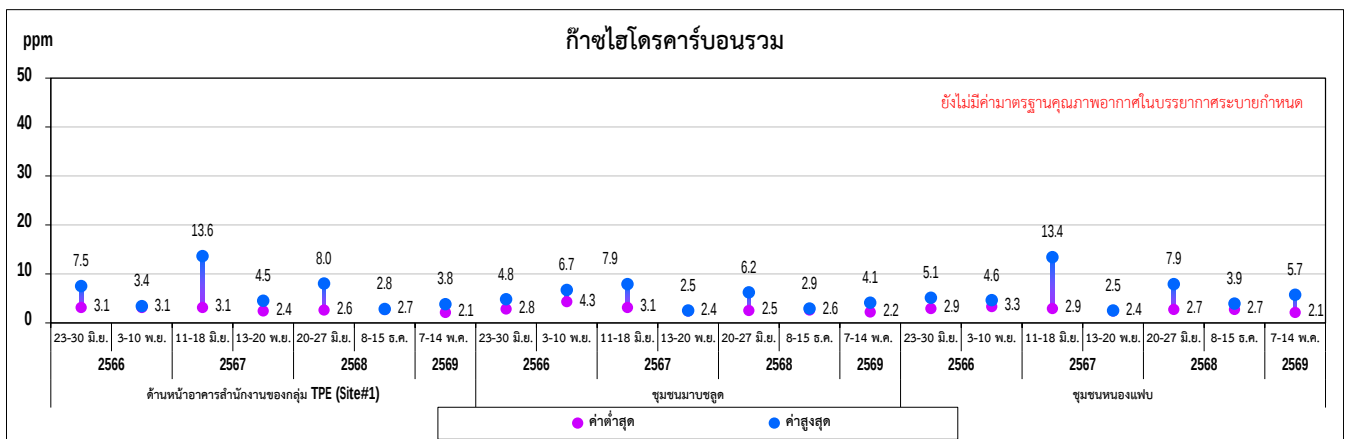

รูปที่ 3.3-4 กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

### 3.3.2 คุณภาพน้ำ

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง จากบ่อเก็บกักน้ำทิ้งรวมหลังผ่าน API Separator และ Final Check Pond ของโรงงาน LDPE เดือนละ 1 ครั้ง โดยทำการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อุณหภูมิ (Temperature) ค่าบีโอดี (BOD<sub>5</sub>) ค่าซีโอดี (COD) ปริมาณสารแขวนลอย (SS) ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ปริมาณไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil) Total Organic Carbon (TOC) คลอไรด์ไอออน (Chloride Ion) และอัตราการไหล (Flow Rate)

#### 1. ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ได้ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อเก็บกักน้ำทิ้งหลังผ่าน API Separator และ Final Check Pond ของโรงงาน LDPE แสดงตำแหน่งการเก็บตัวอย่าง ดังรูปที่ 3.3-5 รายละเอียดผลการตรวจวัดดังแสดงดังตารางที่ 3.3-6 และ ตารางที่ 3.3-7 สามารถสรุปได้ดังนี้


##### 1) บริเวณหลังผ่าน API Separator สามารถสรุปผลการตรวจวัดได้ดังนี้

|                       |                  |           |                        |
|-----------------------|------------------|-----------|------------------------|
| - อุณหภูมิ            | มีค่าอยู่ระหว่าง | 28.3-37.0 | องศาเซลเซียส           |
| - ค่าความเป็นกรด-ด่าง | มีค่าอยู่ระหว่าง | 7.4-8.1   |                        |
| - ค่าบีโอดี           | มีค่าอยู่ระหว่าง | <2.0-5.0  | มิลลิกรัมต่อลิตร       |
| - ค่าซีโอดี           | มีค่าอยู่ระหว่าง | 28-69     | มิลลิกรัมต่อลิตร       |
| - สารแขวนลอย          | มีค่าอยู่ระหว่าง | <5-16     | มิลลิกรัมต่อลิตร       |
| - ค่าทีดีเอส          | มีค่าอยู่ระหว่าง | 134-1,820 | มิลลิกรัมต่อลิตร       |
| - น้ำมันและไขมัน      | มีค่า            | <3        | มิลลิกรัมต่อลิตร       |
| - ค่าทีโอซี           | มีค่าอยู่ระหว่าง | 4.9-24.4  | มิลลิกรัมต่อลิตร       |
| - คลอไรด์ไอออน        | มีค่าอยู่ระหว่าง | 35-261    | มิลลิกรัมต่อลิตร       |
| - อัตราการไหล         | มีค่าอยู่ระหว่าง | 9.0-10.1  | ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง |

##### 2) Final Check Pond ของโรงงาน LDPE สามารถสรุปผลการตรวจวัดได้ดังนี้

|                       |                  |            |                        |
|-----------------------|------------------|------------|------------------------|
| - อุณหภูมิ            | มีค่าอยู่ระหว่าง | 28.9-37.6  | องศาเซลเซียส           |
| - ค่าความเป็นกรด-ด่าง | มีค่าอยู่ระหว่าง | 7.5-7.9    |                        |
| - ค่าบีโอดี           | มีค่าอยู่ระหว่าง | <2.0-5.2   | มิลลิกรัมต่อลิตร       |
| - ค่าซีโอดี           | มีค่าอยู่ระหว่าง | <25-36     | มิลลิกรัมต่อลิตร       |
| - สารแขวนลอย          | มีค่าอยู่ระหว่าง | <5-19      | มิลลิกรัมต่อลิตร       |
| - ค่าทีดีเอส          | มีค่าอยู่ระหว่าง | 300-664    | มิลลิกรัมต่อลิตร       |
| - น้ำมันและไขมัน      | มีค่า            | <3         | มิลลิกรัมต่อลิตร       |
| - ค่าทีโอซี           | มีค่าอยู่ระหว่าง | 5.7-10.9   | มิลลิกรัมต่อลิตร       |
| - คลอไรด์ไอออน        | มีค่าอยู่ระหว่าง | 93-204     | มิลลิกรัมต่อลิตร       |
| - อัตราการไหล         | มีค่าอยู่ระหว่าง | 14.4-138.6 | ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง |

เมื่อนำผลการตรวจวัดและวิเคราะห์มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานน้ำทิ้งตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับค่ามาตรฐานของ TOC และคลอไรด์ไอออน ยังไม่มีการกำหนดค่ามาตรฐาน

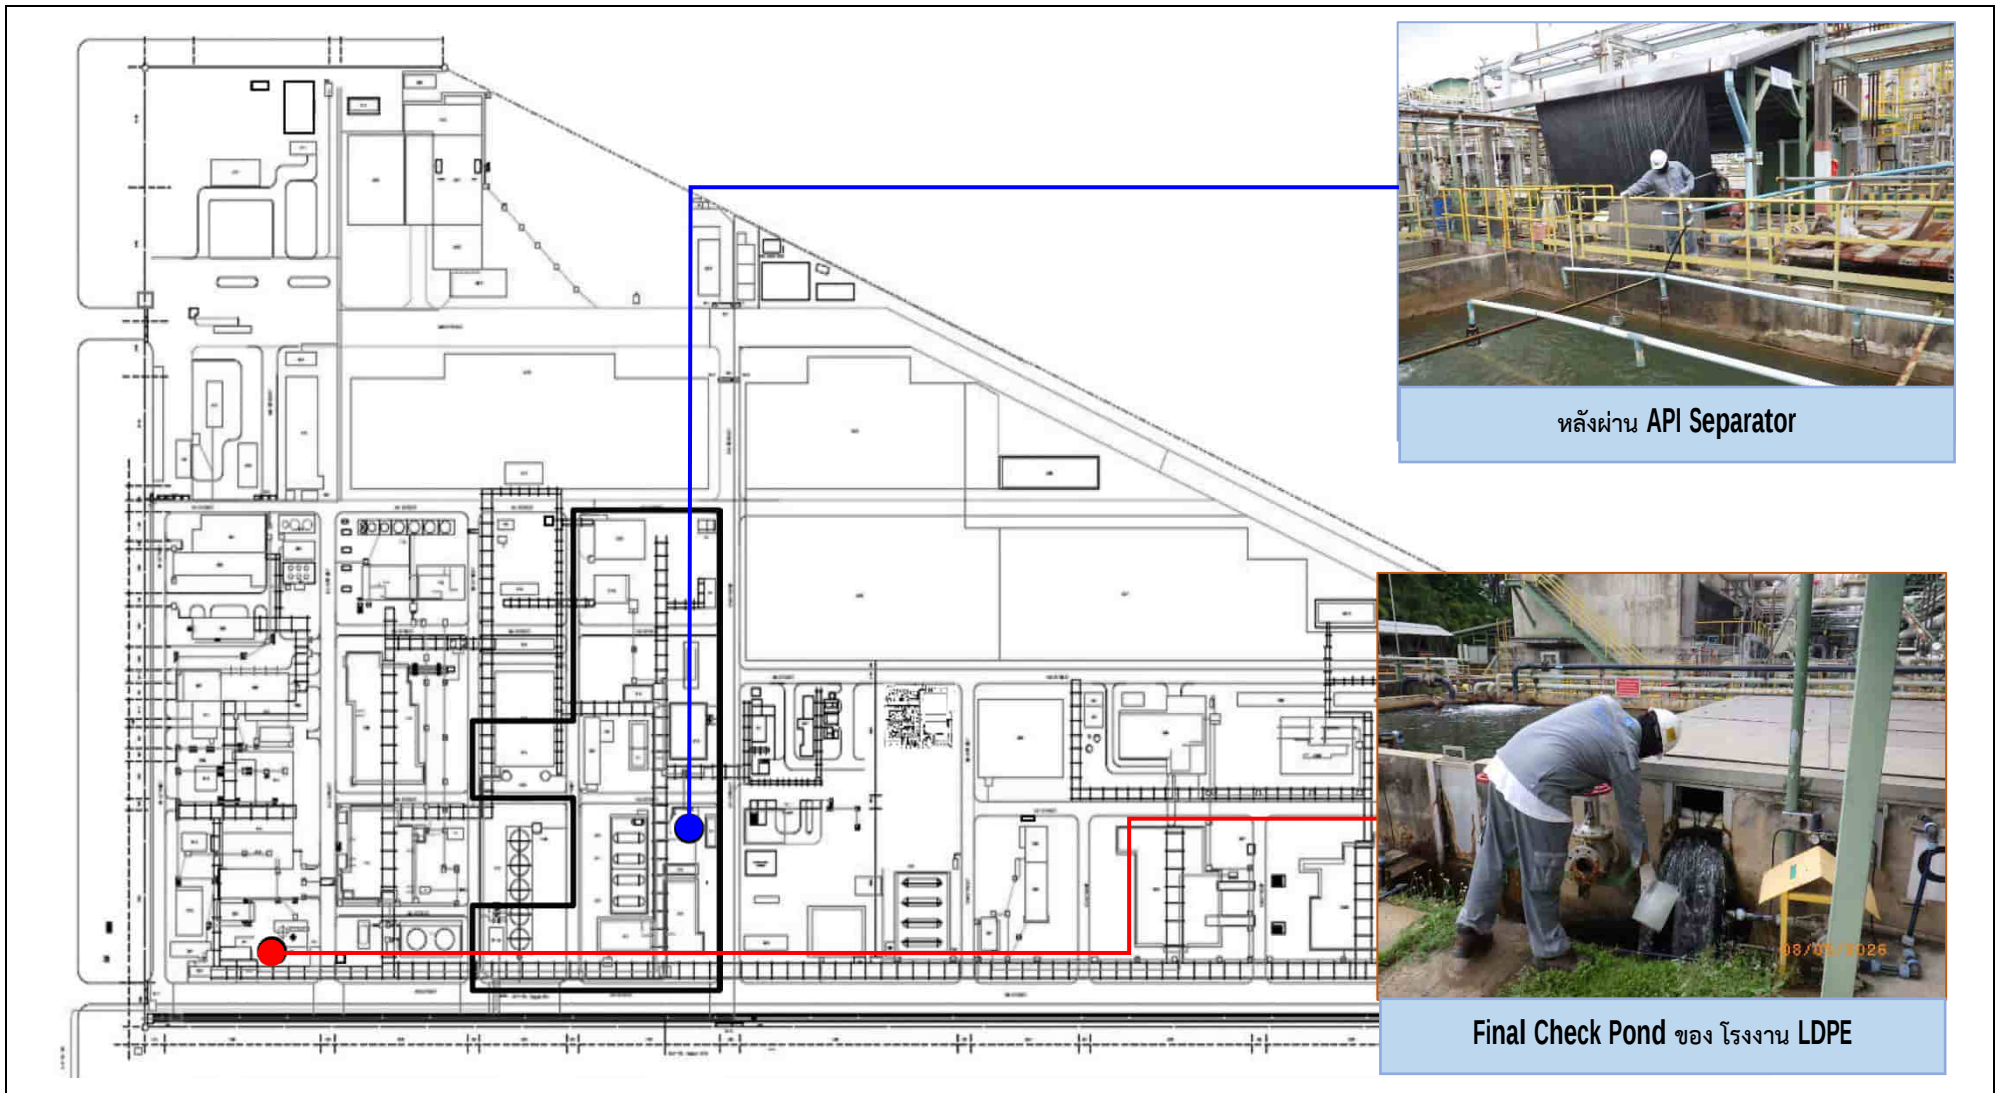

รูปที่ 3.3-5 ตำแหน่งการตรวจวัดคุณภาพทิ้ง

### ตารางที่ 3.3-6 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณหลังผ่าน API Separator

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

| วันที่<br>ตรวจวัด | ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง |         |                          |             |            |             |                    |             |                         |                                 |
|-------------------|---------------------------------|---------|--------------------------|-------------|------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------------|---------------------------------|
|                   | Temp<br>°C                      | pH<br>- | BOD <sub>5</sub><br>mg/L | COD<br>mg/L | SS<br>mg/L | TDS<br>mg/L | Oil&Grease<br>mg/L | TOC<br>mg/L | Cl <sup>-</sup><br>mg/L | Flow Rate<br>m <sup>3</sup> /hr |
| 9 ม.ค. 69         | 28.3                            | 8.1     | <2.0                     | 58          | <5         | 1,820       | <3                 | 12          | 250                     | 10.08                           |
| 6 ก.พ. 69         | 31.0                            | 7.8     | <2.0                     | 50          | 16         | 1,180       | <3                 | 19.7        | 211                     | 9.00                            |
| 6 มี.ค. 69        | 37.0                            | 7.8     | 3.2                      | 48          | <5         | 1,240       | <3                 | 24          | 261                     | 9.72                            |
| 3 เม.ย. 69        | 31.3                            | 7.5     | <2.0                     | 28          | 10         | 134         | <3                 | 4.87        | 35                      | 10.08                           |
| 8 พ.ค. 69         | 36.8                            | 7.4     | 5                        | 69          | <5         | 1,260       | <3                 | 24.4        | 240                     | 9.97                            |
| 5 มิ.ย. 69        | 30.6                            | 7.9     | 2.4                      | 28          | 7          | 292         | <3                 | 8.92        | 89                      | 10.08                           |
| มาตรฐาน           | ≤40                             | 5.5-9.0 | ≤20                      | ≤120        | ≤50        | ≤3,000      | ≤5                 | -           | -                       | -                               |

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม

บริษัท เอแอลเอส แลборาทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้เก็บตัวอย่าง/บันทึก

นายวันดี คินันติ, นายกาغبันจิต กิตติคุณวิชย์ และนายสรเสริญ คุ้ยยกสุย

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม

นายเดช ช้างชน

ทะเบียนเลขที่

ว-323-ค-0001

ชื่อผู้วิเคราะห์

นางพจนา สีดา

ทะเบียนเลขที่

ว-323-จ-0028

นางสาวจิตสุภา ประเทืองสุข

ทะเบียนเลขที่

ว-323-จ-0004

นางสาวศิริลักษณ์ บุนนาค

ทะเบียนเลขที่

ว-204-จ-0013

เบอร์โทรศัพท์

0-3304-8555

### ตารางที่ 3.3-7 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณ Final Check Pond ของโรงงาน LDPE

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

| วันที่ตรวจวัด | ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง |         |                          |             |            |             |                      |             |                         |                                 |
|---------------|---------------------------------|---------|--------------------------|-------------|------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------------|---------------------------------|
|               | Temp<br>°C                      | pH<br>- | BOD <sub>5</sub><br>mg/L | COD<br>mg/L | SS<br>mg/L | TDS<br>mg/L | Oil & Grease<br>mg/L | TOC<br>mg/L | Cl <sup>-</sup><br>mg/L | Flow Rate<br>m <sup>3</sup> /hr |
| 9 ม.ค. 69     | 28.9                            | 7.7     | 5.2                      | 36          | 14         | 552         | <3                   | 9.91        | 127                     | 14.4                            |
| 6 ก.พ. 69     | 34.1                            | 7.8     | 3.3                      | <25         | 19         | 664         | <3                   | 5.73        | 204                     | 15.4                            |
| 6 มี.ค. 69    | 35.8                            | 7.7     | <2.0                     | <25         | 7          | 552         | <3                   | 6.35        | 124                     | 20.2                            |
| 3 เม.ย. 69    | 35.1                            | 7.8     | <2.0                     | 25          | <5         | 300         | <3                   | 7.85        | 93                      | 69.5                            |
| 8 พ.ค. 69     | 36.0                            | 7.9     | 2.7                      | 30          | 6          | 644         | <3                   | 10.90       | 155                     | 40.9                            |
| 5 มิ.ย. 69    | 37.6                            | 7.5     | <2.0                     | <25         | 12         | 384         | <3                   | 7.89        | 108                     | 138.6                           |
| มาตรฐาน       | ≤40                             | 5.5-9.0 | ≤20                      | ≤120        | ≤50        | ≤3,000      | ≤5                   | -           | -                       | -                               |

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

หมายเหตุ : 1/ ดำเนินการตรวจวัดในวันที่ 23 มิ.ย. 68

บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม

บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้เก็บตัวอย่าง/บันทึก

นายวสันต์ คินันติ, นายกาจบัณฑิต กิตติคุณวิทย์ และนายสรเสริญ คุ้มยกสุข

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม

นายเดช ช่างชน

ทะเบียนเลขที่

ว-323-ค-0001

ชื่อผู้วิเคราะห์

นางพจนา สีดา

ทะเบียนเลขที่

ว-323-จ-0028

นางสาวจิตสุภา ประเทืองสุข

ทะเบียนเลขที่

ว-323-จ-0004

นางสาวศิริลักษณ์ บุญนา

ทะเบียนเลขที่

ว-204-จ-0013

เบอร์โทรศัพท์

0-3304-8555

## 2. สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569 ได้ทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อเก็บกักน้ำทิ้งหลังผ่าน AIP Separator และ Final Check Pond ของโรงงาน LDPE โดยตรวจวิเคราะห์พารามิเตอร์ตามที่มาตรการกำหนด พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด ส่วนค่ามาตรฐานของ Total Organic Carbon คลอไรด์ และอัตราคาร์บอน ยังไม่มีค่ากำหนด รายละเอียดผลการตรวจวัดดังแสดงในตารางที่ 3.3-8 ถึง ตารางที่ 3.3-9 และรูปที่ 3.3-6

ตารางที่ 3.3-8 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณหลังผ่าน API Separator ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

| เดือนที่<br>ตรวจวัด | ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง |         |                          |             |            |             |                      |             |                         |                                 |
|---------------------|---------------------------------|---------|--------------------------|-------------|------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------------|---------------------------------|
|                     | Temp<br>°C                      | pH<br>- | BOD <sub>5</sub><br>mg/L | COD<br>mg/L | SS<br>mg/L | TDS<br>mg/L | Oil & Grease<br>mg/L | TOC<br>mg/L | Cl <sup>-</sup><br>mg/L | Flow Rate<br>m <sup>3</sup> /hr |
| ม.ค. 66             | 35.2                            | 7.8     | <2                       | 18          | 8          | 39          | <3                   | 2.84        | 16                      | 14.4                            |
| ก.พ. 66             | 30.4                            | 7.9     | <2.0                     | <25         | 10         | 108         | <3                   | 2.51        | 22                      | 3.6                             |
| มี.ค. 66            | 32.0                            | 7.9     | <2.0                     | <25         | <5         | 154         | <3                   | 2.64        | 30                      | 3.6                             |
| เม.ย. 66            | 38.6                            | 7.6     | <2.0                     | <25         | <5         | 39          | <3                   | 1.88        | 3                       | 3.6                             |
| พ.ค. 66             | 35.1                            | 7.7     | <2.0                     | <25         | 10         | 174         | <3                   | 2.95        | 35                      | 3.6                             |
| มิ.ย. 66            | 31.9                            | 8.3     | <2.0                     | 47          | 18         | 126         | <3                   | 5.37        | 40                      | 3.6                             |
| ก.ค. 66             | 32.5                            | 7.7     | <2.0                     | <25         | 8          | 190         | <3                   | 3.97        | 66                      | 14.4                            |
| ส.ค. 66             | 35.9                            | 7.5     | <2.0                     | 35          | 8          | 72          | <3                   | 4.65        | 18                      | 3.6                             |
| ก.ย. 66             | 31.0                            | 7.7     | <2.0                     | <25         | 5          | 306         | <3                   | 4.55        | 72                      | 3.6                             |
| ต.ค. 66             | 37.8                            | 7.0     | 6.9                      | 41          | 12         | 53          | <3                   | 4.35        | 15                      | 7.2                             |
| พ.ย. 66             | 31.5                            | 7.5     | <2.0                     | <25         | <5         | 142         | <3                   | 3.18        | 42                      | 10.8                            |
| ธ.ค. 66             | 29.9                            | 7.7     | <2.0                     | <25         | 8          | 162         | <3                   | 5.28        | 36                      | 3.6                             |
| ม.ค. 67             | 38.0                            | 7.2     | <2.0                     | 28          | 9          | 28          | <3                   | 3.1         | 4                       | 14.4                            |
| ก.พ. 67             | 29.7                            | 8.1     | <2.0                     | <25         | 8          | 106         | <3                   | 3.48        | 26                      | 3.6                             |
| มี.ค. 67            | 32.8                            | 7.4     | <2.0                     | <25         | 8          | 81          | <3                   | 3.13        | 14                      | 14.4                            |
| เม.ย. 67            | 33.1                            | 7.5     | <2.0                     | <25         | <5         | 66          | <3                   | 2.89        | 14                      | 3.6                             |
| พ.ค. 67             | 39.9                            | 7.5     | <2.0                     | <25         | <5         | 40          | <3                   | 2.75        | 14                      | 3.6                             |
| มิ.ย. 67            | 33.2                            | 7.7     | <2.0                     | <25         | 11         | 82          | <3                   | 3.21        | 21                      | 14.4                            |
| ก.ค. 67             | 33.6                            | 7.5     | 4.4                      | <25         | 9          | 47          | <3                   | 2.52        | 8                       | 3.6                             |
| ส.ค. 67             | 33.0                            | 8.2     | <2.0                     | 67          | 10         | 1,490       | <3                   | 18.5        | 369                     | 7.2                             |
| ก.ย. 67             | 34.3                            | 8.0     | <2.0                     | 43          | <5         | 1,730       | <3                   | 23.3        | 291                     | 14.4                            |
| ต.ค. 67             | 39.5                            | 8.0     | 6.2                      | 48          | <5         | 1,580       | <3                   | 19.7        | 314                     | 14.4                            |
| พ.ย. 67             | 35.9                            | 8.0     | 4.2                      | 62          | 16         | 1,890       | <3                   | 26.9        | 398                     | 14.4                            |
| ธ.ค. 67             | 32.6                            | 8.0     | 5.5                      | 60          | 6          | 1,550       | <3                   | 21.8        | 320                     | 3.6                             |
| ม.ค. 68             | 31.4                            | 8.3     | <2.0                     | 55          | 6          | 1,770       | <3                   | 25.7        | 405                     | 14.4                            |
| ก.พ. 68             | 30.9                            | 7.8     | <2.0                     | 84          | 14         | 2,240       | <3                   | 34.4        | 414                     | 10.8                            |
| มี.ค. 68            | 36.2                            | 8.2     | <2.0                     | 61          | <5         | 1,650       | <3                   | 27.5        | 306                     | 7.2                             |
| เม.ย. 68            | 32.6                            | 7.7     | <2.0                     | 62          | <5         | 1,880       | <3                   | 29.2        | 382                     | 14.4                            |
| พ.ค. 68             | 31.4                            | 7.8     | <2.0                     | 27          | 11         | 262         | 4                    | 7.6         | 45                      | 7.2                             |
| มิ.ย. 68            | 33.6                            | 7.8     | <2.0                     | 43          | 15         | 2,090       | <3                   | 34          | 375                     | 10.8                            |
| มาตรฐาน             | ≤40                             | 5.5-9.0 | ≤20                      | ≤120        | ≤50        | ≤3,000      | ≤5                   | -           | -                       | -                               |

ตารางที่ 3.3-8 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณหลังผ่าน API Separator ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

| เดือนที่<br>ตรวจวัด | ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง |         |                          |             |            |             |                      |             |                         |                                 |
|---------------------|---------------------------------|---------|--------------------------|-------------|------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------------|---------------------------------|
|                     | Temp<br>°C                      | pH<br>- | BOD <sub>5</sub><br>mg/L | COD<br>mg/L | SS<br>mg/L | TDS<br>mg/L | Oil & Grease<br>mg/L | TOC<br>mg/L | Cl <sup>-</sup><br>mg/L | Flow Rate<br>m <sup>3</sup> /hr |
| ก.ค. 68             | 31.3                            | 7.9     | <2.0                     | 39          | <5         | 1,440       | <3                   | 17.5        | 206                     | 4.97                            |
| ส.ค. 68             | 39.3                            | 7.6     | <2.0                     | <25         | <5         | 38          | <3                   | 3           | 6                       | 15.12                           |
| ก.ย. 68             | 29.9                            | 7.0     | <2.0                     | <25         | 11         | 104         | <3                   | 3.27        | 17                      | 14.40                           |
| ต.ค. 68             | 35.6                            | 7.7     | <2.0                     | 53          | <5         | 1,650       | <3                   | 22.4        | 263                     | 10.08                           |
| พ.ย. 68             | 30.6                            | 7.9     | <2.0                     | 38          | 8          | 1,300       | <3                   | 16.5        | 195                     | 9.72                            |
| ธ.ค. 68             | 27.3                            | 8.0     | 4.8                      | 55          | 15         | 420         | <3                   | 16.0        | 71                      | 10.08                           |
| ม.ค. 69             | 28.3                            | 8.1     | <2.0                     | 58          | <5         | 1,820       | <3                   | 12          | 250                     | 10.08                           |
| ก.พ. 69             | 31.0                            | 7.8     | <2.0                     | 50          | 16         | 1,180       | <3                   | 19.7        | 211                     | 9.00                            |
| มี.ค. 69            | 37.0                            | 7.8     | 3.2                      | 48          | <5         | 1,240       | <3                   | 24          | 261                     | 9.72                            |
| เม.ย. 69            | 31.3                            | 7.5     | <2.0                     | 28          | 10         | 134         | <3                   | 4.87        | 35                      | 10.08                           |
| พ.ค. 69             | 36.8                            | 7.4     | 5                        | 69          | <5         | 1,260       | <3                   | 24.4        | 240                     | 9.97                            |
| มิ.ย. 69            | 30.6                            | 7.9     | 2.4                      | 28          | 7          | 292         | <3                   | 8.92        | 89                      | 10.08                           |
| มาตรฐาน             | ≤40                             | 5.5-9.0 | ≤20                      | ≤120        | ≤50        | ≤3,000      | ≤5                   | -           | -                       | -                               |

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

ตารางที่ 3.3-9 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณ Final Check Pond ของ โรงงาน LDPE  
ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569






| วันที่ตรวจวัด | ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง |         |                          |             |            |             |                      |                    |                         |                                 |
|---------------|---------------------------------|---------|--------------------------|-------------|------------|-------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------|
|               | Temp<br>°C                      | pH<br>- | BOD <sub>5</sub><br>mg/L | COD<br>mg/L | SS<br>mg/L | TDS<br>mg/L | Oil & Grease<br>mg/L | TOC<br>mg/L        | Cl <sup>-</sup><br>mg/L | Flow Rate<br>m <sup>3</sup> /hr |
| ม.ค. 66       | 33.9                            | 7.4     | 3                        | 29          | 21         | 408         | <3                   | 6.51               | 112                     | 64.8                            |
| ก.พ. 66       | 33.9                            | 7.6     | 2.7                      | 38          | 8          | 624         | <3                   | 10.20              | 141                     | 64.8                            |
| มี.ค. 66      | 32.0                            | 7.5     | <2.0                     | 27          | 19         | 452         | <3                   | 8.86               | 156                     | 64.8                            |
| เม.ย. 66      | 34.7                            | 7.5     | <2.0                     | <25         | 15         | 552         | <3                   | 7.57               | 182                     | 32.4                            |
| พ.ค. 66       | 36.9                            | 7.6     | <2.0                     | 29          | 13         | 668         | <3                   | 8.80               | 157                     | 64.8                            |
| มิ.ย. 66      | 35.4                            | 7.8     | <2.0                     | 25          | 24         | 560         | <3                   | 8.48               | 199                     | 64.8                            |
| ก.ค. 66       | 35.7                            | 7.5     | <2.0                     | <25         | 12         | 280         | <3                   | 3.47               | 135                     | 10.8                            |
| ส.ค. 66       | 34.7                            | 7.3     | <2.0                     | <25         | 25         | 376         | <3                   | 7.34               | 152                     | 28.8                            |
| ก.ย. 66       | 34.7                            | 7.4     | 3.1                      | 31          | 28         | 516         | <3                   | 9.76               | 158                     | 25.2                            |
| ต.ค. 66       | 33.8                            | 7.0     | <2.0                     | 27          | 24         | 306         | <3                   | 6.46 <sup>2/</sup> | 112                     | 64.8                            |
| พ.ย. 66       | 34.4                            | 7.7     | <2.0                     | 25          | <5         | 532         | <3                   | 7.84               | 126                     | 50.4                            |
| ธ.ค. 66       | 32.0                            | 7.5     | <2.0                     | 26          | 9          | 468         | <3                   | 6.84               | 148                     | 50.4                            |
| ม.ค. 67       | 31.6                            | 7.7     | <2.0                     | <25         | <5         | 232         | <3                   | 4.99               | 59                      | 50.4                            |
| ก.พ. 67       | 34.6                            | 7.4     | 3.2                      | <25         | 34         | 572         | <3                   | 7.84               | 188                     | 115.2                           |
| มี.ค. 67      | 33.5                            | 7.3     | <2.0                     | 25          | 17         | 290         | <3                   | 5.49               | 91                      | 50.4                            |
| เม.ย. 67      | 34.4                            | 7.4     | 5.4                      | 34          | 28         | 372         | <3                   | 7.77               | 136                     | 46.8                            |
| พ.ค. 67       | 35.4                            | 7.4     | <2.0                     | 25          | 9          | 504         | <3                   | 7.50               | 156                     | 111.6                           |
| มิ.ย. 67      | 39.5                            | 7.4     | <2.0                     | <25         | 13         | 124         | <3                   | 3.28               | 60                      | 7.2                             |
| ก.ค. 67       | 33.3                            | 7.5     | <2.0                     | 29          | 18         | 432         | <3                   | 9.61               | 109                     | 57.6                            |
| ส.ค. 67       | 34.1                            | 7.7     | <2.0                     | <25         | 21         | 464         | <3                   | 7.58               | 112                     | 57.6                            |
| ก.ย. 67       | 35.0                            | 7.6     | <2.0                     | <25         | 20         | 504         | <3                   | 6.43               | 112                     | 43.2                            |
| ต.ค. 67       | 34.6                            | 7.5     | <2.0                     | <25         | 19         | 432         | <3                   | 6.04               | 106                     | 72.0                            |
| พ.ย. 67       | 32.8                            | 7.6     | <2.0                     | <25         | 14         | 472         | <3                   | 6.45               | 111                     | 104.4                           |
| ธ.ค. 67       | 33.9                            | 7.7     | <2.0                     | 25          | 19         | 604         | <3                   | 8.68               | 133                     | 72.0                            |
| ม.ค. 68       | 30.0                            | 7.7     | <2.0                     | 31          | 25         | 512         | <3                   | 10.40              | 148                     | 108.0                           |
| ก.พ. 68       | 34.3                            | 7.7     | <2.0                     | 40          | 14         | 840         | <3                   | 13.00              | 171                     | 171.0                           |
| มี.ค. 68      | 35.4                            | 8.0     | 4.3                      | 36          | 15         | 516         | <3                   | 9.16               | 126                     | 108.0                           |
| เม.ย. 68      | 35.3                            | 7.6     | 3.6                      | 36          | 23         | 584         | <3                   | 11.00              | 140                     | 18.0                            |
| พ.ค. 68       | 35.8                            | 7.9     | <2.0                     | 33          | 6          | 640         | <3                   | 10.10              | 150                     | 93.6                            |
| มิ.ย. 68      | 36.0                            | 7.7     | 2.3                      | <25         | 5          | 772         | <3                   | 19.30              | 204                     | 18.0                            |
| มาตรฐาน       | <40                             | 5.5-9.0 | <20                      | <120        | <50        | <3,000      | <5                   | -                  | -                       | -                               |

ตารางที่ 3.3-9 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณ Final Check Pond ของ โรงงาน LDPE  
ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

| วันที่ตรวจวัด | ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง |         |                          |             |            |             |                      |             |                         |                                 |
|---------------|---------------------------------|---------|--------------------------|-------------|------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------------|---------------------------------|
|               | Temp<br>°C                      | pH<br>- | BOD <sub>5</sub><br>mg/L | COD<br>mg/L | SS<br>mg/L | TDS<br>mg/L | Oil & Grease<br>mg/L | TOC<br>mg/L | Cl <sup>-</sup><br>mg/L | Flow Rate<br>m <sup>3</sup> /hr |
| ก.ค. 68       | 35.2                            | 7.8     | <2.0                     | 27          | 12         | 812         | <3                   | 11.20       | 144                     | 0.0                             |
| ส.ค. 68       | 33.9                            | 7.8     | <2.0                     | <25         | 6          | 576         | <3                   | 10.40       | 125                     | 0.0                             |
| ก.ย. 68       | 34.5                            | 7.7     | <2.0                     | <25         | 21         | 560         | <3                   | 8.26        | 114                     | 54.0                            |
| ต.ค. 68       | 32.9                            | 7.7     | <2.0                     | 39          | <5         | 596         | <3                   | 9.88        | 112                     | 18.7                            |
| พ.ย. 68       | 34.4                            | 7.7     | <2.0                     | <25         | 28         | 384         | <3                   | 6.06        | 75                      | 92.2                            |
| ธ.ค. 68       | 31.6                            | 7.8     | <2.0                     | <25         | 16         | 472         | <3                   | 6.65        | 81                      | 100.8                           |
| ม.ค. 69       | 28.9                            | 7.7     | 5.2                      | 36          | 14         | 552         | <3                   | 9.91        | 127                     | 14.4                            |
| ก.พ. 69       | 34.1                            | 7.8     | 3.3                      | <25         | 19         | 664         | <3                   | 5.73        | 204                     | 15.4                            |
| มี.ค. 69      | 35.8                            | 7.7     | <2.0                     | <25         | 7          | 552         | <3                   | 6.35        | 124                     | 20.2                            |
| เม.ย. 69      | 35.1                            | 7.8     | <2.0                     | 25          | <5         | 300         | <3                   | 7.85        | 93                      | 69.5                            |
| พ.ค. 69       | 36.0                            | 7.9     | 2.7                      | 30          | 6          | 644         | <3                   | 10.90       | 155                     | 40.9                            |
| มิ.ย. 69      | 37.6                            | 7.5     | <2.0                     | <25         | 12         | 384         | <3                   | 7.89        | 108                     | 138.6                           |
| มาตรฐาน       | ≤40                             | 5.5-9.0 | ≤20                      | ≤120        | ≤50        | ≤3,000      | ≤5                   | -           | -                       | -                               |

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560






รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น (ครั้งที่ 2) บริษัท ไทยโพลิเอทิลีน จำกัด  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

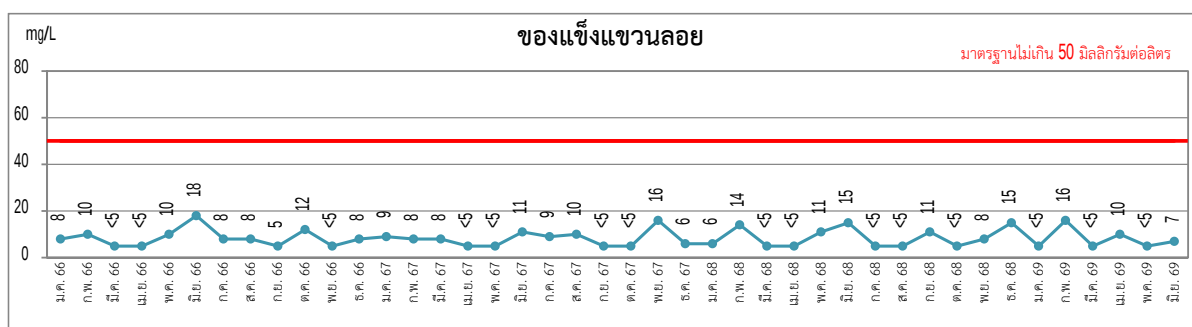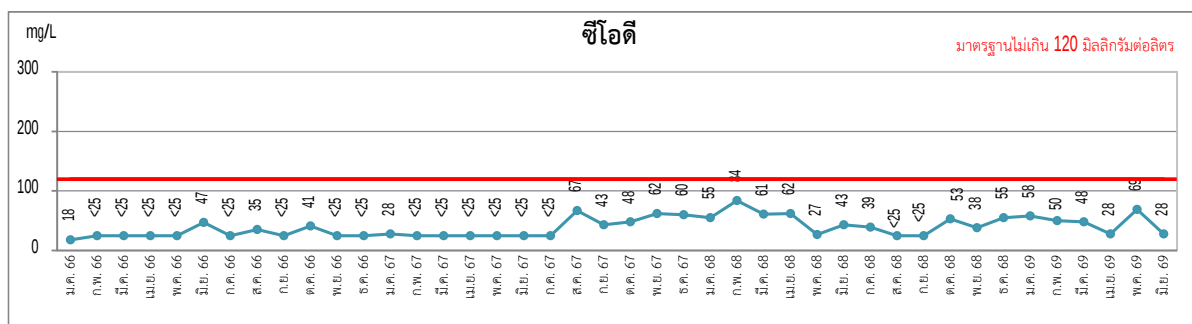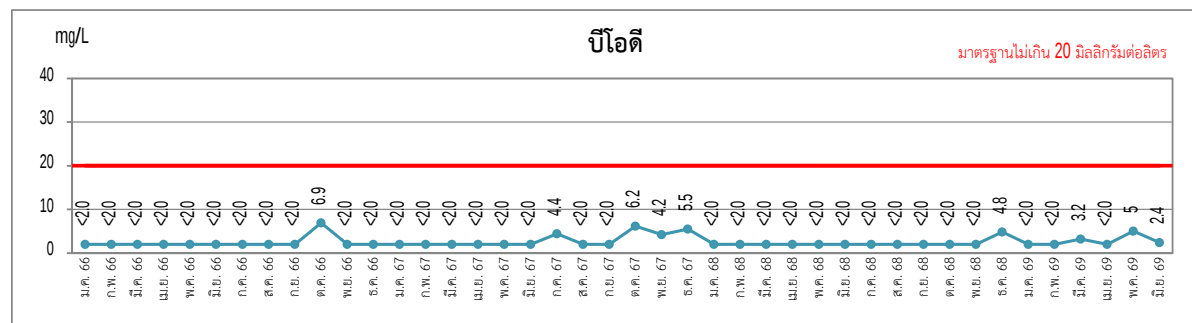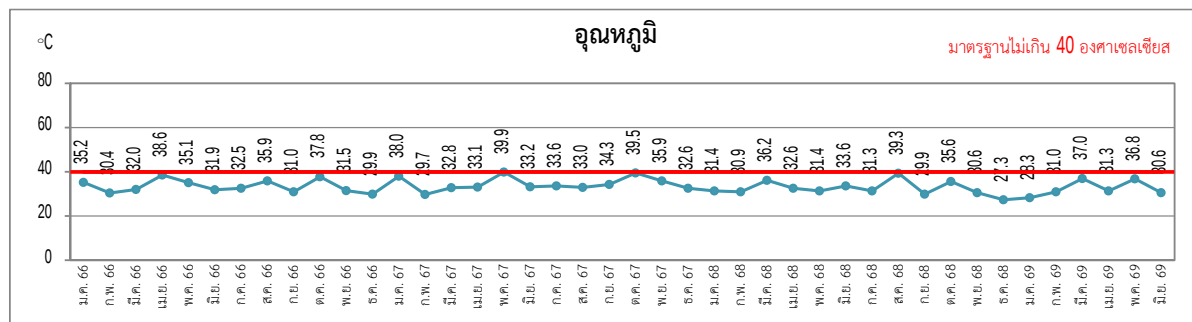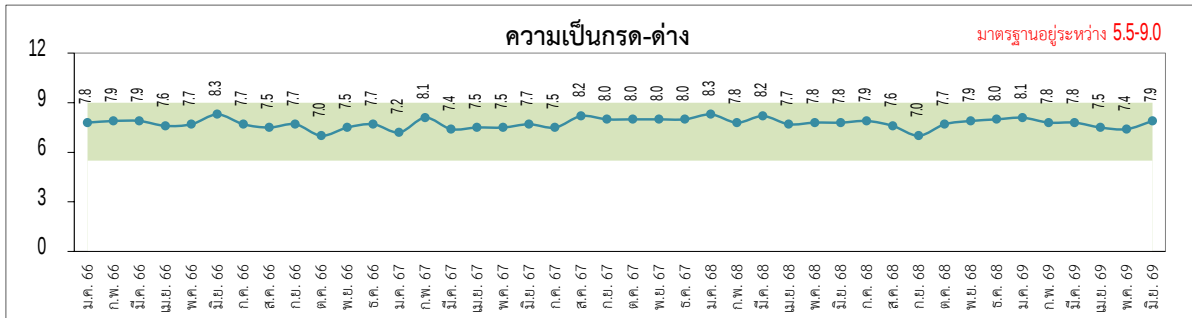

บริเวณหลังผ่าน API Separator

รูปที่ 3.3-6 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569


รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอททีลิน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น (ครั้งที่ 2) บริษัท ไทยโพลีเอททีลิน จำกัด  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

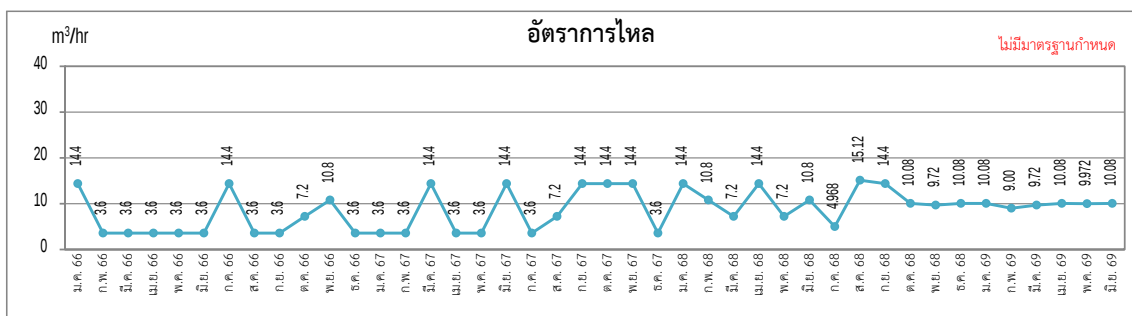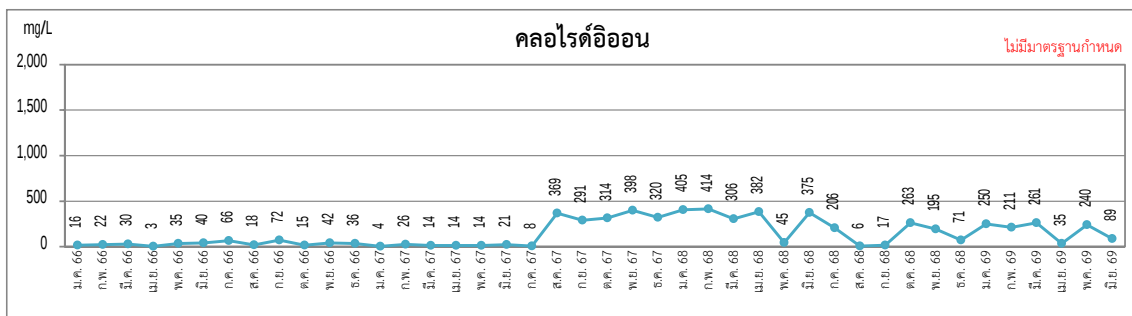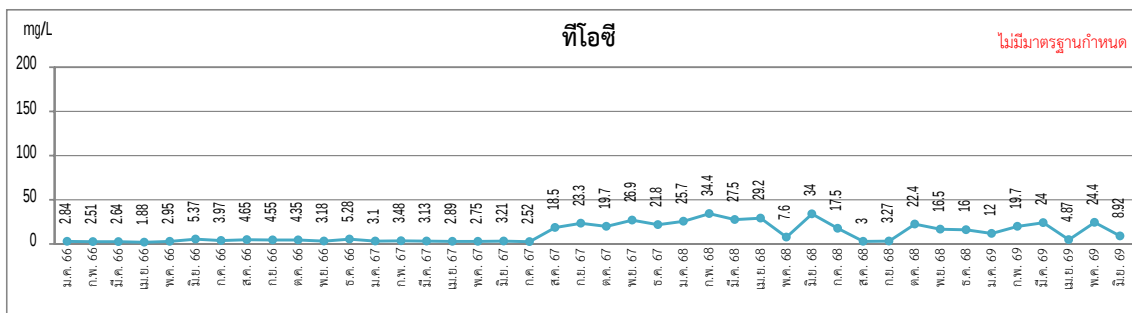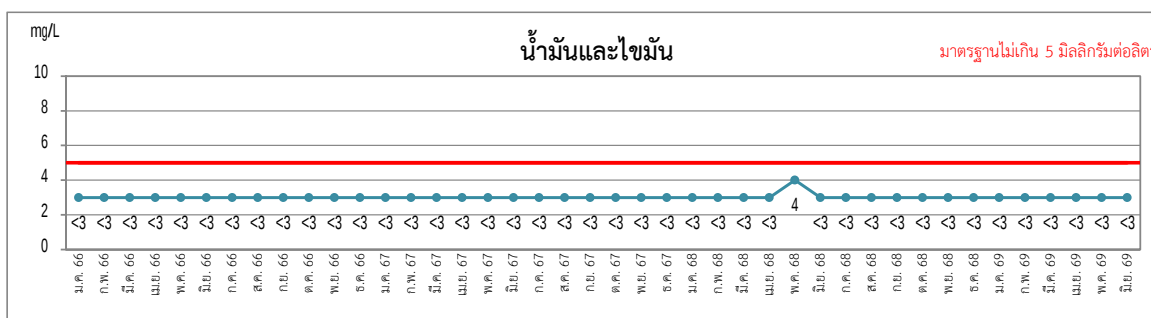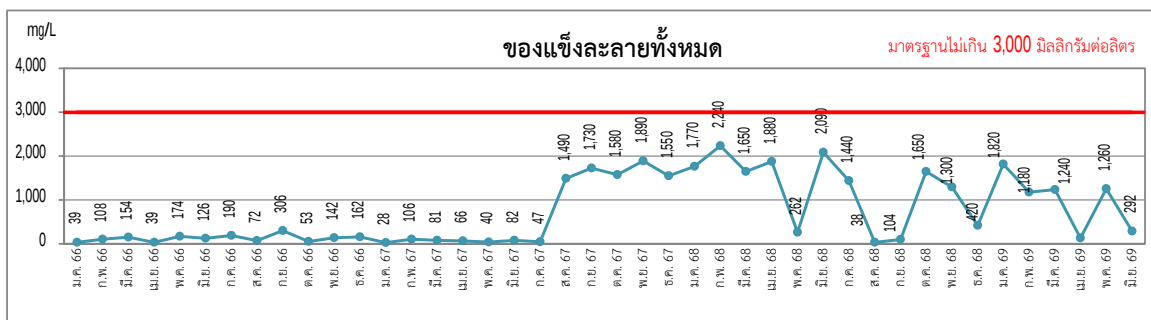

บริเวณหลังผ่าน API Separator (ต่อ)

รูปที่ 3.3-6 (ต่อ) กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569






รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น (ครั้งที่ 2) บริษัท ไทยโพลิเอทิลีน จำกัด  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

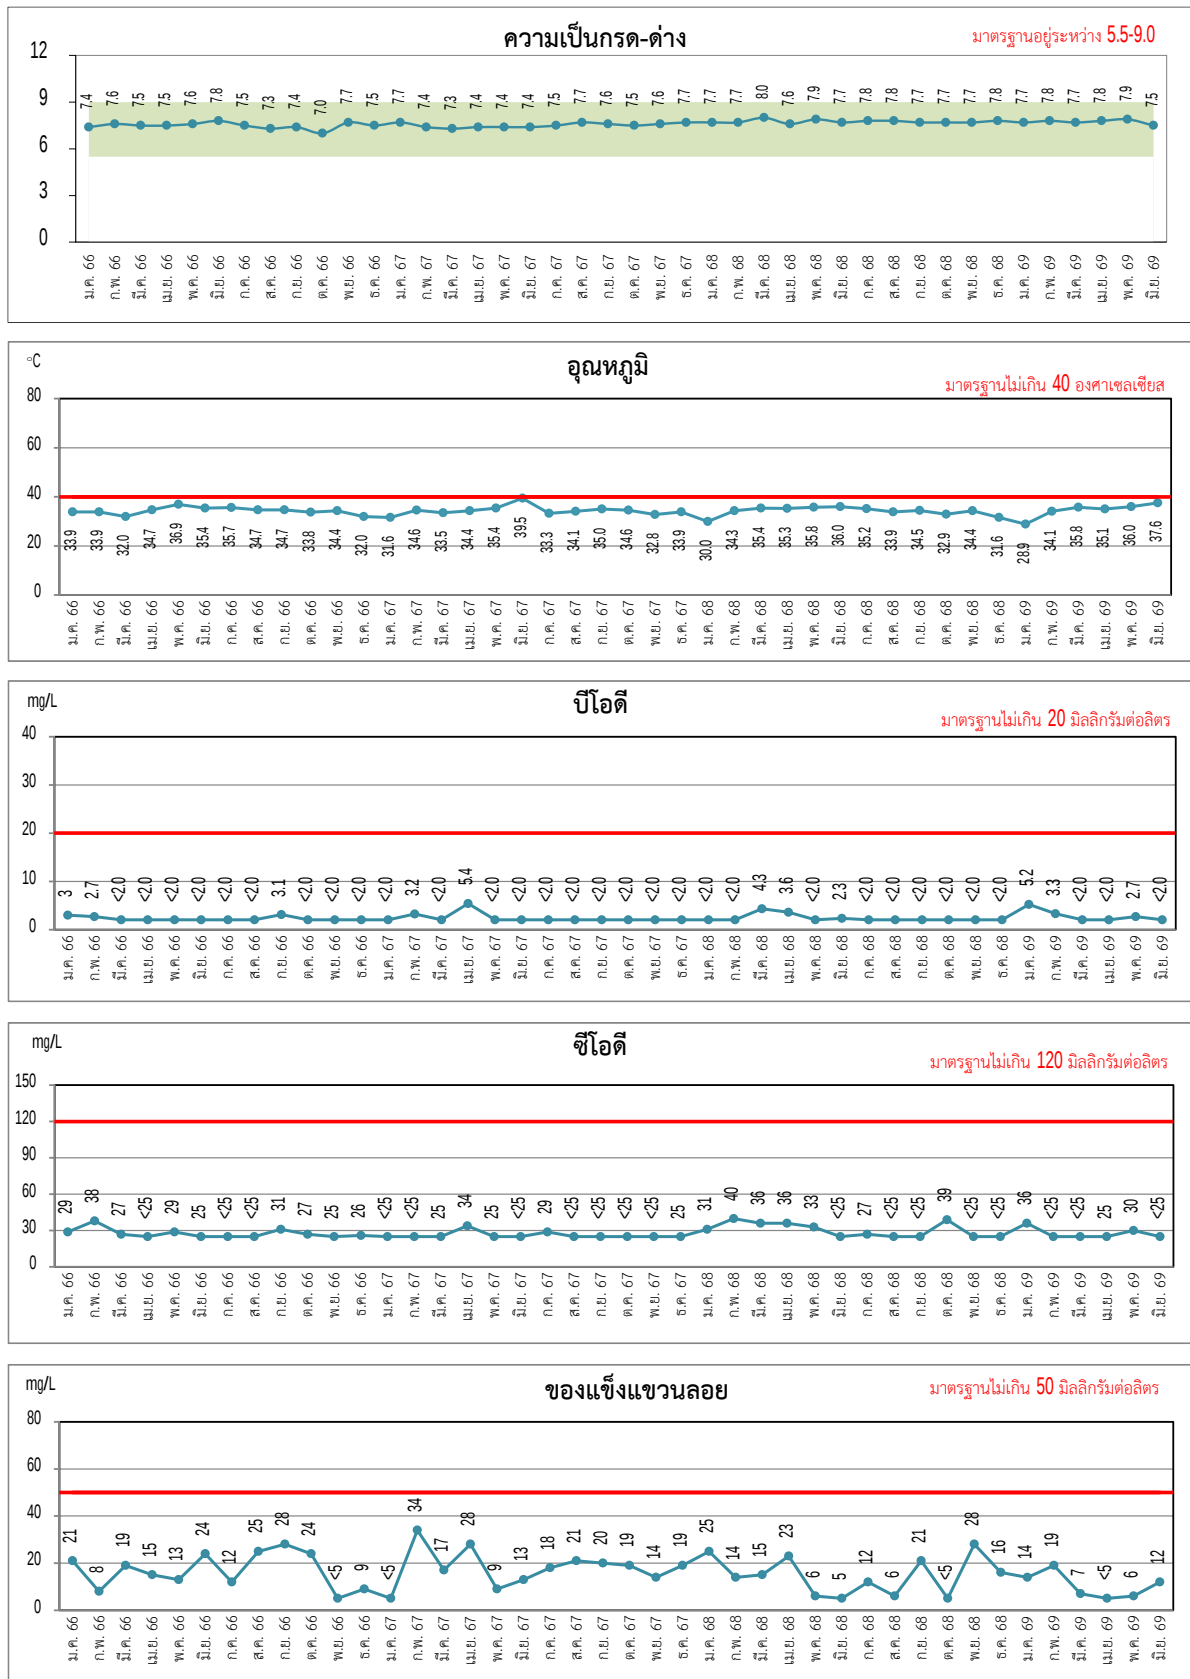

บริเวณ Final Check Pond ของโรงงาน LDPE

รูปที่ 3.3-6 (ต่อ) กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น (ครั้งที่ 2) บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

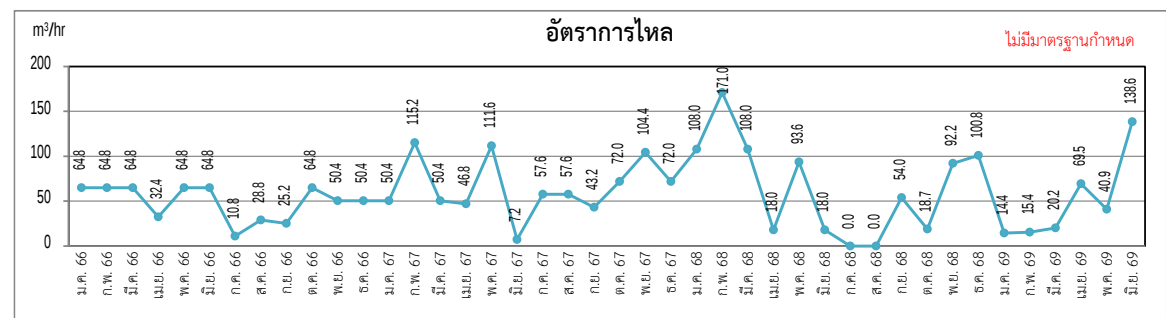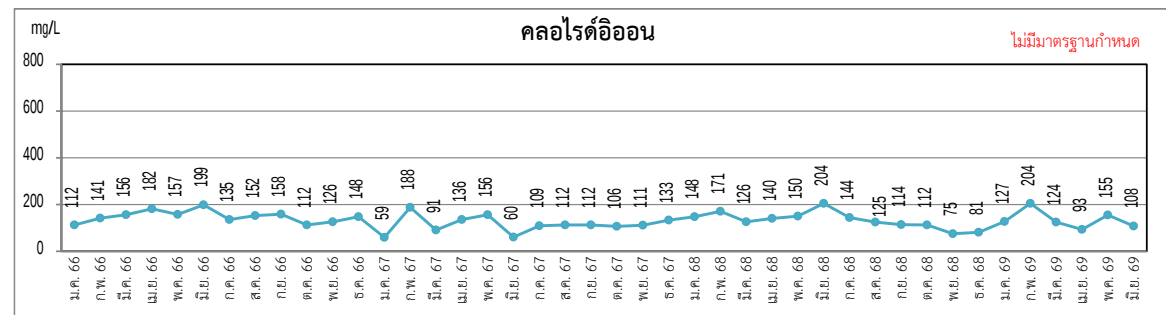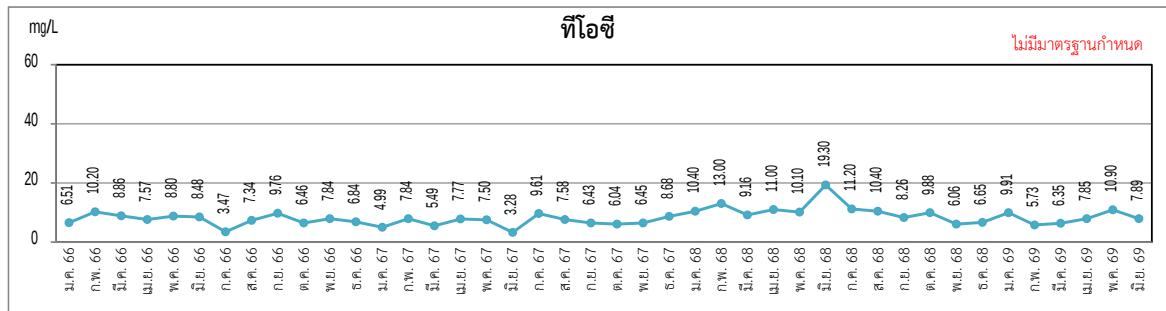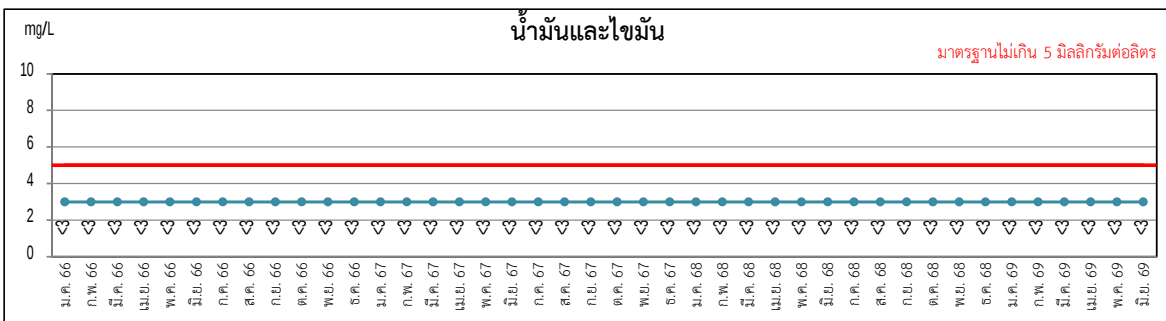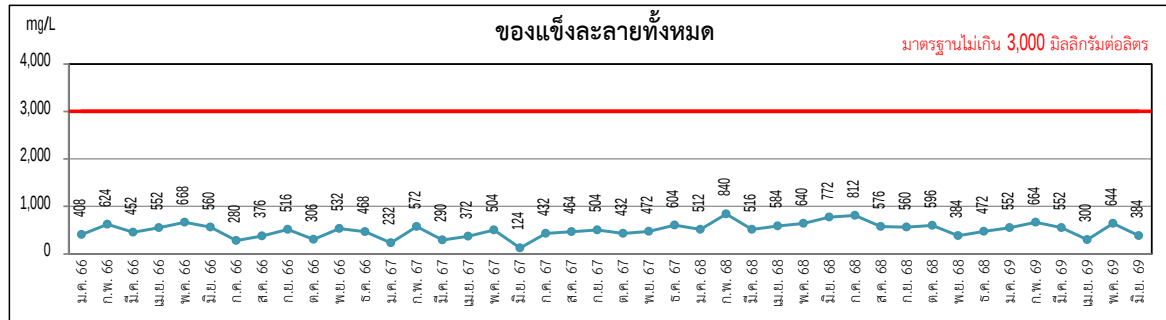

บริเวณ Final Check Pond ของโรงงาน LDPE (ต่อ)

รูปที่ 3.3-6 (ต่อ) กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

### 3.3.3 ระดับเสียง

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัดระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq (24)) บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานของกลุ่มโรงงาน TPE Site 1 เป็นเวลา 7 วันต่อเนื่อง ปีละ 2 ครั้ง

#### 1. ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ได้ดำเนินการตรวจวัดบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานของกลุ่มโรงงาน TPE Site 1 ระหว่างวันที่ 7-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ผลการตรวจวัดพบค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 59.5-60.9 เดซิเบล(เอ) เมื่อนำผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แสดงตำแหน่งการเก็บตัวอย่างดังภาพที่ 3.3-3 รายละเอียดผลการตรวจวัดดังแสดงดังตารางที่ 3.3-10



ด้านหน้าอาคารสำนักงานของกลุ่มโรงงาน TPE Site 1

ภาพที่ 3.3-3 แสดงการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.3-10 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

ชื่อสถานีตรวจวัด : ด้านหน้าอาคารสำนักงานของกลุ่ม TPE Site 1

| เวลา                    | ค่าระดับเสียง (dB(A)) |             |              |               |               |               |               |
|-------------------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                         | 7-8 พ.ค. 69           | 8-9 พ.ค. 69 | 9-10 พ.ค. 69 | 10-11 พ.ค. 69 | 11-12 พ.ค. 69 | 12-13 พ.ค. 69 | 13-14 พ.ค. 69 |
| 10:00 น. - 11:00 น.     | 60.4                  | 59.9        | 59.4         | 59.9          | 59.7          | 61.8          | 61.2          |
| 11:00 น. - 12:00 น.     | 61.5                  | 60.5        | 59.2         | 59.8          | 60.6          | 62.4          | 60.3          |
| 12:00 น. - 13:00 น.     | 61.3                  | 60.3        | 59.9         | 58.4          | 60.0          | 58.6          | 66.7          |
| 13:00 น. - 14:00 น.     | 60.2                  | 59.9        | 59.9         | 58.3          | 59.5          | 59.9          | 60.1          |
| 14:00 น. - 15:00 น.     | 60.1                  | 60.1        | 59.7         | 58.2          | 60.1          | 60.8          | 59.8          |
| 15:00 น. - 16:00 น.     | 59.6                  | 60.0        | 59.3         | 58.4          | 59.3          | 60.4          | 60.2          |
| 16:00 น. - 17:00 น.     | 59.9                  | 59.3        | 59.2         | 59.3          | 58.9          | 59.8          | 60.5          |
| 17:00 น. - 18:00 น.     | 60.1                  | 59.2        | 59.0         | 59.8          | 59.0          | 60.8          | 60.6          |
| 18:00 น. - 19:00 น.     | 61.3                  | 59.6        | 59.3         | 61.0          | 60.1          | 61.6          | 61.6          |
| 19:00 น. - 20:00 น.     | 59.9                  | 58.7        | 60.4         | 60.6          | 60.5          | 62.4          | 62.0          |
| 20:00 น. - 21:00 น.     | 60.0                  | 59.5        | 59.2         | 58.6          | 58.8          | 60.1          | 60.4          |
| 21:00 น. - 22:00 น.     | 59.7                  | 60.6        | 59.7         | 59.4          | 59.3          | 59.4          | 60.1          |
| 22:00 น. - 23:00 น.     | 59.9                  | 59.4        | 59.7         | 59.2          | 58.9          | 60.0          | 59.8          |
| 23:00 น. - 00:00 น.     | 60.0                  | 59.9        | 59.6         | 57.8          | 59.3          | 59.9          | 59.4          |
| 00:00 น. - 01:00 น.     | 60.9                  | 59.9        | 59.1         | 58.3          | 59.1          | 59.6          | 59.4          |
| 01:00 น. - 02:00 น.     | 60.3                  | 59.8        | 59.0         | 58.7          | 59.0          | 59.6          | 58.9          |
| 02:00 น. - 03:00 น.     | 60.5                  | 59.6        | 59.4         | 59.1          | 59.2          | 59.4          | 59.3          |
| 03:00 น. - 04:00 น.     | 59.8                  | 59.6        | 58.5         | 61.5          | 59.8          | 58.0          | 61.7          |
| 04:00 น. - 05:00 น.     | 60.3                  | 59.5        | 58.5         | 62.4          | 59.7          | 58.5          | 62.6          |
| 05:00 น. - 06:00 น.     | 58.7                  | 58.4        | 59.8         | 66.5          | 59.4          | 58.8          | 58.9          |
| 06:00 น. - 07:00 น.     | 60.0                  | 59.7        | 60.4         | 59.9          | 59.9          | 60.7          | 59.2          |
| 07:00 น. - 08:00 น.     | 60.6                  | 60.3        | 60.3         | 59.6          | 59.6          | 62.0          | 60.2          |
| 08:00 น. - 09:00 น.     | 60.1                  | 59.2        | 60.1         | 60.0          | 59.2          | 62.6          | 59.7          |
| 09:00 น. - 10:00 น.     | 60.1                  | 59.5        | 59.7         | 58.4          | 59.2          | 60.8          | 58.5          |
| 10:00 น. - 11:00 น.     | 60.4                  | 59.9        | 59.4         | 59.9          | 59.7          | 61.8          | 61.2          |
| ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. | 60.3                  | 59.7        | 59.5         | 60.2          | 59.5          | 60.5          | 60.9          |
| มาตรฐาน 24 ชั่วโมง      | 70                    |             |              |               |               |               |               |

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม

บริษัท เอแอลเอส แลборาทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้เก็บตัวอย่าง/บันทึก

นายไสว ดันโพธิ์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม

นายสุพจน์

สกลาเต๊ะ

ทะเบียนเลขที่

จ-323-ค-0003

ชื่อผู้วิเคราะห์

นางชลธิชา

สุบงกช

ทะเบียนเลขที่

จ-323-จ-0031

เบอร์โทรศัพท์

0-3304-8555

## 2. สรุปผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569 ดำเนินการตรวจวัดบริเวณ  
ด้านหน้าอาคารสำนักงานของกลุ่มโรงงาน TPE Site 1 พบว่า ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ  
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) รายละเอียดผลการตรวจวัดดังแสดงในตารางที่ 3.3-11 และ  
รูปที่ 3.3-7

ตารางที่ 3.3-11 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569


| วันที่ตรวจวัด | ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24) (เดซิเบล (เอ)) |
|---------------|-----------------------------------------------------|
|               | ด้านอาคารสำนักงานของกลุ่มโรงงาน TPE Site 1          |
| 15-16 พ.ค. 66 | 60.7                                                |
| 16-17 พ.ค. 66 | 59.3                                                |
| 17-18 พ.ค. 66 | 58.6                                                |
| 18-19 พ.ค. 66 | 57.7                                                |
| 19-20 พ.ค. 66 | 56.6                                                |
| 20-21 พ.ค. 66 | 57.5                                                |
| 21-22 พ.ค. 66 | 56.6                                                |
| 3-4 พ.ย. 66   | 58.4                                                |
| 4-5 พ.ย. 66   | 61.2                                                |
| 5-6 พ.ย. 66   | 57.7                                                |
| 6-7 พ.ย. 66   | 57.8                                                |
| 7-8 พ.ย. 66   | 59.1                                                |
| 8-9 พ.ย. 66   | 59.0                                                |
| 9-10 พ.ย. 66  | 59.6                                                |
| 13-14 พ.ค. 67 | 61.5                                                |
| 14-15 พ.ค. 67 | 60.9                                                |
| 15-16 พ.ค. 67 | 61.3                                                |
| 16-17 พ.ค. 67 | 61.5                                                |
| 17-18 พ.ค. 67 | 60.4                                                |
| 18-19 พ.ค. 67 | 60.1                                                |
| 19-20 พ.ค. 67 | 60.0                                                |
| 13-14 พ.ย. 67 | 60.1                                                |
| 14-15 พ.ย. 67 | 61.2                                                |
| 15-16 พ.ย. 67 | 59.5                                                |
| 16-17 พ.ย. 67 | 59.2                                                |
| 17-18 พ.ย. 67 | 60.6                                                |
| 18-19 พ.ย. 67 | 60.3                                                |
| 19-20 พ.ย. 67 | 61.3                                                |
| มาตรฐาน       | 70                                                  |

ตารางที่ 3.3-11 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

| วันที่ตรวจวัด | ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24) (เดซิเบล (เอ)) |
|---------------|-----------------------------------------------------|
|               | ด้านอาคารสำนักงานของกลุ่มโรงงาน TPE Site 1          |
| 22-23 พ.ค. 68 | 60.3                                                |
| 23-24 พ.ค. 68 | 61.0                                                |
| 24-25 พ.ค. 68 | 61.4                                                |
| 25-26 พ.ค. 68 | 61.0                                                |
| 26-27 พ.ค. 68 | 61.6                                                |
| 27-28 พ.ค. 68 | 61.7                                                |
| 28-29 พ.ค. 68 | 61.5                                                |
| 11-12 พ.ย. 68 | 60.4                                                |
| 12-13 พ.ย. 68 | 63.0                                                |
| 13-14 พ.ย. 68 | 62.8                                                |
| 14-15 พ.ย. 68 | 60.7                                                |
| 15-16 พ.ย. 68 | 60.1                                                |
| 16-17 พ.ย. 68 | 60.5                                                |
| 17-18 พ.ย. 68 | 60.2                                                |
| 7-8 พ.ค. 69   | 60.3                                                |
| 8-9 พ.ค. 69   | 59.7                                                |
| 9-10 พ.ค. 69  | 59.5                                                |
| 10-11 พ.ค. 69 | 60.2                                                |
| 11-12 พ.ค. 69 | 59.5                                                |
| 12-13 พ.ค. 69 | 60.5                                                |
| 13-14 พ.ค. 69 | 60.9                                                |
| มาตรฐาน       | 70                                                  |

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

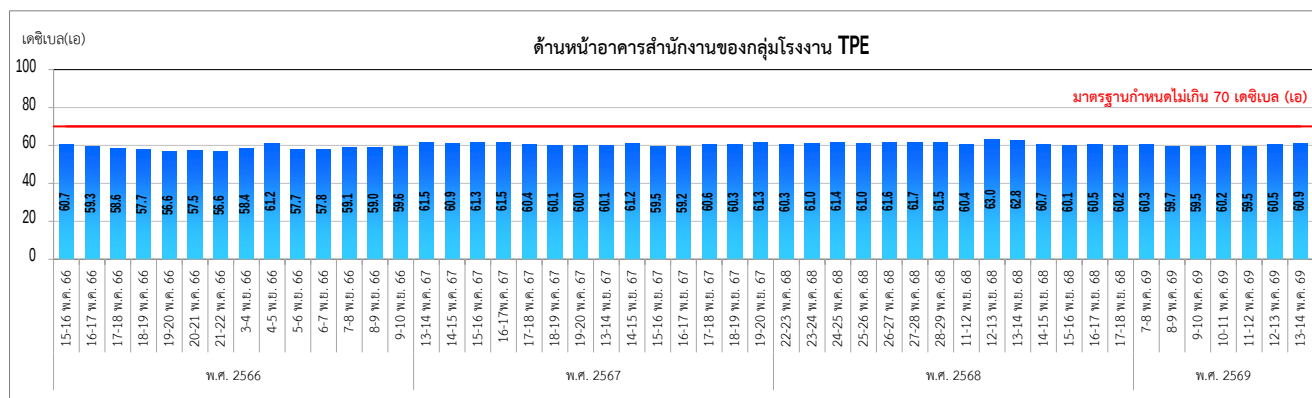

รูปที่ 3.3-7 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

### 3.3.4 กากของเสีย

มาตรการกำหนดให้มีการจัดทำกำกับการบันทึกปริมาณ วิธีการจัดการ และผู้รับกำจัดกากของเสียทุกชนิด ภายในพื้นที่โครงการตลอดระยะเวลาการดำเนินการ

โครงการได้จัดทำกำกับการบันทึกปริมาณ วิธีการจัดการ และผู้รับกำจัดกากของเสียทุกชนิดที่เกิดจากการดำเนินงานภายในพื้นที่โครงการ รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ข-10

### 3.3.5 การคมนาคมขนส่ง

#### 3.3.5.1 การบันทึกปริมาณรถที่ผ่านเข้า-ออกโรงงาน

มาตรการกำหนดให้ทำการบันทึก ปริมาณรถที่ผ่านเข้า-ออกโรงงานทุกวัน บริเวณป้อมยามด้านหน้ากลุ่มโรงงาน TPE Site 1

บริษัท ไทยโพลิเอททีลิน จำกัด ได้ทำการบันทึกปริมาณรถที่ผ่านเข้า-ออกทุกวัน รวมถึงมีการสำรวจปริมาณรถขนส่งสินค้าที่เข้า-ออกพื้นที่โรงงาน รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ข-19

#### 3.3.5.2 การบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

มาตรการกำหนดให้ทำการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุความรุนแรง การแก้ไขและการกำหนดมาตรการป้องกันทุกครั้ง บริเวณป้อมยามด้านหน้ากลุ่มโรงงาน TPE Site 1

โครงการทำการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุด้านการจราจร อันเนื่องมาจากการดำเนินการของกลุ่มโรงงาน TPE ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า ไม่มีอุบัติเหตุด้านการจราจรเกิดขึ้น รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ข-28

### 3.3.6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

#### 3.3.6.1 คุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของเอททีลีน และเฮกเซน บริเวณส่วนการผลิตตัวเร่งปฏิกิริยา บริเวณส่วนการผลิตพีโพลิเมอร์ และส่วนการผลิตโพลิเมอร์ ปีละ 4 ครั้ง

##### 1. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ได้ทำการตรวจวัดจำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ และ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 โดยตรวจวัดค่าความเข้มข้นของเอททีลีน และเฮกเซน บริเวณส่วนการผลิตตัวเร่งปฏิกิริยา บริเวณส่วนการผลิตพีโพลิเมอร์ และส่วนการผลิตโพลิเมอร์ ตำแหน่งตรวจวัดดังแสดงในรูปที่ 3.3-8 รายละเอียดผลการตรวจวัดดังแสดงในตารางที่ 3.3-12 สามารถสรุปได้ดังนี้

##### 1) ส่วนการผลิตตัวเร่งปฏิกิริยา

|                |              |      |     |       |                |
|----------------|--------------|------|-----|-------|----------------|
| - ก๊าซเอททีลีน | มีค่าเท่ากับ | <1.0 | และ | <1.0  | ส่วนในล้านส่วน |
| - ก๊าซเฮกเซน   | มีค่าเท่ากับ | 0.08 | และ | <0.03 | ส่วนในล้านส่วน |


##### 2) ส่วนการผลิตพีโพลิเมอร์

|                |              |      |     |      |                |
|----------------|--------------|------|-----|------|----------------|
| - ก๊าซเอททีลีน | มีค่าเท่ากับ | <1.0 | และ | <1.0 | ส่วนในล้านส่วน |
| - ก๊าซเฮกเซน   | มีค่าเท่ากับ | 0.55 | และ | 0.04 | ส่วนในล้านส่วน |

##### 3) ส่วนการผลิตโพลิเมอร์

|                |              |      |     |      |                |
|----------------|--------------|------|-----|------|----------------|
| - ก๊าซเอททีลีน | มีค่าเท่ากับ | <1.0 | และ | <1.0 | ส่วนในล้านส่วน |
| - ก๊าซเฮกเซน   | มีค่าเท่ากับ | 0.09 | และ | 0.03 | ส่วนในล้านส่วน |

เมื่อนำผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (พ.ศ. 2560) และค่าเสนอแนะ ของ American Conference of Governmental Industrial Hygienists, 2024 (ACGIH) พบว่า ค่าความเข้มข้นของเอททีลีน และเฮกเซน มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

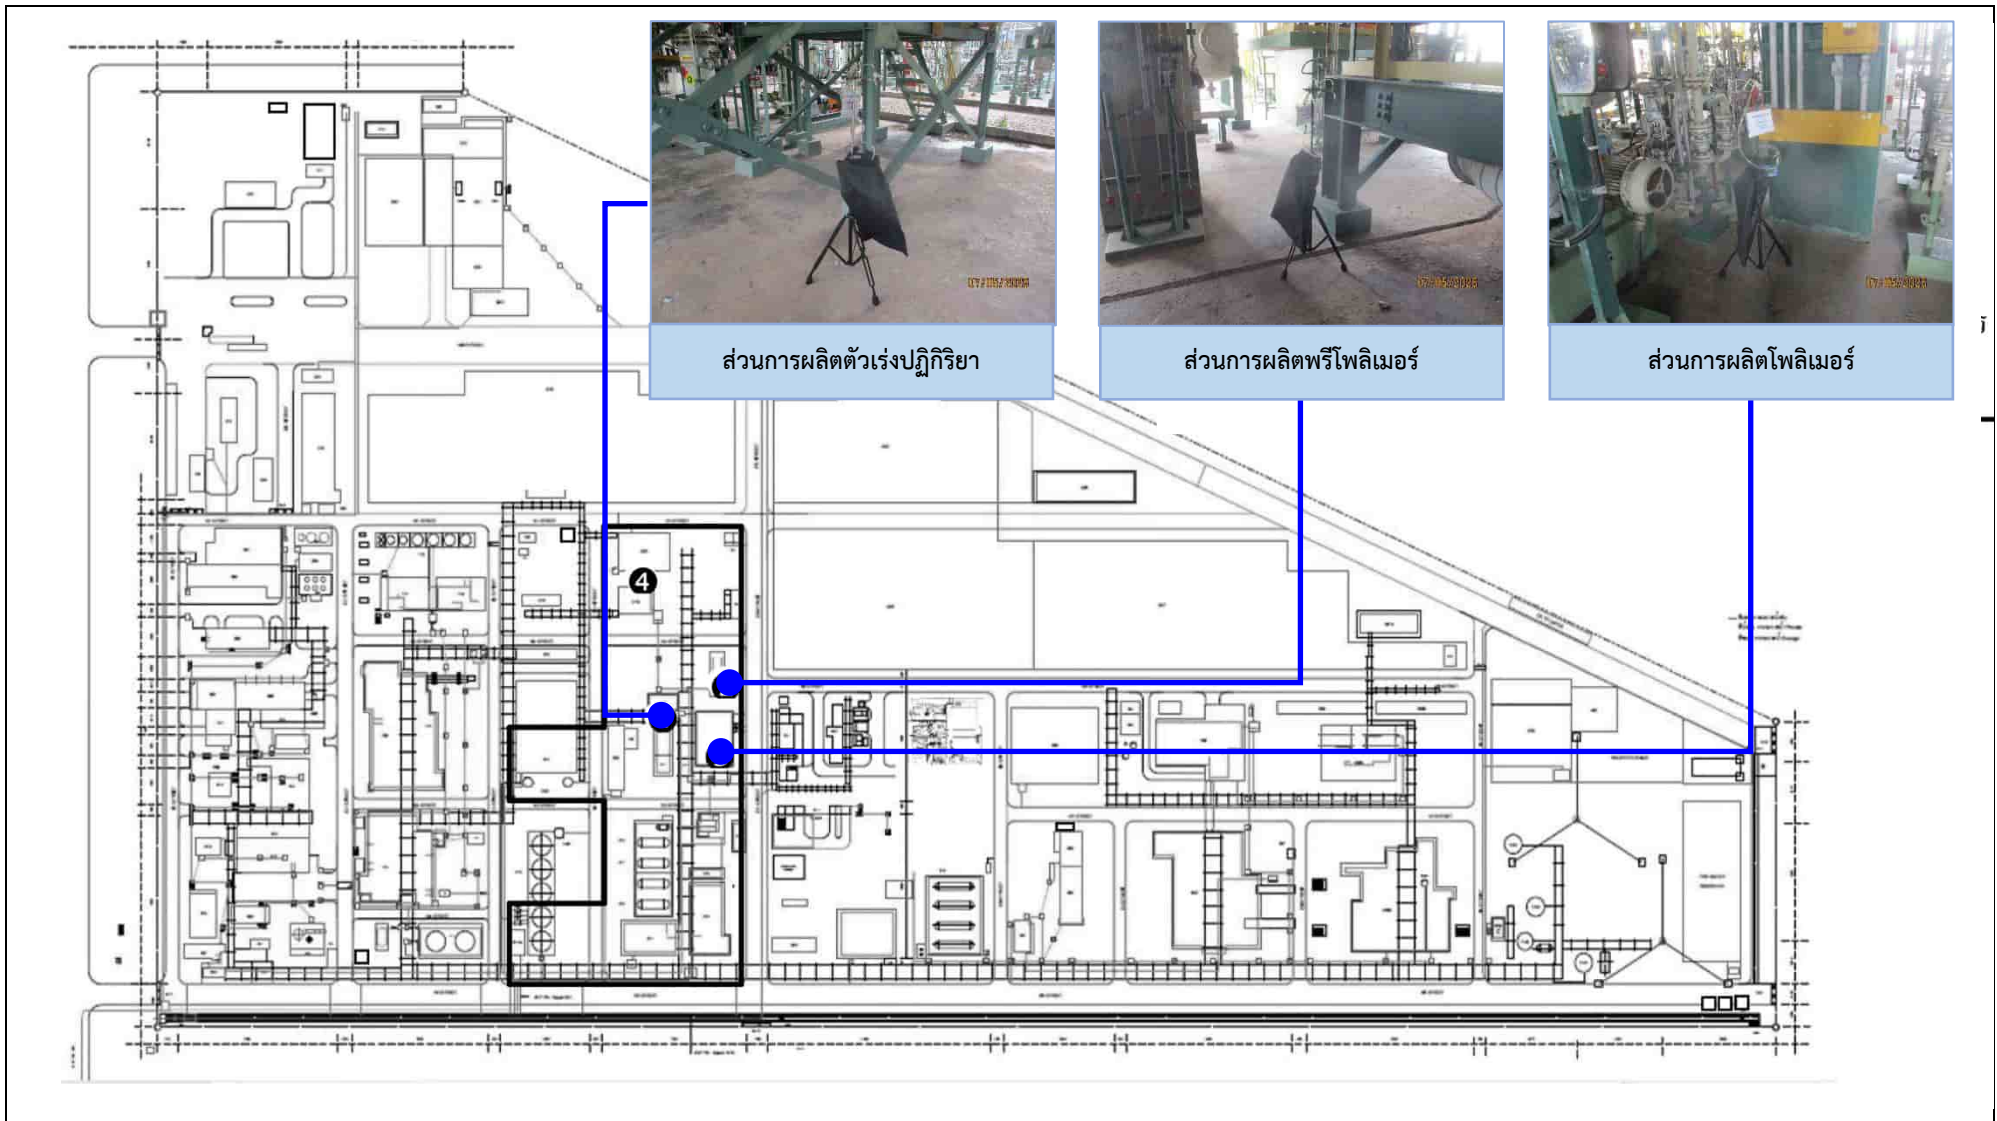

รูปที่ 3.3-8 ตำแหน่งการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ

ตารางที่ 3.3-12 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

| สถานี                       | วันที่ตรวจวัด | ผลการตรวจวัด                 |                            |
|-----------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|
|                             |               | เอททีลีน<br>(ส่วนในล้านส่วน) | เฮกเซน<br>(ส่วนในล้านส่วน) |
| ส่วนการผลิตตัวเร่งปฏิกิริยา | 17 ก.พ. 69    | <1.0                         | 0.08                       |
|                             | 7 พ.ค. 69     | <1.0                         | <0.03                      |
| ส่วนการผลิตพีวีแอล          | 17 ก.พ. 69    | <1.0                         | 0.55                       |
|                             | 7 พ.ค. 69     | <1.0                         | 0.04                       |
| ส่วนการผลิตโพลิเอททีลีน     | 17 ก.พ. 69    | <1.0                         | 0.09                       |
|                             | 7 พ.ค. 69     | <1.0                         | 0.03                       |
| มาตรฐาน                     |               | 200 <sup>1/</sup>            | 500 <sup>2/</sup>          |

มาตรฐาน : <sup>1/</sup>ค่าที่ยอมให้มีได้ (TLV) เสนอแนะโดยสมาคมนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาคสหรัฐอเมริกา (ACGIH) ปี ค.ศ. 2024

<sup>2/</sup>ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (พ.ศ. 2560)

บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม

บริษัท เอแอลเอส แลборาทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้เก็บตัวอย่าง/บันทึก

นายชัยมงคล แสนมาตร/ นายอำนาจ วงษาเคน

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม

นางสาวกนกกร เอนก ทะเบียนเลขที่ ว-204-ค-6111

ชื่อผู้วิเคราะห์

นางสาวอรรณพ รักยง ทะเบียนเลขที่ ว-204-จ-0027

นางสาวศรัณยา เฉลิมธำรงค์ ทะเบียนเลขที่ ว-204-จ-0011

เบอร์โทรศัพท์

0-3304-8555

## 2. สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569 ได้ทำการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของเอททีลีน และเฮกเซน บริเวณส่วนการผลิตตัวเร่งปฏิกิริยา ส่วนการผลิตพีวีแอล และส่วนการผลิตโพลิเอททีลีน พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของค่าเสนอแนะของ American Conference of Governmental Industrial Hygienists, 2024 (ACGIH) และค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (พ.ศ. 2560) รายละเอียดผลการตรวจวัดดังแสดงในตารางที่ 3.3-13 และรูปที่ 3.3-9

ตารางที่ 3.3-13 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

| สถานี                       | วันที่ตรวจวัด | ผลการตรวจวัด                 |                            |
|-----------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|
|                             |               | เอททีลีน<br>(ส่วนในล้านส่วน) | เฮกเซน<br>(ส่วนในล้านส่วน) |
| ส่วนการผลิตตัวเร่งปฏิกิริยา | 14 ก.พ. 66    | <1.0                         | 0.15                       |
|                             | 19 พ.ค. 66    | <1.0                         | 0.45                       |
|                             | 15 ส.ค. 66    | <1.0                         | <0.03                      |
|                             | 18 ธ.ค. 66    | <1.0                         | <0.03                      |
|                             | 16 ก.พ. 67    | <1.0                         | <0.03                      |
|                             | 10 พ.ค. 67    | <1.0                         | <0.03                      |
|                             | 9 ส.ค. 67     | <1.0                         | <0.03                      |
|                             | 5 พ.ย. 67     | <1.0                         | 0.08                       |
|                             | 11 ก.พ. 68    | <1.0                         | <0.03                      |
|                             | 22 พ.ค. 68    | <1.0                         | 0.08                       |
|                             | 19 ส.ค. 68    | <1.0                         | <0.03                      |
|                             | 5 พ.ย. 68     | <1.0                         | 0.04                       |
|                             | 17 ก.พ. 69    | <1.0                         | 0.08                       |
|                             | 7 พ.ค. 69     | <1.0                         | <0.03                      |
| ส่วนการผลิตพรีโพลิเมอร์     | 14 ก.พ. 66    | <1.0                         | <0.03                      |
|                             | 19 พ.ค. 66    | <1.0                         | 0.31                       |
|                             | 15 ส.ค. 66    | <1.0                         | <0.03                      |
|                             | 18 ธ.ค. 66    | <1.0                         | <0.03                      |
|                             | 16 ก.พ. 67    | <1.0                         | <0.03                      |
|                             | 10 พ.ค. 67    | <1.0                         | <0.03                      |
|                             | 9 ส.ค. 67     | <1.0                         | 0.07                       |
|                             | 5 พ.ย. 67     | <1.0                         | 0.67                       |
|                             | 11 ก.พ. 68    | <1.0                         | <0.03                      |
|                             | 22 พ.ค. 68    | <1.0                         | 0.08                       |
|                             | 19 ส.ค. 68    | <1.0                         | <0.03                      |
|                             | 5 พ.ย. 68     | <1.0                         | 0.03                       |
|                             | 17 ก.พ. 69    | <1.0                         | 0.55                       |
|                             | 7 พ.ค. 69     | <1.0                         | 0.04                       |
| มาตรฐาน                     |               | 200 <sup>1/</sup>            | 500 <sup>2/</sup>          |

มาตรฐาน : <sup>1/</sup>ค่าที่ยอมให้มีได้ (TLV) เสนอแนะโดยสมาคมนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาคีแห่งสหรัฐอเมริกา (ACGIH) ปี ค.ศ. 2024

<sup>2/</sup>ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (พ.ศ. 2560)


ตารางที่ 3.3-13 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

| สถานี                | วันที่ตรวจวัด | ผลการตรวจวัด                 |                            |
|----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|
|                      |               | เอททีลีน<br>(ส่วนในล้านส่วน) | เฮกเซน<br>(ส่วนในล้านส่วน) |
| ส่วนการผลิตโพลิเมอร์ | 14 ก.พ. 66    | <1.0                         | 0.05                       |
|                      | 19 พ.ค. 66    | <1.0                         | <0.03                      |
|                      | 15 ส.ค. 66    | <1.0                         | <0.03                      |
|                      | 18 ธ.ค. 66    | <1.0                         | <0.03                      |
|                      | 16 ก.พ. 67    | <1.0                         | 0.36                       |
|                      | 10 พ.ค. 67    | <1.0                         | <0.03                      |
|                      | 9 ส.ค. 67     | <1.0                         | 0.06                       |
|                      | 5 พ.ย. 67     | <1.0                         | 0.58                       |
|                      | 11 ก.พ. 68    | <1.0                         | <0.03                      |
|                      | 22 พ.ค. 68    | <1.0                         | 4.25                       |
|                      | 19 ส.ค. 68    | <1.0                         | <0.03                      |
|                      | 5 พ.ย. 68     | <1.0                         | <0.03                      |
|                      | 17 ก.พ. 69    | <1.0                         | 0.09                       |
|                      | 7 พ.ค. 69     | <1.0                         | 0.03                       |
| มาตรฐาน              |               | 200 <sup>1/</sup>            | 500 <sup>2/</sup>          |

มาตรฐาน : <sup>1/</sup>ค่าที่ยอมให้มีได้ (TLV) เสนอแนะโดยสมาคมนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาคีแห่งสหรัฐอเมริกา (ACGIH) ปี ค.ศ. 2025

<sup>2/</sup>ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (พ.ศ. 2560)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น (ครั้งที่ 2) บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

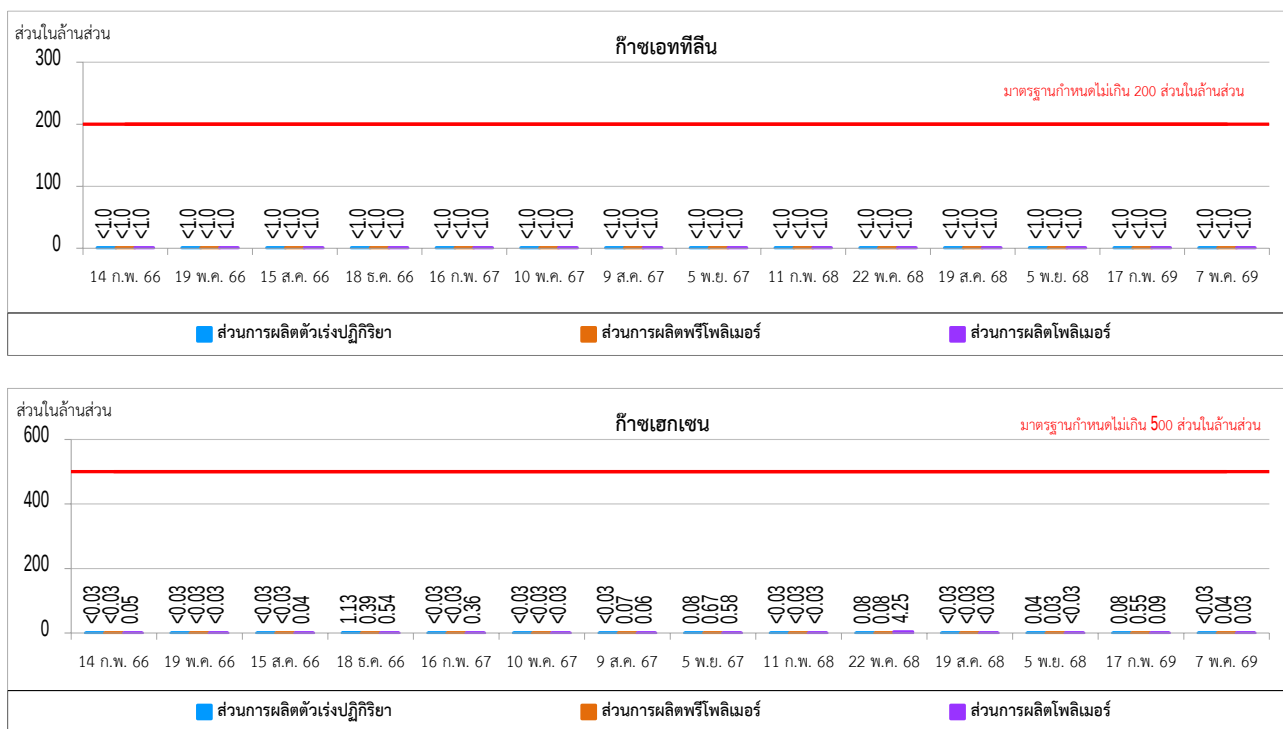

รูปที่ 3.3-9 กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

### 3.3.6.2 ระดับเสียงภายในสถานประกอบการ

มาตรการกำหนด ให้มีการตรวจวัดระดับเสียงสะสม (Noise Dose) โดยผู้ตรวจพนักงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสัมผัสเสียงดัง การตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน (TWA) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) บริเวณส่วนการผลิตโพลิเมอร์ และส่วนการตัดเม็ด ปีละ 4 ครั้ง ระดับความถี่เสียงที่แหล่งกำเนิด (Octave Band) บริเวณภายในพื้นที่กระบวนการผลิต ปีละ 4 ครั้ง พร้อมกับการตรวจวัดเสียงในสถานประกอบการ และจัดทำแผนผังแสดงเส้นเสียง (Noise Contour Map) ในพื้นที่เสียงบริเวณกระบวนการผลิตที่มีเสียงดัง ทุก 3 ปี และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตที่อาจส่งผลให้ระดับเสียงในพื้นที่โครงการมีการเปลี่ยนแปลง

#### 1. ระดับเสียงสะสม (Noise Dose)


##### 1) ผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสม (Noise Dose) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

การตรวจวัดระดับเสียงสะสมที่ตัวบุคคล (Noise Dose) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ได้สุ่มติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณเสียงสะสมไว้ที่ตัวผู้ปฏิบัติงาน โดยตรวจวัดในวันที่ 17, 27 กุมภาพันธ์ และ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 พบว่า พนักงานที่ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดระดับเสียงสะสมได้รับปริมาณเสียงสะสมระหว่าง 1.4-89.1 เปอร์เซ็นต์

เมื่อนำมาคำนวณหาระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน (TWA) ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ (พ.ศ. 2561) และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาในการทำงาน (พ.ศ. 2561) และ (ฉบับที่ 2) (พ.ศ. 2565) พบว่า มีค่าระหว่าง 64.6-82.5 เดซิเบล (เอ) ภาพตรวจวัดดังแสดงในภาพที่ 3.3-4 รายละเอียดผลการตรวจวัดดังแสดงในตารางที่ 3.3-14

##### 2) สรุปผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงสะสม (Noise Dose) ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงสะสม (Noise Dose) ของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น ได้ดำเนินการตรวจวัดพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณพื้นที่การผลิต พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดทั้งหมด รายละเอียดผลการตรวจวัดดังแสดงในตารางที่ 3.3-15 และรูปที่ 3.3-10

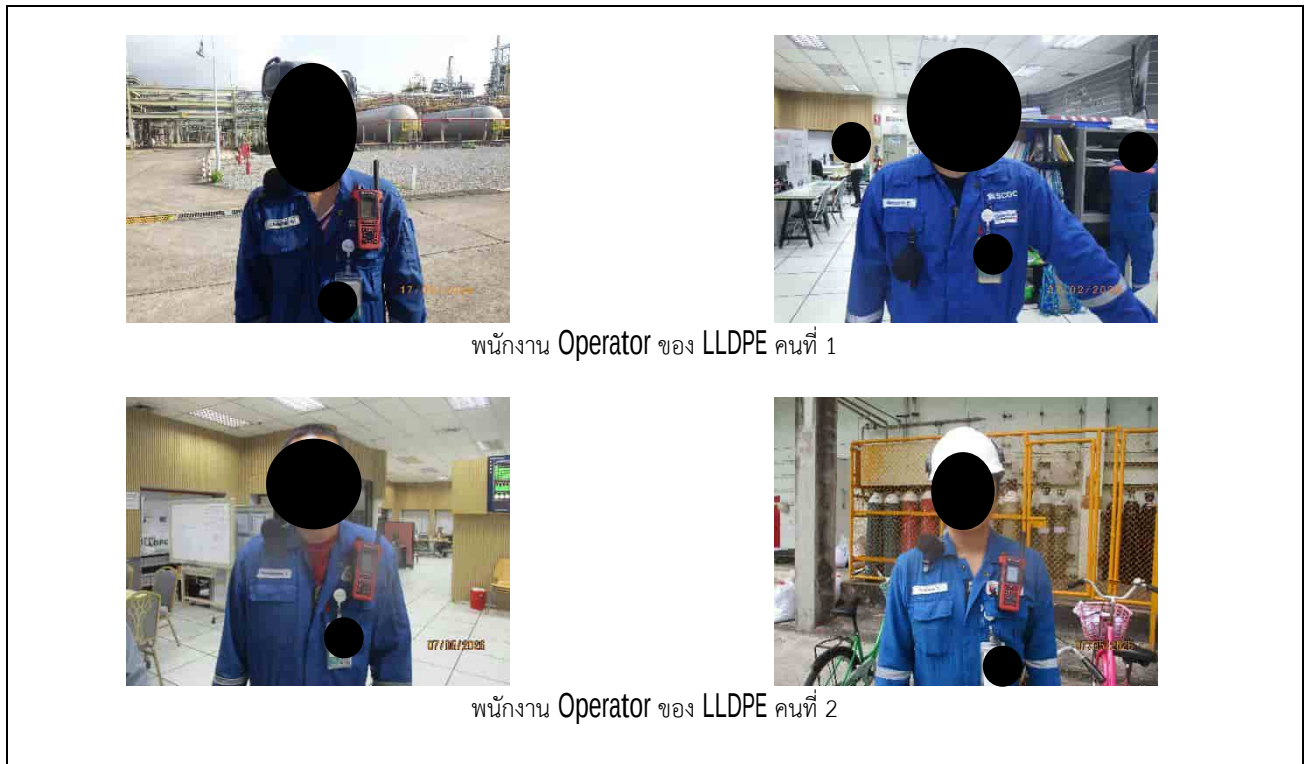

ภาพที่ 3.3-4 แสดงการตรวจวัดระดับเสียงสะสมที่ตัวบุคคล

ตารางที่ 3.3-14 ผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสมที่ตัวบุคคล ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

| สถานี                              | วันที่ตรวจวัด | ผลการตรวจวัด       |                                                               |
|------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                    |               | ระดับเสียงสะสม (%) | ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน <sup>1/</sup> (เดซิเบล (เอ)) |
| พนักงาน Operator ของ LLDPE คนที่ 1 | 17 ก.พ. 69    | 89.1               | 82.5                                                          |
|                                    | 7 พ.ค. 69     | 7.6                | 72.1                                                          |
| พนักงาน Operator ของ LLDPE คนที่ 2 | 27 ก.พ. 69    | 1.4                | 64.6                                                          |
|                                    | 7 พ.ค. 69     | 3.6                | 68.6                                                          |
| มาตรฐาน                            |               | -                  | 83.0                                                          |

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน (พ.ศ. 2561)

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ (พ.ศ. 2561) และ (ฉบับที่ 2) (พ.ศ. 2565)

บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม

บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้เก็บตัวอย่าง/บันทึก

นายชัยมงคล แสนมาตร / นายอำนาจ วงษาเคน

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม

นายวิชาญ ชุมพรัตน์ ทะเบียนเลขที่ ว-204-ค-6113

ชื่อผู้วิเคราะห์

นายสุพจน์ สลามเต๊ะ ทะเบียนเลขที่ ว-323-ค-0003


เบอร์โทรศัพท์

0-3304-8555

ตารางที่ 3.3-15 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสมที่ตัวบุคคล ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

| สถานี                              | วันที่ตรวจวัด | ระดับเสียงเฉลี่ย TWA 12 ชั่วโมง (dB (A)) |
|------------------------------------|---------------|------------------------------------------|
| พนักงาน Operator ของ LLDPE คนที่ 1 | 27 ก.พ. 66    | 77.1                                     |
|                                    | 16 มิ.ย. 66   | 68.1                                     |
|                                    | 28 ส.ค. 66    | 79.2                                     |
|                                    | 18 ธ.ค. 66    | 78.3                                     |
|                                    | 27 ก.พ. 67    | 77.1                                     |
|                                    | 10 พ.ค. 67    | 65.9                                     |
|                                    | 9 ส.ค. 67     | 76.9                                     |
|                                    | 14 พ.ย. 67    | 67.1                                     |
|                                    | 11 ก.พ. 68    | 73.9                                     |
|                                    | 6 มิ.ย. 68    | 80.1                                     |
|                                    | 19 ส.ค. 68    | 73.9                                     |
|                                    | 5 พ.ย. 68     | 80.4                                     |
|                                    | 17 ก.พ. 69    | 82.5                                     |
|                                    | 7 พ.ค. 69     | 72.1                                     |
| พนักงาน Operator ของ LLDPE คนที่ 2 | 14 ก.พ. 66    | 82.4                                     |
|                                    | 16 มิ.ย. 66   | 78.1                                     |
|                                    | 15 ส.ค. 66    | 82.4                                     |
|                                    | 25 ธ.ค. 66    | 79.4                                     |
|                                    | 16 ก.พ. 67    | 80.2                                     |
|                                    | 10 พ.ค. 67    | 74.5                                     |
|                                    | 9 ส.ค. 67     | 74.6                                     |
|                                    | 5 พ.ย. 67     | 75.3                                     |
|                                    | 11 ก.พ. 68    | 77.8                                     |
|                                    | 16 มิ.ย. 68   | 68.1                                     |
|                                    | 5 ก.ย. 68     | 79.2                                     |
|                                    | 11 ธ.ค. 68    | 79.5                                     |
|                                    | 27 ก.พ. 69    | 64.6                                     |
|                                    | 7 พ.ค. 69     | 68.6                                     |
| มาตรฐาน                            |               | 83.0                                     |

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน (พ.ศ. 2561)

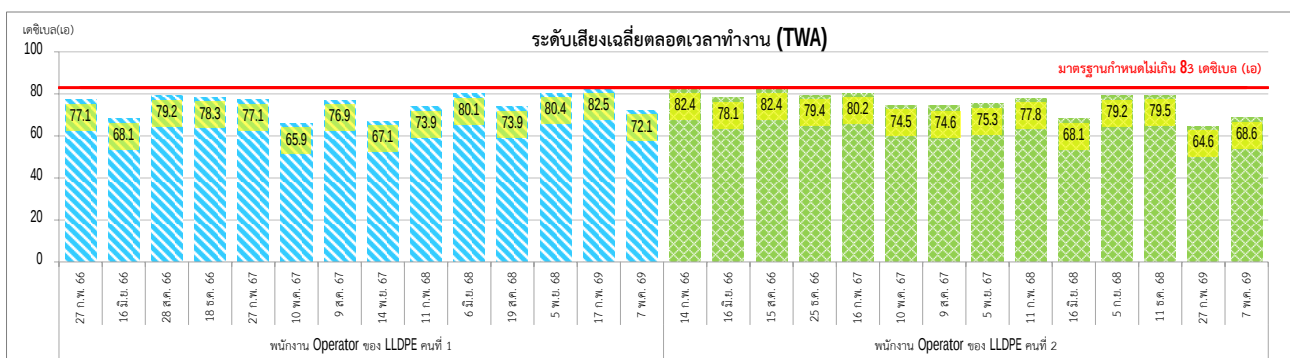

รูปที่ 3.3-10 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสม ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569


## 2. ระดับเสียงในสถานประกอบการ

### 1) ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

จากการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง (Leq 12 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง (Leq 12 hrs.) ภายในพื้นที่กระบวนการผลิต ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ และ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 โดยตรวจวัดจำนวน 2 บริเวณ ได้แก่ บริเวณส่วนการผลิตโพลิเมอร์ และบริเวณส่วนการตัดเม็ด ตำแหน่งตรวจวัดดังแสดงในรูปที่ 3.3-11 รายละเอียดผลการตรวจวัดดังแสดงในตารางที่ 3.3-16 สามารถสรุปได้ดังนี้

- ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง (Leq 12 hrs.)
  - ส่วนการผลิตโพลิเมอร์ มีค่าเท่ากับ 83.5 และ 82.3 เดซิเบล(เอ)
  - ส่วนการตัดเม็ด มีค่าเท่ากับ 81.6 และ 79.6 เดซิเบล(เอ)
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
  - ส่วนการผลิตโพลิเมอร์ มีค่าเท่ากับ 100.9 และ 89.8 เดซิเบล(เอ)
  - ส่วนการตัดเม็ด มีค่าเท่ากับ 111.1 และ 93.1 เดซิเบล(เอ)

เมื่อนำมาผลการตรวจวัดระดับเสียง มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 หมวด 3 เสียง (กำหนดให้พนักงานที่ปฏิบัติงาน 12 ชั่วโมง ได้รับระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงานไม่เกิน 87 เดซิเบล (เอ) และระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน 140 เดซิเบล (เอ)) พบว่า ทุกสถานที่ทำการตรวจวัดมีระดับเสียง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวกำหนด

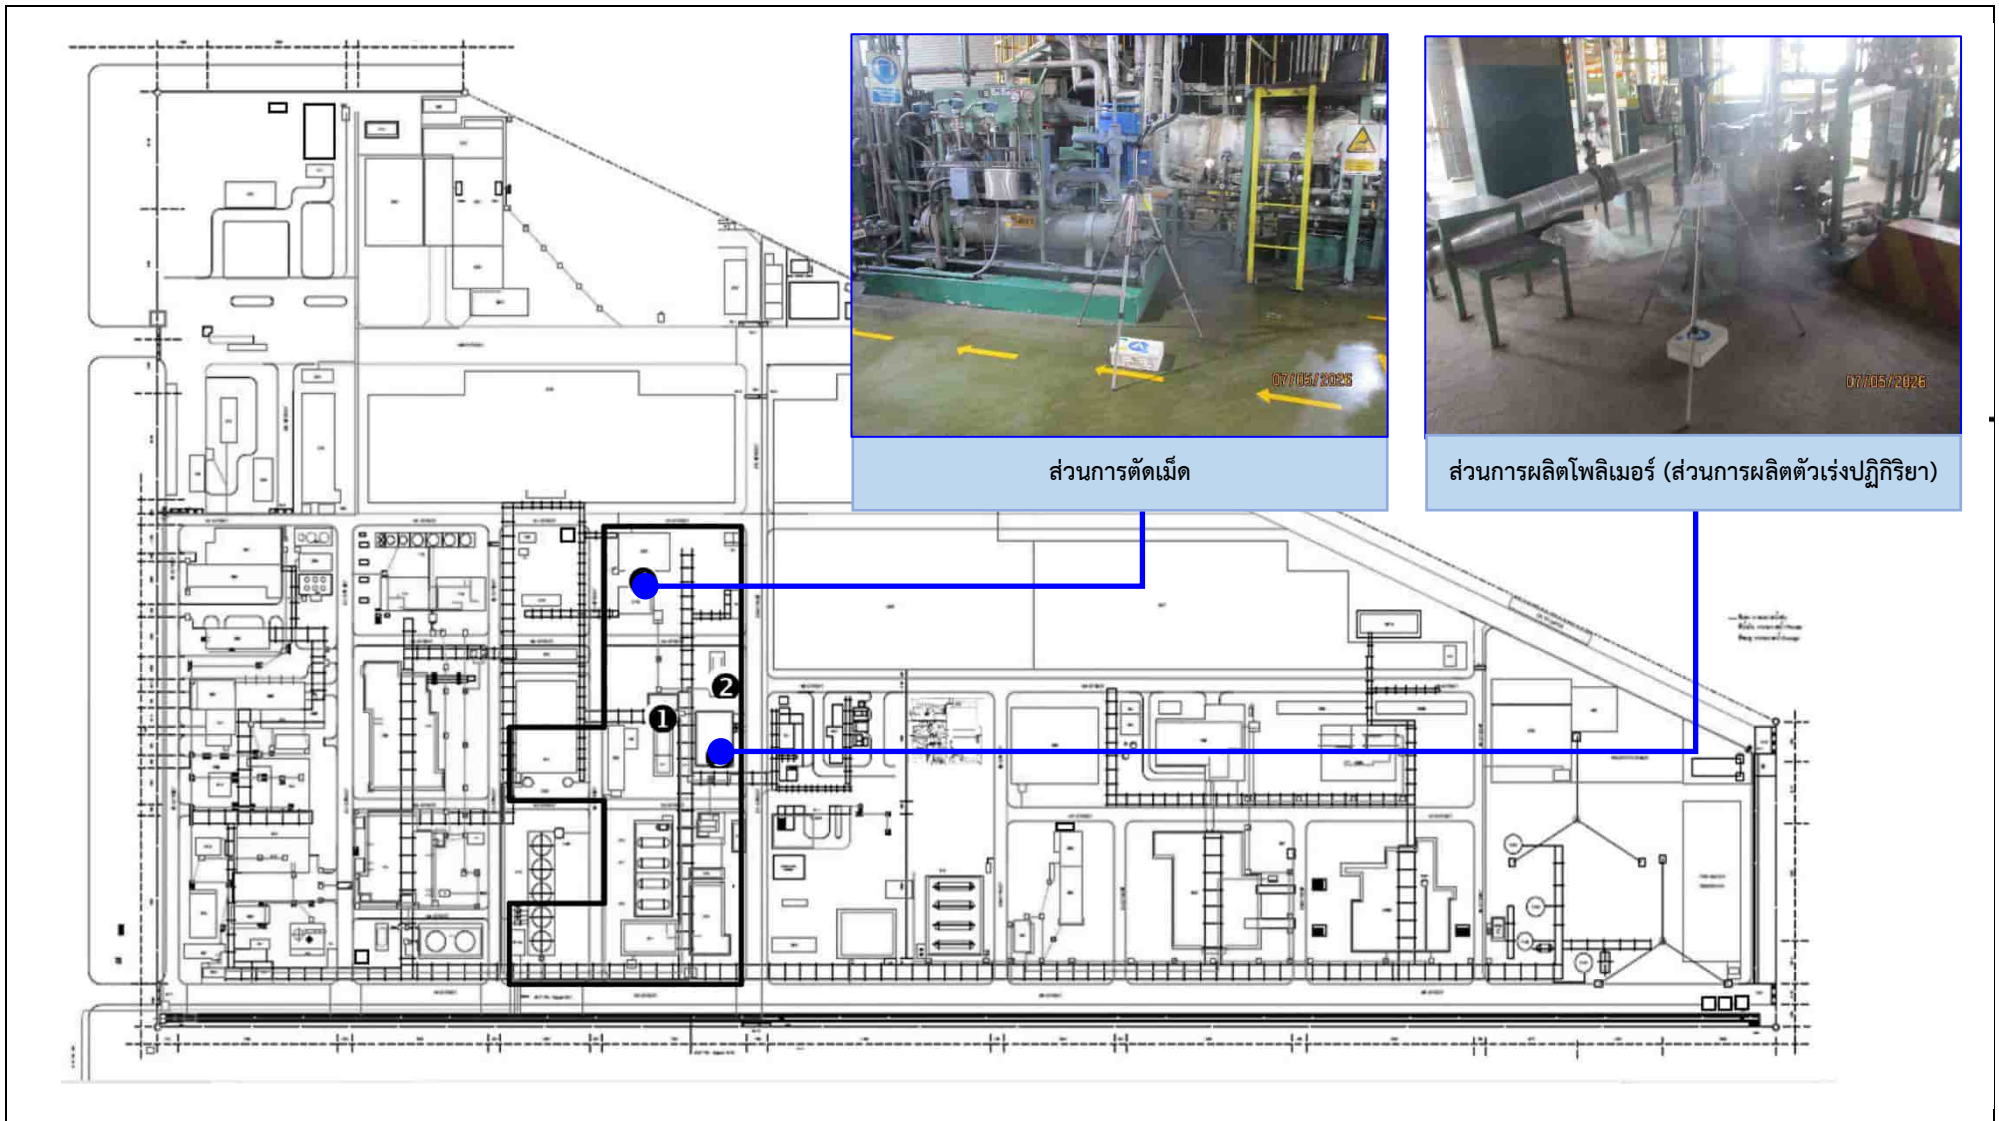

รูปที่ 3.3-11 ตำแหน่งการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ

ตารางที่ 3.3-16 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

ชื่อสถานีวิจัย : ส่วนการผลิตโพลิเมอร์

| เวลา                | ค่าระดับเสียง (dBA) |       | เวลา                | ค่าระดับเสียง (dBA) |      |
|---------------------|---------------------|-------|---------------------|---------------------|------|
|                     | 17 ก.พ. 69          |       |                     | 7 พ.ค. 69           |      |
|                     | Leq 12 hrs.         | Lmax  |                     | Leq 12 hrs.         | Lmax |
| 08:30 AM - 09:30 AM | 83.2                | 84.5  | 08:45 AM - 09:45 AM | 83.5                | 89.8 |
| 09:30 AM - 10:30 AM | 83.4                | 84.7  | 09:45 AM - 10:45 AM | 82.3                | 86.3 |
| 10:30 AM - 11:30 AM | 83.3                | 84.4  | 10:45 AM - 11:45 AM | 82.5                | 83.7 |
| 11:30 AM - 12:30 PM | 83.1                | 88.3  | 11:45 AM - 12:45 PM | 82.5                | 84.2 |
| 12:30 PM - 01:30 PM | 83.1                | 83.8  | 12:45 PM - 01:45 PM | 82.2                | 83.4 |
| 01:30 PM - 02:30 PM | 83.4                | 88.5  | 01:45 PM - 02:45 PM | 82.1                | 83.3 |
| 02:30 PM - 03:30 PM | 83.4                | 93.2  | 02:45 PM - 03:45 PM | 82.0                | 83.2 |
| 03:30 PM - 04:30 PM | 83.8                | 100.9 | 03:45 PM - 04:45 PM | 82.0                | 83.0 |
| 04:30 PM - 05:30 PM | 83.5                | 87.3  | 04:45 PM - 05:45 PM | 82.1                | 83.0 |
| 05:30 PM - 06:30 PM | 83.7                | 87.4  | 05:45 PM - 06:45 PM | 82.2                | 83.1 |
| 06:30 PM - 07:30 PM | 83.8                | 87.6  | 06:45 PM - 07:45 PM | 82.3                | 82.8 |
| 07:30 PM - 08:30 PM | 83.7                | 87.5  | 07:45 PM - 08:45 PM | 82.1                | 82.6 |
| Leq 12 hrs          | 83.5                | -     | Leq 12 hrs          | 82.3                | -    |
| Lmax                | -                   | 100.9 | Lmax                | -                   | 89.8 |
| มาตรฐาน             | 87                  | 140   | มาตรฐาน             | 87                  | 140  |

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม ในการทำงาน  
พ.ศ. 2546

|                          |                                                     |                           |              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| ชื่อผู้ตรวจวัด/วิเคราะห์ | บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด |                           |              |
| ชื่อผู้บันทึก            | นายชัยมงคล แสนมาตร / นายอำนาจ วงษาเคน               |                           |              |
| ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม    | นายสุพจน์ สลามเต๊ะ                                  | เลขที่ทะเบียนผู้ควบคุม    | ว-323-ค-0003 |
| ชื่อผู้วิเคราะห์         | นางชลธิชา สุ่มงกช                                   | เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ | ว-323-จ-0031 |
| เบอร์โทรศัพท์            | 02-760-3000                                         |                           |              |

ตารางที่ 3.3-16 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

ชื่อสถานตรวจวัด : ส่วนการตัดเม็ด

| เวลา                | ค่าระดับเสียง (dBA) |       | เวลา                | ค่าระดับเสียง (dBA) |      |
|---------------------|---------------------|-------|---------------------|---------------------|------|
|                     | 17 ก.พ. 69          |       |                     | 7 พ.ค. 69           |      |
|                     | Leq 12 hrs.         | Lmax  |                     | Leq 12 hrs.         | Lmax |
| 08:33 AM - 09:33 AM | 84.6                | 111.1 | 08:42 AM - 09:42 AM | 80.6                | 93.1 |
| 09:33 AM - 10:33 AM | 81.1                | 83.3  | 09:42 AM - 10:42 AM | 79.7                | 81.4 |
| 10:33 AM - 11:33 AM | 80.4                | 82.2  | 10:42 AM - 11:42 AM | 79.4                | 81.6 |
| 11:33 AM - 12:33 PM | 80.2                | 82.0  | 11:42 AM - 12:42 PM | 79.3                | 85.1 |
| 12:33 PM - 01:33 PM | 80.6                | 90.6  | 12:42 PM - 01:42 PM | 79.2                | 81.1 |
| 01:33 PM - 02:33 PM | 80.7                | 93.2  | 01:42 PM - 02:42 PM | 79.2                | 89.4 |
| 02:33 PM - 03:33 PM | 80.9                | 86.0  | 02:42 PM - 03:42 PM | 79.2                | 81.1 |
| 03:33 PM - 04:33 PM | 81.0                | 82.9  | 03:42 PM - 04:42 PM | 79.5                | 80.8 |
| 04:33 PM - 05:33 PM | 80.9                | 88.4  | 04:42 PM - 05:42 PM | 79.8                | 81.2 |
| 05:33 PM - 06:33 PM | 81.1                | 86.4  | 05:42 PM - 06:42 PM | 80.1                | 81.6 |
| 06:33 PM - 07:33 PM | 84.4                | 110.9 | 06:42 PM - 07:42 PM | 79.8                | 81.3 |
| 07:33 PM - 08:33 PM | 80.3                | 82.1  | 07:42 PM - 08:42 PM | 79.6                | 81.5 |
| Leq 12 hrs          | 81.6                | -     | Leq 12 hrs          | 79.6                | -    |
| Lmax                | -                   | 111.1 | Lmax                | -                   | 93.1 |
| มาตรฐาน             | 87                  | 140   | มาตรฐาน             | 87                  | 140  |

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม ในการทำงาน  
พ.ศ. 2546

|                          |                                                     |                           |              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| ชื่อผู้ตรวจวัด/วิเคราะห์ | บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด |                           |              |
| ชื่อผู้บันทึก            | นายชัยมงคล แสนมาตร / นายอำนาจ วงษาเคน               |                           |              |
| ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม    | นายสุพจน์ สลามเต๊ะ                                  | เลขที่ทะเบียนผู้ควบคุม    | ว-323-ค-0003 |
| ชื่อผู้วิเคราะห์         | นางชลธิชา สุนงกษ                                    | เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ | ว-323-จ-0031 |
| เบอร์โทรศัพท์            | 02-760-3000                                         |                           |              |


2) สรุปผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง (Leq 12 hrs.) ของโครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลิน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569 โดยตรวจวัด 2 บริเวณ ได้แก่ ส่วนการผลิตโพลิเมอร์ (ส่วนการผลิตตัวเร่งปฏิกิริยา) และส่วนการตัดเม็ด เมื่อนำผลการตรวจวัดไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม ในการทำงาน พ.ศ. 2546 พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดทั้งหมด รายละเอียดสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงภายในสถานประกอบการ ดังแสดงในตารางที่ 3.3-17 และรูปที่ 3.3-12

ตารางที่ 3.3-17 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

| วันที่ตรวจวัด | Leq 12 hrs. (dB(A))  |                |
|---------------|----------------------|----------------|
|               | ส่วนการผลิตโพลิเมอร์ | ส่วนการตัดเม็ด |
| 14 ก.พ. 66    | 82.7                 | 79.3           |
| 16 พ.ค. 66    | 82.9                 | 79.7           |
| 15 ส.ค. 66    | 83.0                 | 81.3           |
| 18 ธ.ค. 66    | 80.3                 | 79.9           |
| 16 ก.พ. 67    | 81.8                 | 83.4           |
| 10 พ.ค. 67    | 80.0                 | 81.8           |
| 9 ส.ค. 67     | 83.3                 | 79.3           |
| 5 พ.ย. 67     | 79.1                 | 80.1           |
| 11 พ.ค. 68    | 82.8                 | 81.2           |
| 22 พ.ค. 68    | 83.3                 | 81.0           |
| 19 ส.ค. 68    | 78.6                 | 81.2           |
| 5 พ.ย. 68     | 83.0                 | 81.3           |
| 17 ก.พ. 69    | 83.5                 | 81.6           |
| 7 พ.ค. 69     | 82.3                 | 79.6           |
| มาตรฐาน       | 87                   |                |

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม  
ในการทำงาน พ.ศ. 2546

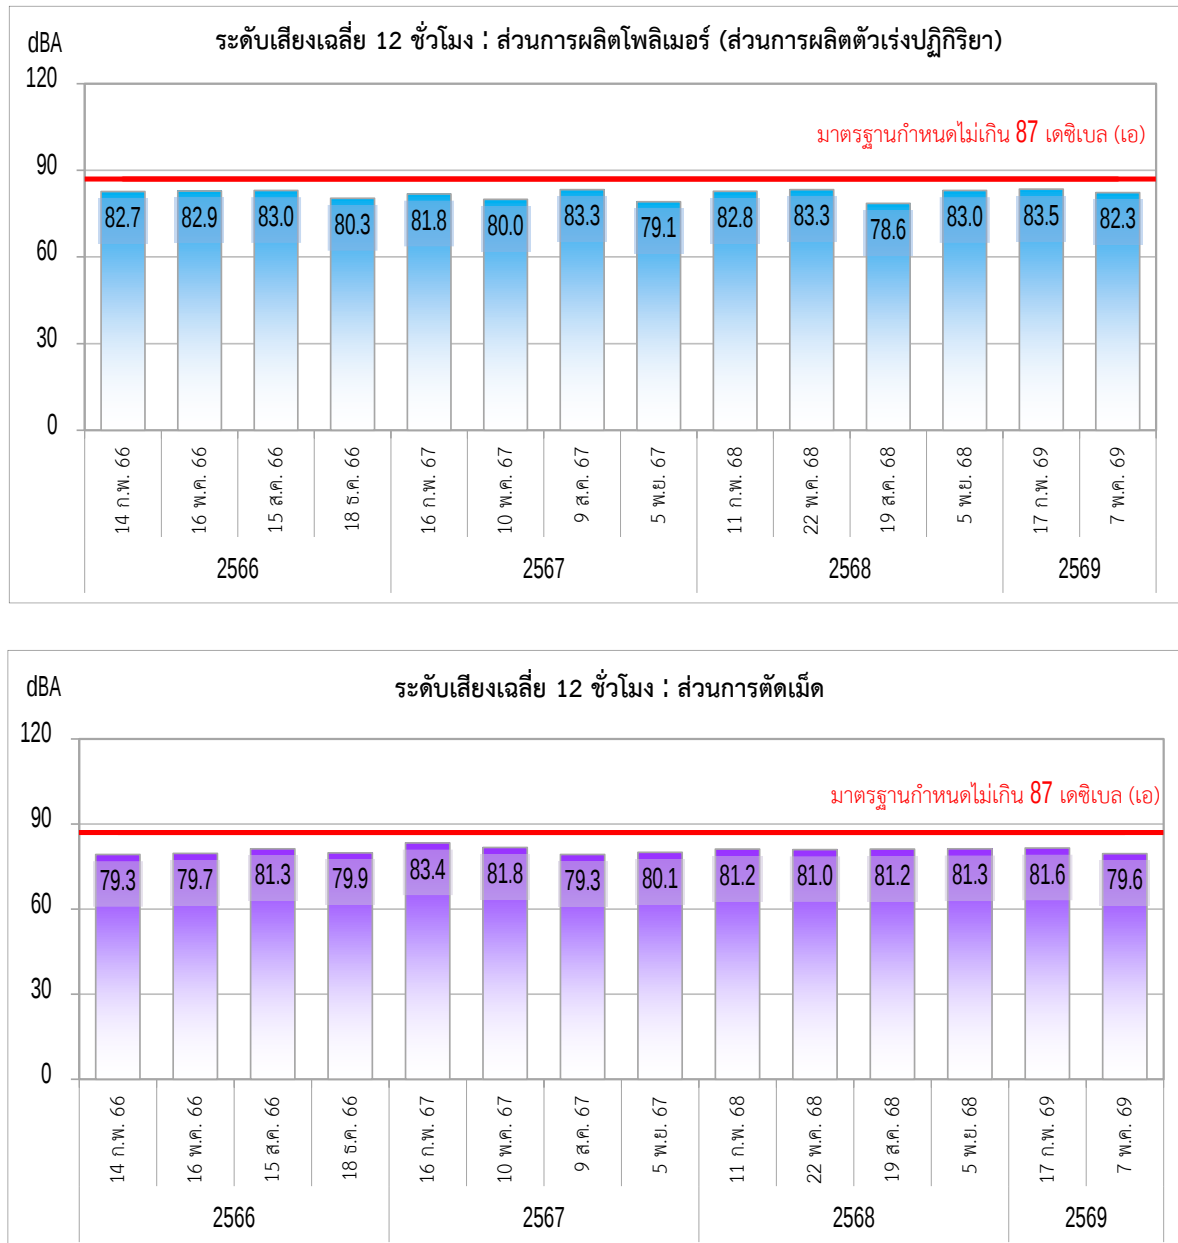

รูปที่ 3.3-12 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

### 3. ระดับเสียงแบบแยกความถี่

#### 1) ผลการตรวจวัดระดับเสียงแบบแยกความถี่ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

การตรวจวัดระดับเสียงแบบแยกความถี่ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ดำเนินการตรวจวัดจำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณส่วนการผลิตตัวเร่งปฏิกิริยา และบริเวณส่วนการตัดเม็ด ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ และ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 แสดงตำแหน่งการเก็บตัวอย่างดังภาพที่ 3.3-11 รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.3-18 สามารถสรุปได้ดังนี้

- ส่วนการผลิตโพลิเมอร์ (ส่วนการผลิตตัวเร่งปฏิกิริยา)

|                            |       |     |       |             |
|----------------------------|-------|-----|-------|-------------|
| มีค่าเท่ากับ               | 83.5  | และ | 82.3  | เดซิเบล(เอ) |
| ระดับเสียงสูงสุดที่ความถี่ | 1,000 | และ | 1,000 | เฮิรต       |

- ส่วนการตัดเม็ด

|                            |       |     |       |             |
|----------------------------|-------|-----|-------|-------------|
| มีค่าเท่ากับ               | 81.6  | และ | 79.6  | เดซิเบล(เอ) |
| ระดับเสียงสูงสุดที่ความถี่ | 2,000 | และ | 1,000 | เฮิรต       |

สำหรับการตรวจวัดแยกตามความถี่ของเสียงที่แหล่งกำเนิด (Octave Band) ยังไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด

#### 2) สรุปผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงแบบแยกความถี่ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงแบบแยกความถี่ของเสียงที่แหล่งกำเนิด ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569 โดยตรวจวัด จำนวน 2 บริเวณ ได้แก่ บริเวณส่วนการผลิตโพลิเมอร์ (ส่วนการผลิตตัวเร่งปฏิกิริยา) และบริเวณส่วนการตัดเม็ด ซึ่งยังไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด รายละเอียดสรุปผลการตรวจวัดดังแสดงในตารางที่ 3.3-19 และรูปที่ 3.3-13


ตารางที่ 3.3-18 ผลการตรวจวัดแยกตามความถี่ของเสียงที่แหล่งกำเนิด (Octave Band) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

| วันที่ตรวจวัด | สถานี                                                 | ระดับเสียงเฉลี่ย<br>เดซิเบล (เอ) | ค่าเฉลี่ยความถี่ระดับเสียงเฉลี่ย (เฮิร์ต) |         |       |        |        |        |       |       |       |       |        |
|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
|               |                                                       |                                  | 16 Hz                                     | 31.5 Hz | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | 16 kHz |
| 17 ก.พ. 69    | ส่วนการผลิตโพลิเมอร์<br>(ส่วนการผลิตตัวเร่งปฏิกิริยา) | 83.5                             | 22.9                                      | 38.1    | 64.2  | 62.5   | 69.3   | 74.3   | 79.3  | 78.4  | 73.4  | 66.7  | 54.5   |
|               | ส่วนการตัดเม็ด                                        | 81.6                             | 28.0                                      | 39.7    | 58.3  | 64.0   | 68.0   | 71.8   | 75.9  | 78.0  | 72.4  | 62.7  | 42.5   |
| 7 พ.ค. 69     | ส่วนการผลิตโพลิเมอร์<br>(ส่วนการผลิตตัวเร่งปฏิกิริยา) | 82.3                             | 23.3                                      | 38.4    | 55.7  | 60.3   | 68.7   | 74.5   | 77.8  | 77.2  | 72.7  | 65.6  | 53.7   |
|               | ส่วนการตัดเม็ด                                        | 79.6                             | 28.8                                      | 40.7    | 57.5  | 62.9   | 65.6   | 71.3   | 75.5  | 74.2  | 69.4  | 62.7  | 47.6   |

|                          |                                                    |                           |              |
|--------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| ชื่อผู้ตรวจวัด/วิเคราะห์ | บริษัท เอแอลเอส แลборาทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด |                           |              |
| ชื่อผู้บันทึก            | นายชัยมงคล แสนมาตร / นายอำนาจ วงษาเคน              |                           |              |
| ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม    | นายสุพจน์ สลามเต๊ะ                                 | เลขที่ทะเบียนผู้ควบคุม    | ว-323-ค-0003 |
| ชื่อผู้วิเคราะห์         | นางอรรพรรณ รักยง                                   | เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ | ว-204-จ-0027 |
| เบอร์โทรศัพท์            | 02-760-3000                                        |                           |              |

ตารางที่ 3.3-19 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงแบบแยกตามความถี่ของเสียงที่แหล่งกำเนิด ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

| สถานี                                                 | วันที่ตรวจวัด | ระดับเสียงเฉลี่ย<br>เดซิเบล (เอ) | ค่าเฉลี่ยความถี่ระดับเสียงเฉลี่ย (เฮิร์ต) |         |       |        |        |        |       |       |       |       |        |
|-------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
|                                                       |               |                                  | 16 Hz                                     | 31.5 Hz | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | 16 kHz |
| ส่วนการผลิตโพลิเมอร์<br>(ส่วนการผลิตตัวเร่งปฏิกิริยา) | 14 ก.พ. 66    | 82.7                             | 23.8                                      | 39.8    | 65.3  | 61.5   | 67.8   | 74.3   | 77.9  | 78.3  | 72.1  | 64.3  | 52.2   |
|                                                       | 16 พ.ค. 66    | 79.3                             | 23.9                                      | 40.0    | 65.5  | 61.7   | 68.0   | 74.5   | 78.1  | 78.5  | 72.3  | 64.5  | 52.4   |
|                                                       | 15 ส.ค. 66    | 83.0                             | 22.6                                      | 39.7    | 60.4  | 63.4   | 69.6   | 74.8   | 78.0  | 78.0  | 73.7  | 68.2  | 58.3   |
|                                                       | 18 ธ.ค. 66    | 80.8                             | 21.0                                      | 36.7    | 56.8  | 59.6   | 65.5   | 72.7   | 76.1  | 76.0  | 71.1  | 63.7  | 51.9   |
|                                                       | 16 ก.พ. 67    | 81.8                             | 27.3                                      | 40.8    | 57.5  | 64.6   | 66.1   | 72.5   | 78.1  | 76.8  | 70.6  | 64.1  | 51.0   |
|                                                       | 10 พ.ค. 67    | 80.0                             | 27.6                                      | 40.5    | 54.9  | 63     | 66.9   | 73     | 75.6  | 73.9  | 70.1  | 63.8  | 50.3   |
|                                                       | 9 ส.ค. 67     | 79.3                             | 25.1                                      | 38.3    | 58.5  | 61.2   | 70.3   | 74.6   | 78.3  | 78.4  | 74.4  | 66.9  | 55.4   |
|                                                       | 5 พ.ย. 67     | 79.1                             | 22.7                                      | 38.2    | 56.3  | 58.9   | 65.7   | 70.1   | 75.1  | 73.8  | 69.6  | 60.4  | 42.1   |
|                                                       | 11 ก.พ. 68    | 82.8                             | 21.4                                      | 38.0    | 59.0  | 60.7   | 68.4   | 76.4   | 78.3  | 76.8  | 72.6  | 67.3  | 56.4   |
|                                                       | 22 พ.ค. 68    | 83.8                             | 22.6                                      | 39.1    | 56.1  | 61.1   | 67.6   | 73.6   | 80.7  | 76.6  | 72.5  | 65.4  | 51.7   |
|                                                       | 19 ส.ค. 68    | 78.6                             | 21.6                                      | 36.9    | 56.6  | 64.8   | 64.8   | 69.8   | 74.7  | 72.8  | 68.6  | 61.1  | 45.6   |
|                                                       | 5 พ.ย. 68     | 83.0                             | 22.5                                      | 37.6    | 63.7  | 62.0   | 68.8   | 73.9   | 78.8  | 78.0  | 73.0  | 66.3  | 54.0   |
|                                                       | 17 ก.พ. 69    | 83.5                             | 22.9                                      | 38.1    | 64.2  | 62.5   | 69.3   | 74.3   | 79.3  | 78.4  | 73.4  | 66.7  | 54.5   |
|                                                       | 7 พ.ค. 69     | 82.3                             | 23.3                                      | 38.4    | 55.7  | 60.3   | 68.7   | 74.5   | 77.8  | 77.2  | 72.7  | 65.6  | 53.7   |
| ส่วนการตัดเม็ด                                        | 14 ก.พ. 66    | 82.9                             | 12.4                                      | 25.5    | 43.6  | 57.7   | 62.1   | 72.9   | 75.7  | 73.2  | 65.2  | 59.5  | 49.7   |
|                                                       | 16 พ.ค. 66    | 79.7                             | 13.0                                      | 26.0    | 44.0  | 58.2   | 62.6   | 73.4   | 76.2  | 73.7  | 65.7  | 60.0  | 50.2   |
|                                                       | 15 ส.ค. 66    | 81.3                             | 27.1                                      | 40.3    | 56.5  | 63.6   | 66.1   | 72.8   | 76.4  | 77.3  | 70.3  | 63.4  | 51.4   |
|                                                       | 18 ธ.ค. 66    | 79.9                             | 27.3                                      | 38.3    | 56.2  | 62.5   | 65.8   | 70.7   | 75.4  | 75.6  | 68.8  | 61.8  | 48.2   |
|                                                       | 16 ก.พ. 67    | 83.4                             | 23.2                                      | 39.2    | 58.3  | 60.5   | 69.8   | 74.0   | 78.5  | 78.8  | 74.6  | 67.4  | 52.8   |
|                                                       | 10 พ.ค. 67    | 81.8                             | 24.9                                      | 39.4    | 54.3  | 61.7   | 68.4   | 73.7   | 77.7  | 76.1  | 71.8  | 65.7  | 53.1   |
|                                                       | 9 ส.ค. 67     | 79.3                             | 29.7                                      | 43.4    | 56.3  | 61.4   | 65.2   | 72.1   | 74.6  | 74.2  | 69.0  | 62.4  | 49.5   |
|                                                       | 5 พ.ย. 67     | 80.1                             | 30.5                                      | 42.0    | 59.1  | 64.5   | 65.7   | 72.3   | 76.9  | 73.9  | 66.7  | 58.8  | 44.0   |
|                                                       | 11 ก.พ. 68    | 81.2                             | 29.1                                      | 39.4    | 55.9  | 61.6   | 65.4   | 73.4   | 77.3  | 75.3  | 70.8  | 66.2  | 49.1   |
|                                                       | 22 พ.ค. 68    | 81.1                             | 26.7                                      | 40.1    | 59.4  | 61.7   | 64.9   | 71.9   | 78.5  | 73.7  | 69.5  | 63.2  | 47.1   |
|                                                       | 19 ส.ค. 68    | 81.2                             | 28.5                                      | 40.2    | 58.4  | 61.7   | 63.5   | 70.8   | 77.8  | 75.8  | 71.8  | 64.7  | 47.9   |
|                                                       | 5 พ.ย. 68     | 81.3                             | 19.8                                      | 35.5    | 49.6  | 59.8   | 66.0   | 72.6   | 78.6  | 73.9  | 71.2  | 62.5  | 42.9   |
|                                                       | 17 ก.พ. 69    | 81.6                             | 28.0                                      | 39.7    | 58.3  | 64.0   | 68.0   | 71.8   | 75.9  | 78.0  | 72.4  | 62.7  | 42.5   |
|                                                       | 7 พ.ค. 69     | 79.6                             | 28.8                                      | 40.7    | 57.5  | 62.9   | 65.6   | 71.3   | 75.5  | 74.2  | 69.4  | 62.7  | 47.6   |

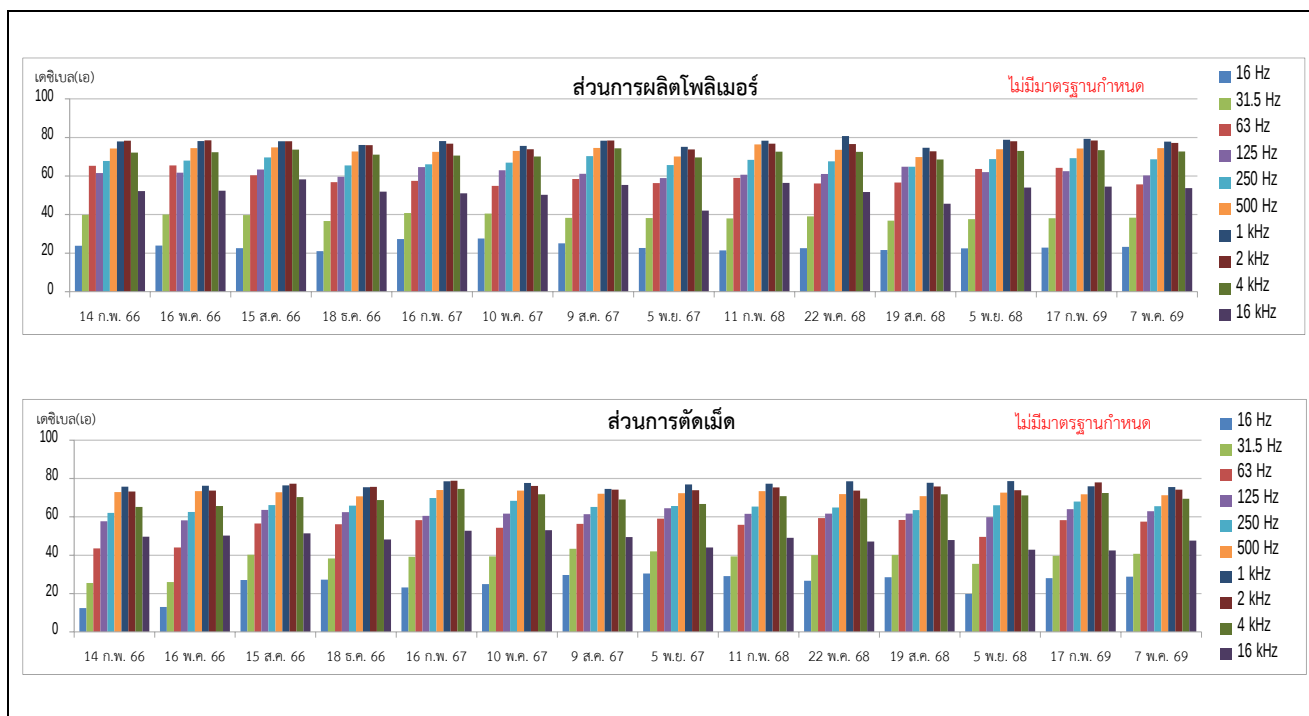

รูปที่ 3.3-13 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงแบบแยกความถี่ของเสียงที่แหล่งกำเนิด ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

#### 4. การจัดทำแผนผังแสดงเส้นเสียง (Noise Contour Map)

มาตรการกำหนดให้โครงการจัดทำแผนผังแสดงเส้นเสียง (Noise Contour Map) ในพื้นที่เสียงภายในบริเวณกระบวนการผลิตที่มีเสียงดัง ทุก 3 ปี และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตที่อาจส่งผลให้ระดับเสียงในพื้นที่โครงการมีการเปลี่ยนแปลง

โครงการมีการจัดทำแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) ทุก 3 ปี ในบริเวณพื้นที่กระบวนการผลิตทั้งหมด โดยดำเนินการครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ผลการตรวจวัด พบว่า ระดับเสียงที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 66.2-93.3 เดซิเบล(เอ) ซึ่งส่วนใหญ่มีค่าไม่เกิน 85 เดซิเบล(เอ) รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ข-15

### 3.3.6.3 ความร้อนภายในสถานประกอบการ

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัดระดับความร้อนภายในสถานประกอบการ โดยตรวจวัดในรูปของ WBGT บริเวณ ส่วนการตัดเม็ด (Pelletization Section 500) ปีละ 4 ครั้ง

#### 1. ผลการตรวจวัดระดับความร้อนภายในสถานประกอบการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

การตรวจวัดสภาพความร้อนภายในสถานประกอบการ ได้ดำเนินการตรวจวัด จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ และ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 บริเวณส่วนการตัดเม็ด (Pelletization Section 500) พบค่าเฉลี่ยอุณหภูมิ เวตบอล์บโกลบ (Wet Bulb Globe Temperature: WBGT) เท่ากับ 30.4 และ 30.9 องศาเซลเซียส ตามลำดับ เมื่อนำผลการตรวจวัดที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามกฎหมายกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ซึ่งกำหนดมาตรฐานระดับความร้อน ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิเวตบอล์บโกลบ (Wet Bulb Globe Temperature: WBGT) ไว้ 3 ระดับ ตามความหนักเบาของงาน ได้แก่ ลักษณะงานเบา ต้องมีระดับความร้อนไม่เกิน 34 องศาเซลเซียส ลักษณะงานปานกลาง ต้องมีระดับความร้อนไม่เกิน 32 องศาเซลเซียส และลักษณะงานหนัก ต้องมีระดับความร้อนไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส สำหรับการตรวจวัดระดับความร้อนของโครงการเป็นลักษณะงานเบา พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด โดยตำแหน่งตรวจวัดและภาพการตรวจวัดแสดงดังภาพที่ 3.3-5 และรายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.3-20

#### 2. สรุปผลการติดตามตรวจสอบระดับความร้อนภายในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

การติดตามตรวจสอบสภาพความร้อน ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569 บริเวณ ส่วนการตัดเม็ด (Pelletization Section 500) พบว่าค่าความร้อน (WBGT) ที่ตรวจพบมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (34.0 องศาเซลเซียส) รายละเอียดผลการตรวจวัดดังแสดงในตารางที่ 3.3-21 และรูปที่ 3.3-14



บริเวณส่วนการตัดเม็ด (Pelletization Section 500)

ภาพที่ 3.3-5 แสดงการตรวจวัดระดับความร้อนภายในสถานประกอบการ

ตารางที่ 3.3-20 ผลการตรวจวัดระดับความร้อนภายในสถานประกอบการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

| ตำแหน่งตรวจวัด                                | วันที่ตรวจวัด | เวลาตรวจวัด<br>(น.) | ผลการตรวจวัด (องศาเซลเซียส) |      |      |      | มาตรฐาน<br>(WBGT) (°C) |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|------|------|------|------------------------|
|                                               |               |                     | NWB                         | GT   | DB   | WBGT |                        |
| ส่วนการตัดเม็ด<br>(Pelletization Section 500) | 17 ก.พ. 69    | 9.30-10.30          | 28.2                        | 35.6 | 34.7 | 30.4 | 34.0                   |
|                                               | 8 พ.ค. 69     | 10.00-12:00         | 28.6                        | 36.3 | 35.5 | 30.9 |                        |


มาตรฐาน : กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม  
ในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559

|                          |                                                     |                           |              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| ชื่อผู้ตรวจวัด/วิเคราะห์ | บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด |                           |              |
| ชื่อผู้บันทึก            | นายชัยมงคล แสนมาตร และนายอำนาจ วงษาเคน              |                           |              |
| ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม    | นายสุพจน์ สลามเต๊ะ                                  | เลขที่ทะเบียนผู้ควบคุม    | ว-323-ค-0003 |
| ชื่อผู้วิเคราะห์         | นางชลธิชา สุนงกข                                    | เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ | ว-323-จ-0031 |
| เบอร์โทรศัพท์            | 02-760-3000                                         |                           |              |

ตารางที่ 3.3-21 ผลการตรวจวัดระดับความร้อนภายในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

| ตำแหน่งตรวจวัด | วันที่ตรวจวัด | ผลการตรวจวัด WBGT (องศาเซลเซียส) |
|----------------|---------------|----------------------------------|
| หน่วยตัดเม็ด   | 14 ก.พ. 66    | 29.7                             |
|                | 16 พ.ค. 66    | 29.4                             |
|                | 15 ส.ค. 66    | 29.9                             |
|                | 18 ธ.ค. 66    | 29.9                             |
|                | 16 ก.พ. 67    | 29.2                             |
|                | 10 พ.ค. 67    | 30.6                             |
|                | 9 ส.ค. 67     | 30.6                             |
|                | 5 พ.ย. 67     | 30.5                             |
|                | 11 ก.พ. 68    | 29.9                             |
|                | 22 พ.ค. 68    | 30.3                             |
|                | 19 ส.ค. 68    | 30.2                             |
|                | 5 พ.ย. 68     | 29.7                             |
|                | 17 ก.พ. 69    | 30.4                             |
|                | 8 พ.ค. 69     | 30.9                             |
| มาตรฐาน        |               | 34.0                             |

มาตรฐาน : กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม  
ในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559

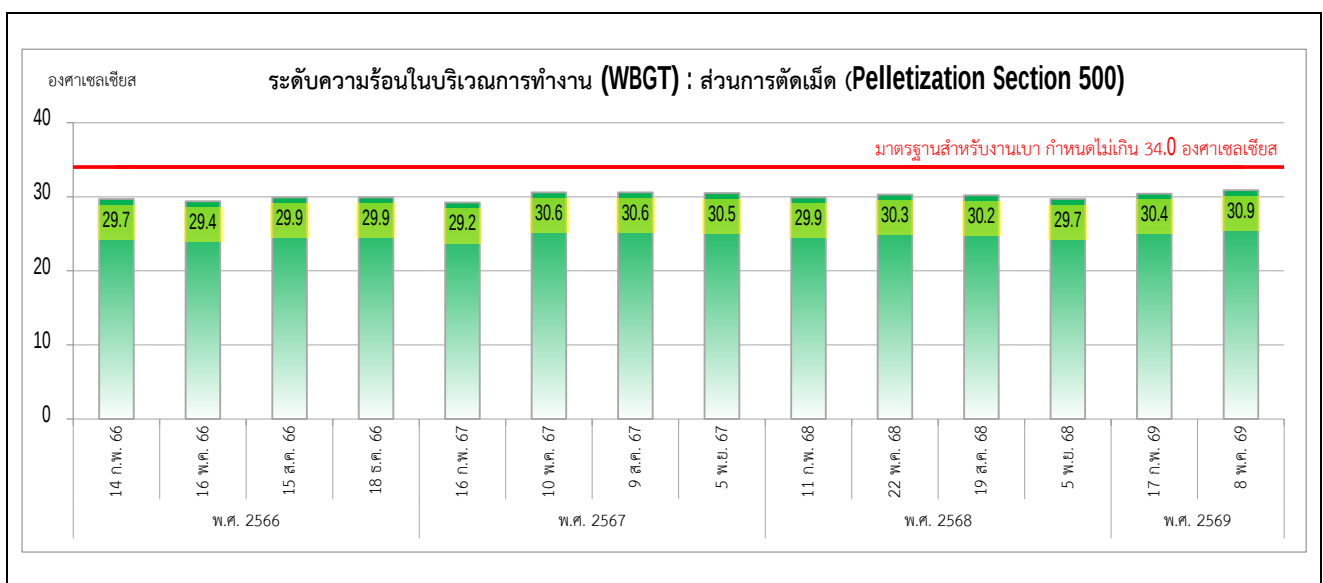

รูปที่ 3.3-14 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับความร้อนภายในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

#### 3.3.6.4 อุบัติเหตุจากการทำงาน

มาตรการกำหนดให้โครงการบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุจากการทำงาน โดยบันทึกรายละเอียดของสาเหตุ ลักษณะการเกิด และผลที่เกิดขึ้น พร้อมกับวิธีการแก้ไขที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นซ้ำอีก ภายในบริเวณพื้นที่โรงงาน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

โครงการได้จัดทำสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน โดยบันทึกรายละเอียดของสาเหตุ ลักษณะการเกิดและผลที่เกิดขึ้น พร้อมกับวิธีการแก้ไขที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นซ้ำอีกภายใน บริเวณพื้นที่โรงงาน ระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จากการดำเนินงานของโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นแบบเชิงเส้น (LLDPE Plant) รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ข-28

#### 3.3.6.5 ตรวจสอบสุขภาพพนักงานโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานก่อนเข้างาน โดยตรวจร่างกายทั่วไป ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ให้แก่ พนักงานใหม่ ก่อนเข้าทำงานพนักงานประจำ การตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำ โดยดำเนินการตรวจร่างกายทั่วไป ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจระดับไขมัน โคเลสเตอรอลในเลือด ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น ให้แก่พนักงานโรงงาน LLDPE ปีละ 1 ครั้ง อีกทั้งกำหนดให้มีการตรวจสอบสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง โดยตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด ให้แก่พนักงานกลุ่มเสี่ยง ปีละ 1 ครั้ง

การตรวจสอบสุขภาพประจำปีครั้งล่าสุดดำเนินการตรวจสอบสุขภาพในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 พบว่า ไม่มีพนักงานคนใดมีความผิดปกติอันเนื่องมาจากการทำงาน หรือเกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติแต่อย่างใด รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ข-27 สำหรับปี พ.ศ. 2569 มีแผนตรวจสอบสุขภาพประจำปี ในเดือนมิถุนายน และพบแพทย์ฟังผลตรวจสุขภาพประจำปี ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม และจะนำเสนอในรายงานฉบับถัดไป

### 3.3.7 เศรษฐกิจ-สังคม

#### 3.3.7.1 การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน

มาตรการกำหนดให้มีการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม และสถานะการเปลี่ยนแปลงตลอดจนความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน สถานประกอบการโดยรอบ และตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และในพื้นที่ที่มีการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหลักวิชาการ โดยสำรวจประชาชนในชุมชน ผู้นำชุมชน สถานประกอบการโดยรอบและตัวแทนหน่วยงานราชการในพื้นที่โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร และในพื้นที่ที่มีการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีละ 1 ครั้ง

ในปี พ.ศ. 2568 บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด ดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และสถานะการเปลี่ยนแปลงตลอดจนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของโครงการ ในวันที่ 8-12 กันยายน และ 18 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โดยได้ดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ทำการสำรวจชุมชนรอบโรงงานดังแสดงแผนที่กระจายตัวในการเก็บตัวอย่างแต่ละชุมชน ดังรูปที่ 3.3-15 โดยทำการศึกษาใน 5 ด้าน คือ ความพึงพอใจด้านเศรษฐกิจ ความพึงพอใจด้านสิ่งแวดล้อม ความพึงพอใจด้านความปลอดภัยต่อชุมชน ความพึงพอใจด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ และความพึงพอใจด้านบรรษัทภิบาลการสื่อสาร รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ค-2 และสามารถสรุปได้ดังนี้

กลุ่มประชาชนตัวแทนครัวเรือน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีร้อยละค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 97.13) มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (ร้อยละ 96.74) ด้านความปลอดภัยต่อชุมชน (ร้อยละ 95.53) ด้านเศรษฐกิจ (ร้อยละ 94.33) และด้านบรรษัทภิบาลการสื่อสาร (ร้อยละ 92.04) ตามลำดับ

กลุ่มผู้นำชุมชน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีร้อยละค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (ร้อยละ 97.86) มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 97.62) ด้านบรรษัทภิบาลการสื่อสาร และด้านความปลอดภัยต่อชุมชน (ร้อยละ 96.67 เท่ากัน) และด้านเศรษฐกิจ (ร้อยละ 96.43) ตามลำดับ

กลุ่มหน่วยงานราชการท้องถิ่น พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีร้อยละค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (ร้อยละ 98.57) มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 98.10) ด้านเศรษฐกิจ (ร้อยละ 97.56) ด้านความปลอดภัยต่อชุมชน (ร้อยละ 97.14) และ ด้านบรรษัทภิบาลการสื่อสาร (ร้อยละ 94.29) ตามลำดับ

กลุ่มหน่วยงานในพื้นที่อ่อนไหว พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีร้อยละค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (ร้อยละ 96.71) มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 95.95) ด้านความปลอดภัยต่อชุมชน (ร้อยละ 95.84) ด้านเศรษฐกิจ (ร้อยละ 94.59) และด้านบรรษัทภิบาลการสื่อสาร (ร้อยละ 91.85) ตามลำดับ

กลุ่มสถานประกอบการใกล้เคียง พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีร้อยละค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านเศรษฐกิจด้านสิ่งแวดล้อม และด้านความปลอดภัยต่อชุมชน (ร้อยละ 95.00 เท่ากัน) มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (ร้อยละ 93.33) และด้านบรรษัทภิบาลการสื่อสาร (ร้อยละ 91.67) ตามลำดับ

สำหรับปี พ.ศ. 2569 มีแผนดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2569 โดยจะรายงานผลการสำรวจในรายงานฉบับถัดไป



รูปที่ 3.3-15 แผนที่แสดงการเก็บตัวอย่างในแต่ละชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2568

### 3.3.7.2 การบันทึกข้อร้องเรียน

มาตรการกำหนดโครงการจัดทำกรบันทึกข้อร้องเรียน และจัดทำรายงานสรุปผลข้อมูลการร้องเรียนพร้อมผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาและมาตรการที่กำหนดเพิ่มเติม เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำไว้ ทุกครั้งภายในพื้นที่โครงการปีละ 1 ครั้ง

โครงการได้จัดทำกรบันทึกข้อร้องเรียน และจัดทำรายงานสรุปผลข้อมูลการร้องเรียนพร้อมผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดแสดงดังในภาคผนวก ข-43

## บทที่ 4

---

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม  
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

## บทที่ 4

### สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น ของบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 โครงการ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบในรายงานการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น (ครั้งที่ 2) (ภาคผนวก ก) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ มาตรการทั่วไป คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ ระดับเสียง การจัดการกากของเสีย การคมนาคมขนส่ง ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เศรษฐกิจ-สังคม และการจัดพื้นที่สีเขียว รายละเอียดดังแสดงในบทที่ 2

#### 4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น ของบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ดังแสดงในตารางที่ 4-1

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

| คุณภาพสิ่งแวดล้อม            | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม     |                                                                                                                                                                          |                                    | ผลการติดตามตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                     | ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข                    |
|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                              | จุดเก็บตัวอย่าง                            | พารามิเตอร์                                                                                                                                                              | ความถี่                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |
| 1. คุณภาพอากาศ               |                                            |                                                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |
| 1.1 คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย | - Finishing Section                        | - ก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม                                                                                                                                                    | - ปีละ 2 ครั้ง                     | - 22.9 ส่วนในล้านส่วน                                                                                                                                                                                                                                                                  | ยังไม่มีมาตรฐานกำหนดสำหรับก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม         |
| 1.2 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ    | - ด้านหน้าอาคารสำนักงานของกลุ่ม TPE Site 1 | - ก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม<br>- ทิศทางและความเร็วลม                                                                                                                           | - ปีละ 2 ครั้ง<br>(7 วันต่อเนื่อง) | - 2.1-3.8 ส่วนในล้านส่วน<br>- ลมที่พัดผ่านส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาจากทิศตะวันออก (E) ด้วยความเร็วลมเฉลี่ยอยู่ในช่วงระหว่าง <0.3-5.5 เมตรต่อวินาที คิดเป็นลมสงบ ร้อยละ 39.29                                                                                                              | ยังไม่มีมาตรฐานกำหนดสำหรับก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม         |
|                              | - ชุมชนมาบชูด                              | - ก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม                                                                                                                                                    | - ปีละ 2 ครั้ง<br>(7 วันต่อเนื่อง) | - 2.2-4.1 ส่วนในล้านส่วน                                                                                                                                                                                                                                                               | ยังไม่มีมาตรฐานกำหนดสำหรับก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม         |
|                              | - ชุมชนหนองแพบ                             | - ก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม                                                                                                                                                    | - ปีละ 2 ครั้ง<br>(7 วันต่อเนื่อง) | - 2.1-5.7 ส่วนในล้านส่วน                                                                                                                                                                                                                                                               | ยังไม่มีมาตรฐานกำหนดสำหรับก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม         |
| 2. คุณภาพน้ำทิ้ง             | - บริเวณหลังผ่าน API Separator             | - อุณหภูมิ<br>- ความเป็นกรด-ด่าง<br>- ค่าบีโอดี<br>- ค่าซีโอดี<br>- สารแขวนลอย<br>- ค่าทีดีเอส<br>- น้ำมันและไขมัน<br>- ค่าทีไอซี<br>- คลอไรด์อ็อกซิเจน<br>- อัตราการไหล | - เดือนละ 1 ครั้ง                  | - 28.3-37.0 องศาเซลเซียส<br>- 7.4-8.1<br>- <2.0-5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร<br>- 28-69 มิลลิกรัมต่อลิตร<br>- <5-16 มิลลิกรัมต่อลิตร<br>- 134-1,820 มิลลิกรัมต่อลิตร<br>- <3 มิลลิกรัมต่อลิตร<br>- 4.9-24.4 มิลลิกรัมต่อลิตร<br>- 35-261 มิลลิกรัมต่อลิตร<br>- 9.0-10.1 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | ผลการตรวจวิเคราะห์ทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด |

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

| คุณภาพสิ่งแวดล้อม      | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม             |                                                                                                                                                                          |                                 | ผลการติดตามตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                        | จุดเก็บตัวอย่าง                                    | พารามิเตอร์                                                                                                                                                              | ความถี่                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |
| 2. คุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ) | - Final Check Pond ของโรงงาน LDPE                  | - ความเป็นกรด-ด่าง<br>- อุณหภูมิ<br>- ค่าบีโอดี<br>- ค่าซีโอดี<br>- สารแขวนลอย<br>- ค่าทีดีเอส<br>- น้ำมันและไขมัน<br>- ค่าทีโอซี<br>- คลอไรด์อ็อกซิเจน<br>- อัตราการไหล | - เดือนละ 1 ครั้ง               | - 28.9-37.6 องศาเซลเซียส<br>- 7.5-7.9 มิลลิกรัมต่อลิตร<br>- <2.0-5.2 มิลลิกรัมต่อลิตร<br>- <25-36 มิลลิกรัมต่อลิตร<br>- <5-19 มิลลิกรัมต่อลิตร<br>- 300-664 มิลลิกรัมต่อลิตร<br>- <3 มิลลิกรัมต่อลิตร<br>- 5.7-10.9 มิลลิกรัมต่อลิตร<br>- 93-204 มิลลิกรัมต่อลิตร<br>- 14.4-138.6 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | ผลการตรวจวิเคราะห์ทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด |
| 3. ระดับเสียงโดยทั่วไป | - ด้านหน้าอาคารสำนักงานฯ ของกลุ่มโรงงาน TPE Site 1 | - Leq 24 hrs.                                                                                                                                                            | - ปีละ 2 ครั้ง (7 วันต่อเนื่อง) | - 59.5-60.9 เดซิเบล (เอ)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด              |
| 4. การจัดการกากของเสีย | - ภายในพื้นที่โครงการ                              | - ปริมาณ วิธีการจัดการและผู้รับกำจัดกากของเสียทุกชนิด                                                                                                                    | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ         | - โครงการทำการบันทึกปริมาณ วิธีการจัดการ และผู้รับกำจัดกากของเสียทุกชนิดที่เกิดจากการดำเนินงานภายในพื้นที่โครงการ รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข-10                                                                                                                                                           | -                                                     |
| 5. การคมนาคมขนส่ง      | - ป้อมยามด้านหน้ากลุ่มโรงงาน TPE Site 1            | - บันทึกปริมาณรถที่ผ่านเข้า-ออกโครงการ                                                                                                                                   | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ         | - โครงการทำการบันทึกปริมาณรถที่ผ่านเข้า-ออกทุกวัน รวมถึงมีการสำรวจปริมาณรถขนส่งสินค้าที่เข้า-ออกพื้นที่โรงงาน รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข-19                                                                                                                                                               | -                                                     |
|                        |                                                    | - บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุสาเหตุความรุนแรง การแก้ไข และการกำหนดมาตรการป้องกันทุกครั้ง                                                                                | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ         | - โครงการทำการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุด้านการจราจร อันเนื่องมาจากการดำเนินการของ TPE Site1 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า ไม่มีอุบัติเหตุด้านการจราจรเกิดขึ้น รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข-28                                                                                              | -                                                     |

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

| คุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |                               |                                                                                                               | ผลการติดตามตรวจสอบ                                                                                                                                                            | ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                    | จุดเก็บตัวอย่าง                        | พารามิเตอร์                   | ความถี่                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                     |
| 6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย<br>6.1 คุณภาพอากาศ<br>ในสถานประกอบการ | - ส่วนการผลิตตัวเร่งปฏิกิริยา          | - ก๊าซเอทิลีน<br>- ก๊าซเฮกเซน | - ปีละ 4 ครั้ง                                                                                                | - <1.0 และ <1.0 ส่วนในล้านส่วน<br>- 0.08 และ <0.03 ส่วนในล้านส่วน                                                                                                             | ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน |
|                                                                    | - ส่วนการผลิตพีโพลิเมอร์               | - ก๊าซเอทิลีน<br>- ก๊าซเฮกเซน | - ปีละ 4 ครั้ง                                                                                                | - <1.0 และ <1.0 ส่วนในล้านส่วน<br>- 0.55 และ 0.04 ส่วนในล้านส่วน                                                                                                              | ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน |
|                                                                    | - ส่วนการผลิตโพลิเมอร์                 | - ก๊าซเอทิลีน<br>- ก๊าซเฮกเซน | - ปีละ 4 ครั้ง                                                                                                | - <1.0 และ <1.0 ส่วนในล้านส่วน<br>- 0.09 และ 0.03 ส่วนในล้านส่วน                                                                                                              | ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน |
| 6.2 ระดับเสียง<br>ในสถานประกอบการ                                  | - พนักงาน Operator ของ LLDPE คนที่ 1   | - Noise Dose, TWA 12 hr       | - ปีละ 4 ครั้ง                                                                                                | - 82.5 และ 64.6 เดซิเบล (เอ)                                                                                                                                                  | ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน |
|                                                                    | - พนักงาน Operator ของ LLDPE คนที่ 2   |                               |                                                                                                               | - 72.1 และ 68.6 เดซิเบล (เอ)                                                                                                                                                  |                                     |
|                                                                    | - ส่วนการผลิตโพลิเมอร์                 | - Leq 12 hrs.<br>- Lmax       | - ปีละ 4 ครั้ง                                                                                                | - 83.5 และ 82.3 เดซิเบล (เอ)<br>- 100.9 และ 89.8 เดซิเบล (เอ)                                                                                                                 | ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน |
|                                                                    | - ส่วนการตัดเม็ด                       |                               |                                                                                                               | - 81.6 และ 79.6 เดซิเบล (เอ)<br>- 111.1 และ 93.1 เดซิเบล (เอ)                                                                                                                 |                                     |
|                                                                    | - ส่วนการผลิตโพลิเมอร์                 | - Octave Band                 | - ปีละ 4 ครั้ง                                                                                                | - 83.5 และ 82.3 เดซิเบล (เอ)                                                                                                                                                  | ยังไม่มีมาตรฐานกำหนด                |
|                                                                    | - ส่วนการตัดเม็ด                       |                               |                                                                                                               | - 81.6 และ 79.6 เดซิเบล (เอ)                                                                                                                                                  |                                     |
|                                                                    | - บริเวณกระบวนการผลิตที่มีเสียงดัง     | - Noise Contour Map           | - ทุก 3 ปี และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตที่อาจส่งผลกระทบต่อระดับเสียงในพื้นที่โครงการมีการเปลี่ยนแปลง | - ดำเนินการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ผลการตรวจวัด พบว่า ระดับเสียงที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 66.2-93.3 เดซิเบล(เอ) รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ข-15 | -                                   |

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

| คุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                    | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | ผลการติดตามตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                         | ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                      | จุดเก็บตัวอย่าง                        | พารามิเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                         | ความถี่                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
| 6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)<br>6.3 ความร้อนภายในสถานประกอบการ | - ส่วนการตัดเม็ด                       | - WBG7                                                                                                                                                                                                                                                              | - ปีละ 4 ครั้ง                  | - 30.4 และ 30.9 องศาเซลเซียส                                                                                                                                                                                               | ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน |
| 6.4 อุบัติเหตุจากการทำงาน                                            | - บริเวณพื้นที่โรงงาน                  | - บันทึกข้อมูลอุบัติเหตุจากการทำงานโดยบันทึกรายละเอียดของสาเหตุ ลักษณะการเกิด และผลที่เกิดขึ้น พร้อมกบวิธีการแก้ไขที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นซ้ำอีก โดยจะต้องบันทึกทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น                                                        | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ         | - ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่าไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการฯ รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ข-28                                                                                                   | -                                   |
| 6.5 ตรวจสอบสุขภาพพนักงานโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์                       | - พนักงานก่อนเข้าทำงาน                 | - ตรวจร่างกายทั่วไป<br>- ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก<br>- ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด<br>- ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด<br>- ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น<br>- ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน                                                                                                 | - ก่อนเข้าทำงานเป็นพนักงานประจำ | - โครงการกำหนดให้พนักงานใหม่ต้องดำเนินการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานทุกคน สำหรับปี พ.ศ. 2569 มีแผนตรวจสุขภาพประจำปี ในเดือนมิถุนายน และพบแพทย์ฟังผลตรวจสุขภาพประจำปี ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม และจะนำเสนอผลในรายงานฉบับถัดไป | -                                   |
|                                                                      | - พนักงานประจำ                         | - ตรวจสุขภาพทั่วไป<br>- ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก<br>- ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด<br>- ตรวจระดับไขมัน<br>- ตรวจโคเลสเตอรอลในเลือด<br>- ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ<br>- ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต<br>- ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด<br>- ตรวจปัสสาวะ<br>- ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น | - ปีละ 1 ครั้ง                  |                                                                                                                                                                                                                            |                                     |

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

| คุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                            | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                | ผลการติดตามตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                   | ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                              | จุดเก็บตัวอย่าง                                                                                                                                                                                    | พารามิเตอร์                                                                                                                                                       | ความถี่        |                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| 6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)<br>6.5 ตรวจสอบสภาพพนักงานโดยแพทย์<br>อาชีวเวชศาสตร์ (ต่อ) | - พนักงานกลุ่มเสี่ยง                                                                                                                                                                               | - ตรวจสอบสภาพการได้ยิน<br>- ตรวจสอบสภาพการทำงานของปอด                                                                                                             | - ปีละ 1 ครั้ง | - โครงการได้ดำเนินการตรวจสอบสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี สำหรับผลการตรวจสอบสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2569 จะรวบรวมข้อมูลโดยจะรายงานผลการดำเนินงานในรายงานฉบับถัดไป                                                           | -                                  |
| 7. เศรษฐกิจ-สังคม                                                                            | - ประชาชนในชุมชน ผู้นำชุมชน<br>สถานประกอบการโดยรอบ<br>และตัวแทนหน่วยงานราชการ<br>ในพื้นที่โครงการรัศมี<br>5 กิโลเมตร และในพื้นที่ที่มี<br>การติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>(ปีละ 1 ครั้ง) | - สำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม และสถานะ<br>การเปลี่ยนแปลง ตลอดจนความคิดเห็นของ<br>ประชาชน ผู้นำชุมชน สถานประกอบการ<br>โดยรอบ และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง          | - ปีละ 1 ครั้ง | - โครงการมีแผนดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-<br>สังคม และความคิดเห็นของประชาชนในช่วงเดือน<br>กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2569 โดยจะรายงานผล<br>การสำรวจในรายงานฉบับถัดไป                                                       | -                                  |
|                                                                                              | - พื้นที่โครงการ                                                                                                                                                                                   | - บันทึกข้อร้องเรียน และจัดทำรายงานสรุปผล<br>ข้อมูลการร้องเรียน พร้อมผลการดำเนินการ<br>แก้ไขปัญหาและมาตรการที่กำหนดเพิ่มเติมเพื่อ<br>ป้องกันการเกิดซ้ำไว้ทุกครั้ง | - ปีละ 1 ครั้ง | - โครงการได้จัดทำกรบันทึกข้อร้องเรียน และจัดทำ<br>รายงานสรุปผลข้อมูลการร้องเรียนพร้อมผลการ<br>ดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยระหว่างเดือนมกราคม-<br>มิถุนายน พ.ศ. 2569 ไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียด<br>แสดงดังในภาคผนวก ข-43 | -                                  |