

1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน

1.2 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป

1.2.1 รายละเอียดโครงการ

1.2.2 ตำแหน่งที่ตั้งโครงการ

1.2.3 ลักษณะภูมิประเทศ

1.2.4 การคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ

1.2.5 กิจกรรมของโครงการ

1.3 แผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

1.3.1 แผนการตรวจสอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

1.3.2 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน

ตามที่ บริษัท สหศิลาเลย จำกัด ได้ยื่นเรื่องเพื่อขออนุญาตในการดำเนินการทำเหมือง โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 8/2556 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 26987/15635 ของบริษัท สหศิลาเลย จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยจัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอรายงานฯ ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการเหมืองแร่ ในการประชุมครั้งที่ 32/2558 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 และมีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าว โดยคำขอประทานบัตรที่ 8/2556 ได้รับอนุญาตประทานบัตรเลขที่ 32830/16159 มีอายุประทานบัตร 25 ปี ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 จนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2584 และประทานบัตรที่ 26987/15635 มีอายุประทานบัตร 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2546 จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 และได้รับอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตรต่อเนื่องอีก 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 รวมอายุประทานบัตร 20 ปี ซึ่งปัจจุบันได้สิ้นอายุประทานบัตรแล้ว ดังเอกสารแนบ 1

ต่อมาทางโครงการได้ยื่นเรื่องเพื่อขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยได้จัดทำรายงานเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการเหมืองแร่ ในการประชุมครั้งที่ 23/2563 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 และมีมติให้ความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว และกำหนดให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส 1010.2/11531 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 ดังเอกสารแนบ 2

ดังนั้น บริษัท สหศิลาเลย จำกัด จึงได้มอบหมายให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามเงื่อนไขที่เห็นชอบรายงาน

1.2 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป

1.2.1 รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ	โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 32830/16159 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 26987/15635
เจ้าของโครงการ	บริษัท สหศิลาเลย จำกัด
สถานที่ตั้งโครงการ	หมู่ที่ 5 ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ขนาดที่ตั้งโครงการ	ประทานบัตรที่ 32830/16159 เนื้อที่ 201-3-32 ไร่ ประทานบัตรที่ 26987/15635 เนื้อที่ 56-0-55 ไร่
โครงการผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการผู้ชำนาญการ	วันที่ 27 ตุลาคม 2558
โครงการได้รับอนุญาตประทานบัตร	ประทานบัตรที่ 32830/16159 ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 จนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2584 รวมอายุประทานบัตร 25 ปี ประทานบัตรที่ 26987/15635 ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2546 จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 และได้รับอนุญาตให้ต่อ อายุประทานบัตรต่อเนื่องอีก 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 รวมอายุประทานบัตร 20 ปี (ปัจจุบันสิ้นอายุประทานบัตรแล้ว)

1.2.2 ตำแหน่งที่ตั้งโครงการ

พื้นที่ประทานบัตรที่ 26987/15635 และประทานบัตรที่ 32830/16159 ของบริษัท สหศิลาเลย จำกัด ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของหมู่ที่ 5 ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยประทานบัตรที่ 26987/15635 มีเนื้อที่ 56 ไร่ 55 ตารางวา ส่วนประทานบัตรที่ 32830/16159 มีเนื้อที่ 201 ไร่ 3 งาน 32 ตารางวา มีเนื้อที่รวม 257 ไร่ 3 งาน 87 ตารางวา ปรากฏอยู่ในแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1:50,000 ลำดับชุด L7018 ระวาง 5343 I (อำเภอวังสะพุง) อยู่ระหว่างเส้นกริดแนวตั้งที่ 802000-803000 ตะวันออก และเส้นกริดแนวนอนที่ 1917000-1920000 เหนือ ดังรูปที่ 1-1 โดยประทานบัตรที่ 26987/15635 อยู่ในเขตพื้นที่แหล่งหินอุตสาหกรรมตำบลผาน้อย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2540 และอยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ส่วนประทานบัตรที่ 32830/16159 อยู่ในเขตพื้นที่กรรมสิทธิ์ที่ดินประเภทโฉนดที่ดิน จำนวน 16 แปลง ทั้งนี้ ประทานบัตรทั้ง 2 แปลง อยู่ในเขตพื้นที่กำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 4 และชั้นที่ 5

1.2.3 ลักษณะภูมิประเทศ

1) ลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่โครงการ

พื้นที่ประทานบัตรที่ 26987/15635 มีลักษณะภูมิประเทศเดิมเป็นพื้นที่ภูเขา มีระดับความสูงประมาณ 309-270 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ปัจจุบันไม่มีการทำเหมืองเพิ่มเติมในพื้นที่ประทานบัตรแปลงนี้ โดยลักษณะพื้นที่มีลักษณะเป็นชันบันได (Benching) ไหลระดับความสูงจากด้านทิศตะวันตกไปทางด้านทิศตะวันออก บริเวณขอบบ่อเหมืองด้านทิศตะวันตกเป็นจุดสูงสุด มีระดับความสูงประมาณ 270 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง และจุดต่ำสุดอยู่ที่บริเวณก้นบ่อเหมืองทางด้านทิศตะวันออกมีระดับความสูงประมาณ 210 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีความแตกต่างของระดับความสูง 60 เมตร บริเวณขุมเหมืองด้านทิศเหนือมีการนำเปลือกดินที่เกิดจากการขุดเปิดหน้าเหมืองไปทำการถมกลับ แสดงลักษณะภูมิประเทศปัจจุบันดังรูปที่ 1-2

พื้นที่ประทานบัตรที่ 32830/16159 มีลักษณะภูมิประเทศเดิมเป็นพื้นที่ราบเต็มทั้งแปลง มีระดับความสูงประมาณ 260-270 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ปัจจุบันมีการทำเหมืองลึกลงไปจากระดับพื้นราบเป็นบ่อเหมืองขนาดใหญ่บริเวณตอนกลางต่อเนื่องไปทางตอนเหนือ ลักษณะการเดินหน้าเหมืองเป็นแบบชันบันได (Benching) เพื่อลดระดับความลาดชันของบ่อเหมือง บริเวณบ่อเหมืองที่เป็นจุดสูงสุดมีระดับความสูงประมาณ 265 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง และจุดต่ำสุดอยู่บริเวณก้นบ่อเหมืองมีระดับความสูงประมาณ 205 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีความแตกต่างของระดับความสูง 60 เมตร แสดงลักษณะภูมิประเทศปัจจุบันดังรูปที่ 1-2

2) ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการ

บริเวณภายในพื้นที่โครงการปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์พื้นที่ต่างๆ ได้แก่ พื้นที่ทำเหมือง อาคารวัดลูกระเบิด บ้านพักคนงาน บ่อดักตะกอน บ่อรับน้ำ (Sump) และพื้นที่เว้นการทำเหมืองในระยะ 10 เมตร จากขอบแปลงประทานบัตร และระยะ 50 เมตร จากแนวเส้นทางสาธารณะด้านทิศตะวันออก นอกจากนี้ บริเวณใกล้เคียงด้านทิศตะวันตกยังมีพื้นที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการทำเหมือง ได้แก่ พื้นที่โรงโม่หิน พื้นที่คำขออนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตร จำนวน 2 แปลง และพื้นที่อาคารสำนักงาน ตาชั่ง ลานล้างล้อ และบ่อดักตะกอน

3) ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการ

บริเวณใกล้เคียงโดยรอบพื้นที่โครงการส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่สวนยางพารา และไร่อ้อย รวมทั้งพื้นที่รกร้างว่างเปล่า พื้นที่คำขอประทานบัตรที่ 4/2559 และโรงโม่หินของบริษัท ผลอนันต์การศึลา จำกัด อยู่บริเวณทางด้านทิศเหนือระยะประมาณ 100 เมตร มีรายละเอียดอาณาเขตติดต่อพื้นที่โครงการ ดังนี้

ทิศเหนือ	ติดกับ	ทางสาธารณประโยชน์ ถัดไปเป็นพื้นที่ประทานบัตรของบริษัท ผลอนันต์การศึลา จำกัด
ทิศตะวันออก	ติดกับ	ทางสาธารณประโยชน์และพื้นที่เกษตรกรรม ประเภท อ้อยและยางพารา
ทิศใต้	ติดกับ	พื้นที่ปลูกยางพารา
ทิศตะวันตก	ติดกับ	พื้นที่โรงโม่หิน พื้นที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ เช่น อาคารสำนักงาน โรงซ่อม ลานล้างล้อ ตาชั่ง และพื้นที่คำขออนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลทรายนอกเขตประทานบัตรที่ 1/2562 และ 2/2562

1.2.4 การคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ

การเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกโดยเส้นทางรถยนต์ จากตัวอำเภอเมือง จังหวัดเลย เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 201 (เลย-วังสะพุง) เป็นระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ถึงสี่แยกไฟแดงวังสะพุง จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 210 ระยะทางประมาณ 6.6 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนลาดยางประมาณ 5.4 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาไปตามเส้นทางหินบดอัดอีกประมาณ 1.0 กิโลเมตร จะถึงพื้นที่โครงการ รวมระยะทางจากจังหวัดเลยถึงพื้นที่โครงการ ประมาณ 33 กิโลเมตร ดังรูปที่ 1-3

1.2.5 กิจกรรมของโครงการ

1) การออกแบบการทำเหมือง

การออกแบบการทำเหมืองแร่ของโครงการจะเปิดการทำเหมืองโดยวิธีเหมืองแบบขุดชันบันไดในบ่อเหมือง (Open Pit) โดยใช้เครื่องจักรกลหนักและระเบิดเข้าช่วย โดยจะเว้นพื้นที่ไม่ทำเหมืองโดยรอบจากขอบเขตประทานบัตรทั้ง 2 แปลง เป็นระยะ 10 เมตร จะเริ่มเปิดหน้าเหมืองบริเวณหมายเลข “ห” ตั้งแต่ที่ระดับ 265 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง และเดินทางหน้าเหมืองไปตามแนวลูกศรชี้ → ลดหลั่นลงมาจนถึงระดับ 150 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง คิดเป็นพื้นที่รวมทั้ง 2 แปลง ประมาณ 95.2 ไร่ การเปิดหน้าเหมืองจะเปิดตามลักษณะการวางตัวของหินปูน เป็นลักษณะชันบันได โดยมีความลาดชันแนวผนังบ่อเหมืองทั้งหมด 5 แนว ได้แก่ แนวผนัง AB, BC, CD, DE และ EF ควรมีความลาดชันไม่เกิน 60, 51, 60, 51 และ 56 องศา ตามลำดับ ซึ่งเป็นความลาดชันของผนังบ่อเหมืองและความสูงหน้าเหมืองที่แนะนำสำหรับการทำเหมือง เพื่อป้องกันมิให้เกิดการพังถล่มหรือการร่วงหล่นของดินและเศษหินซึ่งทำให้บริเวณหน้าเหมืองมีสภาพที่ปลอดภัย รวมทั้งให้สอดคล้องกับเครื่องจักรที่ใช้ในการทำเหมืองด้วย แสดงแผนผังโครงการทำเหมืองดังรูปที่ 1-4

2) การวางแผนการทำเหมือง

การทำเหมืองของโครงการ จะทำเหมืองบริเวณหมายเลข “ห” โดยเดินทางหน้าเหมืองไปทางทิศใต้ หันทิศทางการระเบิดเข้าไปในพื้นที่โครงการทำเหมือง เพื่อป้องกันทัศนียภาพการมองจากทางสาธารณประโยชน์บริเวณทิศตะวันออกและทิศเหนือ ในส่วนเส้นทางขนส่งได้พัฒนาเส้นทางลำเลียงหินไปยังบริเวณหมายเลข “ห” เรียบร้อยแล้ว เส้นทางที่ตัดขึ้นจะมีความลาดชันไม่เกิน 1:10 โดยมีรายละเอียดการเดินทางหน้าเหมืองแต่ละช่วง ดังนี้

- **ช่วงปีที่ 1** จะเปิดหน้าเหมืองผลิตหินที่หมายเลข “ห” โดยเดินทางหน้าเหมืองไปทางทิศใต้ที่ระดับ 265 เมตร จนถึงระดับ 230 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง และหันทิศทางการระเบิดไปทางทิศตะวันตกหรือเข้าไปในพื้นที่โครงการทำเหมือง ในส่วนเปลือกดินที่ปิดทับชั้นหินปูนจะนำไปเก็บกองที่หมายเลข “ด1”
- **ช่วงปีที่ 2** จะเปิดหน้าเหมืองผลิตหินต่อเนื่อง โดยเดินทางหน้าเหมืองลดระดับลงถึงระดับที่ 200 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง และหันทิศทางการระเบิดไปทางทิศตะวันออกหรือเข้าไปในพื้นที่โครงการทำเหมือง
- **ช่วงปีที่ 3** จะเปิดหน้าเหมืองผลิตหินต่อเนื่อง โดยเดินทางหน้าเหมืองลดระดับลงถึงระดับที่ 160 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง และหันทิศทางการระเบิดไปทางทิศตะวันออกหรือเข้าไปในพื้นที่โครงการทำเหมือง
- **ช่วงปีที่ 4-6** จะเปิดหน้าเหมืองผลิตหินต่อเนื่อง โดยเดินทางหน้าเหมืองไปทางทิศใต้ ที่ระดับ 265 เมตร จนถึงระดับ 240 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง และหันทิศทางการระเบิดไปทางทิศเหนือหรือเข้าไปในพื้นที่โครงการ ในส่วนเปลือกดินที่ปิดทับชั้นหินปูนจะนำไปเก็บกองที่หมายเลข “ด1” “ด2” และ “ด3”

- ช่วงปีที่ 7-9 จะเปิดหน้าเหมืองผลิตหินต่อเนื่อง โดยเดินหน้าเหมืองลดระดับลงถึงระดับที่ 230 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง และหันทิศทางการระเบิดไปทางทิศเหนือหรือเข้าไปในพื้นที่โครงการทำเหมือง
- ช่วงปีที่ 10-12 จะเปิดหน้าเหมืองผลิตหินต่อเนื่อง โดยเดินหน้าเหมืองลดระดับลงถึงระดับที่ 210 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง และหันทิศทางการระเบิดไปทางทิศเหนือหรือเข้าไปในพื้นที่โครงการทำเหมือง
- ช่วงปีที่ 13-16 จะเปิดหน้าเหมืองผลิตหินต่อเนื่อง โดยเดินหน้าเหมืองลดระดับลงถึงระดับ 190 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง และหันทิศทางการระเบิดไปทางทิศเหนือหรือเข้าไปในพื้นที่โครงการทำเหมือง
- ช่วงปีที่ 17-19 จะเปิดหน้าเหมืองผลิตหินต่อเนื่อง โดยเดินหน้าเหมืองลดระดับลงถึงระดับที่ 170 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง และหันทิศทางการระเบิดไปทางทิศเหนือหรือเข้าไปในพื้นที่โครงการทำเหมือง
- ช่วงปีที่ 20-21 จะเปิดหน้าเหมืองผลิตหินต่อเนื่อง โดยเดินหน้าเหมืองลดระดับลงถึงระดับที่ 150 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง และหันทิศทางการระเบิดไปทางทิศเหนือหรือเข้าไปในพื้นที่โครงการทำเหมือง

ลำดับและระยะเวลาการทำเหมือง จะดำเนินการทำเหมืองเป็นช่วงๆ รวมเวลาทั้งสิ้น 21 ปี จนถึงอายุโครงการ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 โดยปัจจุบันการทำเหมืองของโครงการอยู่ในช่วงปีที่ 7-9 โดยจะเปิดหน้าเหมืองผลิตหินต่อเนื่อง โดยเดินหน้าเหมืองลดระดับลงถึงระดับที่ 230 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง และหันทิศทางการระเบิดไปทางทิศเหนือหรือเข้าไปในพื้นที่โครงการทำเหมือง ในส่วนเปลือกดินที่ปิดทับชั้นหินปูนจะนำไปเก็บกองที่หมายเลข “ด1” “ด2” และ “ด3” มีรายละเอียดปริมาณหินปูน และปริมาตรเปลือกดิน แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1-1

ตารางที่ 1-1 แสดงลำดับ ระยะเวลาการทำเหมือง ปริมาณการผลิตหินปูน และปริมาตรเปลือกดิน

ช่วงปีที่	ปริมาณหินปูน (เมตริกตัน)		ปริมาตรเปลือกดิน (ลูกบาศก์เมตร)
	ประทานบัตรที่ 32830/16159	ประทานบัตรที่ 26987/15635	
1	680,000	-	26,700
2	680,000	-	-
3	602,000	78,000	-
4-6	2,040,000	(สิ้นอายุ 5 พฤศจิกายน 2566)	160,700
7-9	2,040,000	-	-
10-12	2,040,000	-	-
13-16	2,040,000	-	-
17-19	2,040,000	-	-
20-21	1,339,600	-	-
รวม	13,501,600	78,000	187,400


ที่มา : แผนผังโครงการทำเหมืองแร่ บริษัท สหศิลาเลย จำกัด, 2563

- ประทานบัตรที่ 26987/15635
ของบจก. สหศิลาเลย (ปัจจุบันสิ้นอายุประทานบัตรแล้ว)
- ประทานบัตรที่ 32830/16159
ของบจก. สหศิลาเลย
- พื้นที่ขออนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทราย
นอกเขตฯ ที่ 1/2562
- พื้นที่ขออนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทราย
นอกเขตฯ ที่ 2/2562
- พื้นที่ประทานบัตรที่ 26983/15473 ของหจก. บุญยงค์กิจ

0 .5 1 2 กิโลเมตร

1-6 | ห นั ง

รูปที่ 1-2 แสดงลักษณะภูมิประเทศและการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการ

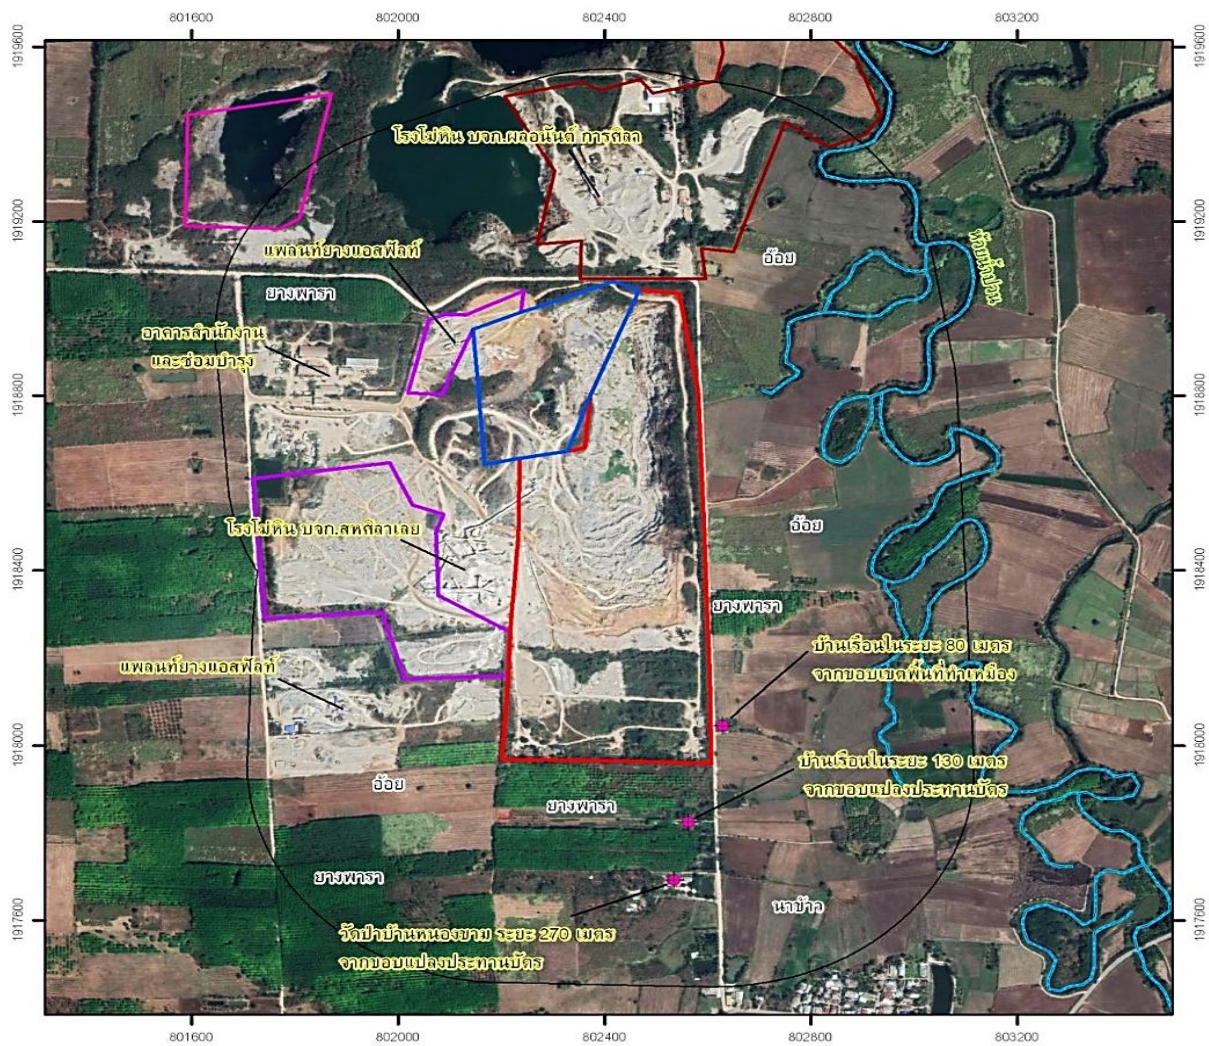

สัญลักษณ์ :

-  ประทานบัตรที่ 26987/15635 ของบจก. สหศิลาเลย (ปัจจุบันสิ้นอายุประทานบัตรแล้ว)
-  ประทานบัตรที่ 32830/16159 ของบจก. สหศิลาเลย
-  พื้นที่ขออนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทราย นอกเขตฯ ที่ 1/2562
-  พื้นที่ขออนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทราย นอกเขตฯ ที่ 2/2562
-  พื้นที่ประทานบัตรที่ 26983/15473 ของหจก. บุญยงค์กิจ
-  พื้นที่คำขอประทานบัตรที่ 4/2559 ของบจก. ผลอนันต์การค้า
-  ตำแหน่งบ้านเรือนราษฎร



ประทานบัตรที่ 26987/15635



ประทานบัตรที่ 32830/16159




พื้นที่เก็บกองเปลือกดิน



บ่อดักตะกอน

ที่มา : ภาพถ่ายทางอากาศจากโปรแกรม Google earth pro และการสำรวจภาคสนาม (เมษายน, 2569)

รูปที่ 1-3 แสดงเส้นทางคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ

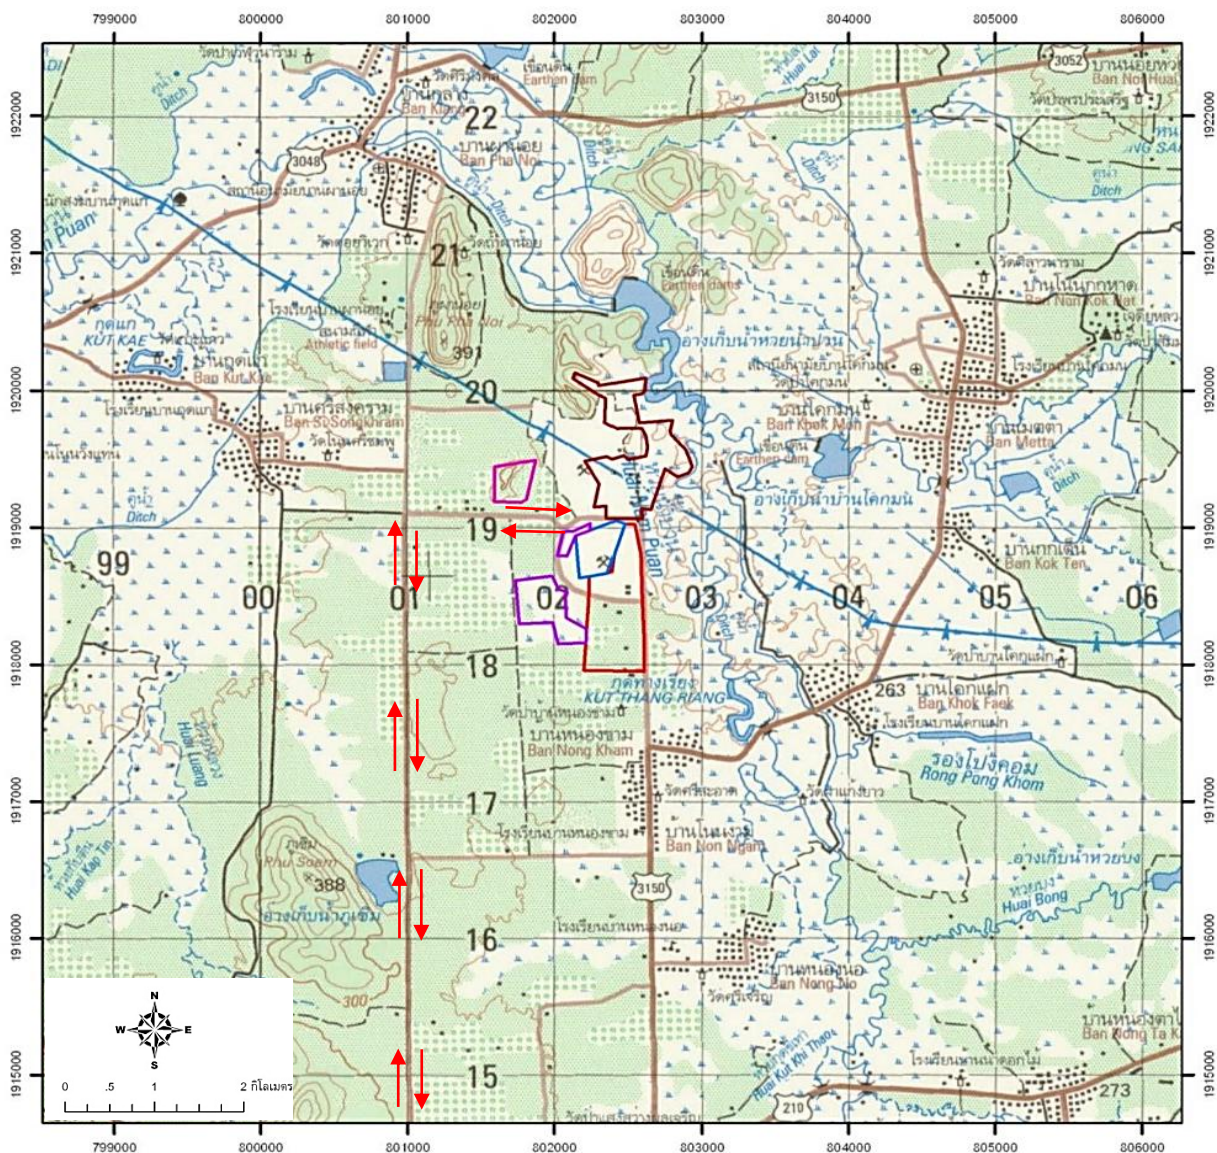

สัญลักษณ์ :

-  ประทานบัตรที่ 26987/15635 ของบจก. สหศิลาเลย (ปัจจุบันสิ้นอายุประทานบัตรแล้ว)
-  ประทานบัตรที่ 32830/16159 ของบจก. สหศิลาเลย
-  พื้นที่ขออนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทราย นอกเขตฯ ที่ 1/2562
-  พื้นที่ขออนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทราย นอกเขตฯ ที่ 2/2562
-  พื้นที่ประทานบัตรที่ 26983/15473 ของหจก. บุญยงค์กิจ
-  พื้นที่คำขอประทานบัตรที่ 4/2559 ของบจก. ผลอนันต์การศิลา
-  แนวเส้นทางคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ




ทางแยกเข้าสู่พื้นที่โครงการ



ถนนด้านหน้าโรงโม่หิน

ที่มา : แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร, 2543

รูปที่ 1-4 แผนผังการทำเหมืองในภาพรวม

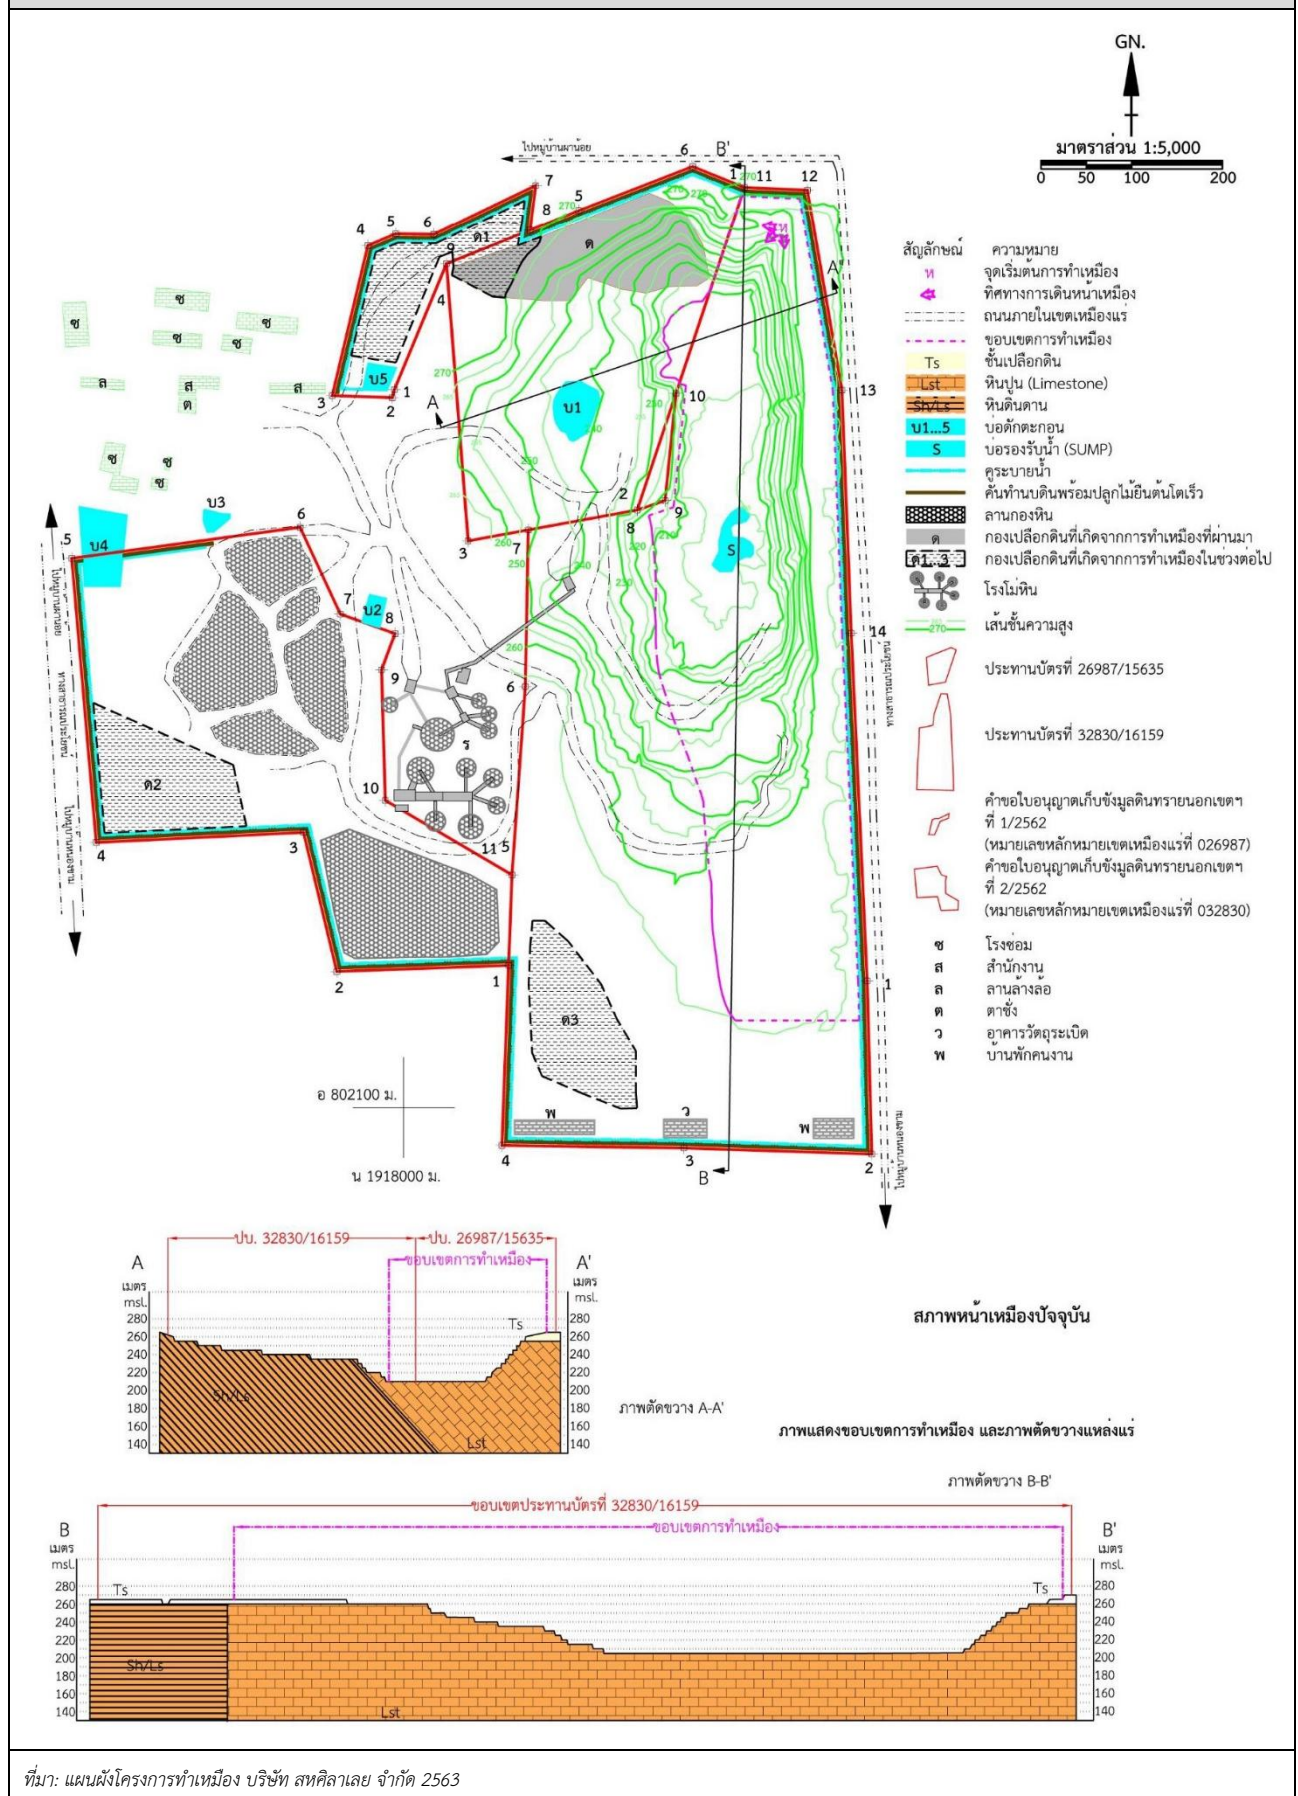

3) การแต่งแร่

หินที่ได้จากการระเบิดบริเวณหน้าเหมือง ถ้ามีขนาดใหญ่จะใช้ Hydraulic Breaker ทำการเจาะกระแทกให้ได้ขนาดตามต้องการ หลังจากนั้นจะใช้รถขุด Back hoe ตักใส่รถบรรทุก 10 ล้อ ขนส่งจากหน้าเหมืองไปยังโรงโม่ บด และย่อยหิน ทะเบียนโรงงานงานเลขที่ ธ 3-3(1)-2/45 ลย. ของบริษัทฯ เอง โดยโรงโม่หินมีลักษณะเป็นอาคารปิดคลุม ติดตั้งระบบสเปรย์น้ำทุกจุด เช่น บริเวณยูนับริบหินใหญ่ เครื่องบดย่อยทุกขั้นตอน ตะแกรงคัดขนาด ปลายสายพานทุกเส้น และรอบอาคารโรงโม่หิน ซึ่งโรงโม่หินตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกบริเวณหลักหมายเขตเหมืองแร่ที่ 5-6 นอกเขตพื้นที่ประทานบัตรที่ 32830/16159 ทั้งนี้ ก่อนที่จะขนหินออกนอกเขตพื้นที่โครงการทำเหมืองทุกครั้งได้ขออนุญาตจากฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย เพื่อชำระค่าภาคหลวงแร่และขนหินเพื่อนำไปจำหน่ายต่อไป

4) การใช้วัตถุระเบิด

การทำเหมืองจะใช้เครื่องเจาะ Hydraulic Crawler Drill ขนาดหัวเจาะประมาณ 3.0 นิ้ว จำนวน 3 คัน ทำการเจาะระเบิด โดยใช้วัตถุระเบิดไดนาไมต์หรืออิมัลชันและแอมโมเนียมไนเตรทผสมน้ำมันดีเซล อัตราส่วน 94:6 โดยน้ำหนัก ปริมาณที่ใช้ต่อรูประมาณ 30.5 กิโลกรัม ชั้นล่างสุดบรรจุไดนาไมต์หรืออิมัลชันเป็นตัวกระตุ้นและจุดระเบิดด้วยแก๊ปไฟฟ้าแบบจิ้งหะถ่วง ปิดปากรูด้วยเศษหินที่เกิดจากการเจาะ ปริมาณวัตถุระเบิดที่ใช้ต่อจิ้งหะถ่วงไม่เกิน 177 กิโลกรัมต่อจิ้งหะถ่วง ยกเว้นบริเวณพื้นที่หน้าเหมืองด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกที่ติดกับทางสาธารณประโยชน์ในระยะ 50-60 เมตร จะใช้ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดไม่เกิน 59 กิโลกรัมต่อจิ้งหะถ่วง และพื้นที่หน้าเหมืองที่ห่างจากทางสาธารณประโยชน์ในระยะ 10-40 เมตร จะใช้ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดไม่เกิน 11.5 กิโลกรัมต่อจิ้งหะถ่วง ในส่วนชั้นหินปูนที่ผุหรือชั้นเปลือกดินที่แทรกอยู่ในหินปูนจะใช้รถขุด Backhoe ขุดตกแต่งหน้าการระเบิด โดยทำการระเบิดวันละ 1 ครั้ง ระหว่างเวลา 16.00-17.00 นาฬิกา โดยให้สัญญาณเตือนภัยก่อนการระเบิดให้ได้ยินในรัศมี 500 เมตร และมองเห็นชัดเจนในระยะ 200 เมตร เป็นเวลานาน 5 นาที พร้อมทั้งติดป้ายเตือนเวลาทำการระเบิดหินและเขตการใช้วัตถุระเบิดบริเวณทางเข้าเหมือง แสดงการออกแบบการเจาะระเบิดดังตารางที่ 1-2

ตารางที่ 1-2 การออกแบบการเจาะระเบิด

ข้อมูลการเจาะระเบิดเครื่องเจาะ Hydraulic Crawler Drill Ø 3.0"	สูง 10 เมตร	สูง 5 เมตร
1. ความสูงหน้าเหมือง (เมตร)	10.00	5.00
2. ความลึกการเจาะ (เมตร)	11.00	6.00
3. ระยะ Burden (เมตร)	3.00	3.00
4. ระยะ Spacing (เมตร)	3.60	3.60
5. ระยะอัดปัดรู (เมตร)	3.00	3.00
6. ระยะ Column Charge (เมตร)	8.00	3.00
7. Column Charge Concentration (กิโลกรัม/เมตร)	3.60	3.60
8. จำนวนวัตถุระเบิดทั้งหมด (กิโลกรัม/รูระเบิด)	30.50	11.50
9. Specific Drilling (เมตร/ลูกบาศก์เมตร)	0.10	0.11
10. Specific Charge (กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร)	0.28	0.21

ที่มา : แผนผังโครงการทำเหมืองแร่ บริษัท สหศิลาเลย จำกัด, 2563

5) การจัดการเลือกดินและเศษหินจากการทำเหมือง

ในอดีตที่ผ่านมาเลือกดินที่ปิดทับชั้นหินปูนได้นำมาพัฒนาปรับปรุงสภาพพื้นที่บริเวณต่างๆ ได้แก่ สร้างคันทำนบกั้น ปรับสภาพพื้นที่บริเวณอาคารสำนักงานต่างๆ รวมทั้งโรงโม่หิน บางส่วนนำไปผสมเพื่อผลิตเป็นหินคลุกเกรดต่ำ และในส่วนที่เหลือได้นำไปเก็บกองบริเวณพื้นที่เก็บกองเลือกดินที่หมายอักษร “ด” เนื้อที่ 12.4 ไร่ สำหรับการทำให้เหมืองในช่วงต่อไป พบว่าบริเวณตอนใต้และทิศตะวันออกในเขตพื้นที่ประทานบัตรที่ 32830/16159 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีการเปิดหน้าเหมืองผลิตหิน และมีเลือกดินที่ปิดทับชั้นหินปูนหนา 5-10 เมตร มีปริมาตร 146,914 ลูกบาศก์เมตร (นน) หรือ 187,400 ลูกบาศก์เมตร (หลวม) โดยเลือกดินที่เกิดจากการทำเหมืองบริเวณนี้จะนำไปเก็บกอง 3 แห่ง ได้แก่ บริเวณหมายอักษร “ด1” และ “ด2” ที่อยู่ในพื้นที่ขออนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลทรายนอกเขตประทานบัตรที่ 1/2562 และ 2/2562 มีพื้นที่ 8.9 ไร่ และ 10.1 ไร่ ตามลำดับ และ “ด3” พื้นที่ 10 ไร่ ที่อยู่ทางด้านทิศใต้ในเขตประทานบัตรที่ 32830/16159 โดยทำการเก็บกองสูงจากพื้นดินเดิมไม่เกิน 6 เมตร จำนวน 2 ชั้น โดยแต่ละชั้นมีความสูงไม่เกิน 3 เมตร และมีความลาดชันไม่เกิน 27 องศา สามารถเก็บกองได้ประมาณ 226,200 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณที่เพียงพอตลอดอายุประทานบัตร

6) การใช้น้ำและการระบายน้ำในการทำเหมือง

ในการทำเหมืองโดยวิธีเหมืองหาคตามโครงการทำเหมืองนี้จะไม่มีการใช้น้ำในการดำเนินการแต่อย่างใด แต่จะใช้น้ำเพียงเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นตามเส้นทางลำเลียงหินบริเวณหน้าเหมือง โดยใช้รถบรรทุกน้ำทำการฉีดพรมน้ำตามบริเวณต่างๆ รวมทั้งเส้นทางรถยนต์และบริเวณที่อาจจะทำให้เกิดฝุ่นได้ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น เนื่องจากไม่มีการใช้น้ำในการทำเหมือง ดังนั้นการทำเหมืองสำหรับโครงการแปลงนี้จึงไม่มีการระบายน้ำจากการทำเหมืองแต่อย่างใด แต่ในช่วงฤดูฝน น้ำฝนที่ไหลผ่านบริเวณหน้าเหมืองก็จะก่อปัญหาการชะล้างผิวดิน เกิดการพัดพาตะกอนลงไปยังบ่อบกนในพื้นที่ที่ไหลผ่าน หากน้ำฝนไหลผ่านพื้นที่ที่มีต้นไม้ขึ้นปกคลุม ซึ่งต้นไม้จะช่วยยึดตะกอนดินทำให้ไม่เกิดปัญหาน้ำขุ่นขึ้น ทั้งนี้ จะมีการเปิดหน้าเหมืองให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดและควบคุมความลาดเอียงพื้นที่ทำเหมืองให้น้ำลาดเทลงสู่ที่ต่ำบริเวณบ่อรับน้ำ (Sump) รวมทั้งชุดระบายน้ำตามแนวนอนภายในเหมือง และตามแนวขอบเขตพื้นที่โครงการทำเหมืองเพื่อให้ น้ำไหลลงบ่อดักตะกอนต่อไป

7) มาตรการรักษาความปลอดภัย และส่งเสริมสวัสดิภาพคนงาน

- จัดให้มีปัจจัยในการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือคนงานได้ทันเวลาที่ เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นและมีรถสำหรับนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้ทันเวลาที่ จัดให้มีน้ำดื่ม น้ำใช้ ที่พักอาศัย และส่วนที่ถูกสุขลักษณะแก่คนงาน
- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมแก่คนงานในการปฏิบัติงาน เช่น หมวกนิรภัย ถุงมือ รองเท้านิรภัย หน้ากากป้องกันฝุ่น เครื่องป้องกันตา เครื่องป้องกันเสียง เป็นต้น
- จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานและคนงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2513) และกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ว่าด้วยการให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอกโดยเคร่งครัด
- จัดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัยแก่คนงาน และผู้ควบคุมการทำงานเป็นประจำ

1.3 แผนการดำเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อม

การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 32830/16159 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 26987/15635 ของบริษัท สหศิลาเลย จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ตามหนังสือที่ ทส 1010.2/11531 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้

1.3.1 แผนการตรวจสอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท สหศิลาเลย จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นบริษัท ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการติดตามตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมกำหนดไว้ดังเอกสารแนบ 2 เพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.3.2 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สำหรับแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส 1010.2/11531 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 แสดงดังตารางที่ 1-3 ทั้งนี้ ผลการตรวจวัดจะเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนด เพื่อเสนอต่อสำนักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้พิจารณา

ตารางที่ 1-3 แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	ช่วงเวลาตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
1. คุณภาพอากาศ	- ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) - ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)	ระยะเวลา 3 วันต่อเนื่อง ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน และ พฤศจิกายน-ธันวาคม	1. สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ 2. โรงเรียนบ้านผาน้อย 3. โรงเรียนบ้านหนองขาม 4. วัดโนนศรีชมพู 5. วัดป่าโคกมน 6. โรงเรียนบ้านโคกแฝก
2. ความทึบแสง	ความทึบแสง (Opacity)	ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน และ พฤศจิกายน-ธันวาคม	1. บริเวณยู่รับหิน 2. บริเวณปากโม่หินใหญ่ 3. บริเวณปากโม่ชั้นที่ 2 4. บริเวณตะแกรงคัดขนาด 5. บริเวณปลายสายพานลำเลียง

ที่มา : ผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หิน อุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 32830/16159 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตร ที่ 26987/15635 ของบริษัท สหศิลาเลย จำกัด ตามหนังสือที่ ทส 1010.2/11531 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 (เอกสารแนบ 2)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	ช่วงเวลาตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
3. ระดับเสียง	- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) - ระดับเสียงสูงสุด (L_{max})	ระยะเวลา 3 วันต่อเนื่อง ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน และ พฤศจิกายน-ธันวาคม	- สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ - โรงเรียนบ้านผาน้อย - โรงเรียนบ้านหนองขาม - วัดโนนศรีชมพู - วัดป่าโคกมน - โรงเรียนบ้านโคกแฝก
4. ค่าความลั่นสะเทือน	- ความเร็วอนุภาคสูงสุด - ความถี่ - ระยะขจัด - แรงอัดอากาศ	ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน และ พฤศจิกายน-ธันวาคม	บ้านเรือนราษฎรหลังที่ใกล้ที่สุด ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ โครงการ
5. คุณภาพน้ำ	- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - ความขุ่น (Turbidity)* - ปริมาณตะกอนแขวนลอยรวม (Total Suspended Solids) - ปริมาณตะกอนละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) - ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) - ปริมาณซัลเฟต (Sulfate) - เหล็ก (Iron) - สารหนู (Arsenic)* - แคดเมียม (Cadmium)* - ตะกั่ว (Lead)	ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน และ พฤศจิกายน-ธันวาคม	- บ่อรับน้ำ (Sump) ภายใน โครงการ - ห้วยน้ำปวน - บ่อบาดาลบ้านหนองขาม - บ่อสังเกตการณ์ภายในพื้นที่ โครงการ
6. คุณภาพอากาศ ในพื้นที่ทำงาน	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust)	ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน และ พฤศจิกายน-ธันวาคม	- บริเวณหน้าเหมือง - บริเวณโรงโม่หิน
7. ระดับความดังเสียง	ระดับความดังเสียง (Noise Dosimeter)	ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน และ พฤศจิกายน-ธันวาคม	- บริเวณหน้าเหมือง - บริเวณโรงโม่หิน

ที่มา : ผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หิน
อุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 32830/16159 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตร
ที่ 26987/15635 ของบริษัท สหศิลาเลย จำกัด ตามหนังสือที่ ทส 1010.2/11531 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 (เอกสารแนบ 2)

* รายการทดสอบนี้อยู่นอกขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการทดสอบ

หมายเหตุ: สภาพแวดล้อมของสถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1. สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ

ตำแหน่งตั้งเครื่องตรวจวัดตั้งอยู่บริเวณหน้าห้องประชุมใหม่ ติดกับโรงจอดรถ มีรถเข้า-ออกตลอดเวลา ห่างจากพื้นที่ประทานบัตรไปทางทิศตะวันตกประมาณ 200 เมตร มีถาวรวัตถุวังเข้า-ออกอย่างต่อเนื่อง

2. โรงเรียนบ้านผาน้อย

ตำแหน่งตั้งเครื่องตรวจวัดตั้งอยู่บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านผาน้อย เป็นพื้นที่สนามหญ้าไม่มีสิ่งบดบัง ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 2.0 กิโลเมตร สภาพแวดล้อมข้างเคียงเป็นพื้นที่เกษตรกรรม (สวนยางพารา) พื้นที่ป่าไม้ และอยู่ระหว่างเส้นทางขนส่งระหว่างโรงโม่หินไปยังบ้านผาน้อย

3. โรงเรียนบ้านหนองขาม

ตำแหน่งตั้งเครื่องตรวจวัดตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านหนองขาม ติดกับบริเวณโรงอาหารเป็นพื้นที่โล่ง ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศใต้ ประมาณ 1.4 กิโลเมตร สภาพแวดล้อมข้างเคียงติดกับถนนหมายเลข 3019 มีถาวรวัตถุของโรงโม่หินผ่านตลอดเวลา

4. วัดโนนศรีชมพู

ตำแหน่งตั้งเครื่องตรวจวัดอยู่บริเวณด้านข้างโรงครัวของวัดโนนศรีชมพู มีกิจกรรมการก่อสร้างอาคารบางส่วนเพิ่มเติม ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 1.7 กิโลเมตร สภาพแวดล้อมข้างเคียงเป็นพื้นที่เกษตรกรรม (สวนยางพารา) และชุมชนบ้านศรีสงคราม

5. วัดป่าโคกมน

ตำแหน่งตั้งเครื่องตรวจวัดอยู่บริเวณด้านหน้าห้องเก็บของ ด้านหลังบริเวณวัดติดกับถนนสายจรภายในวัด ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 1.8 กิโลเมตร สภาพแวดล้อมข้างเคียงเป็นพื้นที่เกษตรกรรม (นาข้าว)

6. โรงเรียนบ้านโคกแฝก

ตำแหน่งตั้งเครื่องตรวจวัดอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านโคกแฝก ห่างจากโครงการไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 1.7 กิโลเมตร สภาพแวดล้อมข้างเคียงเป็นพื้นที่เกษตรกรรม (นาข้าว) และชุมชนบ้านโคกแฝก

7. บ้านเรือนราษฎรหลังที่ใกล้ที่สุดด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้

ตำแหน่งตั้งเครื่องตรวจวัดตั้งอยู่บริเวณบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 200 เมตร สภาพแวดล้อมข้างเคียงเป็นพื้นที่เกษตรกรรม (ไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง และสวนยางพารา)

8. บ่อรับน้ำ (Sump) ภายในโครงการ

จุดเก็บตัวอย่างน้ำเป็นบ่อรับน้ำ (Sump) ในชุมเหมืองของโครงการ เป็นบ่อที่ใช้ประโยชน์ในการรองรับน้ำไหลบ่าหน้าเหมืองและบริเวณพื้นที่ประทานบัตร โดยมีการนำน้ำมาใช้ในการรดต้นไม้และฉีดพรมเส้นทางขนส่งแร่ของโครงการ

9. ห้วยน้ำปวน

จุดเก็บตัวอย่างน้ำเป็นลำห้วยน้ำปวน ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันออกประมาณ 500 เมตร ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรม สภาพแวดล้อมข้างเคียงเป็นพื้นที่เกษตรกรรม (ไร่อ้อย และสวนยางพารา)

10. บ่อบาดาลบ้านหนองขาม

จุดเก็บตัวอย่างน้ำเป็นบ่อบาดาลที่อยู่ภายใต้วัดศรีสะอาดในชุมชนบ้านหนองขาม มีการใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคภายในชุมชน ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศใต้ประมาณ 1.2 กิโลเมตร สภาพแวดล้อมข้างเคียงเป็นพื้นที่ชุมชน และติดกับทางหลวงหมายเลข 3019

11. บ่อสังเกตการณ์ภายในพื้นที่โครงการ

เป็นบ่อน้ำบาดาลที่อยู่ทางด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ มีการนำน้ำมาใช้ประโยชน์บริเวณบ้านพักพนักงาน มีความลึกประมาณ 60-70 เมตร