

บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการทำเหมืองชนิดแร่เฟลด์สปาร์ และควอร์ตซ์ ของบริษัท เอเชียเหมืองแร่อุตสาหกรรม จำกัด ประทานบัตรที่ 33124/16349 มีการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมปีละ 2 ครั้ง อย่างต่อเนื่อง รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงปี 2566-2569 ที่เสนอไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และผลการตรวจวัดปัจจุบัน (เดือนเมษายน 2569) เอกสารรับรองผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเอกสารอนุญาตห้องปฏิบัติการ นำเสนอดังเอกสารแนบ 15 และเอกสารแนบ 16 ตามลำดับรายละเอียดดังนี้

3.1 คุณภาพอากาศ

1. ดัชนีตรวจวัด

- 1.1 ฝุ่นรวมหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง (TSP)
- 1.2 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง (PM-10)

2. ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด (รูปที่ 3.1-1)

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 2.1 บ้านราษฎรทางทิศตะวันออก | : UTM 47 P 581436 E, 971264 N |
| 2.2 บ้านราษฎรริมเส้นทางขนส่งแร่ | : UTM 47 P 579974 E, 970442 N |
| 2.3 วัดเขาเหล็ก | : UTM 47 P 579830 E, 969384 N |


3. วันที่ทำการตรวจวัด

วันที่ 22-25 เมษายน 2569

4. วิธีการตรวจวัด

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) ของฝุ่นรวมหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง ใช้วิธีตรวจวัดอ้างอิง คือ วิธีกราวิเมตริก (Gravimetric) ส่วนฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง ใช้วิธีตรวจวัดอ้างอิง คือ วิธีกราวิเมตริก (Gravimetric) หรือวิธีตรวจวัดเทียบเท่า ได้แก่ วิธีเบต้าเรดิเอชัน แอทเทนเอชัน (Beta Radiation Attenuation) วิธีเทปเปอร์ อิลิเมนต์ ออสซิลเลติง ไมโครบาลานซ์ (Tapered Element Oscillating Microbalance : TEOM) วิธีการกระเจิงของแสง (Light Scattering)

เก็บตัวอย่างด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศแบบไดโคโทมัส (Dichotomous Air Sampler) ในการตรวจวัดดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ.2569 ให้ทำในบรรยากาศโดยทั่วไป และต้องสูงจากพื้นดินอย่างน้อย 1.5 ม. แต่ไม่เกิน 6 ม. การคำนวณค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศให้เทียบที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ หลังจากนั้นนำผลการตรวจวัดเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ.2569 กำหนดค่าเฉลี่ยของฝุ่นรวมหรือฝุ่นละออง

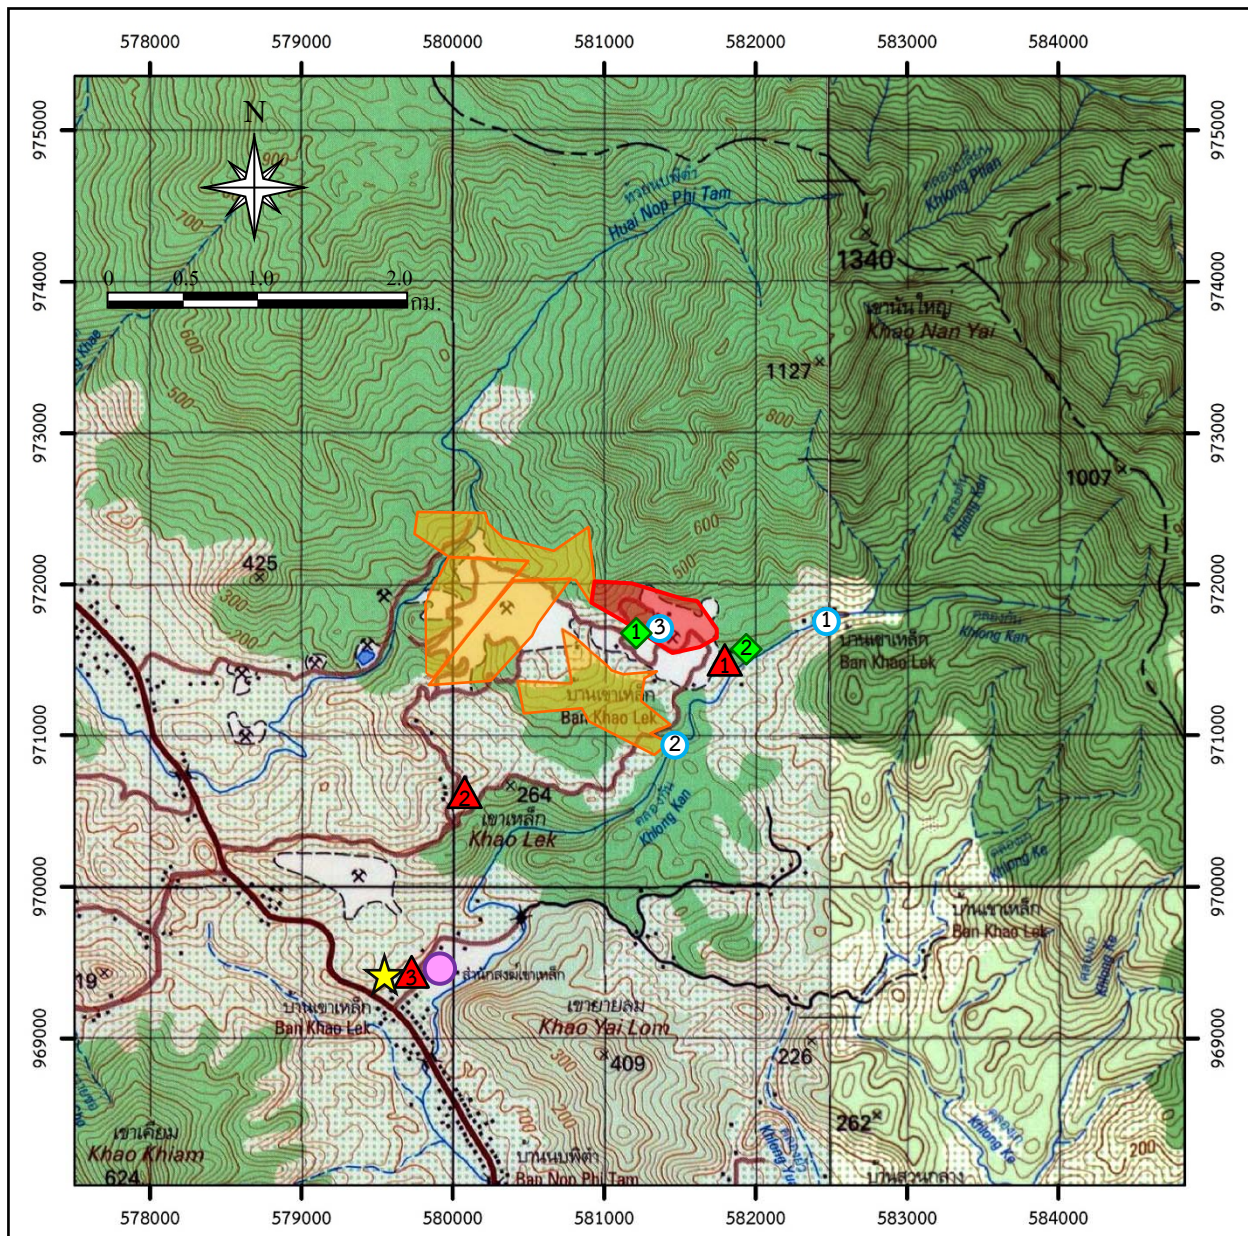

สัญลักษณ์ :



พื้นที่โครงการ (ประทานบัตรที่ 33124/16349
ของบริษัท เอเซียเหมืองแร่อุตสาหกรรม จำกัด)



ประทานบัตรใกล้เคียง

สถานีตรวจวัดความเร็วและทิศทางการ



วัดเขาเหล็ก

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและระดับเสียง



บ้านราษฎร์ทางทิศตะวันออก



บ้านราษฎร์ริมเส้นทางขนส่งแร่



วัดเขาเหล็ก

สถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือน



ขอบแปลงพื้นที่โครงการ



บ้านราษฎร์ทางทิศตะวันออก

สถานีเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน



คลองกันก่อนผ่านพื้นที่โครงการ



คลองกันหลังผ่านพื้นที่โครงการ



ห้วยไม่มีชื่อ

สถานีเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน



บ่อบาดาลวัดเขาเหล็ก

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (2540), ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
(www.dpim.go.th, เมษายน 2569) และการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์โดย บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด (2569)

รูปที่ 3.1-1

สถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ



บ้านราษฎร์ทางทิศตะวันออก



บ้านราษฎร์ริมเส้นทางขนส่งแร่



วัดเขาเหล็ก

สถานีตรวจวัดระดับเสียง



บ้านราษฎร์ทางทิศตะวันออก



บ้านราษฎร์ริมเส้นทางขนส่งแร่



วัดเขาเหล็ก

สถานีตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม



วัดเขาเหล็ก

สถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือน



ขอบแปลงพื้นที่โครงการ



บ้านราษฎร์ทางทิศตะวันออก

สถานีเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน



คลองกันก่อนผ่านพื้นที่โครงการ



คลองกันหลังผ่านพื้นที่โครงการ



ห้วยไม่มีเชื้อ

สถานีเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน



บ่อบาดาลวัดเขาเหล็ก

5. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 22-25 เมษายน 2569 จำนวน 3 สถานี ได้แก่ บ้านราษฎร์ทางทิศตะวันออก บ้านราษฎร์ริมเส้นทางขนส่งแร่ และวัดเขาเหล็ก ดังตารางที่ 3.1-1 และรูปที่ 3.1-2 โดยมีรายละเอียดดังนี้

บ้านราษฎร์ทางทิศตะวันออก พบว่า ฝุ่นรวมหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.024-0.028 มก./ลบ.ม. และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.015-0.018 มก./ลบ.ม.

บ้านราษฎร์ริมเส้นทางขนส่งแร่ พบว่า ฝุ่นรวมหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.075-0.106 มก./ลบ.ม. และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.025-0.027 มก./ลบ.ม.

วัดเขาเหล็ก พบว่า ฝุ่นรวมหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.046-0.050 มก./ลบ.ม. และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.025-0.030 มก./ลบ.ม.

ตารางที่ 3.1-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 22-25 เมษายน 2569


สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นรวมหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง (มก./ลบ.ม.)	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง (มก./ลบ.ม.)
บ้านราษฎร์ทางทิศตะวันออก	22-23 เม.ย. 69	0.028	0.018
	23-24 เม.ย. 69	0.025	0.017
	24-25 เม.ย. 69	0.024	0.015
บ้านราษฎร์ริมเส้นทางขนส่งแร่	22-23 เม.ย. 69	0.106	0.026
	23-24 เม.ย. 69	0.075	0.027
	24-25 เม.ย. 69	0.075	0.025
วัดเขาเหล็ก	22-23 เม.ย. 69	0.048	0.030
	23-24 เม.ย. 69	0.050	0.030
	24-25 เม.ย. 69	0.046	0.025
มาตรฐาน*		0.200	0.100

ที่มา : บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด (2569)

หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ.2569


ฝุ่นรวมหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง

ค่ามาตรฐานกำหนดไม่เกิน 0.200 มก./ลบ.ม.

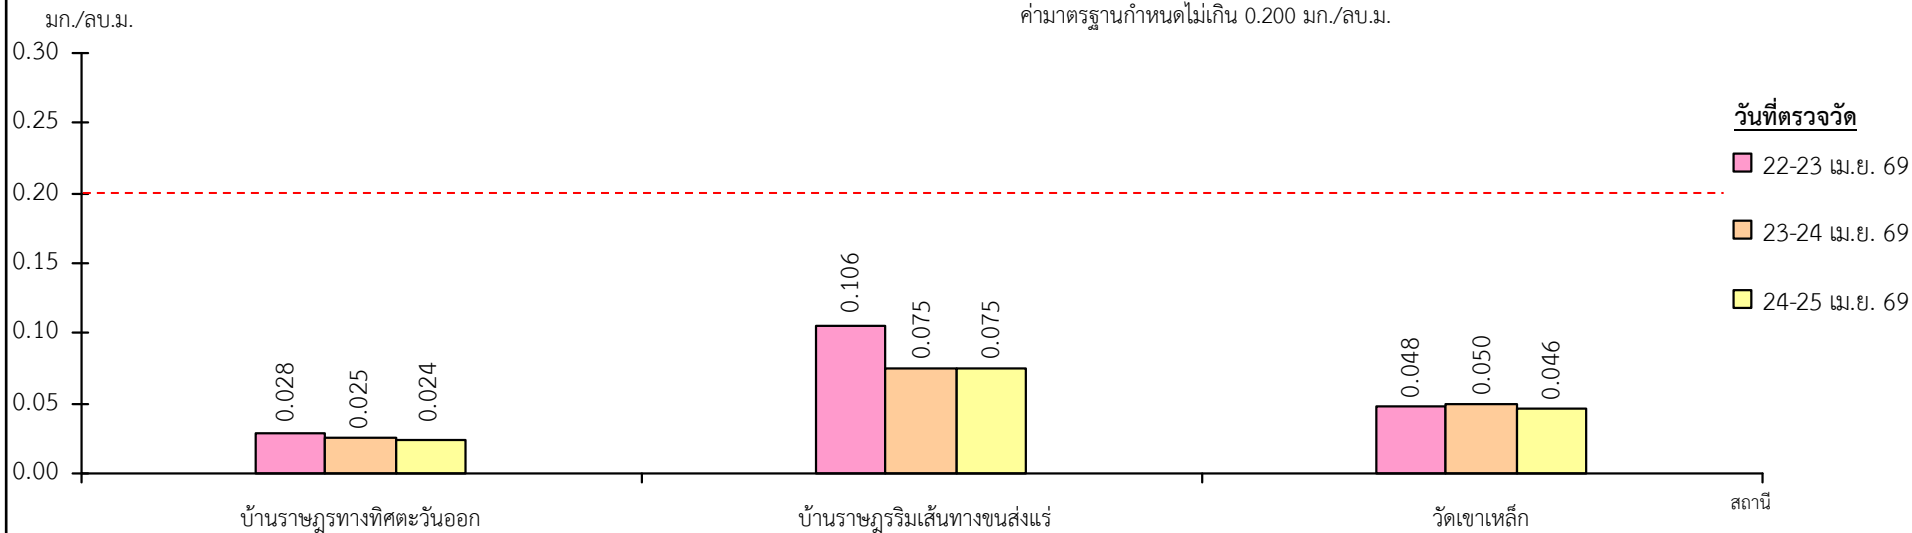

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง

ค่ามาตรฐานกำหนดไม่เกิน 0.100 มก./ลบ.ม.

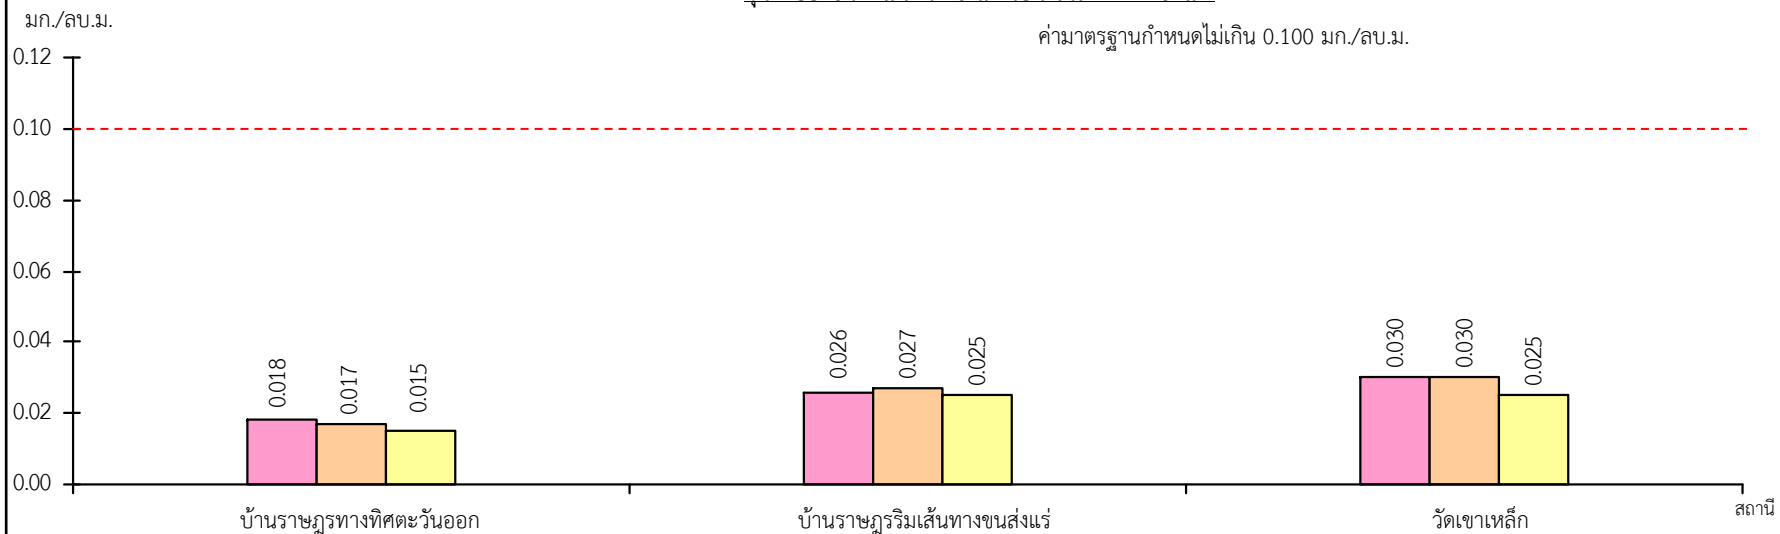

6. สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 22-25 เมษายน 2569 จำนวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณบ้านราษฎร์ทางทิศตะวันออก บ้านราษฎร์ริมเส้นทางขนส่งแร่ และวัดเขาเหล็ก พบว่า ผลการตรวจวัดของทั้ง 3 สถานี มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ.2569 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่กำหนดค่ามาตรฐานฝุ่นรวมหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 0.200 มก./ลบ.ม. และค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 0.100 มก./ลบ.ม. ตามลำดับ

7. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในช่วงปี 2566-2569 จากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการตรวจวัดปัจจุบัน (เดือนเมษายน 2569) แสดงดังตารางที่ 3.1-2 และรูปที่ 3.1-3 มีรายละเอียดดังนี้

บ้านราษฎร์ทางทิศตะวันออก พบว่า ฝุ่นรวมหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.013-0.075 มก./ลบ.ม. และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.005-0.048 มก./ลบ.ม.

บ้านราษฎร์ริมเส้นทางขนส่งแร่ พบว่า ฝุ่นรวมหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.019-0.176 มก./ลบ.ม. และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.007-0.074 มก./ลบ.ม.

วัดเขาเหล็ก พบว่า ฝุ่นรวมหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.012-0.075 มก./ลบ.ม. และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.005-0.032 มก./ลบ.ม.

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในช่วงปี 2566-2569 พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ.2569

ตารางที่ 3.1-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในช่วงปี 2566-2569


สถานีตรวจวัด	เดือน/ปีที่ตรวจวัด	ฝุ่นรวมหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง (มก./ลบ.ม.)	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง (มก./ลบ.ม.)
บ้านราษฎร์ ทางทิศตะวันออก	มี.ค.66 ^{1/}	0.020-0.075	0.026-0.048
	พ.ย.66 ^{1/}	0.021-0.029	0.010-0.012
	เม.ย.67 ^{1/}	0.046-0.061	0.025-0.035
	พ.ย.67 ^{1/}	0.013-0.021	0.005-0.010
	เม.ย.68 ^{1/}	0.021-0.022	0.015-0.017
	พ.ย.68 ^{1/}	0.015-0.019	0.008-0.011
	เม.ย.69 ^{2/}	0.024-0.028	0.015-0.018
บ้านราษฎร์ ริมเส้นทางขนส่งแร่	มี.ค.66 ^{1/}	0.072-0.110	0.044-0.059
	พ.ย.66 ^{1/}	0.026-0.028	0.010-0.013
	เม.ย.67 ^{1/}	0.129-0.176	0.050-0.074
	พ.ย.67 ^{1/}	0.040-0.096	0.012-0.071
	เม.ย.68 ^{1/}	0.025-0.037	0.013-0.022
	พ.ย.68 ^{1/}	0.019-0.040	0.007-0.019
	เม.ย.69 ^{2/}	0.075-0.106	0.025-0.027
วัดเขาเหล็ก	มี.ค.66 ^{1/}	0.026-0.046	0.017-0.032
	พ.ย.66 ^{1/}	0.021-0.028	0.009-0.011
	เม.ย.67 ^{1/}	0.032-0.035	0.024-0.031
	พ.ย.67 ^{1/}	0.019-0.075	0.015-0.017
	เม.ย.68 ^{1/}	0.013-0.023	0.011-0.017
	พ.ย.68 ^{1/}	0.012-0.022	0.005-0.013
	เม.ย.69 ^{2/}	0.046-0.050	0.025-0.030
มาตรฐาน*		0.200	0.100

ที่มา : ^{1/} รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (2566-2569)


^{2/} บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด (2569)

หมายเหตุ : * ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ.2569

ฝุ่นรวมหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง

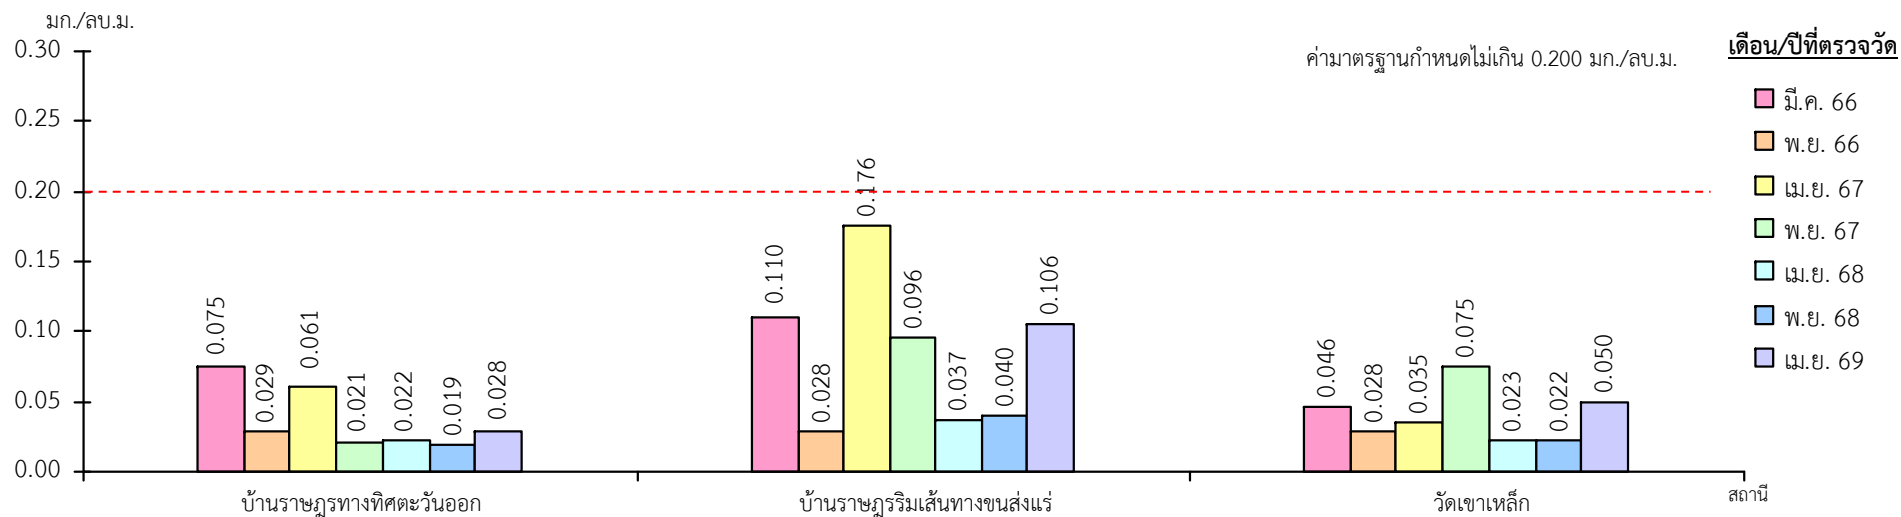

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง

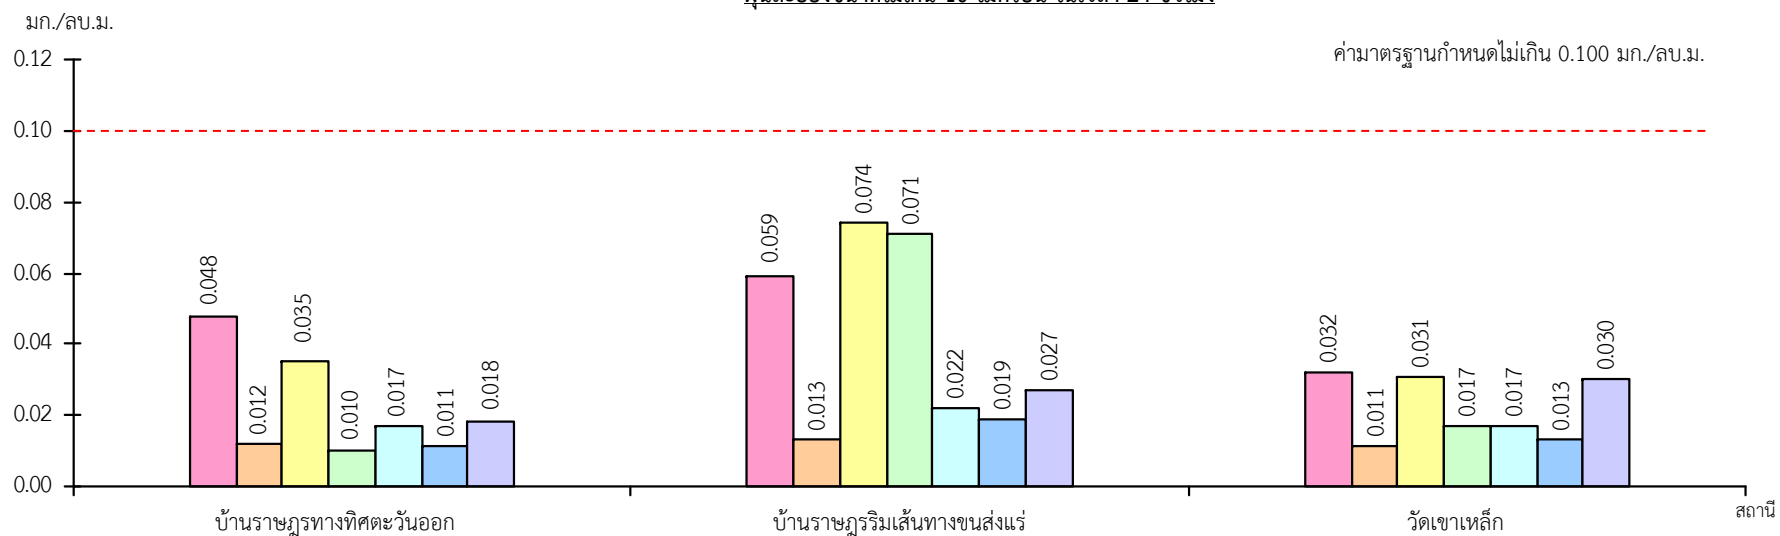

3.2 ความเร็วลมและทิศทางลม

1. ดัชนีในการตรวจวัด

ความเร็วและทิศทางลม (WS/WD)

2. ตำแหน่งพิกัดของสถานีที่ตรวจวัด (รูปที่ 3.1-1)

วัดเขาเหล็ก

3. วันที่ตรวจวัด

วันที่ 22-25 เมษายน 2569

4. วิธีตรวจวัด

ความเร็วและทิศทางลม (WS/WD) : ติดตั้งเครื่องตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมบริเวณที่โล่งโดยใช้ Wind Speed Sensor และ Wind Vane อยู่ที่ระดับความสูงเดียวกัน โดยการหมุนของ Sensor และ Vane ทำให้เกิดสัญญาณไฟฟ้าและเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของหน่วยเมตรต่อวินาที สำหรับความเร็วลม และเปลี่ยนองศาของ Vane ให้อยู่ในรูปทิศทางและบันทึกข้อมูลด้วย Data Logger จากนั้นนำมาคำนวณตามโปรแกรม Wind Rose

5. ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม

จากการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมบริเวณสำนักงานโครงการ ระหว่างวันที่ 22-25 เมษายน 2569 พบว่า ลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนข้างไปทางทิศตะวันออก โดยมีความเร็วลมเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระหว่าง 1.0 – 2.0 เมตรต่อวินาที และในช่วงที่ทำการตรวจวัดมีลมสงบคิดเป็นร้อยละ 13.89 (รูปที่ 3.2-1)

ตารางที่ 3.2-1 ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม ระหว่างวันที่ 22-25 เมษายน 2569

เวลา	ผลการตรวจวัดทิศทางลมและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง					
	22 - 23 เมษายน 2569		23 - 24 เมษายน 2569		24 - 25 เมษายน 2569	
	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม
11:00-12:00 น.	1.4	ESE	1.5	SE	1.6	SSE
12:00-13:00 น.	1.1	E	1.5	SSE	1.5	SE
13:00-14:00 น.	1.4	ESE	1.5	SE	1.9	SSE
14:00-15:00 น.	1.5	E	1.8	ESE	1.8	ESE
15:00-16:00 น.	1.6	ESE	1.7	ESE	1.8	ESE
16:00-17:00 น.	1.8	E	2.0	E	1.7	ESE
17:00-18:00 น.	1.7	ENE	1.6	E	1.7	E
18:00-19:00 น.	1.5	E	1.4	ENE	1.4	E
19:00-20:00 น.	0.9	E	0.8	ENE	0.8	ESE
20:00-21:00 น.	0.5	E	N/A	N/A	0.5	NE
21:00-22:00 น.	0.6	ENE	0.7	ENE	0.6	ENE
22:00-23:00 น.	0.5	ENE	0.5	ENE	0.6	ENE

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

เวลา	ผลการตรวจวัดทิศทางลมและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง					
	22 - 23 เมษายน 2569		23 - 24 เมษายน 2569		24 - 25 เมษายน 2569	
	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม
23:00-00:00 น.	0.6	ENE	N/A	N/A	0.5	ENE
00:00-01:00 น.	0.6	ENE	N/A	N/A	0.6	ENE
01:00-02:00 น.	0.6	ENE	N/A	N/A	0.5	ENE
02:00-03:00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	0.6	ENE
03:00-04:00 น.	0.5	ENE	N/A	N/A	0.6	ENE
04:00-05:00 น.	0.7	ENE	N/A	N/A	0.7	ENE
05:00-06:00 น.	0.9	ENE	N/A	N/A	N/A	N/A
06:00-07:00 น.	1.0	ENE	0.5	ENE	0.6	NE
07:00-08:00 น.	0.8	ENE	0.5	ENE	0.7	ENE
08:00-09:00 น.	1.0	ENE	0.8	E	1.0	E
09:00-10:00 น.	1.1	E	1.0	SSE	1.1	ESE
10:00-11:00 น.	1.4	SE	1.3	ESE	1.4	SE


ที่มา : บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด (2569)

หมายเหตุ: N/A หมายถึง ลมสงบ (Calms) มีค่าต่ำกว่า 0.5 ม./วินาที

6. สรุปผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม

จากผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม ระหว่างวันที่ 22-25 เมษายน 2569 บริเวณวัดเขาเหล็ก พบว่า ลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศตะวันออก และมีขนาดของลมอยู่ในช่วงลมเบา โดยลมมีลักษณะเป็นควั่นลอยตามลม แต่ศรีลมไม่หันไปตามทิศลม และรู้สึกลมพัดที่ใบหน้า

ความเร็วและทิศทางลม

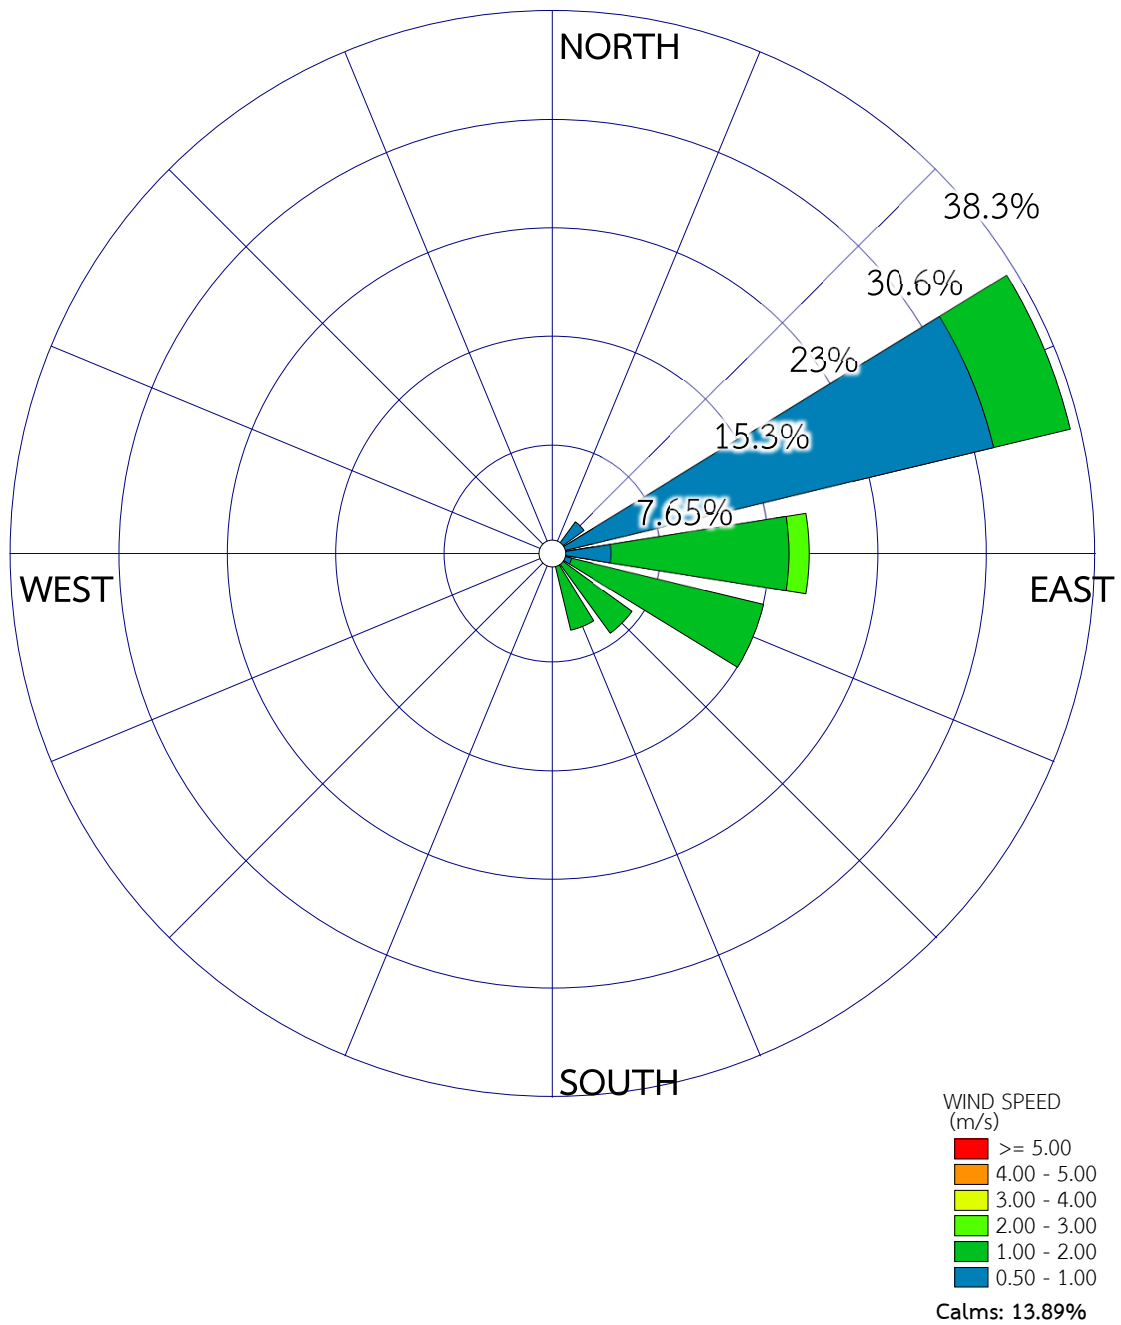

ที่มา : การสำรวจภาคสนาม (เมษายน 2569) และการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์โดย บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด (2569)

รูปที่ 3.2-1

ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม ระหว่างวันที่ 22-25 เมษายน 2569

3.3 ระดับเสียง

1. ดัชนีตรวจวัด

- 1.1 ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ($L_{eq\ 1\ hr}$)
- 1.2 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr}$)
- 1.3 ระดับเสียงสูงสุด (L_{max})

2. ตำแหน่งพิกัดของสถานที่ตรวจวัด (รูปที่ 3.1-1)

- 2.1 บ้านราษฎรทางทิศตะวันออก : UTM 47P 581440 E, 971272 N
- 2.2 บ้านราษฎรริมเส้นทางขนส่งแร่ : UTM 47P 579970 E, 970460 N
- 2.3 วัดเขาเหล็ก : UTM 47P 579833 E, 969410 N

3. วันที่ตรวจวัด

วันที่ 22-25 เมษายน 2569

4. วิธีการตรวจวัด

ติดตั้งเครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.2 ม. และห่างจากกำแพงหรือสิ่งกีดขวางในรัศมี 3.5 ม. เพื่อป้องกันการสะท้อนกลับของเสียง กำหนดให้ด้านไมโครโฟนหันไปทางแหล่งกำเนิดเสียงที่ตรวจวัด โดยกำหนดให้อยู่ในวงจรรถ่วงน้ำหนัก เอ (Weighting A) การตอบสนองแบบฟาสต์ (Fast) Mode L_{eq} กำหนดช่วงเวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยมีการปรับเทียบค่าความถูกต้องทั้งภายในเครื่อง (Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร์ (RION, NC-73) จากนั้นเปิดเครื่องกำหนดช่วงของระดับเสียงให้เหมาะสมและตั้งเครื่องทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง เมื่อเครื่องทำงานตามคาบเวลาที่ตั้งไว้ จึงบันทึกค่าระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) รายชั่วโมง ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ($L_{eq\ 1\ hr}$) แล้วจดบันทึกจนครบจำนวน 24 ชั่วโมง เพื่อนำมาคำนวณโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ แล้วจะได้ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr}$) ซึ่งการคำนวณค่าระดับเสียงเป็นวิธีการขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization of Standardization, ISO) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

5. ผลการตรวจวัดระดับเสียง

ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างวันที่ 22-25 เมษายน 2569 จำนวน 3 สถานี ได้แก่ บ้านราษฎรทางทิศตะวันออก บ้านราษฎรริมเส้นทางขนส่งแร่ และวัดเขาเหล็ก พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง แสดงดังตารางที่ 3.3-1 และรูปที่ 3.3-1 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด แสดงดังตารางที่ 3.3-2 และรูปที่ 3.3-2 มีรายละเอียดดังนี้

บ้านราษฎรทางทิศตะวันออก พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 41.1-55.2 เดซิเบล(เอ) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 47.6-49.0 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าอยู่ในช่วง 81.1-84.5 เดซิเบล(เอ)

บ้านราษฎรริมเส้นทางขนส่งแร่ พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 44.9-64.0 เดซิเบล(เอ) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 55.5-57.3 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าอยู่ในช่วง 92.2-99.8 เดซิเบล(เอ)

วัดเขาเหล็ก พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 48.2-66.4 เดซิเบล(เอ) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 55.6-56.7 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าอยู่ในช่วง 84.4-98.6 เดซิเบล(เอ)

ตารางที่ 3.3-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 22-25 เมษายน 2569

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง [เดซิเบล(เอ)]
บ้านราษฎร์ทางทิศตะวันออก	22-23 เม.ย. 69	41.5-54.5
	23-24 เม.ย. 69	41.1-55.2
	24-25 เม.ย. 69	42.4-53.4
บ้านราษฎร์ริมเส้นทางขนส่งแร่	22-23 เม.ย. 69	45.5-61.7
	23-24 เม.ย. 69	44.9-60.0
	24-25 เม.ย. 69	45.3-64.0
วัดเขาเหล็ก	22-23 เม.ย. 69	48.4-66.4
	23-24 เม.ย. 69	48.2-59.7
	24-25 เม.ย. 69	48.5-63.8
มาตรฐาน *		-

ที่มา : บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด (2569)

หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.3-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างวันที่ 22-25 เมษายน 2569

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง [เดซิเบล(เอ)]	ระดับเสียงสูงสุด [เดซิเบล(เอ)]
บ้านราษฎร์ทางทิศตะวันออก	22-23 เม.ย. 69	47.6	84.5
	23-24 เม.ย. 69	49.0	82.1
	24-25 เม.ย. 69	47.8	81.1
บ้านราษฎร์ริมเส้นทางขนส่งแร่	22-23 เม.ย. 69	56.8	92.2
	23-24 เม.ย. 69	55.5	94.4
	24-25 เม.ย. 69	57.3	99.8
วัดเขาเหล็ก	22-23 เม.ย. 69	56.7	98.6
	23-24 เม.ย. 69	55.6	88.3
	24-25 เม.ย. 69	55.9	84.4
มาตรฐาน *		70	115


ที่มา : บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด (2569)

หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

6. สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียง

ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างวันที่ 22-25 เมษายน 2569 จำนวน 3 สถานี ได้แก่ บ้านราษฎร์ทางทิศตะวันออก บ้านราษฎร์ริมเส้นทางขนส่งแร่ และวัดเขาเหล็ก พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ที่กำหนดค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด ไว้ไม่เกิน 70 และ 115 เดซิเบล(เอ) ตามลำดับ


เดซิเบล (เอ)

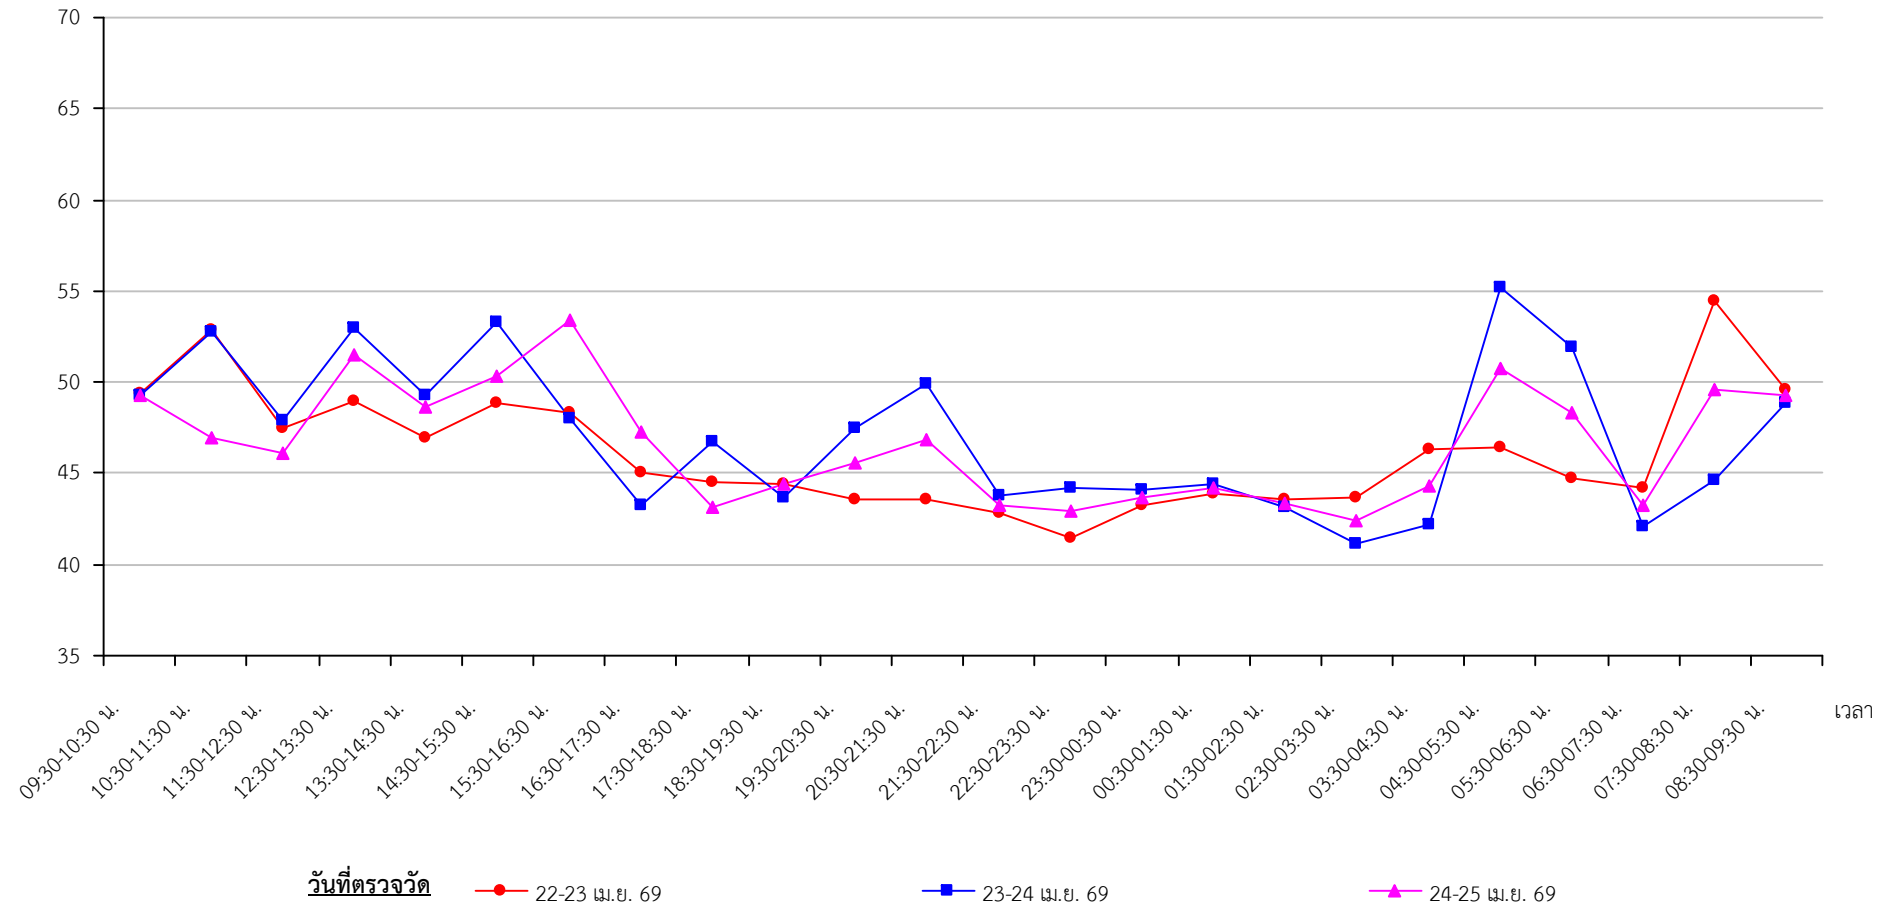

รูปที่ 3.3-1

ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 22-25 เมษายน 2569

เดซิเบล (เอ)

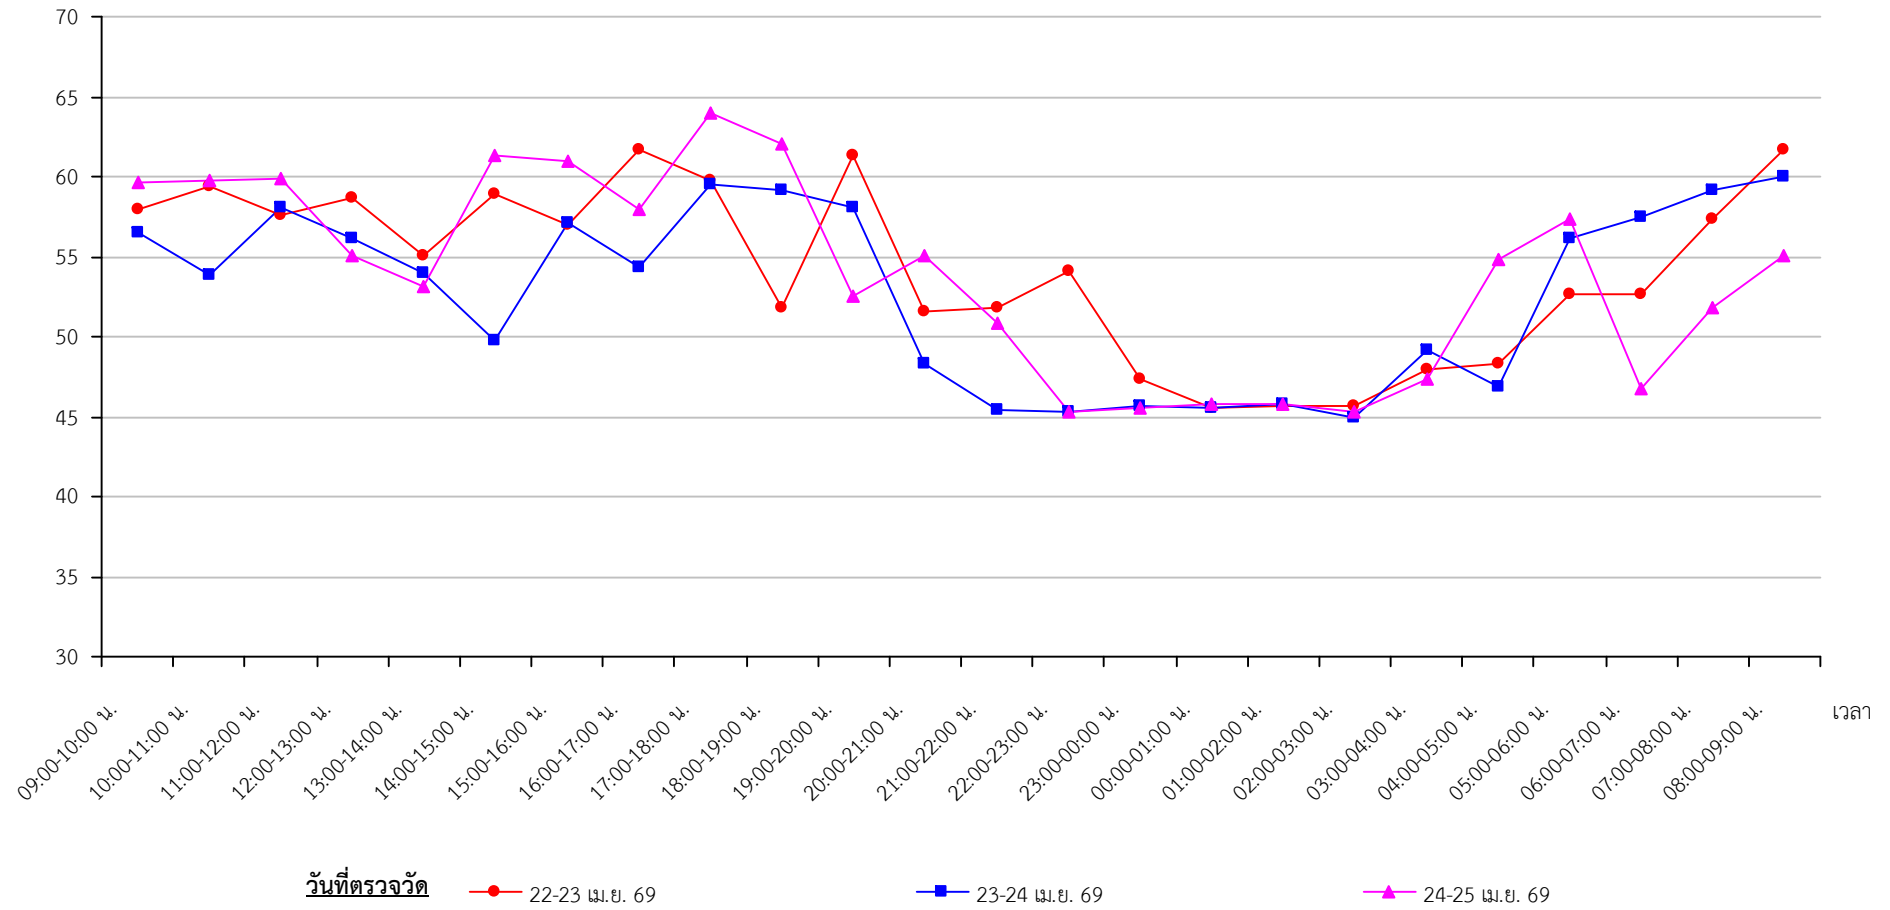


บ้านราษฎร์ริมเส้นทางขนส่งแร่

รูปที่ 3.3-1

(ต่อ)


เดซิเบล (เอ)

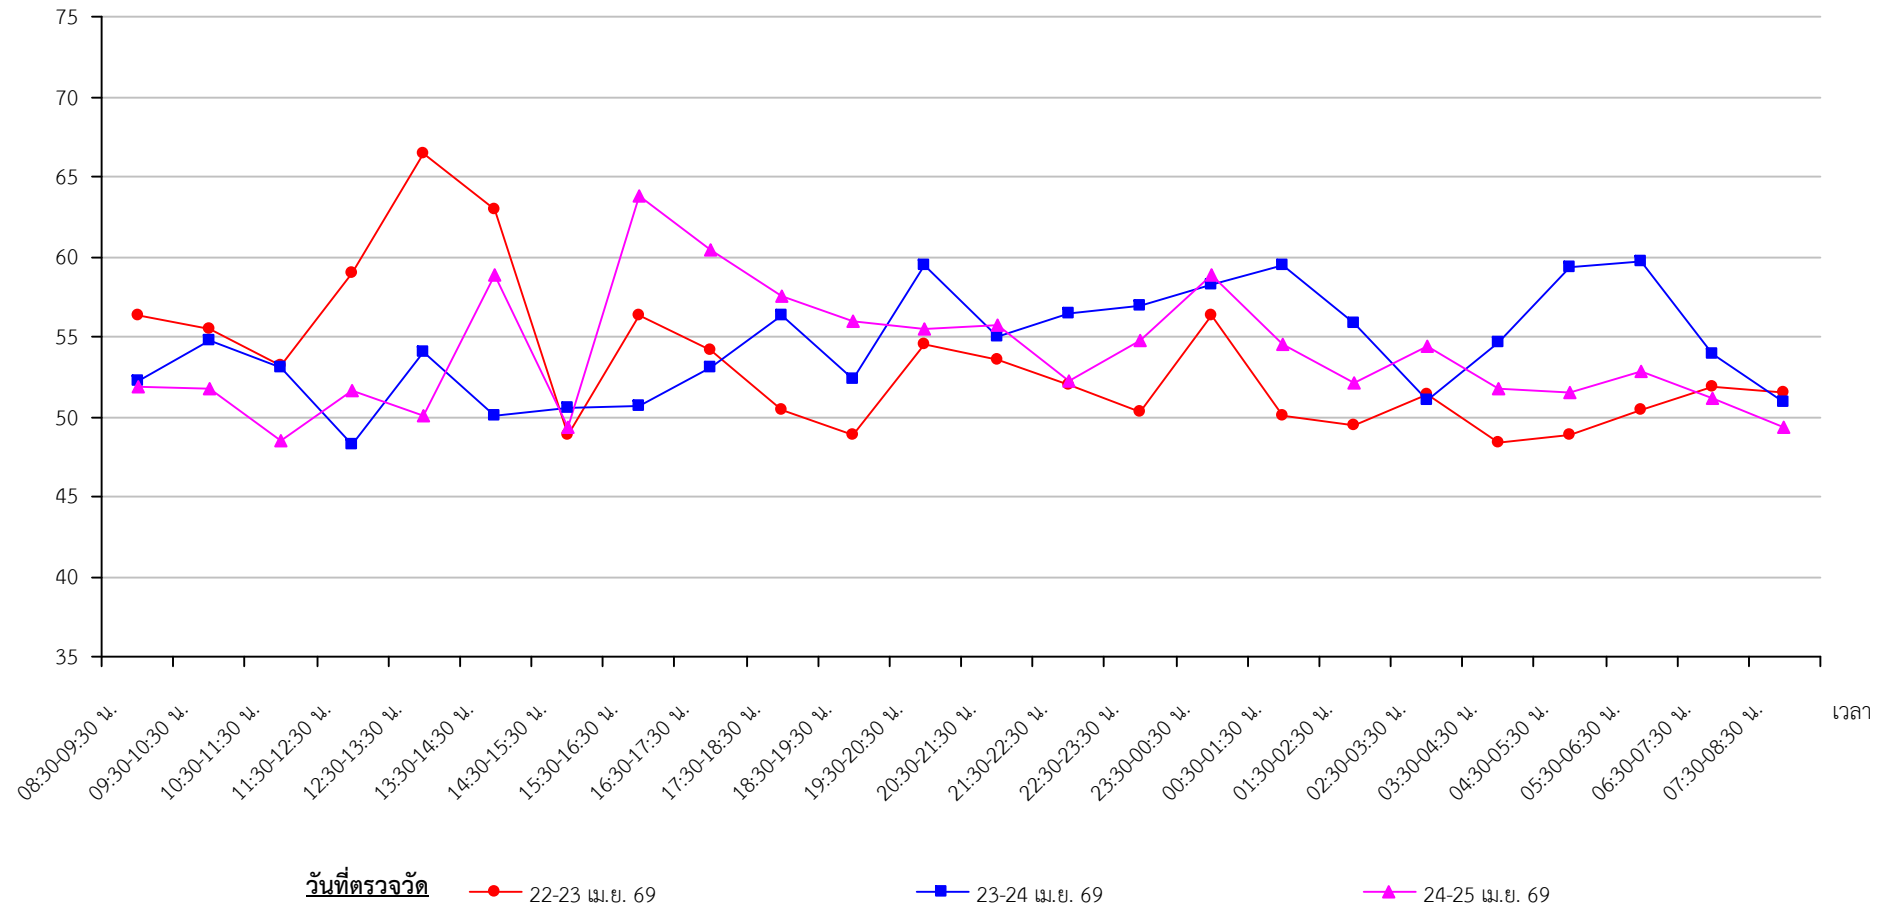


รูปที่ 3.3-1

(ต่อ)

ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง

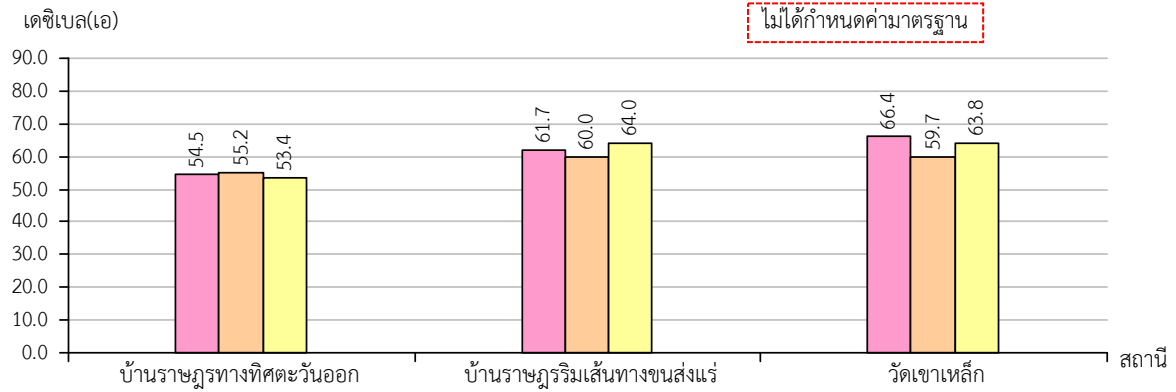

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

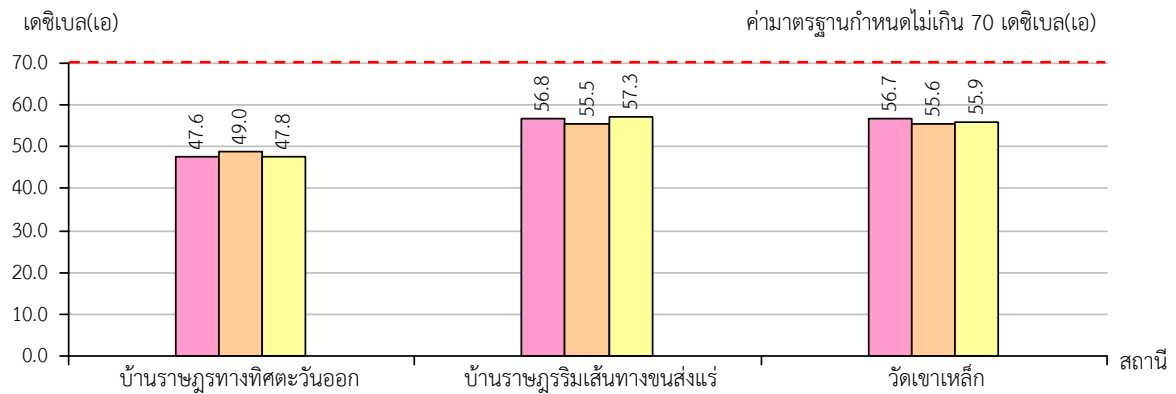


วันเดือน/ปีที่ตรวจวัด

22-23 เม.ย. 69

23-24 เม.ย. 69

24-25 เม.ย. 69

ระดับเสียงสูงสุด

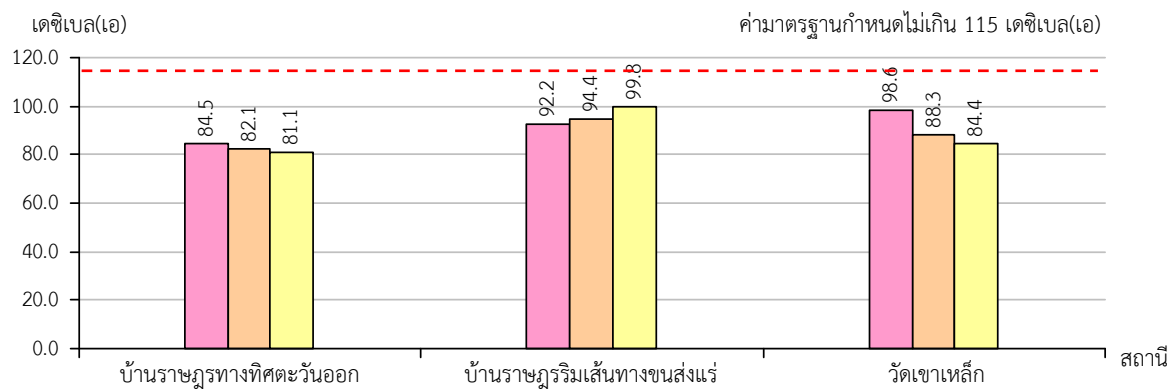

รูปที่ 3.3-2

ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างวันที่ 22-25 เมษายน 2569

7. ผลการตรวจวัดระดับเสียงในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในช่วงปี 2566-2569 จากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการตรวจวัดปัจจุบัน (เดือนเมษายน 2569) แสดงดังตารางที่ 3.3-3 และรูปที่ 3.3-3 มีรายละเอียดดังนี้

บ้านราษฎร์ทางทิศตะวันออก พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 39.9-73.4 เดซิเบล(เอ) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 47.4-63.3 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าอยู่ในช่วง 81.1-109.0 เดซิเบล(เอ)

บ้านราษฎร์ริมเส้นทางขนส่งแร่ พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 35.3-77.6 เดซิเบล(เอ) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 53.0-68.2 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าอยู่ในช่วง 71.8-105.3 เดซิเบล(เอ)

วัดเขาเหล็ก พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 43.5-77.6 เดซิเบล(เอ) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 52.0-68.2 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าอยู่ในช่วง 84.4-105.7 เดซิเบล(เอ)

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในปี 2566-2569 พบว่า ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.3-3 ผลการตรวจวัดระดับเสียง ในช่วงปี 2566-2569

สถานีตรวจวัด	เดือน/ปีที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [เดซิเบล(เอ)]		
		ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ระดับเสียงสูงสุด
บ้านราษฎร์ทางทิศตะวันออก	มี.ค.66 ^{1/}	45.2-73.4	56.8-63.3	96.0-99.6
	พ.ย.66 ^{1/}	46.5-67.3	58.8-61.6	89.5-95.3
	เม.ย.67 ^{1/}	43.2-67.3	51.5-56.2	84.9-96.8
	พ.ย.67 ^{1/}	44.2-56.0	47.4-50.6	81.4-84.9
	เม.ย.68 ^{1/}	39.9-70.3	54.2-59.9	94.9-109.0
	พ.ย.68 ^{1/}	47.7-68.7	55.6-58.1	84.3-98.7
	เม.ย.69 ^{2/}	41.1-55.2	47.6-49.0	81.1-84.5
บ้านราษฎร์ริมเส้นทางขนส่งแร่	มี.ค.66 ^{1/}	43.5-77.6	53.0-68.2	91.8-95.2
	พ.ย.66 ^{1/}	46.1-75.3	63.9-64.3	92.0-94.3
	เม.ย.67 ^{1/}	46.4-70.3	60.0-60.5	99.5-105.3
	พ.ย.67 ^{1/}	45.3-65.1	54.3-55.9	92.0-97.8
	เม.ย.68 ^{1/}	35.3-63.2	54.8-56.4	71.8-79.5
	พ.ย.68 ^{1/}	43.4-63.6	56.3-56.4	87.6-96.0
	เม.ย.69 ^{2/}	44.9-64.0	55.5-57.3	92.2-99.8

ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ)


สถานีตรวจวัด	เดือน/ปีที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [เดซิเบล(เอ)]		
		ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ระดับเสียงสูงสุด
วัดเขาเหล็ก	มี.ค.66 ^{1/}	43.5-77.6	53.0-68.2	91.8-95.2
	พ.ย.66 ^{1/}	44.8-63.4	52.8-55.5	84.4-99.3
	เม.ย.67 ^{1/}	43.7-70.3	52.0-60.4	95.3-99.3
	พ.ย.67 ^{1/}	44.6-65.7	52.5-59.5	89.5-105.2
	เม.ย.68 ^{1/}	48.1-66.4	58.2-59.1	86.4-97.9
	พ.ย.68 ^{1/}	46.5-69.9	56.0-61.0	89.3-105.7
	เม.ย.69 ^{2/}	48.2-66.4	55.6-56.7	84.4-98.6
ค่ามาตรฐาน *		-	70	115

ที่มา : ^{1/}รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (2566-2569)


^{2/}บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด (2569)

หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป


ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง

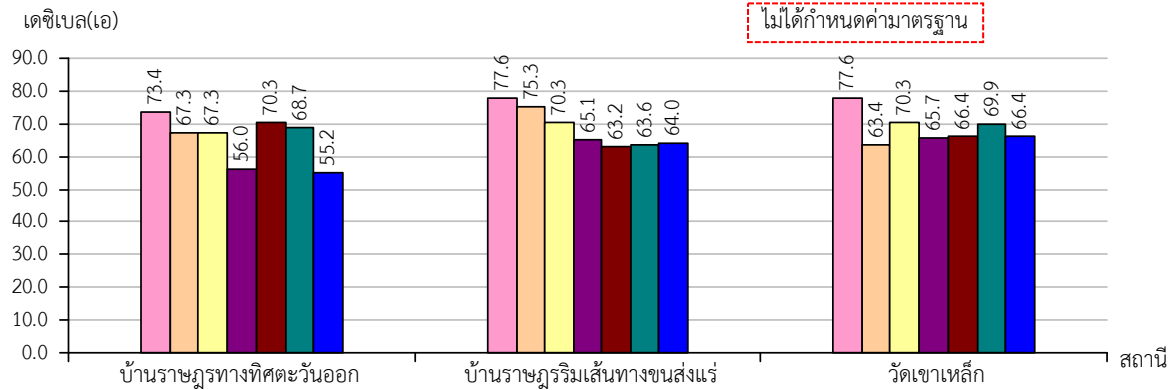


ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

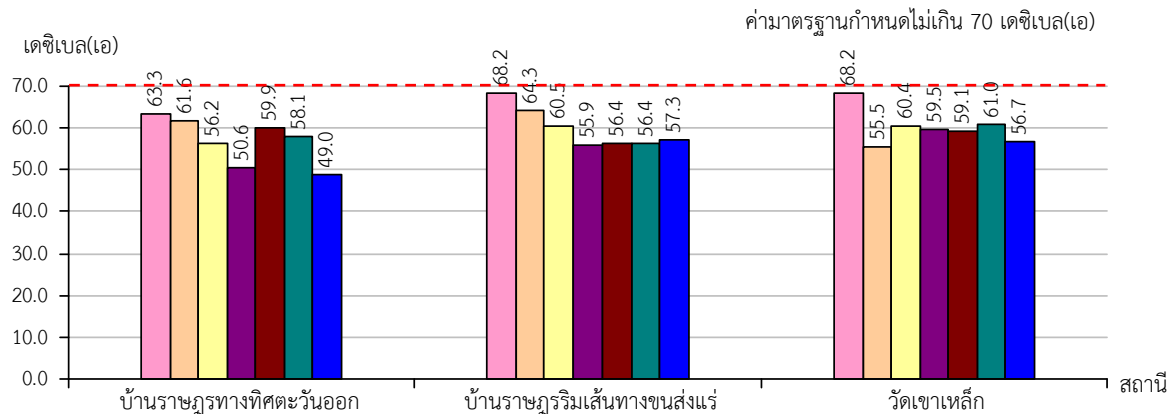

เดือน/ปีที่ตรวจวัด



ระดับเสียงสูงสุด

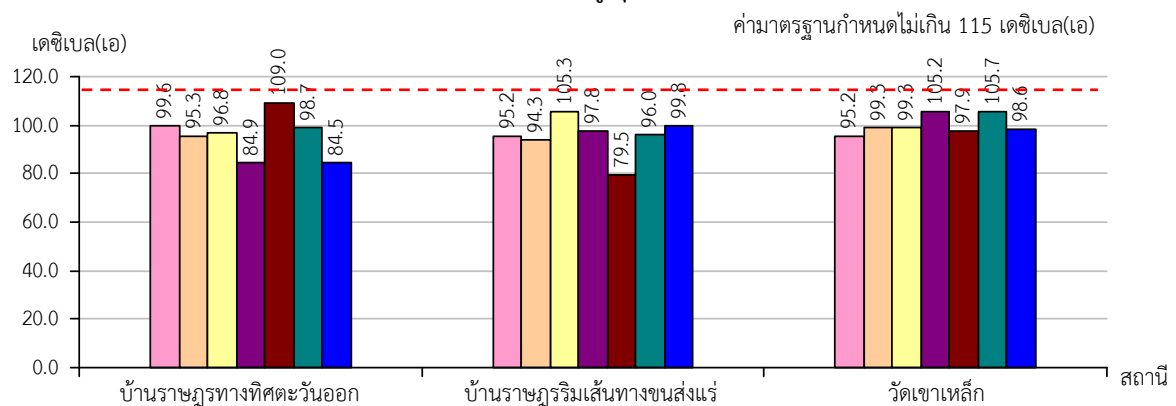

3.4 ความสั่นสะเทือน

1. ดัชนีตรวจวัด

1.1 ความถี่ (Frequency)

1.2 ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle Velocity)

1.3 การขจัด (Displacement)

2. ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด (รูปที่ 3.1-1)

2.1 บ้านราษฎรทางทิศตะวันออก : UTM 47 N 584436 E, 971264 N

2.2 ขอบแปลงพื้นที่โครงการ : UTM 47 N 58136 E, 971611 N

3. วันที่ตรวจวัด

วันที่ 23 เมษายน 2569

4. วิธีการตรวจวัด

ติดตั้งเครื่องบริเวณขอบเขตประทุนบัตรหรือเขตประกอบการหรือขอบด้านนอกของเขตกันชน (Buffer Zone) หรือบริเวณที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ โดยใช้มาตรฐานความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ที่ ISO 4866 โดยการตรวจวัดความสั่นสะเทือนให้เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 4150 ซึ่งการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดจะตั้งบนพื้นดินในแนวราบในระดับที่เท่ากัน โดยต้องทำให้ตัววัดความสั่นสะเทือนไม่สามารถขยับหรือเคลื่อนไหวยจากตำแหน่งที่ติดตั้งในขณะที่ทำการตรวจวัดได้ หรือหากทำการตรวจวัดบนฐานคอนกรีตที่มีความสูงจากพื้นดินไม่เกิน 0.5 ม. เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน

5. ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

จากการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ในวันที่ 23 เมษายน 2569 บริเวณสถานีตรวจวัดทั้ง 2 จุด (ตารางที่ 3.4-1) มีรายละเอียดดังนี้

บ้านราษฎรทางทิศตะวันออก พบว่า แนวแกนขวาง (TRANSVERSE) แนวแกนตั้ง (VERTICAL) และแนวแกนยาว (LONGITUDINAL) ตรวจไม่พบค่าความถี่ ค่าความเร็วของอนุภาค และค่าการขจัด เนื่องจากค่าความถี่มีค่าน้อยกว่า 1 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคมีค่าน้อยกว่า 0.100 มม./วินาที และการขจัดมีค่าน้อยกว่า 0.0001 มม. และตรวจไม่พบแรงอัดอากาศ

ขอบแปลงพื้นที่โครงการ พบว่า แนวแกนขวาง (TRANSVERSE) ความถี่มีค่าเท่ากับ 250 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคเท่ากับ 0.025 มม./วินาที และการขจัดมีค่าน้อยกว่า 0.0001 มม. แนวแกนตั้ง (VERTICAL) ความถี่มีค่าเท่ากับ 28 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคเท่ากับ 2.750 มม./วินาที และการขจัดมีค่าเท่ากับ 0.0310 มม. และแนวแกนยาว (LONGITUDINAL) ความถี่มีค่าเท่ากับ 15 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคเท่ากับ 8.350 มม./วินาที และการขจัดเท่ากับ 0.1060 มม. และแรงอัดอากาศมีค่าเท่ากับ 100 เดซิเบล

6. สรุปผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในวันที่ 23 เมษายน 2569 จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บ้านราษฎรทางทิศตะวันออก และขอบแปลงพื้นที่โครงการ พบว่า บริเวณขอบแปลงพื้นที่โครงการมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ส่วนบริเวณบ้านราษฎรทางทิศตะวันออก ตรวจไม่พบค่าความสั่นสะเทือน

ตารางที่ 3.4-1 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ในวันที่ 23 เมษายน 2569

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	Transverse			Vertical			Longitudinal			แรงอัดอากาศ (เดซิเบล)
			ความถี่ (เฮิรตซ์)	ความเร็วของอนุภาค (มม./วินาที)	การจัด (มม.)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	ความเร็วของอนุภาค (มม./วินาที)	การจัด (มม.)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	ความเร็วของอนุภาค (มม./วินาที)	การจัด (มม.)	
บ้านราษฎรทางทิศตะวันออก	23 เม.ย. 69	16.23	<1	<0.100	<0.0001	<1	<0.100	<0.0001	<1	<0.100	<0.0001	-
	มาตรฐาน*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ขอบแปลงพื้นที่โครงการ	23 เม.ย. 69	16.23	250	0.025	<0.0001	28	2.750	0.0310	15	8.350	0.1060	100
	มาตรฐาน*		≥40	50.8	0.20	28	35.2	0.75	15	18.8	0.20	-

ที่มา : บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด (2569)

หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน

Detection Limit : ความถี่เท่ากับ 1 เฮิรตซ์ ,ความเร็วของอนุภาค เท่ากับ 0.100 มม./วินาที ,การจัดเท่ากับ 0.0001 มม. และแรงอัดอากาศเท่ากับ 100 เดซิเบล

7. ผลการติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือนในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในช่วงปี 2566-2569 ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการตรวจวัดปัจจุบัน (เดือนเมษายน 2569) สรุปดังตารางที่ 3.4-2 รายละเอียดผลการตรวจวัดที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

บ้านราษฎรทางทิศตะวันออก พบว่า แนวแกนขวาง (TRANSVERSE) ความถี่มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 1-42 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคมีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.100-1.800 มม./วินาที และการจัดมีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.0001-0.0130 มม. แนวแกนตั้ง (VERTICAL) ความถี่มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 1-125 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคมีค่าอยู่ในช่วง 0.050 ถึงน้อยกว่า 0.100 มม./วินาที และการจัดมีค่าน้อยกว่า 0.0001 มม. และแนวแกนยาว (LONGITUDINAL) ความถี่มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 1-36 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคมีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.100-1.075 มม./วินาที และการจัดมีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.0001-0.0060 มม. และแรงอัดอากาศมีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 100-120 เดซิเบล

ขอบแปลงพื้นที่โครงการ พบว่า แนวแกนขวาง (TRANSVERSE) ความถี่มีค่าอยู่ในช่วง 13-250 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคมีค่าอยู่ในช่วง 0.025-2.825 มม./วินาที และการจัดมีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.0001-0.0560 มม. แนวแกนตั้ง (VERTICAL) ความถี่มีค่าอยู่ในช่วง 1-41.7 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคมีค่าอยู่ในช่วง 0.050-2.750 มม./วินาที และการจัดมีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.0001-0.0310 มม. และแนวแกนยาว

(LONGITUDINAL) ความถี่มีค่าอยู่ในช่วง 15-31 เฮิร์ตซ์ ความเร็วของอนุภาคมีค่าอยู่ในช่วง 0.325-8.350 มม./วินาที และการจัดมีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.0001-0.1060 มม. และแรงอัดอากาศมีค่าอยู่ในช่วง 100-146 เดซิเบล

ตารางที่ 3.4-2 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ในปี 2566-2569

สถานี ตรวจวัด	เดือน/ปีที่ ตรวจวัด	เวลา (น.)	Transverse			Vertical			Longitudinal			แรงอัดอากาศ (เดซิเบล)
			ความถี่(เฮิร์ตซ์)	ความเร็วของอนุภาค (มม./วินาที)	การจัด(มม.)	ความถี่(เฮิร์ตซ์)	ความเร็วของอนุภาค (มม./วินาที)	การจัด(มม.)	ความถี่(เฮิร์ตซ์)	ความเร็วของอนุภาค (มม./วินาที)	การจัด(มม.)	
บ้านราษฎร ทางทิศ ตะวันออก	มี.ค.66 ^{1/}	16.15	<1	<0.100	<0.0001	<1	<0.100	<0.0001	<1	<0.100	<0.0001	-
	มาตรฐาน*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	พ.ย.66 ^{1/}	16.03	<1	<0.100	<0.0001	<1	<0.100	<0.0001	<1	<0.100	<0.0001	-
	มาตรฐาน*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เม.ย.67 ^{1/}	16.05	<1	<0.100	<0.0001	<1	<0.100	<0.0001	<1	<0.100	<0.0001	-
	มาตรฐาน*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	พ.ย.67 ^{1/}	16.35	<1	<0.100	<0.0001	<1	<0.100	<0.0001	<1	<0.100	<0.0001	-
	มาตรฐาน*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เม.ย.68 ^{1/}	16.40	<1	<0.100	<0.0001	<1	<0.100	<0.0001	<1	<0.100	<0.0001	<100
	มาตรฐาน*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	พ.ย.68 ^{1/}	16.07	42	1.800	0.0130	125	0.050	<0.0001	36	1.075	0.0060	120
	มาตรฐาน*		≥40	50.8	0.20	≥40	50.8	0.20	36	45.2	0.20	-
ขอบแปลง พื้นที่ โครงการ	เม.ย.69 ^{2/}	16.23	<1	<0.100	<0.0001	<1	<0.100	<0.0001	<1	<0.100	<0.0001	-
	มาตรฐาน*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	มี.ค.66 ^{1/}	16.45	23.8	0.475	<0.0001	41.7	0.500	0.0063	25.0	0.325	<0.0001	-
	มาตรฐาน*		24	30.2	0.20	≥40	50.8	0.20	25	31.4	0.20	-
	พ.ย.66 ^{1/}	16.05	26.3	2.100	0.0188	29.4	0.700	0.0063	20.8	1.675	0.0188	-
	มาตรฐาน*		26	32.7	0.20	29	36.4	0.20	21	26.4	0.20	-
	เม.ย.67 ^{1/}	16.05	14	0.550	0.0063	17	0.625	0.0063	19	1.150	0.0125	113
	มาตรฐาน*		14	17.6	0.20	17	21.4	0.20	19	23.9	0.20	-
	พ.ย.67 ^{1/}	16.35	17	1.000	0.0063	22	0.900	0.0063	18	1.250	0.0188	123
	มาตรฐาน*		17	21.4	0.20	22	27.6	0.20	18	22.6	0.20	-
	เม.ย.68 ^{1/}	16.40	26	0.900	0.0063	22	0.350	<0.0001	31	0.750	0.0063	106
	มาตรฐาน*		26	32.7	0.20	22	27.6	0.20	31	39.0	0.20	-
	พ.ย.68 ^{1/}	16.49	13	2.825	0.0560	1	0.050	<0.0001	15	4.115	0.0940	146
	มาตรฐาน*		13	20.1	0.20	1	4.7	0.75	15	18.8	0.20	-
	เม.ย.69 ^{2/}	16.23	250	0.025	<0.0001	28	2.750	0.0310	15	8.350	0.1060	100
	มาตรฐาน*		≥40	50.8	0.20	28	35.2	0.75	15	18.8	0.20	-

ที่มา : ^{1/}รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (2566-2569) ^{2/}บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด (2569)

หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน

Detection Limit : ความถี่เท่ากับ 1 เฮิร์ตซ์, ความเร็วของอนุภาค เท่ากับ 0.100 มม./วินาที, การจัดเท่ากับ 0.0001 มม. และแรงอัดอากาศเท่ากับ 100 เดซิเบล

- หมายถึง ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน

< หมายถึง มีค่าน้อยกว่า

3.5 คุณภาพน้ำผิวดิน

1. ดัชนีและวิธีการตรวจวัด

ดัชนีตรวจวัด/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 11 ดัชนี แสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.5-1

ตารางที่ 3.5-1 แสดงดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน

ดัชนี	วิธีการตรวจวัด
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	Electrometric Method
ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids)	Dried at 103-105 °C
ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total Dissolved Solids)	Dried at 180 °C
ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness)	EDTA Titrimetric Method
ความขุ่น (Turbidity)	Nephelometric Method
ซัลเฟต (Sulfate)	Turbidimetric Method
เหล็ก (Iron)	Flame AAS
สารหนู (Arsenic)	Hydride Flame AAS
แคดเมียม (Cadmium)	Flame AAS
ตะกั่ว (Lead)	Flame AAS
แมงกานีส (Manganese)	Persulfate

2. ตำแหน่งพิกัดของสถานีเก็บตัวอย่าง (รูปที่ 3.1-1)

2.1 คลองกันก่อนผ่านพื้นที่โครงการ : UTM 47 P 582122 E, 971581 N

2.2 คลองกันหลังผ่านพื้นที่โครงการ : UTM 47 P 581670 E, 971207 N

2.3 ห้วยไม่มีชื่อ : UTM 47 P 581372 E, 971907 N

3. วันที่เก็บตัวอย่าง

วันที่ 23 เมษายน 2569

4. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินที่ทำการเก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 บริเวณสถานีตรวจวัดทั้ง 3 สถานี ดังตารางที่ 3.5-2 และรูปที่ 3.5-1 มีรายละเอียดดังนี้

คลองกันก่อนผ่านพื้นที่โครงการ พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่างมีค่าเท่ากับ 7.3 ปริมาณสารแขวนลอยมีค่าน้อยกว่า 2.5 มก./ล. ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้มีค่าเท่ากับ 31 มก./ล. ความกระด้างทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 24 มก./ล. ความขุ่นมีค่าเท่ากับ 0.96 เอ็นทียู ซัลเฟตมีค่าน้อยกว่า 1.0 มก./ล. แคดเมียมมีค่าน้อยกว่า 0.003 มก./ล. ตะกั่วมีค่าน้อยกว่า 0.007 มก./ล. สารหนูมีค่าเท่ากับ 0.0012 มก./ล. เหล็กมีค่าน้อยกว่า 0.005 มก./ล. และแมงกานีสมีค่าน้อยกว่า 0.002 มก./ล.

คลองกันหลังผ่านพื้นที่โครงการ พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่างมีค่าเท่ากับ 7.2 ปริมาณสารแขวนลอยมีค่าน้อยกว่า 2.5 มก./ล. ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้มีค่าเท่ากับ 18 มก./ล. ความกระด้างทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 29 มก./ล. ความขุ่นมีค่าเท่ากับ 1.1 เอ็นทียู ซัลเฟตมีค่าน้อยกว่า 1.0 มก./ล. แคดเมียมมีค่าน้อยกว่า 0.003

มก./ล. ตะกั่วมีค่าน้อยกว่า 0.007 มก./ล. สารหนูมีค่าเท่ากับ 0.0011 มก./ล. เหล็กมีค่าเท่ากับ 0.317 มก./ล. และแมงกานีสมีค่าเท่ากับ 0.026 มก./ล.

ห้วยไม่มีชื่อ พบว่า ปัจจุบันไม่มีสภาพเป็นบ่อ จึงไม่สามารถเก็บน้ำได้

5. สรุปผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในวันที่ 23 เมษายน 2569 จำนวน 3 สถานี ได้แก่ คลองกันก่อนผ่านพื้นที่โครงการ คลองกันหลังผ่านพื้นที่โครงการ และห้วยไม่มีชื่อ พบว่า คลองกันก่อนผ่านพื้นที่โครงการ และคลองกันหลังผ่านพื้นที่โครงการมีผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3 ส่วนห้วยไม่มีชื่อไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เนื่องจากปัจจุบันไม่มีสภาพเป็นบ่อ จึงไม่สามารถเก็บน้ำได้

6. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา

จากการรวบรวมผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในช่วงปี 2566-2569 ที่เสนอไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และผลการตรวจวัดปัจจุบัน (เดือนเมษายน 2569) แสดงดังตารางที่ 3.5-3 และรูปที่ 3.5-2 มีรายละเอียดดังนี้

คลองกันก่อนผ่านพื้นที่โครงการ พบว่า มีค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในช่วง 5.7-8.7 ปริมาณสารแขวนลอยมีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 2.5-64 มก./ล. ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 2.5-31 มก./ล. ความกระด้างทั้งหมดมีค่าอยู่ในช่วง 6.0-43 มก./ล. ความขุ่นมีค่าอยู่ในช่วง 0.67-66 เอ็นทียู ซัลเฟตมีค่าอยู่ในช่วง 0.8-5.0 มก./ล. แคลเซียมมีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.0003-0.003 มก./ล. ตะกั่วมีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.001 ถึงน้อยกว่า 0.01 มก./ล. สารหนูมีค่าอยู่ในช่วง 0.0003-0.007 มก./ล. เหล็กมีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.005-1.1 มก./ล. และแมงกานีสมีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.002-0.08 มก./ล.

คลองกันหลังผ่านพื้นที่โครงการ พบว่า มีค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในช่วง 5.5-7.4 ปริมาณสารแขวนลอยมีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 2.5-70 มก./ล. ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 2.5-29 มก./ล. ความกระด้างทั้งหมดมีค่าอยู่ในช่วง 7.0-34 มก./ล. ความขุ่นมีค่าอยู่ในช่วง 0.37-63 เอ็นทียู ซัลเฟตมีค่าอยู่ช่วงน้อยกว่า 1.0-8.7 มก./ล. แคลเซียมมีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.0003 มก./ล. ถึงน้อยกว่า 0.003 มก./ล. ตะกั่วมีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.001 ถึงน้อยกว่า 0.01 มก./ล. สารหนูมีค่าอยู่ในช่วง 0.0006-0.0090 มก./ล. เหล็กมีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.02-1.3 มก./ล. และแมงกานีสมีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.002-0.10 มก./ล.

ห้วยไม่มีชื่อ พบว่า ปัจจุบันไม่มีสภาพเป็นบ่อ จึงไม่สามารถเก็บน้ำได้

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปี 2566-2569 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกดัชนีตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3

ตารางที่ 3.5-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในวันที่ 23 เมษายน 2569

สถานีตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด										
	ความเป็นกรด-ด่าง	ปริมาณสารแขวนลอย (มก./ล.)	ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (มก./ล.)	ความกระด้างทั้งหมด (มก./ล.)	ความขุ่น (เอ็นทียู)	ซัลเฟต (มก./ล.)	แคดเมียม (มก./ล.)	ตะกั่ว (มก./ล.)	สารหนู (มก./ล.)	เหล็ก (มก./ล.)	แมงกานีส (มก./ล.)
คลองกันก่อนผ่านพื้นที่โครงการ	7.3	<2.5	31	24	0.96	<1.0	0.003	<0.007	0.0012	<0.005	<0.002
คลองกันหลังผ่านพื้นที่โครงการ	7.2	<2.5	18	29	1.10	<1.0	<0.003	<0.007	0.0011	0.317	0.026
ห้วยไม่มีชื่อ	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
ค่ามาตรฐาน*	5.0-9.0	-	-	-	-	-	0.005 ^[1] 0.05 ^[2]	0.05	0.01	-	1.0

ที่มา : บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด (2569)

หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

** ไม่มีสภาพเป็นบ่อ

- หมายถึง ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน

< หมายถึง มีค่าน้อยกว่า

Detection limit : ปริมาณสารแขวนลอยเท่ากับ 2.5 มก./ล. ,ซัลเฟตเท่ากับ 1 มก./ล. ,แคดเมียมเท่ากับ 0.003 มก./ล. ,ตะกั่วเท่ากับ 0.007 มก./ล. ,เหล็กเท่ากับ 0.005 มก./ล. และแมงกานีสเท่ากับ 0.002 มก./ล.

เมื่อ [1] น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO_3 ไม่เกินกว่า 100 มก./ล. [2] น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO_3 เกินกว่า 100 มก./ล.

ตารางที่ 3.5-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในช่วงปี 2566-2569

สถานีตรวจวัด	เดือน/ปีที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด										
		ความเป็นกรด-ด่าง	ปริมาณสารแขวนลอย (มก./ล.)	ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (มก./ล.)	ความกระด้างทั้งหมด (มก./ล.)	ความขุ่น (เอ็นทียู)	ซิลเฟต (มก./ล.)	แคดเมียม (มก./ล.)	ตะกั่ว (มก./ล.)	สารหนู (มก./ล.)	เหล็ก (มก./ล.)	แมงกานีส (มก./ล.)
คลองกันก่อนผ่านพื้นที่โครงการ	มี.ค.66 ^{1/}	6.4	21	23	16	0.76	<5.0	<0.002	<0.01	<0.002	<0.1	<0.04
	พ.ย.66 ^{1/}	5.7	64	13	14	66	<5.0	<0.002	<0.01	0.0061	1.1	0.08
	เม.ย.67 ^{1/}	7.6	11	30	40	0.67	0.8	<0.0003	<0.001	0.0070	<0.02	<0.02
	พ.ย.67 ^{1/}	8.7	<2.5	11	6	0.83	5.0	<0.003	<0.007	0.0005	0.084	<0.002
	เม.ย.68 ^{1/}	6.3	28	13	24	0.93	<1.0	<0.003	<0.007	0.0004	<0.005	<0.002
	พ.ย.68 ^{1/}	6.6	<2.5	<2.5	43	0.99	<1.0	<0.003	<0.007	0.0003	0.060	<0.002
	เม.ย.69 ^{2/}	7.3	<2.5	31	24	0.96	<1.0	0.003	<0.007	0.0012	<0.005	<0.002
คลองกันหลังผ่านพื้นที่โครงการ	มี.ค.66 ^{1/}	6.3	<2.5	29	20	0.96	8.7	<0.002	<0.01	<0.002	<0.1	<0.04
	พ.ย.66 ^{1/}	5.5	70	19	14	63	<5.0	<0.002	<0.01	0.0049	1.3	0.10
	เม.ย.67 ^{1/}	7.4	6	27	20	0.37	2.7	<0.0003	<0.001	0.0090	<0.02	<0.02
	พ.ย.67 ^{1/}	6.6	<2.5	15	7	0.88	6.2	<0.003	<0.007	0.0008	0.104	<0.002
	เม.ย.68 ^{1/}	7.1	<2.5	17	24	0.95	<1.0	<0.003	<0.007	0.0009	0.114	<0.002
	พ.ย.68 ^{1/}	6.2	10	<2.5	34	2.3	<1.0	<0.003	<0.007	0.0006	0.086	<0.002
	เม.ย.69 ^{2/}	7.2	<2.5	18	29	1.1	<1.0	<0.003	<0.007	0.0011	0.317	0.026

ตารางที่ 3.5-3 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	เดือน/ปีที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด										
		ความเป็นกรด-ด่าง	ปริมาณสารแขวนลอย (มก./ล.)	ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (มก./ล.)	ความกระด้างทั้งหมด (มก./ล.)	ความขุ่น (เอ็นทียู)	ซิลเฟต (มก./ล.)	แคดเมียม (มก./ล.)	ตะกั่ว (มก./ล.)	สารหนู (มก./ล.)	เหล็ก (มก./ล.)	แมงกานีส (มก./ล.)
ห้วยไม่มีชื่อ	มี.ค.66 ^{1/}	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	พ.ย.66 ^{1/}	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	เม.ย.67 ^{1/}	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	พ.ย.67 ^{1/}	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	เม.ย.68 ^{1/}	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	พ.ย.68 ^{1/}	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
	เม.ย.69 ^{2/}	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
ค่ามาตรฐาน*		5.0-9.0	-	-	-	-	-	0.005 ^[1] ,0.05 ^[2]	0.05	0.01	-	1.0

ที่มา : ^{1/}รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (2566-2569)

^{3/}บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด (2569)

หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

** น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มก./ล.

*** น้ำแข็งไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้

**** ไม่มีสภาพเป็นบ่อ


- หมายถึง ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน

< หมายถึง มีค่าน้อยกว่า

Detection limit : ปริมาณสารแขวนลอยเท่ากับ 2.5 มก./ล.,ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้เท่ากับ 2.5 มก./ล.,ซิลเฟตเท่ากับ 1 และ 5 มก./ล.,แคดเมียมเท่ากับ 0.002, 0.003 และ 0.0003 มก./ล., ตะกั่วเท่ากับ 0.01, 0.001 และ 0.007 มก./ล. ,สารหนูเท่ากับ 0.002 มก./ล. ,เหล็กเท่ากับ 0.005 ,0.02 และ 0.1 มก./ล. และแมงกานีสเท่ากับ 0.002 ,0.02 และ 0.04 มก./ล.


(ค่า Detection limit แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ)

เมื่อ [1] น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มก./ล. [2] น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มก./ล.

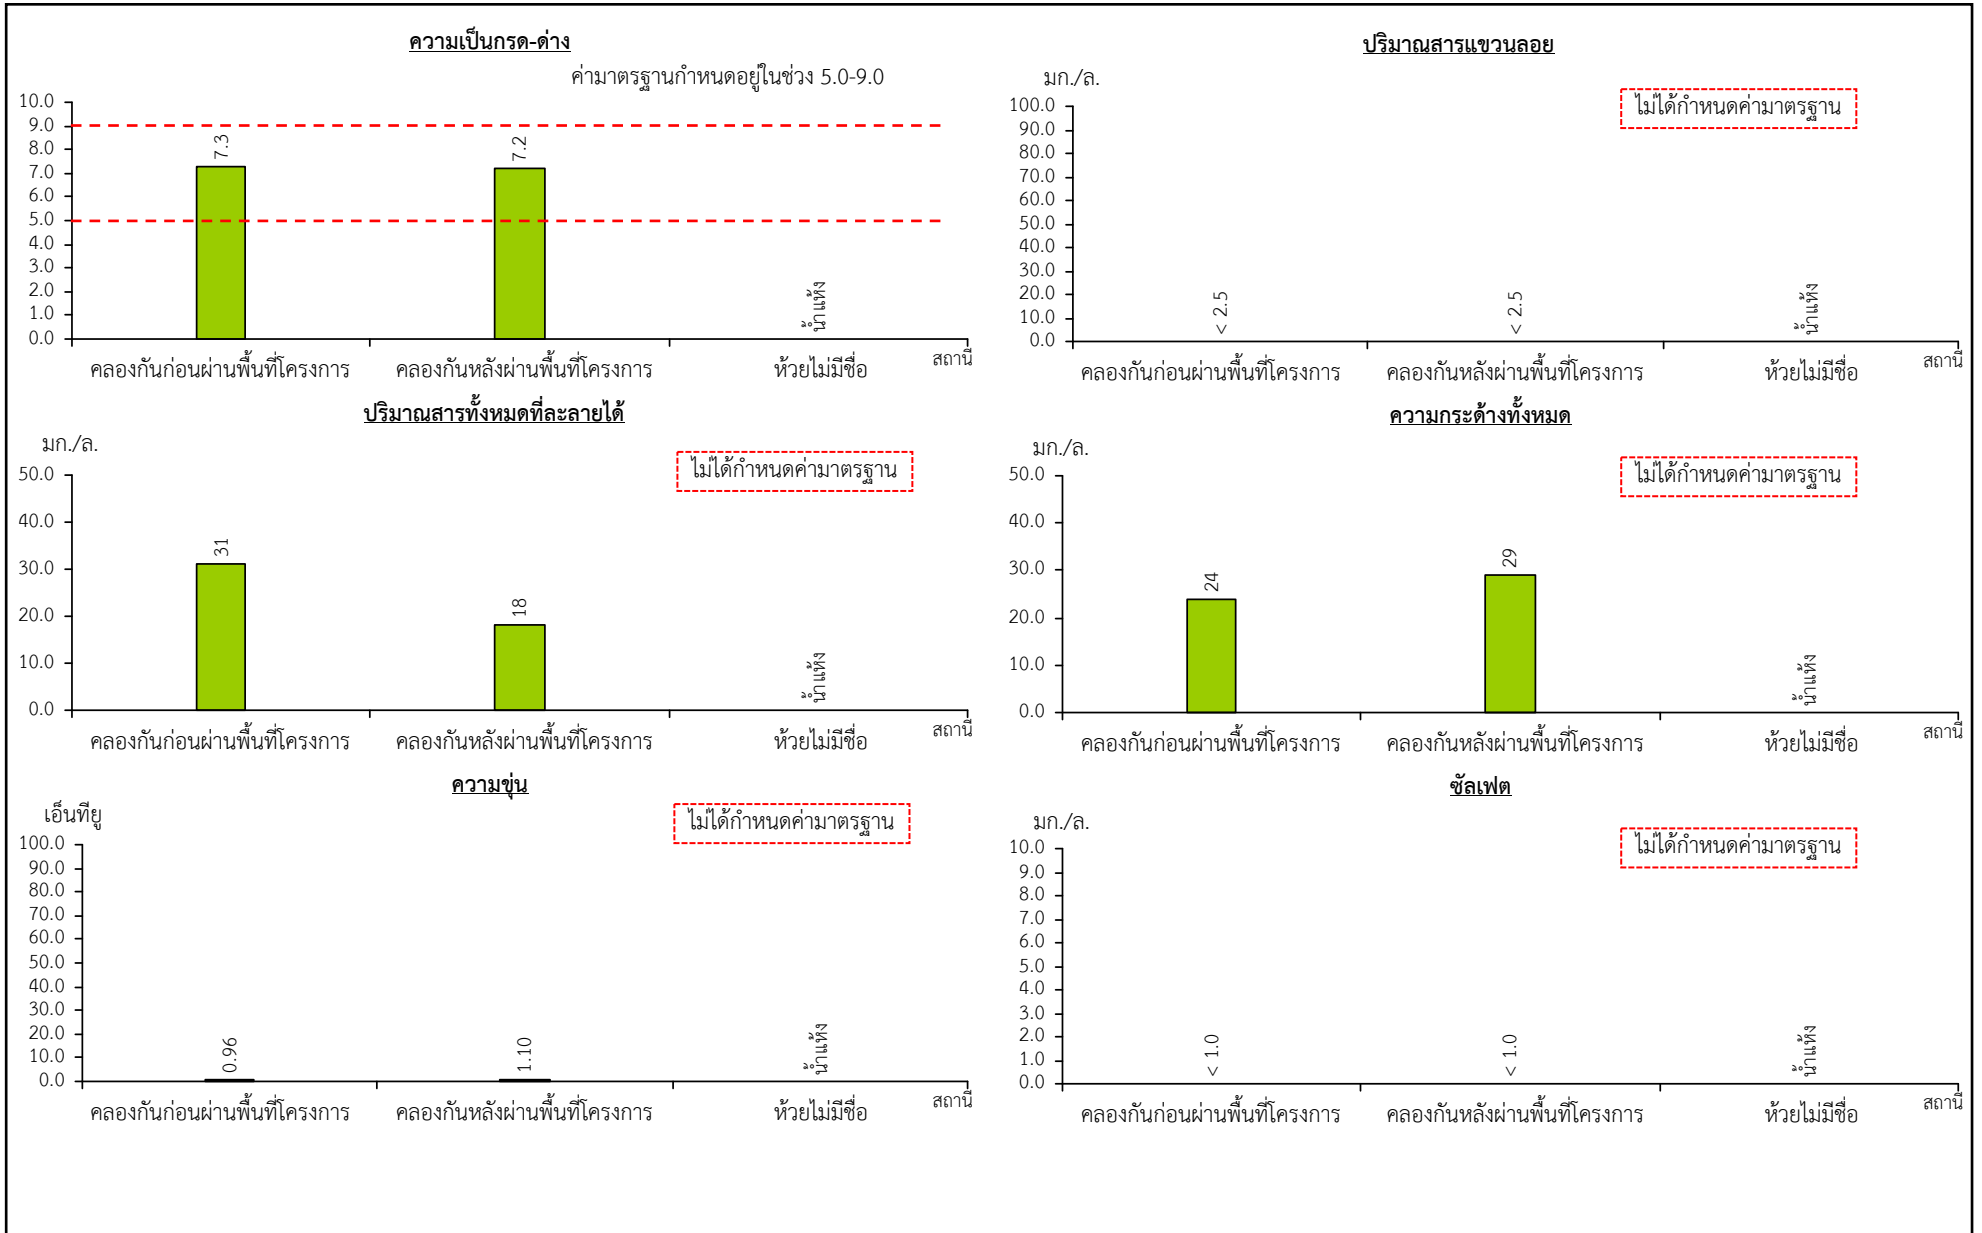


รูปที่ 3.5-1


ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในวันที่ 23 เมษายน 2569

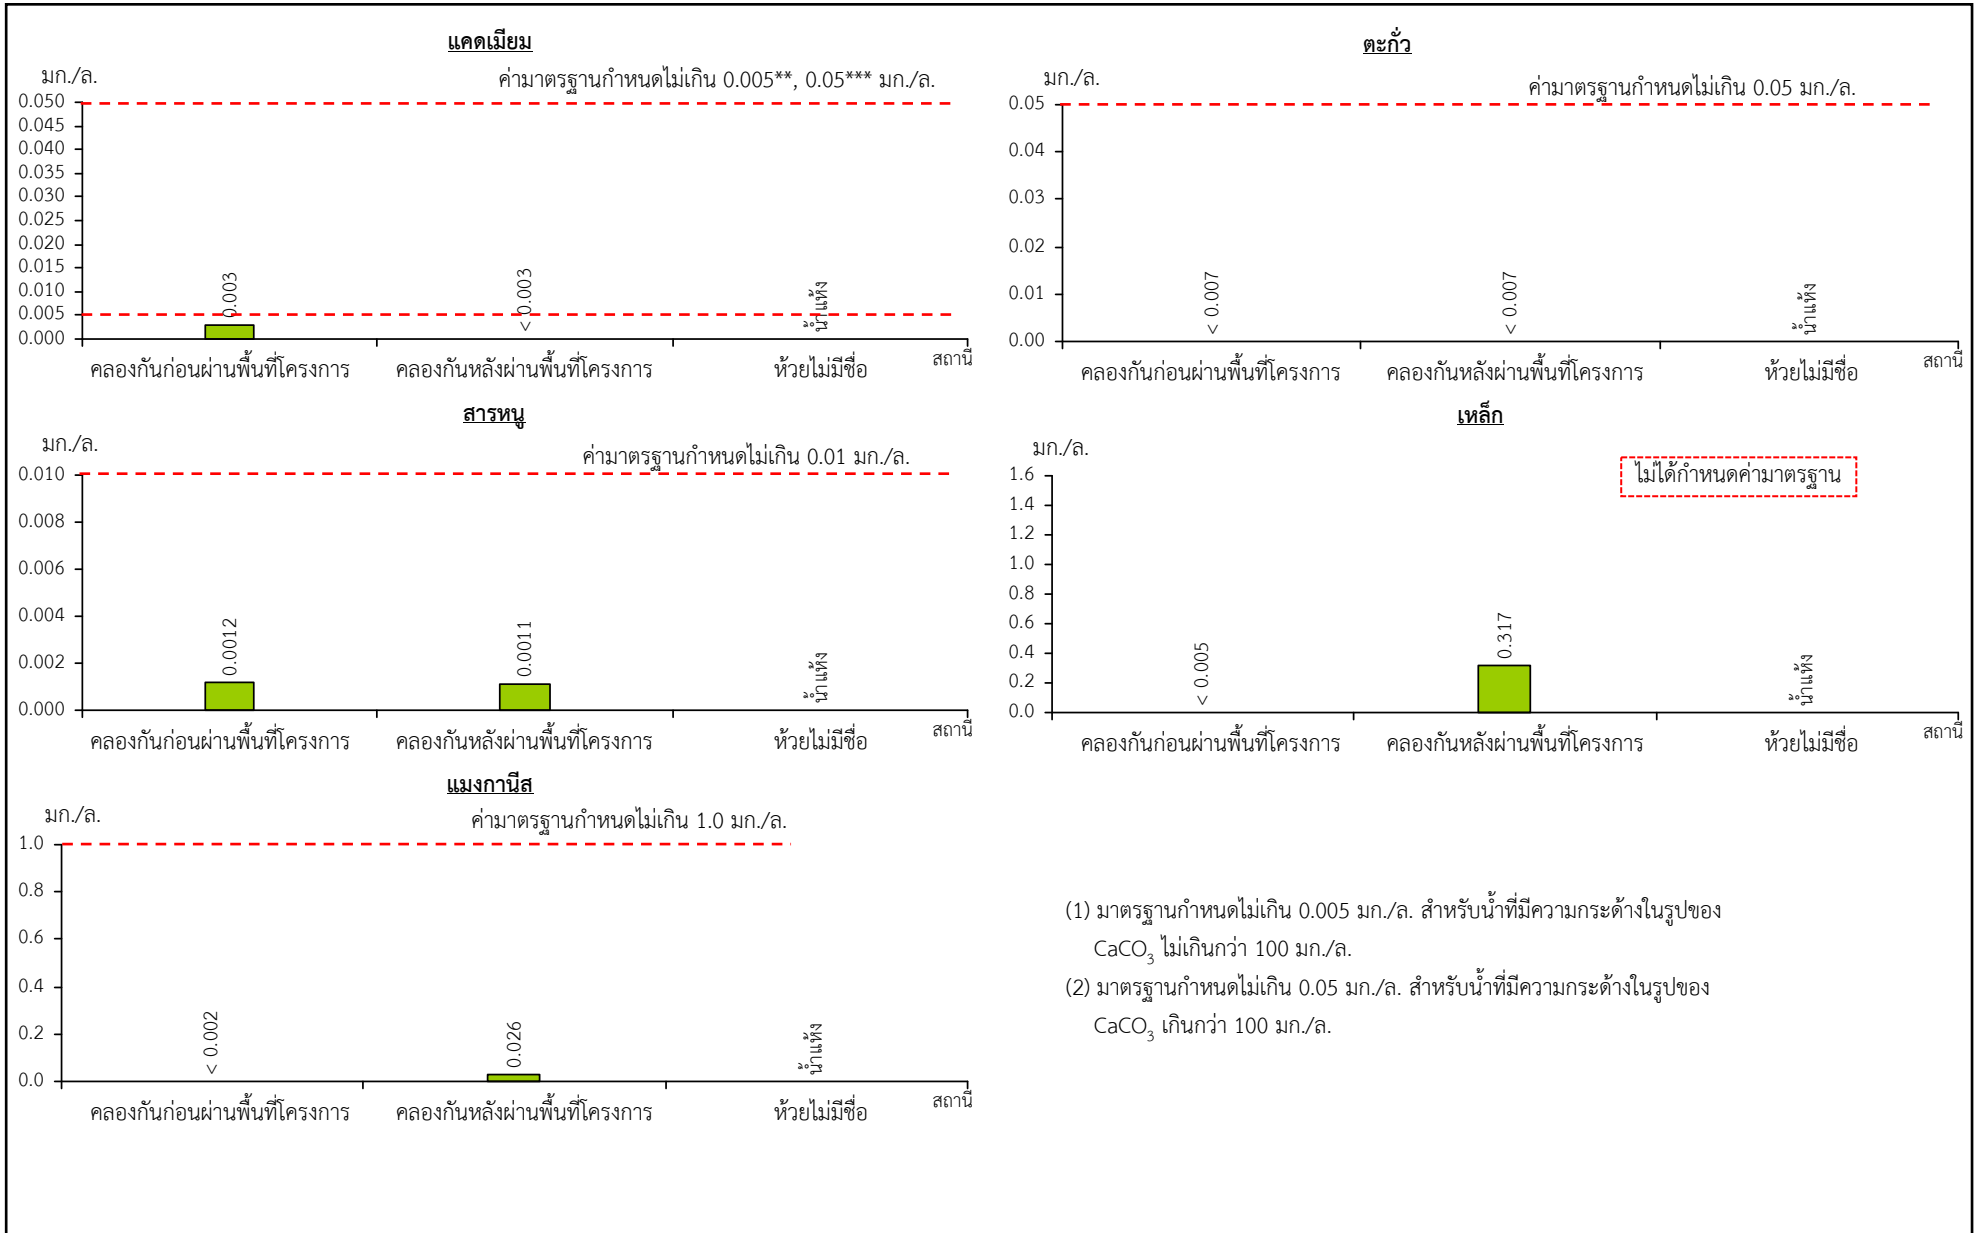

รูปที่ 3.5-1

(ต่อ)

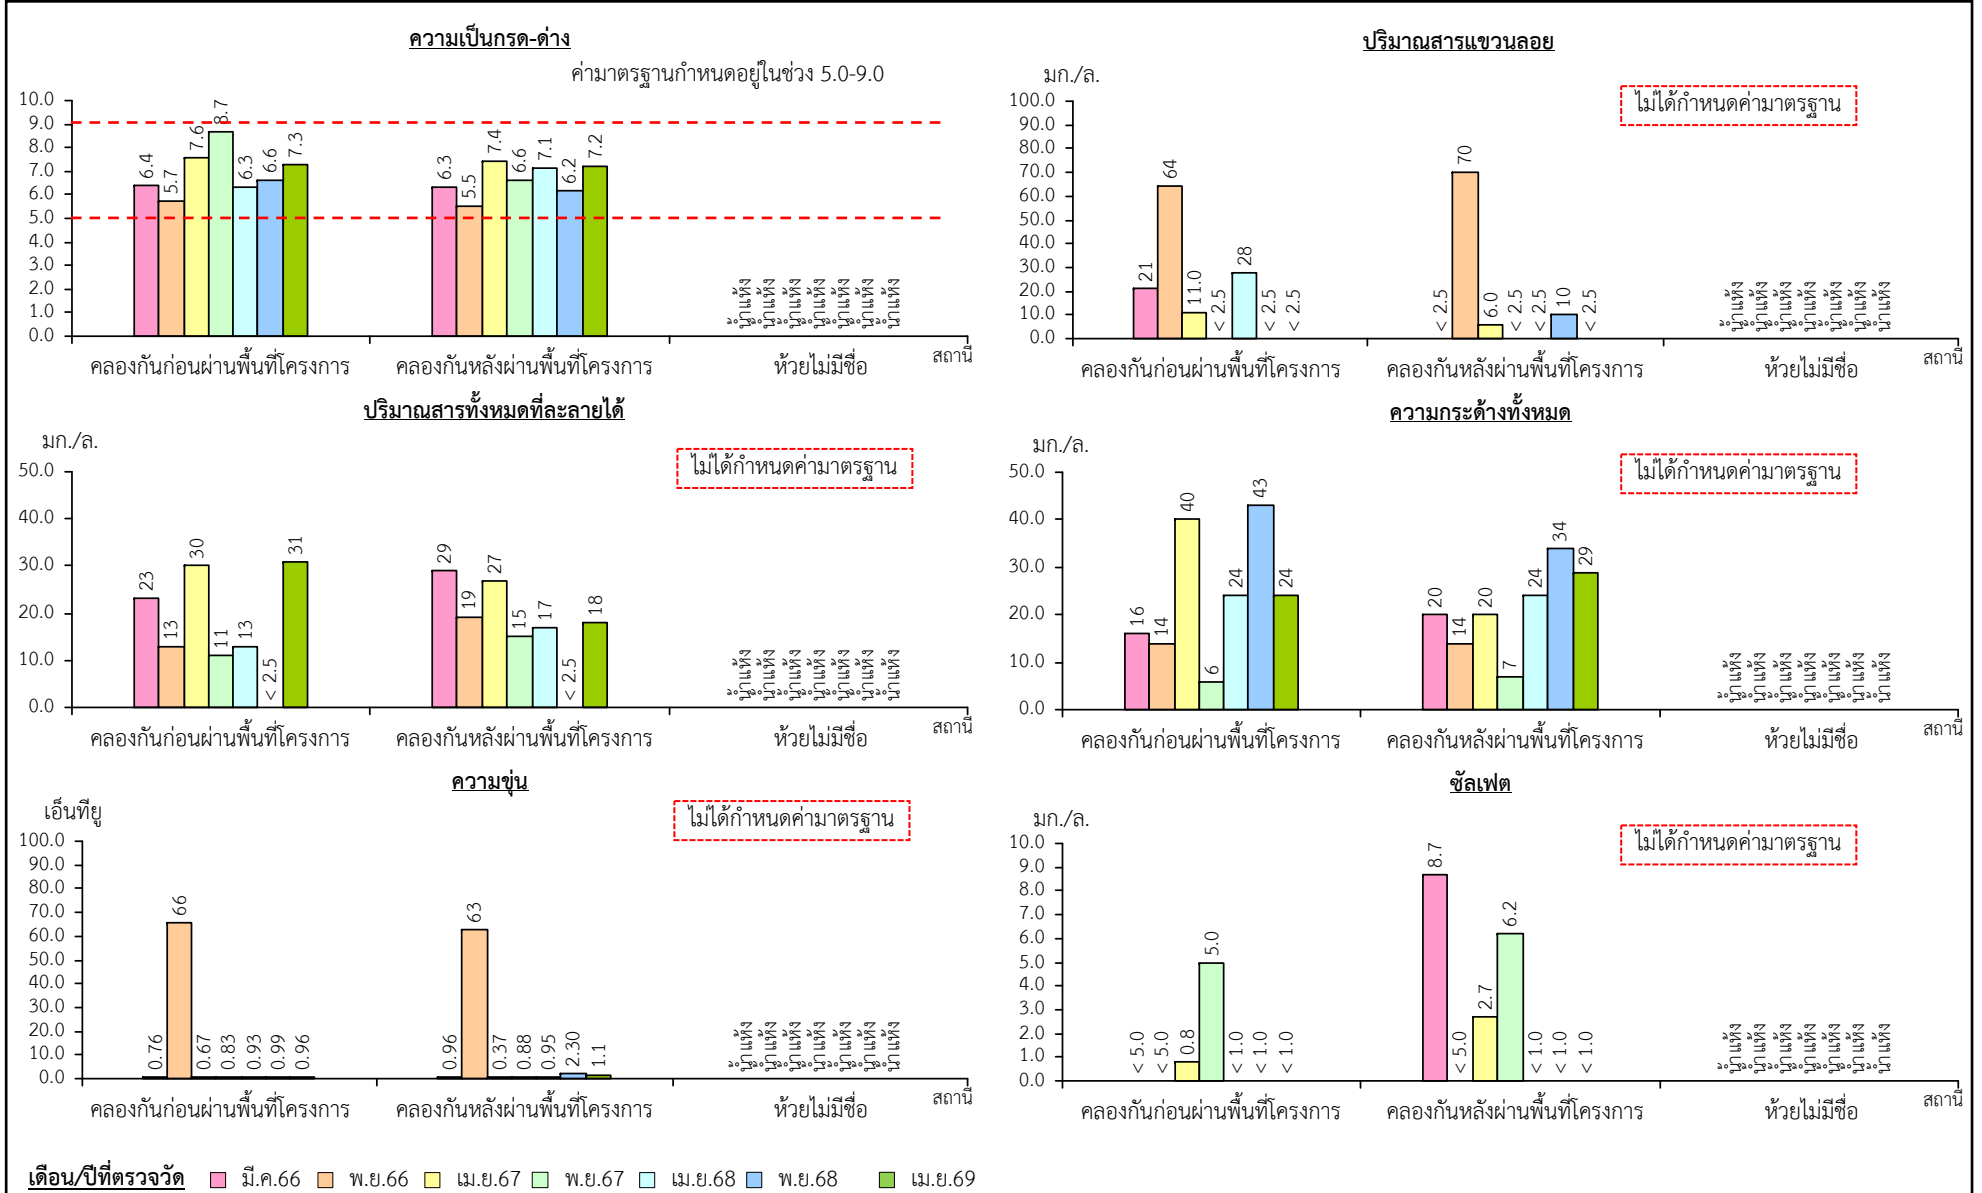

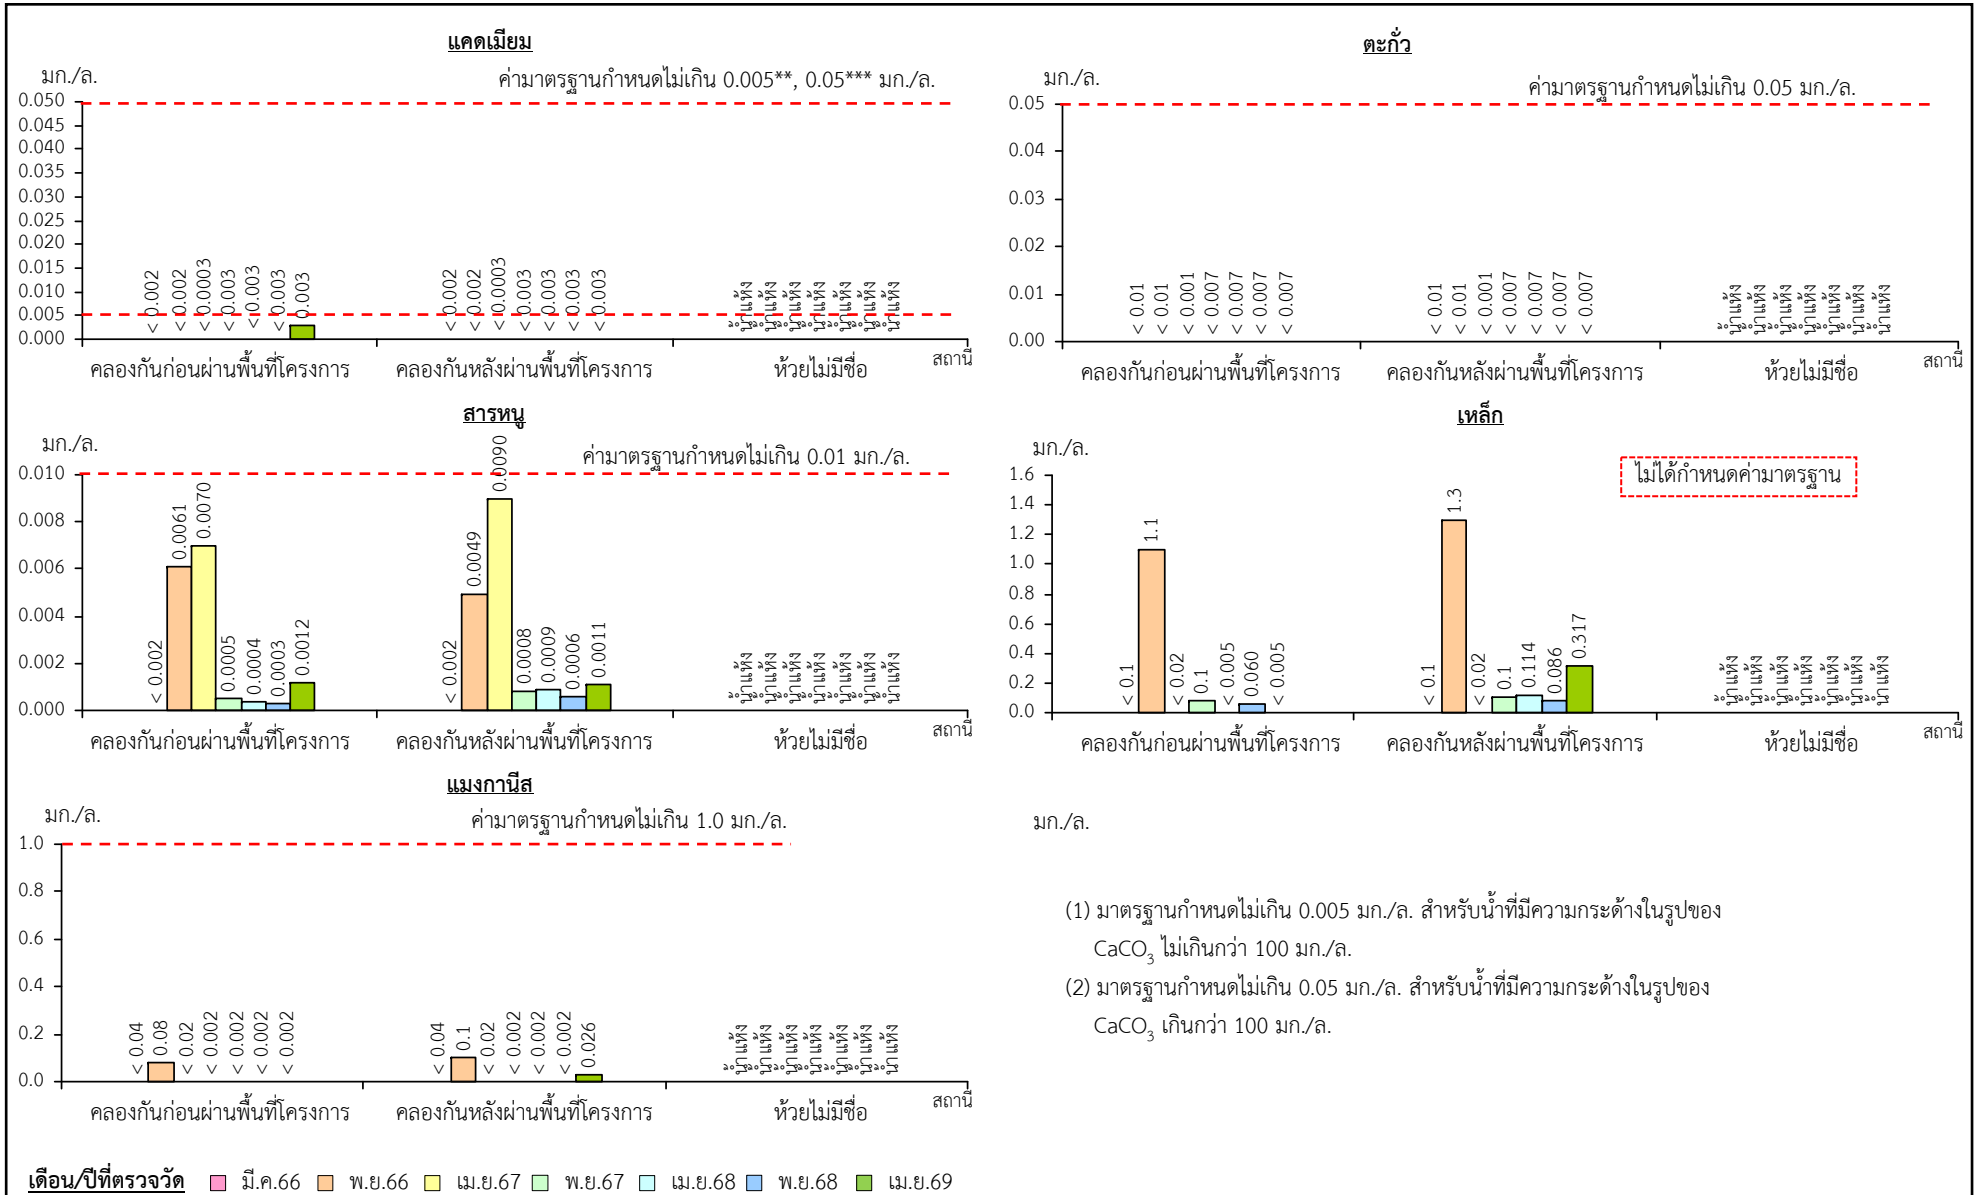

- มาตรฐานกำหนดไม่เกิน 0.005 มก./ล. สำหรับน้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO_3 ไม่เกินกว่า 100 มก./ล.
- มาตรฐานกำหนดไม่เกิน 0.05 มก./ล. สำหรับน้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO_3 เกินกว่า 100 มก./ล.

รูปที่ 3.5-2

(ต่อ)

3.6 คุณภาพน้ำใต้ดิน

1. ดัชนีตรวจวัด

ดัชนีตรวจวัด/วิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 11 ดัชนี แสดงรายละเอียดดังนี้

ดัชนี	วิธีการตรวจวัด
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	Electrometric Method
ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids)	Dried at 103-105 °C
ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total Dissolved Solids)	Dried at 180 °C
ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness)	EDTA Titrimetric Method
ความขุ่น (Turbidity)	Nephelometric Method
ซัลเฟต (Sulfate)	Turbidimetric Method
เหล็ก (Iron)	Digestion, ICP Method
สารหนู (Arsenic)	Hydride Generation, AAS
แคดเมียม (Cadmium)	Digestion, ICP Method
ตะกั่ว (Lead)	Digestion, ICP Method
แมงกานีส (Manganese)	Persulfate

2. ตำแหน่งพิกัดของสถานีเก็บตัวอย่าง (รูปที่ 3.1-1)

บ่อบาดาลวัดเขาเหล็ก

: UTM 47 P 700965 E, 1627275 N

3. วันที่ตรวจวัด

วันที่ 22 เมษายน 2569

4. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน โดยเก็บตัวอย่างในวันที่ 22 เมษายน 2569 บริเวณบ่อบาดาลวัดเขาเหล็ก พบว่า มีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 7.2 ปริมาณสารแขวนลอยน้อยกว่า 2.5 มก./ล. ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้เท่ากับ 98 มก./ล. ความกระด้างทั้งหมดเท่ากับ 144 มก./ล. ความขุ่นเท่ากับ 0.75 เอ็นทียู ซัลเฟตมีค่าน้อยกว่า 1.0 มก./ล. สารหนูมีค่าเท่ากับ 0.0004 มก./ล. แคดเมียมมีค่าน้อยกว่า 0.001 มก./ล. เหล็กมีค่าเท่ากับ 0.011 มก./ล. ตะกั่วมีค่าน้อยกว่า 0.003 มก./ล. และแมงกานีสมีค่าเท่ากับ 0.001 มก./ล. แสดงดังตารางที่ 3.6-1 และรูปที่ 3.6-1

5. สรุปผลการตรวจวัด

จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินบริเวณบ่อบาดาลวัดเขาเหล็ก ในวันที่ 22 เมษายน 2569 พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม ยกเว้นสารหนู แคดเมียม และตะกั่ว ที่มีค่าอยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551

6. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา

จากการรวบรวมผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินในช่วงปี 2566-2569 ที่เสนอไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการตรวจวัดปัจจุบัน (เดือนเมษายน 2569) บริเวณบ่อบาดาลวัดเขาเหล็ก (ตารางที่ 3.6-2 และรูปที่ 3.6-2) พบว่า มีค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในช่วง 6.5-7.4 ปริมาณสารแขวนลอยอยู่ในช่วงน้อยกว่า 2.5-10 มก./ล. ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้มีค่าอยู่ในช่วง 9-290 มก./ล. ความกระด้างทั้งหมดมีค่าอยู่ในช่วง 13-144 มก./ล. ความขุ่นมีค่าอยู่ในช่วง 0.33-3.9 เอ็นทียู ซัลเฟตมีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 1.0 ถึงน้อยกว่า 5.0 มก./ล. สารหนูมีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.0003-0.005 มก./ล. แคดเมียมมีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.0003 มก./ล. ถึงน้อยกว่า 0.002 มก./ล. เหล็กมีค่าอยู่ในช่วง 0.011-0.149 มก./ล. ตะกั่วมีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.001 ถึงน้อยกว่า 0.01 มก./ล. และแมงกานีสมีค่าอยู่ในช่วง 0.001-0.400 มก./ล.

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินบริเวณบ่อบาดาลวัดเขาเหล็กในช่วงปี 2566-2569 พบว่า ผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์กำหนดที่เหมาะสมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551

ตารางที่ 3.6-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินของบ่อบาดาลวัดเขาเหล็ก ในวันที่ 22 เมษายน 2569

สถานีตรวจวัด		ดัชนีที่ตรวจวัด										
		ความเป็นกรด-ด่าง	ปริมาณสารแขวนลอย (มก./ล.)	ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (มก./ล.)	ความกระด้างทั้งหมด (มก./ล.)	ความขุ่น (เอ็นทียู)	ซัลเฟต (มก./ล.)	สารหนู (มก./ล.)	แคดเมียม (มก./ล.)	เหล็ก (มก./ล.)	ตะกั่ว (มก./ล.)	แมงกานีส (มก./ล.)
บ่อบาดาลวัดเขาเหล็ก		7.2	<2.5	98	144	0.75	<1.0	0.0004	<0.001	0.011	<0.003	0.001
ค่ามาตรฐาน*	เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม	7.0-8.5	-	≧600	≧300	5	≧200	ต้องไม่มีเลย	ต้องไม่มีเลย	≧0.5	ต้องไม่มีเลย	≧0.3
	เกณฑ์อนุโลมสูงสุด	6.5-9.2	-	1,200	500	20	250	0.05	0.01	1.0	0.05	0.5

ที่มา : บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด (2569)

หมายเหตุ : * ค่ามาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551

< หมายถึง มีค่าน้อยกว่า

≧ หมายถึง มีค่าไม่เกิน

- หมายถึง ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน

Detection limit : ปริมาณสารแขวนลอยเท่ากับ 2.5 มก./ล. ,แคดเมียมเท่ากับ 0.001 มก./ล. ,ตะกั่วเท่ากับ 0.003 มก./ล. และสารหนูเท่ากับ 0.0003 มก./ล.

ตารางที่ 3.6-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินของบ่อบาดาลวัดเขาเหล็ก ในปี 2566-2569

เดือน/ปีที่ตรวจวัด		ดัชนีที่ตรวจวัด										
		ความเป็นกรด-ด่าง	ปริมาณสารแขวนลอย (มก./ล.)	ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (มก./ล.)	ความกระด้างทั้งหมด (มก./ล.)	ความขุ่น (เอ็นทียู)	ซิลเฟต (มก./ล.)	สารหนู (มก./ล.)	แคดเมียม (มก./ล.)	เหล็ก (มก./ล.)	ตะกั่ว (มก./ล.)	แมงกานีส (มก./ล.)
มี.ค.66 ^{1/}		7.4	10	290	134	3.9	<5	<0.002	<0.002	<0.1	<0.01	<0.04
พ.ย.66 ^{1/}		6.9	<2.5	168	134	0.46	<5	<0.002	<0.002	<0.1	<0.01	<0.04
เม.ย.67 ^{1/}		7.2	<2.5	128	68	0.58	2.8	0.005	<0.0003	<0.02	<0.001	0.17
พ.ย.67 ^{1/}		6.7	<2.5	9	13	1.3	3.8	<0.0003	<0.001	0.038	<0.003	0.007
เม.ย.68 ^{1/}		7.1	<2.5	81	58	0.44	<1.0	<0.0003	<0.001	0.083	<0.003	0.400
พ.ย.68 ^{1/}		6.5	<2.5	151	120	0.33	<1.0	0.0007	<0.001	0.149	<0.003	0.001
เม.ย.69 ^{2/}		7.2	<2.5	98	144	0.75	<1.0	0.0004	<0.001	0.011	<0.003	0.001
ค่ามาตรฐาน*	เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม	7.0-8.5	-	≧600	≧300	5	≧200	ต้องไม่มีเลย	ต้องไม่มีเลย	≧0.5	ต้องไม่มีเลย	≧0.3
	เกณฑ์อนุโลมสูงสุด	6.5-9.2	-	1,200	500	20	250	0.05	0.01	1.0	0.05	0.5

ที่มา : ^{1/}รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (2566-2569)

^{2/}บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด (2569)

หมายเหตุ : * ค่ามาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551

< หมายถึง น้อยกว่า


≧ หมายถึง มีค่าไม่เกิน

- หมายถึง ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน


Detection limit : ปริมาณสารแขวนลอยเท่ากับ 2.5 มก./ล. ,ซิลเฟตเท่ากับ 1 และ 5 มก./ล. ,แคดเมียมเท่ากับ 0.0003 ,0.001 และ 0.002 มก./ล. ,ตะกั่วเท่ากับ 0.001 ,0.003 และ 0.01 มก./ล.

,สารหนูเท่ากับ 0.0003 และ 0.002 มก./ล. ,เหล็กเท่ากับ 0.02 และ 0.1 มก./ล. และแมงกานีสเท่ากับ 0.04 มก./ล.


ความเป็นกรด-ด่าง

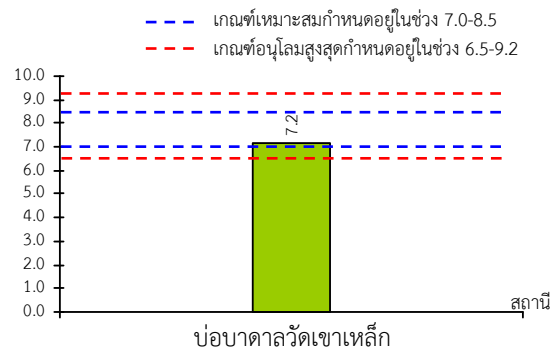


ความขุ่น

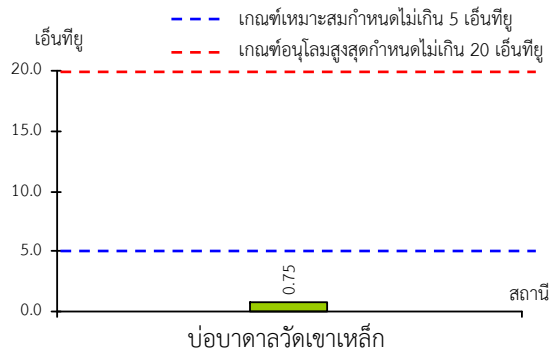


ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้

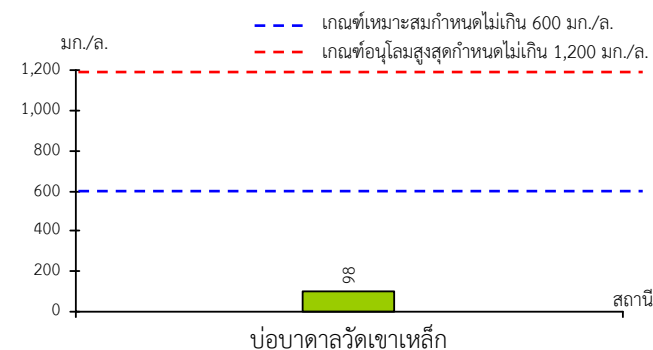

ปริมาณสารแขวนลอยรวม






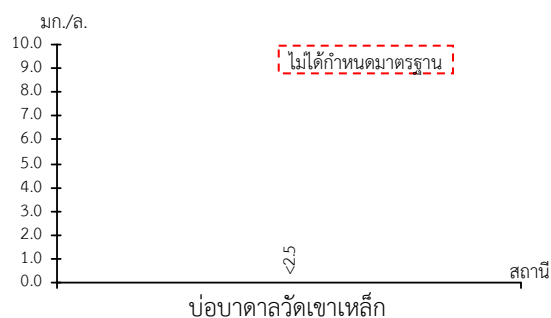


ความกระด้างทั้งหมด

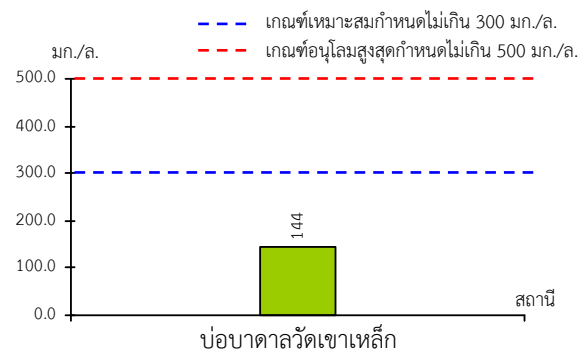

รูปที่ 3.6-1


ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินของบ่อบาดาลวัดเขาเหล็ก ในวันที่ 22 เมษายน 2569

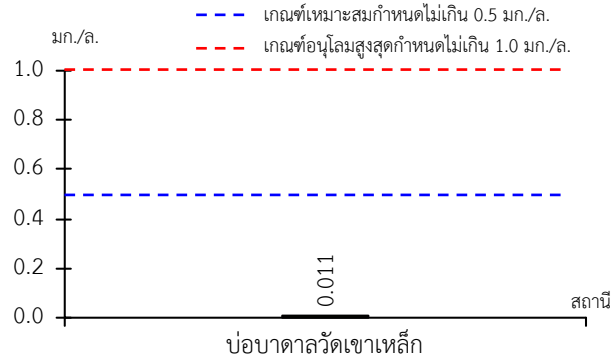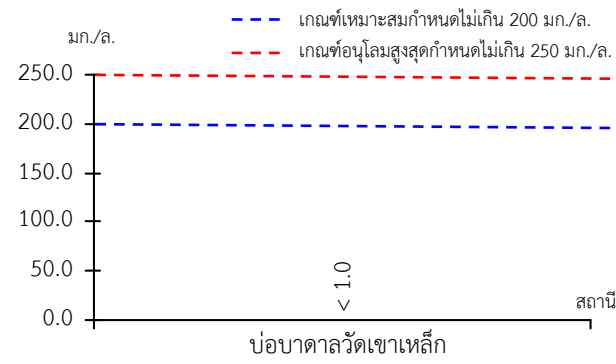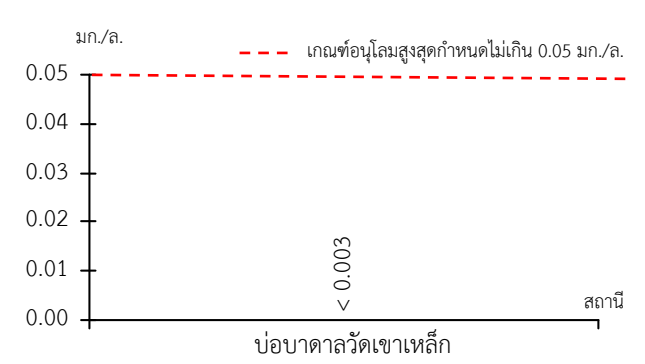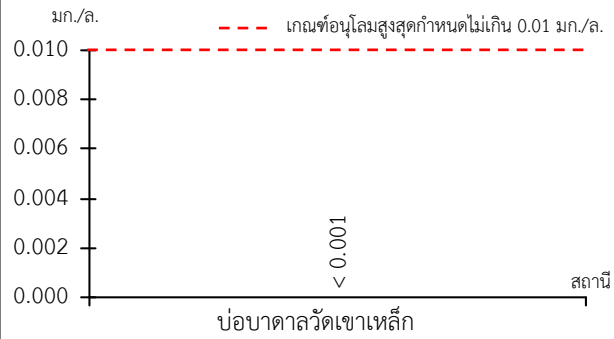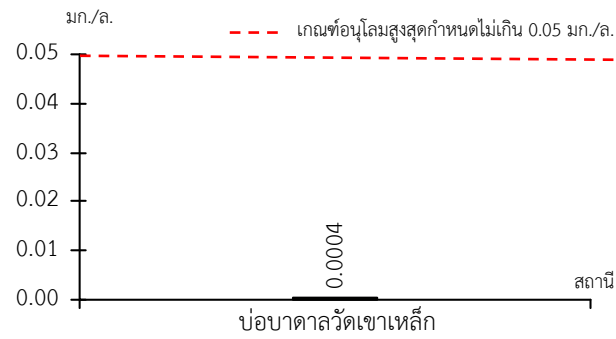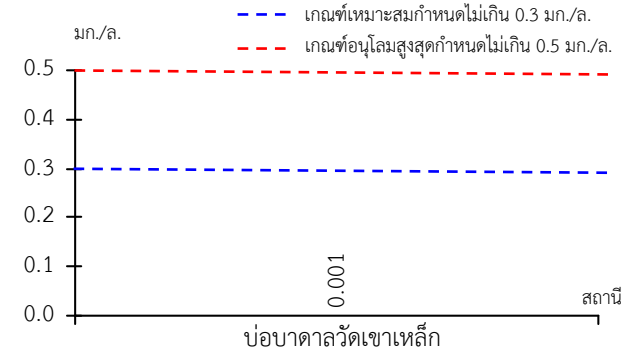เหล็ก**ซัลเฟต****ตะกั่ว****แคดเมียม****สารหนู****แมงกานีส**


รูปที่ 3.6-1

(ต่อ)


ความเป็นกรด-ด่าง

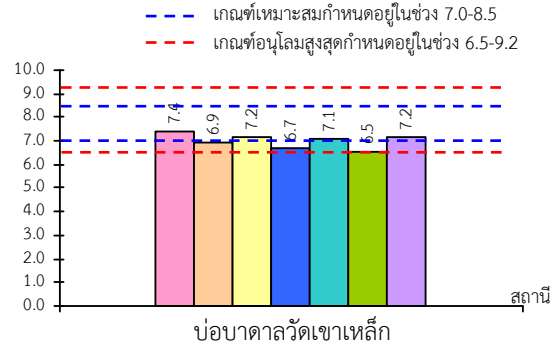


ความขุ่น

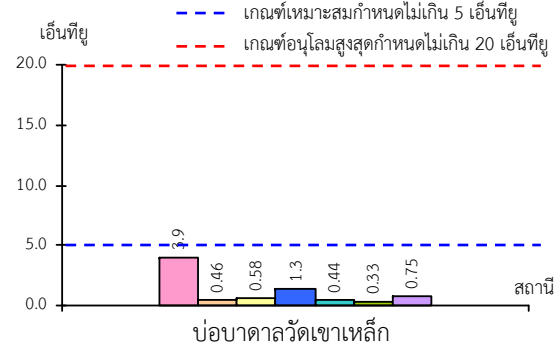


ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้

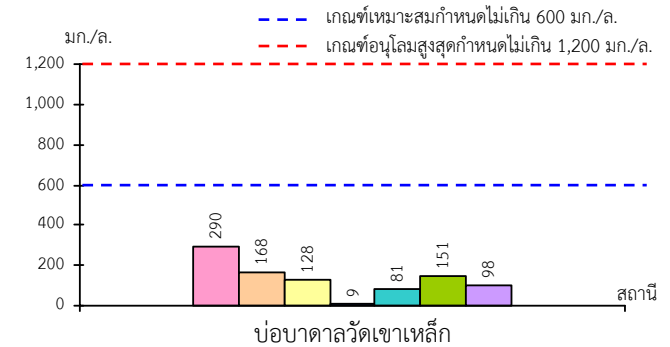

ปริมาณสารแขวนลอย

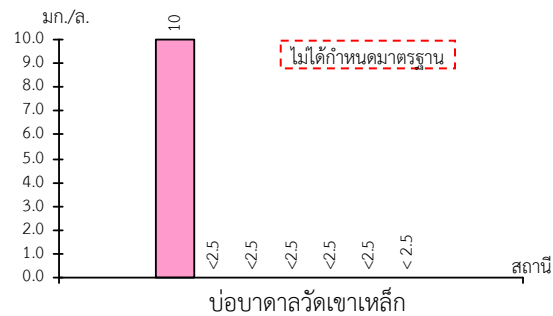


ความกระด้างทั้งหมด

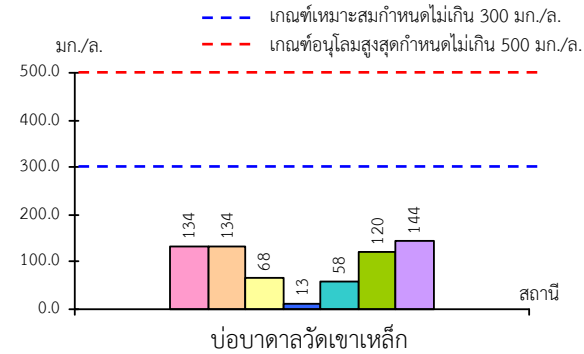

เดือน/ปีที่ตรวจวัด ■ มี.ค. 66 ■ พ.ย. 66 ■ เม.ย. 67 ■ พ.ย. 67 ■ เม.ย. 68 ■ พ.ย. 68 ■ เม.ย. 69

รูปที่ 3.6-2

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินของบ่อบาดาลวัดเขาเหล็ก ในปี 2566-2569

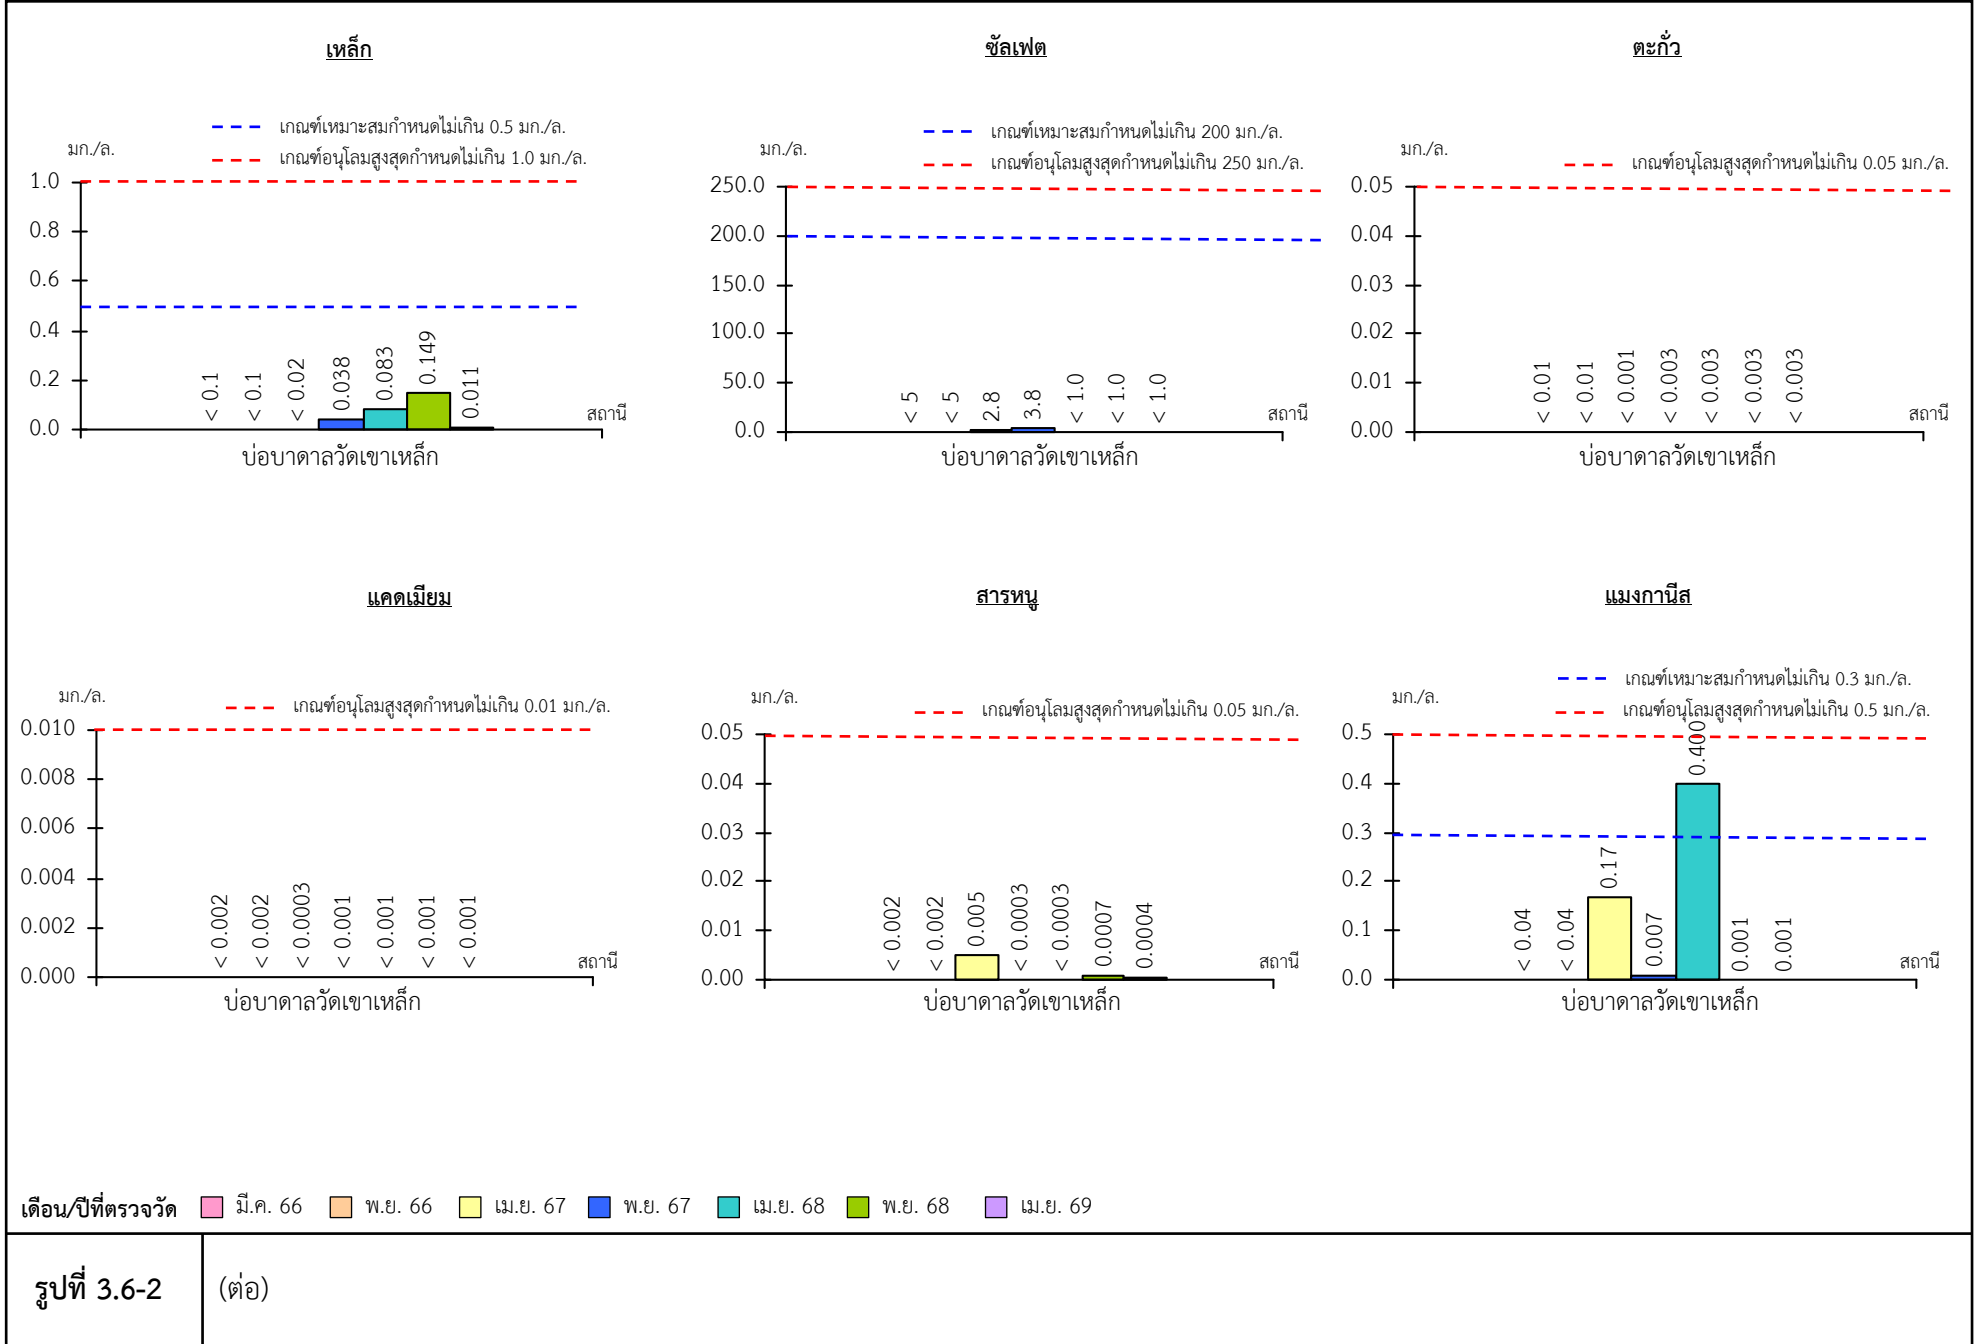

3.7 คุณภาพดิน

1. ดัชนีตรวจวัด

ปริมาณสารหนู

2. ตำแหน่งพิกัดของสถานีเก็บตัวอย่าง (รูปที่ 3.1-1)

ดินบริเวณจุดเปิดหน้าเหมือง

: UTM 47 P 563553 E, 982442 N

3. วันที่เก็บตัวอย่าง

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

4. วิธีการเก็บตัวอย่าง

การเก็บตัวอย่างดิน ในแต่ละจุดหลักจะประกอบด้วย จุดเก็บดินย่อยในบริเวณใกล้เคียง 5 จุด ใช้เครื่องมือสำหรับการเก็บตัวอย่าง (พลั่ว) ตักจากกับผิวดินกดลงไปในระดับความลึก 6 นิ้ว สำหรับดินบน และ 12 นิ้ว สำหรับดินล่าง หลังจากนั้นขุดดินเป็นรูปตัว V ให้มีความหนาประมาณ 1 นิ้ว และแบ่งดินทั้ง 2 ด้านของพลั่วออกทิ้งไป นำดินส่วนที่เหลือใส่ถังพลาสติก กระทำในลักษณะนี้จนกระทั่งครบทุกจุดที่กำหนด แต่มีข้อควรระวังคือดินจากทุกจุดเก็บดินย่อยนั้นจะต้องมีปริมาณเท่าๆ กัน และทำการคลุกเคล้าดินในถังให้เข้ากันอย่างดี จากนั้นเทดินกองลงบนแผ่นพลาสติกและคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งเพื่อให้ได้ตัวอย่างดินรวม (Composite sample) หลังจากคลุกเคล้าตัวอย่างดินรวมให้เข้ากันดีแล้ว ทำการพูนดินให้เป็นกองและทำเครื่องหมาย+บนยอดกองดิน หลังจากนั้นแบ่งดินออกเป็น 4 ส่วน โดยนำดิน 1 ส่วน ประมาณ 1/2-1 กก. และแบ่งบรรจุในถุงพลาสติกเพื่อนำส่งห้องปฏิบัติการ

5. ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารหนูในดิน

มาตรการฯ กำหนดให้มีการเก็บตัวอย่างดินบริเวณจุดเปิดหน้าเหมืองของโครงการ เพื่อทำการวิเคราะห์ปริมาณสารหนูในดิน ปีละ 1 ครั้ง ผลการตรวจวิเคราะห์สารหนูในดินบริเวณจุดเปิดหน้าเหมือง ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 พบว่า มีปริมาณสารหนูเท่ากับ 4.2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (มก./กก.) แสดงดังตารางที่ 3.7-1 และรูปที่ 3.7-1


ตารางที่ 3.7-1 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารหนูในดิน ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

วันที่ตรวจวัด	สถานีเก็บตัวอย่าง	ปริมาณสารหนู (มก./กก.)
12 พ.ย. 68	บริเวณจุดเปิดหน้าเหมือง	4.2
มาตรฐาน*		≧25

ที่มา : บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด (2568)

หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน (ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2564) ประเภท 2 ใช้ประโยชน์เพื่อการค้าขาย เกษตรกรรม และกิจการอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องประชาชนกลุ่มวัยทำงาน รวมถึงเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชสวนและพืชไร่

≧ หมายถึง มีค่าไม่เกิน

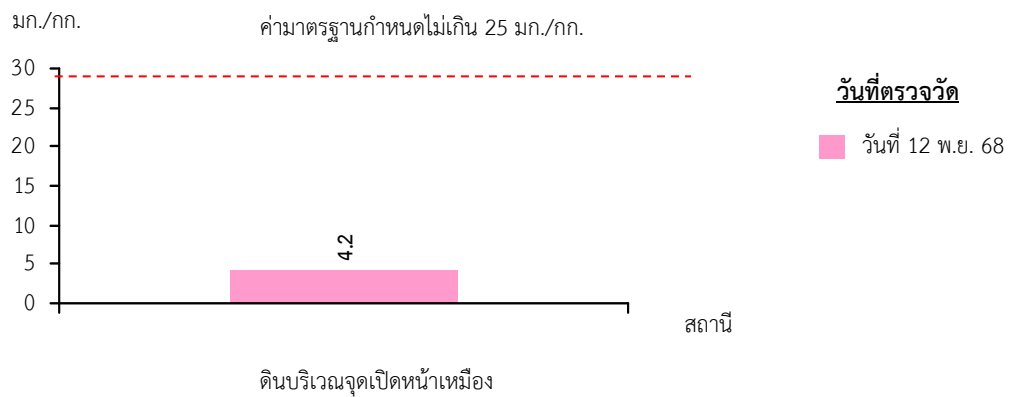

รูปที่ 3.7-1 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารหนูในดินบริเวณจุดเปิดหน้าเหมืองในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

6. สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารหนูในดิน

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารหนูในตัวอย่างดินที่เก็บจากบริเวณพื้นที่หน้าเหมือง ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน (ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2564) ประเภท 2 ใช้ประโยชน์เพื่อการค้าขาย เกษตรกรรม และกิจการอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องประชาชนกลุ่มวัยทำงาน รวมถึงเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชสวนและพืชไร่

7. ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารหนูในดินในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา

ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารหนูในดินที่เก็บจากบริเวณพื้นที่หน้าเหมือง ในช่วงปี 2566-2568 จากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และผลการตรวจวัดครั้งล่าสุด (เดือนพฤศจิกายน 2568) แสดงดังตารางที่ 3.7-2 และรูปที่ 3.7-2 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์ในบริเวณพื้นที่หน้าเหมือง มีค่าสารหนูอยู่ในเกณฑ์กำหนด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน (ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2564) ประเภท 2 ใช้ประโยชน์เพื่อการค้าขาย เกษตรกรรม และกิจการอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องประชาชนกลุ่มวัยทำงาน รวมถึงเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชสวนและพืชไร่


ตารางที่ 3.7-2 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารหนูในดิน ในช่วงปี 2566-2568

สถานีเก็บตัวอย่าง	เดือน/ปีที่ตรวจวัด	ปริมาณสารหนู (มก./กก.)
บริเวณจุดเปิดหน้าเหมือง	พ.ย.66 ^{1/}	1.8
	พ.ย.67 ^{1/}	1.2
	พ.ย.68 ^{2/}	4.2
มาตรฐาน*		≠ 25

ที่มา : ^{1/} รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (2566-2568)

^{2/} บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด (2568)

หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน (ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2564) ประเภท 2 ใช้ประโยชน์เพื่อการค้าขาย เกษตรกรรม และกิจการอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องประชาชนกลุ่มวัยทำงาน รวมถึงเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชสวนและพืชไร่
 ≠ หมายถึง มีค่าไม่เกิน

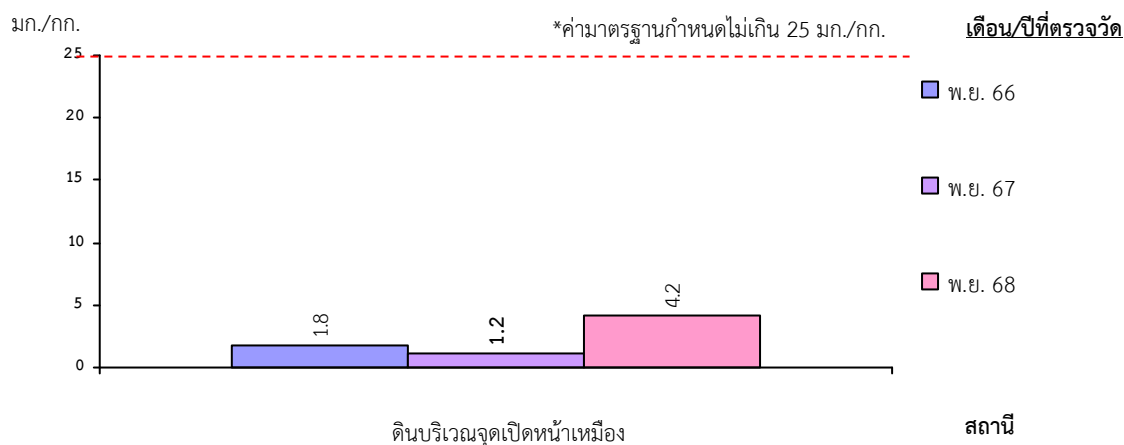

รูปที่ 3.7-2 ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารหนูในตัวอย่างดินที่เก็บจากพื้นที่หน้าเหมือง ในช่วงปี 2566-2568

3.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ กำหนดให้ดำเนินการติดตามตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยดังนี้

มาตรการติดตามตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	ความถี่
1. ให้ดำเนินการตรวจตามความเสี่ยงของงาน ตรวจสอบสภาพพนักงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยให้ดำเนินการตั้งแต่เริ่มการทำงาน และตรวจสอบสภาพเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ ได้แก่ สุขภาพทั่วไป สมรรถภาพการได้ยิน สมรรถภาพปอด โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โรคซิลิโคสิส และเอกซเรย์ปอด	ปีละ 1 ครั้ง

2. วันที่ทำการตรวจสุขภาพ

วันที่ 11-19 พฤศจิกายน 2568

3. ผลการตรวจสุขภาพ

โครงการได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานบริษัท เอเชียเหมืองแร่อุตสาหกรรม จำกัด ปีละ 1 ครั้ง โดยการตรวจครั้งล่าสุดระหว่างวันที่ 11-19 พฤศจิกายน 2568 ทำการตรวจโดยโรงพยาบาลท่าศาลา มีรายการตรวจสุขภาพ ได้แก่ ความดันโลหิต ดัชนีมวลกาย ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ระดับน้ำตาล ระดับไขมันในเลือด เอกซเรย์ปอด ตรวจการได้ยิน และสมรรถภาพปอด สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2568 ดังตารางที่ 3.8-1 (เอกสารแนบ 14)

ตารางที่ 3.8-1 ผลการตรวจสุขภาพพนักงานปี 2568

ผลการตรวจสุขภาพ	จำนวน (ราย)		การดำเนินการในกรณีผิดปกติ เช่น ส่งตรวจซ้ำ เข้ารับการรักษา เป็นต้น
	ปกติ	ผิดปกติ	
1. ตรวจความดันโลหิต	115	1	หากผลการตรวจสุขภาพผิดปกติโครงการจะส่งพนักงานคนดังกล่าวเข้ารับการตรวจจากแพทย์โดยละเอียด เพื่อหาสาเหตุและทำการรักษาต่อไป หากแพทย์วินิจฉัยว่าความผิดปกติมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติงานจะสลับหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ไม่เป็นเหตุเกี่ยวข้องกับโรคหรือความผิดปกตินั้น รวมทั้งจัดให้คนงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแหล่งกำเนิดผลกระทบต่อสุขภาพด้านฝุ่นละออง เสียง และอุบัติเหตุแยกส่วนจากบริเวณดังกล่าว
2. ตรวจดัชนีมวลกาย	35	81	
3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด	113	3	
4. ตรวจน้ำตาลในเลือด	61	55	
5. ตรวจระดับไขมันในเลือด	66	50	
6. เอกซเรย์ปอด	113	3	
7. ตรวจการได้ยิน	113	3	
8. ตรวจสมรรถภาพปอด	116	0	

ที่มา : โรงพยาบาลท่าศาลา (2568)

4. สรุปผลการตรวจสอบสุขภาพ

จากผลการตรวจสอบสุขภาพพนักงานระหว่างวันที่ 11-19 พฤศจิกายน 2568 จำนวน 116 ราย มีรายการตรวจสอบสุขภาพ ได้แก่ ความดันโลหิต ดัชนีมวลกาย ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ระดับน้ำตาล ระดับไขมันในเลือด เอกซเรย์ปอด ตรวจการได้ยิน และสมรรถภาพปอด โดยมีรายละเอียดผลการตรวจสอบสุขภาพดังนี้

ผลการตรวจสอบสุขภาพทั่วไป ได้แก่ ความดันโลหิต ดัชนีมวลกาย ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ระดับน้ำตาล ระดับไขมันในเลือด พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีผลการตรวจสอบสุขภาพเป็นปกติ ยกเว้นดัชนีมวลกาย ระดับน้ำตาล และระดับไขมันในเลือดที่พนักงานส่วนใหญ่มีผลตรวจผิดปกติ

ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน จากการตรวจพนักงานทั้งหมด 116 คน พบว่า พนักงานจำนวน 113 คน มีผลการตรวจเป็นปกติ สำหรับผู้ที่มีผลตรวจผิดปกติจำนวน 3 คน แนะนำให้มีการนัดติดตามอาการ และรับการรักษาตามสิทธิต่อไป

ผลการตรวจสมรรถภาพปอด จากการตรวจพนักงานทั้งหมด 116 คน พบว่า พนักงานทุกคนมีผลตรวจเป็นปกติ

ผลการตรวจเอกซเรย์ปอด จากการตรวจพนักงานทั้งหมด 116 คน พบว่า พนักงานจำนวน 113 คน มีผลการตรวจเป็นปกติ สำหรับผู้ที่มีผลตรวจผิดปกติจำนวน 3 คน แนะนำให้มีการนัดติดตามอาการ และรับการรักษาตามสิทธิต่อไป

3.9 เศรษฐกิจ-สังคม

1. หัวข้อการสำรวจ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านเศรษฐกิจ-สังคมกำหนดหัวข้อในการสำรวจ ดังนี้

- 1.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และสุขภาพ
- 1.2 ปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ
- 1.3 ความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการทำเหมือง
- 1.4 ความคิดเห็นต่อโครงการ
- 1.5 ความต้องการของชุมชน
- 1.6 ข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ

2. วันที่ทำการสำรวจ

วันที่ 11-15 กันยายน 2568

3. กลุ่มเป้าหมาย (Target Population)

3.1 ผู้นำชุมชน พิจารณาผู้นำที่เป็นทางการ ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน โดยผู้นำชุมชนที่ทำการสำรวจ ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านนบ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านเขาเหล็ก

3.2 ประชากรในการสำรวจ กลุ่มตัวอย่างนี้เลือกกลุ่มเป้าหมายราษฎรที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนและอาศัยอยู่ในพื้นที่สำรวจเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยสุ่มตัวอย่างในรัศมี 3 กม. ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านนบ และหมู่ที่ 2 บ้านเขาเหล็ก (รูปที่ 3.9-1)

4. ผลการศึกษาการสำรวจความคิดเห็น

ผลการสำรวจความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน 2568 ที่ปรึกษานำเสนอผลการสำรวจความคิดเห็นแยกตามกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้นำชุมชน (2 ตัวอย่าง) และประชากรเป้าหมายในการสำรวจในรัศมี 3 กม. (203 ตัวอย่าง) รายละเอียดดังนี้ (เอกสารแนบ 12)

4.1 ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้นำชุมชน

การสอบถามผู้นำชุมชน 2 ตัวอย่าง เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และสุขภาพ ผลกระทบที่เคยได้รับจากการทำเหมืองแร่ ความวิตกกังวลเรื่องผลกระทบจากการทำเหมือง ผลดี-ผลเสียจากการมีโครงการ และความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ รายละเอียดข้อมูลดังเอกสารแนบ 12 สรุปดังนี้

1) สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และสุขภาพ

ผู้นำ 1 ชุมชน ระบุว่าไม่มีรายรับเพียงพอแต่ไม่เหลือเก็บ และผู้นำอีก 1 ชุมชน ระบุว่าไม่มีรายรับไม่เพียงพอ ส่วนด้านสุขภาพผู้นำทั้ง 2 ชุมชน ไม่มีปัญหาสุขภาพแต่อย่างใด

2) ปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ

ผู้นำ 2 ชุมชน ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแต่อย่างใด

3) ความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการทำเหมือง

ผู้นำ 1 ชุมชน ระบุว่าไม่มีความวิตกกังวลจากการทำเหมืองแต่อย่างใด ส่วนผู้นำอีก 1 ชุมชน ระบุว่ามีความวิตกกังวลด้านฝุ่นละออง

4) ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ

ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการของผู้นำทั้ง 2 ตัวอย่าง พบว่า โครงการมีการช่วยเหลือด้านกิจกรรมชุมชนภายในหมู่บ้าน มีงบประมาณพัฒนาชุมชน มีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และมีการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

5) ความต้องการของชุมชน

ความต้องการของชุมชนของผู้นำทั้ง 2 ตัวอย่าง พบว่า ต้องการโครงการมีการช่วยเหลือด้านกิจกรรมชุมชนภายในหมู่บ้าน ด้านการศึกษา และวัฒนธรรม

6) ข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ

พบว่า ผู้นำทั้ง 2 ตัวอย่าง ไม่มีข้อเสนอแนะแต่อย่างใด

4.2 ผลการสำรวจความคิดเห็นของครัวเรือนในรัศมี 3 กม.

การสอบถามประชากรตัวอย่างทั้งหมด 203 ตัวอย่าง เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และสุขภาพ ผลกระทบที่เคยได้รับจากการทำเหมืองแร่ ความวิตกกังวลเรื่องผลกระทบจากการทำเหมือง ผลดี-ผลเสียจากการมีโครงการ และความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ รายละเอียดข้อมูลดังเอกสารแนบ 12 สรุปดังนี้

1) สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และสุขภาพ

ประชากรตัวอย่างทั้งหมด 203 ตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีรายรับเพียงพอแต่ไม่เหลือเก็บ และด้านสุขภาพที่ผ่านมาส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ ส่วนโรคที่พบมากที่สุดจะเป็นโรคประจำตัวอื่นๆ และรองลงมาคือระบบทางเดินหายใจ

2) ปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ

ประชากรตัวอย่างทั้งหมด 203 ตัวอย่าง ส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแต่อย่างใด

3) ความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการทำเหมือง

ประชากรตัวอย่างทั้งหมด 203 ตัวอย่าง ส่วนใหญ่ไม่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการทำเหมือง ส่วนผลกระทบที่ประชาชนวิตกกังวลอันดับแรกคือ ด้านฝุ่นละออง และรองลงมาคือ ด้านคมนาคมและด้านความสั่นสะเทือน

4) ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ


ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการของประชากรตัวอย่างทั้งหมด 203 ตัวอย่าง พบว่า โครงการมีการช่วยเหลือด้านกิจกรรมชุมชนภายในหมู่บ้าน มีงบประมาณพัฒนาชุมชน มีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

5) ความต้องการของชุมชน

ความต้องการของชุมชนของประชากรตัวอย่าง พบว่า ต้องการโครงการมีการช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่ของชาวบ้าน พัฒนาชุมชน สนับสนุนกิจกรรม


6) ข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ

พบว่า ประชากรตัวอย่างต้องการให้โครงการมีการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมให้ดี ป้องกันความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียง และมีการเข้าช่วยเหลือชาวบ้าน

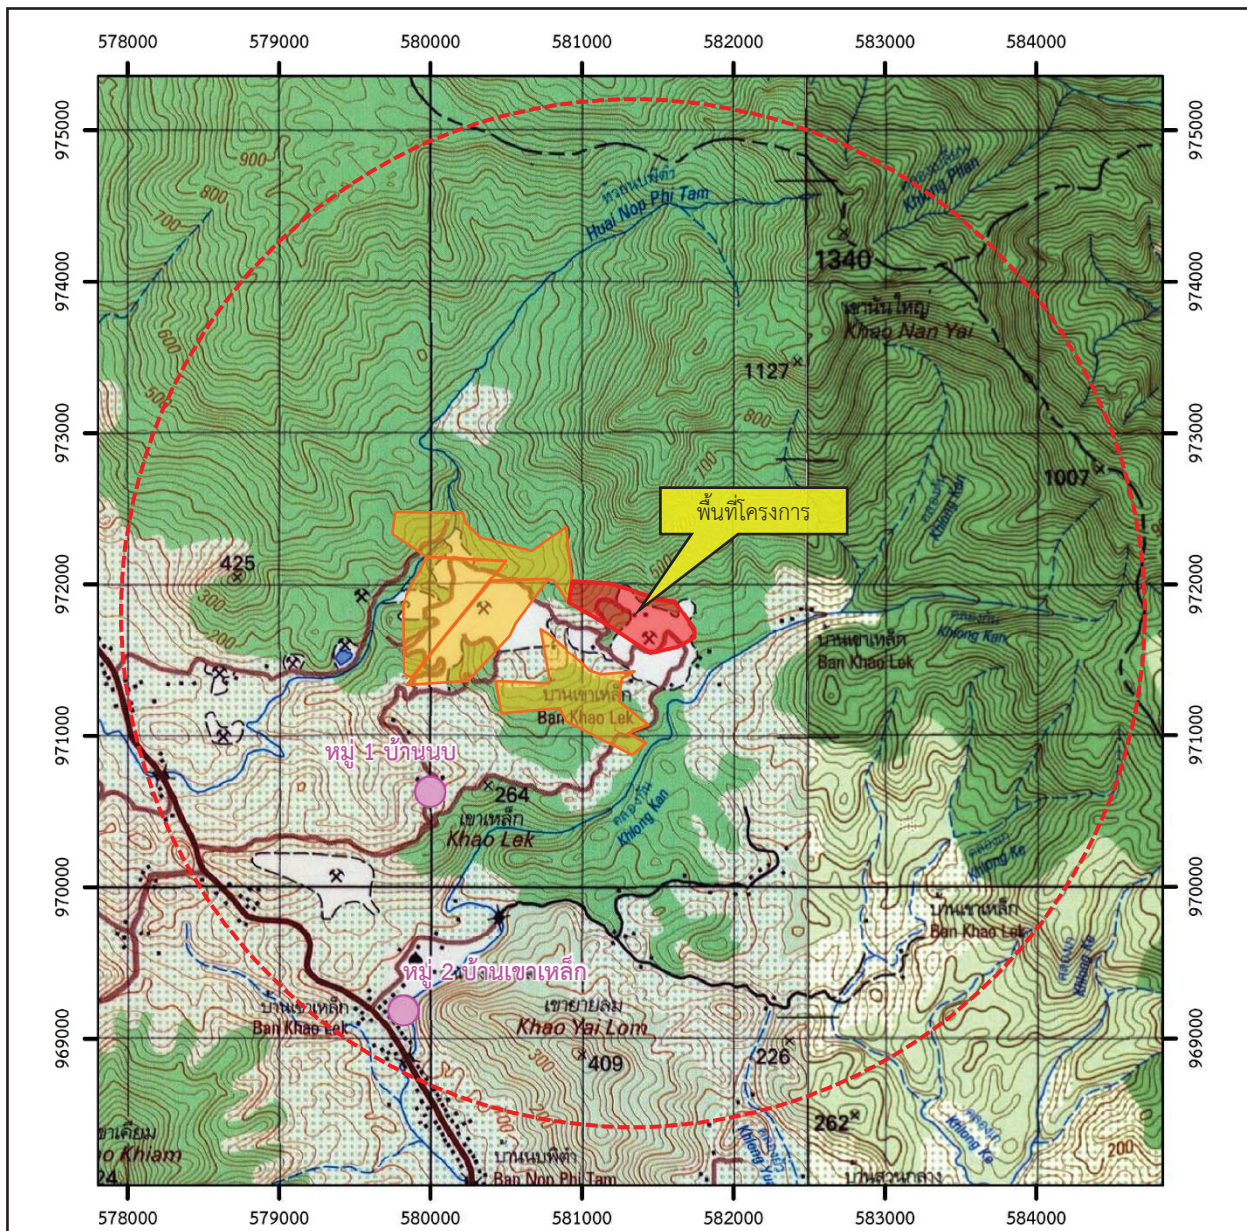

สัญลักษณ์ :

-  พื้นที่โครงการ (ประทานบัตรที่ 33124/16349 ของบริษัท เอเซียเหมืองแร่อุตสาหกรรม จำกัด)
-  ประทานบัตรใกล้เคียง
-  รัศมี 3 กม.
-  ตำแหน่งชุมชนที่ทำการสำรวจ

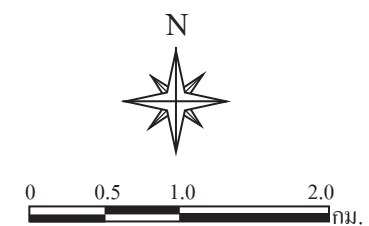

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (2540)

และข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (www.dpim.go.th, เมษายน 2569)

รูปที่ 3.9-1

ชุมชนที่ทำการสำรวจความคิดเห็นในรัศมี 3 กม.